

**MISE EN ACCESSIBILITE DU  
CENTRE D'ACTIVITES POLYCULTURELLES (CAP)**  
UNIVERSITE DE TOULOUSE

**LISTE DES NON CONFORMITES**

<b>DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES</b>		phase/
		<b>DCE</b>
Auteurs/ ATELIER D'ARCHITECTURE A4 - ISAO - SACET - NEOLIA EMACOUSTIC -TEP		
Date/SEPTEMBRE 2023	Indice/ C	

## LISTE DES NON CONFORMITES

suivant Rapport de Diagnostic Accessibilité du 18/01/2010

LOCALISATION	N°	LIBELLÉ	COMMENTAIRES MOE	PRECONISATIONS MOE
Stationnement	2.3	La signalisation verticale est absente et incomplète	2 places de stationnement concernées seront supprimées Les 2 places PMR conservées ne comportent pas de signalisation verticale	Mise en place d'une signalisation verticale conforme à la réglementation
	2.2	Le parc de stationnement est dépourvu d'un dispositif d'éclairage	Les 2 places de stationnement concernées sont supprimées dans le cadre du projet d'extension Les 2 places conservées ne sont pas éclairées	Mise en place d'un éclairage au droit des stationnements conservés
Cheminement extérieur	3.1	L'entrée principale du bâtiment n'est pas facilement repérable (éléments architecturaux peu différenciateurs et/ou traitement avec contraste visuel insuffisant)		Mise en place d'une signalétique en façade
	3.2	L'entrée principale du bâtiment n'est pas facilement repérable pour une personne non-voyante		Mise en place d'un éclairage en façade
	1.1	Le cheminement n'est pas accessible depuis la place de stationnement adaptée et/ou l'entrée principale		
	2.1	Le raccordement au cheminement n'est pas conforme, compte-tenu du ressaut > à 2 cm (hauteur relevée en cm : 6)	Les 2 places de stationnement concernées sont supprimées dans le cadre du projet d'extension	NC sans objet
	1.2	Le cheminement extérieur est dépourvu d'un dispositif d'éclairage		Compris dans le traitement de la NC n°3.1
	8.2	Recommandations liées à la lisibilité des informations et signalisations		Remplacement des signalétiques d'informations (1U) Signalétique avec typographie adaptée, police sans empattement et sans majuscules, et intégration des informations en braille/relief et des pictogrammes
			Remarque complémentaire : présence d'une marche isolée au droit de deux issues de secours (hauteur 15cm)	Mise en place d'une rampe au droit d'une des deux issues (à minima). Le cheminement extérieur sera également à retravailler
Entrée secondaire	3.3	Les poignées de porte sont difficilement manoeuvrables, et peu repérables par absence de contraste	L'accès usuel aux Loges s'effectuant par l'entrée principal du CAP, et au vue du caractère spécifique de la fesque en façade, ces portes ne sont pas à repérer par une signalétique	Remplacement de poignées de porte (1U)
Entrée principale	3.4	Les poignées de porte sont peu repérables, par absence de contraste visuel (2 poignées concernées)	Les accès sont difficilement repérables sur la façade	Remplacement de poignées de porte (2U)
Hall	11.1	Absence d'un point d'accueil accessible	Mobilier "Bar" non conforme Remarque complémentaire : Mobilier "Billetterie" également non conforme	- Remplacement de la banque d'accueil existante - Adaptation du mobilier "Billetterie" par ajout d'une tablette fixe en partie latérale
	11.4	L'espace destiné à la communication ou le point d'accueil ne dispose pas d'un éclairage renforcé permettant d'obtenir 200 lux (valeur relevée en lux : 35)	L'éclairage de cet espace a été remplacé après l'élaboration du Diagnostic. Cependant les spots mis en place sont très éblouissants et non confortables visuellement.	Remplacement de cet éclairage par un éclairage plus uniforme et moins éblouissant
	4.1	Absence d'un repère tactile et/ou visuel continu pour appréhender la configuration des lieux	Les portes des locaux accessibles au public disposent d'un contraste suffisant vis à vis de leur support. Les portes ne présentant pas de contraste mènent à des locaux non accessibles au public	NC sans objet
	12.1	Les éléments visuels présents sur les portes vitrées ne sont pas suffisamment repérables		Mise en place d'une vitrophanie conforme à la réglementation en vigueur (à 1,10 et 1,60m ht du sol, de chaque côté de la paroi)
	12.4	Les poignées de porte sont difficilement manoeuvrables, et peu repérables par absence de contraste		Remplacement de poignées de porte (1U)
	4.5	La commande est mal positionnée (à < 40 cm de l'angle rentrant)	Déclencheur manuel incendie et interrupteur non visible placés à moins de 40cm d'un angle rentrant	- Déplacement du déclencheur - Remplacement de l'interrupteur par interrupteur lumineux

## LISTE DES NON CONFORMITES

suivant Rapport de Diagnostic Accessibilité du 18/01/2010

LOCALISATION	N°	LIBELLÉ	COMMENTAIRES MOE	PRECONISATIONS MOE
Sanitaires	8.1	Recommandations liées à la lisibilité des informations et signalisations (2 portes concernées)		Remplacement des cartels de porte d'accès aux sanitaires (2U) Signalétique avec typographie adaptée, police sans empattement et sans majuscules, et intégration des informations en braille/relief et des pictogrammes
	4.4	La commande est mal positionnée (< à 0,90 m de hauteur) (2 interrupteurs concernés)	interrupteurs remplacés par détecteurs de présence	NC sans objet
	13.7	Tous les urinoirs de la batterie sont positionnés à la même hauteur		Suppression d'un urinoir
	13.2	La porte du sanitaire adapté n'est pas pourvue d'un dispositif de fermeture adapté (2 sanitaires concernés)		Mise en place d'une barre de rappel sur la porte (2U)
	13.4	Absence d'un lave-mains dans le sanitaire adapté (2 sanitaires concernés)	Préconisations non suffisantes vis à vis de l'évolution de la réglementation : - Nécessité d'un lavabo accessible dans l'espace commun (les auges existantes ne sont pas conformes) - Présence de réseaux EP dans sanitaires PMR : obstacle pour espace d'usage	- Mise en place de lave mains conforme avec robinetterie facilement préhensible (2U), commande à 40cm de la cloison - Remplacement des auges existantes dans espace commun (2U) par plans de vasques accessibles - Mise en place d'équipements à hauteur conforme (distributeurs savon, papier, sèche-mains) - Encoffrement des réseaux dans les 2 sanitaires PMR pour alignement de l'espace d'usage à la cuvette - Remplacement des WC (2U)
	13.6	La barre d'appui latérale est mal positionnée (2 sanitaires concernés)		Mise en place d'une barre d'appui coudée et contrastée, à hauteur conforme (2U)
	13.9	L'éclairage existant est insuffisant dans le cabinet d'aisances (valeur relevée en lux : 45) (2 sanitaires concernés)	Luminaires remplacés après l'élaboration du Diag : levée de la NC à confirmer par mesure d'éclairement au luxmètre	NC sans objet
	12.5	Les poignées de porte sont difficilement manœuvrables et/ou peu préhensibles (8 poignées concernées)		Remplacement de poignées de porte (8U)
Accès salle	12.6	L'effort nécessaire pour ouvrir la porte est supérieur à 50 N	L'asservissement des portes d'accès à la salle n'est pas possible en l'état. L'installation de ventouses sur la porte existante ne garantit pas la conservation du PV coupe feu	- Installation d'un Bloc Autonome d'Alarme Sonore Principal (BAAS Pr), - Remplacement du bloc-porte par bloc-porte DAS avec asservissement par ventouse
Salle polyvalente	11.7	Recommandations liées au mobilier	- Sièges remplacés depuis l'élaboration du Diag / Aucune réglementation concernant ce point (simple recommandation)	sous réserve de l'avis du BC
			- Remarque complémentaire : gradins non conformes (manque garde corps, pas d'escaliers d'accès)	Adaptation des gradins existants (ajout garde corps + escalier)
	11.2	Absence d'un système de transmission et d'amplification des sons par boucle magnétique (recommandations)		Mise en place d'une boucle magnétique
	11.5	L'espace destiné à la communication ou le point d'accueil ne dispose pas d'un éclairage renforcé permettant d'obtenir 200 lux (valeur relevée en lux : 45)	Salle polyvalente éclairée par des projecteurs pour son éclairage "normal", non uniforme et ne permettant pas d'obtenir 200lux en moyenne. 4 spots défectueux à l'arrière de la salle	- Mise en place d'un éclairage à faisceau large fixé aux chemins de câbles à l'avant de la salle. - Remplacement des 4 spots par spots identiques (diam. 14cm)
Accès scène	11.6	Le nombre d'équipement accessible est non-conforme	Scène modulable, composée de 27 praticables de 1mx2m, offrant différentes configurations et licalisation. Les praticables sont réglables en hauteur de façon graduée tous les 20cm. Ils peuvent donc être installés à plat (+0cm), à 20cm, 40cm, 60cm, jusqu'à 1m de hauteur maximum.	Tenant compte du caractère modulable de la scène, et de son implantation variable adaptée à chaque évènement, mise en place d'une plateforme élévatrice mobile respectant les caractéristiques décrites au paragraphe 7.2 de l'arrêté du 8 Decembre 2014 (dont dimensions de la plateforme 0,90x1,40m)
	11.9	Recommandations liées au mobilier		
	4.11	Absence des première/dernière contremarches	Escalier existant composé de modules présentant une hauteur de marche de 20cm, adaptée aux différents réglages de hauteur de la scène. Dans un cadre bâti existant, l'arrêté du 8 decembre 2014 précise : "En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées."	Mise en conformité de l'escalier existant : - Mise en peinture de l'ensemble
	4.13	Les nez de marche sont glissants, et non contrastés		- Fourniture et pose de contremarches avec contraste visuel
	4.8	Absence de l'appel de vigilance en partie haute de l'escalier et/ou du palier intermédiaire		- Fourniture et pose de nez de marche non glissants et contrastés
	4.14	Absence d'une main courante sur 1 côté(s) de l'escalier (de chaque côté, ou d'un seul côté si le passage libre < 1.10 m)		- Fourniture et pose d'une bandepodotactile d'éveil à la vigilance - Fourniture et pose d'une main courante composée de plusieurs modules suivant configuration de la scène
	4.17	L'escalier ne dispose pas d'un dispositif d'éclairage permettant d'obtenir un niveau d'éclairement de 150 lux en tout point de l'escalier (valeur relevée en lux : 0)		- Mise en place d'éclairage

LISTE DES NON CONFORMITES

suivant Rapport de Diagnostic Accessibilité du 18/01/2010

LOCALISATION	N°	LIBELLÉ	COMMENTAIRES MOE	PRECONISATIONS MOE
Escalier régie	12.3	Les poignées de porte sont difficilement manoeuvrables, et peu repérables par absence de contraste (3 poignées concernées)	La régie n'est pas un local accessible au public. => hors champ ERP / à faire confirmer	NC sans objet
	4.10	Les première et dernière contremarches ne sont pas contrastées visuellement / contraste insuffisant		
	4.12	Les nez de marche sont glissants, et non contrastés		
	4.9	Absence de l'appel de vigilance en partie haute de l'escalier et/ou du palier intermédiaire		
	4.18	L'escalier ne dispose pas d'un dispositif d'éclairage permettant d'obtenir un niveau d'éclairement de 150 lux en tout point de l'escalier (valeur relevée en lux : 20)		
	4.16	La main courante n'est pas différenciée du support		
	4.15	Main courante ne dépassant pas la première marche et/ou dernière marche		
Accès régie	4.19	La volée d'escalier n'est pas doublée par un ascenseur ou par une plate-forme		
Régie	11.8	L'équipement, la commande est situé à une hauteur non-conforme		
Loges artiste (Douches, sanitaire)	8.3	L'information pourrait être délivrée sous forme de pictogramme (1 sanitaire adapté et 2 douches adaptées concernés)	Traitement de cette non conformité dans le cadre du projet d'extension	Restructuration totale de l'espace Loges par la création de deux loges intégrant chacune un bloc douche/sanitaire accessible. Les travaux comprennent : - La modification du cloisonnement - La mise en place de mobilier et équipements sanitaires adaptés - La mise en place d'éclairage conforme et en nombre suffisant - La mise en place d'une signalétique adaptée
	14.1	Absence d'un siège adapté (ou assise non conforme)		
	14.2	Le nombre de barres d'appui est insuffisant		
	14.3	Recommandations liées aux caractéristiques de la douche adaptée		
	14.3	Recommandations liées aux caractéristiques de la douche adaptée		
	14.3	Recommandations liées aux caractéristiques de la douche adaptée		
	11.3	L'espace destiné à la communication ou le point d'accueil ne dispose pas d'un éclairage renforcé permettant d'obtenir 200 lux (valeur relevée en lux : 35)		
	12.2	Les poignées de porte sont difficilement manoeuvrables, et peu repérables par absence de contraste (5 poignées contrastées)		
	13.1	La porte du sanitaire adapté n'est pas pourvue d'un dispositif de fermeture adapté		
	13.3	Absence d'un lave-mains dans le sanitaire adapté		
	13.5	La barre d'appui latérale est mal positionnée		
	13.8	L'éclairage existant est insuffisant dans le cabinet d'aisances (valeur relevée en lux : 25)		
Entrée secondaire	4.6	La commande est peu repérable		
	4.3	La commande est mal positionnée ( > à 1.30 m de hauteur)		Déplacement du tableau de commande d'éclairage et du clavier de commande anti-intrusion (axe à 1,30m ht maximum)
	4.7	La commande est peu repérable	De nouveaux luminaires ont été installés, commandés par détection de mouvement	NC sans objet
	4.2	La circulation intérieure ne dispose pas d'un dispositif d'éclairage permettant d'obtenir un niveau d'éclairement de 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales (valeur relevée en lux : 35)	Luminaires remplacés après l'élaboration du Diagnostic : levée de la non conformité à confirmer par mesure d'éclairement au luxmètre	NC sans objet