

# Accessibilité aux personnes handicapées d'un ERP

## RAPPORT DE DIAGNOSTIC



### Cité administrative et 2-4 rue de l'Arquebuse

12 rue de la commune de PARIS

52100

Saint-Dizier

### Rapport de diagnostic accessibilité n° 000815521500086

N° d'affaire	Rapport version	Date du rapport
000815521500086	1	25/08/2015

QCS SERVICES REIMS

Pôle Technologique Farman 3 rue Etienne Oehmichen BP 302 51688 REIMS

Tél : 03.26.36.76.00 - Fax : 03.26.06.52.31

SAS au capital de 300000.00 € - R.C. VERSAILLES - SIRET 804 448 587 00019 - APE 7112B

Siège Social : 1 bis rue petit Clamart – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY– Tél. : 01 40 83 75 75 – Fax : 01 40 30 39 62

N° TVA Intracommunautaire : FR 32 804 448 587

## SOMMAIRE

---

<b>1.</b>	<b>RAPPEL DE LA MISSION .....</b>	<b>3</b>
1.1	DEFINITION DE LA MISSION .....	3
1.2	REFERENTIEL .....	3
1.3	LIMITE DE LA MISSION .....	3
<b>2.</b>	<b>DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT .....</b>	<b>5</b>
2.1	GENERALITES.....	5
2.2	DESCRIPTION DES BATIMENTS .....	6
2.3	DESCRIPTION DES ABORDS .....	6
2.4	LISTE DES LIEUX NON DIAGNOSTIQUES FAUTE D'ACCES LE JOUR DE LA VISITE.....	6
2.5	LISTE DES DOCUMENTS TRANSMIS .....	6
<b>3.</b>	<b>ZONE ACCESSIBLE.....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>SYNTHESES DES OBSERVATIONS .....</b>	<b>7</b>
4.1	VISUALISATION DE LA CHAINE DU DEPLACEMENT DE L'ETABLISSEMENT .....	7
4.2	AUTRES ACTIONS .....	9
4.3	SYNTHESE DE L'ESTIMATION DES TRAVAUX .....	9
4.4	SYNTHESE DES COUTS PAR CORPS D'ETATS.....	10
<b>5.</b>	<b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE : FICHES DES OBSTACLES .....</b>	<b>12</b>
5.1	PARVIS DEVANT L'ENTREE D'UN ETABLISSEMENT / RDC / EXTERIEUR .....	16
5.2	BANQUE D'ACCUEIL / RDC / ACCUEIL.....	18
5.3	CIRCULATION DU RDC / RDC / DEGAGEMENT.....	20
5.4	CIRCULATION DU RDC / RDC / ESCALIERS ARRIERE DU BATIMENT CLUB LEO LAGRANGE .....	22
5.5	BUREAU / RDC / BUREAU .....	24
5.6	ASCENSEUR / ETAGE 3 / ASCENSEUR .....	26
5.7	CIRCULATION DES ETAGES / ETAGE 1 / ALLEE .....	28
5.8	CIRCULATION DES ETAGES / ETAGE 3 / BUREAU.....	30
5.9	CIRCULATION DES ETAGES / ETAGE 3 / CIRCULATION COULOIR.....	32
5.10	BUREAU / ETAGE 3 / BUREAU .....	33
5.11	BUREAU / ETAGE 3 / ACCUEIL.....	35
<b>6.</b>	<b>LOCALISATION DES OBSTACLES SUR PLAN.....</b>	<b>37</b>

## 1. Rappel de la mission

---

### 1.1 Définition de la mission

La présente mission consiste en un diagnostic comprenant :

- une analyse de la situation de l'établissement au regard des obligations réglementaires selon le référentiel listé au § 1.2 ci-après ;
- une proposition de solution de travaux à réaliser pour la mise en conformité ;
- une estimation financière de ces travaux.

### 1.2 Référentiel

Sauf dispositions spécifiques définies dans les conditions particulières de la présente convention, cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP existants est réalisée par référence aux textes suivants :

- Code de la construction et de l'habitation, articles L.111-7, L.111-7-3 et L.111-7-5 à L.111-7-11, R. 111-19 à R. 111-19-11 et R.111-19-31 à R.111-19-44 ;
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, *JO du 13 décembre 2014* ;

### 1.3 Limite de la mission

La mission que nous effectuons n'étant pas une mission de maîtrise d'œuvre, les estimations en coûts et en délais ne permettent de fixer qu'un ordre de grandeur utile demandé par la réglementation.

Les solutions présentées ne remplacent pas les normes, règlements et Documents Techniques Unifiés en vigueur.

Elles ne constituent pas de devis, ni de cahier des charges qui reste du domaine d'un maître d'œuvre.

Ce rapport exclut la réalisation de métrés et d'études approfondies. Le coût des travaux préconisés est une évaluation et ne peut être considéré comme une valeur optimale. Il s'agit d'une valeur indicative du coût d'exécution pour une gamme de produits moyenne. Elle ne prend pas en compte d'éventuelles complications qui échappent à une analyse visuelle.

Notamment, elle ne prend pas en compte l'impact des travaux nécessaires à la mise en accessibilité sur l'aggravation possible de la vulnérabilité des bâtiments au séisme (arrêté du 22 octobre 2010).

Ainsi, la responsabilité de QCS SERVICES ne saurait être engagée sur les détails des solutions techniques retenues pour ces travaux.

La mission ne vise que les dispositions d'accessibilité dans des conditions normales de fonctionnement du bâtiment, ainsi les dispositions complémentaires visant à permettre une évacuation directe ou différée des personnes en situation d'handicap peuvent être exigées dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux par la commission de sécurité compétente. Ces dispositions sont données par l'article GN8/GN10 du règlement de sécurité incendie.

Ainsi, un diagnostic complémentaire relatif à l'évacuation en cas d'incendie des personnes handicapées dans un ERP selon les règles de l'article GN8 peut être proposé en option pour les ERP définis au contrat.

Pour information, cet article, entré en vigueur le 24 janvier 2010, bien que n'ayant pas un caractère rétroactif, peut s'imposer notamment lorsque des travaux de mise en accessibilité de l'établissement sont engagés.

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

La présente mission ne vise que les locaux recevant du public ; les locaux relevant du code du travail ne sont donc pas pris en compte lors de cette mission.

Elle ne prend pas en compte les voies, aménagements et équipements situés sur le domaine public (relevant d'une autre réglementation).

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

## 2. DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT

### 2.1 Généralités

Client : **Nom** : COMMUNE DE SAINT-DIZIER  
**Adresse** : Place Aristide Briand  
**Code postal** : 52115  
**Ville** : SAINT DIZIER CEDEX

Adresse de l'ERP : **Nom de l'établissement ou de l'installation** :  
 Cité administrative et 2-4 rue de l'Arquebuse  
**Adresse** : 12 rue de la commune de PARIS  
**Code postal** : 52100  
**Ville** : Saint-Dizier

Classement incendie :	Catégorie					Activité(s)	Effectif (*)
	1	2	3	4	5		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	W	0

(\*) Source du classement : Non communiquée

Date(s) des investigations : 21/04/2015

Nom de l'accompagnateur : Pas d'accompagnateur

## 2.2 Description des bâtiments

C'est un bâtiment administratif, il possède 3 étages.

## 2.3 Description des abords

Le site possède un parc de stationnement extérieur privé, qui donne un accès direct depuis la voie publique.

**Moyens d'accès :** Taxis : Voiture personnelle

## 2.4 Liste des lieux non diagnostiqués faute d'accès le jour de la visite

NEANT

## 2.5 Liste des documents transmis

NEANT

# 3. ZONE ACCESSIBLE

---

ERP 1ère à la 4ème catégorie : tous les lieux publics sont considérés comme accessibles.

## 4. SYNTHESES DES OBSERVATIONS

### 4.1 Visualisation de la chaîne du déplacement de l'établissement

#### TAUX D'ACCESSIBILITE INDICATIF (\*) DE L'ETABLISSEMENT : 79 %

Seuil	S'y rendre	Repérer l'entrée	Accéder	Etre accueilli - s'informer	Circuler au RDC	Utiliser les fonctionnalités du RDC	Accéder aux étages	Circuler aux étages	Utiliser les fonctionnalités des étages	Sortir
Moteur	4	4	4	2	2	2	4	2	2	4
Visuel	3	4	4	4	1	4	2	3	4	4
Auditif	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
Mental	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
Global	3	4	4	2	1	2	2	2	2	4

#### Légende :

- 1 = non accessible
- 2 = accessible avec forte gêne ou avec aide humaine et non conforme
- 3 = accessible de façon autonome et non conforme
- 4 = accessible en toute autonomie et conforme

(\*) Le taux d'accessibilité est donné à titre indicatif. Sa valeur résulte d'une pondération calculée en fonction des seuils d'accessibilité attribués à chacun des maillons de la chaîne du déplacement. Ce taux ne saurait engager la responsabilité de QCS Services.



Rapport n° 000815521500086 - version 1

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP





Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

## 4.2 Autres actions


Aucune autre action.

## 4.3 Synthèse de l'estimation des travaux


	ESTIMATION (TRAVAUX LEGERS)	ESTIMATION (TRAVAUX LOURDS)	ESTIMATION TOTALE (TRAVAUX LEGRS + LOURDS)	ESTIMATION (INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS)
<b>TOTAL</b>	<b>28450 €HT</b>	<b>12000 €HT</b>	<b>40450 €HT</b>	<b>0 €HT</b>
<b>OBSTACLES SUR LA CHAÎNE DU DEPLACEMENT</b>	<b>28450 €HT</b>	<b>12000 €HT</b>	<b>40450 €HT</b>	<b>0 €HT</b>
TOTAL DES TRAVAUX DES OBSTACLES BLOQUANTS (SEUIL 1)	750 €HT	0 €HT	750 €HT	0 €HT
TOTAL DES TRAVAUX DES OBSTACLES ACCESSIBLES AVEC FORTE GENE OU AVEC AIDE HUMAINE (SEUIL 2)	23500 €HT	0 €HT	23500 €HT	0 €HT
TOTAL DES TRAVAUX ACCESSIBLE DE FAÇON AUTONOME MAIS NON CONFORME (SEUIL 3)	4200 €HT	12000 €HT	16200 €HT	0 €HT
<b>OBSTACLES HORS DE LA CHAÎNE DU DEPLACEMENT</b>	<b>0 €HT</b>	<b>0 €HT</b>	<b>0 €HT</b>	<b>0 €HT</b>
TOTAL DES TRAVAUX DES OBSTACLES BLOQUANTS (SEUIL 1)	0 €HT	0 €HT	0 €HT	0 €HT
TOTAL DES TRAVAUX DES OBSTACLES ACCESSIBLES AVEC FORTE GENE OU AVEC AIDE HUMAINE (SEUIL 2)	0 €HT	0 €HT	0 €HT	0 €HT
TOTAL DES TRAVAUX ACCESSIBLE DE FAÇON AUTONOME MAIS NON CONFORME (SEUIL 3)	0 €HT	0 €HT	0 €HT	0 €HT

#### 4.4 Synthèse des coûts par corps d'états

##### Coût global par corps d'états

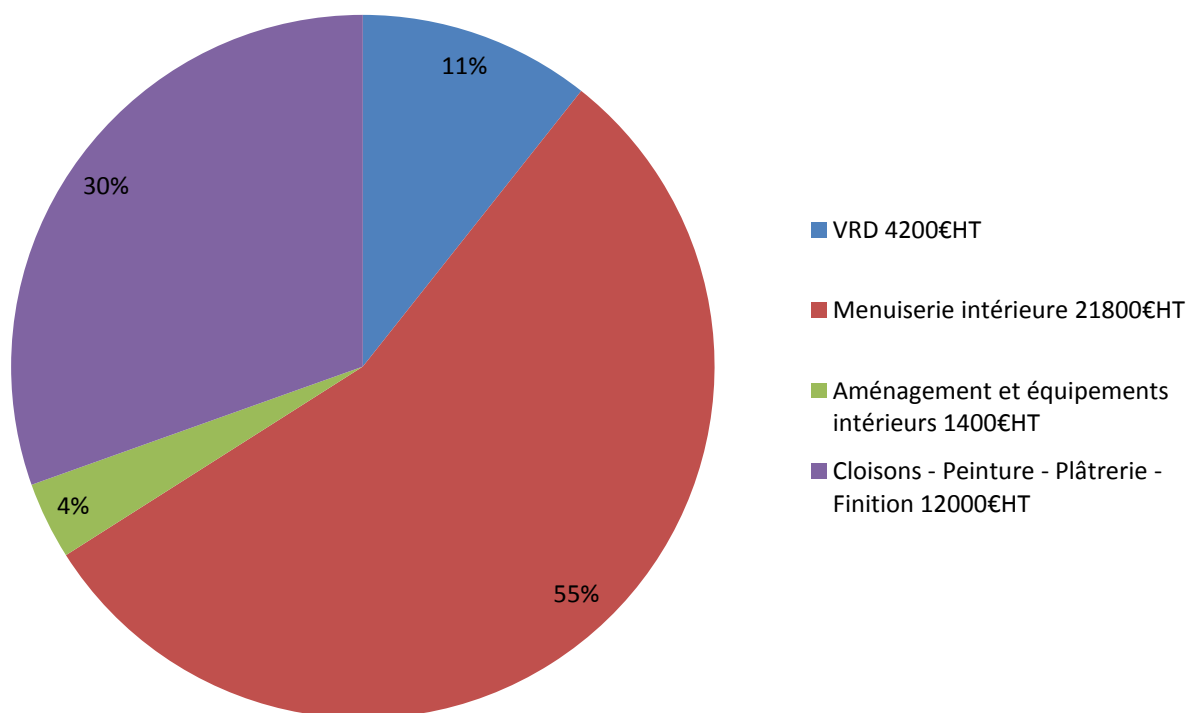

Coût par corps d'états en fonction de la chaîne du déplacement

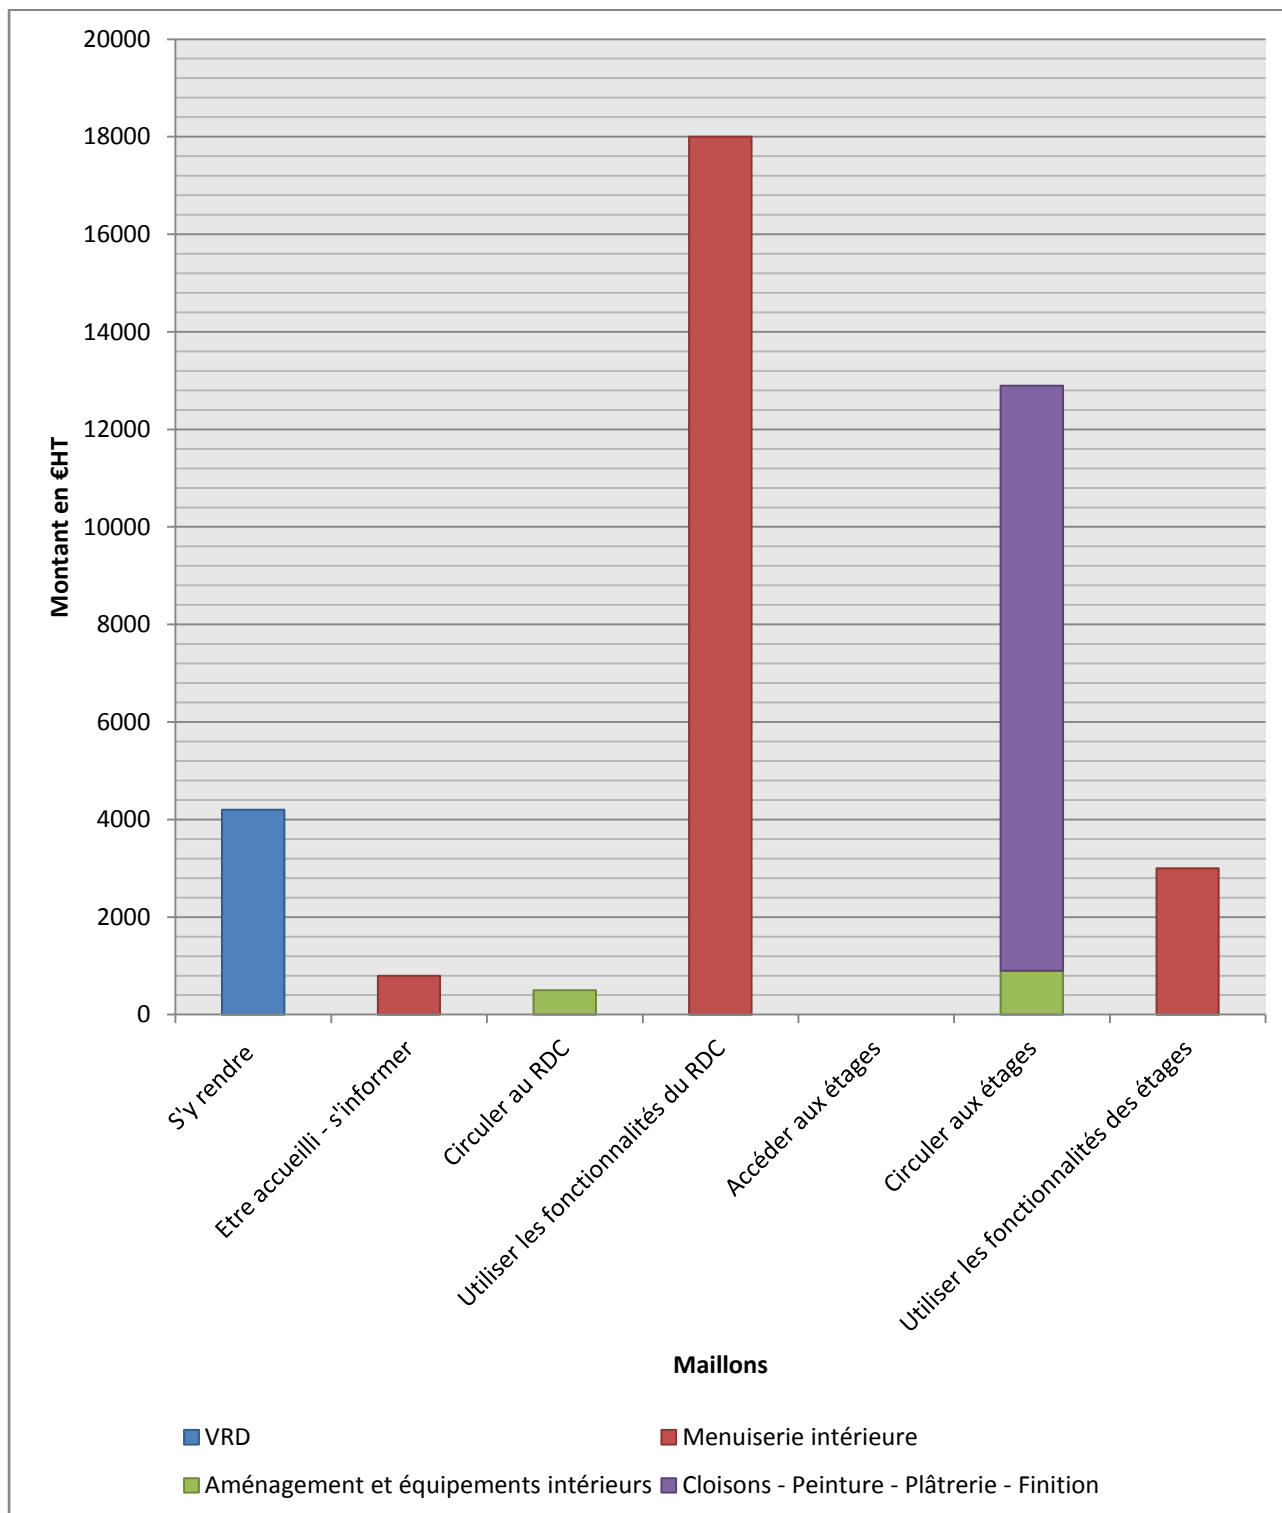

## 5. DIAGNOSTIC TECHNIQUE : FICHES DES OBSTACLES

---

Un seuil d'accessibilité est attribué à chaque obstacle relevé:

Seuils d'accessibilité			
1	Non accessible	2	Accessible avec forte gêne ou avec aide humaine et non conforme
3	Accessible de façon autonome et non conforme	4	Accessible en toute autonomie et conforme

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DE LA CHAÎNE DU DÉPLACEMENT INTÉGRANT LE NOMBRE D'OBSTACLE PAR SEUIL D'ACCESSIBILITÉ**





L'affectation des travaux au propriétaire ou à l'exploitant présentée dans le présent rapport est une proposition mais ne saurait préjuger des dispositions contenues dans le contrat de bail liant le propriétaire et l'exploitant des établissements concernés.

Fiches	Nombre obstacles	Nombre dérogations	Seuils d'accessibilité				Estimation €HT
Cité administrative	12	0	2	1	2	2	40450
Fiche n°1 - Parvis devant l'entrée d'un établissement / RDC / Extérieur	1	0	4	3	4	4	4200
Fiche n°2 - Banque d'accueil / RDC / Accueil	1	0	2	4	4	4	800
Fiche n°3 - Circulation du RDC / RDC / Dégagement	1	0	2	4	4	4	500
Fiche n°4 - Circulation du RDC / RDC / Escaliers Arrière du bâtiment Club Léo Lagrange	1	0	3	1	4	4	750
Fiche n°5 - Bureau / RDC / Bureau	1	0	2	4	4	4	18000
Fiche n°6 - Ascenseur / Etage 3 / Ascenseur	1	0	4	2	2	2	300
Fiche n°7 - Circulation des étages / Etage 1 / Allée	1	0	2	4	4	4	300
Fiche n°8 - Circulation des étages / Etage 3 / bureau	2	0	2	4	4	4	600
Fiche n°9 - Circulation des étages / Etage 3 / Circulation couloir	1	0	4	3	4	3	12000



QCS SERVICES

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

Fiches	Nombre obstacles	Nombre dérogations	Seuils d'accessibilité				Estimation €HT
							
Fiche n°10 -							
Bureau / Etage 3 / Bureau	1	0	2	4	4	4	1500
Fiche n°11 -							
Bureau / Etage 3 / Accueil	1	0	2	4	4	4	1500
TOTAL	12	0	2	1	2	2	40450





## Fiches des obstacles

Seuils d'accessibilité			
1	Non accessible	2	Accessible avec forte gêne ou avec aide humaine et non conforme
3	Accessible de façon autonome et non conforme	4	Accessible en toute autonomie et conforme

## Fiche n°1


Localisation:	Cité administrative
	Parvis devant l'entrée d'un établissement
	RDC
	Extérieur
Maillon:	S'y rendre



N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	Absence d'un revêtement avec contraste visuel ou de guidage	4	3	4	4

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Poser un revêtement extérieur continu, contrasté et tactile pour le guidage. En cas d'installation d'une bande de guidage, elle est conforme à l'annexe 6 de l'arrêté du 08/12/14 ou à la norme NF P 98-352. / Corps d'état: VRD	Léger	4200 € HT

### Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l'objectif réglementaire

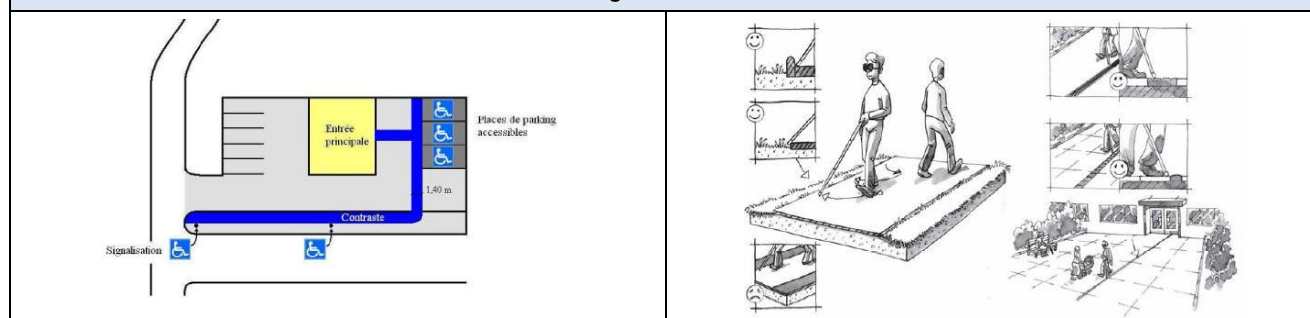







Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

## Fiche n°2

Localisation:	Cité administrative
	Banque d'accueil
	RDC
	Accueil
Maillon:	Etre accueilli - s'informer




N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	L'équipement ou partie du mobilier pour lire, écrire ou utiliser un clavier n'est pas accessible aux personnes handicapées	2	4	4	4

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Poser une tablette complémentaire au niveau de la banque d'accueil avec un plan supérieur à une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en partie inférieure ayant une profondeur d'au moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur d'au moins 0,70 m. Cette tablette sera positionnée de sorte à ne pas créer un obstacle dans la circulation. / Corps d'état: Menuiserie intérieure	Léger	800 €HT



Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l'objectif réglementaire

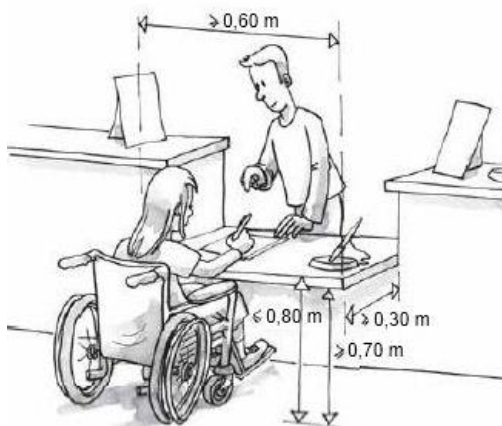





Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

### Fiche n°3

Localisation:	Cité administrative
	Circulation du RDC
	RDC
	Dégagement
Maillon:	Circuler au RDC




N°	Sur la chaine	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	La largeur de l'allée est insuffisante	2	4	4	4

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Réorganiser et/ou déplacer les rayonnages et/ou portiques pour retrouver une largeur de passage d'au moins 1,20 m pour les allées structurantes. Les allées secondaires ont une largeur d'au moins 0,90 m (et 1,05 m au sol sur une hauteur de 0,20 m) et un espace de manœuvre demi-tour est aménagé tous les 6 m et chaque croisement d'allées. / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs	Léger	500 €HT


Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP



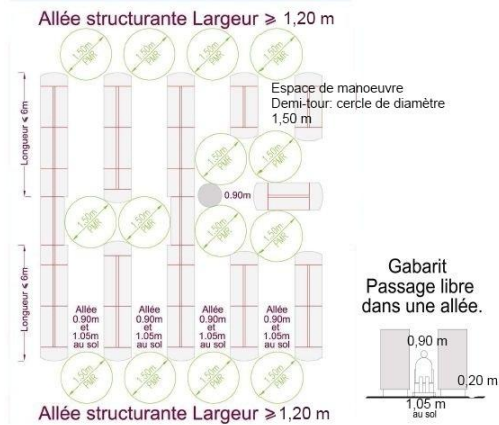

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l'objectif réglementaire

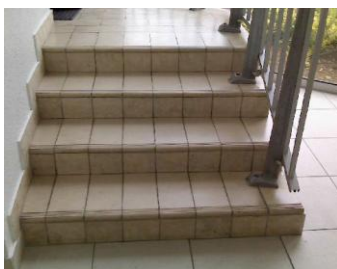

### Fiche n°4



Localisation:	Cité administrative
	Circulation du RDC
	RDC
	Escaliers Arrière du bâtiment Club Léo Lagrange
Maillon:	Circuler au RDC



N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	Les caractéristiques de l'escalier liées à la sécurité d'usage ne sont pas respectées	3	1	4	4

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Poser un rappel tactile et contrasté à 50 cm (ou 28 cm selon la configuration) de la première marche, un revêtement contrasté sur la première et dernière contremarches et un contraste sur 3 cm en horizontal sur les nez de marches	Léger	750 €HT

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l'objectif réglementaire

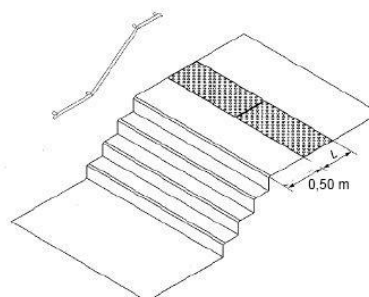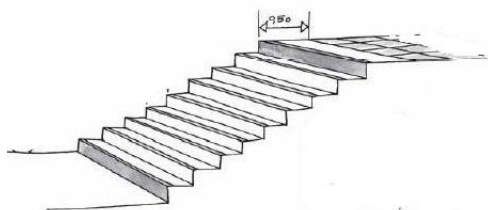





Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

### Fiche n°5

Localisation:	Cité administrative
	Bureau
	RDC
	Bureau
Maillon:	Utiliser les fonctionnalités du RDC




N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	L'équipement ou partie du mobilier pour lire, écrire ou utiliser un clavier n'est pas accessible aux personnes handicapées	2	4	4	4








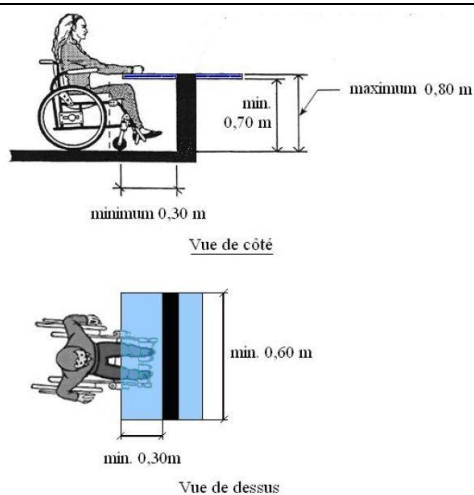

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Remplacer ou modifier le mobilier par au moins un mobilier accessible. Il est accessible par un cheminement d'une largeur d'au moins 1,20 m, comporte à son droit un espace d'usage horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier nécessitant de lire un document, écrire ou utiliser un clavier présente un plan supérieur à une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en partie inférieur avec une profondeur d'au moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré par un contraste visuel ou un éclairage (Commentaire: Concerne tous les mobiliers du site. Cette exigence ne concerne que les bureaux où le public aurait besoin de lire, écrire ou utiliser un clavier) / Corps d'état: Menuiserie intérieure	Léger	18000 €HT

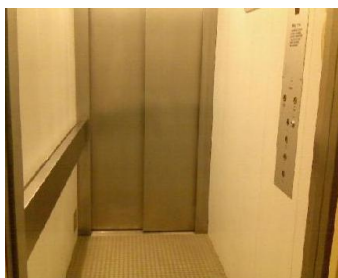

### Fiche n°6

Localisation:	Cité administrative
	Ascenseur
	Etage 3
	Ascenseur
Maillon:	Accéder aux étages




N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	Absence de signalisation visuelle (entre 30 et 60 mm) en cabine et de message vocal indiquant l'étage	4	2	2	2

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Installer un système donnant un message vocal indiquant la position d'arrêt de la cabine et un indicateur visuel de la position de la cabine avec des caractères d'une hauteur comprise entre 30 et 60 mm.	Léger	300 €HT

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP


Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l'objectif réglementaire

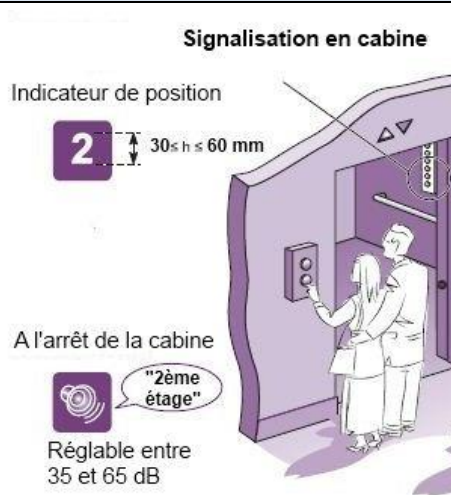





Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP
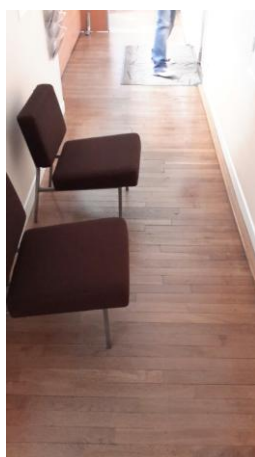
### Fiche n°7

Localisation:	Cité administrative
	Circulation des étages
	Etage 1
	Allée
Maillon:	Circuler aux étages




N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	Le rétrécissement n'est pas ponctuel ou est inférieur à 0,90 m	2	4	4	4

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Déplacer ou supprimer l'obstacle afin d'élargir le cheminement afin que sa largeur soit d'au moins 1,20 m. En cas de rétrécissement ponctuel sur une faible longueur, sa largeur est d'au moins 0,90 m. / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs	Léger	300 €HT


Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP



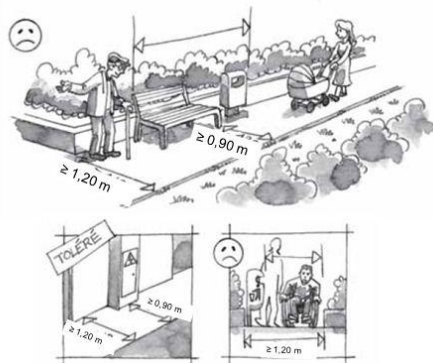

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l'objectif réglementaire

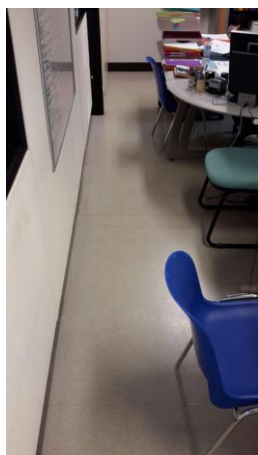

### Fiche n°8

Localisation:	Cité administrative
	Circulation des étages
	Etage 3
	bureau
Maillon:	Circuler aux étages




N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	Le rétrécissement n'est pas ponctuel ou est inférieur à 0,90 m	2	4	4	4
2	OUI	Le rétrécissement n'est pas ponctuel ou est inférieur à 0,90 m	2	4	4	4

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Déplacer ou supprimer l'obstacle afin d'élargir le cheminement afin que sa largeur soit d'au moins 1,20 m. En cas de rétrécissement ponctuel sur une faible longueur, sa largeur est d'au moins 0,90 m. / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs	Léger	300 €HT
2	Déplacer ou supprimer l'obstacle afin d'élargir le cheminement afin que sa largeur soit d'au moins 1,20 m. En cas de rétrécissement ponctuel sur une faible longueur, sa largeur est d'au moins 0,90 m. / Corps d'état: Aménagement et équipements intérieurs	Léger	300 €HT

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP



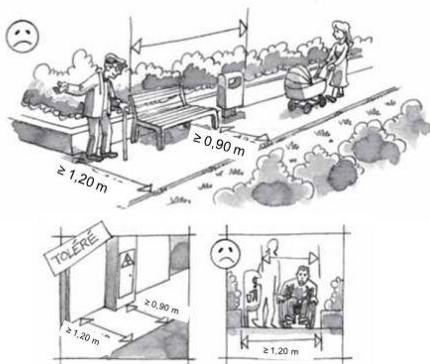

Schémas illustrant des exemples de dispositions techniques satisfaisantes pour répondre à l'objectif réglementaire



### Fiche n°9

Localisation:	Cité administrative
	Circulation des étages
	Etage 3
	Circulation couloir
Maillon:	Circuler aux étages



N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	Présence d'un obstacle à moins de 2,20 m du sol	4	3	4	3





N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Installer un dispositif d'aide à la détection d'obstacle en saillie latérale ou en porte à faux à une distance du sol comprise entre 0,15 et 0,40 m. Ce dispositif doit comporter un contraste visuel par rapport à l'environnement et des angles arrondis. Par exemple une barrière. / Corps d'état: Cloisons - Peinture - Plâtrerie - Finition	Lourd	12000 €HT



### Fiche n°10


Localisation:	Cité administrative
	Bureau
	Etage 3
	Bureau
Maillon:	Utiliser les fonctionnalités des étages




N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	L'équipement ou partie du mobilier pour lire, écrire ou utiliser un clavier n'est pas accessible aux personnes handicapées	2	4	4	4

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Remplacer ou modifier le mobilier par au moins un mobilier accessible. Il est accessible par un cheminement d'un largeur d'au moins 1,20 m, comporte à son droit un espace d'usage horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier nécessitant de lire un document, écrire ou utiliser un clavier présente un plan supérieur à une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en partie inférieur avec une profondeur d'au moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré par un contraste visuel ou un éclairage / Corps d'état: Menuiserie intérieure	Léger	1500 €HT

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

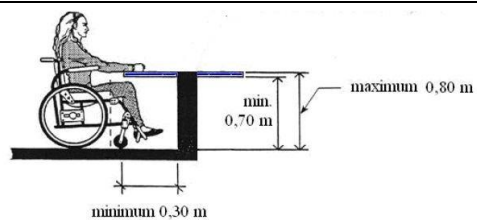

Vue de côté

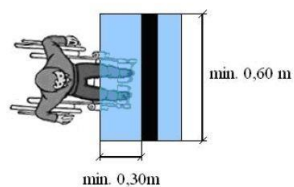





Vue de dessus

### Fiche n°11

Localisation:	Cité administrative
	Bureau
	Etage 3
	Accueil
Maillon:	Utiliser les fonctionnalités des étages




N°	Sur la chaîne	Obstacles	Seuils d'accessibilité			
						
1	OUI	L'équipement ou partie du mobilier pour lire, écrire ou utiliser un clavier n'est pas accessible aux personnes handicapées	2	4	4	4

N°	Solutions	Nature de la solution	Estimation € HT
1	Remplacer ou modifier le mobilier par au moins un mobilier accessible. Il est accessible par un cheminement d'une largeur d'au moins 1,20 m, comporte à son droit un espace d'usage horizontal de 1,30 x 0,80 m. Le mobilier nécessitant de lire un document, écrire ou utiliser un clavier présente un plan supérieur à une hauteur d'au plus 0,80 m et un vide en partie inférieur avec une profondeur d'au moins 0,30 m, une largeur d'au moins 0,60 m et une hauteur d'au moins 0,70 m. Il est repéré par un contraste visuel ou un éclairage / Corps d'état: Menuiserie intérieure	Léger	1500 €HT




QCS SERVICES

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

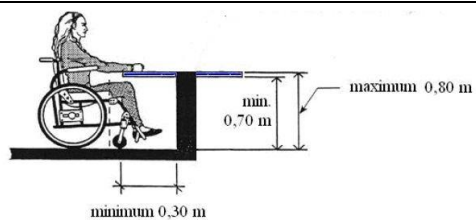

Vue de côté

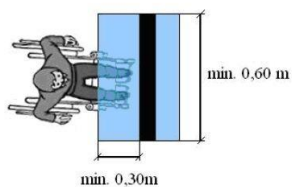

Vue de dessus




## 6. LOCALISATION DES OBSTACLES SUR PLAN

### RDC



CITE ADMINISTRATIVE  
REZ-DE-CHAUSSEE  
ECHELLE : 1/300  
DATE : JUIN 2008

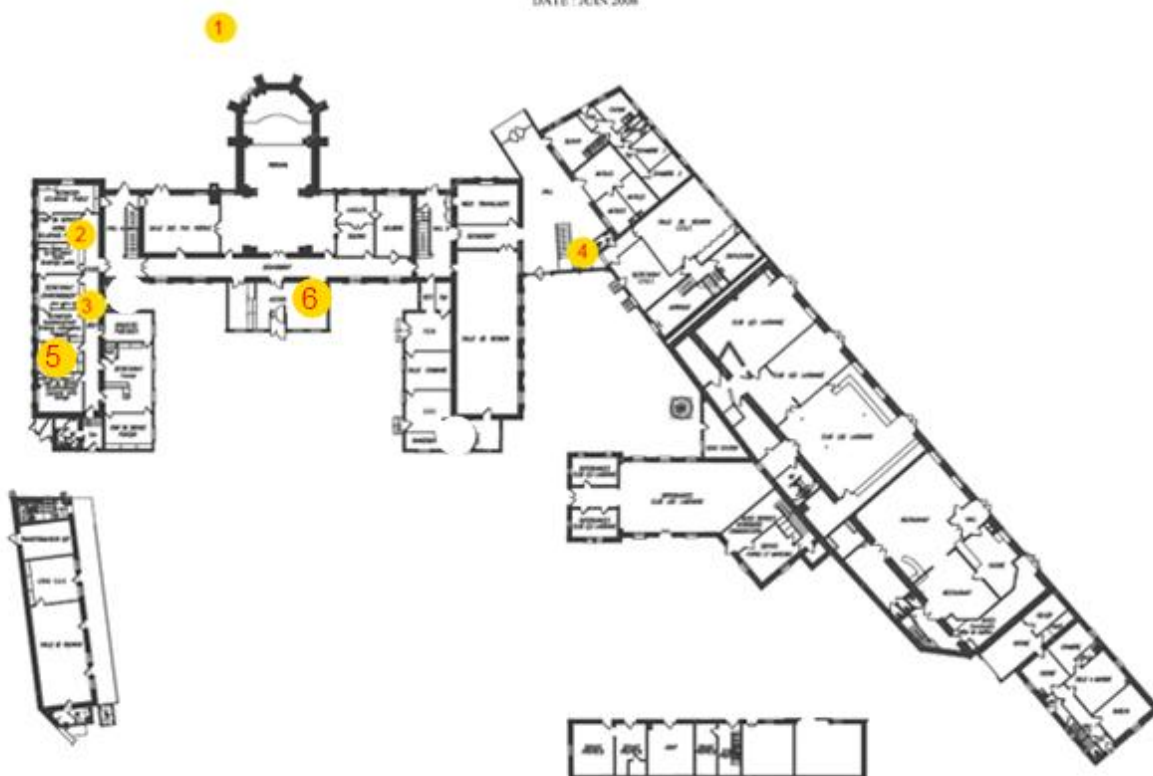




QCS SERVICES

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

## R+1



CITE ADMINISTRATIVE  
1er ETAGE  
ECHELLE : 1/300  
DATE : JUIN 2008

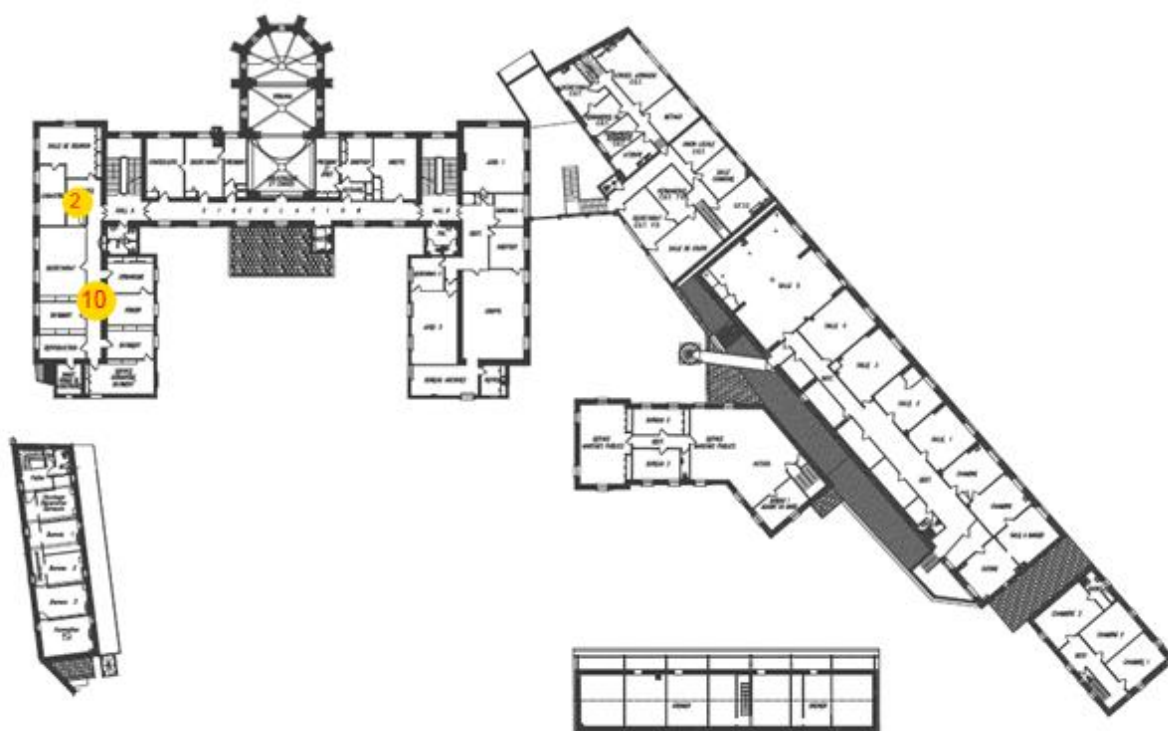



QCS SERVICES

Rapport n° 000815521500086 - version 1

Ville de  
**SAINT-DIZIER**

Mission(s) : HANDIAGERP + ADAP

# R+3



CITE ADMINISTRATIVE  
3ème Etage  
ECHELLE : 1/300  
DATE : JUIN 2008

