



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

H4

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	5
Evacuation des eaux	7
Album photo	7
Ouverture(s) en toiture.....	9
Album photo	9
Sécurité	11
Album photo	11
Conclusion.....	13

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Bon
Commentaires	Un nettoyage du bas de pente est à prévoir ainsi que des réparations sur les rives.







Album photo







Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	Gaine électrique dans le fil d'eau, prévoir une fixation sur la couvertine.

Album photo





Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	Mauvais
Commentaires	Les polycarbonates sont tous percés, présence de condensation dans les plaques. Les polycarbonates sont à remplacer. Risque de fuites.

Album photo





Sécurité

Etat	
Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Pas de panneau de signalisation pour l'utilisation, ni de vérification annuelle. Absence de sécurité autour et ou dessous des puits de lumières.

Album photo





Conclusion.

L'état général est bon. La membrane présente peu de défauts. Certains révélés sont à reprendre. Les naissances sont correctes. Les couvertines entre les bâtiments H4 et H3 sont à vérifier.

La ligne de vie est non conforme et ne présente aucun renseignements (Panneaux, année de pose, nombres de personnes pour l'utilisations, types de fixations...). Un remise en état serait quasiment impossible pour validation d'un bureau de contrôle.

Il est préférable d'utiliser une sécurité collective de type garde corps lesté.

Données techniques

Surface toiture: 1231 m2 de membrane PVC

Naissances: 4U de Ø 200

Tuyaux: Ø 200

Polycarbonate: 1 chassis de 6.5ml + 4 de 9.2 ml