



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

H1

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	7
Evacuation des eaux	10
Album photo	10
Sécurité	13
Album photo	13
Conclusion.....	13

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Neuf
Commentaires	La toiture est en très mauvais état. Une réfection est à envisager rapidement.









Album photo







D


Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Conforme
Commentaires	

Album photo





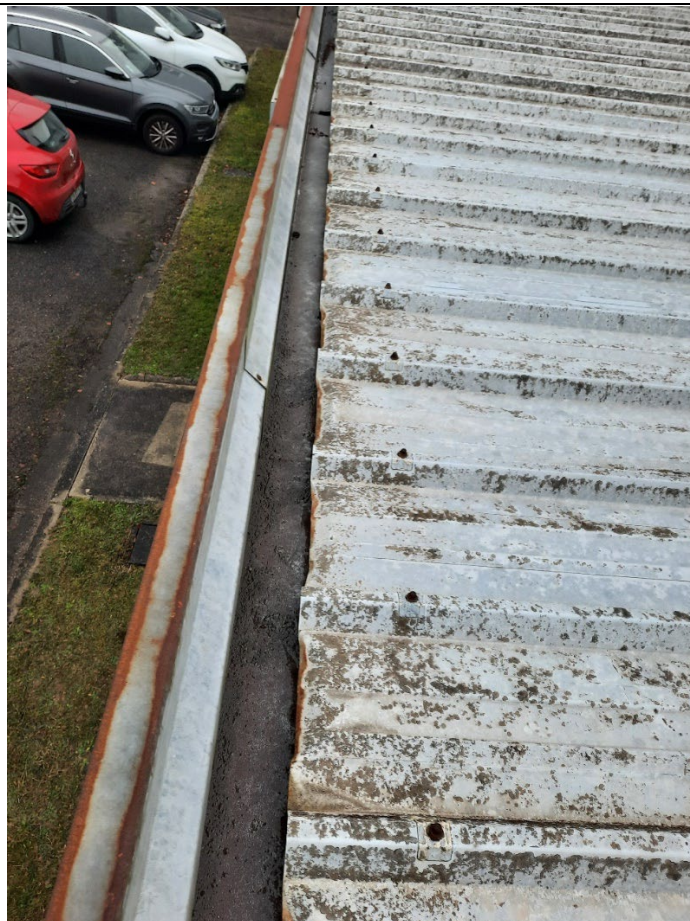

Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Absence de ligne de vie et de garde corps.

Album photo



Conclusion

La toiture de ce bâtiment est en très mauvais état, pas de fuites constaté mais c'est une question de temps!!

L'étanchéité entre jonction de bac acier est assuré par un film goudron qui est de plus en mauvais état. Le bac est rouillé et risque de percer, l'eau stagne au faîtage.

Absence de sécurité en périphérie, pas de ligne de vie existante.

La réfection complète doit être envisagé

- Remplacement, par un bac acier avec feutre anti-condensation + filet en sous face et cohabitation.
- Remplacement, par un bac isolé + filet en sous face et cohabitation

- Renfort des bacs existants, pose d'un isolant entre les ondes puis sur la totalité de la couverture et pose de membrane PVC ou FPO.

Après discussion, une solution vous sera proposée afin de correspondre au mieux à vos attentes et vos contraintes.

Données techniques

Partie haute:

Surface toiture: 623.5 m2 de bac acier

Naissance: 2U x Ø140 + 2U x Ø 125

Partie basse:

Surface toiture: 170.3 m2 de bac acier

Naissance: 3U de Ø 65