



Reportage Toiture Aéroport de Limoges

H3

Reportage Couverture - Toiture.....	3
Informations générales	3
Couverture	3
Album photo	6
Evacuation des eaux	12
Album photo	12
Ouverture(s) en toiture.....	14
Album photo	14
Sortie(s) de toit / Cheminée(s).....	17
Sécurité	18
Album photo	18
Conclusion.....	20

Reportage Couverture - Toiture

Date du relevé	03/01/2024
Nom du client	Aéroport de Limoges
Adresse du client	81 Av. de l'Aéroport, 87100 Limoges

Informations générales

Client en contrat	Oui
Activité	Aéronautique

Couverture

Etat de la couverture	Bon
Commentaires	La couverture membrane bitumineuse est correcte mais présente certaines faiblesses, notamment à un endroit qui sera à refaire. Certain relevés sont à reprendre également.







Album photo













Evacuation des eaux

Etat des évacuations	Non conforme
Commentaires	Certaines naissances sont à reprendre.

Album photo





Ouverture(s) en toiture

Etat des ouvertures	Mauvais
Commentaires	Pas de sécurité en périphérie, ni dessous (grilles anti-chutes 1200 J)

Album photo







Sortie(s) de toit / Cheminée(s)

Etat:

Commentaires:




Sécurité

Etat de conformité	Non conforme
Commentaires	Pas de panneaux de signalisation sur la ligne de vie, ni de date de contrôle. Sur la toiture basse il n'y a aucun système de sécurité.

Album photo



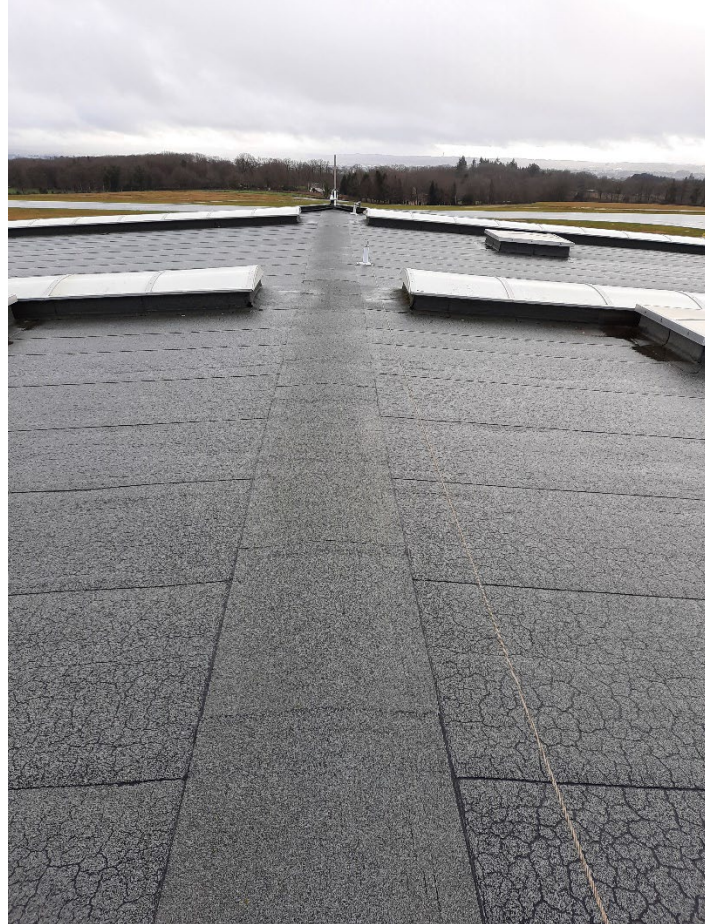



Conclusion.

La toiture est correcte mais présente quelques défauts, notamment sur les relevés en partie basse et haute. Une partie de l'étanchéité bitume est à reprendre sur la partie haute.

La ligne de vie est hors d'usage. Les polycarbonates des châssis sont à changer, risques de fuites important pour certains. Des naissances sont à reprendre. Des relevés sont à reprendre également (châssis, rives).

Données techniques

Partie haute:

Surface Toiture: 1320.1 m2 de membrane bitumineuse

Naissances: 6U de Ø 120

Partie basse:

Surface toiture: 362.3 m2

Naissances: 1U Ø 140 + 1U Ø 100 + 1U Ø 80