

COMPTE-RENDU de VISITE et d'ESSAIS (établi sur la base du rapport du SPSI)

Paris, le 12 mars	2019
COMMISSION DE SECURITE BLANCHE	REGION FLORE-LEMONNIER
Participants	<div>Major Rémi LIGER</div> <div>Dominique LIFFRAN</div> <div>Laurent HERBAUT</div> <div>Philippe HALIMI</div> <div>Didier MARION</div> <div>Jean-Jacques JONCOUR</div> <div>Françoise BONNEVIALLE</div> <div>Camille HOUBART (EdL)</div> <div>Christophe PETITPAS</div> <div>Gérard MAGNE</div> <div>Serge GO</div> <div>Olivier MULLAERT</div> <div>François HORT-VISSETH</div> <div>Jean-Charles RAMIREZ</div> <div>Josué THERMEUS (C2RMF)</div> <div>Dominique DUMONT</div>
Copies :	<div>Laurent LE GUEDART</div> <div>Vincent SAMSON</div>

N°	Observation	Acteur	Entité
1	PCI : Il a été constaté l'arrêt des UAE suite à un problème d'alimentation électrique (résolu depuis). → Interdire toute coupure la veille de la visite de la Commission.	FHV JJJ	DPAJ/SEE
2	La panne UAE oblige les opérateurs à gérer les opérations à partir des baies et met en évidence la nécessité de disposer d'un exemplaire du dossier d'identité du SSI au PCI notamment pour les plans.	DM	DPAJ/SDT
3	Les plans du PCI ne sont pas à jour, les informations diffèrent de celles des installations.	DM	DPAJ/SDT
4	Coupure de l'alimentation électrique pour le constat du report sur les baies. → délai trop long, il faut repérer les organes de coupure.	FHV JJJ	DPAJ/SEE
5	VISITE DU PCZ-LEMONNIER : → isoler les baies dans un VTP	DM	DPAJ/SDT
6	→ supprimer les installations obsolètes (baies sonorisation Bouyer)	DM	DPAJ/SDT
7	VISITE DE L'AIRE DE LIVRAISON : → respecter l'observation n° 14 de la dernière commission et limiter le stockage dans la VDI et l'aire de livraison dans lesquelles le désenfumage est hors service.	FL	DFJM/SDL
8	VISITE DE LA VDI (VERS LE C2RMF) : → supprimer les stockages et déchets.	J. THERMEUS	C2RMF
9	→ supprimer le stockage de grilles (architecturales anciennes) dans le saut du loup devant l'issue de secours.	Ph C	DPAJ/SMA

N°	Observation	Acteur	Entité
10	ECOLE DU LOUVRE : - Sensibilisation des détecteurs dans les - circulations de l'école du Louvre : Temporisation 5', Alarme 5' compartimentage, déverrouillage des issues, Temporisation 5', Alarme à 5', compartimentage, déverrouillage des issues. → remédier aux défauts de position de sécurité des clapets et volets. (Fichier joint)	SG	DPAJ/SET
11	→ remédier au défaut de mise en surpression de la cage d'escalier.	SG CP	DPAJ/SET DPAJ/SES
12	→ supprimer les fils volants dans l'IS du saut du loup.	FHV JJJ	DPAJ/SEE
13	Coupure de l'alimentation de l'éclairage normal : → Assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des blocs d'éclairage.	C. HOUBART	Ecole du LOUVRE
14	ARTS GRAPHIQUES - PORTE DES LIONS : → Retirer l'inscription « réservé aux pompiers » sur la commande désenfumage de la cage d'escalier et mettre en place un verre dormant.	GM	DPAJ/SMA
15	Changer le sens de la flèche située sur le bloc au droit de la porte à tambour.	FHV JJJ	DPAJ/SEE
16	Assurer l'ouverture rapide et complète des portes coulissantes lors d'une coupure de l'alimentation électrique.	GM	DPAJ/SMA
17	Remédier aux défauts de position de sécurité des clapets. constatés lors de l'essai du 13 mars.	SG	DPAJ/SET
18	Lever l'observation n°6 de la dernière commission concernant l'éclairage de sécurité de la circulation.	FHV JJJ	DPAJ/SEE
19	C2RMF Sensibilisation d'un détecteur dans la salle de consultation : Erreur ZD 3208/3204 → Remédier à l'erreur d'étiquetage sur le détecteur	CP	DPAJ/SES
20	Assurer le bon fonctionnement des rideaux coupe-feu. 2/3 (ou les remplacer par un nouveau dispositif d'isolement au feu accepté par la Commission de Sécurité)	GM	DPAJ/SMA
21	Il est constaté au PCI que la Zone d'Alarme reste en sécurité.	CP	DPAJ/SEE
22	S'assurer de la présence d'un technicien le jour de la commission pour la mise à l'arrêt des installations électriques.	J. THERMEUS	C2RMF
23	DAI dans l'atelier de menuiserie : → compléter le signal d'alarme sonore par un signal visuel.	CP	DPAJ/SES
24	Remédier aux défauts de position de sécurité des clapets et volets. (Fichier joint)	SG	DPAJ/SET
25	MAGASIN d'HABILLEMENT → Supprimer tout stockage et mobilier dans le sas.	FL	DFJM/SDL
26	Supprimer les lampes à halogènes notamment dans les zones de stockage.	FHV JJJ	DPAJ/SEE
27	Fixer l'extincteur à eau dans la salle de stockage des tenues.		SPSI
28	Fixer l'extincteur sur le palier.		SPSI
29	Débarrasser de tout stockage les paliers des 5 ^{ème} et 6 ^{ème} étages		A définir

Adresse de détection	Code Louvre	Scénario	Défauts de position de sécurité	Observations autres
Z/2004 A/60 DO	53 S1 20	ZA F2 / ZC F2 / ZF F2.03 / ZS F2 esc C INFRA	ZC F2 / ZF F2.03	CCF A/80/49/7, VDF A/31, DAC A/75
Z/2006 A/16 DO	52 S1 27	ZA F2 / ZC F2 / ZF F2.01 / MOT VA08/09	ZC F2 / ZF F2.01	MDF A/81/83
Z/2005 A/61 DO	53 S1 19	ZA F2 / ZC F2 / ZF F2.02 / ZS F2 esc C INFRA	ZC F2	
Z/2011 A/85 DO	55 S1 14	ZA F2 / ZC F2 / ZF F2.08	ZC F2	La zone 2011 dans la programmation correspond à la zone 2001 sur les plans DEF. La ZF F2.08 n'apparaît nulle part sur les plans, à quoi correspond-elle ?
Z/3204 A/24 DO	75 S1 31	ZA L3 / ZC L3 / ZF L3.04	ZC L3	
Z/3502 A/51 DO	54 N4 11	ZA F3 / ZC F3	ZC F3	
Z/3601 A/56 DO	54 N1 11	ZA F3 / ZC F3 / ZF F3.01 / ZS F4 escA / MOT VD07/VA04	ZC F3	
Z/2226 A/28 DO	53 N1A	ZA F2 / ZC F2	ZC F2	CCF B5 MB1 A49 / B7 MB2 A80 / B5 MB2 A7 / B6 MB2 A32 / B6 MB2 A41
Z/2225 A/51 DO	56 N1A	ZA F2 / ZC F2	ZC F2	CCF B5 MB1 A49 / B7 MB2 A80 / B5 MB2 A7 / B6 MB2 A32 / B6 MB2 A41