



5. LISTE RECAPITULATIVE DES NON - CONFORMITES ET OBSERVATIONS

N°	Article de la norme ou du règlement	NON - CONFORMITES ET OBSERVATIONS	SUITE DONNEE
NC1	EL16	Nous avons constaté une absence de sélectivité totale entre les installations modifiées et celles placées en amont non concernées par les travaux.	Une dérogation générale au palais sera sollicitée
NC2	EC9 , EC10 , Y17	L'éclairage d'évacuation de certaines zones n'est pas satisfaisant. la distance entre les appareils excède 15 m, et tous les changements de direction ne sont pas balisés (Exemple : aire de livraison, école du louvre R+2 dans la circulation, R+1 FLORE salle d'actualité et salle des arts graphiques). Remettre en service les blocs défaillants (salle de dépôt des peintures du louvre, sous sol). L'éclairage anti-panique de la plupart des salles n'est pas conforme : - rapport entre distance et hauteur supérieur à 4, - flux lumineux insuffisant.	Une dérogation générale au palais sera sollicitée
NC3	MS53	Créer un Volume Technique Protégé (VTP) destiné à isoler les équipements centraux FLORE LEMONNIER.	A été programmée dans l'opération RVT, Recoupe-ment volumes techniques
NC4	S-61932§7	Remettre en service les portes à fermeture automatique sur ventouse du palier traversant de l'escalier en zone C2RMF infrastructures niveau -2.	Les 3 PCF seront asservies en juin Une sera sera remplacée
NC5	S-61932§12	Remarque générale : lors des essais du 19/04/2016 en zone C2RMF, il a été constaté des incohérences dans les numérotations des têtes de détection entre les étiquettes sur site et la baie du SSI.	Les incohérences relevées ont été corrigées
NC6	S-61932§16	Remédier aux observations du rapport de réception du coordinateur SSI.	Traitement en cours par les entreprises et les sociétés de maintenance
NC7	MS64	Rendre accessible le réarmement des déclencheurs manuels d'alarme posés en retrait d'une plaque métallique (voir par exemple le DM Z3599/038 en zone C2RMF N4).	L'installateur atteste avoir rétabli la position des déclencheurs manuels
NC8	MS66	Assurer l'audibilité du message d'évacuation dans le local repéré par étiquette "local technique" en zone C2RMF N4. Hausser le niveau sonore du message d'évacuation (constat fait en zone C2RMF N4 salles de restauration des oeuvres).	Le remplacement d'une carte électronique a permis une amélioration de l'audibilité

Musée du Louvre
DAMT
Didier MARION
Conducteur d'opérations
Système directeur incendie

