

Nos réf. : OS/OS 2104

Votre Tél :  
Votre Fax : 03 21 08 81 64  
Votre Port. : 06 40 56 68 24  
Votre Mail : [sylvie.dessailly@filieris.fr](mailto:sylvie.dessailly@filieris.fr)

**FILIERIS NORD**

A l'attention de M. Sylvie DESSAILLY

13 rue du 14 Juillet

**62 300 LENS**

Seclin, le 4 avril 2021

**Objet : ETUDE METALLOGRAPHIQUE – LA PLAINE DE LA SCARPE  
BATIMENT EXTENSION - LALLAING**

**Affaire suivie : Olivier SPECQ**

**07 85 07 16 52**

[o.specq@amethys.fr](mailto:o.specq@amethys.fr)

Madame,


Pour faire suite à votre demande, et comme convenu, nous vous prions de trouver ci-joint, notre étude métallographique sur les réseaux d'eau chaude sanitaire repris en objet :

Cette étude a pour but de mettre en évidence certaines dérives des circuits hydrauliques d'eau chaude sanitaire, pouvant entraîner un développement bactérien.

Celle-ci permet aussi, de valider :

- Un état normal de vieillissement des tubes
- La présence éventuelle de biofilm
- La présence éventuelle de non-conformités.

**Olivier SPECQ**  
*Directeur Commercial*

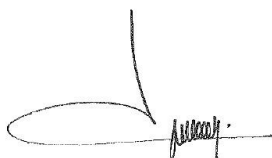

**Nicolas BALTAZAR**  
*Gérant*



**AGENCE NORD**  
ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
[agence-nord@amethys.fr](mailto:agence-nord@amethys.fr)

**AGENCE PICARDIE**  
58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
[agence-picardie@amethys.fr](mailto:agence-picardie@amethys.fr)



## SOMMAIRE

- I. Rappel des analyses physico-chimiques du circuit d'Eau Chaude Sanitaire
- II. Etude des vitesses de passage en bouclage
  - A. Matériel utilisé
  - B. Résultats et analyses
- III. Etude métallographique
  - A. Introduction
  - B. Identification des zones de retrait des manchettes
    - a. Manchette départ ECS GENERAL
    - b. Manchette retour ECS GENERAL
  - C. Analyse et interprétation
    - a. Photographies des tubes récupérés
    - b. Première lecture visuelle des tubes découpés
    - c. Nettoyage des tubes avant analyse d'épaisseur
      - 1. Solution et méthodologie de nettoyage
      - 2. Tubes après nettoyage pour vérification de l'épaisseur matière
  - D. Conclusions

### AGENCE NORD

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr





## B. RESULTATS ET ANALYSES

### AUDITS DE LA BOUCLE ECS - EHPAD LALLAING - BATIMENT EXTENSION - MESURES DE DEBIT ET VITESSE DE PASSAGE

N°	Niveau	Emplacement tube	Diamètre	Débit mesuré (m3/H)	Vitesse mesurée (m/s)
1	Départ ECS 8h45	Sous station	52x54	Lecture impossible	Lecture impossible
2	Retour de boucle 9h00	Sous station	30x32	Lecture impossible	Lecture impossible
3	Depart ECS 9h15	Sous station	52x54	Lecture impossible	Lecture impossible
4	Retour ECS 9h30	Sous station	30x32	Lecture impossible	Lecture impossible



Lors de notre étude de débits par ultrasons, nous n'avons pas réussi à obtenir de lectures des données de 8h45 à 9h30.

Notre débitmètre n'a pu se caler sur le départ comme sur le retour, avec des moments de lectures aléatoires, témoignant de circulations perturbées.

Ces perturbations sont liées soit à la présence d'un fort taux de dépôts en circuit, soit à la présence d'oxygène ou de gaz dans le circuit.

La sonde ultrasons doit pouvoir " fermer le circuit d'ultrasons " entre un diamètre externe et interne, la présence importante de dépôts peut fausser le diamètre intérieur du tube.

La présence de gaz dans le fluide empêche le relevé par ultrasons.

A ce moment du contrôle, nous ne pouvons obtenir d'éléments hydrauliques probants.

#### AGENCE NORD

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

#### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



### III. ETUDE METALLOGRAPHIQUE

#### A. INTRODUCTION

Dans le cadre de l'audit sanitaire, nous sommes intervenus sur site, afin de procéder à :

- La dépose d'une manchette départ ECS chaufferie en CUIVRE 52x54
- La dépose d'une manchette retour ECS chaufferie en CUIVRE 30x32

Ces manchettes furent remplacées par nos soins par des tubes neufs.

Celles-ci furent découpées dans la zone chaufferie

Les manchettes furent référencées et conservées pour une étude en notre laboratoire de SECLIN.

#### B. IDENTIFICATION DES ZONES DE RETRAIT DES MANCHETTES

##### a. MANCHETTE DEPART ECS GENERAL



#### AGENCE NORD

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

#### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



## b. MANCHETTE RETOUR ECS GENERAL



### AGENCE NORD

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
[agence-nord@amethys.fr](mailto:agence-nord@amethys.fr)

### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
[agence-picardie@amethys.fr](mailto:agence-picardie@amethys.fr)



## CHAUFFERIE CENTRALE

### C. ANALYSE ET INTERPRETATION

#### a. PHOTOGRAPHIES DES TUBES RECUPERES

##### MANCHETTE DEPART ECS



Tube en CUIVRE

- 52 mm extérieur
- 50 mm intérieur

#### AGENCE NORD


ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

#### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



## MANCHETTE RETOUR BOUCLAGE ECS GENERALE

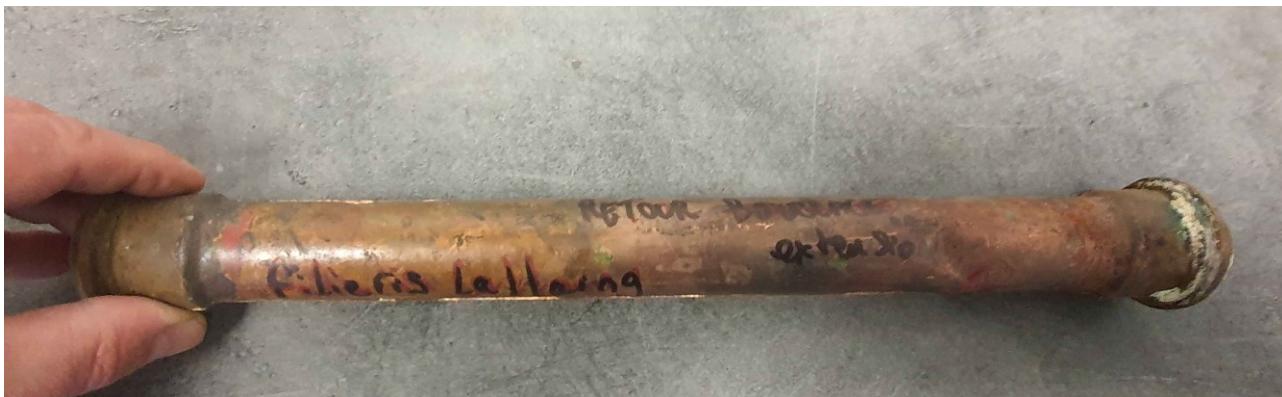

Tube en CUIVRE

- 32 mm extérieur
- 30 mm intérieur

### **AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

### **AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



## b. REMIERE LECTURE VISUELLE DES TUBES DECOUPES

### MANCHETTE DEPART ECS

Découpe longitudinale du tube



#### AGENCE NORD

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr


#### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



## MANCHETTE RETOUR BOUCLAGE ECS

Découpe longitudinale du tube

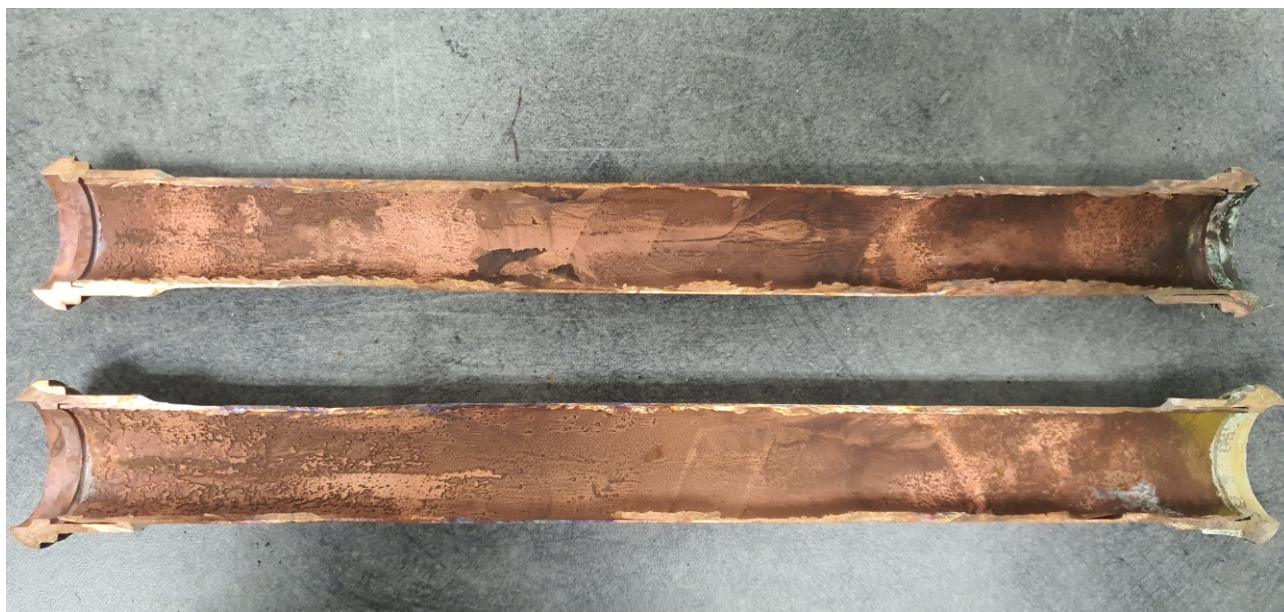

### **AGENCE NORD**


ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

### **AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



## 1. LES CONSTATIONS SUR LE DEPART ECS

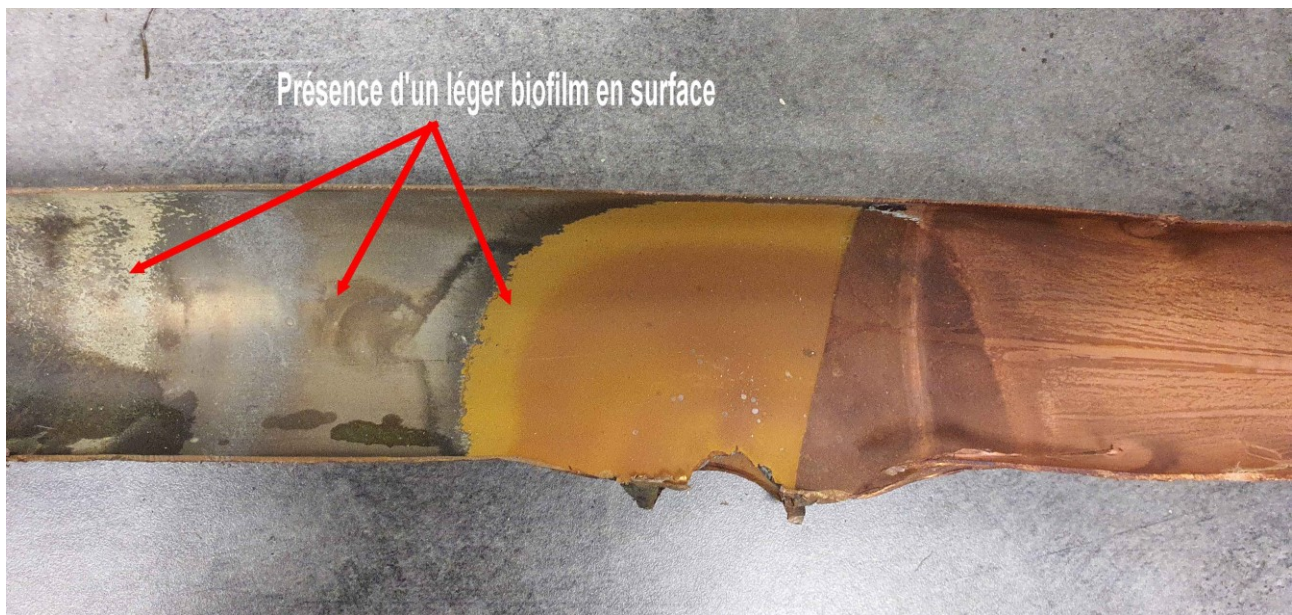

On constate la présence légère d'un dépôt uniforme.  
On constate la présence de bavures de découpes des tubes laissées au moment du montage.  
On ne relève pas de traces de tartre.  
On constate que la surface du tube est rugueuse.

## 2. LES CONSTATIONS SUR LE RETOUR ECS



On constate la présence importante de traces de corrosions, disposées sur toute la surface du tube.  
On constate que la surface interne du tube est rugueuse.  
On ne relève pas de traces de tartre.

### AGENCE NORD

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



## **c. NETTOYAGE DES TUBES AVANT ANALYSE D'ÉPAISSEUR**

### **1. LA SOLUTION ET METHODOLOGIE DE NETTOYAGE**

Un essai de nettoyage des manchettes a été réalisé en laboratoire sur une partie des tubes pour visualiser un comparatif.

Ce nettoyage fut réalisé à base d'une solution composée de :

- 80% d'eau chaude à 50°C
- 20% de DACE 210 à base d'acide sulfurique


Cette solution est mise en contact pendant 4 heures afin de valider son efficacité pour un éventuel nettoyage futur des circuits.

Après nettoyage, un rinçage à l'eau claire est réalisé.

Une neutralisation de la solution est ensuite réalisée avant rejet à l'égout.

### **2. TUBES APRES NETTOYAGE POUR VERIFICATION DE L'ÉPAISSEUR MATIERE**

#### **MANCHETTE DEPART ECS**


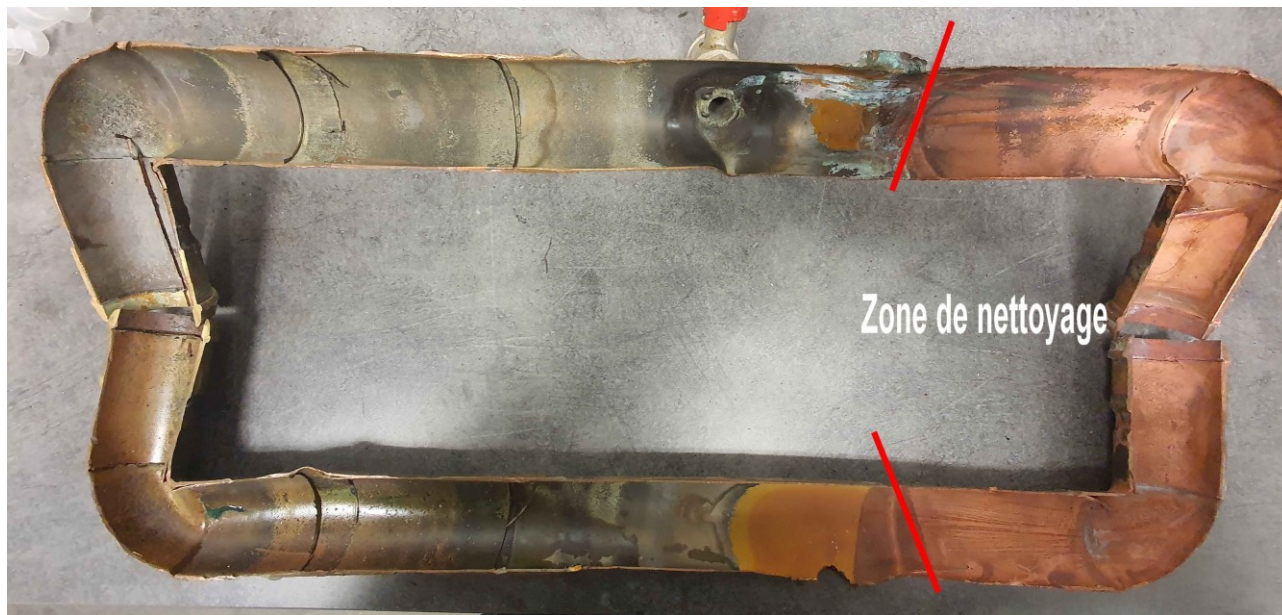


#### **AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

#### **AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr

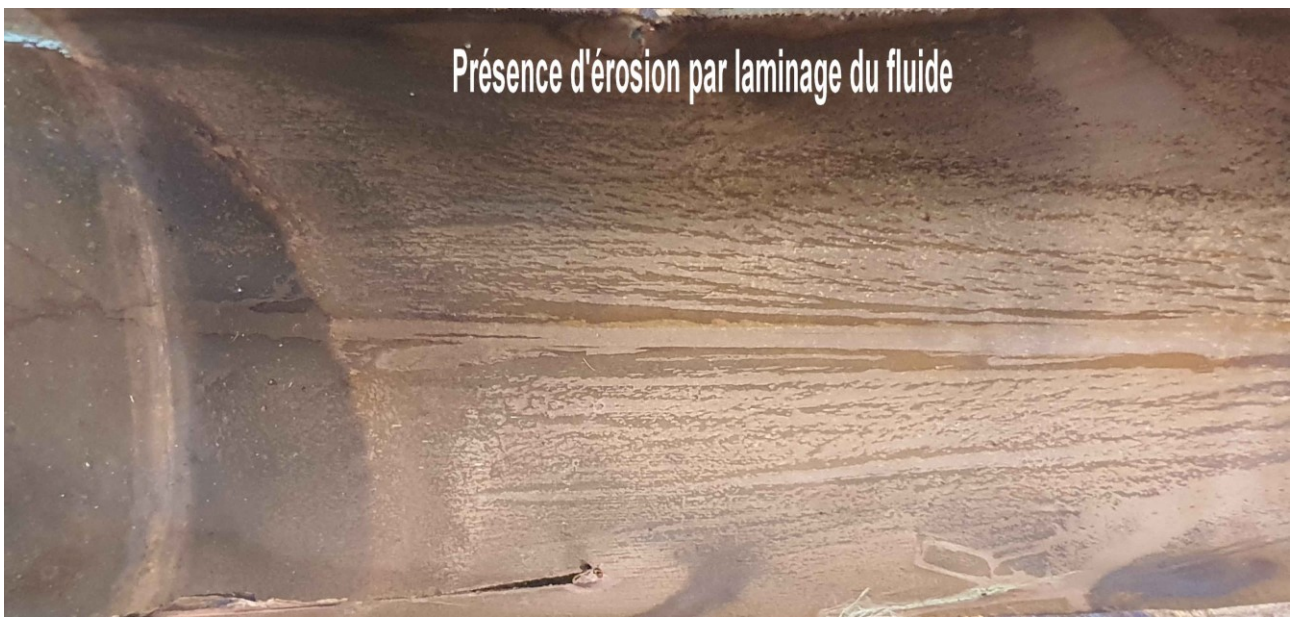
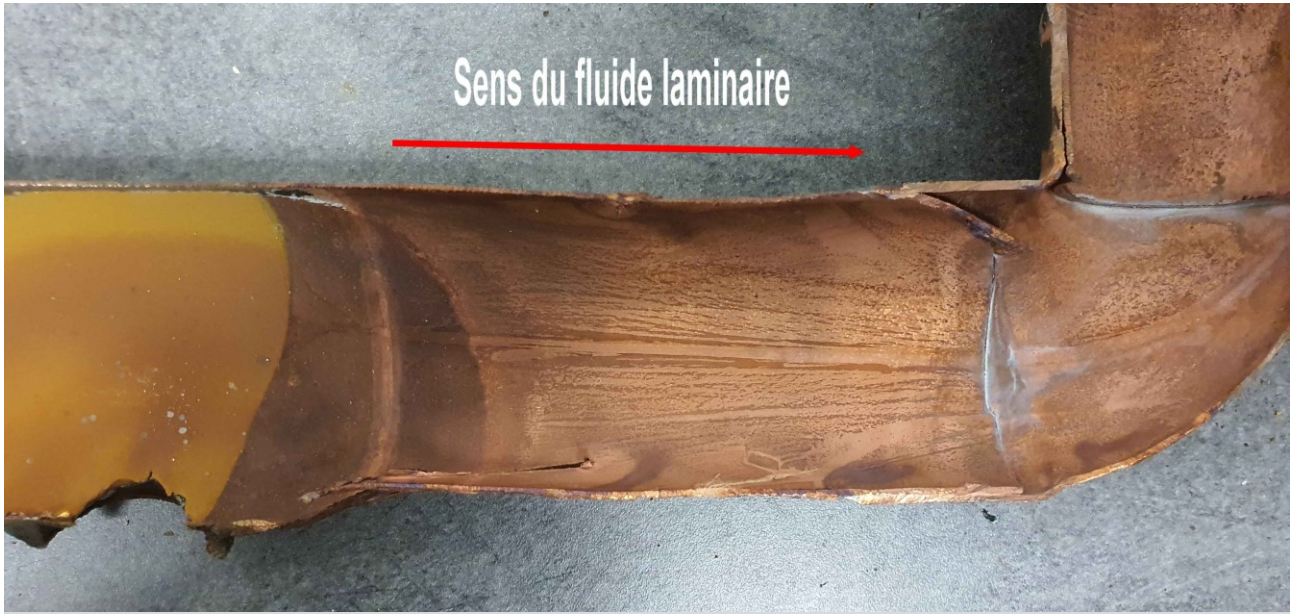


**AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
[agence-nord@amethys.fr](mailto:agence-nord@amethys.fr)

**AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
[agence-picardie@amethys.fr](mailto:agence-picardie@amethys.fr)

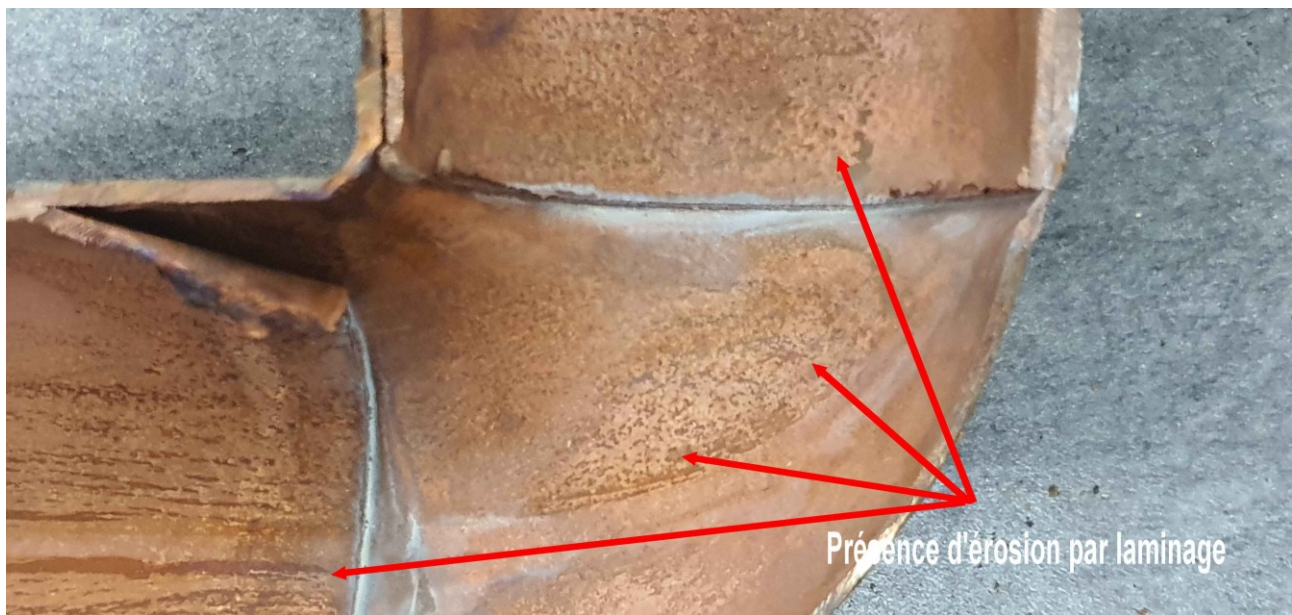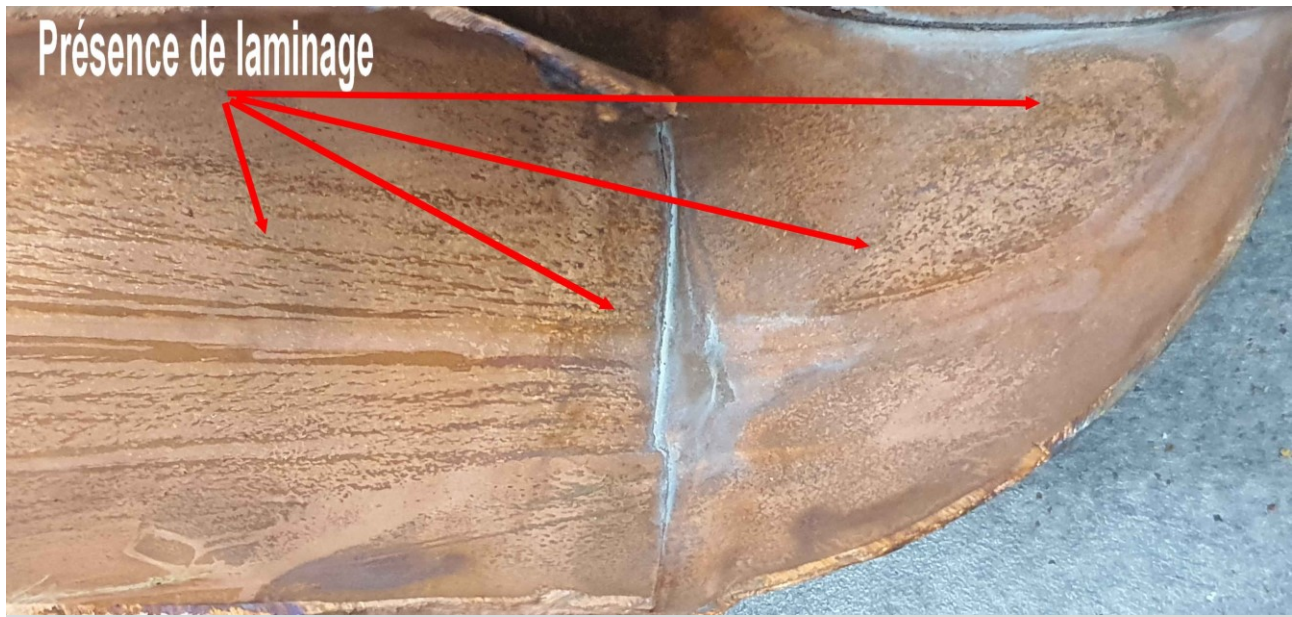

**AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
[agence-nord@amethys.fr](mailto:agence-nord@amethys.fr)

**AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
[agence-picardie@amethys.fr](mailto:agence-picardie@amethys.fr)




**AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

**AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr

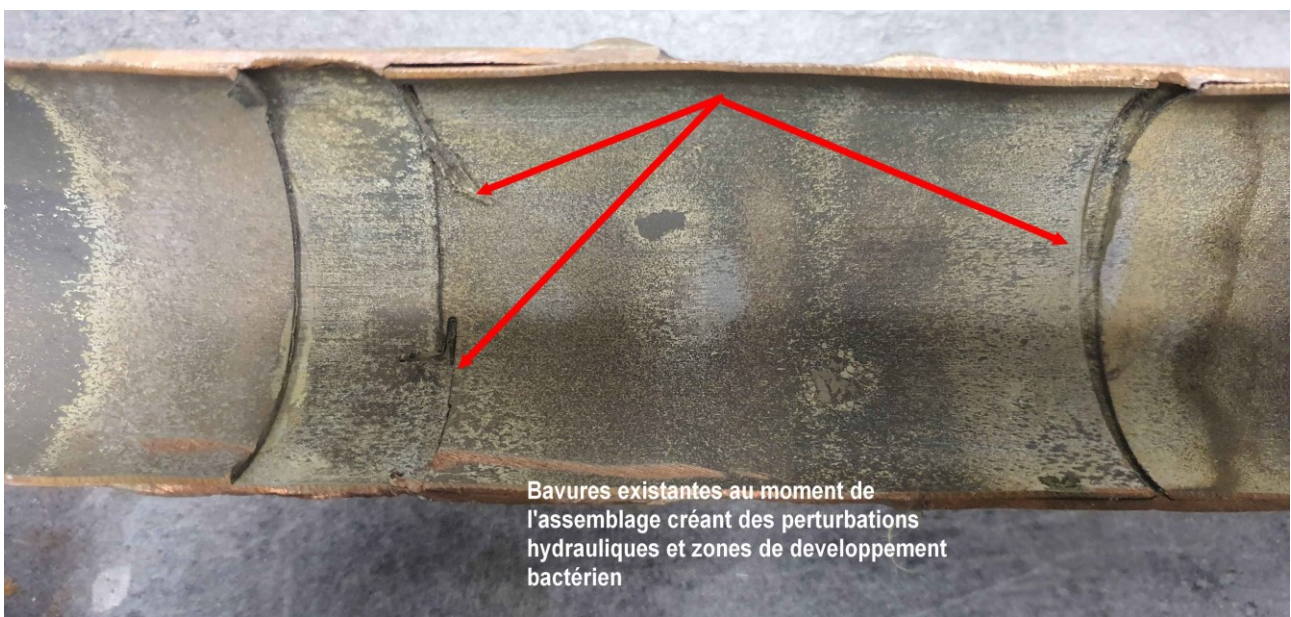

Nous relevons une dissolution légère du dépôt avec un temps de contact très court d'environ 30 mn avec la solution de nettoyage/détartrage dosée à 20% de DACE 210.

**AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

**AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



Après nettoyage intégral de la zone de traitement, nous observons des dimensions suivantes :



- Diamètre externe moyen : 60,01 mm soit aucune perte d'épaisseur externe
- Diamètre intérieur moyen : 52,6 mm soit un dépôt d'une d'épaisseur interne de 5%

#### Synthèse de nos constats :

- Nous ne relevons pas d'entartrage
- Nous relevons la présence d'un biofilm faible en surface uniforme
- On relève la présence d'une circulation de l'eau perturbée.
- Sous le dépôt, on relève des traces de laminage et de corrosion de type oxygénation.
- La surface du tube est rugueuse et donc propice à l'installation de biofilm.
- Aucune corrosion par Piting n'est relevée.

#### **AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

#### **AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



## MANCHETTE RETOUR BOUCLAGE ECS





### **AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

### **AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr

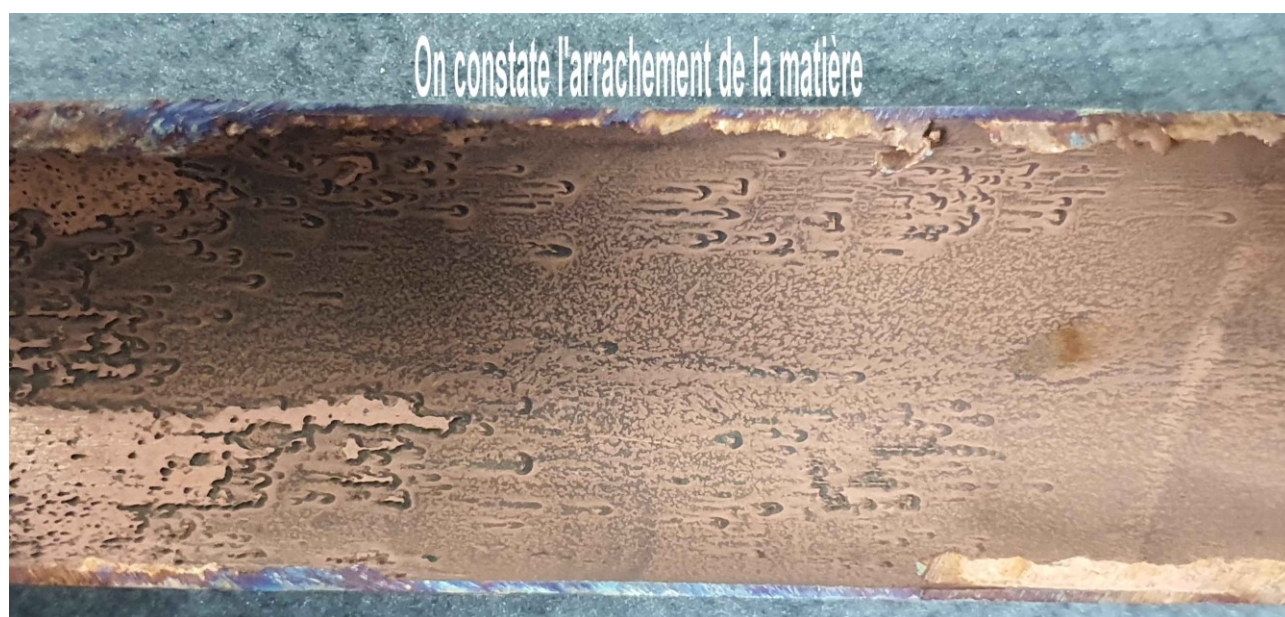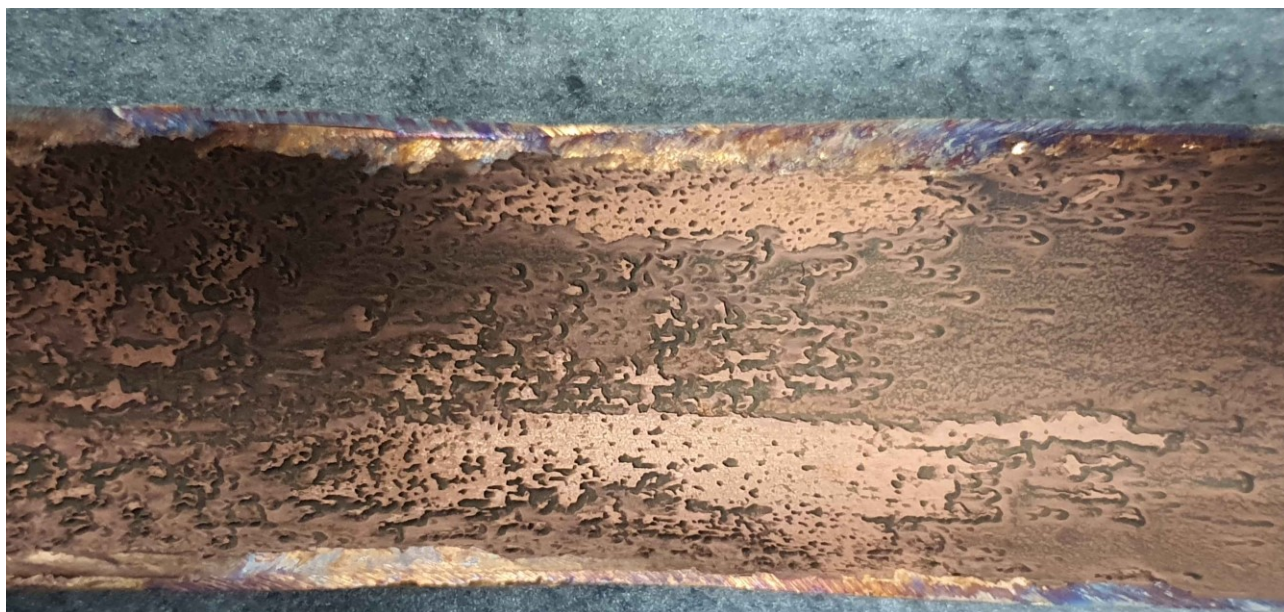

#### AGENCE NORD

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
[agence-nord@amethys.fr](mailto:agence-nord@amethys.fr)

#### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
[agence-picardie@amethys.fr](mailto:agence-picardie@amethys.fr)



**AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

**AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



Zone de perturbation hydraulique avec  
arrachement de la matière



On constate l'arrachement de la matière

#### AGENCE NORD

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
[agence-nord@amethys.fr](mailto:agence-nord@amethys.fr)

#### AGENCE PICARDIE

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
[agence-picardie@amethys.fr](mailto:agence-picardie@amethys.fr)



Nous notons aucun dépôt dissout avec un temps de contact très court d'environ 30 mn avec la solution de nettoyage/détartrage dosée à 20% de DACE 210.

On relève la présence importante de turbulences en circuit engendrant des arrachements de matières cuivre.

**AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
[agence-nord@amethys.fr](mailto:agence-nord@amethys.fr)

**AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
[agence-picardie@amethys.fr](mailto:agence-picardie@amethys.fr)



Après essai de nettoyage de la zone de traitement, nous observons des dimensions suivantes :



Après nettoyage intégral de la zone de traitement, nous observons des dimensions suivantes :

- Diamètre externe moyen : 32,07 mm soit aucune perte d'épaisseur externe
- Diamètre intérieur moyen : 30,48 mm soit un dépôt interne d'une épaisseur de 35%

### Synthèse de nos constats :

- On ne relève pas d'entartrage sur ce circuit.
- On constate une corrosion importante par érosion et laminage.
- On constate un arrachement important de la couche superficielle du cuivre.
- On constate une perte importante structurelle de l'ordre de 25%.
- On constate que le circuit de boucle ECS est en présence de turbulences importantes.
- On constate la présence de " fer à cheval " provoquée par une cavitation importante en circuit.

#### **AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

#### **AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr



## **D. CONCLUSION :**

Les relevés sur site et en laboratoire, nous indiquent que la circulation de l'eau chaude sanitaire est fortement perturbée en circuit.

On se trouve face à un réseau de bouclage fortement dégradé, qui peut engendrer à tout moment, des percements.

Pour ce circuit, il sera nécessaire de vérifier :

- Que les roues de pompes de bouclage soient structurellement en bon état.
- L'adéquation entre le débit des pompes de bouclage et le diamètre de la boucle ECS.
- Le bon fonctionnement des dégazeurs en haut de colonnes et au point haut de la production ECS.

Les analyse de d'eau chaude sanitaire de décèle pas la présence de cuivre dissout, ce qui indique bien que la destruction des tubes cuivre n'est pas chimique, mais mécanique.

En attendant, nous conseillons vivement traiter le circuit ECS en traitement filmogène, en dosage élevé au plus haut des taux de silice et de phosphate réglementaire.

Rapport édité par :

**O. SPECQ**

### **AGENCE NORD**

ZI B | 36 rue du Luyot | 59113 SECLIN  
Tél : 03 20 62 58 30 | Fax : 03 20 62 58 31  
agence-nord@amethys.fr

### **AGENCE PICARDIE**

58 rue de Tilloy | 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 50 00 | Fax : 03 44 05 91 65  
agence-picardie@amethys.fr