

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 28/03/2024

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900274-000	N° Rapport : 2024-001549
Établissement : ULL2 - Bât. D - (2103)	Visite périodique du 01/03/2024
Type : R - Catégorie : 2 Effectif : 855	Préventionniste : BOUGUILLON Sébastien
Commune : BRON	Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON
Adresse : 5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	
Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2024-000573.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation pour les motifs suivants :

- Absence de dépôt de dossier suite à des travaux au niveau du vide sanitaire du rez-de-chaussée avec la création d'un local archive.
- La porte automatique et le diffuseur sonore d'alarme du rez-de-chaussée ne fonctionnent pas.

La dénomination de l'établissement est désormais : ULL2 – Bât. D - (2103)

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonelle Lætitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf :

Lyon, le 01/03/2024

RAPPORT

destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH

Établissement	Dossier
ERP N° : E02900274-000 Désignation : ULL2 bât. I - (2103) Type : R - Catégorie : 2 Effectif : 855 Commune : BRON Adresse : 5 Avenue Pierre Mendes France 69500 BRON Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	N° Rapport : 2024-000573 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 01/03/2024 Préventionniste : Capitaine BOUGUILLON Sébastien Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

Rappel des derniers rapports :

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE

- Madame Evelyne BRUNET : adjointe au maire
- Capitaine Sébastien BOUGUILLON : SDMIS, rapporteur

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

- Monsieur Paul PEGEON : représentant de l'exploitant
- Monsieur Kevin DUQUESNE : établissement service sécurité
- Monsieur Dylan GENILLON : établissement service sécurité

DOCUMENTS PRESENTES

- Vérification extincteur SCUTUM I e28/07/2023
- rapport de vérification des dispositions constructives
- Vérification désenfumage société AFIMI le 13/04/2023, 2 observations dont 1 non levée (dossier SSI)

- Vérification éclairage de sécurité par le service techniques de l'ULL II le 20/02/2024 (4 éclairages d'ambiance HS)
- Vérification des installations électriques par le Bureau VERITAS le 1/09/2023, 8 observations (dont 1 code de l'ERP), 7 au titre du code de travail levées par service technique ULL II
- Vérification porte automatique par la société Bureau VERITAS le 15/09/2023, RAS
- Vérification périodique ascenseur par la société Bureau VERITAS le 5/10/2023, 6 observations dont 4 levées par la société ORANA
- Vérification quinquennale ascenseur par la société Bureau VERITAS le 7/10/2019, 6 observations dont 5 levées par la société ORANA
- rapports de contrôle des installations techniques (voir " contrôle des documents " dans canevas du 20/09/01 " les visites périodiques ")
- RVRAT par la société APAVE le 29/02/2024, 8 observations, non recevable absence de dépôt de dossier et d'études

PRESENTATION SOMMAIRE

Bâtiment ICOM du complexe universitaire Lyon Lumière II. Bâtiment sur 4 niveaux constitué de salle de cours et bureaux. Les locaux techniques se situent au niveau de la toiture (inaccessible au public) et du RDC. L'exploitant déclare avoir réalisé des travaux sans avoir déposé un dossier (transformation du vide sanitaire au RDC en local archive)

PROPOSITION D'AVIS

En cas d'incendie au niveau du local transformé en local archive, l'absence d'étude préalable du service instructeur, associée à l'absence de fonctionnement de la porte automatique et le non fonctionnement du diffuseur d'alarme situé au rez-de-chaussée retarderaient l'évacuation rapide et en bon ordre du public pouvant entraîner des atteintes aux personnes.

Pour cette raison le groupe de visite de la sous-commission départementale de sécurité propose un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

- 1 / Supprimer l'intégralité des multiprises présentes dans l'établissement.
- 2 / Ôter tout stockage présent dans les locaux techniques. 1

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 3 / Déposer un dossier suite aux travaux réalisés avec la création d'un local archive sans l'avis de la commission
- 4 / Remettre en fonctionnement la porte automatique située au RDC
- 5 / Remplacer le diffuseur d'alarme défectueux situé au niveau de la salle de réunion au rez-de-chaussée
- 6 / Identifier les différents locaux techniques sur des supports inaltérables
- 7 / Laissez libres de tout stockage les circulations d'évacuations notamment l'espace du 1^{er} étage en face des sanitaires qui entrave la bonne évacuation des personnes en cas de sinistre
- 7 / Interdire le fonctionnement de l'ascenseur conformément aux observations du rapport du bureau VERITAS du 5/10/2023
- 8 / Lever les observations des différents rapports en annexant les attestations de levées de réserve

OBSERVATIONS

- La responsable du site a changé il s'agit de Madame Nathalie DOMPNIER
- Le bâtiment a fait l'objet d'un changement de dénomination en bâtiment D (anciennement I).
- Essais : coupure de l'alimentation électrique générale, le SSI passe sur batterie. L'éclairage de sécurité bascule sur batterie et les portes coupe-feu se ferment, la porte automatique ne s'ouvre pas. Après actionnement sur le DAS de la porte automatique celle-ci reste en position fermée. Électricité toujours coupée, sollicitation d'un déclencheur manuel situé dans le couloir du RDC. Déclenchement et diffusion du signal d'alarme d'évacuation dans l'établissement. Informations correctes sur le SSI un diffuseur d'alarme sonore ne fonctionne pas au niveau de la salle de réunion située au RDC.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Capitaine BOUGUILLON Sébastien

