



Jérémie BRÉAUD

Maire de Bron

Conseiller Régional

délégué aux Grands Evénements

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES**

Patrimoine / Sécurité - Accessibilité

Votre interlocuteur : Ivan-Michel BLANC – Technicien

Ligne directe : 04.72.36.13.89

E-mail : ivan-michel.blanc@ville-bron.fr

Objet : Avis Commissions Départementales de Sécurité
Visite de contrôle du 13 juin 2022

Réf : IMB/ND

Bron, le **22 JUIL. 2022**

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Madame la Présidente,

Dans le cadre de la visite de contrôle, le groupe de visite de la Commission Départementale de Sécurité s'est déplacé le 13 juin 2022 dans l'établissement Université Lumière Lyon 2 bât. 105/106 ex JKL. La visite des locaux a permis de constater que votre établissement présente un danger pour les personnes qui l'occupent (voir Rapport du SDMS ci-joint).

Cette situation a conduit, sur proposition du groupe de visite, la Commission Départementale de Sécurité à émettre un **avis défavorable** à la poursuite de l'exploitation; vous trouverez ci-joint le procès-verbal portant avis de cette décision justifiée par les 7 prescriptions.

Compte tenu de cet avis défavorable qui précède, je vous invite à régulariser la situation de votre établissement en prenant en compte les prescriptions concernant l'accueil du public avant le 30 septembre 2022.

Je me permets de vous préciser que l'activité liée à la médecine relevant du code du travail est autorisée jusqu'au 31 décembre 2022 sous conditions que les organes de sécurité soient maintenus en fonctionnement.

Dans l'éventualité d'une décision autre concernant ce bâtiment, je vous demande de bien vouloir me tenir informé de la situation afin que je puisse donner suite au suivi administratif de l'établissement.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Jérémie BRÉAUD

P.J. : Procès-verbal de la Commission Départementale de Sécurité

Copie : Paul PEGEON Université Lumière Lyon 2 5 avenue Mendès France 69500 BRON





**PRÉFET
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

15

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 30/06/2022

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900247-000	N° Rapport : 2022-004526
Établissement : ULL2 - Bât L 105-106 (ex J, K, L)	Visite de contrôle du 13/06/2022
Type : R - S L Catégorie : 2 Effectif : 1364	Préventionniste : Capitaine PEYRON Pascal
Commune : BRON	Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON
Adresse : 5 avenue P. Mendès Fr. - Campus Bron St Priest 69500 BRON	
Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2022-003866.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation compte tenu que l'établissement représente un danger suite aux infiltrations d'eau en façades et plafonds, à la chute de matériaux dans les salles de cours et au risque d'électrocution par manque de protection des eaux de ruissellement au niveau des canalisations électriques et des prises.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours

Pour le Préfet,

Colonelle Laetitia DIDIER



**PRÉFET
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

15

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf : PP/CF

Lyon, le 14 juin 2022

RAPPORT

destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH

Établissement	Dossier
ERP N° : E02900247-000 Désignation : ULL2 - Bât L 105-106 (ex J, K, L) Type : R -S L Catégorie : 2 Effectif : 1364 Commune : BRON Adresse : 5 avenue P. Mendès Fr. - Campus Bron St Priest 69500 BRON Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	N° Rapport : 2022-003866 Dossier : Visite de contrôle Visite de contrôle du 13/06/2022 Préventionniste : Capitaine PEYRON Pascal Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

PERSONNES PRESENTES

- Madame Evelyne BRUNET, adjointe au maire
- Capitaine Pascal PEYRON, rapporteur SDMIS

Autres personnes présentes

- Monsieur Ivan-Michel BLANC, service technique Ville de Bron
- Monsieur Aurélien CILLA, directeur adjoint DIMMO Lyon 2
- Monsieur Dominique DATTRINO, révérent incendie DATTRINO
- Monsieur Kevin DUQUESNE, responsable pôle sécu PDA
- Madame Irène GAZEL, DGS
- Monsieur Dylan GENILLON, responsable adjoint sécu campus PDA
- Monsieur Romain GRENIER, DBAI – Rectorat
- Madame Marie-Hélène GUEDT, DIMMO Lyon 2
- Monsieur François ICARD, DIMMO Lyon 2
- Monsieur Paul PEGEON, responsable sécu
- Madame Laurence ROCHER, VP Université Lyon 2

DOCUMENTS PRESENTES

- Rapports de vérifications :
 - o Alarme – SIEMENS – 23/07/21
 - o Triennal SSI – BUREAU VERITAS – 15/07/21
 - o Désenfumage escaliers – AFIMI – 09/03/22
 - o BAES en interne – M. CHASSAINE – 03/06/22
 - o Source centrale pour éclairage de sécurité – ASKOLE – 09/06/21
 - o Maintenance ascenseurs – ORONA – 02/09/21
 - o Annuel ascenseurs – BUREAU VERITAS – 01/09/21
 - o Annuel PMR – BUREAU VERITAS – 01/09/21
 - o Électrique – BUREAU VERITAS – 01/05/21
 - o Extincteurs – SCUTUM – 29/06/21
 - o Exercice d'évacuation – 07/06/22 – 15/03/22
 - o Formation du personnel en interne – 14/03/22 (14 personnes).

PRESENTATION SOMMAIRE

En séance du 9/11/2011, suite au permis modificatif PM029/06/053 M1 le bâtiment L a été isolé des bâtiments « K et J » (ancien classement des 3 bâtiments 1^{ère} catégorie)

Il s'agit de la visite de contrôle du bâtiment « L », cet établissement à R+2 est isolé réglementairement des tiers mitoyens. Cet établissement construit dans les années 1950 est composé :

- D'une structure constituée de poutres et poteaux métalliques renforcée par des tirants métalliques, pour pallier au manque de stabilité de l'édifice une détection avait été généralisée dans l'ERP.
- Les dalles bétons d'environ 4 m² avec poutrelles et hourdis aciers composent les planchers, ils présentent des éclatements, corrosions et fissures du béton dus à des infiltrations d'eau.
- Certaines structures en façades ne sont plus étanches, les joints sont endommagés par les effets thermiques des saisons. Sur le doublage réalisé en laines minérales, présence de moisissure.
- Certaines plaques du faux plafond sont tombées et d'autres menacent de tomber, dans plusieurs salles des zones sont balisées pour limiter la zone au public.
- Des panneaux d'amiantes au plafond sont visibles et non protégés du public.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **AVIS DEFAVORABLE** à la poursuite de l'exploitation pour les motifs suivants :

- Établissement dangereux suite aux infiltrations d'eau en façades et plafonds qui ont dégradés l'établissement dans le temps.
- Chute de matériaux dans les salles de cours (certains espaces sont balisés pour en limiter l'accès aux élèves).
- Risque d'électrocution par manque de protection suite aux eaux de ruissellement au niveau des canalisations électriques et des prises.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 – 2 – 3 – 4

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 1) Poursuivre la levée des observations des différents rapports :
 - Maintenance des ascenseurs, *article AS8*.
 - Réaliser les contrôles pour les ascenseurs non effectués, *article AS8*.
 - Des installations électriques liés au code du travail (32), *article EL19*.
- 2) Élaborer les procédures et consignes d'évacuation en prenant en compte les différents types de handicap. Celles-ci seront annexées au registre de sécurité, *article R 143.44 du CCH*.
- 3) Retirer les dalles menaçant de tomber dans certaines salles, *article R 143.13 du CCH*.
- 4) Remplacer les dalles absentes pour rétablir le coupe-feu du plancher haut, *article CO12*.
- 5) Retirer la temporisation de l'alarme, *article MS61*.

- 6) Faire établir un diagnostic de sécurité général du bâtiment, *article R 143.13 du CCH*.
- 7) Réaliser rapidement des travaux pour palier aux infiltrations d'eau menaçant les structures du bâtiment (cordage des dalles), le danger des câbles électriques dans le faux plafond (électrocution) et dans les gaines, *article R143.13 du CCH*.

OBSERVATIONS

- Essai effectué :
 - Sur détecteur automatique incendie dans faux plafond : **alarme audible**.
 - La levée de doute par le service de sécurité : satisfaisante

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Capitaine PEYRON Pascal

