

LEGENDE

Intervention

Etat sanitaire

Sols non entretenus

Reprise en stabilisé (réhausse du niveau)

Gazon (haie disparue)

Restitution haie disparue

Micro organismes, végétation

Traitement biocide, algicide

Nettoyage doux

Efflorescences, humidité, infiltrations

Nettoyage, reprise joint en recherche

Joints gelées (mortier maigre)

Purge

Réseaux d'assainissement

Réseau EP depuis travaux 2010 (PVC)

Reprise et complément

Ventilation du vide sanitaire créée en 2010

Révision et complément

E

Captage EP d'origine, hors service

Remise en usage et état, adaptations

S

Captage EP 2010, captage actuel, en service

Suppression

Emmarchements bas (nord et sud) :
Marche basse déchaussée; Sol sable stabilisé dégradé
Décapage du sol sablé sur 30cm, réemploi des graves
Niveau de sol à réhausser, sable stabilisé à rapporter

Étanchéité terrasse - Réseau d'assainissement PVC :
- Stabilisé sur parpaings et tirants verticaux (accroches en plafond du vide-sanitaire)
- Défaut d'étanchéité :
- Eau stagnante en surface, défauts de forme de pente
- Zone d'infiltration majeure en jonction terrasse-escaliers
- Remontée de l'étanchéité insuffisante, pression du joint périphérique
- Points d'infiltration et fuites au droit des points de captage
Démolition de la dalle étanche Degaine et mise en oeuvre d'un nouveau complexe isolant étanche
- Points de captage des eaux de surface (terrasse basse) :
Défectueux : capacité/profondeur du regard insuffisante, sable en rétention, engorgement rapide
Dépose sans conservation
- Points de captage des eaux au niveau de l'étanchéité :
Hors service
Remise en usage et état du réseau, adaptations, raccords au nouveau complexe isolant étanche
Reprise raccords au réseau existant périphérique

Structure béton armé - Crypte :
- Salles périphériques de la crypte + vides sanitaires :
- Efflorescences sur les parements et plafonds
- Infiltrations (défauts d'étanchéité en toiture-terrasse)
- Vides sanitaires : eau de condensation importante (stalactites), forte présence de calcite, dépôts de sels/sulfates
Prélèvements et analyses (enduits, béton, armatures, sels...)
Purge des parements dégradés/desquamés
Brossage des efflorescences, suppression ettringite, aspiration
Reprise des parements (enduits, béton, armatures)

Bouches de ventilation circulant dans les pieds de l'autel
Infiltrations apparentes sur le parement vertical des poutres béton supportant la toiture-terrasse
Dépose des 2 relevés en pierre
Réfection du dispositif support de relevé d'étanchéité

COUPE AA' LONGITUDINALE NORD-SUD : Vide-sanitaire

COUPE BB' LONGITUDINALE NORD-SUD : Crypte

COUPE CC' TRANSVERSALE EST-OUEST : Crypte et vide-sanitaire

Document graphique établi à partir des plans d'origine de l'entreprise Degaine et de M. J. Creuzot, A.C.M.H.

NOTA : Coupes simplifiées, complexe entre dallage granit et dalle béton structurale non représenté. Voir détail planche n°17

87 - ORADOUR-SUR-GLANE, Village martyr	Restauration - Accessibilité du Mémorial	Mars 2025	PRO 07
COUPES LONGITUDINALES ET TRANSVERSALE		État sanitaire & interventions	
Maîtrise d'ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles - 6, rue Haute-Comédie - 87036 LIMOGES - Tél. : 05 55 45 66 00		Ech. : 1/100	
Maîtrise d'œuvre : Pascal PRUNET, A.C.M.H. - 66, rue des Binelles 92310 SÈVRES - Tél. : 01 46 26 75 62 - E-mail : prunet.architecture@wanadoo.fr			