



**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Inspection Détaillée Périodique d'ouvrages d'art Année 2024

Voie concernée : A00404
Identifiant : 94A86 37-1
Nom de l'ouvrage : A86 Créteil vers A4 Paris /Rue Concorde
+Bretelles A86-A4
PR : 2+330
Maître d'Ouvrage : DIRIF
Gestionnaire : AGER Est – CEI de Champigny
Note IQOA : 3



Dates de visite			Version		Nombre de pages	
Journées 04, 14 et 15/11/2024			Ind 1		124	
Nuits du 18 au 19/09/2024 et du 20 au 21/09/2024						

Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
Id 0	17/12/2024	
Id 1	18/12/2024	Correction tableau IQOA page 121 et 122

Affaire suivie par

Bachir CAMARA
Tél. 0145361660
Courriel : bachir.camara@getec-fr.com
Site : Bagneux

Références

N° d'affaire : 24. ID.101
Maître d'ouvrage : DIRIF

Rapport	Nom	Date	Visa
Établi par	B. CAMARA	18/12/2024	
Avec la participation de	F. DURAND	17/12/2024	
Contrôlé par	A. SAKO	18/12/2024	
Validé par	A. SAKO	18/12/2024	

Conditions de diffusion :

Notice (Jusqu'au sommaire inclus) Rapport d'étude	Diffusable Non diffusable
	Libre (document téléchargeable librement) Contrôlé (celui qui en veut communication doit en faire la demande et obtenir l'autorisation et les conditions d'usage auprès du commanditaire) Confidentiel (document non diffusable)

Droits

Ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans autorisation expresse de :
La direction des routes d'Île-de-France



Résumé de l'étude : IDP 2024 – note IQOA : 3

1 Plan de situation de l'ouvrage	6
2 Identifications de l'ouvrage	7
2.1 Données administratives	7
2.2 Caractéristiques générales.....	7
2.3 Schémas de l'ouvrage	8
3 Vie de l'ouvrage	9
3.1 Documents de référence.....	9
3.2 Faits intervenus depuis la dernière inspection détaillée.....	9
4 Conditions d'exécution de l'inspection.....	10
5 Constatations.....	11
5.1 Zone d'influence (Abords et accès)	11
5.1.1 Talus-perrés (description, stabilité, ravinements, tassements, érosion, ...) :	11
5.1.2 Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux aux abords de l'ouvrage (existence, nature, fonctionnement, ...) :	12
5.1.3 Chaussée et revêtement des accès (existence, nature, fonctionnement, ...) :	14
5.1.4 Raccordements des accès avec l'ouvrage (marches d'escalier, affaissement, venues d'eau, fissures, ...) :	14
5.1.5 Systèmes de protection (glissières, GBA : existence, nature, alignement, état, ...) :	15
5.1.6 Ouvrages de soutènement indépendants des appuis (basculement, déversement, fissuration, drainage, ...) :	16
5.1.7 Systèmes d'éclairage :	16
5.1.8 Constatations diverses :	16
5.1.9 Ouvrages annexes :	16
5.2 Partie supérieure (Extrados du tablier et Équipements).....	17
5.2.1 Profil en long général de l'ouvrage (alignement, cassure éventuelle, ...) :	17
5.2.2 Chaussée et revêtement de l'ouvrage (fissuration, faïençage, flaches, points bas, défauts particuliers, rechargement, ...) :	17
5.2.3 Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux (fils d'eau, caniveaux, gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :	18
5.2.4 Trottoirs et bordures (alignement, descellements, cassures, absence d'éléments, traces de choc, ...) :	20
5.2.5 Joints de chaussée (existence, type, état, ouverture et température ambiante) :	23
5.2.6 Joints de trottoir (existence, type, état) :	29
5.2.7 Dispositifs de retenue, garde-corps (glissière, GBA, ... : existence, nature, alignement, état, ...).....	30
5.2.8 Corniches (alignement, état, coulures d'humidité) :	33
5.2.9 Réservations pour réseaux divers (caniveaux sous trottoir, regard, stagnation d'eau : existence, nature, utilisation, état, modifications, ...) :	33
5.2.10 Éclairage, portiques de signalisation (existence, nature, état, en particulier au niveau des ancrages sur le tablier) :	33
5.2.11 Dispositifs de surveillance et de nivellement (existence, état, relevés, ...) :	33

5.2.12 Divers :	33
5.3 Partie inférieure de l'ouvrage	34
5.3.1 Symptômes d'infiltration et de circulation d'eau (traces de rouille, humidité, efflorescences, ...) :	34
5.3.2 Fissurations diverses (relevé des ouvertures au 1/10ème de mm) :	45
5.3.3 Traces de choc, épaufrures, aciers apparents :	45
5.3.4 Défauts de parement du béton (nids de cailloux, décollement du ragréage, éclatements, ...) :	45
5.3.5 Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux (fils d'eau, caniveaux, gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :	45
5.4 Intérieur de l'ouvrage	46
5.4.1 Symptômes d'infiltration et de circulation d'eau (traces de rouille, humidité, efflorescences, ...) :	46
5.4.2 Fissurations diverses (relevé des ouvertures au 1/10ème de mm) :	74
5.4.3 Traces de choc, épaufrures, aciers apparents :	74
5.4.4 Défauts de parement du béton (nids de cailloux, décollement du ragréage, éclatements, ...) :	80
5.4.5 Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux (fils d'eau, caniveaux, gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :	80
5.4.6 Bossage d'ancrage et ancrage des câbles :	81
5.4.6 Système d'éclairage :	82
5.4.7 Divers :	83
5.5 Appuis	87
5.5.1 Culée et pile culée :	87
5.5.2 Piles intermédiaires :	93
5.5.3 Murs en retour :	101
5.6 Système d'appui	103
5.6.1 Bossages (existence, nature état)	103
5.6.2 Appareils d'appui	105
5.7 Fondations	116
5.7.1 Description (<i>dossier d'ouvrage, fondations superficielles, profondes, ...</i>)	116
5.7.2 Constations sur parties visibles (<i>portes d'accès, échelles, plate-forme, nacelle, ... – existence, état, sécurité</i>)	116
5.8 Particularités	117
5.8.1 Dispositifs de visite ou d'entretien (<i>portes d'accès, échelles, plate-forme, nacelle, ... – existence, état, sécurité</i>)	117
5.8.2 Divers	117
6. Conclusions de l'inspection détaillée	118
6.1 Avis sur l'état de l'ouvrage	118
6.1.1 Structure	118
6.1.2 Les appuis	118

6.1.3 Équipements et éléments de protection.....	119
6.2 Actions à entreprendre	119
6.2.1 Au titre de l'entretien courant :	119
6.2.2 Au titre de l'entretien spécialisé :.....	119
6.2.3 Au titre du suivi :.....	120
6.2.4 Réparations :	120
6.3 Propositions d'investigations ou de surveillance spécifiques	120
6.4 Propositions de mesures de sécurité.....	120
7 Fiche de synthèse IQOA	121
8 Planches techniques	124

1 Plan de situation de l'ouvrage

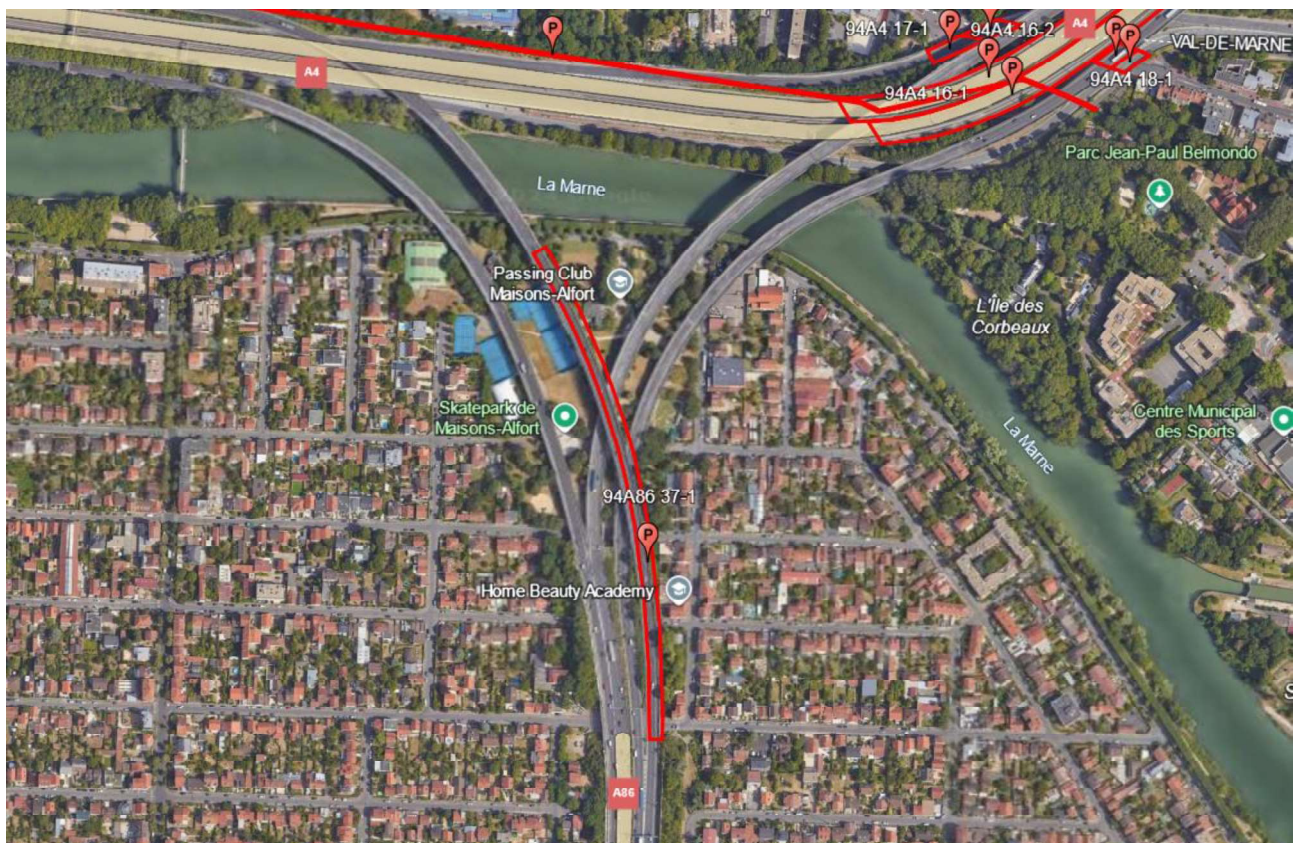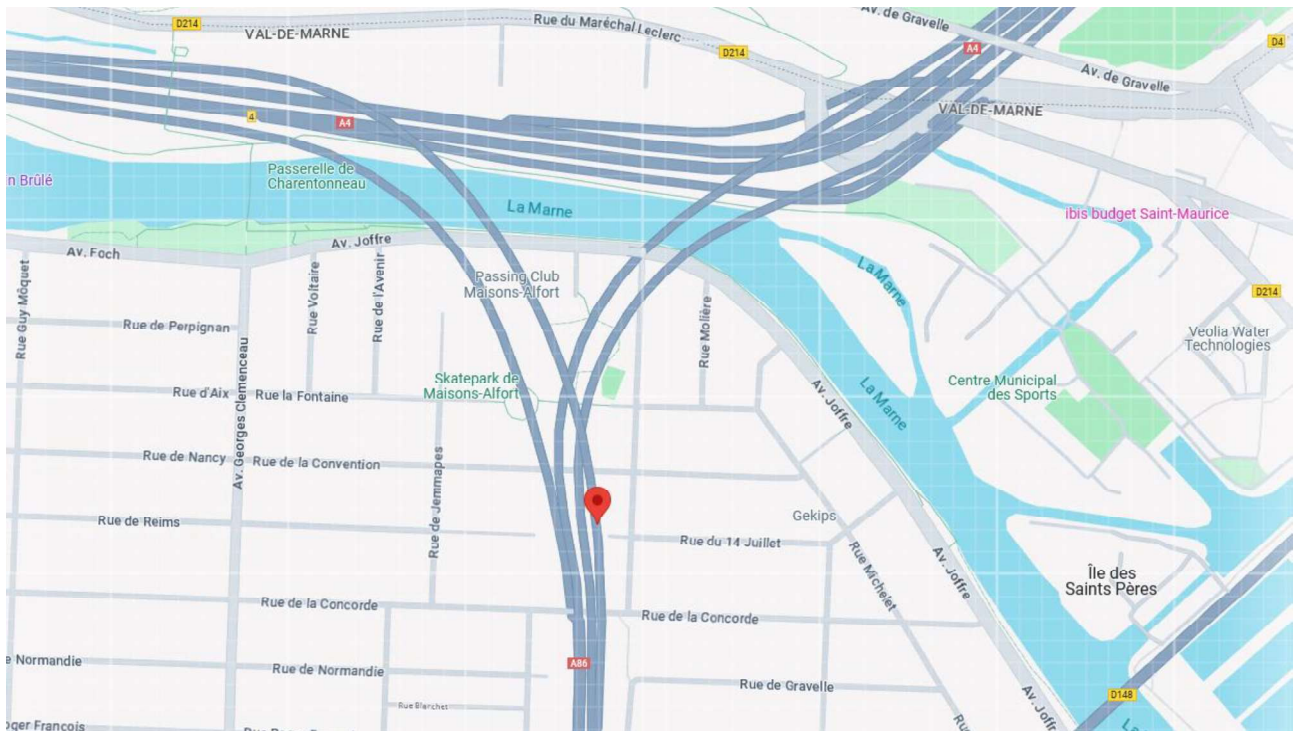

2 Identifications de l'ouvrage

2.1 Données administratives

N° d'identification	94A86 37-1
Nom de l'ouvrage	A86 Créteil vers A4 Paris /Rue Concorde +Bretelles A86-A4
Département	94
Commune	94700 Maison Alfort
Points GPS des 4 extrémités de l'ouvrage	48°48'46.1"N 2°26'57.3"E
Maître d'ouvrage (<i>État, SNCF, CG, etc</i>)	État
Service gestionnaire (<i>District, subdivision, centre d'exploitation, etc</i>)	DIRIF -AGER Est– CEI de Champigny
Voie portée	Bretelle A86 Créteil vers A4 Paris
Obstacle franchi (<i>Voie(s), rivière, etc</i>)	Parc la Fontaine et rue de la convention, rue concorde

2.2 Caractéristiques générales


Type d'ouvrage	Viaduc d'accès, pont caisson à 2 alvéoles de 9 travées continues
Nombre de tabliers	1
Nombre de voies franchies	1
Longueur totale	438 m
Largeur	12,60 m (environ)
Portées (<i>ouvertures</i>)	Variables
Hauteur(s) libre(s)	Variables
Particularités géométriques (<i>biais, courbure, etc</i>)	Courbe
Site (<i>urbain, marin, rase campagne</i>)	Urbain

2.3 Schémas de l'ouvrage

IDP - OA - 94A86 37-1

COUPE TRANSVERSALE

Echelle : 1/50
0 0.5 1 1.5 2 m

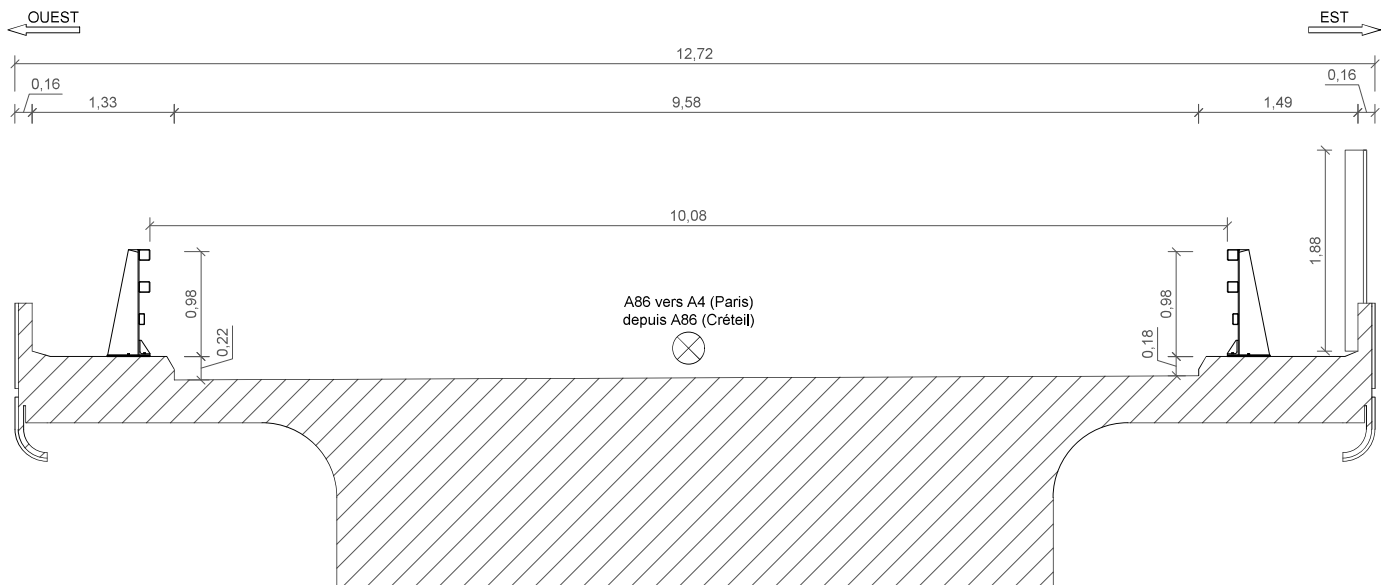

NB : Toutes les cotes annoncées concernant la géométrie de l'ouvrage et de ses divers équipements sont indicatives et ne peuvent être considérées comme contractuelles.
Elles devront donc être validées avant toutes interventions.

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)				
 Ministère Français de l'Énergie		PLAN DE L'OUVRAGE		
OA - 94A86 37-1 - COUPE TRANSVERSALE				
CEI - Champigny		A86 Crétail->A4 Paris/Rue Concorde+Bret		
 getec ENERGIE	Dessiné par F.D.	P.R. : 2+330		
	Novembre 2024	PLAN N°: 1/8		ECHELLE 1/50 ème

3 Vie de l'ouvrage

3.1 Documents de référence

Année (ou époque) de construction	1977 -1979
Date de la dernière inspection détaillée	2021
Date de la dernière visite IQOA	
Dernière cotation IQOA	3

3.2 Faits intervenus depuis la dernière inspection détaillée

Constatations et faits intervenus sur l'ouvrage et sa zone d'influence	Inconnus de GETEC
Travaux d'entretien et réparations effectués	Inconnus de GETEC
Travaux d'aménagement réalisés	Inconnus de GETEC
Campagnes de mesures, essais divers effectués	Inconnue de GETEC

4 Conditions d'exécution de l'inspection

Dates de l'inspection	Journées 04, 14 et 15/11/2024 Nuits du 18 au 19/09/2024 et du 20 au 21/09/2024
Ingénieur responsable	Aboubacar SAKO
Inspection conduite par	Bachir CAMARA
Autres participants	Ayoub MACHKOURI
Mesures de sécurité particulières <i>(balisage, fermeture, etc)</i>	Fermeture A86 extérieur et A4W
Moyens mis en œuvre	Nacelle élévatrice (3 jours)
Conditions météo et température ambiante	Journées 15°C soleil et 11°C couvert Nuit 17°C ciel dégagé
Parties non inspectées	Sans objet
Parties inspectées à la jumelle	L'intrados des travées de P13 à P16 et les appareils d'appui de la P15
Autres	Sans objet






5 Constatations

5.1 Zone d’influence (Abords et accès)

5.1.1 Talus-perrés (description, stabilité, ravinements, tassements, érosion, ...) :

N° Photo : 01		Éléments / Nature
 <p>Vue en haut du talus</p>		Talus C11/ Terre
		Constatations / Localisation
		Bon état
		Causes probables
 <p>Vue en bas du talus</p>		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 1		

5.1.2 Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux aux abords de l'ouvrage (existence, nature, fonctionnement, ...) :

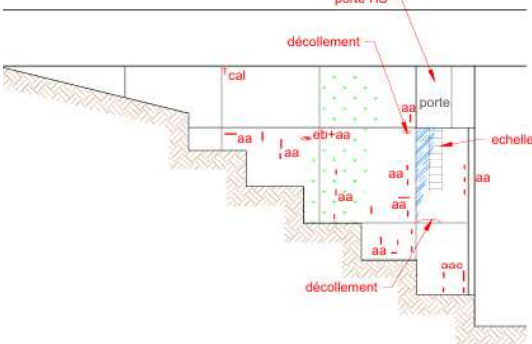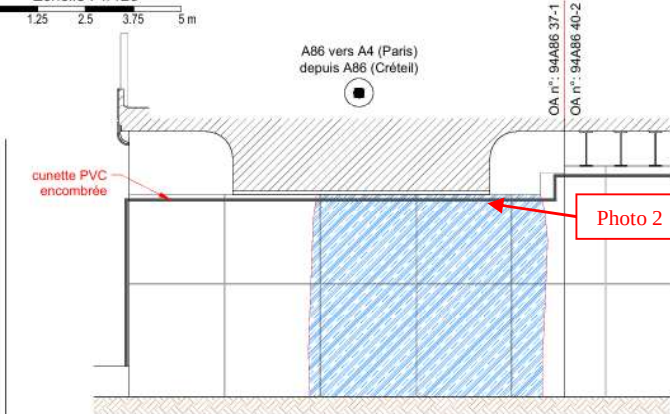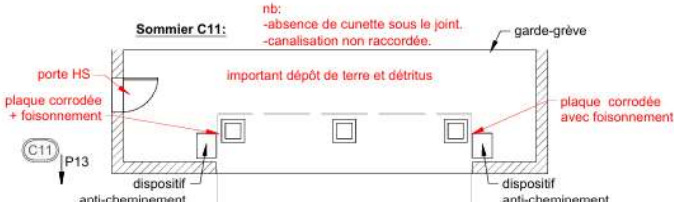N° Photo : 02	Éléments / Nature
	Gouttière fixée sur la culée C11/ PVC
	Constatations / Localisation
	Encombré de débris et de végétation
	Causes probables
	Insuffisance d'entretien
Actions à entreprendre	
A nettoyer	
Localisation schématique des désordres	
<div style="text-align: center;"> <p>IDP - OA - 94A86 37-1</p> <p>RELEVÉ DES DÉSORDRES - CULÉE C11</p> <p>Echelle : 1/125</p>  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Mur en retour C11:</p>  </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Sommier C11:</p>  <p>nb: -absence de cunette sous le joint. -canalisation non raccordée.</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>LEGENDE: Nouveaux Désordres: Anciens Désordres</p> </div>	
NOTE IQOA : 2	

<p>N° Photo : 03</p>	<p>Éléments / Nature</p>
	<p>Evacuation des eaux côté BAU/ caniveau</p>
	<p>Constatations / Localisation</p>
	<p>Encombré de débris et végétation</p>
	<p>Causes probables</p>
	<p>Insuffisance d'entretien</p>
<p>Actions à entreprendre</p>	
<p>A nettoyer</p>	
<p>Localisation schématique des désordres</p>	
<div data-bbox="126 1196 1434 1944"> <div data-bbox="126 1196 1434 1346"> <p>IDP - OA - 94A86 37-1</p> <p>RELEVÉ DES DÉSORDRES - VUE EN PLAN 1/9</p> <p>Echelle : 1/150</p>  </div> <div data-bbox="126 1346 1434 1944">  <p>Photo 3</p> </div> </div>	
<p>NOTE IQOA : 2</p>	

5.1.3 Chaussée et revêtement des accès (existence, nature, fonctionnement, ...) :

Il n'y a rien à signaler. Le revêtement est en bon état aux accès de l'ouvrage.

5.1.4 Raccordements des accès avec l'ouvrage (marches d'escalier, affaissement, venues d'eau, fissures, ...) :

Il n'y a rien à signaler.

5.1.5 Systèmes de protection (glissières, GBA : existence, nature, alignement, état, ...) :

Sur la voie portée, présence de GBA, de BN4 et de GS

N° Photo : 04	Éléments / Nature
	Système de protection / BN4
	Constatations / Localisation
	Lisse choquée et déformée côté BAU de la C11
	Causes probables
Actions à entreprendre	Choc accidentel
	A remplacer
Localisation schématique des désordres	
<div data-bbox="126 1310 1439 2056"> <div data-bbox="619 1332 946 1429"> IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 1/9 Echelle : 1/150  </div> <div data-bbox="1307 1339 1428 1444">  </div> <div data-bbox="126 1516 1439 2007">  </div> <div data-bbox="673 2033 892 2069"> NOTE IQOA : 2 </div> </div>	

5.1.6 Ouvrages de soutènement indépendants des appuis (basculement, déversement, fissuration, drainage, ...) :

Sans objet, il n'y a rien à signaler.

5.1.7 Systèmes d'éclairage :

Sans objet, il n'y a rien à signaler.

5.1.8 Constatations diverses :

Il n'y a rien à signaler.

5.1.9 Ouvrages annexes :


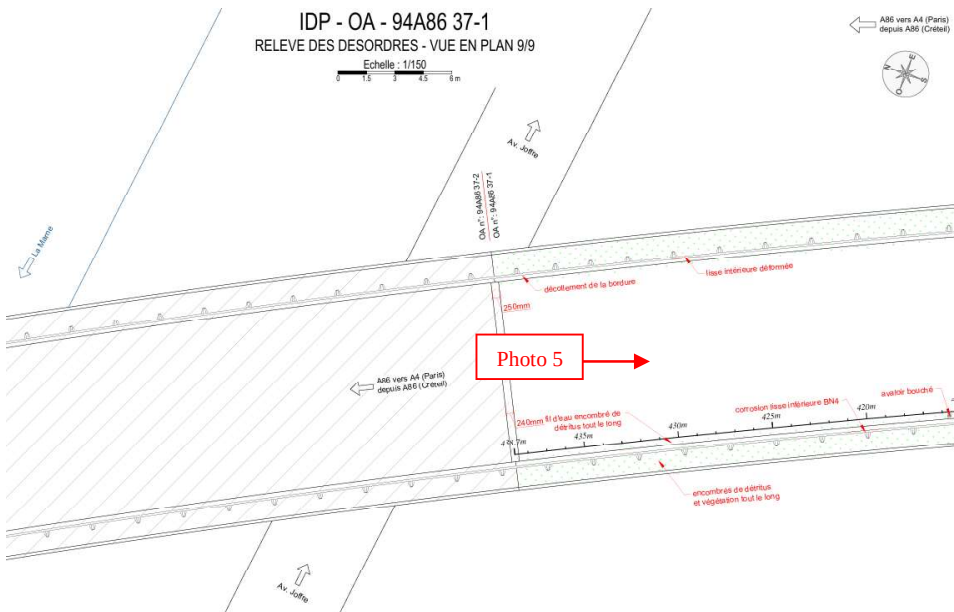
Il n'y a rien à signaler.

5.2 Partie supérieure (Extrados du tablier et Équipements)

5.2.1 Profil en long général de l’ouvrage (alignement, cassure éventuelle, ...) :

Il n’y a rien à signaler.


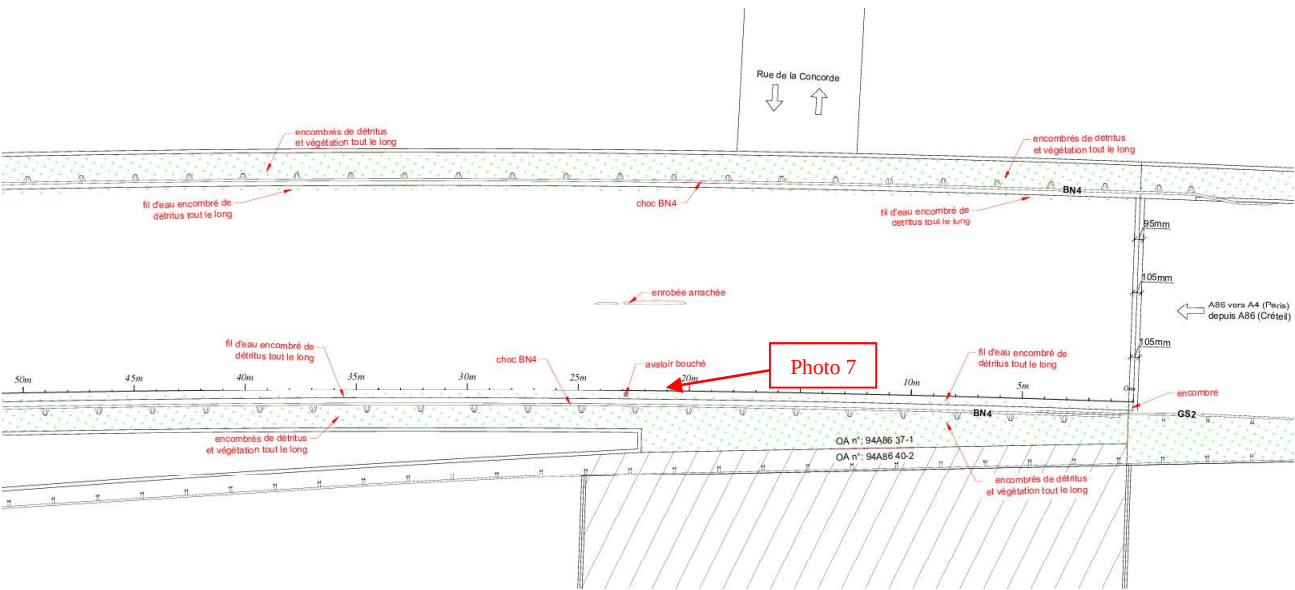
5.2.2 Chaussée et revêtement de l’ouvrage (fissuration, faïençage, flaches, points bas, défauts particuliers, rechargement, ...) :

N° Photo : 05		Éléments / Nature
		Chaussée de la voie portée / Enrobé
		Constatations / Localisation
		Bon état
		Causes probables
		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
<div><p>IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 9/9 Echelle : 1/150</p><p>NOTE IQOA : 1</p></div>		

5.2.3 Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux (fils d'eau, caniveaux, gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :


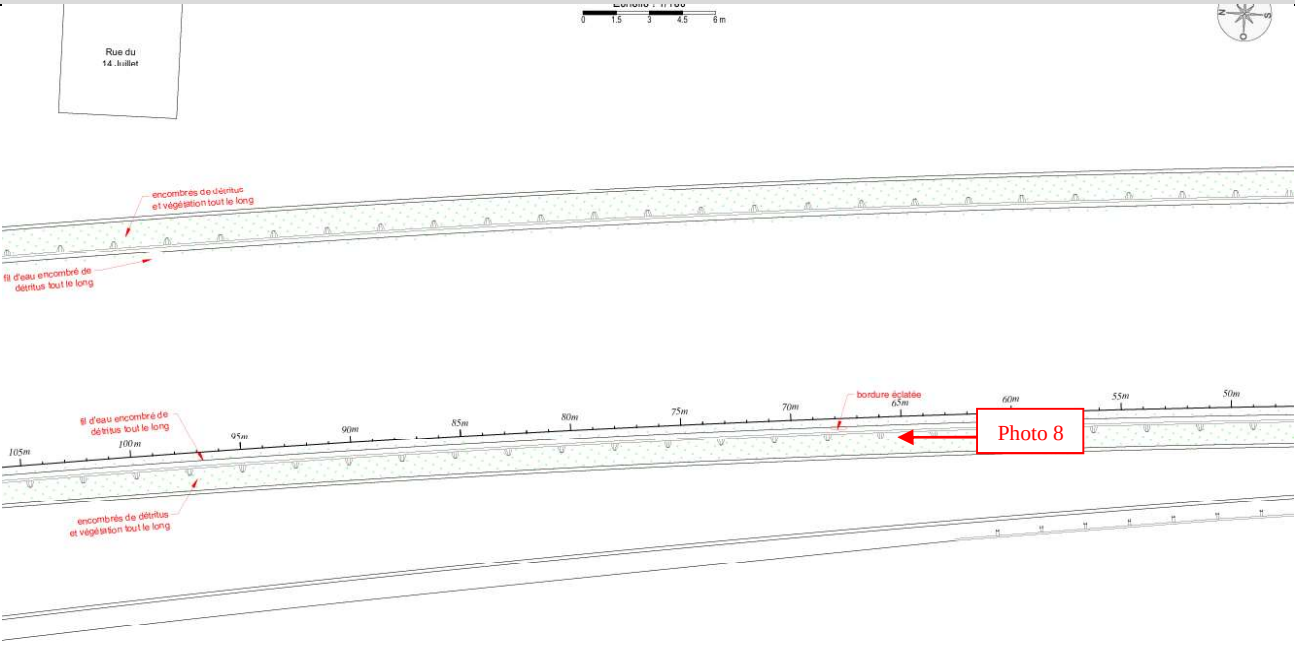
Les eaux sont évacuées par les fils d'eau et des avaloires


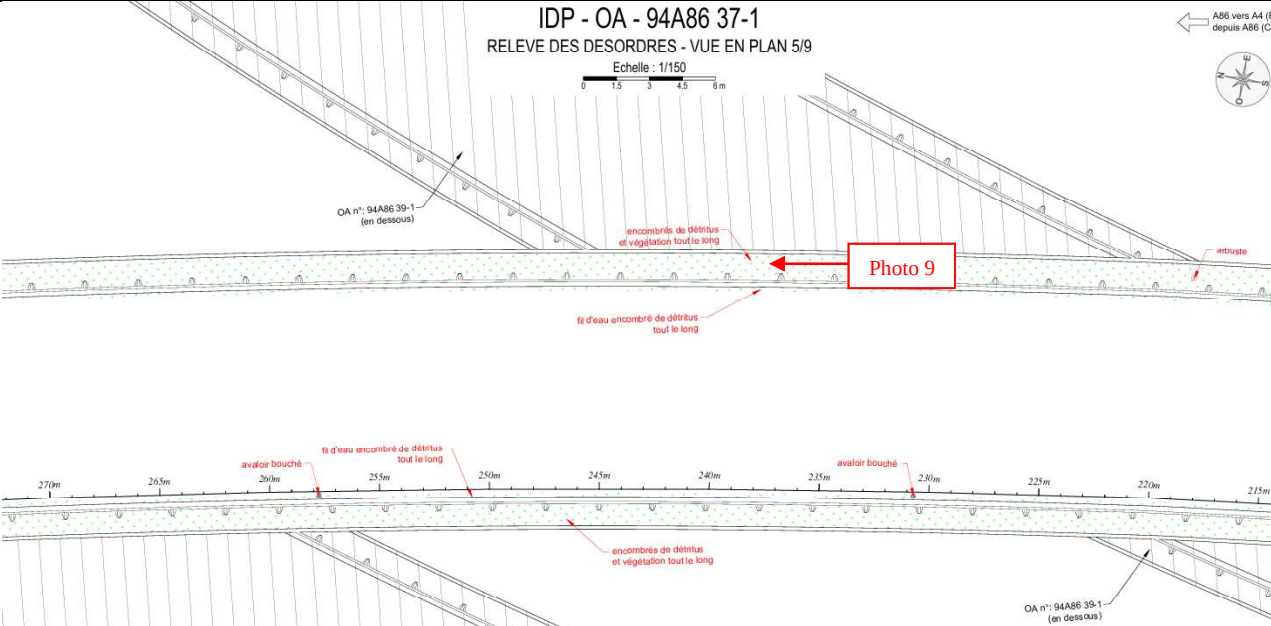
N° Photo : 06	Éléments / Nature
	Fil d'eau côté BAU / en enrobé
	Constatations / Localisation
	Encombré de végétation et de débris sur toute la longueur de l'ouvrage
	Causes probables
Insuffisance d'entretien	
Actions à entreprendre	
A nettoyer	
Localisation schématique des désordres	
 <p>NOTE IQOA : 2</p>	

N° Photo : 07		Éléments / Nature
		Fil d'eau côté TPC / caniveau en asphalte et avaloir
		Constatations / Localisation
		Avaloir encombré
		Causes probables
		Insuffisance d'entretien
Actions à entreprendre		
A nettoyer		
Localisation schématique des désordres		
 <p>NOTE IQOA : 2</p>		


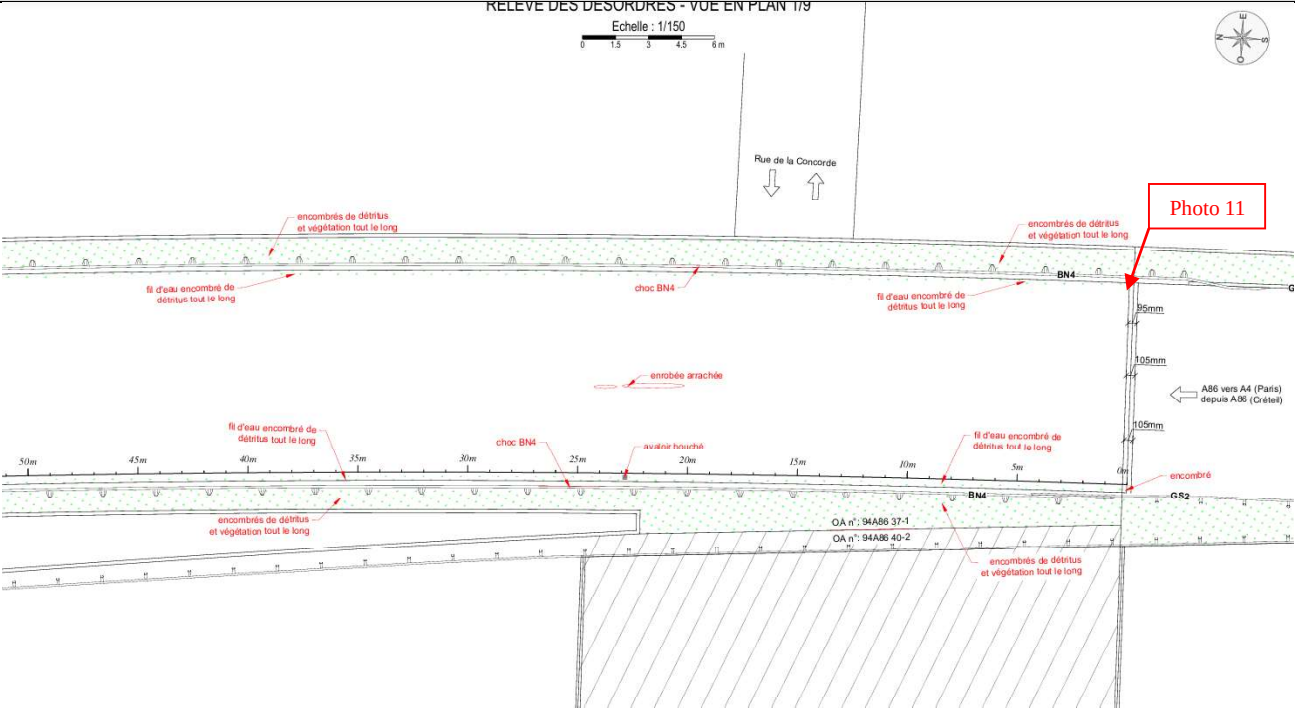
5.2.4 Trottoirs et bordures (alignement, descellements, cassures, absence d'éléments, traces de choc, ...) :


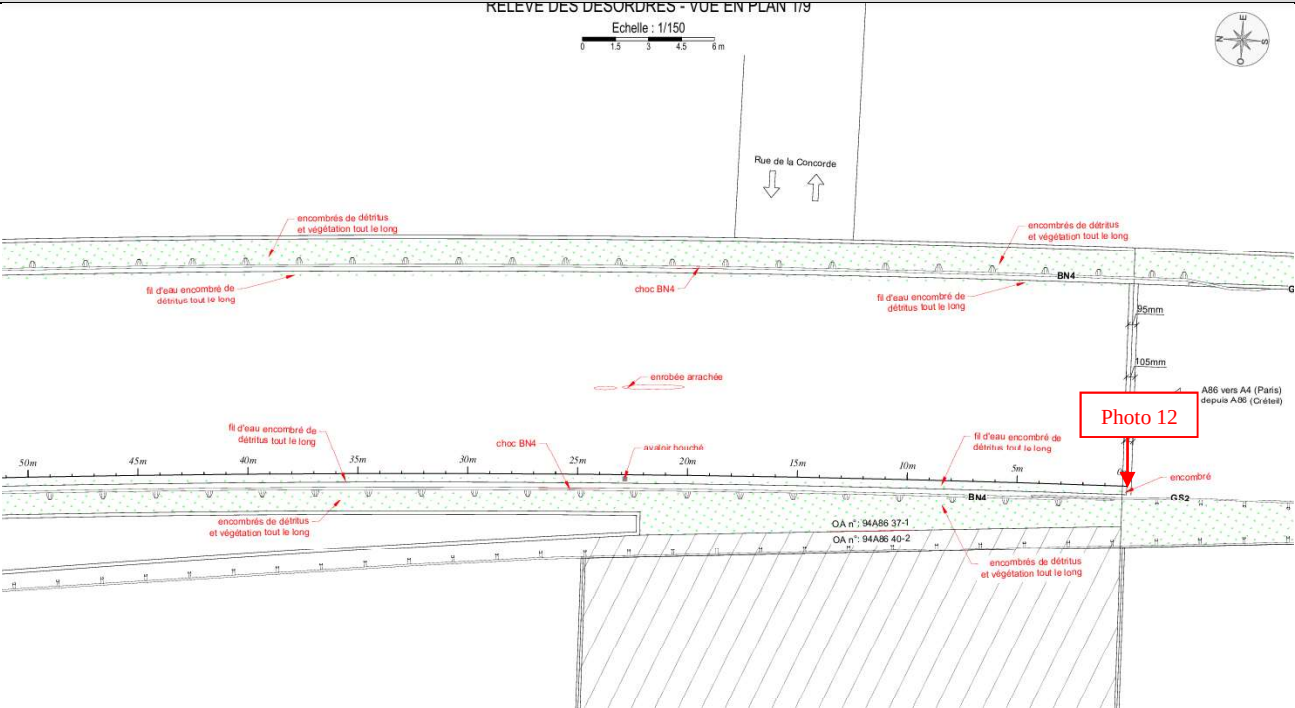
L'ouvrage est équipé d'un passage de service entre la BN4 et le parapet côté TPC et entre la BN4 et l'écran côté BAU


N° Photo : 08	Éléments / Nature
	Passage de service côté TPC/ asphalté
	Constatations / Localisation
	Présence de végétation et de débris
	Causes probables
Insuffisance d'entretien	
Actions à entreprendre	
A nettoyer	
Localisation schématique des désordres	
 <p>NOTE IQOA : 2</p>	



N° Photo : 09	Éléments / Nature
	Passage de service côté BAU/ asphalté
	Constatations / Localisation
	Encombré de terre, de végétation et de débris de verre
	Causes probables
	Insuffisance d'entretien
Actions à entreprendre	
A nettoyer	
Localisation schématique des désordres	
 <p>IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DÉSORDRES - VUE EN PLAN 5/9 Echelle : 1/150</p> <p>Photo 9</p> <p>encombrement de déchets et végétation tout le long</p> <p>si d'eau encombrent de déchets tout le long</p> <p>avaloir bouché</p> <p>avaloir bouché</p> <p>encombrement de déchets et végétation tout le long</p> <p>OA n° 94A86 39-1 (en dessous)</p> <p>OA n° 94A86 39-1 (en dessous)</p>	
NOTE IQOA : 2	


5.2.5 Joints de chaussée (existence, type, état, ouverture et température ambiante) :


N° Photo : 11	Éléments / Nature
	Joint de chaussée côté C11/ joint à peigne avec un souffle de 9,5 à 10,5 cm
	Constatations / Localisation
	Hormis le dépôt de terre et de végétation au niveau des bordures, le profilé métallique du joint est en bon état
	Causes probables
Insuffisance d'entretien	
Actions à entreprendre	
A nettoyer	
Localisation schématique des désordres	
 <p>RELEVÉ DES DÉSORDRES - VUE EN PLAIN 1/9</p> <p>Echelle : 1/150</p> <p>Rue de la Concorde</p> <p>Photo 11</p> <p>OA n° : 94A86 37-1 OA n° : 94A86 40-2</p> <p>NOTE IQOA : 2</p>	

N° Photo : 12		Éléments / Nature
		Joint de chaussée côté C11/ joint à peigne avec un souffle de 9,5 à 10,5 cm
		Constatations / Localisation
		Illustration du dépôt de terre et de végétation au droit des bordures de trottoir
		Causes probables
		Insuffisance d'entretien
Actions à entreprendre		
A nettoyer		
Localisation schématique des désordres		
<div><p>RELEVÉ DES DÉSORDRES - VUE EN PLAN 1/9</p><p>Echelle : 1/150</p><p>NOTE IQOA : 2</p></div>		

N° Photo : 13		Éléments / Nature
		Joint de chaussée côté C11/ joint à peigne
		Constatations / Localisation
		Absence de système de collecte et de drainage des eaux sous le joint de chaussée
		Causes probables
		Détérioration par usure et absence d'entretien
Actions à entreprendre		
Reprise de tout le système de collecte et de drainage des eaux du joint de chaussée		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		

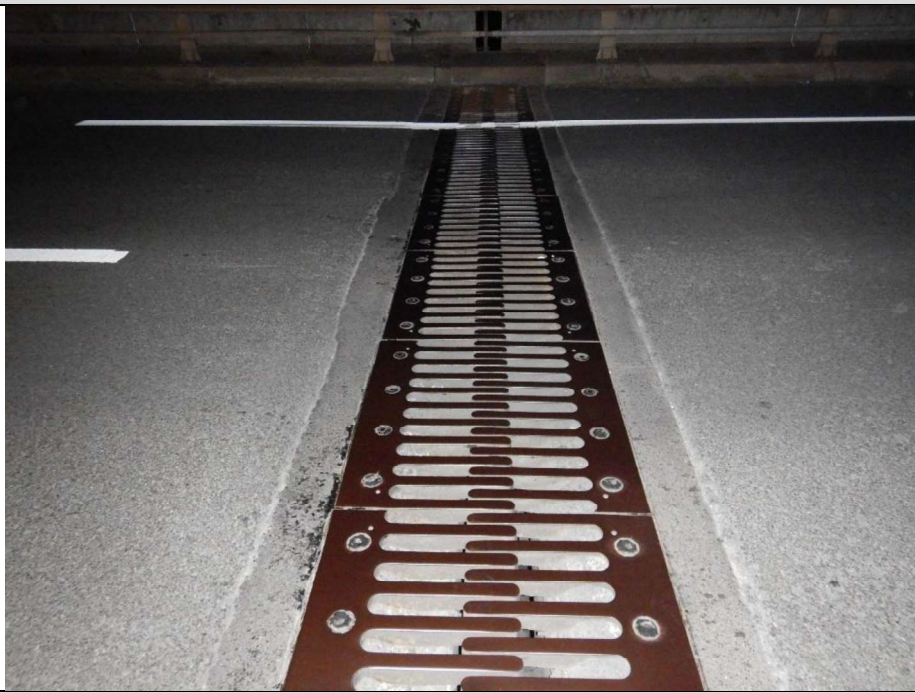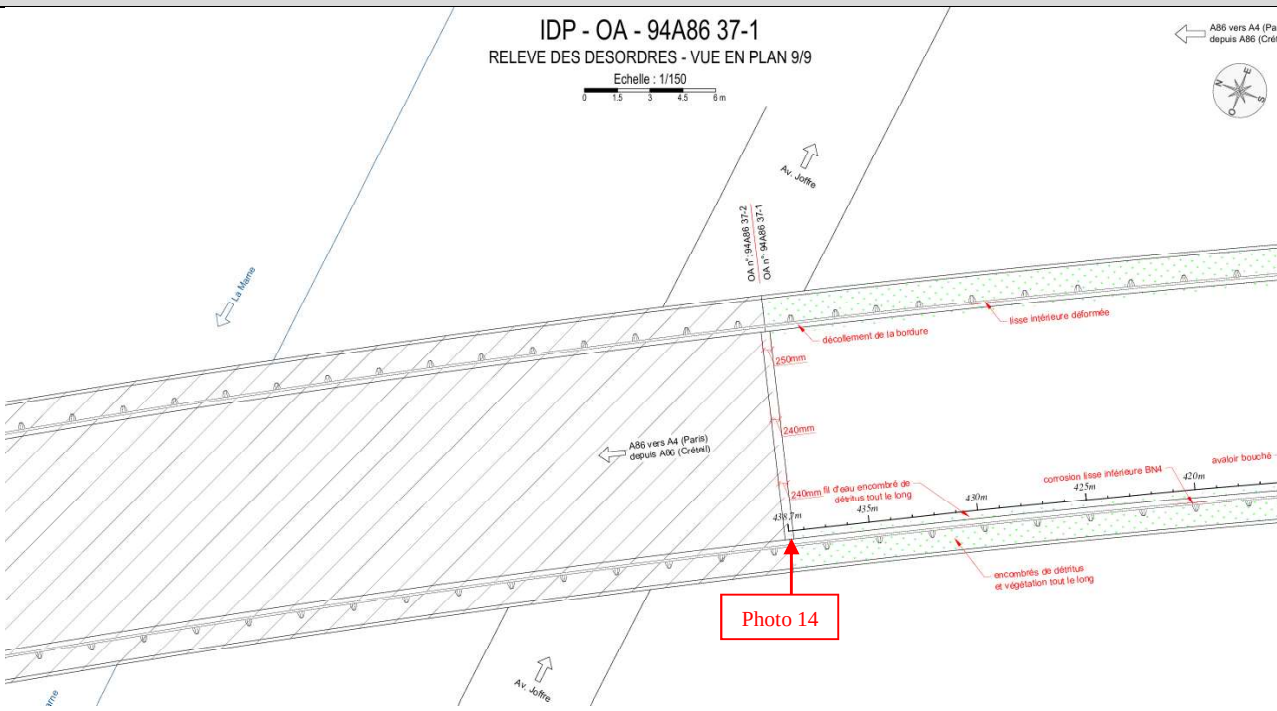N° Photo : 14		Éléments / Nature	
		Joint de chaussée côté PC21/ joint à peigne avec un souffle de 24 à 25 cm	
		Constatations / Localisation	
		Bon état apparent du profilé métallique	
		Causes probables	
		Sans objet	
Actions à entreprendre			
Sans objet			
Localisation schématique des désordres			
			
NOTE IQOA : 1			

N° Photo : 15	Éléments / Nature
	Joint de chaussée côté PC21/ joint à peigne avec un souffle de 24 à 25 cm
	Constatations / Localisation
	Système de collecte et de drainage des eaux détérioré sous le joint. La bavette est sortie de son lit, la cunette présente une corrosion foisonnante
	Causes probables
Actions à entreprendre	
Remplacement de tout le système de collecte et de drainage des eaux sous le joint	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2E	

N° Photo : 16		Éléments / Nature
		Joint de chaussée côté PC21/ joint à peigne avec un souffle de 24 à 25 cm
		Constatations / Localisation
		Système de collecte et de drainage des eaux détérioré sous le joint. Défaut de raccordement de la canalisation PVC, la bavette est sortie de son lit, la cunette présente une corrosion foisonnante
		Causes probables
		Vieillessement du matériau et absence d'entretien
Actions à entreprendre		
Relier les tuyaux d'évacuation et remplacement de tout le système de collecte et de drainage des eaux sous le joint		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		

5.2.6 Joints de trottoir (existence, type, état) :


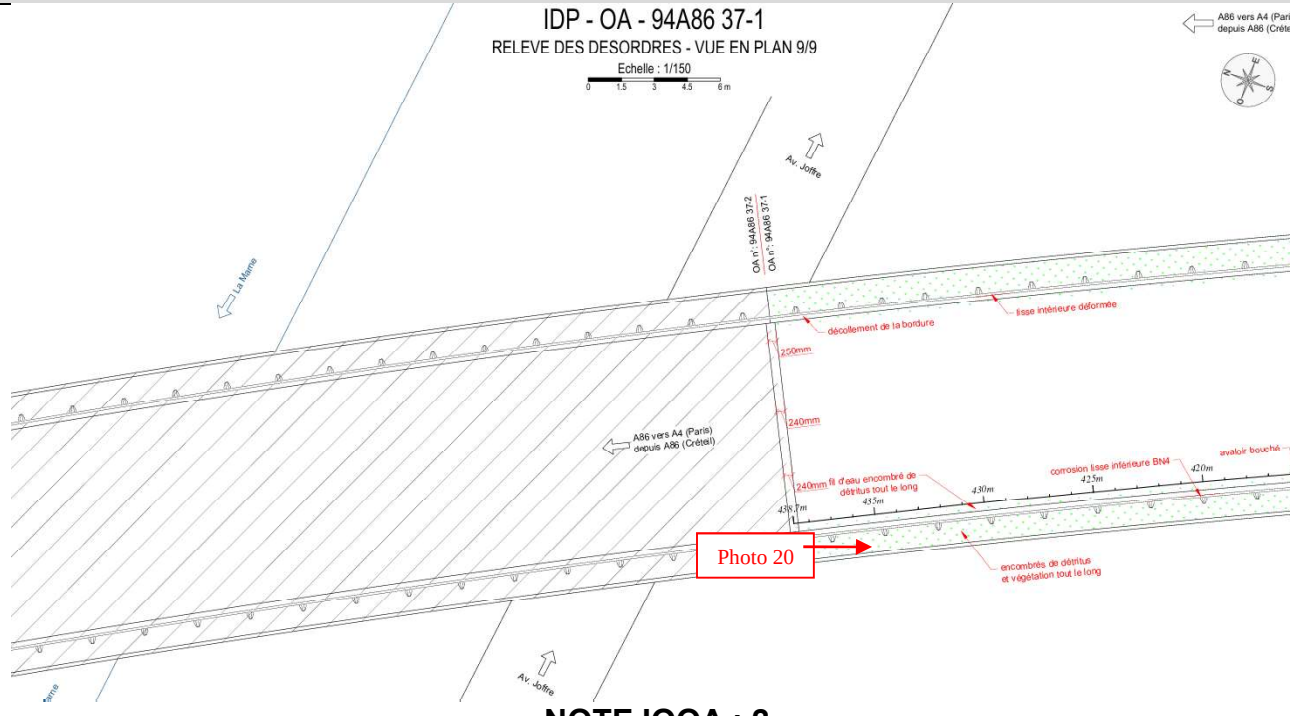
N° Photo : 17		Éléments / Nature
		Joint de trottoir
		Constatations / Localisation
		Les joint de trottoir sont recouvert de plaques métallique et celles-ci apparient en bon état
		Causes probables
		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 1		

5.2.7 Dispositifs de retenue, garde-corps (glissière, GBA, ... : existence, nature, alignement, état, ...)

L’ouvrage est équipé de BN4 et d’une corniche béton faisant office de parapet et d’écran antibruit en plexiglass aux deux côtés

N° Photo : 18		Éléments / Nature
		Dispositif de retenue/BN4
		Constatations / Localisation
		Les BN4 présentent plusieurs impacts de choc avec déformation des lisses (ici lisse intermédiaire déformée côté BAU à 10m du joint PC21) Voir le détail des zone impactées sur la cartographie des désordres
		Causes probables
		Chocs accidentels
Actions à entreprendre		
Remplacement des lisses déformées		
Localisation schématique des désordres		
 <p>NOTE IQOA : 2</p>		

<p>N° Photo : 19</p>	<p>Éléments / Nature</p>
	<p>Dispositif de retenue/BN4</p>
	<p>Constatations / Localisation</p>
	<p>Corrosion foisonnante de la lisse inférieur avec déchirure et corrosion de la platine et de la boulonnerie de fixation du montant de la BN4 côté TPC à 45 m du joint PC21</p>
	<p>Causes probables</p>
<p>Vieillessement du matériau et/ou le sel de déverglaçage</p>	
<p>Actions à entreprendre</p>	
<p>Remplacement de la lisse et traitement de corrosion du montant</p>	
<p>Localisation schématique des désordres</p>	
<p style="text-align: center;">NOTE IQOA : 2E</p>	

<p>N° Photo : 20</p>	<p>Éléments / Nature</p>
	<p>Dispositif de retenue/BN4</p>
	<p>Constatations / Localisation</p>
	<p>Dégradation de la protection anticorrosion des BN4 sur toute la longueur de l'ouvrage</p>
	<p>Causes probables</p>
<p> Vieillesse du matériau</p>	
<p>Actions à entreprendre</p>	
<p>Remise en peinture</p>	
<p>Localisation schématique des désordres</p>	
 <p style="text-align: center;">NOTE IQOA : 2</p>	

5.2.8 Corniches (alignement, état, coulures d'humidité) :

Il n'y a rien à signaler. Les corniches apparaissent en bon état malgré la présence de quelques aciers apparents et traces de venue d'eau

5.2.9 Réservations pour réseaux divers (caniveaux sous trottoir, regard, stagnation d'eau : existence, nature, utilisation, état, modifications, ...) :

Sans objet, il n'y a rien à signaler

5.2.10 Éclairage, portiques de signalisation (existence, nature, état, en particulier au niveau des ancrages sur le tablier) :


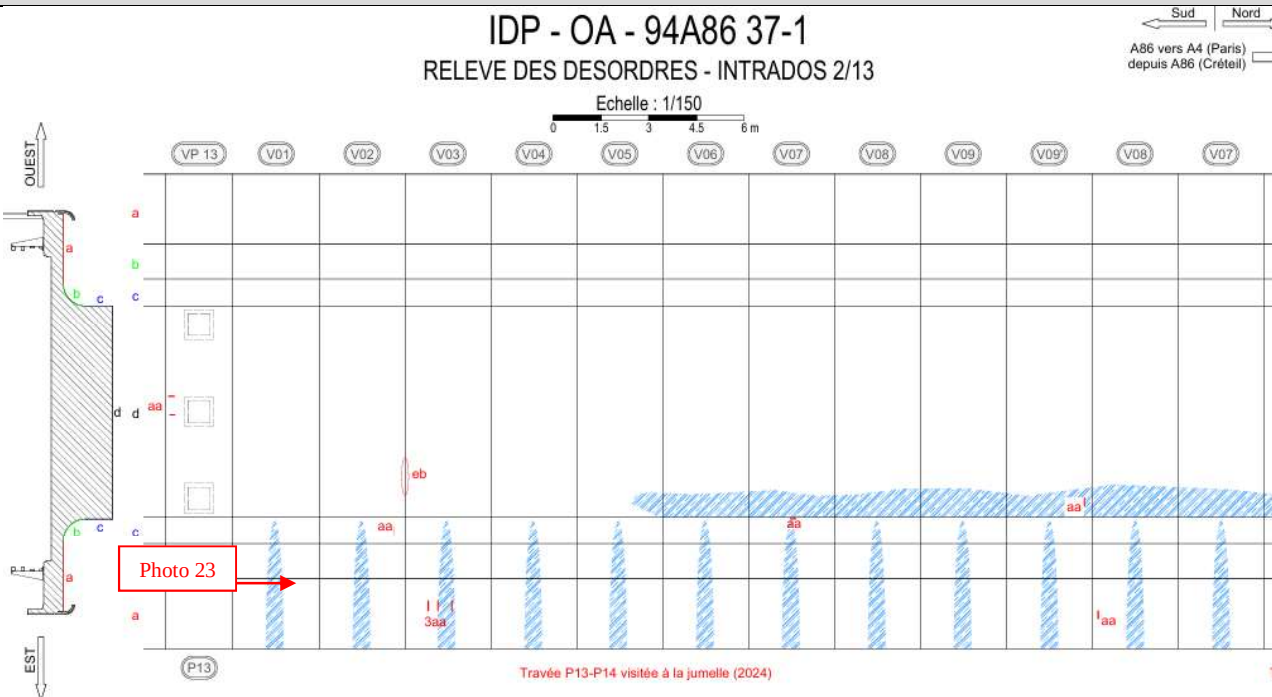
Présence de candélabres sur ouvrage au niveau du passage de service côté TPC. Ceux-ci n'étaient pas en fonction le jour de la visite


5.2.11 Dispositifs de surveillance et de nivellement (existence, état, relevés, ...) :


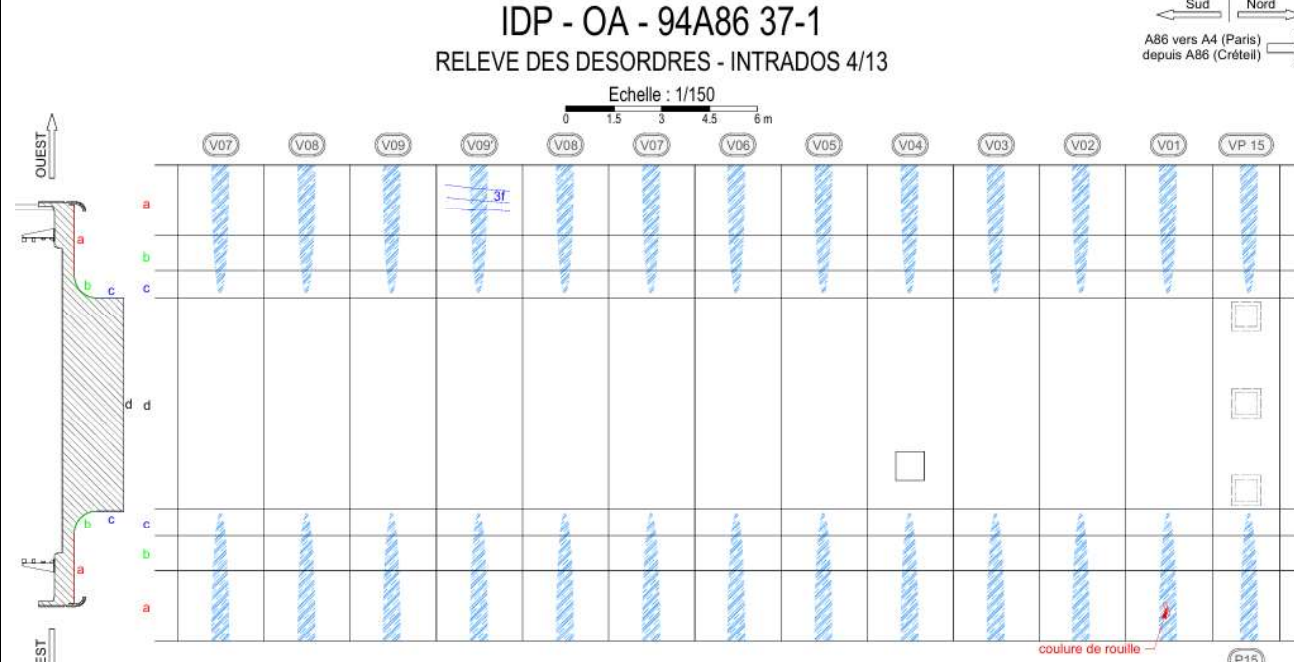
Sans objet.




5.2.12 Divers :

Présence d'écran antibruit en plexiglass sur ouvrage. Hormis la présence généralisée de graffitis, ils sont en bon état apparent


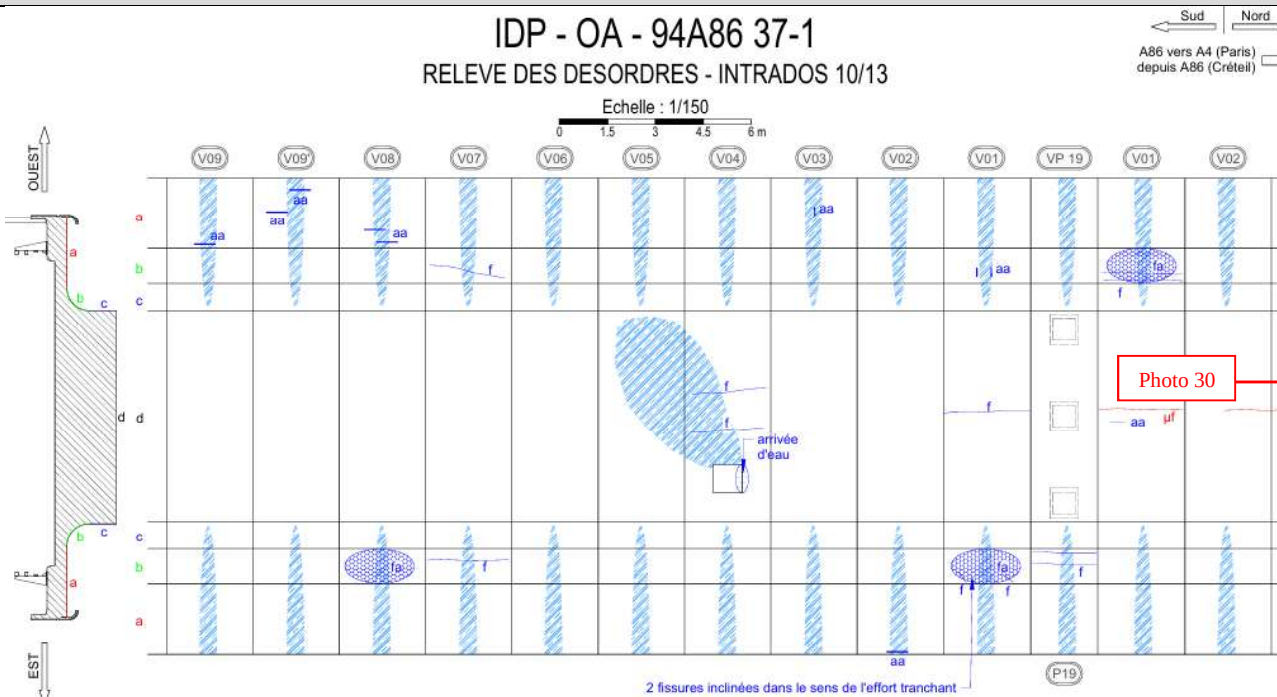
N° Photo : 23		Éléments / Nature	
		Caisson travée P13-P14 / béton	
		Constatations / Localisation	
		Présence de nombres traces sèches de coulure sur les encorbellements et les âmes sur toute la longueur de l'ouvrage	
		Causes probables	
		Infiltration au niveau de la jonction des éléments préfabriqués des corniches	
Actions à entreprendre			
Assurer l'étanchéité entre les corniches et les encorbellements			
Localisation schématique des désordres			
<div style="text-align: center;"> <p>IDP - OA - 94A86 37-1</p> <p>RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 2/13</p> <p>Echelle : 1/150</p> <p>0 1.5 3 4.5 6 m</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 10%;"> <p>← Sud</p> <p>→ Nord</p> <p>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Crétail) →</p> </div> <div style="width: 90%;">  </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p> </div>			
NOTE IQOA : 2			


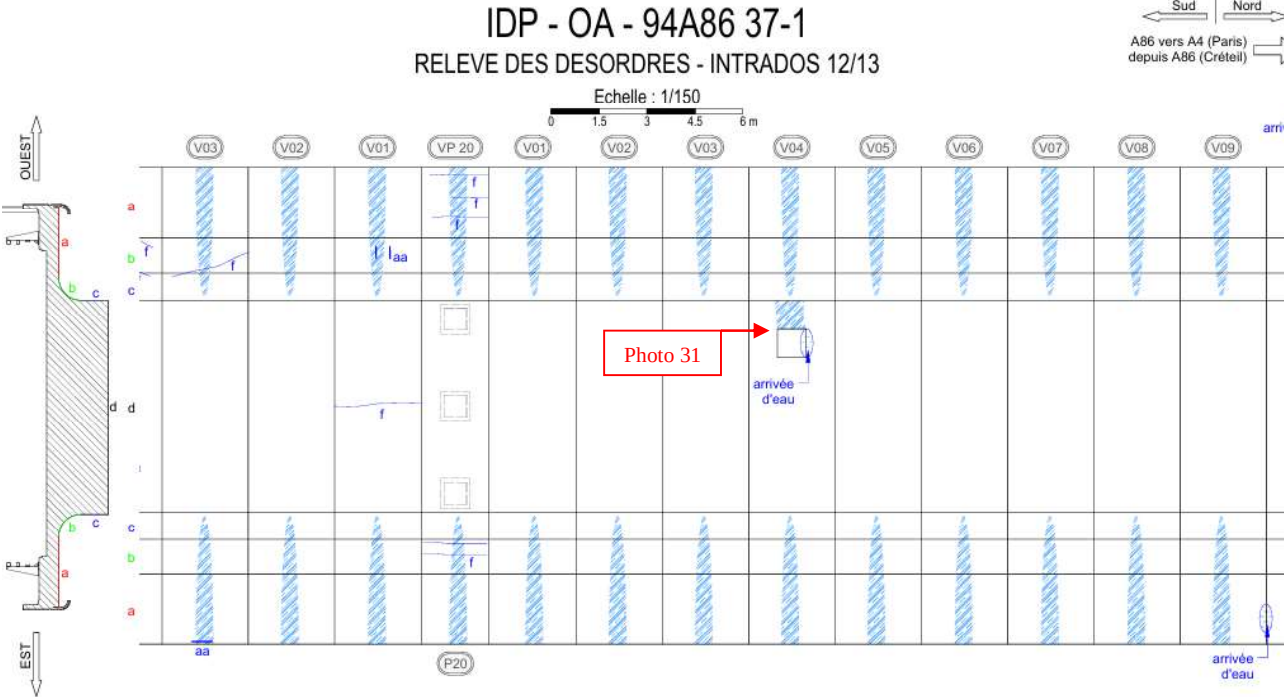
N° Photo : 24	Éléments / Nature
	Caisson travée P14-P15 / béton
	Constatations / Localisation
	Présence de nombres traces sèches de coulage sur les encorbellements et les âmes sur toute la longueur de l'ouvrage
	Causes probables
	Infiltration au niveau de la jonction des éléments préfabriqués des corniches
Actions à entreprendre	
Assurer l'étanchéité entre les corniches et les encorbellements	
Localisation schématique des désordres	
<div style="text-align: center;"> <p>IDP - OA - 94A86 37-1</p> <p>RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 3/13</p> <p>Echelle : 1/150</p> <p>Photo 24 →</p> <p>Travée P13-P14 visitée à la jumelle (2024)</p> <p>P14</p> </div>	
NOTE IQOA : 2	

N° Photo : 25		Éléments / Nature	
		Caisson travée P14-P15 / béton	
		Constatations / Localisation	
		Coulure ocre sur l'encorbellement Est au niveau du V1 proche de la P15	
		Causes probables	
		Infiltration par un trou d'évacuation non canalisé	
Actions à entreprendre			
Pose d'u tuyau saillant pour éviter le ruissellement			
Localisation schématique des désordres			
<p style="text-align: center;">IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 4/13</p> <p style="text-align: right;">Sud Nord A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil) →</p> <p style="text-align: center;">Echelle : 1/150 0 1.5 3 4.5 6 m</p>  <p style="text-align: right;">coulure de rouille</p> <p style="text-align: right;">(P15)</p>			
NOTE IQQA : 2		Photo 25	

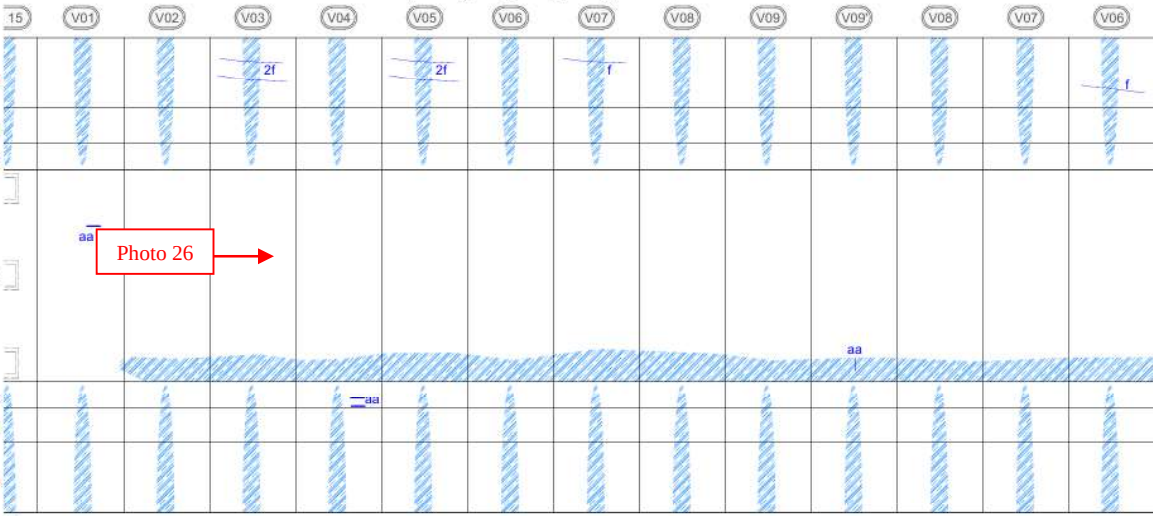N° Photo : 26		Éléments / Nature	
		Caisson travée P15-P16 / béton	
		Constatations / Localisation	
		Présence de nombres traces sèches de coulure sur les encorbellements et les âmes sur toute la longueur de l'ouvrage	
		Causes probables	
		Infiltration au niveau de la jonction des éléments préfabriqués des corniches	
Actions à entreprendre			
Assurer l'étanchéité entre les corniches et les encorbellements			
Localisation schématique des désordres			
<div style="text-align: center;"> <p>IDP - OA - 94A86 37-1</p> <p>RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 5/13</p> <p>Echelle : 1/150</p> <p>0 1.5 3 4.5 6 m</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>← Sud → Nord →</p> <p>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Crétail) →</p> </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 4;">  </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p> </div>			
NOTE IQOA : 2			

N° Photo : 29	Éléments / Nature
	Caisson travée P18-P19 / béton
	Constatations / Localisation
	<p>Trace de coulure humide au niveau du trou d'homme</p> <p>Présence de nombres traces sèches de coulure sur les encorbellements et les âmes sur toute la longueur de l'ouvrage</p>
	Causes probables
<p>Présence d'eau dans le caisson</p> <p>Infiltration au niveau de la jonction des éléments préfabriqués des corniches</p>	
Actions à entreprendre	
Assurer l'étanchéité entre les corniches et les encorbellements et assécher l'intérieur du caisson	
Localisation schématique des désordres	
<div style="text-align: center;"> <p>IDP - OA - 94A86 37-1</p> <p>RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 10/13</p> <p>Echelle : 1/150</p> <p>0 1.5 3 4.5 6 m</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>← Sud Nord →</p> <p>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Crétail) →</p> </div> <p style="text-align: center;">2 fissures inclinées dans le sens de l'effort tranchant</p> <p>LEGENDE: Nouveaux Désordres: Anciens Désordres</p>	
NOTE IQOA : 2E	

N° Photo : 30	Éléments / Nature
	Caisson travée P19-P20 / béton
	Constatations / Localisation
	Présence de nombres traces sèches de coulure sur les encorbellements et les âmes sur toute la longueur de l'ouvrage
	Causes probables
	Infiltration au niveau de la jonction des éléments préfabriqués des corniches
Actions à entreprendre	
Assurer l'étanchéité entre les corniches et les encorbellements	
Localisation schématique des désordres	
<p style="text-align: center;">IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 10/13</p> <p style="text-align: center;">Echelle : 1/150 0 1.5 3 4.5 6 m</p> <p style="text-align: right;">Sud Nord A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</p>  <p style="text-align: center;">2 fissures inclinées dans le sens de l'effort tranchant</p> <p style="text-align: right;">(P19)</p> <p>LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p>	
NOTE IQOA : 2	

N° Photo : 31		Éléments / Nature
		Caisson travée P20-PC21 / béton
		Constatations / Localisation
		<p>Trace de coulure humide au niveau du trou d'homme</p> <p>Présence de nombres traces sèches de coulure sur les encorbellements et les âmes sur toute la longueur de l'ouvrage</p>
		Causes probables
		<p>Présence d'eau dans le caisson</p> <p>Infiltration au niveau de la jonction des éléments préfabriqués des corniches</p>
Actions à entreprendre		
Assurer l'étanchéité entre les corniches et les encorbellements et assécher l'intérieur du caisson		
Localisation schématique des désordres		
<div> <div> <p>IDP - OA - 94A86 37-1</p> <p>RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 12/13</p> <p>Echelle : 1/150</p> <p>0 1.5 3 4.5 6 m</p> </div> <div> <p>Sud Nord</p> <p>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Crétail)</p> </div> </div> 		
<p>LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p>		
NOTE IQOA : 2E		

5.3.2 Fissurations diverses (relevé des ouvertures au 1/10ème de mm) :

Nous relevons ponctuellement la présence de quelques fissures avec des ouvertures inférieures ou égales à 0.1 mm en sous face du hourdis inferieur et au niveau de la partie basse des âmes.

Ces fissures étaient signalées lors des précédentes IDP. Elles ne présentent pas de signe d'évolution notable.

5.3.3 Traces de choc, épaufrures, aciers apparents :

Les aciers apparents observés étaient déjà signalés lors de l'IDP de 2021. Leur nombre ne semble pas évolué de façon notable.

5.3.4 Défauts de parement du béton (nids de cailloux, décollement du ragréage, éclatements, ...) :


Il n'y a rien à signaler


5.3.5 Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux (fils d'eau, caniveaux, gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :


Il n'y a rien à signaler


5.4 Intérieur de l’ouvrage


5.4.1 Symptômes d’infiltration et de circulation d’eau (traces de rouille, humidité, efflorescences, ...) :


N° Photo : 32		Éléments / Nature
		Travée C11-P13 alvéole ouest / béton
		Constatations / Localisation
		Il n’y arien à signaler
		Causes probables
		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 1		


N° Photo : 33	Éléments / Nature
	Travée C11-P13 alvéole Est / béton
	Constatations / Localisation
	Importante stagnation d'eau jusqu'à 20cm de la C11 j'jusqu'à V5 avec dépôt
	Causes probables
Actions à entreprendre	
Faire un trou pour évacuer l'eau et boucher les PVC	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2E	


N° Photo : 34		Éléments / Nature
		Travée C11-P13 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Ame Est V9 arrivée d'eau au niveau de la gaine PVC des candélabres
		Causes probables
		Défaut de mis en œuvre
Actions à entreprendre		
Boucher les PVC		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 35		Éléments / Nature
	Travée P13-P14 alvéole Ouest / béton	
	Constatations / Localisation	
	Stagnation d'eau sur le hourdis inferieur	
	Causes probables	
		Défaut d'étanchéité de la gargouille
Actions à entreprendre		
A réparer		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 36		Éléments / Nature	
	Travée P13-P14 alvéole Ouest / béton		
	Constatations / Localisation		
	Coulure sur l'âme ouest du V5		
	Causes probables		
	Défaut d'étanchéité de la gargouille		
Actions à entreprendre			
A réparer			
Localisation schématique des désordres			
NOTE IQOA : 2 E			


N° Photo : 37		Éléments / Nature	
	Travée P13-P14 alvéole Est / béton		
	Constatations / Localisation		
	Stagnation d'eau depuis le clavage jusqu'à la P13		
	Causes probables		
	Infiltration par le PVC gaine d'alimentation des candélabres au niveau de l'âme Est du clavage		
Actions à entreprendre			
Boucher les gaines et créer un trou pour évacuer l'eau			
Localisation schématique des désordres			
NOTE IQOA : 2 E			


N° Photo : 38		Éléments / Nature
		Travée P13-P14 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Coulure sur l'âme au niveau du clavage
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité des candélabres
Actions à entreprendre		
Boucher les gaines		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 39		Éléments / Nature
		Travée P14-P15 alvéole ouest / béton
		Constatations / Localisation
		Il n'y a rien à signaler
		Causes probables
		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 1		


N° Photo : 40		Éléments / Nature	
	Travée P14-P15 alvéole est / béton		
	Constatations / Localisation		
	Trace humide de stagnation d'eau sur le hourdis inférieur		
	Causes probables		
	Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité		
Actions à entreprendre			
Boucher les gaines			
Localisation schématique des désordres			
NOTE IQOA : 2E			


N° Photo : 41		Éléments / Nature
		Travée P14-P15 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Coulure sur âme Est du V9 côté P14
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité
Actions à entreprendre		
Boucher les gaines		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2 E		


N° Photo : 42		Éléments / Nature
	Travée P15-P16 alvéole Ouest / béton	
	Constatations / Localisation	
	Trace de stagnation d'eau sur le hourdis inférieur	
	Causes probables	
	Infiltration par les gargouilles	
Actions à entreprendre		
A réparer		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 42		Éléments / Nature
		Travée P15-P16 alvéole Ouest / béton
		Constatations / Localisation
		Coulure sur la face ouest de l'âme centrale du V5
		Causes probables
		Raccordement défectueux
Actions à entreprendre		
A réparer		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 43		Éléments / Nature
		Travée P15-P16 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Hourdis inférieur côté P16 ave trace d'humidité
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité
Actions à entreprendre		
Boucher les gaines		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 44		Éléments / Nature
		Travée P15-P16 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Infiltration sur l'âme Est du CSP16
		Causes probables
		Défaut de mise en œuvre des gaines
Actions à entreprendre		
A boucher		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 45		Éléments / Nature
	Travée P16-P17 alvéole Ouest / béton	
	Constatations / Localisation	
	Il n'y a rien à signaler	
	Causes probables	
		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 1		


N° Photo : 46		Éléments / Nature
		Travée P16-P17 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Stagnation sur le hourdis inferieur
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité
Actions à entreprendre		
Boucher les gaines		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 47		Éléments / Nature
		Travée P16-P17 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Coulure sur âme du VSP17
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité
Actions à entreprendre		
Boucher les gaines		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 48		Éléments / Nature
		Travée P17-P18 alvéole Ouest / béton
		Constatations / Localisation
		Il n'y a rien à signaler
		Causes probables
		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 1		


N° Photo : 49		Éléments / Nature
		Travée P17-P18 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Stagnation d'eau sur le hourdis inférieur
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité
Actions à entreprendre		
A boucher et créer un trou pour évacuer l'eau		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 50		Éléments / Nature
	Travée P17-P18 alvéole Est / béton	
	Constatations / Localisation	
	Trace de coulure sur l'âme Est au niveau clavage	
	Causes probables	
	Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité	
Actions à entreprendre		
Boucher les gaines		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 51		Éléments / Nature
		Travée P18-P19 alvéole Ouest / béton
		Constatations / Localisation
		Stagnation d'eau du VSP18 au V7 jusqu'à 10 cm d'eau
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC réserve d'alimentation d'électricité
Actions à entreprendre		
Boucher les gaines		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 52		Éléments / Nature
		Travée P18-P19 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Importante stagnation d'eau jusqu'à 20 cm entre V2 et V5 côté P18
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC
Actions à entreprendre		
A boucher		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 53		Éléments / Nature
		Travée P18-P19 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Coulure sur l'âme du caisson à l'arrière de l'armoire électrique
		Causes probables
		Infiltration par les gaines PVC
Actions à entreprendre		
A boucher		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		

N° Photo : 54		Éléments / Nature
	Travée P18-P19 alvéole Est / béton	
	Constatations / Localisation	
	Venue d'eau au niveau VSP19 avec ruissellement dans le caisson	
	Causes probables	
		Infiltration par les gaines PVC
Actions à entreprendre		
A boucher		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		

N° Photo : 55		Éléments / Nature
		Travée P19-P20 alvéole ouest / béton
		Constatations / Localisation
		Importante stagnation d'eau jusqu'à 15 cm depuis le clavage jusqu'à la P19
		Causes probables
		Défaut de raccordement des PVC de gargouille
Actions à entreprendre		
A réparer et créer un trou pour vider l'eau		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		

N° Photo : 56		Éléments / Nature
		Travée P19-P20 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Il n'y a rien à signaler
		Causes probables
		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 1		


N° Photo : 57		Éléments / Nature
		Travée P20-PC21 alvéole ouest / béton
		Constatations / Localisation
		Humidité sur le hourdis inférieur
		Causes probables
		Défaut de raccordement des PVC de gargouille
Actions à entreprendre		
A réparer et créer un trou pour vider l'eau		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


N° Photo : 58		Éléments / Nature
		Travée P20-PC21 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Il n'y a rien à signaler
		Causes probables
		Sans objet
Actions à entreprendre		
Sans objet		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 1		


5.4.2 Fissurations diverses (relevé des ouvertures au 1/10ème de mm) :


Nous ne relevons aucune fissure sur le hourdis inferieur,
Quelques microfissures sèches à peine observables sont ponctuellement présentes sur le hourdis supérieur.


5.4.3 Traces de choc, épaufrures, aciers apparents :


N° Photo : 59	Éléments / Nature
	Travée P19-P20 alvéole ouest / béton
	Constatations / Localisation
	Aciers apparents corrodés sur l'âme ouest du voussoir V4
	Causes probables
Actions à entreprendre	
Purge et ragréage après passivation des aciers	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2E	

N° Photo : 60		Éléments / Nature
	Travée P13-P14 alvéole Est / béton	
	Constatations / Localisation	
	Aciers apparents corrodés sur le hourdis inférieur du V2	
	Causes probables	
		Insuffisance de la couche d'enrobage, présence d'humidité
Actions à entreprendre		
Purge et ragréage après passivation des aciers		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		

N° Photo : 61		Éléments / Nature
	Travée P14-P15 alvéole Est / béton	
	Constatations / Localisation	
	Aciers apparents corrodés sur le hourdis inférieur entre le trou d'homme et la pile P15	
	Causes probables	
		Insuffisance de la couche d'enrobage, présence d'humidité
Actions à entreprendre		
Purge et ragréage après passivation des aciers		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		

N° Photo : 62		Éléments / Nature	
	Travée P15-P16 alvéole Est / béton		
	Constatations / Localisation		
	Aciers apparents corrodés sur le hourdis inférieur proche de P16		
	Causes probables		
	Insuffisance de la couche d'enrobage, présence d'humidité		
Actions à entreprendre			
Purge et ragréage après passivation des aciers			
Localisation schématique des désordres			
NOTE IQOA : 2E			


N° Photo : 63		Éléments / Nature
		Travée P16-P17 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Aciers apparents corrodés sur le hourdis inférieur du clavage vers P17
		Causes probables
		Insuffisance de la couche d'enrobage, présence d'humidité
Actions à entreprendre		
Purge et ragréage après passivation des aciers		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		

N° Photo : 64		Éléments / Nature
		Travée P16-P17 alvéole Est / béton
		Constatations / Localisation
		Aciers apparents corrodés sur le hourdis inférieur proche de P18
		Causes probables
		Insuffisance de la couche d'enrobage, présence d'humidité
Actions à entreprendre		
Purge et ragréage après passivation des aciers		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2E		


5.4.4 Défauts de parement du béton (nids de cailloux, décollement du ragréage, éclatements, ...) :

Il n'y a rien à signaler


5.4.5 Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux (fils d'eau, caniveaux, gargouilles, canalisations, puisards, ... : existence, nature, état) :

N° Photo : 65	Éléments / Nature
	Systèmes d'évacuation et de drainage des eaux /canalisation en PVC dans l'alvéole ouest
	Constatactions / Localisation
	Corrosion du support de la canalisation dans l'alvéole Ouest de la travée P19-P20
	Causes probables
	Stagnation d'eau
Actions à entreprendre	
Assécher l'intérieur du caisson et remplacer le support	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2	


5.4.6 Bossage d’ancrage et ancrage des câbles :


N° Photo : 66		Éléments / Nature
		Bossage travée P19-P20 / béton
		Constatations / Localisation
		Corrosion et coulage de rouille de la tête d’ancrage au niveau de l’âme ouest de l’alvéole ouest V7
		Causes probables
		Environnement humide
Actions à entreprendre		
Assécher l’environnement des bossage		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 3		

5.4.6 Système d'éclairage :


N° Photo : 67		Éléments / Nature
		Intérieur caisson / béton
		Constatations / Localisation
		Le système d'éclairage est HS
		Causes probables
		Vandalisme
Actions à entreprendre		
A remplacer		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2		

5.4.7 Divers :

N° Photo : 68		Éléments / Nature
		Intérieur caisson / béton
		Constatations / Localisation
		Présence de détritux dans l'alvéole Ouest sur VSC11 travée C11-P13
		Causes probables
		Chute par je joint et insuffisance d'entretien
Actions à entreprendre		
A nettoyer		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2		

N° Photo : 69		Éléments / Nature
		Intérieur caisson / béton
		Constatations / Localisation
		Présence de débris, de boue et de fiente dans l'alvéole Ouest travée P20-PC21
		Causes probables
		Intrusion des pigeons par l'espace entre les deux ouvrages au-dessus de la PC21 et insuffisance d'entretien
Actions à entreprendre		
A nettoyer et mise en place de grillage		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2		

N° Photo : 70		Éléments / Nature
	Intérieur caisson / béton	
	Constatations / Localisation	
	Présence de débris et de terre sur VSC11 au niveau de l'alvéole Est	
	Causes probables	
		Chute depuis de joint de chaussée avec le caniveau détérioré
Actions à entreprendre		
A nettoyer et remplacer le caniveau		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2		

N° Photo : 71	Éléments / Nature
	Intérieur caisson / béton
	Constatations / Localisation
	Présence de débris et de fiente dans l'alvéole Est travée P20-PC21
	Causes probables
Actions à entreprendre	
A nettoyer et mise en place de grillage	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2	


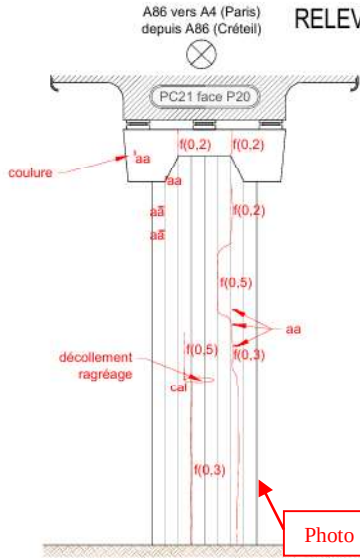
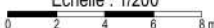
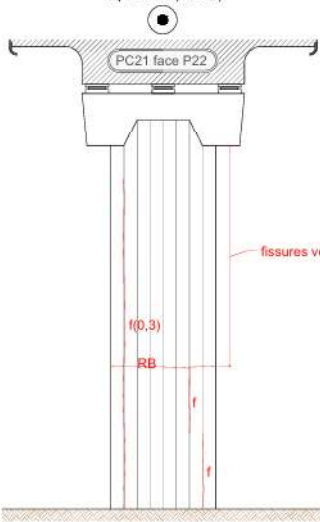
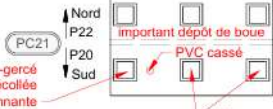
5.5 Appuis


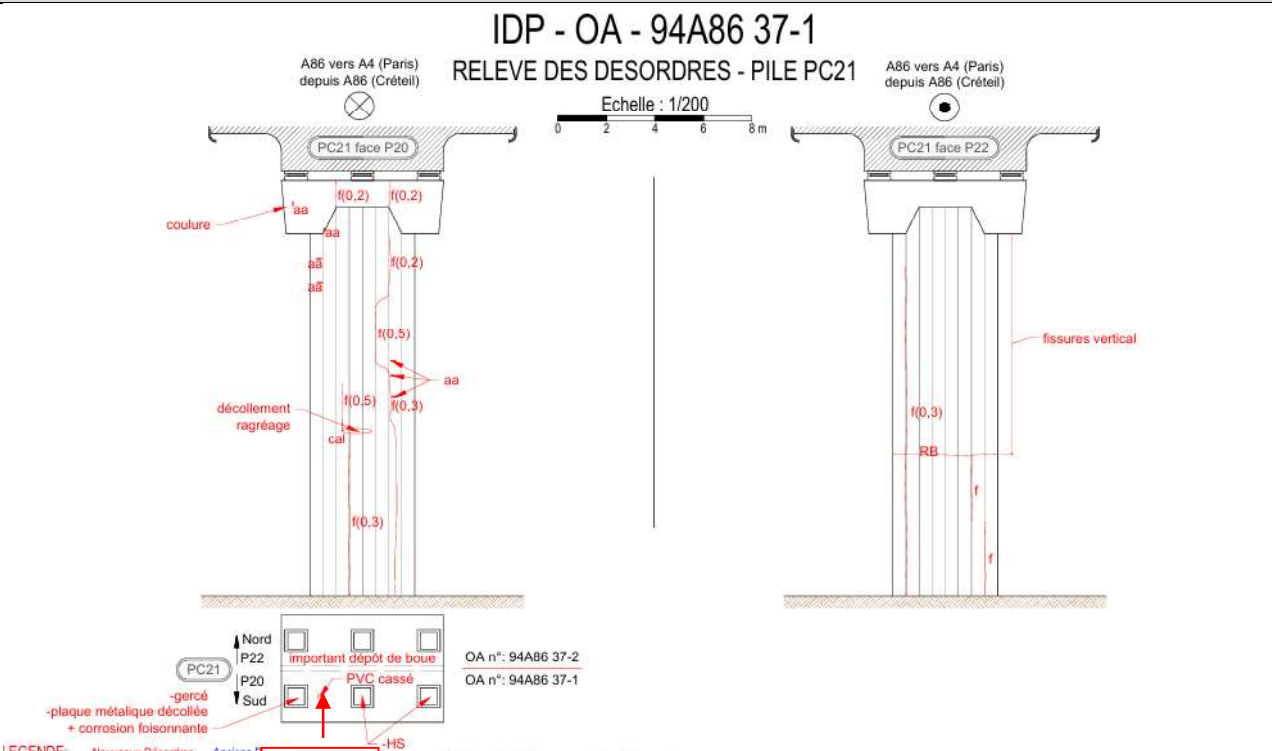
5.5.1 Culée et pile culée :

N° Photo : 72		Éléments / Nature
		Culée C11 / en béton armé
		Constatations / Localisation
		Trace de coulure sur le mur de front
		Causes probables
		Ruissèlement depuis le sommier de la culée et la cunette en tête du mur de front
Actions à entreprendre		
Canaliser les eaux sur le sommier et nettoyer la cunette		
Localisation schématique des désordres		
<p style="text-align: center;">IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DESORDRES - CULÉE C11</p> <p style="text-align: center;">Echelle : 1/125 0 1.25 2.5 3.75 5 m</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>Mur en retour C11:</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Sommier C11:</p> <p>nb: -absence de cunette sous le joint. -canalisation non raccordée.</p> </div> </div> <p style="text-align: right; color: red; border: 1px solid red; padding: 2px;">Photo 72</p> <p>LEGende: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p> <p style="text-align: center;">NOTE IQOA : 2E</p>		


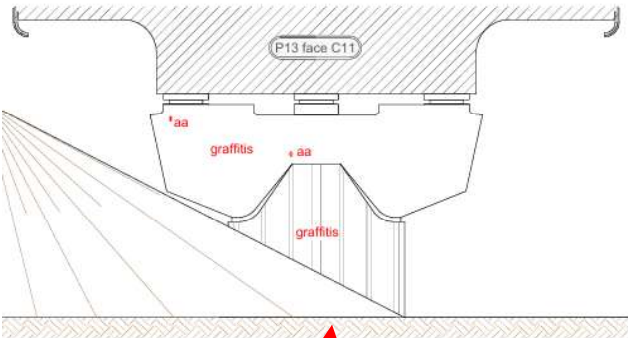
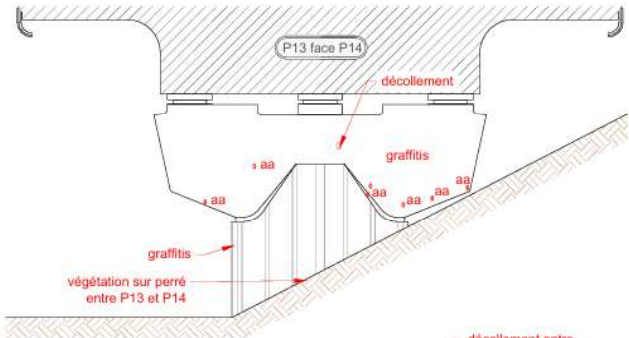
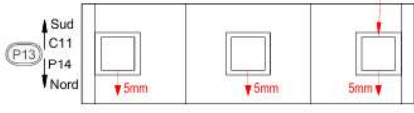
N° Photo : 73		Éléments / Nature
		Culée C11 / en béton armé
		Constatations / Localisation
		Stagnation d'eau et dépôt de boue et de détritux sur le sommier de la culée (photo côté ouest de l'ouvrage)
		Causes probables
		Système de collecte t et de drainage des eaux du joint de chaussée est HS
Actions à entreprendre		
Remplacer le système de collecte des eaux du joint de chaussée et nettoyer le sommier		
Localisation schématique des désordres		
<p align="center">IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DESORDRES - CULÉE C11</p> <p align="center">Echelle : 1/125 0 1.25 2.5 3.75 5 m</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Mur en retour C11:</p> </div> <div style="width: 45%;"> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Sommier C11:</p> </div> <p align="right">Photo 73</p> <p>LEGende: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p> <p align="center">NOTE IQOA : 2</p>		


N° Photo : 74	Éléments / Nature
	Culée C11 / en béton armé
	Constatations / Localisation
	Important dépôt de boue et de débris sur le sommier de la culée (photo entre le garde grève et l'about du tablier)
	Causes probables
	Système de collecte et de drainage des eaux du joint de chaussée est HS
Actions à entreprendre	
Remplacer le système de collecte des eaux du joint de chaussée et nettoyer le sommier	
Localisation schématique des désordres	
<p align="center">IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DÉSORDRES - CULÉE C11</p> <p align="center">Echelle : 1/125 0 1.25 2.5 3.75 5 m</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>Mur en retour C11:</p> </div> <div style="width: 45%;"> </div> </div> <p>Sommier C11:</p> <p align="right">nb: - absence de cunette sous le joint. - canalisation non raccordée.</p> <p align="right">garde-grève</p> <p align="right">Photo 74</p> <p align="right">plaque corrodée avec foisonnement</p> <p align="right">dispositif anti-cheminement</p> <p align="right">dispositif anti-cheminement</p> <p align="right">P13</p> <p align="right">C11</p> <p align="right">porte HS</p> <p align="right">plaque corrodée + foisonnement</p> <p align="right">important dépôt de terre et débris</p>	
<p>LEGende: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p>	
NOTE IQOA : 2E	


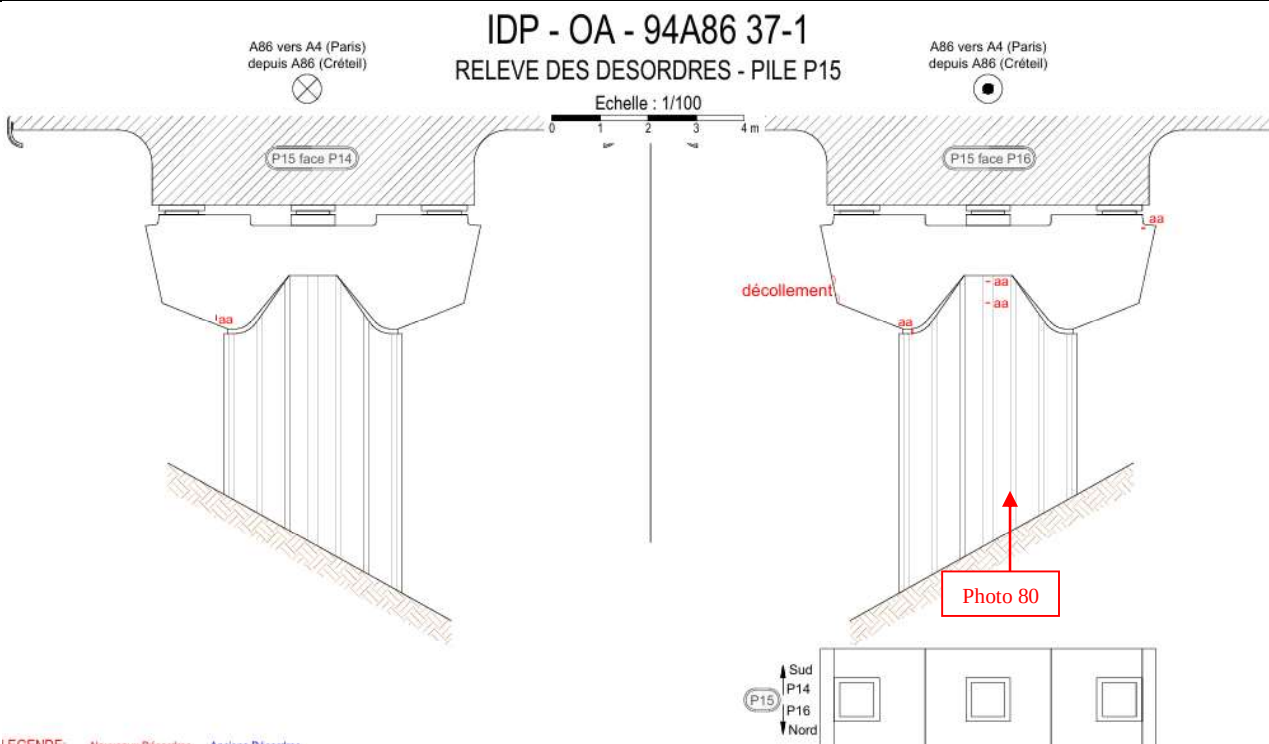
N° Photo : 75		Éléments / Nature
		PC21 / en béton armé
		Constatations / Localisation
		<p>Important dépôt de boue et fiente sur le sommier et coulure sur le chevêtre, 6 fissures verticale avec des ouvertures allant de micrométrique à 0.5mm ainsi que quelques aciers apparents sont observés sur le fût de la pile</p>
		Causes probables
		<p>Défaut de canalisation des eaux du joint de chaussée et présence de pigeons Retrait du béton</p>
Actions à entreprendre		
Canaliser les eaux, nettoyer le sommier et pose de filet anti pigeons		
Localisation schématique des désordres		
<p style="text-align: center;">IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DESORDRES - PILE PC21</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Crétail)</p>  <p>PC21 face P20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Echelle : 1/200</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Crétail)</p>  <p>PC21 face P22</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Photo 75</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>↑ Nord P22 P20 ↓ Sud</p>  <p>important dépôt de boue PVC cassé -gercé -plaque métallique décollée + corrosion foisonnante -HS</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>OA n°: 94A86 37-2 OA n°: 94A86 37-1</p> </div> </div> </div>		
<p>NOTE IQOA : 2</p>		


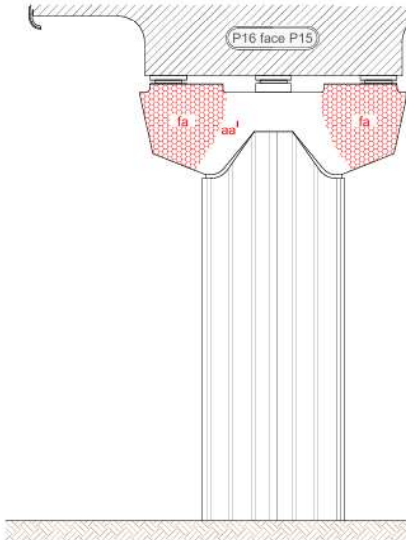
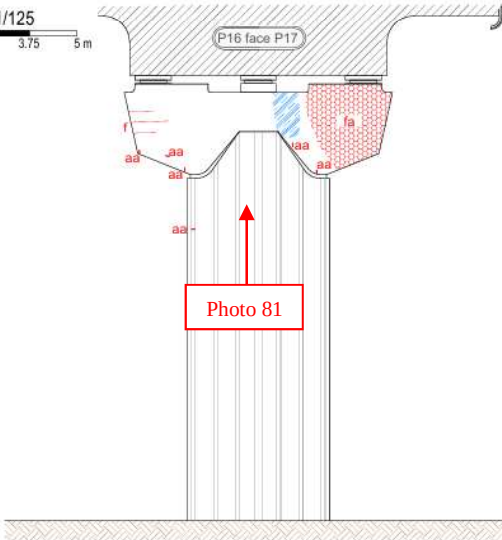
N° Photo : 77	Éléments / Nature
	PC21 / en béton armé
	Constatations / Localisation
	<p>Vue du dépôt sur le chevêtre et la canalisation PVC cassée</p> <p>Causes probables</p> <p>Défaut de canalisation des eaux du joint de chaussée et présence de pigeons La cassure du tuyau est probablement due à la dilatation du tablier</p>
<p>Actions à entreprendre</p> <p>Canaliser les eaux, nettoyer le sommier et pose de filet anti pigeons et remplacer le tuyau</p>	
<p>Localisation schématique des désordres</p> 	


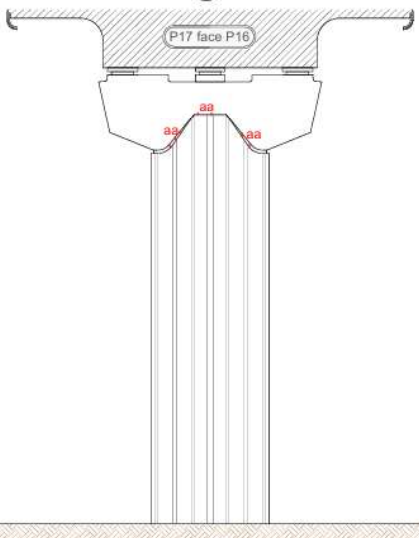
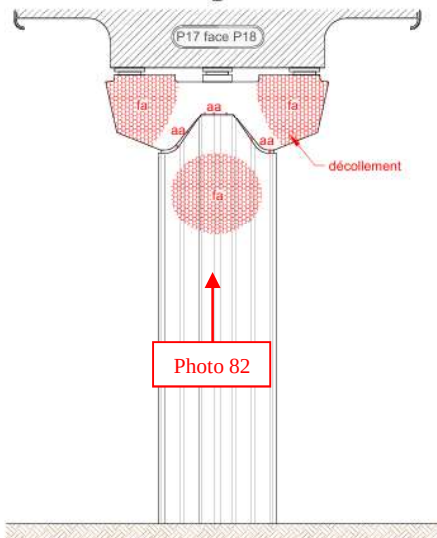
5.5.2 Piles intermédiaires :


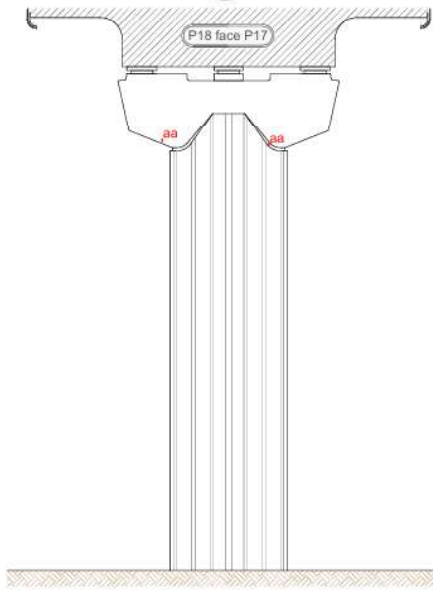
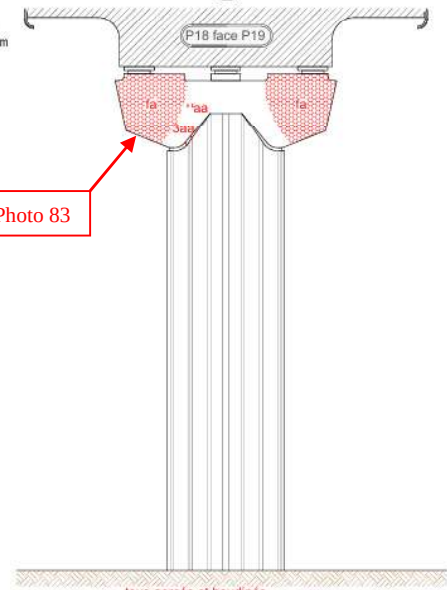
N° Photo : 78		Éléments / Nature
		P13 / en béton armé
		Constatations / Localisation
		Hormis la présence de quelques aciers apparents et du graffiti, il n'y a rien à signaler
		Causes probables
		Insuffisance de la couche d'enrobage et vandalisme
Actions à entreprendre		
Purge et ragréage des éclat de béton		
Localisation schématique des désordres		
<div><div><div>IDP - OA - 94A86 37-1</div><div>RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P13</div><div>Echelle : 1/100</div><div><div>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</div><div></div><div>Photo 78</div></div><div><div>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</div><div></div><div><div><div>Sud C11 P14 Nord</div><div></div></div></div></div><div><div>LEGENDE:</div><div>Nouveaux Désordres</div><div>Anciens Désordres</div></div><div>NOTE IQOA : 1</div></div></div>		


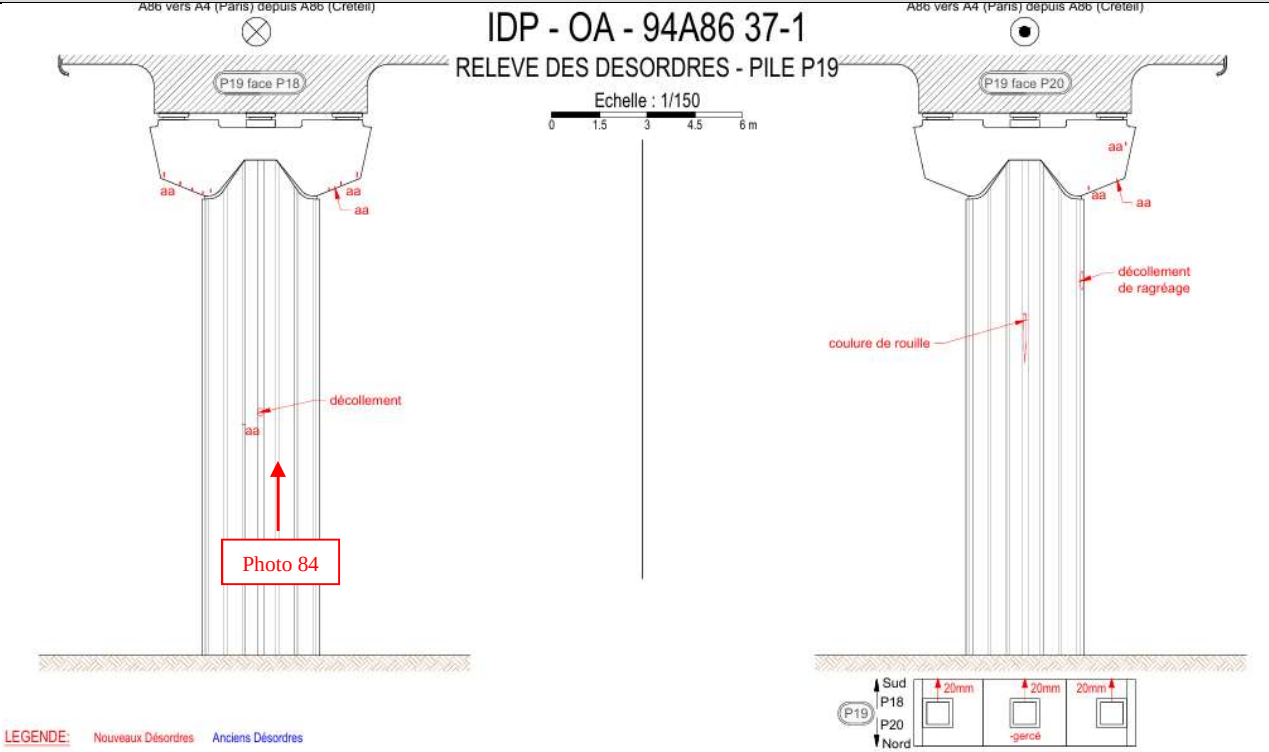
N° Photo : 79	Éléments / Nature
	P14 / en béton armé
	Constatations / Localisation
	Hormis la présence de quelques aciers apparents et du graffiti, il n'y a rien à signaler
	Causes probables
	Insuffisance de la couche d'enrobage et vandalisme
Actions à entreprendre	
Purge et ragréage des éclat de béton	
Localisation schématique des désordres	
<div><div><div>IDP - OA - 94A86 37-1</div><div>RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P14</div><div><div>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</div><div><div><div>P14 face P13</div><div><div>aa</div><div>aa</div></div></div></div></div><div><div>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</div><div><div><div>P14 face P15</div><div><div>aa</div><div>aa</div><div>graffitis</div></div></div></div></div><div><div><div>Sud P13</div><div>P14</div><div>P15 Nord</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>EGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</div><div>NOTE IQOA : 1</div></div></div></div>	


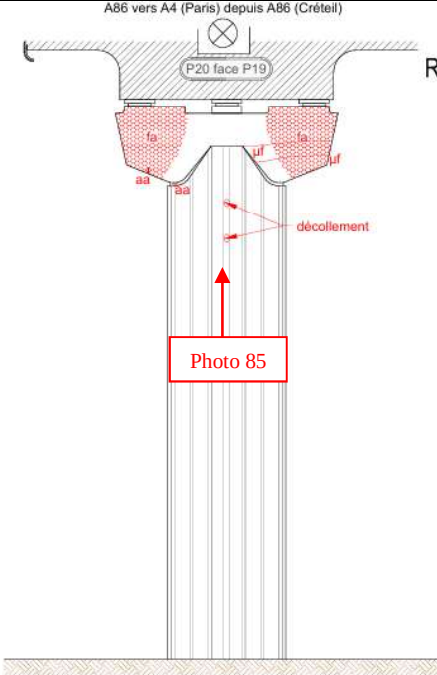
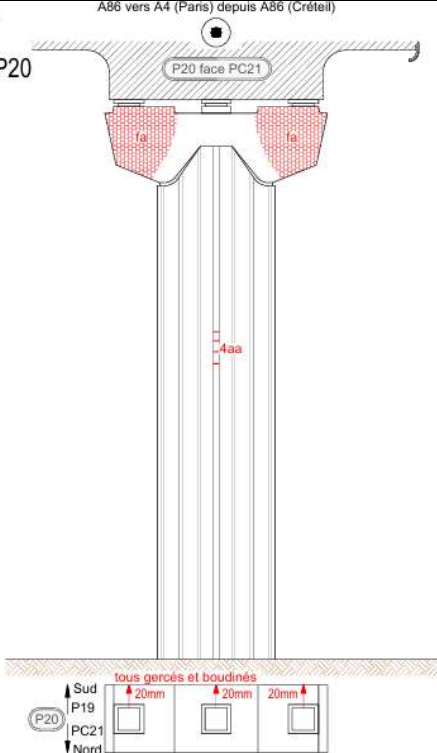
N° Photo : 80	Éléments / Nature
	P15 / en béton armé
	Constatations / Localisation
	<p>Hormis la présence de quelques aciers apparents et du graffiti, il n'y a rien à signaler</p> <p>Causes probables</p> <p>Insuffisance de la couche d'enrobage et vandalisme</p>
Actions à entreprendre	
Purge et ragréage des éclat de béton	
Localisation schématique des désordres	
	
NOTE IQOA : 1	


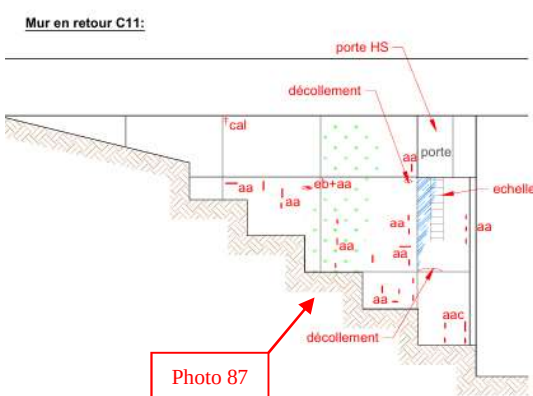
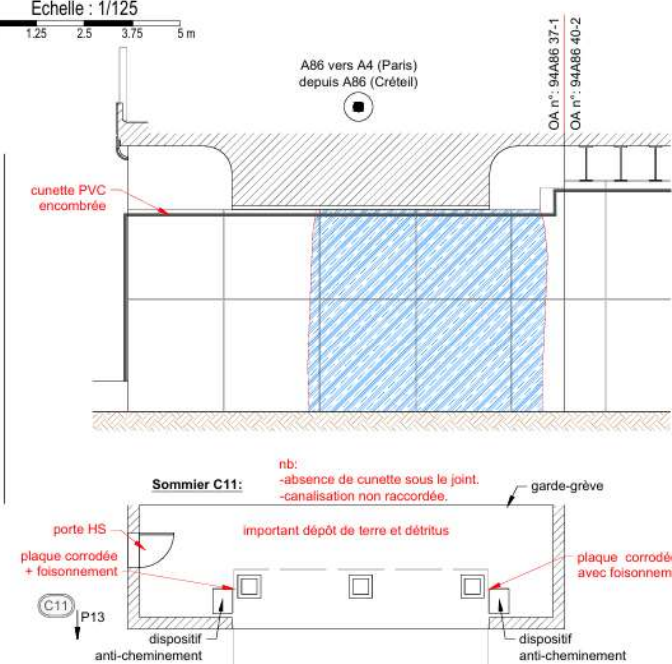
N° Photo : 81		Éléments / Nature
		P16/ en béton armé
		Constatations / Localisation
		Hormis la présence de quelques aciers apparents et faïençage sur le chevêtre et la coulure, il n'y a rien à signaler
		Causes probables
		Insuffisance de la couche d'enrobage et retrait du béton
Actions à entreprendre		
Purge et ragréage des éclat de béton		
Localisation schématique des désordres		
<div><div><div><div>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</div><div>⊗</div></div><div><div>IDP - OA - 94A86 37-1</div><div>RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P16</div><div><div>Echelle : 1/125</div><div>0 1.25 2.5 3.75 5 m</div></div><div><div>P16 face P15</div><div></div></div></div><div><div><div>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</div><div>⊙</div></div><div><div>P16 face P17</div><div></div></div></div><div><div><div>↑ Sud</div><div>↓ Nord</div><div><div>P15</div><div>P16</div><div>P17</div></div><div><div>20mm</div><div>20mm</div><div>20mm</div></div><div><div>-gerçé</div><div>-gerçé</div><div>-gerçé</div></div><div><div>-boudiné</div><div>-boudiné</div><div>-boudiné</div></div></div></div><div><div>LEGENDE:</div><div>Nouveaux Désordres</div><div>Anciens Désordres</div></div></div></div>		
NOTE IQOA : 1		

N° Photo : 82	Éléments / Nature
	P17/ en béton armé
	Constatations / Localisation
	<p>Hormis la présence de quelques aciers apparents et faïençage sur le chevêtre, il n'y a rien à signaler</p> <p>Causes probables</p> <p>Insuffisance de la couche d'enrobage et retrait du béton</p>
Actions à entreprendre	
Purge et ragréage des éclat de béton	
Localisation schématique des désordres	
<div> <div> <p>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</p>  <p>P17 face P16</p> </div> <div> <p>IDP - OA - 94A86 37-1</p> <p>RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P17</p> <p>Echelle : 1/150</p> <p>0 1.5 3 4.5 6 m</p> </div> <div> <p>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</p>  <p>P17 face P18</p> <p>décollement</p> <p>Photo 82</p> </div> </div> <div> <p>tous gercés et boudinés</p> <p>20mm 20mm 20mm</p> <p>↑ Sud</p> <p>↓ Nord</p> <p>P17</p> </div>	
<p>LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p> <p>NOTE IQOA : 1</p>	

N° Photo : 83		Éléments / Nature
	P18 / en béton armé	
	Constatations / Localisation Présence de quelques éclats de béton avec aciers apparents corrodés sur le chevêtre ainsi que des microfissures type faïençage	
	Causes probables Insuffisance de la couche d'enrobage et retrait gêné du béton	
	Actions à entreprendre Purge et ragréage des éclat de béton	
Localisation schématique des désordres		
<div style="text-align: center;"> <p> A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil) </p> <p> IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P18 </p> <p>Echelle : 1/150</p> <p>0 1.5 3 4.5 6 m</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>P18 face P17</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>P18 face P19</p>  <p style="color: red; font-weight: bold;">Photo 83</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>NOTE IQOA : 1</p> </div>		

N° Photo : 84	Éléments / Nature
	P19 / en béton armé
	Constatations / Localisation
	Présence de quelques éclats de béton avec aciers apparents corrodés sur le chevêtre
	Causes probables
	Insuffisance de la couche d'enrobage
Actions à entreprendre	
Purge et ragréage des éclat de béton	
Localisation schématique des désordres	
	
NOTE IQOA : 1	

N° Photo : 85	Éléments / Nature
	P20 / en béton armé
	Constatations / Localisation
	Présence de quelques éclats de béton avec aciers apparents corrodés sur le chevêtre ainsi que des microfissures type faïençage
Causes probables	
Insuffisance de la couche d'enrobage et retrait gêné du béton	
Actions à entreprendre	
Purge et ragréage des éclat de béton	
Localisation schématique des désordres	
<div><div><div>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</div><div><div>P20 face P19</div><div>LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres</div></div><div><div>IDP - OA - 94A86 37-1</div><div>RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P20</div><div>Echelle : 1/150</div><div>0 1.5 3 4.5 6 m</div></div><div><div>A86 vers A4 (Paris) depuis A86 (Créteil)</div><div><div>P20 face PC21</div><div>tous gercés et boudinés 20mm 20mm 20mm</div><div>Sud P19 PC21 Nord</div></div></div></div></div>	
NOTE IQOA : 1	


N° Photo : 87	Éléments / Nature
	Mur C11 / en béton armé
	Constatations / Localisation
	Zoom sur la présence de nombreux aciers apparents corrodés ainsi que de la végétation grimpante
	Causes probables
	Insuffisance de la couche d'enrobage, Insuffisance d'entretien
Actions à entreprendre	
Purge et ragréage des aciers et nettoyage de la végétation	
Localisation schématique des désordres	
<p align="center">IDP - OA - 94A86 37-1 RELEVÉ DES DÉSORDRES - CULÉE C11</p> <p align="center">Echelle : 1/125 0 1.25 2.5 3.75 5 m</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Mur en retour C11:</p>  </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div> <p align="center">NOTE IQOA : 2</p>	


5.6 Système d'appui

5.6.1 Bossages (existence, nature état)

Les appuis sont équipés de bossages et béton armé.


Hormis le décollement des plaques de glissement sur les bossages supérieurs de la pile PC21 et de la C11, les bossages restent en bon état sur l'ensemble des appuis


N° Photo : 88		Éléments / Nature
		PC21 / en béton armé
		Constatations / Localisation
		Défaut de contact entre les plaques de glissement et les bossages supérieurs Corrosion foisonnante des plaques de glissement
		Causes probables
		Défaut de mise en œuvre et/ou vieillissement du matériau Environnement humide
Actions à entreprendre		
Nettoyer le sommier, remplacement des plaques et des appareils d'appui		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 3		


N° Photo : 89		Éléments / Nature
	C11 / en béton armé	
	Constatations / Localisation	
	Défaut de contact entre les plaques de glissement et les bossages supérieurs Corrosion des plaques de glissement	
	Causes probables	
		Défaut de mise en œuvre et/ou vieillissement du matériau Environnement humide
Actions à entreprendre		
Nettoyer le sommier, remplacement des plaques et des appareils d'appui		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 3		


5.6.2 Appareils d'appui


Les appareils d'appuis des dispositifs anti-cheminement latéral sur la culée C11 sont corrodés

N° Photo : 90		Éléments / Nature
		C11 / Appareil d'appui glissant élastomère fretté
		Constatations / Localisation
		Les trois appareils d'appui de la pile sont en très mauvais état. (Corrosion foisonnante de la plaque de glissement, élastomère gercé et frettes corrodées) dans un environnement humide <i>Photo appareil d'appui central</i>
		Causes probables
Actions à entreprendre		Environnement humide et vieillissement du matériau
A remplacer		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 3		


N° Photo : 91	Éléments / Nature
	C11 / Appareil d'appui glissant élastomère fretté
	Constatations / Localisation
	<p>Les trois appareils d'appui de la culée sont en très mauvais état. (Corrosion foisonnante de la plaque de glissement, élastomère gercé et frettes corrodées) dans un environnement humide <i>Photo appareil d'appui ouest</i></p>
	Causes probables
Actions à entreprendre	
A remplacer	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 3	


N° Photo : 92		Éléments / Nature
	PC21 / Appareil d'appui glissant élastomère fretté	
	Constatations / Localisation	
	Les trois appareils d'appui de la PC21 sont en très mauvais état. (Corrosion foisonnante de la plaque de glissement, élastomère gercé et frettes corrodées) dans un environnement humide <i>Photo appareil d'appui ouest</i>	
	Causes probables	
	Environnement humide et vieillissement du matériau	
Actions à entreprendre		
A remplacer		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 3		


N° Photo : 93	Éléments / Nature
	PC21 / Appareil d'appui glissant élastomère fretté
	Constatations / Localisation
	<p>Les trois appareils d'appui de la PC21 sont en très mauvais état. (Corrosion foisonnante de la plaque de glissement, élastomère gercé et frettes corrodées) dans un environnement humide</p> <p><i>Photo appareil d'appui Est</i></p>
	Causes probables
Actions à entreprendre	
A remplacer	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 3	

N° Photo : 94	Éléments / Nature
	P13/ 3 Appareils d'appui type élastomère fretté (700x700x160) mm
	Constatations / Localisation
	Tous les appareils d'appui sont gercés et présentent une distorsion d'environ 50 mm vers P14
	Causes probables
Actions à entreprendre	
A surveiller	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2	


N° Photo : 95	Éléments / Nature
	P14/ 3 Appareils d'appui type élastomère fretté (700x700x150) mm
	Constatations / Localisation
	Tous les appareils d'appui sont gercés et présentent une distorsion d'environ 30 mm vers P15
	Causes probables
<div data-bbox="121 999 1445 1072">Actions à entreprendre</div> <div data-bbox="121 1072 1445 1137">A surveiller</div> <div data-bbox="121 1137 1445 1211">Localisation schématique des désordres</div> <div data-bbox="121 1211 1445 1281"> <p style="text-align: center;">NOTE IQOA : 2</p> </div>	

N° Photo : 96	Éléments / Nature
	P16/ 3 Appareils d'appui type élastomère fretté (700x700x150) mm
	Constatations / Localisation
	Tous les appareils d'appui sont boudinés, gercés et présentent une distorsion d'environ 20 mm vers P17
	Causes probables
Actions à entreprendre	
A surveiller	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2	

N° Photo : 97	Éléments / Nature
	P17/ 3 Appareils d'appui type élastomère fretté (700x700x150) mm
	Constatations / Localisation
	Tous les appareils d'appui sont boudinés, gercés et présentent une distorsion d'environ 20 mm vers P16
	Causes probables
Actions à entreprendre	
A surveiller	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2	

N° Photo : 98	Éléments / Nature
	P18/ 3 Appareils d'appui type élastomère fretté (700x700x150) mm
	Constatations / Localisation
	Tous les appareils d'appui sont boudinés, gercés et présentent une distorsion d'environ 20 mm vers P17
	Causes probables
Actions à entreprendre	
A surveiller	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2	

N° Photo : 99	Éléments / Nature
	P18/ 3 Appareils d'appui type élastomère fretté (700x700x150) mm
	Constatations / Localisation
	Tous les appareils d'appui sont boudinés, gercés et présentent une distorsion d'environ 20 mm vers P18
	Causes probables
	Mauvais comportement du matériau Déformations longitudinales du tablier
Actions à entreprendre	
A surveiller	
Localisation schématique des désordres	
NOTE IQOA : 2	


N° Photo : 100	Éléments / Nature
	P18/ 3 Appareils d'appui type élastomère fretté (700x700x150) mm
	Constatations / Localisation
	Tous les appareils d'appui sont boudinés, gercés et présentent une distorsion d'environ 20 mm vers P19
	Causes probables
<div data-bbox="121 1003 1450 1070">Actions à entreprendre</div> <div data-bbox="121 1070 1450 1137">A surveiller</div> <div data-bbox="121 1137 1450 1211">Localisation schématique des désordres</div> <div data-bbox="121 1211 1450 1283"> <p style="text-align: center;">NOTE IQOA : 2</p> </div>	

5.7 Fondations

5.7.1 Description (dossier d’ouvrage, fondations superficielles, profondes, ...)

Non visitable

5.7.2 Constations sur parties visibles (portes d’accès, échelles, plate-forme, nacelle, ... – existence, état, sécurité)

N° Photo : 101		Éléments / Nature
		Porte d'accès et échelle au-dessus du mur en retour de la culée C11
		Constations / Localisation
		La porte métallique est ouverte
		Causes probables
		Inconnue de GETEC. Déjà signaler en 2021
Actions à entreprendre		
A réparer et à fermer		
Localisation schématique des désordres		
NOTE IQOA : 2		

5.8 Particularités

5.8.1 Dispositifs de visite ou d'entretien (*portes d'accès, échelles, plate-forme, nacelle, ... – existence, état, sécurité*)

Sans objet

5.8.2 Divers

Sans objet

6. Conclusions de l'inspection détaillée

6.1 Avis sur l'état de l'ouvrage

L'ouvrage N° 94A86 37-1 permet à la bretelle A86 extérieur vers A4 W de franchir les rues concorde et convention ainsi que le parc la Fontaine dans la commune de Maison Alfort. C'est un ouvrage type caisson double alvéoles à neuf travées continues.

L'inspection détaillée de l'ouvrage permet de faire les remarques suivantes :

6.1.1 Structure

L'intérieur du caisson présente de nombreuses zones avec traces de stagnation d'eau humides et des zones de stagnation jusqu'à 20 cm par endroit. Les eaux s'infiltrant principalement par les gaines PVC réservées pour les câbles électriques des candélabres, des défauts d'étanchéité sont également observés au niveau des coudes de raccordement de la canalisation PVC des eaux de pluie. Ce désordre favorise l'apparition de nombreux aciers apparents corrodés sur le hourdis inférieur et la corrosion de quelques têtes d'ancrage des bossages sur voussoirs.

Dans les deux alvéoles, nous rencontrons quelques fissures longitudinales type micrométriques et sans venue d'eau sur le hourdis supérieur ainsi que de la présence de fiente au niveau de la travée PC21-P20

A l'extérieur du caisson, nous rencontrons la présence de plusieurs éclats de béton avec aciers apparents corrodés sans gravité pour la structure de l'ouvrage.

On observe des traces coulure sur les encorbellements et les âmes depuis les joints entre éléments de corniches.

Les appareils d'appui sur C11 et PC21 sont en très mauvais état. En effet, les plaques de glissement présentent une corrosion importante et sont décollées sur les bossages supérieurs et déformées.

Les appareils d'appuis sur les piles intermédiaires sont relativement en bon état mais sont gercés et boudinés avec une distorsion d'environ 2 cm

Tous ces désordres étaient déjà signalés dans les rapports des précédentes IDP.

6.1.2 Les appuis

Hormis la présence de faïençage au niveau des chevêtres des piles intermédiaires et quelques aciers apparents corrodés, celles-ci sont en bon état structurel.

Le sommier la pile PC21 est encombré de boue et fiente avec coulure sur toute la pile.

Le sommier de la culée C11 est encombré de de dépôt de terre, humide avec coulure sur le front.

6.1.3 Équipements et éléments de protection

- Dispositifs d'évacuation des eaux :

Les fils d'eau et les avaloirs sur ouvrage sont encombrés de végétation et terre sur la chaussée

Les dispositifs de récupération et de drainage des eaux sous les joints de chaussée de la PC21 et C11 sont hors service

- L'enrobé :

L'enrobé est en bon état

- Trottoirs /passages de service :

Encombré d'amas de terre et de végétation sur toute la longueur de l'ouvrage

- Dispositifs de retenue :

Les lisses des BN4 sont choquées et déformées à plusieurs endroits

- Les équipements divers :

Le système d'éclairage de l'intérieur du caisson est hors service. Tous les câbles sont sectionnés.

- Murs béton armé :

Le mur en retour de la C11 présente plusieurs aciers apparents corrodés

6.2 Actions à entreprendre

6.2.1 Au titre de l'entretien courant :

Nettoyage de la végétation sur les passages de service (environ 1100 m²)

Nettoyer les fils d'eau (environ 876ml)

Nettoyage des sommiers des PC21 et C11 ainsi que la fiente à l'intérieur du caisson

6.2.2 Au titre de l'entretien spécialisé :

Purge et ragréage des différents éclats de béton avec aciers apparents corrodés après passivation de ces derniers,

Remplacement du système de collecte et de drainage des eaux sous les joints de chaussée (cunette et bavette),

Percer des trous pour vider l'eau à l'intérieur du caisson,

Boucher les gaines PVC des candélabres,

Remplacer les lisses déformées des BN4 et reprise de la peinture

Remplacer les appareils d'appui sur PC21 et C11 (6U)

Pose de filet anti-pigeon entre les deux ouvrages au niveau de PC21

Fermer la porte d'accès à la C11

6.2.3 Au titre du suivi :

Sans objet

6.2.4 Réparations :

Sans objet

6.3 Propositions d'investigations ou de surveillance spécifiques

Sans objet.

6.4 Propositions de mesures de sécurité

Remplacer les panneaux cassés de l'écran acoustiques,

7 Fiche de synthèse IQOA

ÉQUIPEMENTS

	INSPECTEUR		UGCOA	
SUR OUVRAGE	Classe	S	Classe	S
Chaussée	1			
Trottoirs et bordures	2			
Dispositif de retenue	2			
Corniche	2			
Dispositifs d'évacuation des eaux	2			
Joint de chaussée et de trottoirs	2			
Autres équipements (écrans acoustiques)	2			

	INSPECTEUR		UGCOA	
SOUS OUVRAGE	Classe	S	Classe	S
Chaussée de la voie franchie	1			
Trottoirs et bordures	SO			
Dispositifs de retenue	SO			
Dispositif d'évacuation des eaux	SO			

	Classe	S	Classe	S
Classe des équipements	2			

STRUCTURE ET ELEMENTS DE PROTECTION

	INSPECTEUR		UGCOA	
	Classe	S	Classe	S
Étanchéité	2E			
Âmes	2E			
Hourdis intermédiaires supérieures	1			
Hourdis encorbellement	2			
Hourdis inférieurs	2E			
Bossage d’ancrage de la précontrainte interne du béton	3			
Précontrainte extérieure au béton (cachetage)	SO			
Entretoises	2			
Défaut d’aspect du béton	2E			
Appareils d'appui	3			
Cas particulier	SO			

Classe de la structure	Classe	S	Classe	S
	3			

ELEMENTS DE PROTECTION DES PILES

Eléments de protection en site aquatique	Classe	S
	SO	

STRUCTURE DES PILES (hors appareils d'appui)

Superstructures des piles Fondations en site aquatique Lit du cours d'eau	Classe	S
	1	
	SO	
	SO	

Classe de la structure des piles	1	
----------------------------------	---	--

ELEMENTS DE PROTECTION DES CULEES

Perrés Eléments de protection en site aquatique Dispositifs latéraux d'évacuation des eaux	Classe	S
	SO	
	SO	
	SO	

STRUCTURE DES CULEES (hors appareils d'appui)

Superstructures des culées Murs des culées Défauts d'aspect des culées et des murs Talus non perreyés Fondations en site aquatique Lit du cours d'eau	Classe	S
	2E	
	2E	
	2E	
	SO	
	SO	
	SO	
	Classe	S
Classe de la structure des culées	2E	

Classe de l'ouvrage	Classe 3	S
---------------------	-------------	---

8 Planches techniques


IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 1/9

Echelle : 1/150
0 1,5 3 4,5 6 m

A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)



Rue de la Concorde

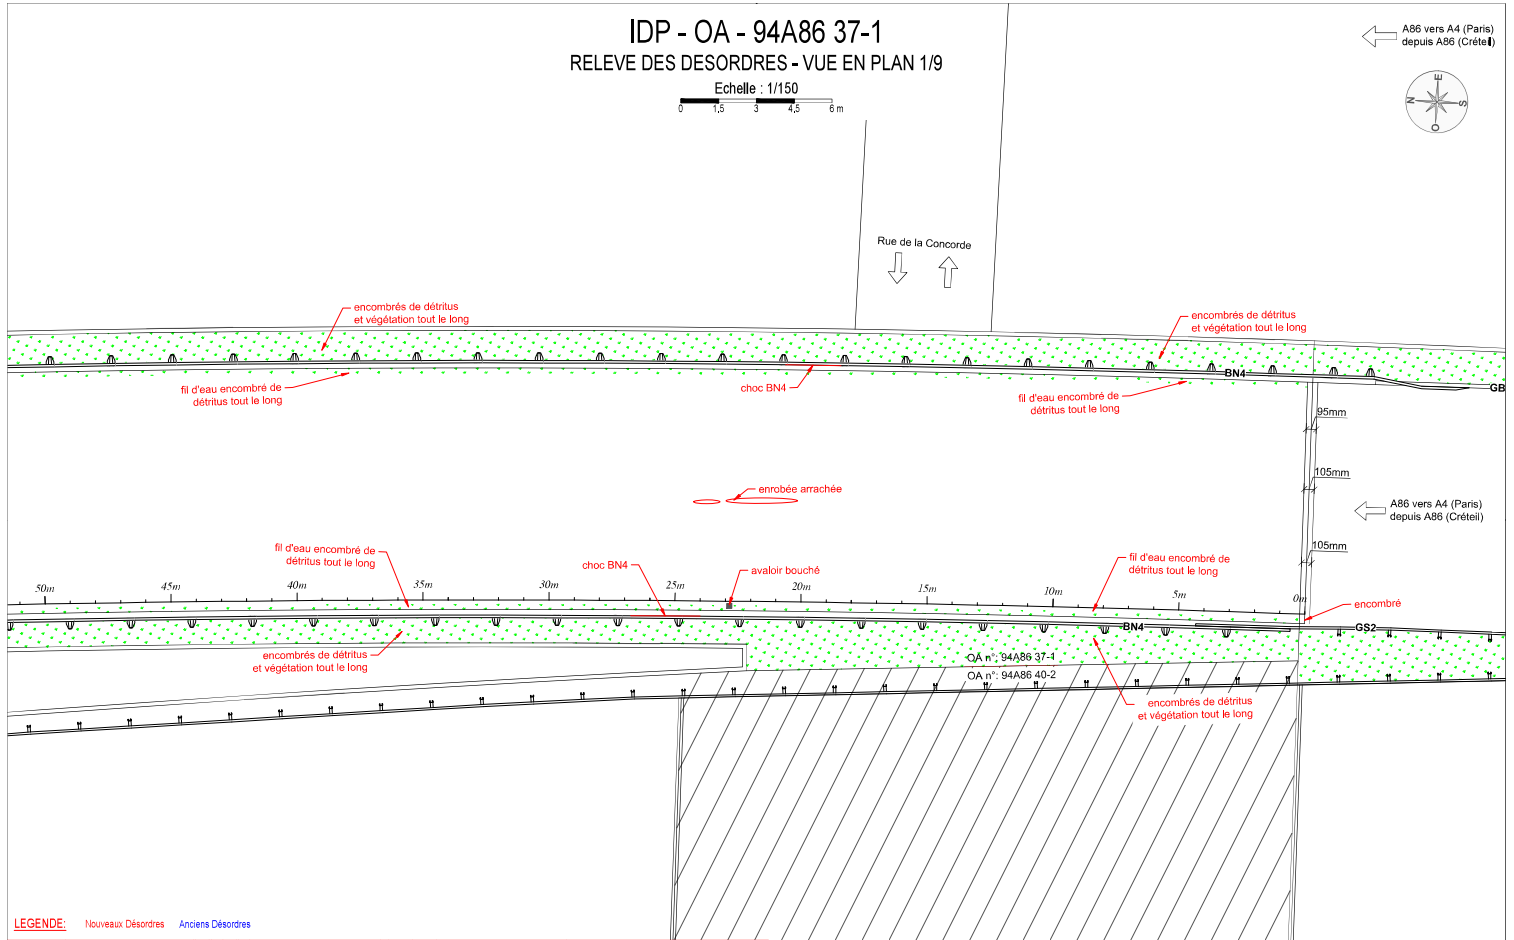

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

	Fissure d'ouv, en mm		Flèche / Renard / Ombrage		Disjointement léger
	Fissure d'ouv, en mm + calote		Végétation		Disjointement profond
	Fracture		acier apparent (corrodé)		Humidité / Arrivée d'eau
	Calote		Etat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture
	Stalactites de calote (actives)		Faïençage		Epaufrure
					Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - VUE EN PLAN 1/9			
CB - Champigny		A86 Créteil-A4 Paris Rue Concorde Brd	
Dessiné par F.D.	P.R.	2x330	
Novembre 2024	PLAN N° 2/8	Echelle: 1/150 mm	


IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 2/9

Echelle : 1/150
0 1,5 3 4,5 6 m

← A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)



Rue du
14 Juillet

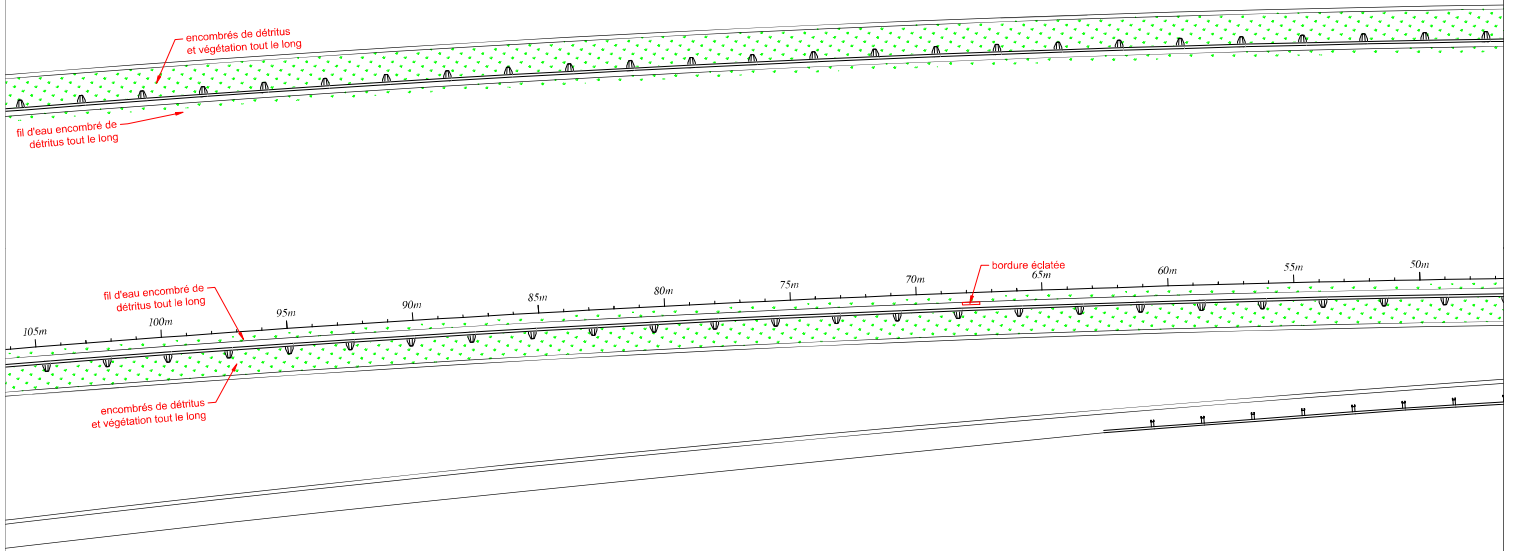

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres


	Fissure d'ouv, en mm		Flèche / Renard / Ombrage		Disjointement léger		Oxydation, corrosion
	Fissure d'ouv, en mm + calcaire		Végétation		Disjointement profond		Affoulement, ravinement
	Fracture		acier apparent (corrodé)		Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage
	Calcaire		Etat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Coulure		Fissure callée (R : réouverture)
	Stalactites de calcaire (actives)		Faïençage		Epaufrure		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - VUE EN PLAN 2/9			
CBI - Champigny		A86 Créteil-A4 Paris/Rue Concord/Bré	
getec	Dessiné par F.D.	P.R.	2x330
	Novembre 2024	PLAN N° 58	ECHELLE: 1/150 mm

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 3/9

Echelle : 1/150
0 1,5 3 4,5 6 m

← A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

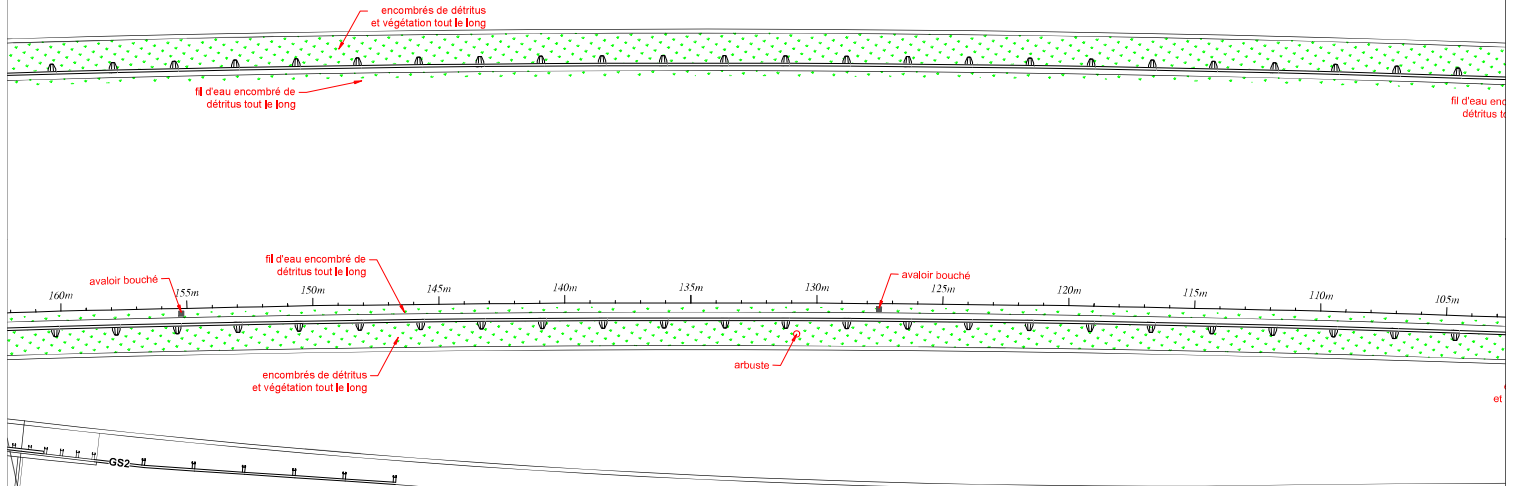

← A86 vers A4 (Province)
depuis A86 (Créteil)

LEGENDE		Nouveaux Désordres	Anciens Désordres
(f0.2)	Fissure d'ouv, en mm		
(f+cal)(0.2)	Fissure d'ouv, en mm + calcaire		
F	Fracture		
Cal	Calcaire		
Stal	Stalactites de calcaire (actives)		
Fl	Flèche / Renard / Ombrage		
V	Végétation		
aa(c)	acier apparent (corrodé)		
eb(f)	Etat de béton (en formation)		
fa	Faïençage		
Dis	Disjointement léger		
Dis	Disjointement profond		
Hu	Humidité / Arrivée d'eau		
Tr	Trace d'arrivée d'eau, Couverture		
Ep	Epaufure		
Ox	Oxydation, corrosion		
RB	Reprise de bétonnage		
Fi	Fissure callatée (R : réouverture)		
De	Déformation / Autre		

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE • DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - VUE EN PLAN 3/9			
CB - Champigny	A86 Créteil - A4 Paris	Rue Concorde	Brd
Dessiné par F.D.	P.R.	2x330	
Novembre 2024	PLAN N° 48	Echelle: 1/150 mm	


IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 4/9

Echelle : 1/150
0 1,5 3 4,5 6 m

← A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)



Rue de la Convention
↓ ↑

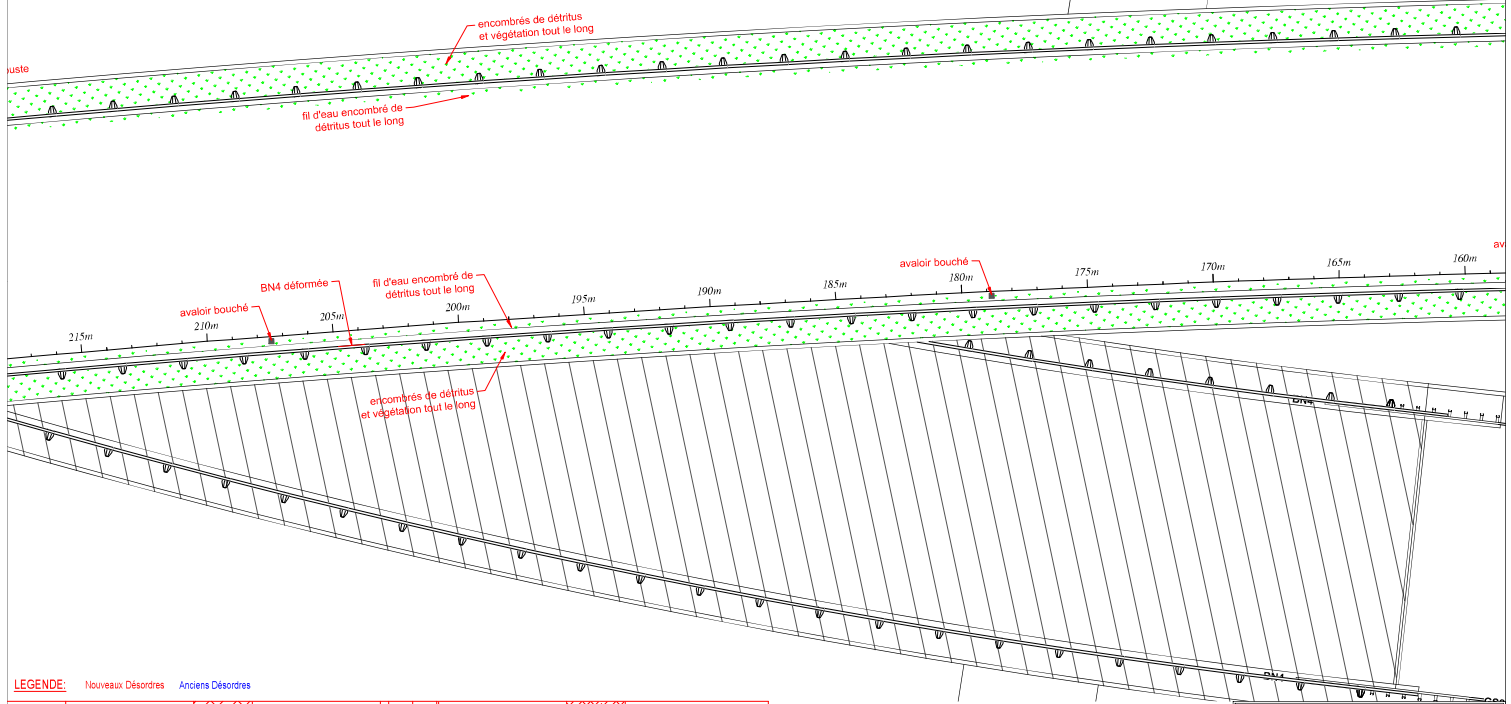

LEGENDE		Nouveaux Désordres	Anciens Désordres						
(R0.2)	Fissure d'ouv, en mm		Flèche / Renard / Ombrage		Disjointement léger		Oxydation, corrosion		
(F+cal)(0.2)	Fissure d'ouv, en mm + calotte		Végétation		Disjointement profond		Affoulement, Ravinement		
F	Fracture		aa(c)	acier apparent (corrodé)		Hu	Humidité / Arrivée d'eau		
	Calotte		eb(f)	Etat de béton (en formation)		Tr	Trace d'arrivée d'eau, Couverture		
● Stal	Stalactites de calotte (actives)		fa	Faïençage		Ep	Epaufure		
							Fi	Fissure caillatée (R : réouverture)	
								De	Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - VUE EN PLAN 4/9			
CB1 - Champigny	A86 Créteil - A4 Paris	Rue Concord	Brd
Desiné par F.D.	P.R.	2x330	
Novembre 2024	PLAN N° 5/8	Echelle 1/150 mm	

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 5/9

Echelle : 1/150

0 1,5 3 4,5 6 m

← A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)



OA n°: 94A86 39-1
(en dessous)

encombrés de débris
et végétation tout le long

arbuste

fil d'eau encombré de débris
tout le long

avaloir bouché

fil d'eau encombré de débris
tout le long

avaloir bouché

encombrés de débris
et végétation tout le long

OA n°: 94A86 39-1
(en dessous)

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

	Fissure d'ouv, en mm		Flèche / Renard / Ombrage		Disjointement léger		Oxydation, corrosion
	Fissure d'ouv, en mm + calotte		Végétation		Disjointement profond		Affoulement, ravinement
	Fracture		acier apparent (corrodé)		Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage
	Calotte		Etat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Coulure		Fissure callatée (R : réouverture)
	Stalactites de calcaire (actives)		Faïençage		Epaufrure		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - VUE EN PLAN 5/9			
CB - Champigny	A86 Créteil-A4 Paris	Rue Concorde	Brd
Dessiné par F.D.	P.R.	2x330	
Novembre 2024	PLAN N° 6/8	Echelle: 1/150 mm	

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 6/9

Echelle : 1/150

0 1,5 3 4,5 6 m

← A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)



OA n°: 94A86 38-1
(en dessous)

arbuste

fil d'eau encombré de débris
et végétation tout le long

fil d'eau encombré de débris
avaloir bouché

encombrés de débris
et végétation tout le long

avaloir bouché

OA n°: 94A86 38-1
(en dessous)

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres


(f0.2)	Fissure d'ouv, en mm	Flèche / Renard / Ombrage	Disjointement léger	Oxydation, corrosion
(f+cal)(0.2)	Fissure d'ouv, en mm + calcite	Végétation	Disjointement profond	Affoulement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	Humidité / Arrivée d'eau	Reprise de bétonnage
Cal	Calcite	eb(f)	Etat de béton (en formation)	Fissure callée (R : réouverture)
Stal	Stalactites de calcite (actives)	fa	Faïençage	Déformation / Autre
		Ep	Epaufure	

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - VUE EN PLAN 6/9			
CBI - Champigny	A86 Créteil - A4 Paris	Rue Concord	Brd
getec	Dessiné par F.D.	P.R.	2x330
Novembre 2024	PLAN N° 7/8	Echelle: 1/150 mm	

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 7/9

Echelle : 1/150
0 1,5 3 4,5 6 m

← A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

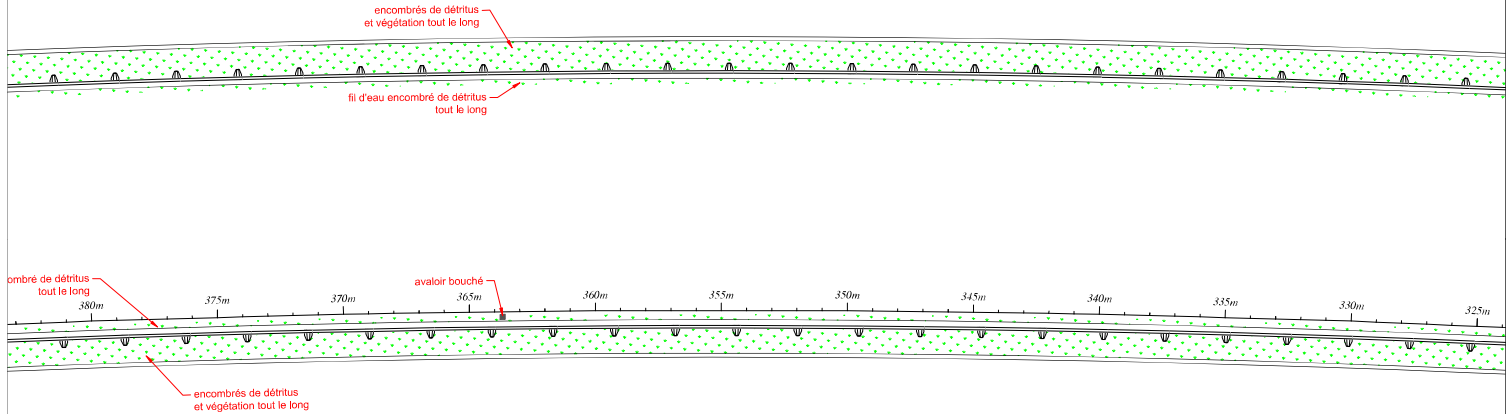


LEGENDE:		Nouveaux Désordres	Anciens Désordres
(f0.2)	Fissure d'ouv, en mm		
(f+cal)(0.2)	Fissure d'ouv, en mm + calcaire		
F	Fracture		
	aa(c) acier apparent (corrodé)		
	eb(f) Etat de béton (en formation)		
	calcaire		
Stal	Stalactites de calcaire (actives)		

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - VUE EN PLAN 8/9

Echelle : 1/150
0 1,5 3 4,5 6 m

← A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Crète)

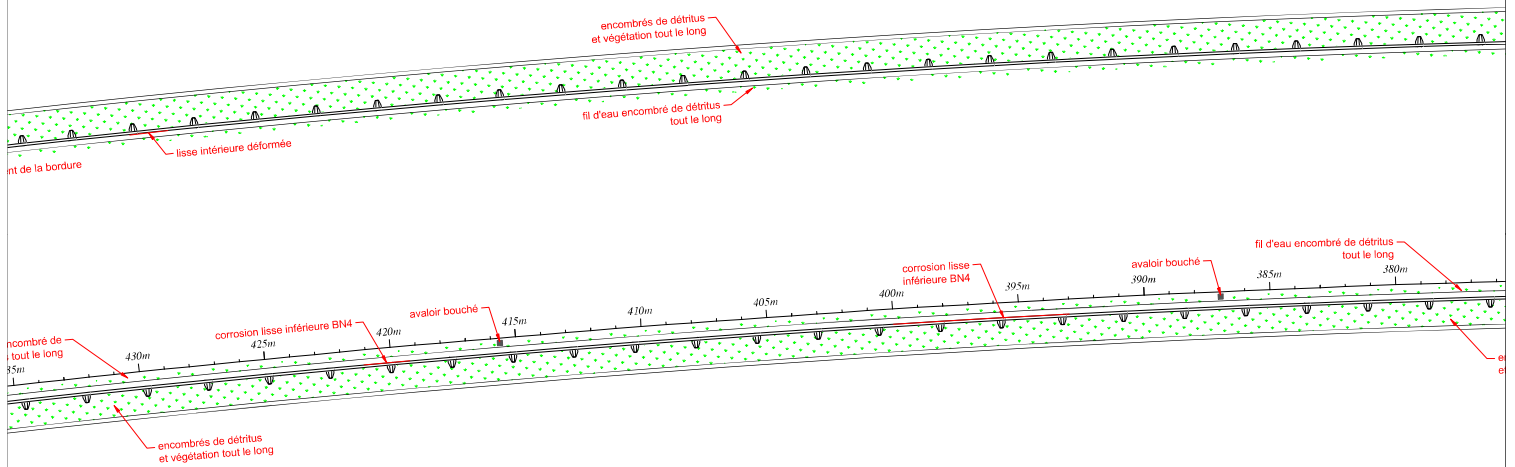


LEGENDE:		Nouveaux Désordres	Anciens Désordres
(f0.2)	Fissure d'ouv, en mm		
(f+cal)(0.2)	Fissure d'ouv, en mm + calcaire		
F	Fracture		
cal	Calcaire		
Stal	Stalactites de calcaire (actives)		
Flache / Renard / Ombrage			
Végétation			
acier apparent (corrodé)			
Etat de béton (en formation)			
Faïençage			
Disjointement léger			
Disjointement profond			
Humidité / Arrivée d'eau			
Trace d'arrivée d'eau, Couverture			
Epaufure			
Oxydation, corrosion			
Affouillement, Ravinement			
Reprise de bétonnage			
Fissure callée (R : réouverture)			
Déformation / Autre			

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - VUE EN PLAN 8/9			
CB - Champigny	A86 Crète - A4 Paris	Rue Concorde	Brd
Dessiné par F.D.	P.R.	2x330	
Novembre 2024	PLAN N° 98	Echelle: 1/150 mm	

Echelle : 1/150

← A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Crète)

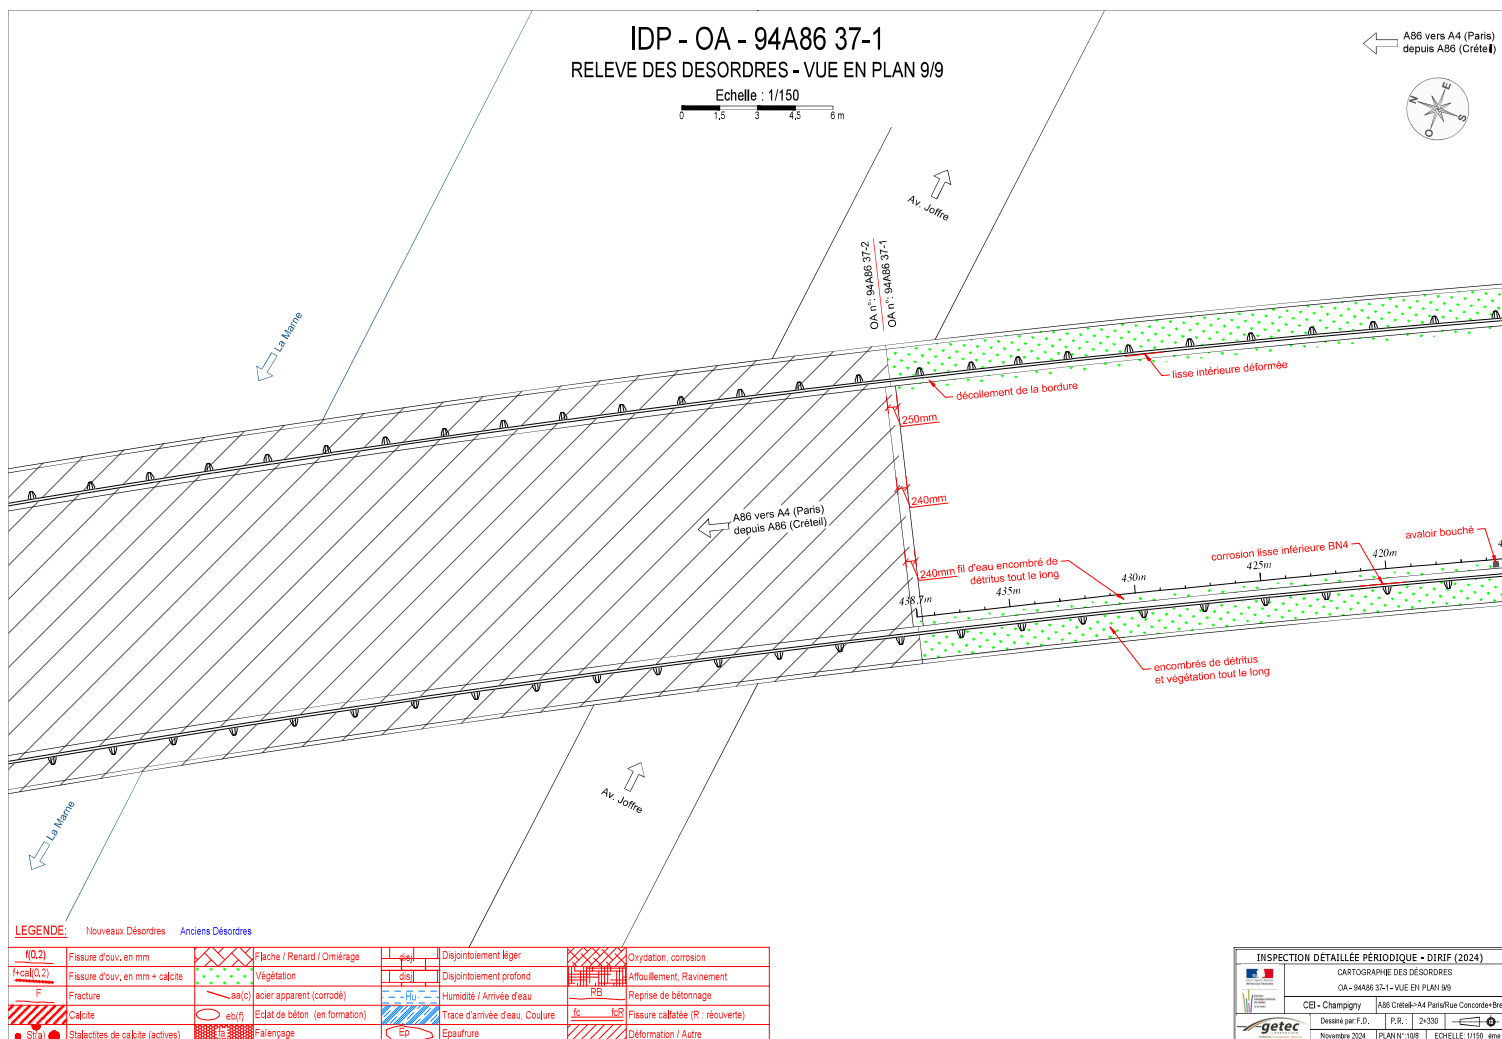


IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DÉSORDRES - INTRADOS 1/13

Echelle : 1/150

0 1.5 3 4.5 6 m

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

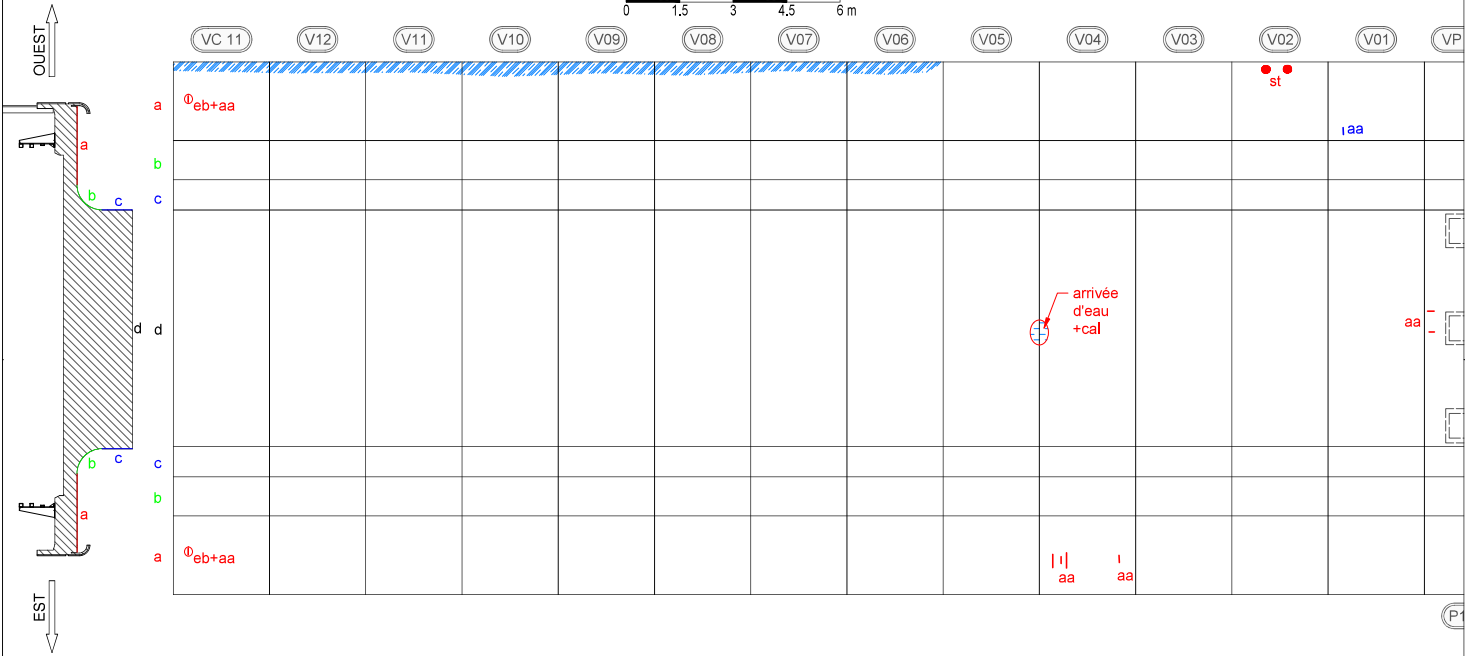

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affoulement, Ravinement
F	Fracture		aa(c) acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire		eb(f) Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
● Sta	Stalactites de calcaire (actives)		Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CEI - Champigny

A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par F.D.





















P.R. : 2+330

Novembre 2024

PLAN N°: 11/18

ECHELLE 1/150 ème





	Fissure d'ouv. en mm		Flèche / Renard / Orniérage		Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
	Fissure d'ouv. en mm + calotte		Végétation		Disjointoiement profond		Affaiblissement, Ravinement
	Fracture		acier apparent (corrodé)		Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage
	Calotte		Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Coufure		Fissure calfatée (R : réouverte)
	Stalactites de calotte (actives)		Falénaçage		Epaufure		Déformation / Autre


INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)


CARTOGRAPHIE DES DÉSORDRES


OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 2/13



 République Française
 Ministère de la Mer, de l'Écologie
 et du Climat
 Direction Générale de l'Équipement
 Maritime



 CEI - Champigny


 A86 Crèteil - A4 Paris


 Rue Concorde & Breton


 Dessiné par : F.D.
 Novembre 2024


 P.R. : 2-430
 PLAN N° : 12/8


 Echelle : 1/150 éme



	Fissure d'ouv. en mm		Flèche / Renard / Ornière		Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion	<div>  CARTOGRAPHIE DES DÉSORDRES OA - 94A86 3T-1 - INTRADOS 3/13 </div> <div>  CEI - Champigny </div> <div>  A86 Crétél-A4 Paris/Rue Concorde+Brest </div> <div>  Dessiné par F.D. </div> <div>  P.R. : 2x330 </div> <div>  November 2024 </div> <div>  PLAN N° 13/8 </div> <div>  ECHELLE : 1/150 </div> <div>  ÉCHELLE : 1/150 </div> <div>  ÉCHELLE : 1/150 </div>
	Fissure d'ouv. en mm + calote		Végétation		Disjointoiement profond		Affoulement, Ravinement	
	Fracture		acier apparent (corrodé)		Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage	
	Calote		Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couleure		Fissure calfatée (R : réouverte)	
	Stalactites de calote (actives)		Faiénçage		Epaufure		Déformation / Autre	


IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 4/13

Echelle : 1/150

0 1.5 3 4.5 6 m

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

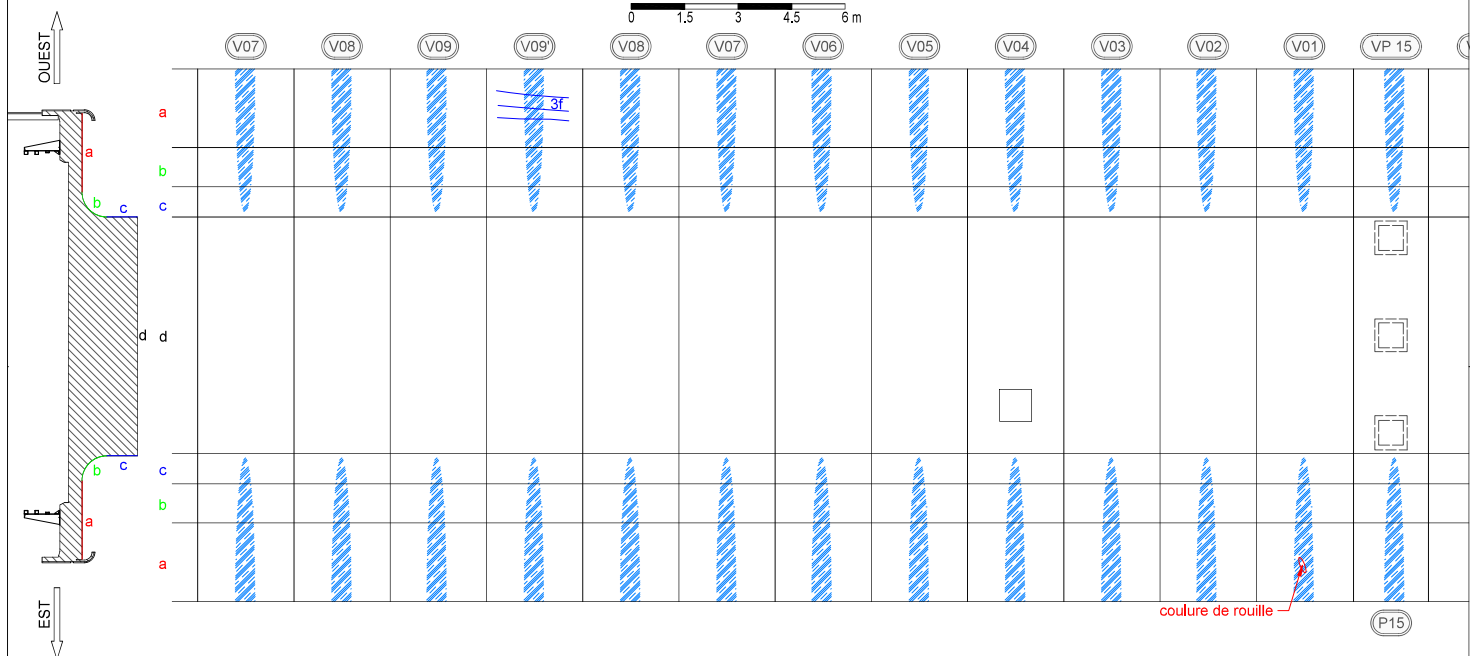

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0,2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0,2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Coulure	fc fcr	Fissure calfatée (R : réouverte)
• Sta	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CEI - Champigny

A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par F.D.

P.R. : 2+330

Novembre 2024

PLAN N° 146


ECHELLE 1/150 ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DÉSORDRES - INTRADOS 5/13

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

Echelle : 1/150

0 1.5 3 4.5 6 m

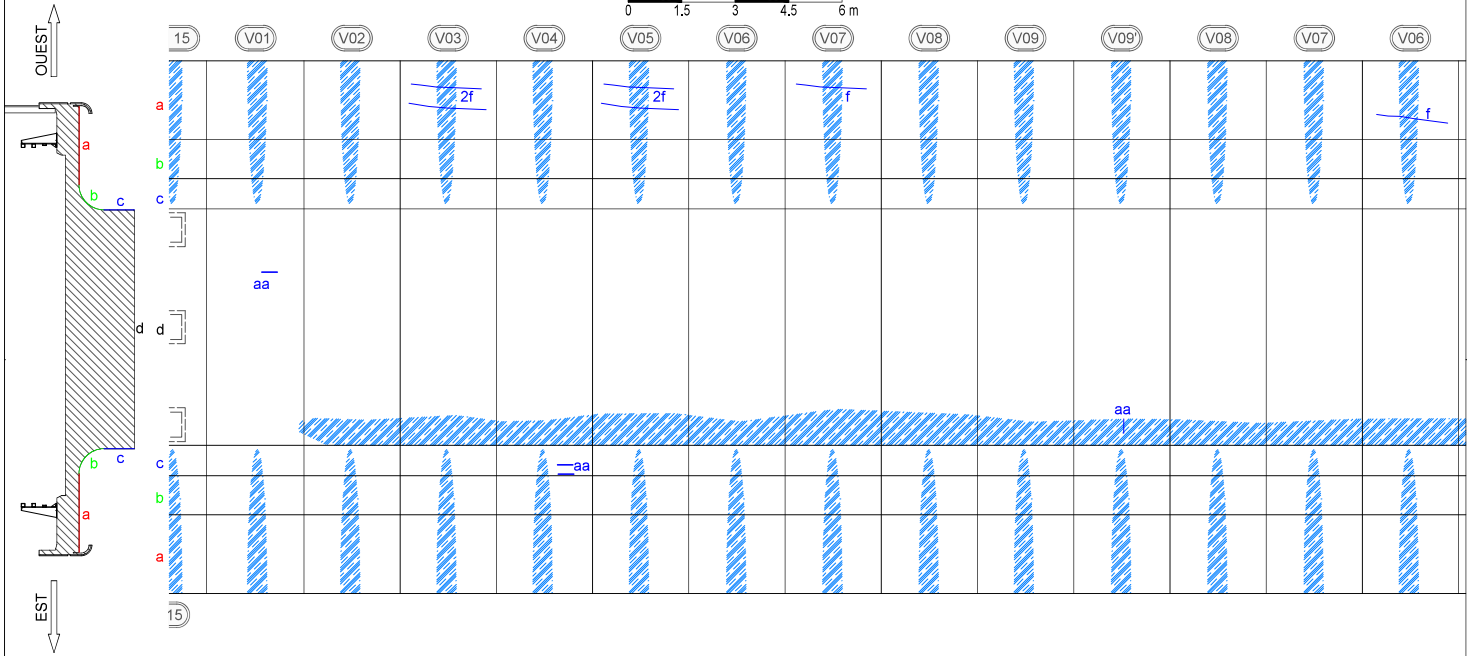

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture		aa(c) acier apparent (corrodé)	flu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire		eb(f) Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
• Sta	Stalactites de calcaire (actives)		Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DÉSORDRES

OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 5/13

CEI - Champigny A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par F.D. P.R. : 2+330


Novembre 2024 PLAN N° 15/6 ECHELLE 1/150 ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DÉSORDRES - INTRADOS 6/13

Echelle : 1/150

0 1.5 3 4.5 6 m

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

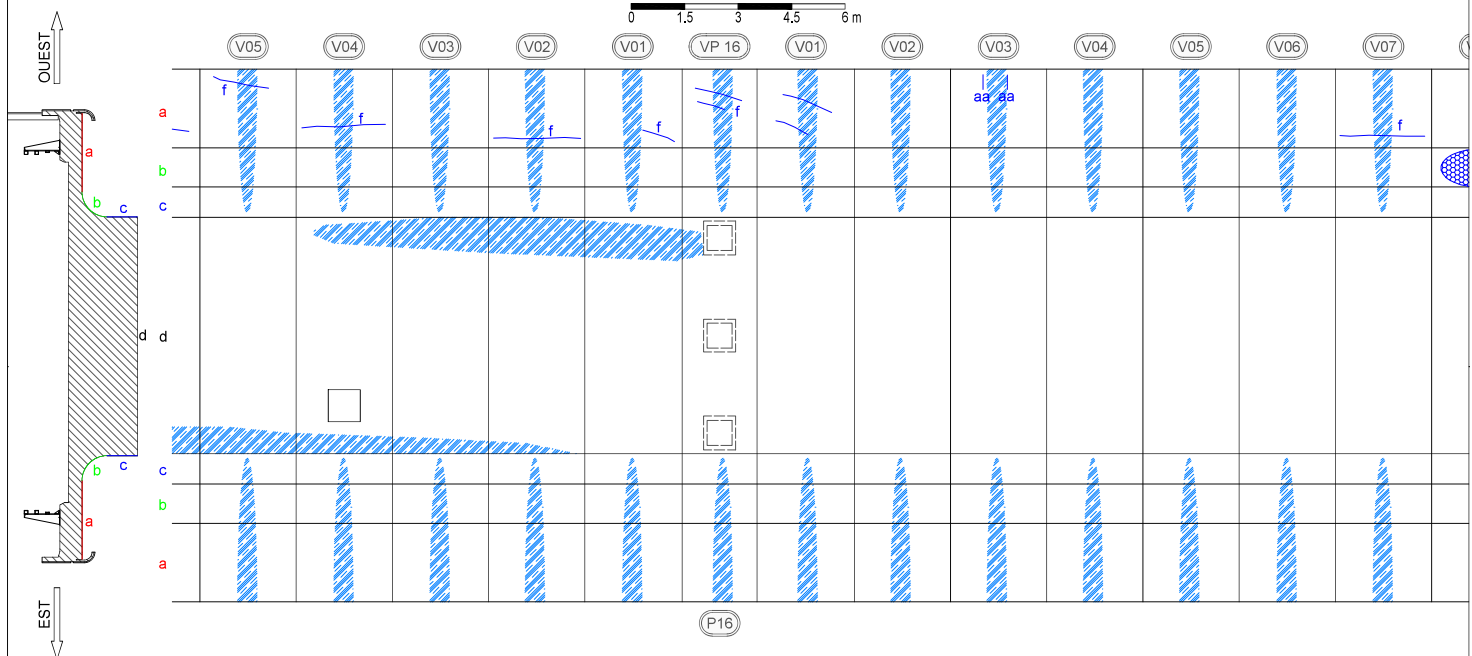

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0,2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0,2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
● Sta	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CEI - Champigny

A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par F.D.

P.R. : 2+330

Novembre 2024

PLAN N° 16/6


ECHELLE 1/150 ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DÉSORDRES - INTRADOS 7/13

Echelle : 1/150

0 1.5 3 4.5 6 m

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

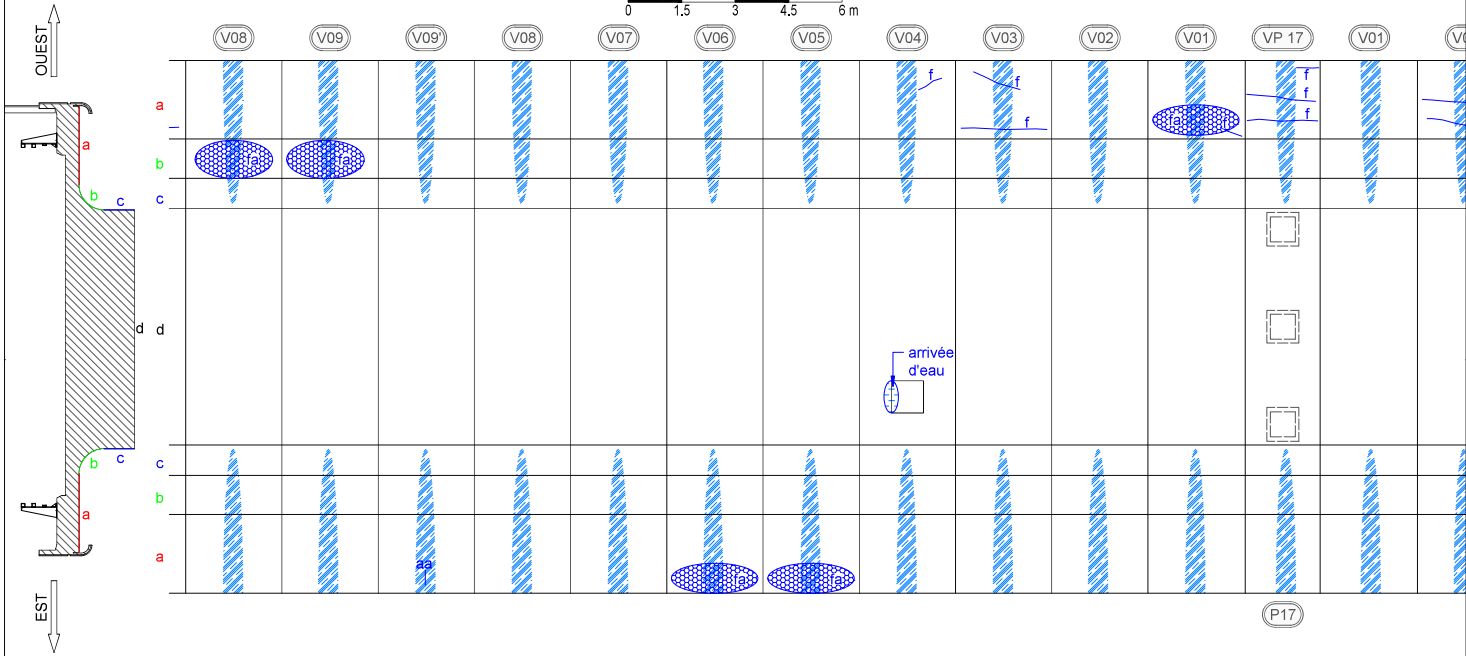

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
St(a)	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DÉSORDRES

OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 7/13

CEI - Champigny A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par F.D. P.R. : 2+330


Novembre 2024 PLAN N° 17/8 ECHELLE 1/150 ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DÉSORDRES - INTRADOS 8/13

Echelle : 1/150

0 1.5 3 4.5 6 m

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

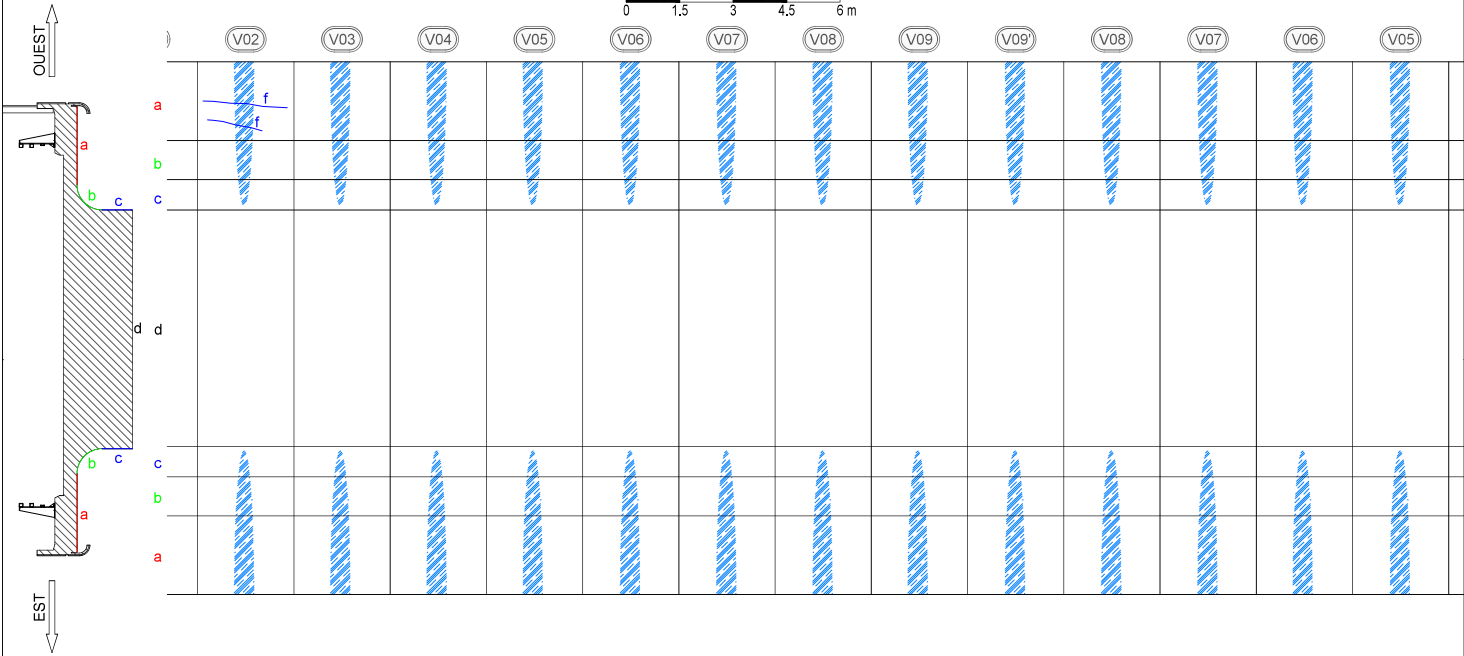

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverte)
St(a)	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DÉSORDRES

OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 8/13

CEI - Champigny

A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par F.D.

P.R. : 2+330

Novembre 2024

PLAN N° 18/6


ECHELLE 1/150 ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DÉSORDRES - INTRADOS 9/13

Echelle : 1/150

0 1.5 3 4.5 6 m

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

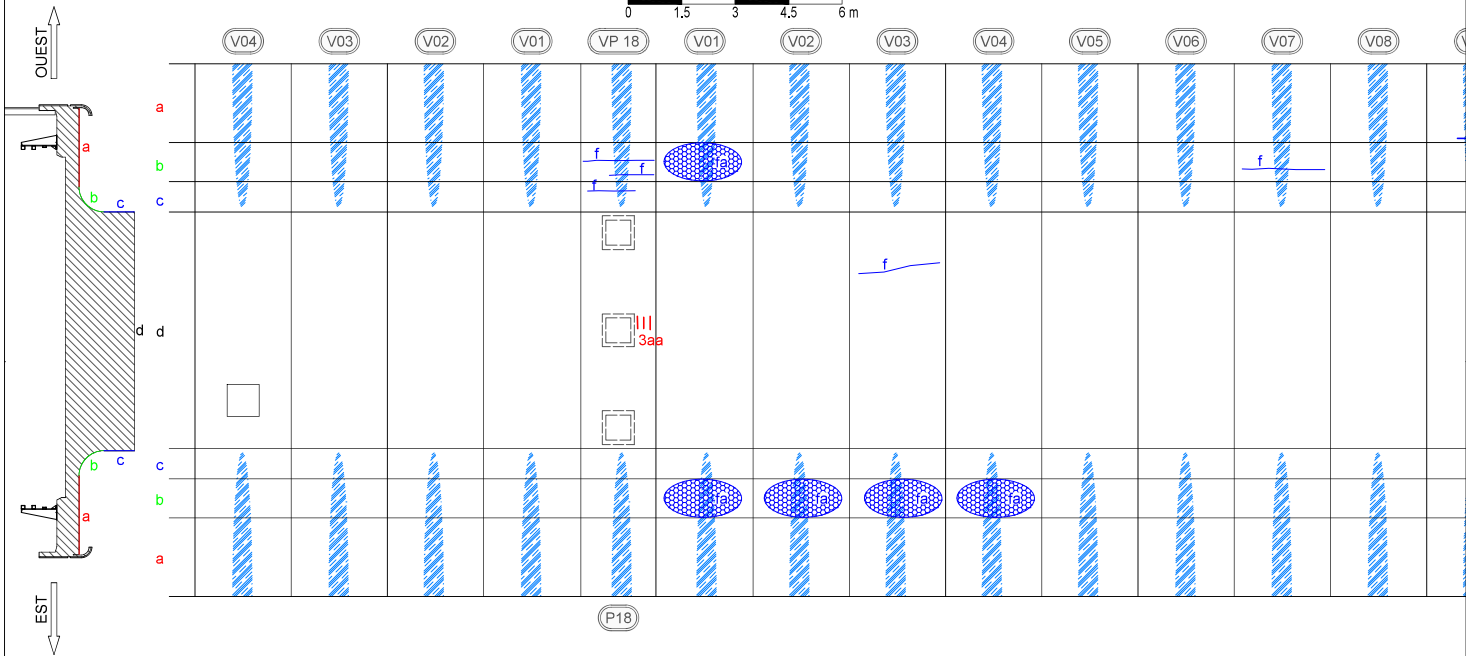

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
St(a)	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DÉSORDRES

OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 9/13

CEI - Champigny

A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

getec

Dessiné par F.D. P.R. : 2+330

Novembre 2024

PLAN N° 19/6


ECHELLE 1/150

ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 10/13

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

Echelle : 1/150
0 1.5 3 4.5 6 m

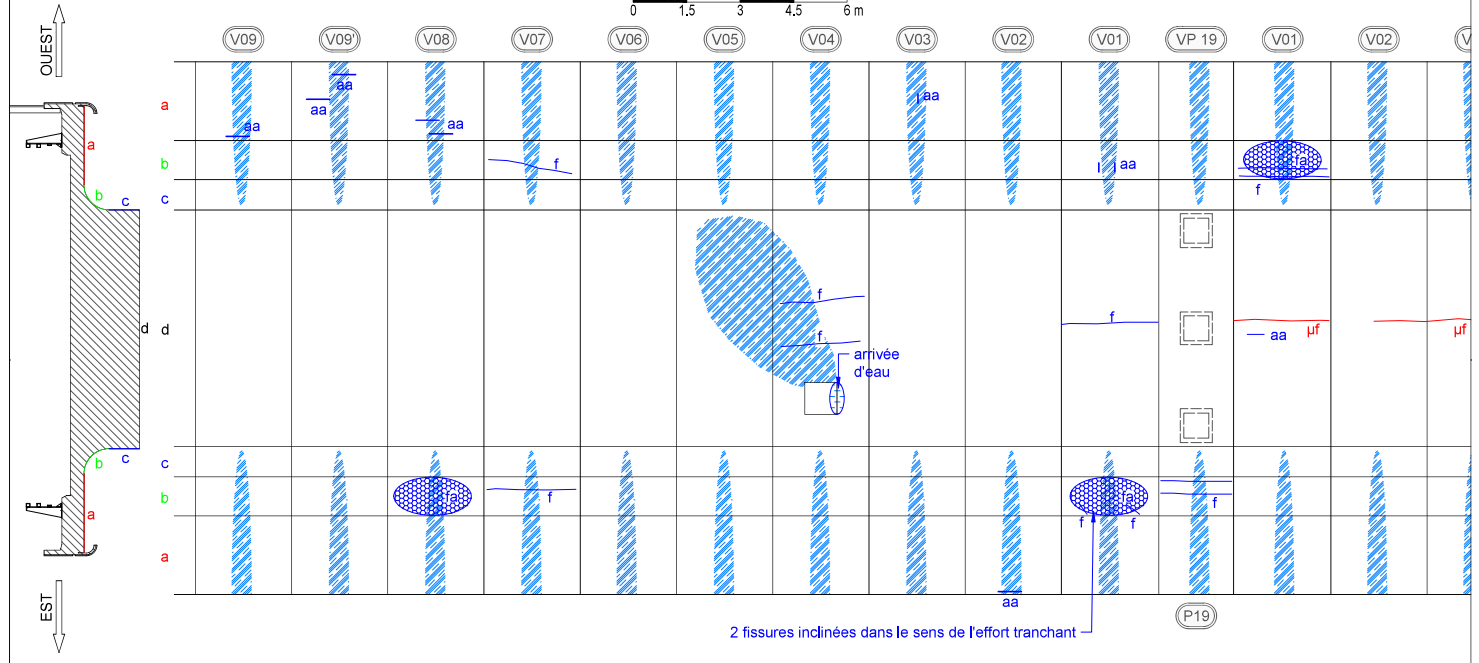

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm	Flèche / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger	Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire	Végétation	disj	Disjointoiement profond	Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c) acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	Reprise de bétonnage
Calcaire	Calcaire	eb(f) Eclat de béton (en formation)	Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
Stalactites de calcaire (actives)	Stalactites de calcaire (actives)	Faïençage	Ep	Epaufrement	Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DESORDRES
OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 10/13

CEI - Champigny A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret


Dessiné par F.D. P.R. : 2+330
Novembre 2024 PLAN N° 208 ECHELLE 1/150 ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 11/13

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

Echelle : 1/150

0 1.5 3 4.5 6 m

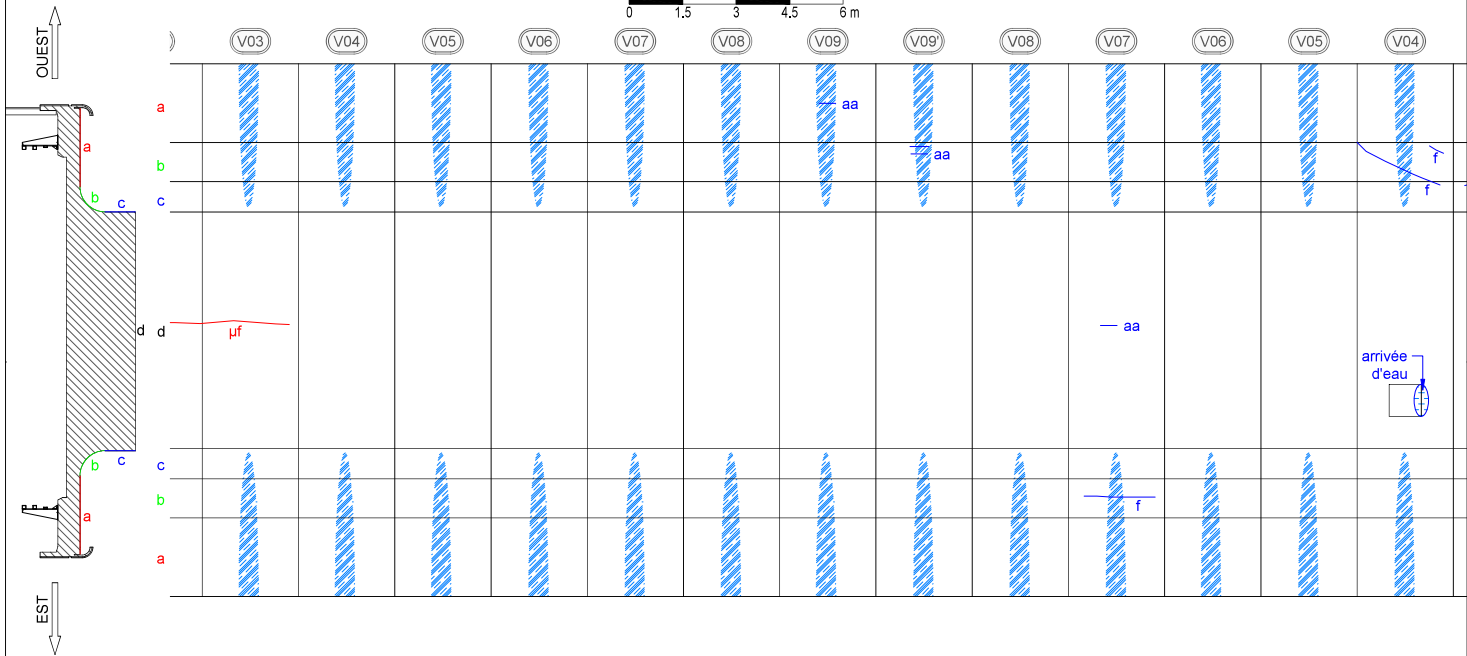

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverte)
● Sta) ●	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DESORDRES
OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 11/13


CEI - Champigny A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par F.D. P.R. : 2+330
Novembre 2024 PLAN N° 21/6 ECHELLE 1/150 ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 12/13

Sud Nord
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

Echelle : 1/150
0 1.5 3 4.5 6 m

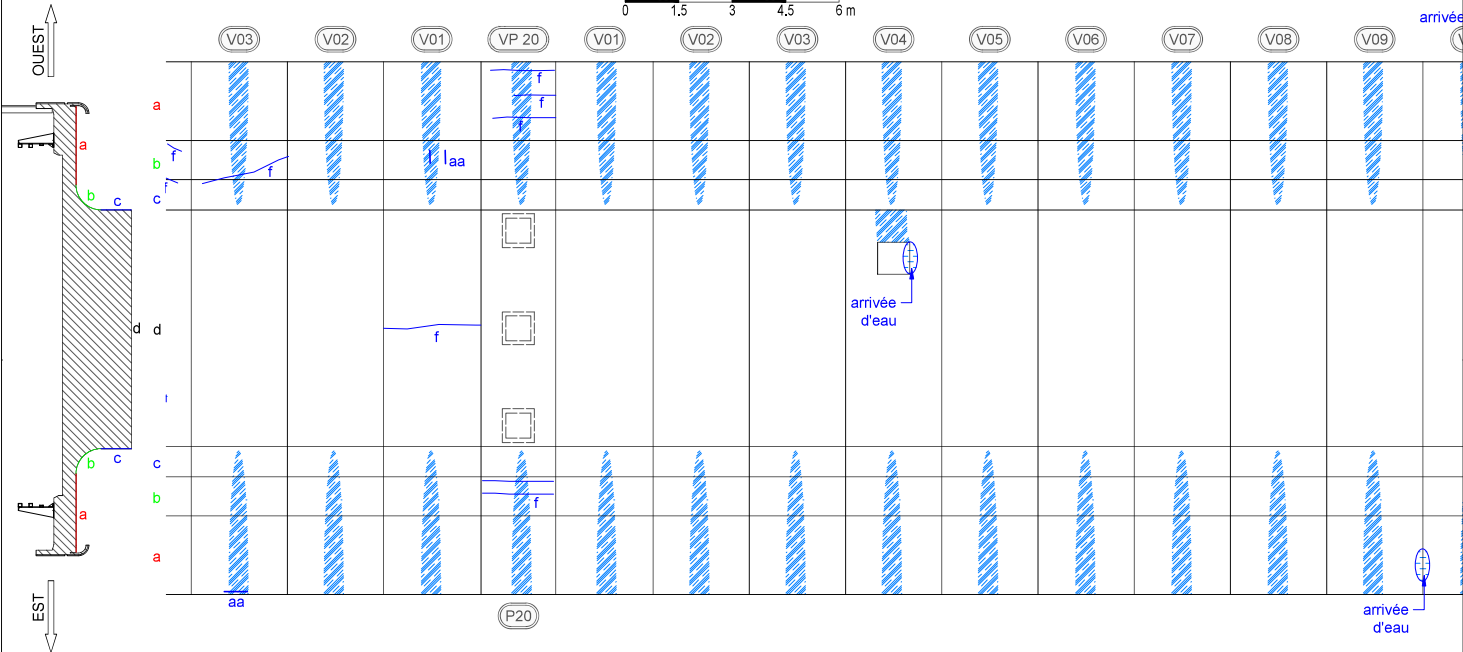

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm	Flèche / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger	Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire	Végétation	disj	Disjointoiement profond	Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c) acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	Reprise de bétonnage
Calcaire	Calcaire	eb(f) Eclat de béton (en formation)	Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure caillatée (R : réouverture)
Stalactites de calcaire (actives)	Stalactites de calcaire (actives)	Faïençage	Ep	Epaufrement	Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DESORDRES

OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 12/13

CEI - Champigny A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par F.D. P.R. : 2+330

Novembre 2024 PLAN N° 22/6 ECHELLE 1/150 ème


IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - INTRADOS 13/13


Echelle : 1/150



OA n°: 94A86 37-1

OA n°: 94A86 37-2





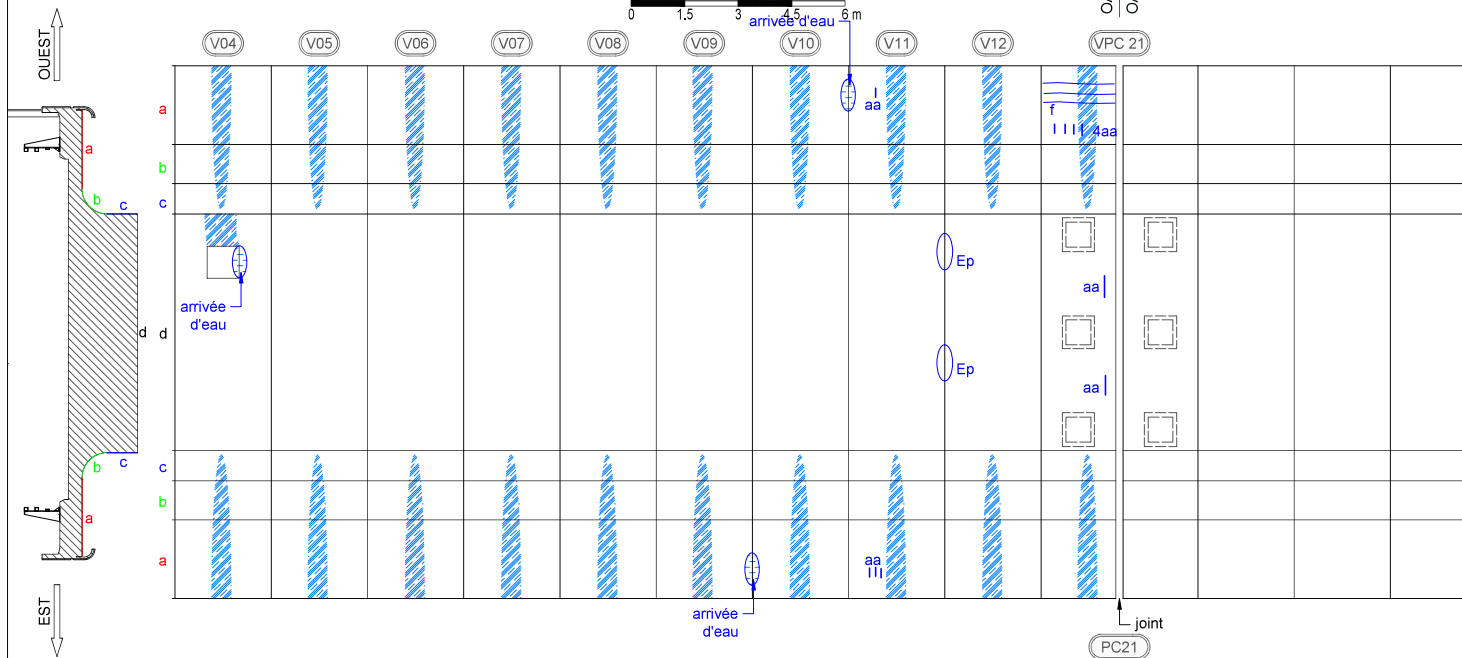


LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Omiérage		Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion	<div> </div> <div> INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024) CARTOGRAPHIE DES DÉSORDRES OA - 94A86 37-1 - INTRADOS 13/13 <div> </div> <div> CEI - Champagne </div> <div> A86 Crèteh-A4 Paris/Rue Concorde/Bre </div> <div> </div> <div> getec </div> <div> Dessiné par F.D. </div> <div> P.R. : 2+330 </div> <div> Novembre 2024 </div> <div> PLAN N° 23/8 </div> <div> ÉCHELLE : 1/150 </div> <div> </div> </div>
	Fissure d'ouv. en mm + calcite		Végétation		Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement	
	Fracture		acier apparent (corrodé)		Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage	
	Calcite		Etat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Coulture		Fissure calfatée (R : réouverte)	
	Stalactites de calcite (actives)		Faiénçage		Epaufure		Déformation / Autre	

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - CULEE C11

Echelle : 1/125
0 1.25 2.5 3.75 5 m

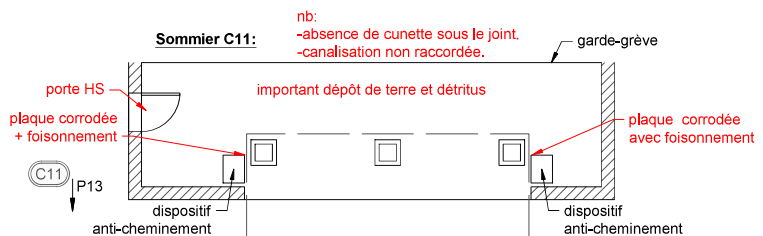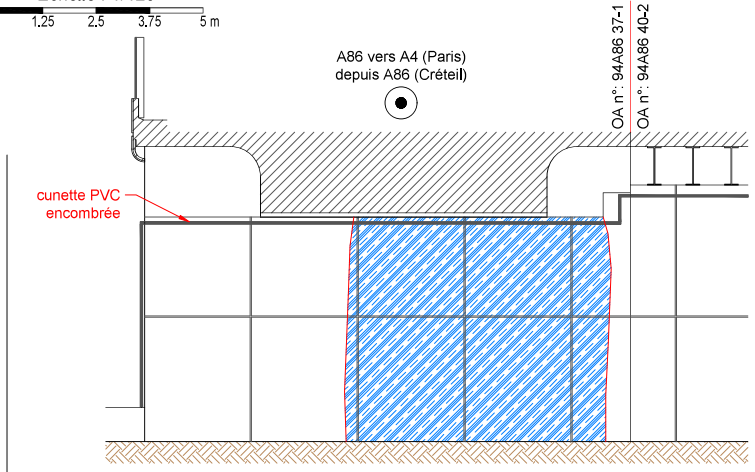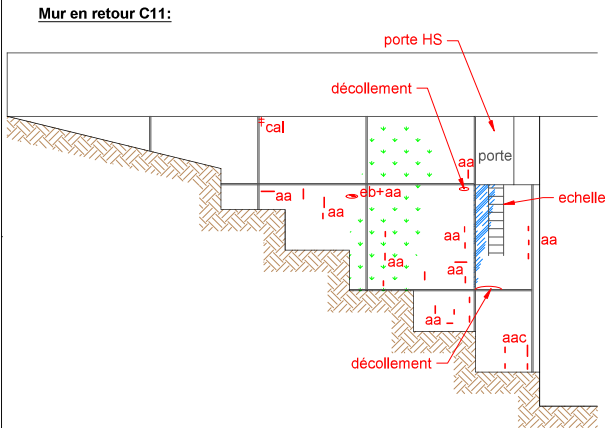


LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
● Sta	Stalactites de calcaire (actives)	Ep	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - CULEE C11			
CEI - Champigny	A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret		
getec	Dessiné par F.D.	P.R. : 2+330	
	Novembre 2024	PLAN N°: 246	ECHELLE 1/125 ème

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P13

 Echelle : 1/100



A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)



P13 face C11

graffitis

aa

graffitis

A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)



P13 face P14

décollement

 
graffitis

aa

graffitis

végétation sur perré
entre P13 et P14

décollement entre
élastomère et frette



LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
Stia	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DESORDRES

OA - 94A86 37-1 - PILE P13

CEI - Champigny A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret

getec

 
Dessiné par F.D. P.R. : 2+330

Novembre 2024 PLAN N° 25/6 ECHELLE 1/100 ème



IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P14

A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

Echelle : 1/100



 
A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

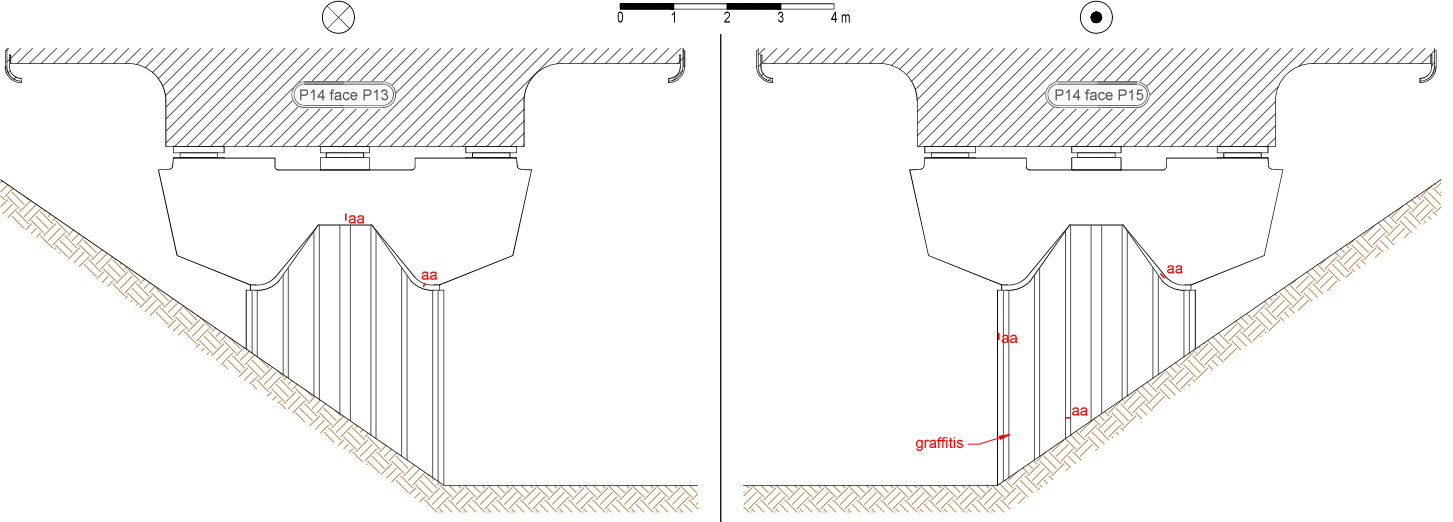


LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0,2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0,2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
● Sta	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre


Ministère de l'Équipement
et des Transports

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES
OA - 94A86 37-1 - PILE P14
CEI - Champigny | A86 Créteil → A4 Paris/Rue Concorde+Bret
Dessiné par F.D. | P.R. : 2+330
Novembre 2024 | PLAN N° 26/6 | ECHELLE 1/100 ème



IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P15

A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

A86 vers A4 (Paris)
depuis A86 (Créteil)

Echelle : 1/100

0 1 2 3 4 m

P15 face P14

P15 face P16

 
aa

décollement

aa

-aa

-aa



LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0,2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0,2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
● Sta	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DESORDRES

OA - 94A86 37-1 - PILE P15

CEI - Champigny

A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret


Dessiné par F.D.

P.R. : 2+330

Novembre 2024


PLAN N° 27/8

ECHELLE 1/100 ème

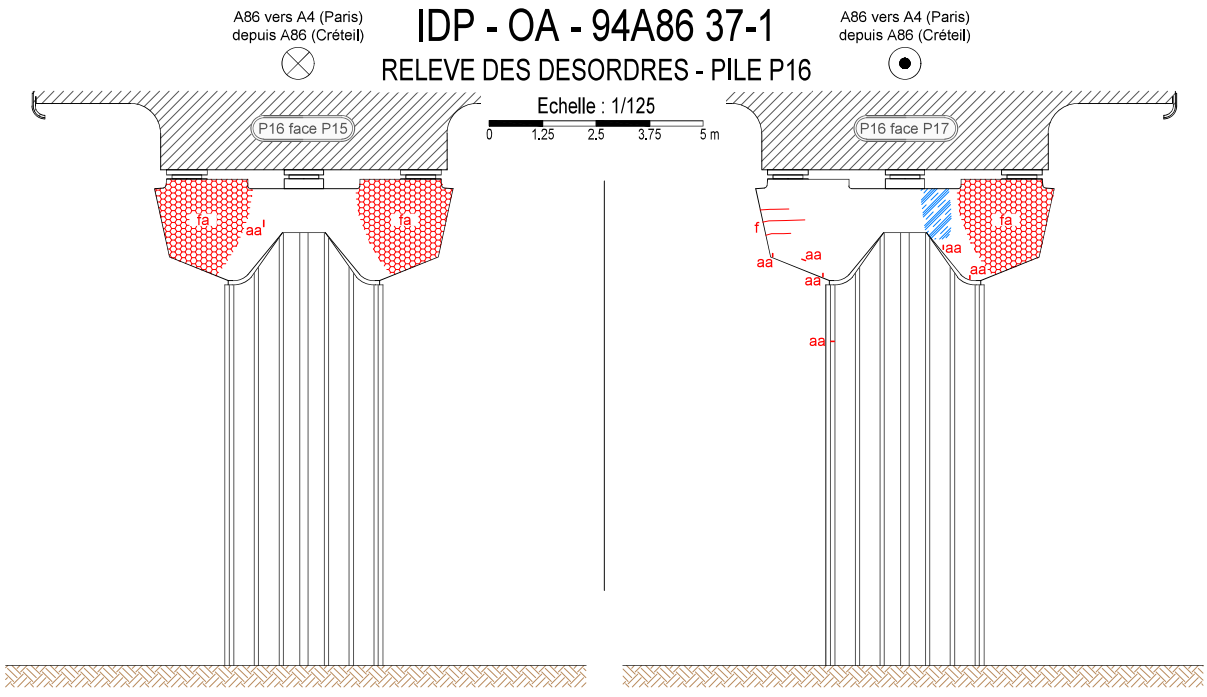


LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage		disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation		disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture		aa(c) acier apparent (corrodé)		Hu	Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage
	Calcaire		eb(f) Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couverture	tc	fcR	Fissure calfatée (R : réouverture)
● Sta) ●	Stalactites de calcaire (actives)		Faïençage		Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

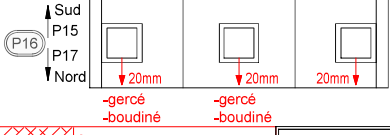

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - PILE P16			
CEI - Champigny	A86 Créteil → A4 Paris/Rue Concorde+Bret		
getec	Dessiné par F.D.	P.R. : 2+330	
Novembre 2024	PLAN N° 28/6	Echelle 1/125 ème	

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P17

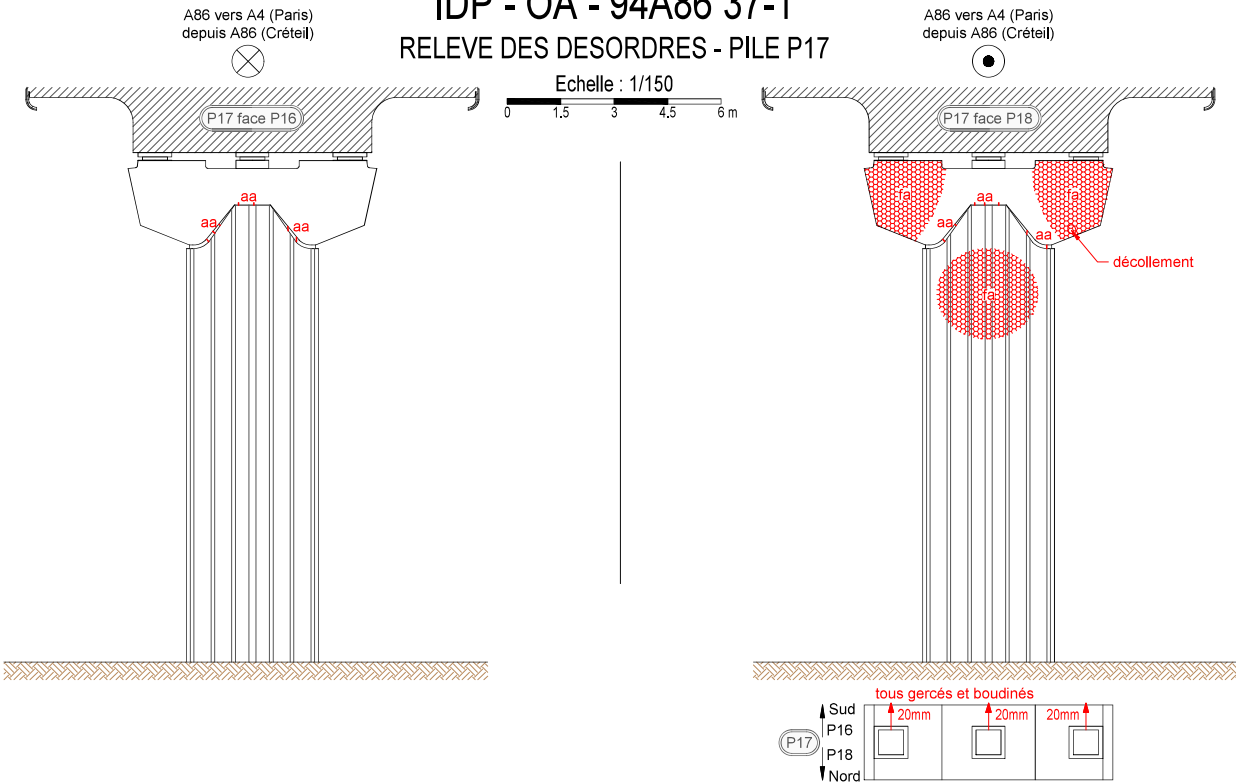


LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0.2)	Fissure d'ouv. en mm		Flèche / Renard / Orniérage	disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0.2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation	disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture	aa(c)	acier apparent (corrodé)	Hu	Humidité / Arrivée d'eau	RB	Reprise de bétonnage
	Calcaire	eb(f)	Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Coulure	fc	Fissure calfatée (R : réouverture)
● Stia ●	Stalactites de calcaire (actives)	fa	Faïençage	Ep	Epaufrement		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)	
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES	
OA - 94A86 37-1 - PILE P17	
CEI - Champigny	A86 Créteil -> A4 Paris/Rue Concorde+Bret
Dessiné par F.D.	P.R. : 2+330
Novembre 2024	PLAN N° 29/6
Echelle 1/150 ème	

IDP - OA - 94A86 37-1
RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P18

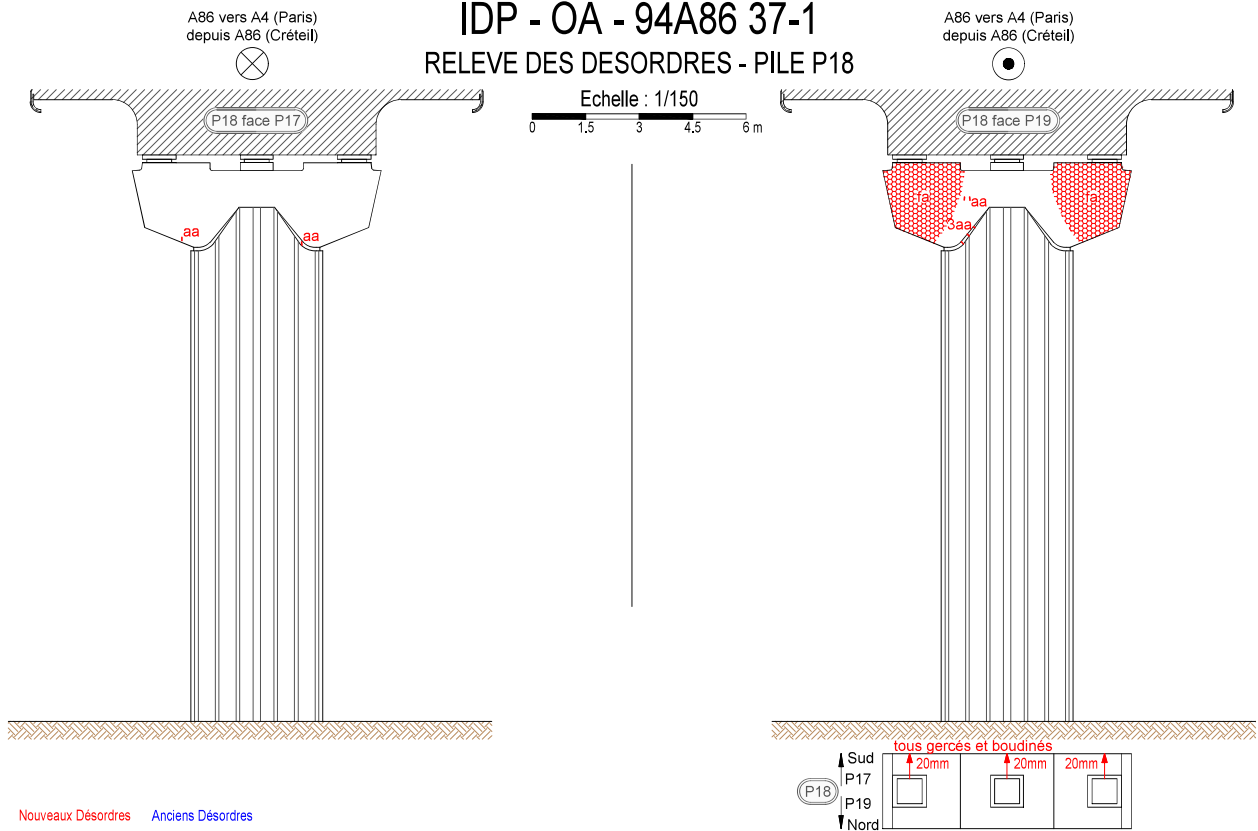

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

	Fissure d'ouv. en mm		Flèche / Renard / Ombréage		Disjoints/ement léger		Oxydation, corrosion
	Fissure d'ouv. en mm + calotte		Végétation		Disjoints/ement profond		Affaiblissement, Ravinement
	Fracture		acier apparent (corrodé)		Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage
	Calotte		Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Couleure		Fissure calfatée (R : réouverture)
	Stalactites de calotte (actives)		Faiçonnage		Epaufure		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DESORDRES
OA - 94A86 37-1 - PILE P18

CEI - Champigny

A86 Crêtell+ A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par: F.D.

P.R. : 2+330




Novembre 2024

 PLAN N° 30/8







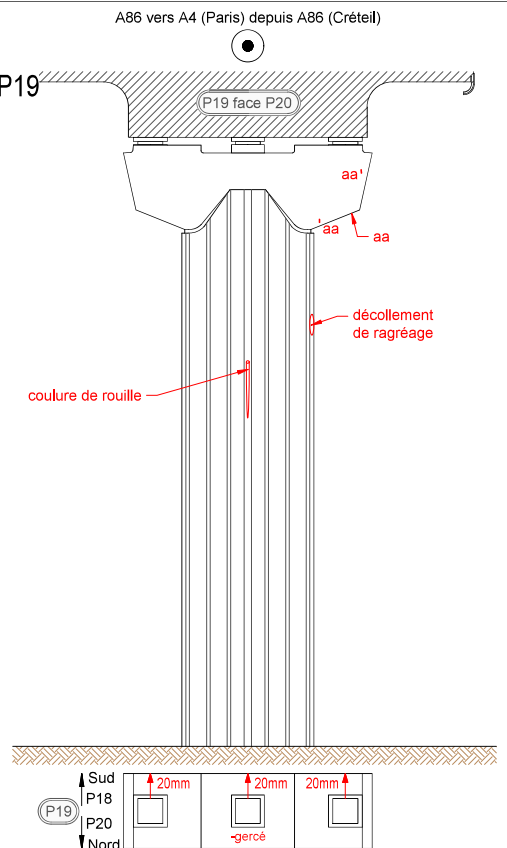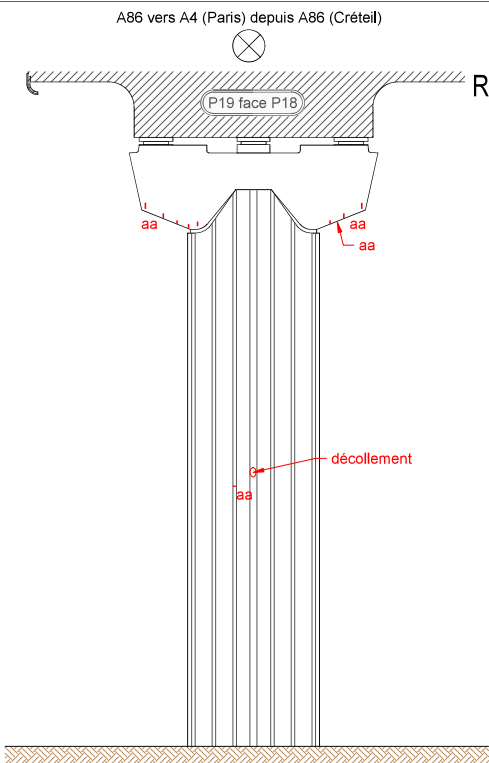













ECHELLE: 1/150 éme


RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P19

Echelle : 1/150



LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres


	R0,2	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage		Disj	Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
	f+cal(0,2)	Fissure d'ouv. en mm + calcaire		Végétation		disj	Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
	F	Fracture		acier apparent (corrodé)		Hu	Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage
		Calcaire		eb(f) Eclat de béton (en formation)			Trace d'arrivée d'eau, Couleure		Fissure calcaire (R : réouverte)
	● St(a) ●	Stalactites de calcaire (actives)		Falénage		Ep	Epaufure		Déformation / Autre



INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)

CARTOGRAPHIE DES DÉSORDRES

OA - 94A86 37-1 - PILE P19



Ministère de l'Énergie
Ministère de l'Équipement
Ministère de l'Environnement

CEI - Champigny

A86 Créteil-A4 Paris/Rue Concorde+Bret

Dessiné par: F.D.


Novembre 2024

P.R. : 2+330

PLAN N°: 31/8


 
Echelle: 1/150

ème



RELEVÉ DES DESORDRES - PILE P20

Echelle : 1/150

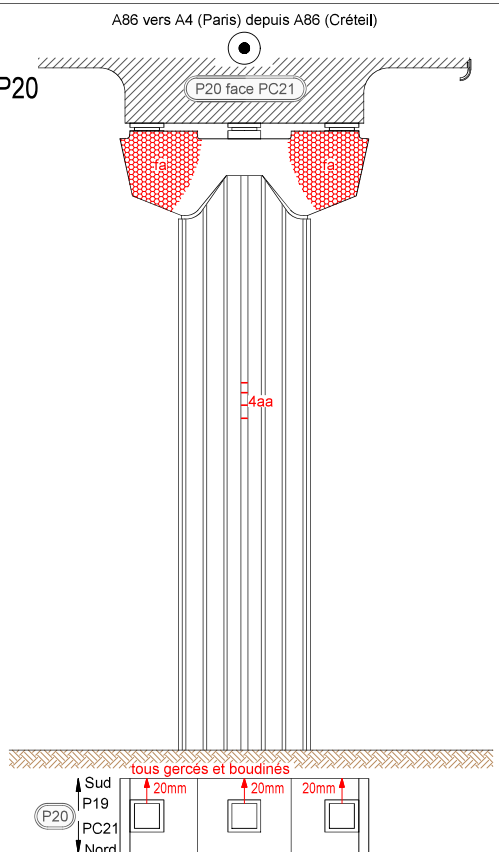



LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres

f(0,2)	Fissure d'ouv. en mm		Flèche / Renard / Ornière		Disjoints		Disjointement léger		Oxydation, corrosion
f+calc(0,2)	Fissure d'ouv. en mm + calcite		Végétation		Disjoints		Disjointement profond		Affoulement, Ravinement
F	Fracture		acier apparent (corrodé)		Hu		Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage
	Calcaire		Eclat de béton (en formation)		Tr		Fissure calcaire (R : réouverture)		Déformation / Autre
	Stalactites de calcite (actives)		Faïençage		Ep				

IDP - OA - 94A86 37-1

RELEVÉ DES DESORDRES - PILE PC21

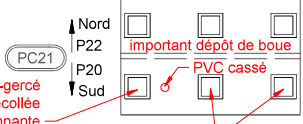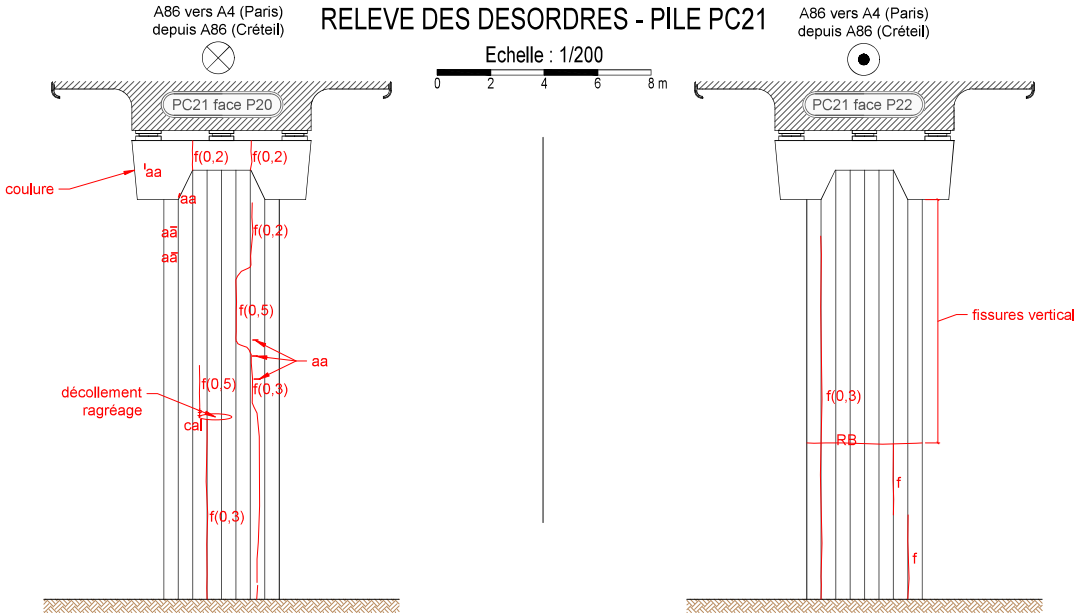

OA n°: 94A86 37-2
OA n°: 94A86 37-1

LEGENDE: Nouveaux Désordres Anciens Désordres
-plaque métallique décollée + corrosion foisonnante

f(0,2)	Fissure d'ouv. en mm		Flache / Renard / Orniérage		Disjointoiement léger		Oxydation, corrosion
f+cal(0,2)	Fissure d'ouv. en mm + calcite		Végétation		Disjointoiement profond		Affouillement, Ravinement
F	Fracture		acier apparent (corrodé)		Humidité / Arrivée d'eau		Reprise de bétonnage
	Calcite		Eclat de béton (en formation)		Trace d'arrivée d'eau, Coulture		Fissure calfatée (R : réouverture)
	Stalactites de calcite (actives)		Falcénage		Epaufrure		Déformation / Autre

INSPECTION DÉTAILLÉE PÉRIODIQUE - DIRIF (2024)			
CARTOGRAPHIE DES DESORDRES			
OA - 94A86 37-1 - PILE PC21			
CEI - Champigny		A86 Créteil-A4 Paris/Rue Concorde+Bret.	
Dessiné par F.D.		P.R. : 2+330	
Novembre 2024		PLAN N° 33/6	ECHELLE 1/200 ème