

Note préalable à l'évacuation du dépôt lapidaire

MEAUX / Palais Episcopal
Mise en sécurité du Vieux Chapitre
Affaire n° 24-039



Maître d'œuvre
Michel TRUBERT, ACMH
2, rue de Fleury
77 300 FONTAINEBLEAU

<i>Ind</i>	<i>Date</i>	<i>Etabli</i>	<i>Vérifié</i>	<i>Modification</i>
A	29/04/2025	C.MILLON	-	Première diffusion

1. INTERVENTION PREALABLE A PREVOIR

Révision des frettages de colonnes et fenêtre d'inspection dans les couchis

Fourniture et mise en œuvre de bardage bois bloqué par sangles à cliquet pour complément de frettage en naissance de voûte, avec mise en place préalable de feutre d'interposition couchis bois ajusté aux profils de nervures, découpe soignée de fenêtre d'inspection verticale dans les couchis bois existants sans dépose des frettages (1 par colonne).

Localisation : Sous-sol, colonne A à C

Précisions : 3 sangles par colonne – 2 fenêtres d'inspection par colonne / à réaliser à la scie cloche sur une latte, sur chaque hauteur libre entre cerclage métallique (1 hauteur complète par colonne)



Fig 1. Colonnes frettées supportant les voûtes au sous-sol, nécessitant un complément et une révision (en rouge, repérage de fenêtre d'inspection : en vert : sangle complémentaire) / EQ 2025

Mise en œuvre d'étalement d'entrait

Fourniture et mise en œuvre d'étais standard en acier, compris calage sur bastaings bois en pied pour répartition et fixations, révision des brides existantes

Localisation : Comble en R+1, appui est de la ferme B



Fig 2. Entrait cassé dans le comble à étayer (en vert), ferme B appui ouest / EQ 2025

2. ANNEXE 01 : REPERAGE EN PLAN

