


<p>Agence : 16 Boulevard WINSTON CHURCHILL - BP 76625 21066 DIJON CEDEX</p> <p>Tél : 03 80 72 94 50 Fax : 03 80 74 02 26</p>	 <b>BUREAU VERITAS</b>
<p>N° affaire : 6295077 N° rapport : 6295077 Maison d'arrêt d'Auxerre</p>	
<p>Rapport établi le : 02/12/2015</p>	
<p>Par l'intervenant : Philippe NEYRAUD</p>	

## Rapport

# Accessibilité des personnes handicapées

## Etat des lieux et actions à mener

<b>Site : AUXERRE</b>	Adresse	13 Avenue Charles de Gaulle
Catégorie ERP : ERP PENITENTIAIRE		89 000 AUXERRE



INDICE / DATE	0	1	2
REDACTEUR	Philippe NEYRAUD		
RELECTEUR			




## Sommaire

<b>1. Note générale d'Accessibilité .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Estimation financière .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Programme et déroulement de la mission.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Accessibilité de l'établissement.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Fiches Constats et propositions d'actions.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Demandes de dérogations envisageables.....</b>	<b>39</b>
<b>7. Contexte de la mission.....</b>	<b>40</b>
<b>8. Annexe : Tableau récapitulatif des constats et propositions d'actions.....</b>	<b>41</b>



# 1. Note générale d'Accessibilité

La prison d'Auxerre n'est actuellement pas accessible pour une PMR en raison de l'absence de cellule adaptée et de l'absence d'ascenseurs pour accéder aux étages et à la cour de promenade ainsi que de très nombreuses largeurs de porte. Il apparaît dans ces conditions, difficile, de rendre cet établissement accessible aux PMR. Toutefois, la création d'une cellule adaptée, la création d'une douche adaptée dans un bloc doit pouvoir faciliter le déplacement. Néanmoins, l'accès à la cour de promenade, l'accueil des familles par la porte d'entrée principale reste globalement inaccessible. Une étude plus approfondie pourrait être envisagée d'un point de vu structurel pour lever ces impossibilités techniques.

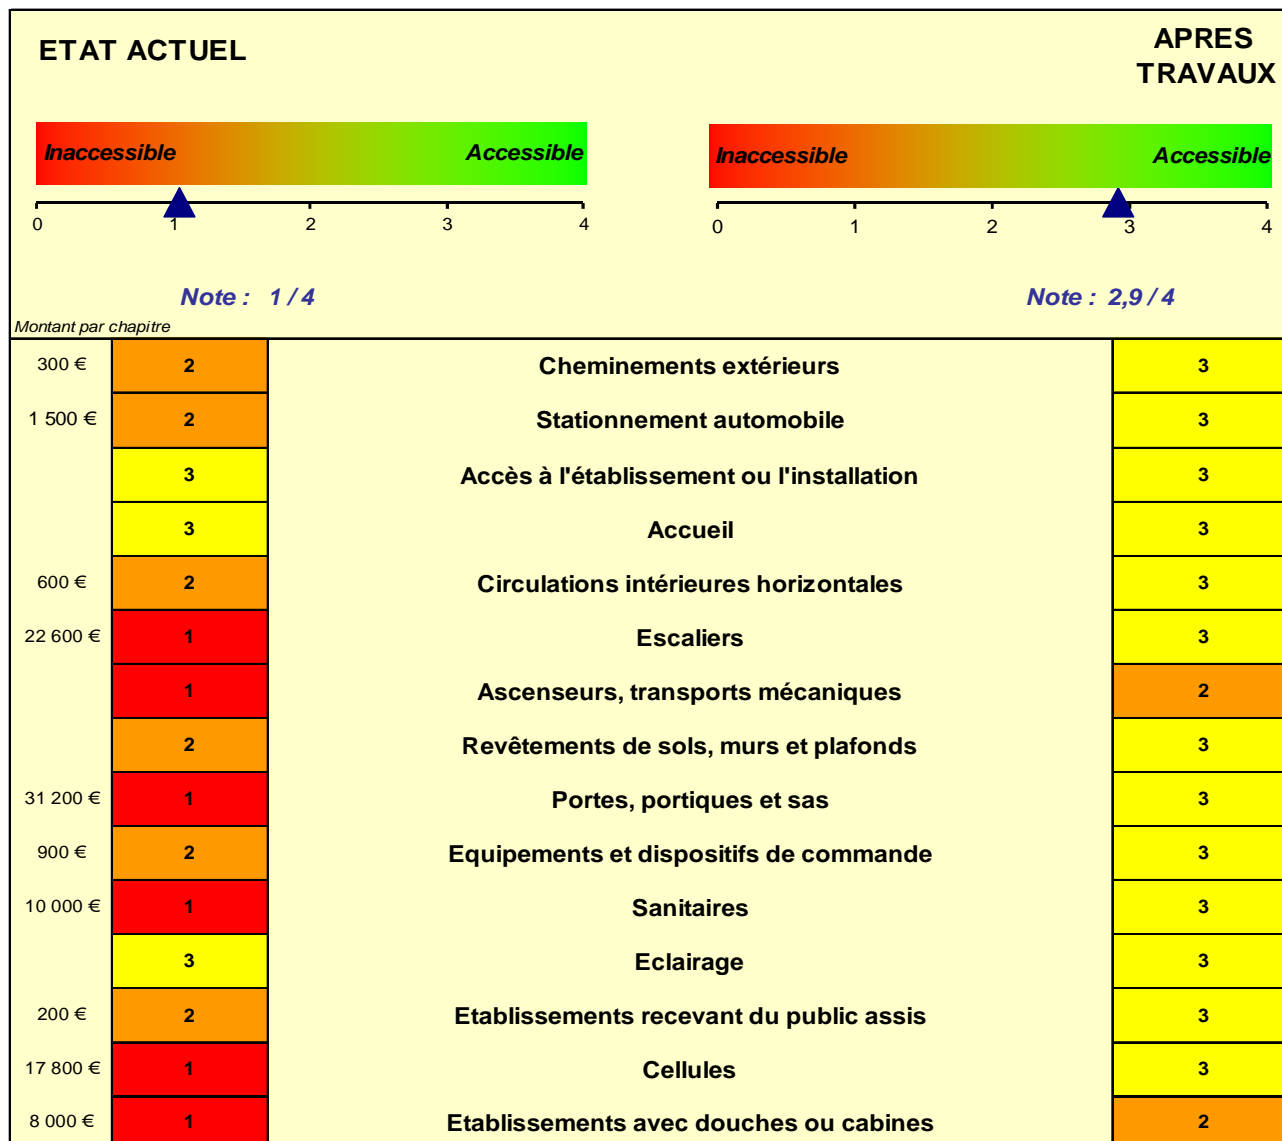

Note générale d'évacuation des PESH	Commentaires
4	Accessible avec confort d'usage
3	Accessible
2	Accessible avec accompagnement
1	Non accessible
SO	Sans objet

Les notes attribuées sont à « dire d'expert »




## 2. Estimation financière

### ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE:

**94 000 €**

*L'estimation est arrondie au k€ supérieur*

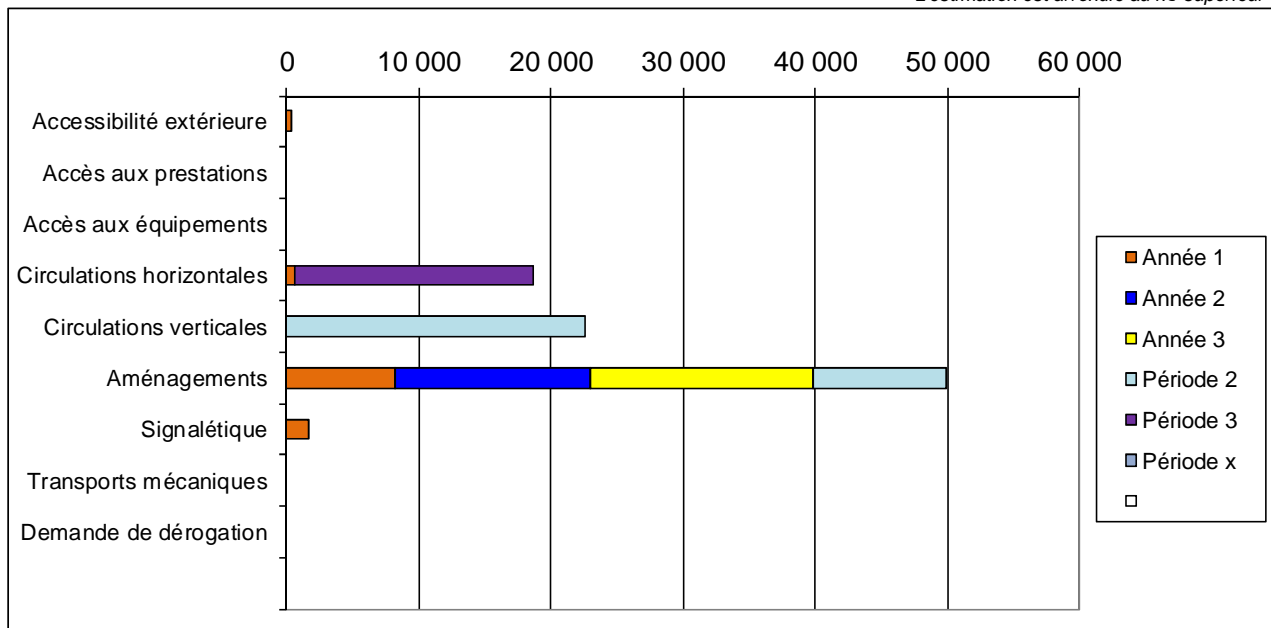

ECHEANCE	Commentaires :	Estimation (€)
Année 1	Travaux prévus dans la 1ère année suivant la validation de l'Ad'AP	10 800
Année 2	Travaux prévus dans la 2ème année suivant la validation de l'Ad'AP	14 800
Année 3	Travaux prévus dans la 3ème année suivant la validation de l'Ad'AP	16 900
Période 2	Travaux prévus dans la 2ème période suivant la validation de l'Ad'AP	32 600
Période 3	Travaux prévus dans la 3ème période suivant la validation de l'Ad'AP	18 000
Période x	à réaliser ultérieurement si travaux spécifiques	
	<i>sans ECHEANCE</i>	

Actions de mise en accessibilité	Commentaires :	Estimation (€)
Accessibilité extérieure	Cheminement extérieur, stationnement, accès à l'établissement	300
Accès aux prestations	Accueil, zone de vente, public assis, chambres, etc.	
Accès aux équipements	Cabines, caisses, commandes, etc.	
Circulations horizontales	Cheminement intérieur horizontal, portes	18 600
Circulations verticales	Escaliers	22 600
Aménagements	Eclairage, sols, acoustique, etc.	49 900
Signalétique	Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.	1 700
Transports mécaniques	Ascenseurs, tapis roulants, escaliers mécaniques, etc.	
Demande de dérogation	Selon CCH, article R.111.19.10	
	<i>sans Actions de mise en accessibilité</i>	



### 3. Programme et déroulement de la mission

---

**Date de la visite :**

dimanche 4 octobre 2015

**Lors de notre visite, nous avons été accompagnés par :**

Monsieur KACI

**Description succincte de l'ouvrage :**

La prison d'Auxerre accueille des détenus hommes dans 88 cellules -environ 150 détenus. Chaque quartier possède des locaux communs ainsi que des douches communes. Il n'existe pas de parking propre à l'établissement dans son enceinte. Par ailleurs, la prison possède également un mess réservé au personnel et aux personnes extérieures.

**Documents examinés :**

Sans objet.

**Autres informations :**

Néant



## 4. Accessibilité de l'établissement

---

### Cheminements extérieurs :

Coursive du quartier disciplinaire



### Cheminements extérieurs :

Présence de 3 cours de promenade



### Cheminements extérieurs :

Présence d'un passage piéton sans bateau (du ressort de la Mairie d'Auxerre)





**Accès à l'établissement ou l'installation :**

Présence de casier pour les familles



**Accueil :**

Présence d'une banque d'accueil à l'entrée de l'établissement

**Accueil :**

Présence d'une salle informatique.



**Accueil :**

Présence d'ateliers en sous-sol avec des WC pas adaptés.



**Accueil :**

Présence d'un local pour les surveillants (hors mission).




**Etablissements recevant du public assis :**

Présence d'un parloir



**Cellules :**

Exemple de porte d'une cellule

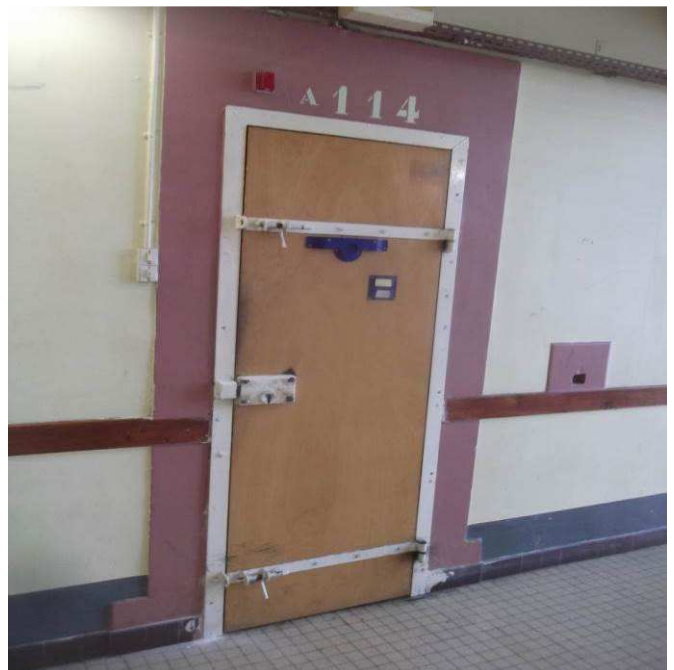



**Etablissements avec douches ou cabines :**

Présence d'un bloc douche au 1er étage et de 2 blocs douches au 2ième étage => Pas accessible pour une PMR.





## 5. Fiches Constats et propositions d'actions

Les fiches ci-après indiquent des constats qui mettent en évidence des écarts par rapport à la réglementation sur l'accessibilité.

Ceux-ci peuvent être complétés par des propositions de solutions permettant d'atteindre un meilleur niveau d'accessibilité.

Le cas échéant, ces constats et propositions d'actions sont rattachés à un ou deux critères définis dans le tableau ci-après.

Les fiches indiquent également l'estimation financière des actions proposées (lorsqu'elle est prévue au contrat) et une proposition de variante, le cas échéant.

ECHEANCE	Commentaires :
Année 1	Travaux prévus dans la 1 <sup>ère</sup> année suivant la validation de l'Ad'AP
Année 2	Travaux prévus dans la 2 <sup>ème</sup> année suivant la validation de l'Ad'AP
Année 3	Travaux prévus dans la 3 <sup>ème</sup> année suivant la validation de l'Ad'AP
Période 2	Travaux prévus dans la 2 <sup>ème</sup> période suivant la validation de l'Ad'AP
Période 3	Travaux prévus dans la 3 <sup>ème</sup> période suivant la validation de l'Ad'AP
Période x	à réaliser ultérieurement si travaux spécifiques

Actions de mise en accessibilité	Commentaires :
Accessibilité extérieure	Cheminement extéteur, stationnement, accès à l'établissement
Accès aux prestations	Accueil, zone de vente, public assis, chambres, etc.
Accès aux équipements	Cabines, caisssses, commandes, etc.
Circulations horizontales	Cheminement intérieur horizontal, portes
Circulations verticales	Escaliers
Aménagements	Eclairage, sols, acoustique, etc.
Signalétique	Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.
Transports mécaniques	Ascenseurs, tapis roulants, escaliers mécaniques, etc.
Demande de dérogation	Selon CCH, article R.111.19.10



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 1</b>
---	----------------


<b><u>CHEMINEMENTS EXTERIEURS :</u></b> Seuils et ressauts	
---	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> Ressaut $\geq 2$ cm non chanfreiné pour accéder à la cour de promenade	
---	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Chanfreinage d'un ressaut à 33 % maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)
--

<b>Année 1</b>	<b>Accessibilité extérieure</b>
----------------	---------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
ml	1	300	300

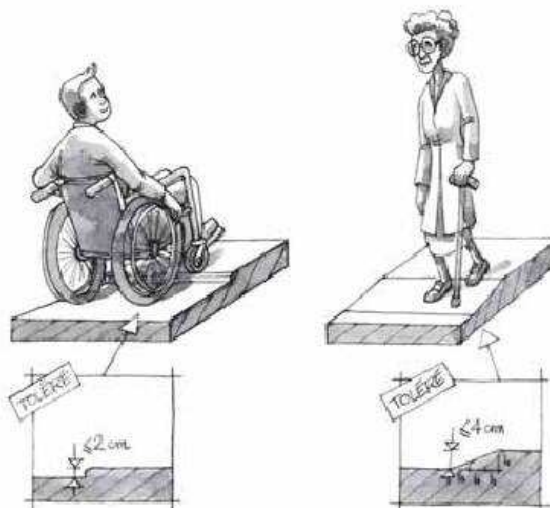



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 2</b>
---	----------------


## **STATIONNEMENT AUTOMOBILE :**

Nombre de places aménagées



### **CONSTAT :**

Parking d'environ 40 places : Absence de places de stationnement adaptées

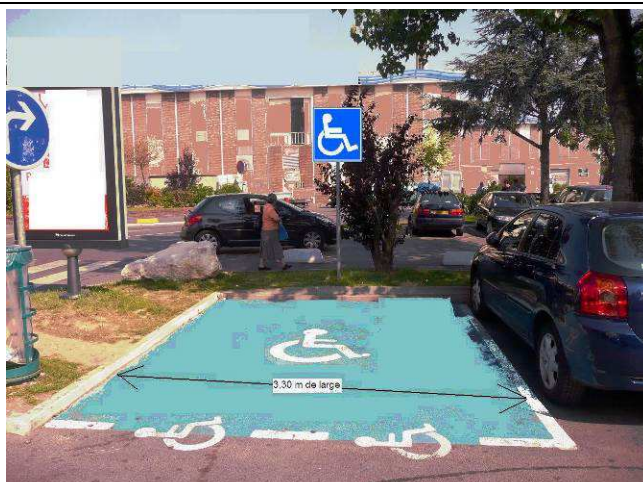


### **PROPOSITION D'ACTION :**

Création de places de stationnement adaptées en regroupant plusieurs places existantes compris marquage au sol et signalisation verticale


<b>Année 1</b>	<b>Signalétique</b>
----------------	---------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	1500	1500

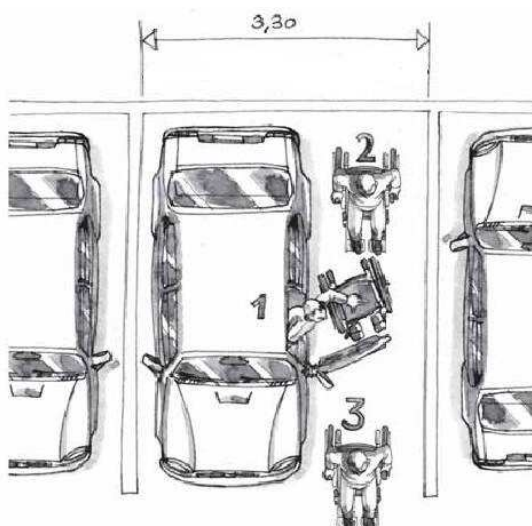




<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 3</b>
---	----------------

<b><u>CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES :</u></b> Seuils et ressauts	
---	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> Présence de seuils non chanfreinés à 33% et/ou non arrondi > 2cm ou de seuils chanfreinés à 33% > 4cm au niveau de chaque cellule.	
<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Chanfreinage d'un ressaut à 33 % maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut) - pour la cellule adaptée (à créer).	
<b>Année 1</b>	<b>Circulations horizontales</b>

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
ml	1	200	200

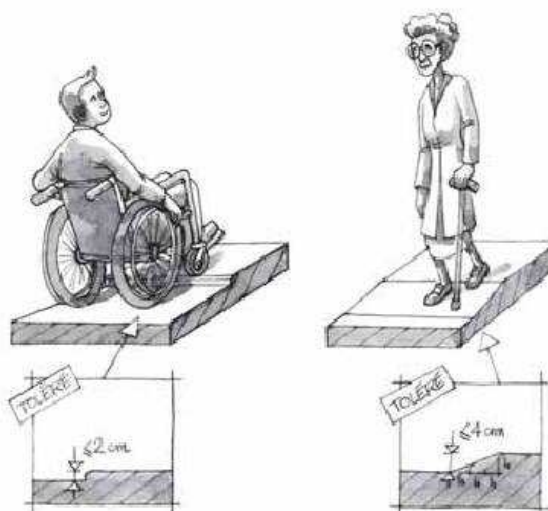




<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 4</b>
---	----------------

<b><u>CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES :</u></b> Cheminement libre de tout obstacle <div data-bbox="1230 501 1477 560" data-label="Image"> </div>
---

<b><u>CONSTAT :</u></b> Présence de boîtes aux lettres en saillie pouvant provoquer des heurts.	
<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Neutralisation d'espaces sous des éléments en saillie dans l'emprise d'un cheminement par des éléments de protection (type carter) pour les déficients visuels et cognitifs	
<b>Année 1</b>	<b>Circulations horizontales</b>

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	400	400

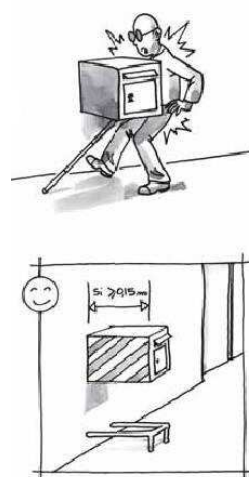



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 5</b>
---	----------------

## **ESCALIERS :**

Dispositions générales



### **CONSTAT :**

Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier pour accéder à l'espace détenus depuis la porte d'entrée - 2 escaliers de 2X2 marches et 6 marches - largeur 1.5 Mètres.



### **PROPOSITION D'ACTION :**


Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.

Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée.

Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + ajout d'une main courante

<b>Période 2</b>	<b>Circulations verticales</b>
------------------	--------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	4500	<b>4500</b>

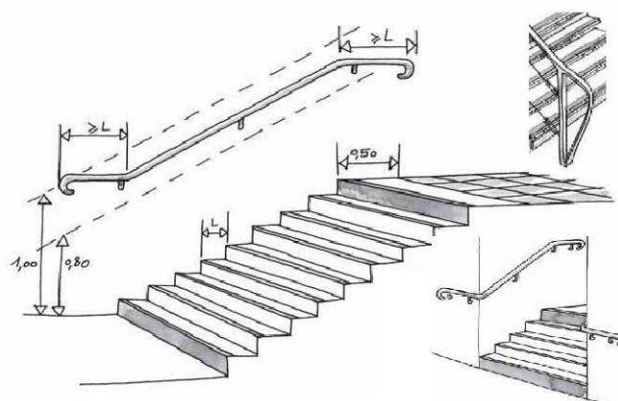



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 6</b>
---	----------------


## **ESCALIERS :**

Dispositions générales



### **CONSTAT :**

Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier des arrivants - 19 marches - Largeur 95 cm

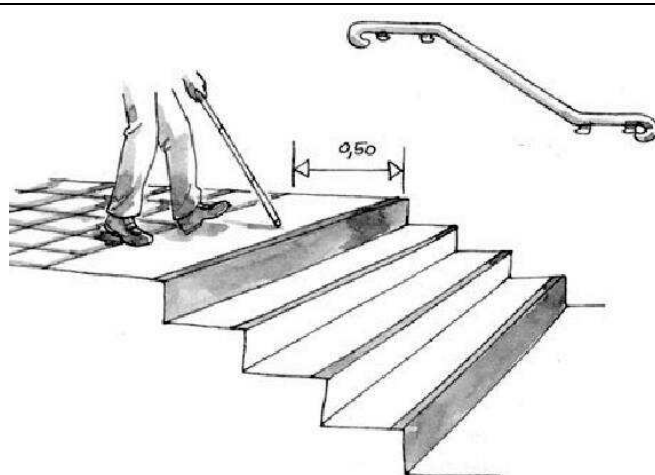

### **PROPOSITION D'ACTION :**


Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.

Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée.

Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches

<b>Période 2</b>	<b>Circulations verticales</b>
------------------	--------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	1500	1500

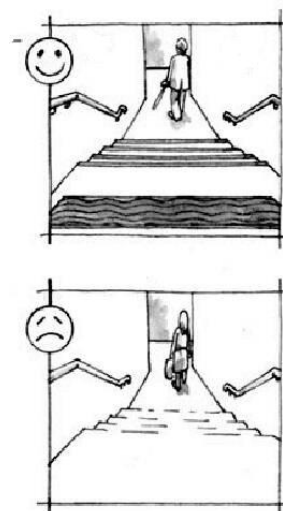



FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES	FC n° 7
--	---------


## ESCALIERS :

Dispositions générales



### CONSTAT :

Absence de signalisation pour déficients visuels de l'escalier central : 20 marches

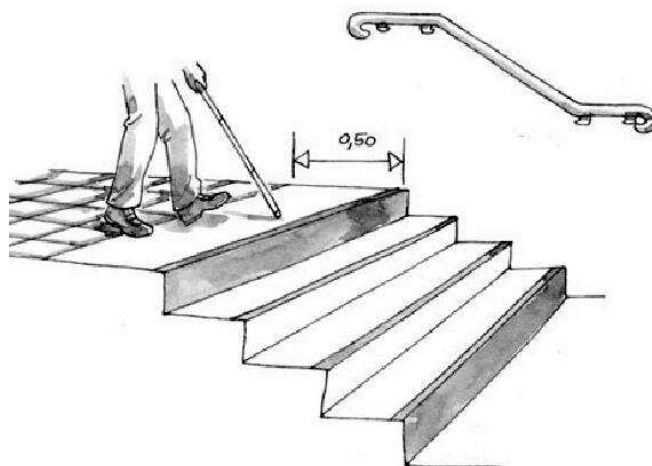

### PROPOSITION D'ACTION :



Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.

Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée.

Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + ajout d'une main courante.

Période 2	Circulations verticales
-----------	-------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	2	4500	9000

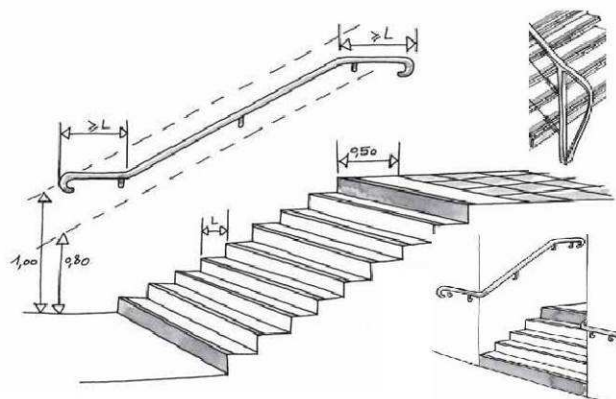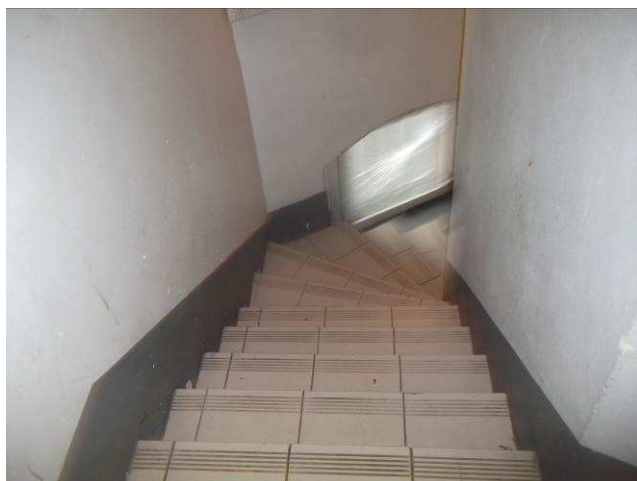




<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 8</b>
---	----------------

<b><u>ESCALIERS :</u></b>  Dispositions générales	 
---	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier d'accès à la cour de promenade - 9 marches - largeur 1.4 mètres.	
---	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée. Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + ajout d'une main courante.	
<b>Période 2</b>	<b>Circulations verticales</b>

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	2500	2500

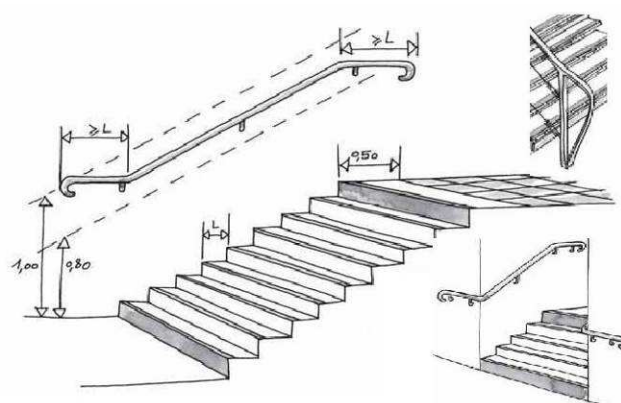



FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES	FC n° 9
--	---------


## ESCALIERS :

Dispositions générales



### CONSTAT :

Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier devant l'entrée principale : 4 marches largeur 2.3 M

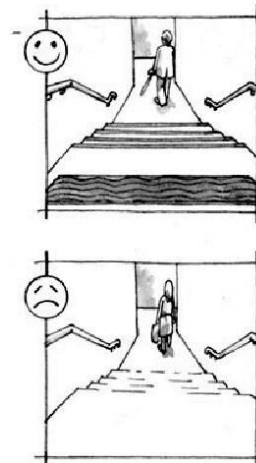

### PROPOSITION D'ACTION :


Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.

Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée.

Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + ajout d'une main courante.

Période 2	Circulations verticales
-----------	-------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	1600	1600

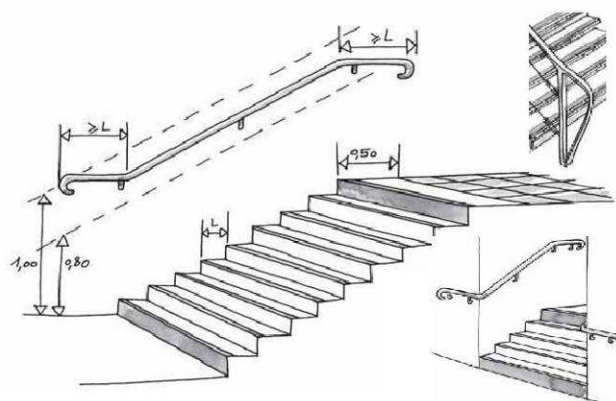



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 10</b>
---	-----------------

## **ESCALIERS :**

Dispositions générales



### **CONSTAT :**

Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier : escalier d'accès à la cour de promenade - 6 marches escaliers de 8 marches + 2 marches pour accéder à la cour



### **PROPOSITION D'ACTION :**



Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.

Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée.

Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + mains courantes


<b>Période 2</b>	<b>Circulations verticales</b>
------------------	--------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	3500	3500

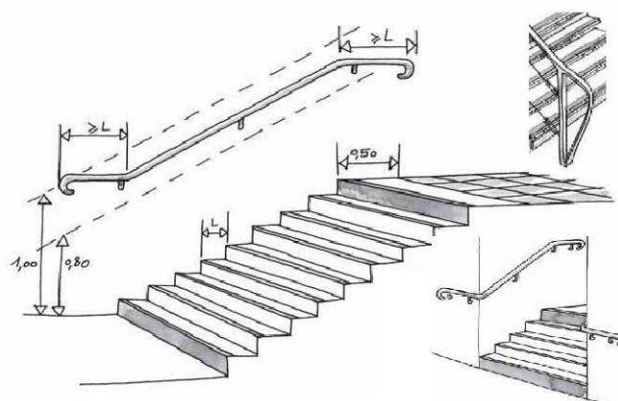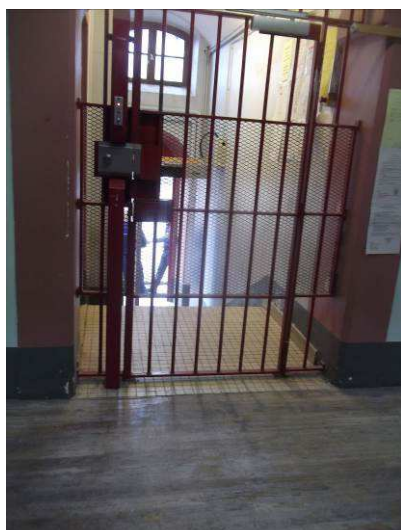



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 11</b>
---	-----------------

<b><u>ASCENSEURS, TRANSPORTS MECANIQUES :</u></b> Ascenseurs accessibles	
---	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> Absence d'ascenseur accessible aux PMR permettant d'accéder à la cour extérieure.	
--	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation.
---


<b>Année 1</b>	<b>Demande de dérogation</b>
----------------	------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
	0	0	0





<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 12</b>
---	-----------------

<b><u>ASCENSEURS, TRANSPORTS MECANIQUES :</u></b> Ascenseurs accessibles	
---	---


<b><u>CONSTAT :</u></b> Absence d'ascenseur accessible aux PMR permettant de desservir le bâtiment et permettant son accès par les personnes en fauteuil roulant;	
<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation.	
<b>Année 1</b>	<b>Demande de dérogation</b>

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
	0	0	0






<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 13</b>
---	-----------------

<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Signalisation des portes vitrées	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> Absence de signalisation sur le vitrage des portes vitrées permettant de les repérer facilement au niveau de la coursive après l'entrée principale.	
<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Signalisation de portes vitrées	
<b>Année 1</b>	<b>Signalétique</b>

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
ml	2	80	200

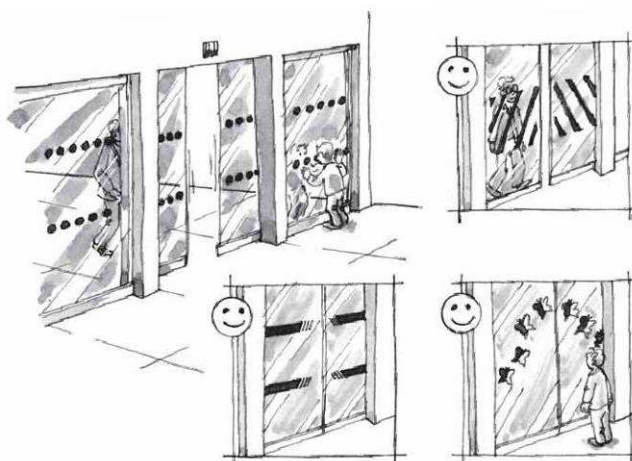



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 14</b>
---	-----------------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La porte d'entrée des cellules (ici C4) présente une largeur de passage libre de 60 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
--	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Remplacement d'une porte dans mur porteur par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m
---

<b>Année 2</b>	<b>Aménagements</b>
----------------	---------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	7000	7000

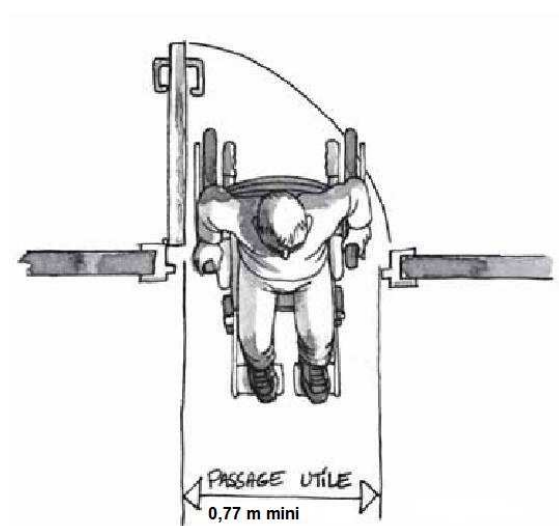



FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES	FC n° 15
--	----------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La porte d'entrée des cellules du quartier disciplinaire présente une largeur de passage libre de 58 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
---	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m
---


Année 2	Aménagements
---------	--------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	3000	3000

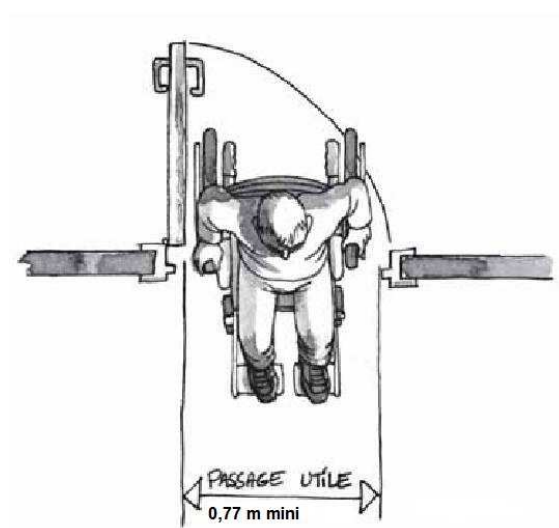



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 16</b>
---	-----------------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La porte d'entrée des douches communes du quartier disciplinaire présente une largeur de passage libre de 58 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
---	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m
---


<b>Année 2</b>	<b>Aménagements</b>
----------------	---------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	3000	3000

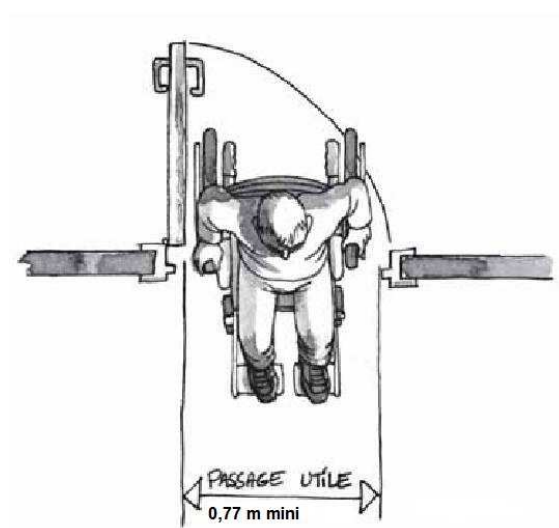



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 17</b>
---	-----------------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La largeur de la porte d'accès à la cour de promenade depuis l'escalier d'accès est de 65 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
--	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation.
---

<b>Année 1</b>	<b>Demande de dérogation</b>
----------------	------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
	0	0	0

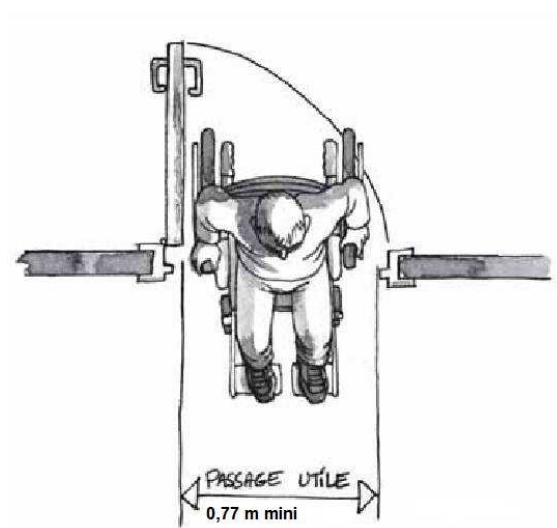



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 18</b>
---	-----------------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La largeur de la porte de l'accueil des greffes est insuffisante pour permettre le passage d'une PMR (72 cm).	
--	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation-possibilité d'accueillir une PMR dans un autre local plus adapté.
--


<b>Année 1</b>	<b>Demande de dérogation</b>
----------------	------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
	0	0	0

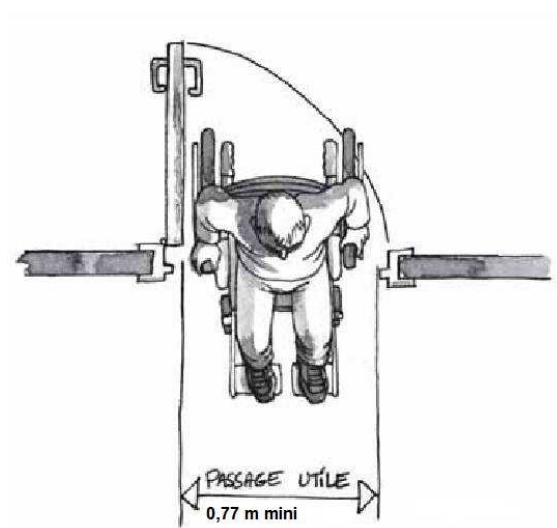



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 19</b>
---	-----------------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La largeur de la porte pour accéder aux vestiaires des familles est de 72 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
--	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation - Possibilité d'accueillir une PMR dans un autre local ou dépose de ces vêtements à l'accueil.
---


<b>Année 1</b>	<b>Demande de dérogation</b>
----------------	------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
	0	0	0

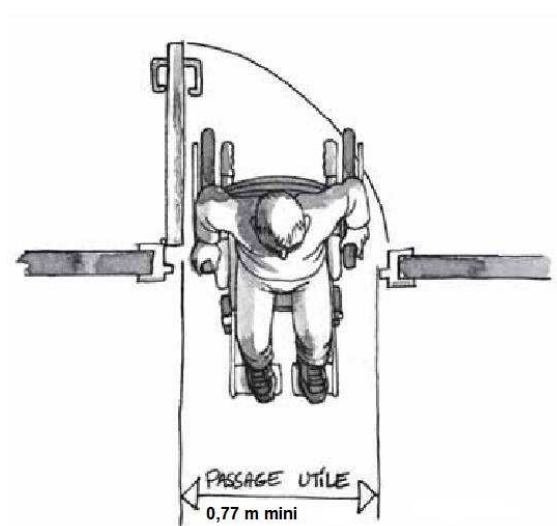



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 20</b>
---	-----------------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La largeur de la porte détenus pour accéder au parloir des familles est de 57 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
--	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m
---

<b>Période 3</b>	<b>Circulations horizontales</b>
------------------	----------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	6000	6000

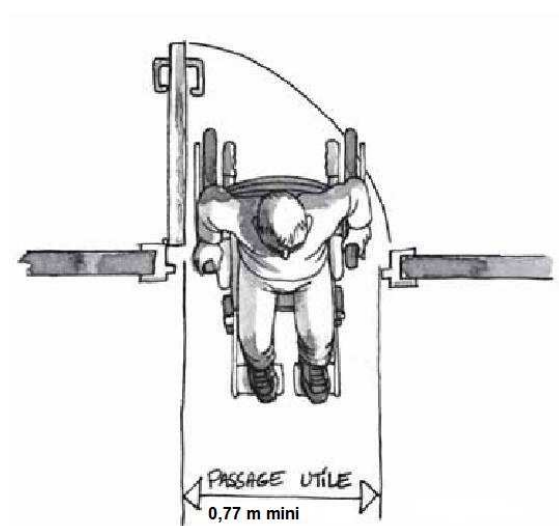



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 21</b>
---	-----------------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La largeur des 2 portes d'accès pour accéder au parloir pour les familles est de 72 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
--	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m
---


<b>Période 3</b>	<b>Circulations horizontales</b>
------------------	----------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	2	6000	12000

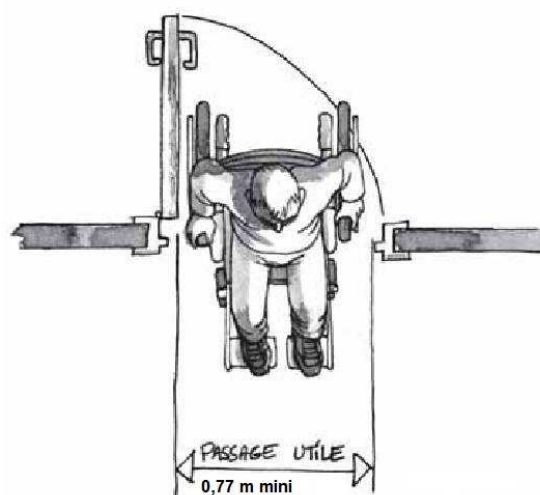



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 22</b>
---	-----------------


<b><u>PORTES, PORTIQUES ET SAS :</u></b> Largeur des portes	
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> La largeur des portes d'accès à l'infirmerie, au dentiste et au psychologue et à la salle d'activité en RDC sont insuffisantes pour permettre le passage d'une PMR	
---	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation - Possibilité de réaliser ces soins par un accueil personnalisé.
---


<b>Année 1</b>	<b>Demande de dérogation</b>
----------------	------------------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
	0	0	0

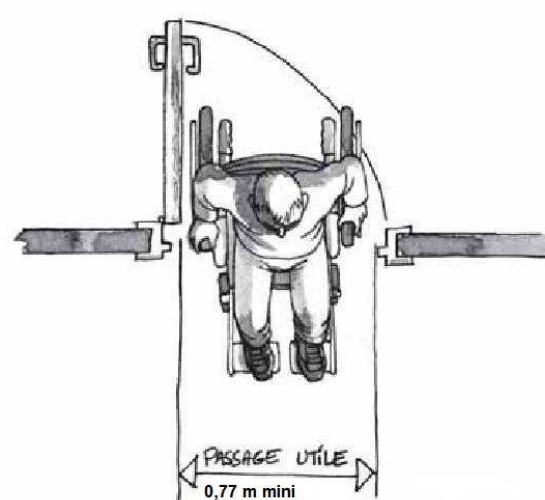



<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 23</b>
---	-----------------

<b><u>EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE :</u></b> Equipements divers accessibles	
--	---


<b><u>CONSTAT :</u></b> Cabine téléphonique en extérieur trop haut pour une PMR	
<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Abaissement d'une de ces cabines dans chaque cour.	
<b>Année 3</b>	<b>Aménagements</b>

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	3	300	900





<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 24</b>
---	-----------------

<b><u>SANITAIRES :</u></b> Présence de sanitaires adaptés	 
--	---

<b><u>CONSTAT :</u></b> Absence de sanitaires adaptés pour les PMR au niveau Du parloir de l'accueil des familles.	
---	--

<b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b> Aménagement d'un cabinet accessible hors volume des sanitaires existants compris déplacement de cloisons non porteuses, revêtements, appareils sanitaires adaptés (cuvette, lave-main, etc.), équipements. - sanitaires à créer.
--


<b>Période 2</b>	<b>Aménagements</b>
------------------	---------------------

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	10000	10000





<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 25</b>
---	-----------------


<b>ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS :</b> Cheminement accessible jusqu'aux emplacements	
---	---

<b>CONSTAT :</b> La largeur de circulation au niveau du parloir est parfois insuffisante et table pas adaptée	
--	--

<b>PROPOSITION D'ACTION :</b> Veiller à laisser un passage libre suffisant et à mettre des tables adaptées.
--


<b>Année 1</b>	<b>Aménagements</b>
----------------	---------------------


Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	200	200

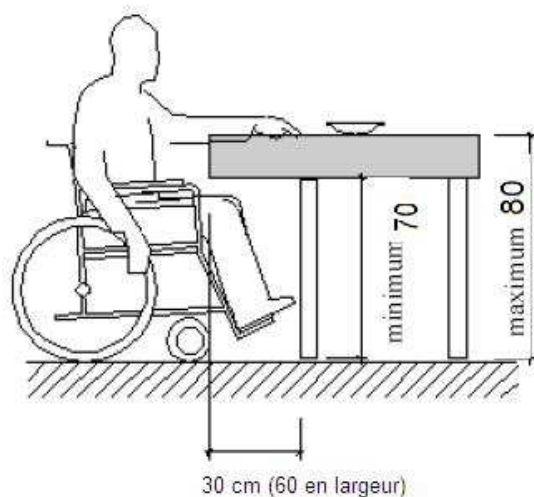




<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 26</b>
---	-----------------

<p><b><u>CELLULES :</u></b></p> <p>Nombre de cellules adaptées</p>	
--	---

<p><b><u>CONSTAT :</u></b></p> <p>Absence de cellule adaptée au niveau de la maison d'arrêt d'Auxerre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prévoir l'ouverture d'une fenêtre via un dispositif (ici hauteur 2.4 mètres)</li> <li>-absence de douche (uniquement lavabo) =&gt; mais pas adaptée,</li> <li>-Aire de manœuvre WC insuffisante,</li> <li>-Aire de man</li> </ul>	
<p><b><u>PROPOSITION D'ACTION :</u></b></p> <p>Aménagement d'une chambre adaptée, y compris sanitaires avec douches à l'italienne, dans le volume d'une chambre existante compris revêtements, équipements.</p>	
<b>Année 3</b>	<b>Aménagements</b>

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	16000	16000

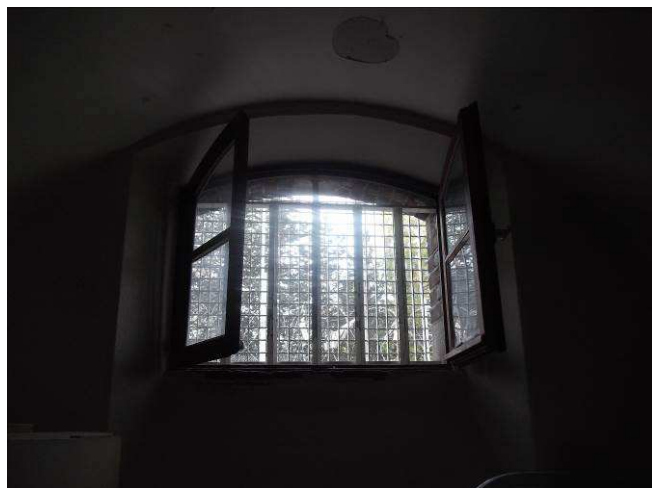




<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 27</b>
---	-----------------

<b>CELLULES :</b> Autre
----------------------------


<b>CONSTAT :</b> Les interphones situés dans les cellules arrivant sont à une hauteur trop importante (1.4/1.5 M.)	
<b>PROPOSITION D'ACTION :</b> Veiller à abaisser ces éléments.	
<b>Année 2</b>	<b>Aménagements</b>


Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	6	300	1800

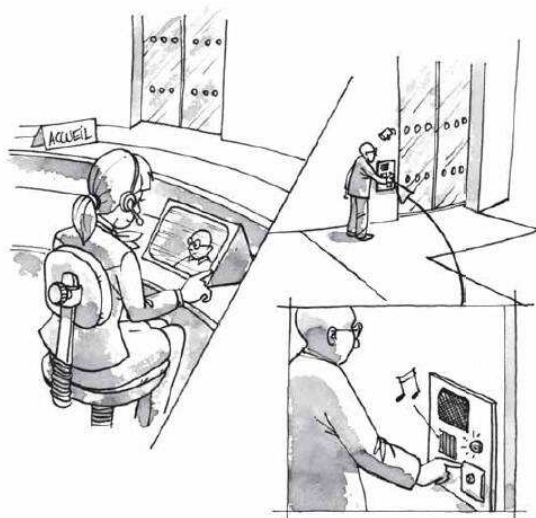




<b>FICHE DE CONSTAT DIAGNOSTIC HANDICAPES</b>	<b>FC n° 28</b>
---	-----------------

<b>ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES :</b>	
Douches	
	

<b>CONSTAT :</b> La largeur de l'accès aux douches est insuffisante pour une PMR - 75 cm +cloisonnement pas adapté et absence de siège.	
	
<b>PROPOSITION D'ACTION :</b> Elargissement de la porte d'accès au bloc douche du quartier des arrivants, création d'une douche adaptée avec équipements et cloisonnement.	
<b>Année 1</b>	<b>Aménagements</b>

Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant total € HT
U	1	8000	8000

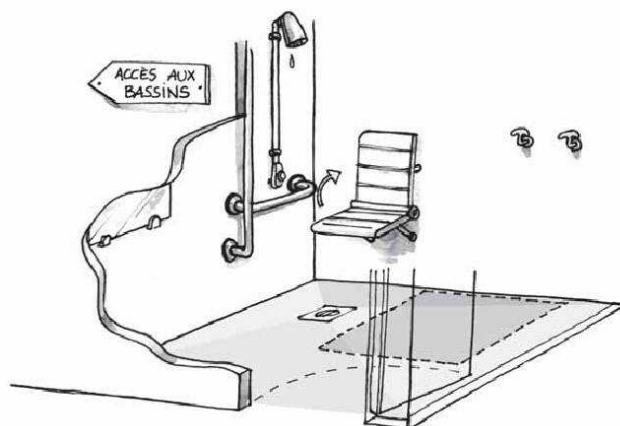



## 6. Demandes de dérogations envisageables

N°	N° FC concernée	Règle d'accessibilité concernée	Motif de la demande	Points concernés	Mesures compensatoires éventuelles et justificatifs
D1	FC n° 11	Ascenseurs accessibles	Disproportion manifeste entre le coût des améliorations à apporter et leurs conséquences sur la viabilité de l'établissement	Absence d'ascenseurs pour accéder à la cour extérieure	
D2	FC n° 12	Ascenseurs accessibles	Disproportion manifeste entre le coût des améliorations à apporter et leurs conséquences sur la viabilité de l'établissement	Absence d'ascenseurs pour accéder aux étages	création de cellules accessibles pour les PMR en RDC
D3	FC n° 17	largeur des portes	Disproportion manifeste entre le coût des améliorations à apporter et leurs conséquences sur la viabilité de l'établissement	La largeur de la porte d'accès à la cour de promenade depuis l'escalier d'accès est de 65 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
D4	FC n° 18	largeur des portes	Disproportion manifeste entre le coût des améliorations à apporter et leurs conséquences sur la viabilité de l'établissement	La largeur de la porte de l'accueil des greffes est insuffisante pour permettre le passage d'une PMR (72 cm).	
D5	FC n° 19	largeur des portes	Disproportion manifeste entre le coût des améliorations à apporter et leurs conséquences sur la viabilité de l'établissement	La largeur de la porte pour accéder aux vestiaires des familles est de 72 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	
D6	FC n° 22	largeur des portes	Disproportion manifeste entre le coût des améliorations à apporter et leurs conséquences sur la viabilité de l'établissement	La largeur des portes d'accès à l'infirmerie, au dentiste et au psychologue et à la salle d'activité en RDC sont insuffisantes pour permettre le passage d'une PMR	



## 7. Contexte de la mission

---

### 7.1. Mission de Bureau Veritas :

Notre mission consiste en un diagnostic sur les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées :

Notre mission comprend :

1. Examen des documents mis à disposition par le client (plans, procès-verbaux de commission d'accessibilité, rapport d'organismes agréés, lettres de l'administration, etc..).
2. Visite de l'ensemble des installations et équipements concernés par le diagnostic.
3. Analyse de leurs caractéristiques par rapport aux référentiels applicables, et mise en évidence des écarts.
4. Proposition de solutions techniques en vue de la correction des écarts relevés.
5. Estimation financière des solutions techniques proposées.

Ce diagnostic est basé sur une visite du site ; lors de cette visite, notre analyse est limitée à un examen visuel des éléments concernés, sans essais, calcul, mesure, analyse particulière, sondage destructif ou radiographie.

L'objectif de ce rapport est de fournir les grandes lignes du schéma directeur pour l'amélioration de l'accessibilité

L'estimation financière des solutions techniques réalisée à la demande du client correspond à un simple estimatif des coûts découlant des propositions de Bureau Veritas en la matière. Cette estimation ne s'apparente ni à un chiffrage, ni à un devis d'entreprise – seuls documents en mesure de déterminer le chiffrage précis des travaux découlant de ces solutions techniques.

Les montants estimés sont hors taxes et hors honoraires de maîtrise d'œuvre.

### 7.2. Référentiel

Ce diagnostic a été réalisé par référence aux textes suivants

Code de la construction et de l'habitation - partie réglementaire

**Articles R 111-19-7 à R 111-19-10 du CCH** relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public existantes ;

**Arrêté du 8 décembre 2014** fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret no 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public



**Projet de texte relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants.**




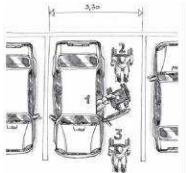




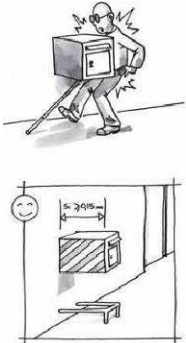
## 8. Annexe : Tableau récapitulatif des constats et propositions d'actions

Le tableau suivant reprend le contenu des fiches constat et la notation ; il comprend :


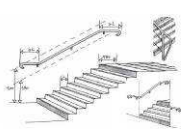




- Le renvoi à une fiche de constat numérotée contenant d'éventuelles photos d'illustration. (Voir ci-après)
- « éléments observés » : il s'agit des composants, équipements ou dispositions constituant le bâtiment ou l'établissement.
- « constat - localisation » : analyse des points examinés mise en évidence des écarts par rapport à l'accessibilité.
- « propositions d'actions » : il s'agit de propositions de solutions permettant d'atteindre un meilleur niveau d'accessibilité.
- Critères définis en lien avec le client (lorsqu'ils sont prévus dans le contrat)
- L'estimation financière des actions proposées (lorsqu'elle est prévue dans le contrat) (la valeur est arrondie à la centaine d'€ supérieure).
- une proposition de variante (le cas échéant).

	NOTE	Éléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
	2	Cheminements extérieurs										
FC n° 1		Seuils et ressauts				Ressaut ≥ 2 cm non chanfreiné pour accéder à la cour de promenade	Chanfreinage d'un ressaut à 33 % maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)	Année 1	Accessibilité extérieure	ml	1	300
	2	Stationnement automobile										

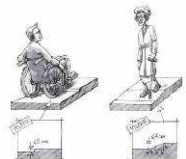
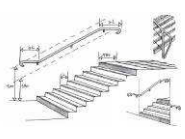
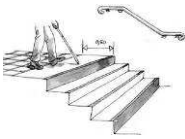

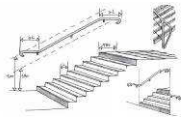



	NOTE	Eléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 2		Nombre de places aménagées				Parking d'environ 40 places : Absence de places de stationnement adaptées	Création de places de stationnement adaptées en regroupant plusieurs places existantes compris marquage au sol et signalisation verticale	Année 1	Signalétique	U	1	1 500
	2	Circulations intérieures horizontales										
FC n° 3		Seuils et ressauts				Présence de seuils non chanfreinés à 33% et/ou non arrondi > 2cm ou de seuils chanfreinés à 33% > 4cm au niveau de chaque cellule.	Chanfreinage d'un ressaut à 33 % maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut) - pour la cellule adaptée (à créer).	Année 1	Circulations horizontales	ml	1	200
FC n° 4		Cheminement libre de tout obstacle				Présence de boîtes aux lettres en saillie pouvant provoquer des heurts.	Neutralisation d'espaces sous des éléments en saillie dans l'emprise d'un cheminement par des éléments de protection (type carter) pour les déficients visuels et cognitifs	Année 1	Circulations horizontales	U	1	400


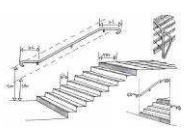
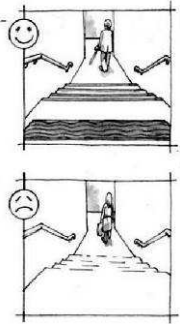

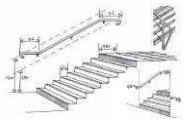


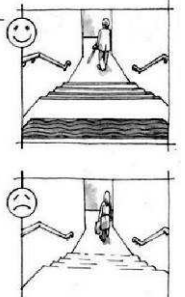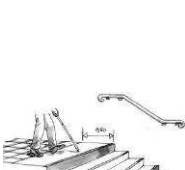
	NOTE	Eléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
	1	Escaliers										
FC n° 5		Dispositions générales				Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier pour accéder à l'espace détenus depuis la porte d'entrée - 2 escaliers de 2X2 marches et 6 marches - largeur 1.5 Mètres.	Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée. Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + ajout d'une main courante	Période 2	Circulations verticales	U	1	4 500
FC n° 6		Dispositions générales				Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier des arrivants - 19 marches - Largeur 95 cm	Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée. Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches	Période 2	Circulations verticales	U	1	1 500



	NOTE	Eléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 7		Dispositions générales				Absence de signalisation pour déficients visuels de l'escalier central : 20 marches	Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée. Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + ajout d'une main courante.	Période 2	Circulations verticales	U	2	9 000
FC n° 8		Dispositions générales				Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier d'accès à la cour de promenade - 9 marches - largeur 1.4 mètres.	Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée. Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + ajout d'une main courante.	Période 2	Circulations verticales	U	1	2 500


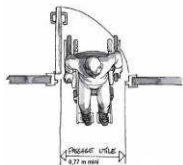

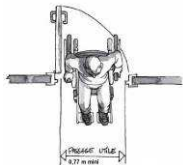

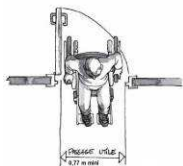


	NOTE	Eléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 9		Dispositions générales				Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier devant l'entrée principale : 4 marches largeur 2.3 M	Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée. Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + ajout d'une main courante.	Période 2	Circulations verticales	U	1	1 600
FC n° 10		Dispositions générales				Absence de signalisation pour déficients visuels des marches d'escalier : escalier d'accès à la cour de promenade - 6 marches escaliers de 8 marches + 2 marches pour accéder à la cour	Mise en œuvre d'une bande d'éveil de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure. Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée. Mise en œuvre d'un contraste visuel pour les 1ère et dernière contremarches + mains courantes	Période 2	Circulations verticales	U	1	3 500
	1	Ascenseurs, transports mécaniques										


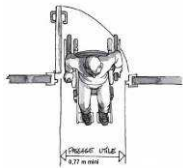

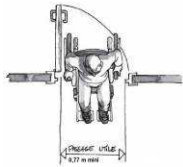

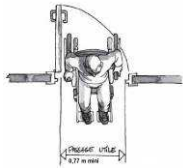


	NOTE	Éléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEANCE	Actions de mise en accessibilité	Unité	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 11		Ascenseurs accessibles				Absence d'ascenseur accessible aux PMR permettant d'accéder à la cour extérieure.	Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation.	Année 1	Demande de dérogation			
FC n° 12		Ascenseurs accessibles				Absence d'ascenseur accessible aux PMR permettant de desservir le bâtiment et permettant son accès par les personnes en fauteuil roulant;	Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation.	Année 1	Demande de dérogation			
	1	Portes, portiques et sas										
FC n° 13		Signalisation des portes vitrées				Absence de signalisation sur le vitrage des portes vitrées permettant de les repérer facilement au niveau de la coursi ve après l'entrée principale.	Signalisation de portes vitrées	Année 1	Signalétique	ml	2	200


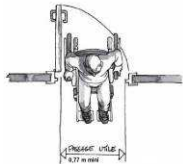
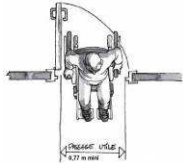

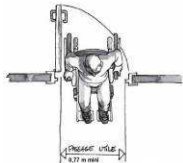


	NOTE	Eléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 14		Largeur des portes				La porte d'entrée des cellules (ici C4) présente une largeur de passage libre de 60 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	Remplacement d'une porte dans mur porteur par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m	Année 2	Aménagements	U	1	7 000
FC n° 15		Largeur des portes				La porte d'entrée des cellules du quartier disciplinaire présente une largeur de passage libre de 58 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m	Année 2	Aménagements	U	1	3 000
FC n° 16		Largeur des portes				La porte d'entrée des douches communes du quartier disciplinaire présente une largeur de passage libre de 58 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m	Année 2	Aménagements	U	1	3 000





	NOTE	Éléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 17		Largeur des portes				La largeur de la porte d'accès à la cour de promenade depuis l'escalier d'accès est de 65 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation.	Année 1	Demande de dérogation			
FC n° 18		Largeur des portes				La largeur de la porte de l'accueil des greffes est insuffisante pour permettre le passage d'une PMR (72 cm).	Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation-possibilité d'accueillir une PMR dans un autre local plus adapté.	Année 1	Demande de dérogation			
FC n° 19		Largeur des portes				La largeur de la porte pour accéder aux vestiaires des familles est de 72 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation - Possibilité d'accueillir une PMR dans un autre local ou dépose de ces vêtements à l'accueil.	Année 1	Demande de dérogation			




	NOTE	Eléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 20		Largeur des portes				La largeur de la porte détenus pour accéder au parloir des familles est de 57 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m	Période 3	Circulations horizontales	U	1	6 000
FC n° 21		Largeur des portes				La largeur des 2 portes d'accès pour accéder au parloir pour les familles est de 72 cm insuffisante pour permettre le passage d'une PMR	Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m	Période 3	Circulations horizontales	U	2	12 000
FC n° 22		Largeur des portes				La largeur des portes d'accès à l'infirmerie, au dentiste et au psychologue et à la salle d'activité en RDC sont insuffisantes pour permettre le passage d'une PMR	Compte tenu des contraintes structurelles importantes et de la disproportion manifeste entre le cout/ aux améliorations nous préconisons une demande de dérogation - Possibilité de réaliser ces soins par un accueil personnalisé.	Année 1	Demande de dérogation			


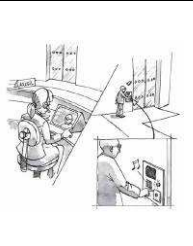

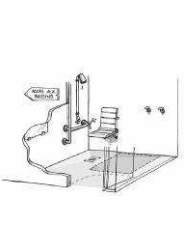



	NOTE	Eléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
	2	Equipements et dispositifs de commande										
FC n° 23		Equipements divers accessibles				Cabine téléphonique en extérieur trop haut pour une PMR	Abaissement d'une de ces cabines dans chaque cour.	Année 3	Aménagements	U	3	900
	1	Sanitaires										
FC n° 24		Présence de sanitaires adaptés				Absence de sanitaires adaptés pour les PMR au niveau Du parloir de l'accueil des familles.	Aménagement d'un cabinet accessible hors volume des sanitaires existants compris déplacement de cloisons non porteuses, revêtements, appareils sanitaires adaptés (cuvette, lave-main, etc.), équipements. - sanitaires à créer.	Période 2	Aménagements	U	1	10 000
	2	Etablissements recevant du public assis										



	NOTE	Éléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 25		Cheminement accessible jusqu'aux emplacements				La largeur de circulation au niveau du parloir est parfois insuffisante et table pas adaptée	Veiller à laisser un passage libre suffisant et à mettre des tables adaptées.	Année 1	Aménagements	U	1	200
	1	Cellules										
FC n° 26		Nombre de cellules adaptées				Absence de cellule adaptée au niveau de la maison d'arrêt d'Auxerre : -Prévoir l'ouverture d'une fenêtre via un dispositif (ici hauteur 2.4 mètres) -absence de douche (uniquement lavabo) => mais pas adaptée, -Aire de manœuvre WC insuffisante, -Aire de manœuvre autour lit et lavabo insuffisante, -hauteur des prises trop hautes.	Aménagement d'une chambre adaptée, y compris sanitaires avec douches à l'italienne, dans le volume d'une chambre existante compris revêtements, équipements.	Année 3	Aménagements	U	1	16 000



	NOTE	Éléments observés	Photo 1	Photo 2	Photo 3	Constat	Propositions d'actions	ECHEAN CE	Actions de mise en accessibilité	Unit é	Qté	Prix Total arrondi
FC n° 27		Autre				Les interphones situés dans les cellules arrivant sont à une hauteur trop importante (1.4/1.5 M.)	Veiller à abaisser ces éléments.	Année 2	Aménagements	U	6	1 800
	1	Etablissements avec douches ou cabines										
FC n° 28		Douches				La largeur de l'accès aux douches est insuffisante pour une PMR - 75 cm +cloisonnement pas adapté et absence de siège.	Elargissement de la porte d'accès au bloc douche du quartier des arrivants, création d'une douche adaptée avec équipements et cloisonnement.	Année 1	Aménagements	U	1	8 000