

Lot 06 - LABER METAL SUIVIS des reserves restantes à lever à l'issue du délai échu - suivant Constat Moe du 09/02/2021								
ref.	Etage	Local	n° et intitulé de la reserve non levée	reserves émises le 14,12,20 reception 1ere partie (intérieurs) par :	reserves émises le 04,01,2021 reception 2nde partie (extérieurs), par :	reponses ENTREPRISES / levée à date du / observations / objections émises	avis MOE /MOa	constat à date de résiliation
1	RDC -	PARTIE COMMUNE E	3. Silicone coloris gris refusé en liaison bati porte secours - coloris noir demandé	moe			A effectuer	
2	R+1	PARTIE COMMUNE E	3. Silicone coloris gris refusé en liaison bâti porte secours - coloris noir demandé	moe			A effectuer	
3	R+1	PARTIE COMMUNE E	3. Auto-contrôle mise en service porte secours à fournir	moe			A effectuer	
4	R+1	PARTIE COMMUNE F	1. Reprise sol et réglage palier escalier service en cours de travaux NOTA: Les OPR de la trémie escalier n'ont pas pu être réalisées, l'escalier étant en cours de travaux et interdit pour le passage	moe			A effectuer	fait
5	R+2	PARTIE COMMUNE C	8. Silicone coloris gris refusé en liaison bâti porte secours - coloris noir demandé	moe			A effectuer	
6	R+2	PARTIE COMMUNE C	10. Reprise sol et réglage palier escalier service en cours de travaux NOTA: Les OPR de la trémie escalier n'ont pas pu être réalisées, l'escalier étant en cours de travaux et interdit pour le passage => voir opr annexe 1	moe			A effectuer	fait
7	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	2 - PASSERELLE EXTERIEURE	5. Soubassement coursive panneaux maille acier à réaliser		Moe-architecte		A effectuer	
8	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	7 - TRÉMIE ESCALIER CENTRAL R-1	3. Mettre en place seuil à la suisse d'étanchéité au droit porte secours suivant détail EXE LABER METAL 002 indice A du 13-05-19 + VISA du MOE		Moe-architecte		A effectuer	
9	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	8 - TRÉMIE ESCALIER CENTRAL RDC	1-2. Têtes de vis cuvette saillantes à revisser sur basse de seuil		Moe-architecte		A effectuer	
10	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	9 - TRÉMIE ESCALIER CENTRAL R+1	1-3. Bande seuil linéaire à faire sur le vide entre parquet palier escalier et plancher bureau à l'alignement du seuil du Lot Revêtement sol		Moe-architecte		A effectuer	
11	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	9 - TRÉMIE ESCALIER CENTRAL R+1	4. Sol parquet palier escalier disloqué à mettre au même nu		Moe-architecte		A effectuer	fait
12	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	10 - TRÉMIE ESCALIER CENTRAL R+2	6-7. Bande seuil linéaire à faire sur le vide entre parquet palier escalier et plancher bureau à l'alignement du seuil du Lot Revêtement sol		Moe-architecte		A effectuer	
13	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	10 - TRÉMIE ESCALIER CENTRAL R+2	7. Parquet bois fissuré côté vitrage bureau - A remplacer		Moe-architecte		A effectuer	fait
14	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	10 - TRÉMIE ESCALIER CENTRAL R+2	8. Parquet bois fissuré au milieu du palier - A remplacer		Moe-architecte		A effectuer	fait
15	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	10 - TRÉMIE ESCALIER CENTRAL R+2	10. Parquet bois côté garde-corps escalier disloqué à mettre au même nu		Moe-architecte		A effectuer	fait
16	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	11 - TREMIE ESCALIER SECOURS (R 1 - RDC - R+1 - R+2)	13. Mettre en place seuil à la suisse d'étanchéité au droit porte secours R-1 suivant détail EXE LABER METAL 002 Indice A du 13-05-19 + VISA du MOE		Moe-architecte		A effectuer	
17	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	13 - FACADES EXTERIEURES	1-3. Structure métallique cage escalier secours reprise tâche galva dénaturée + nettoyer		Moe-architecte		A effectuer	
18	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	13 - FACADES EXTERIEURES	13. Portes secours et portes d'évacuation d'eau en R-1 à réaliser suivant plan EXE		Moe-architecte		A effectuer	
19	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	13 - FACADES EXTERIEURES	14. Façade Maille acier à réaliser en soubassement Modules - en élévation Module - élévation escalier secours extérieur - soubassement passerelle		Moe-architecte		A effectuer	
20	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	13 - FACADES EXTERIEURES	15. Garde corps sécurité collective édicule ascenseur à réaliser + module SAS liaison/coursive		Moe-architecte		A effectuer	fait
21	EXT/ ENVELOPPE / passerelle	13 - FACADES EXTERIEURES	16. Ligne de vie sécurité collective sur passerelle à réaliser		Moe-architecte		A effectuer	
22	ENSEMBLE	x	lever les avis D et S concerné par le lot emis par le bureau de controles	CT			A effectuer	
23	ENSEMBLE	x	fournir DOE ( compris essais et autoscontroles manquant )	Moe + Moa			Reçu le 08/01/2021 - Incomplet + Version papier à fournir	
24	ENSEMBLE	x	fournir quitus de lever de reserves		Moe + Moa			

[illegible]