LEGENDE - Etat sanitaire
Intervention

- Micro organismes, végétation
  Traitement biocide, algicide
  Nettoyage doux
- Efflorescences, humidité, infiltrations
  Nettoyage
- Sols non entretenus
  Reprise en stabilisé (réhausse du niveau)
- Gazon (haie disparue)
  Restitution haie disparue
- Fil d'eau dû à l'affaissement des dalles
- Joints ouverts (mortier maigre gelé/décollé)
  Purge
- Sondages : D (dalle) / M (marche)

Terrasses (haute et basse) - Dallage granit posé sur mortier
Dallage granit ponctuellement remplacé lors des travaux de 2010
Affaissement des dalles en terrasse basse créant un fil d'eau périphérique reliant les 4 avaloirs
Mortier de joint gelé/décollé : zones d'entrées d'eau
Végétation et mousses apparentes
Relevé des calepinages
Purge, nettoyage (brossage, traitement biocide)
Remplacement dallage en recherche, repose sur plots réglables
Dépose de la dalle étanche Degaine et mise en oeuvre d'un complexe isolant étanche

Fontis
Reprise des sols
Installation d'un drain en périphérie des pieds d'emmarchements bas nord et sud

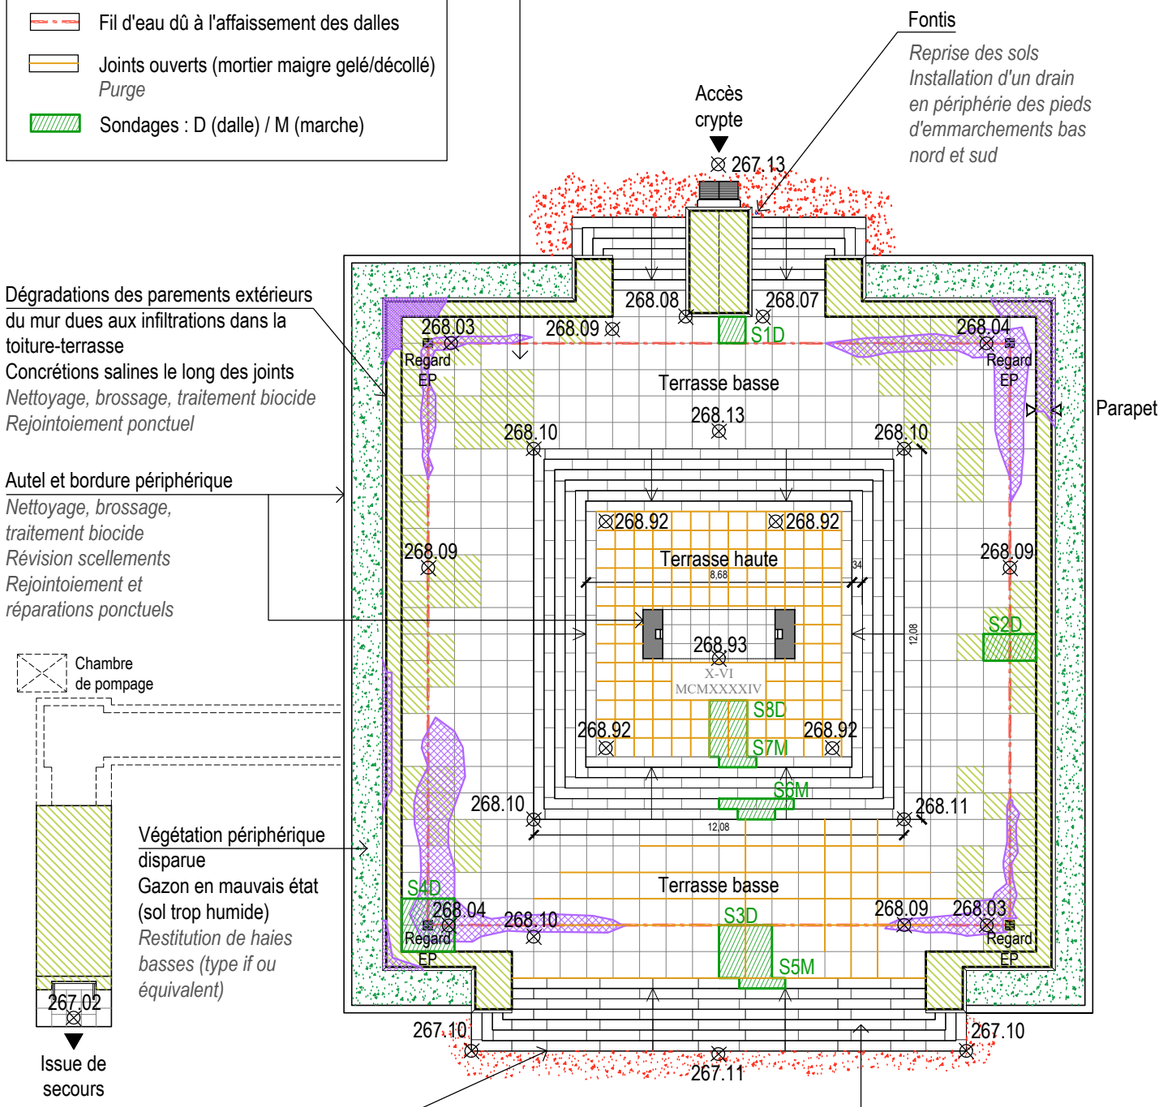

Dégradations des parements extérieurs du mur dues aux infiltrations dans la toiture-terrasse
Concrétions salines le long des joints
Nettoyage, brossage, traitement biocide
Rejointoiement ponctuel

Autel et bordure périphérique
Nettoyage, brossage, traitement biocide
Révision scellements
Rejointoiement et réparations ponctuels

Végétation périphérique disparue
Gazon en mauvais état (sol trop humide)
Restitution de haies basses (type if ou équivalent)

Emmarchements bas (nord et sud) :
Marche basse déchaussée
Sol sable stabilisé dégradé
Niveau de sol à réhausser, sable stabilisé à rapporter

Emmarchements - Dallage granit posé sur mortier :
Végétations et mousses
Mortiers de joint gelés/décollés
Dalles disloquées, désolidarisées et basculées
Glissement des marches
Relevé des calepinages
Purge, nettoyage (brossage, traitement biocide)
Dépose/repose des marches en conservation et adaptations calepinages
Mise en oeuvre sur crémaillère béton

0 1 2 10 m

Document graphique établi à partir des plans d'origine de l'entreprise Degaine et de M. J. Creuzot, A.C.M.H.

ÉTAT SANITAIRE

LEGENDE - Réseau d'assainissement
Intervention

- Réseau EP depuis travaux 2010 (PVC)
  Reprise et complément
- V Ventilation du vide sanitaire créée en 2010
  Révision et complément
- E Captage EP d'origine, hors service
  Remise en usage et état, adaptations
- S Captage EP 2010, captage actuel, en service
  Suppression

Etanchéité terrasse et bassin de captage d'eau sous dallage avec formes de pente

- Défaut d'étanchéité en terrasse :
  - Eau stagnante en surface, défauts de forme de pente
  - Zone d'infiltration majeure en jonction terrasse-escaliers
  - Remontée de l'étanchéité insuffisante, pression du joint périphérique
  - Points d'infiltration et fuites au droit des points de captage

  Démolition de la dalle étanche Degaine et mise en oeuvre d'un nouveau complexe isolant étanche
- Points de captage des eaux de surface (terrasse basse) : S1 à S4
  Défectueux : capacité/profondeur du regard insuffisante, sable en rétention, engorgement rapide
  Dépose sans conservation
- Points de captage des eaux au niveau de l'étanchéité : E1 à E12
  Hors service
  Remise en usage et état, adaptations, raccords au nouveau complexe étanche

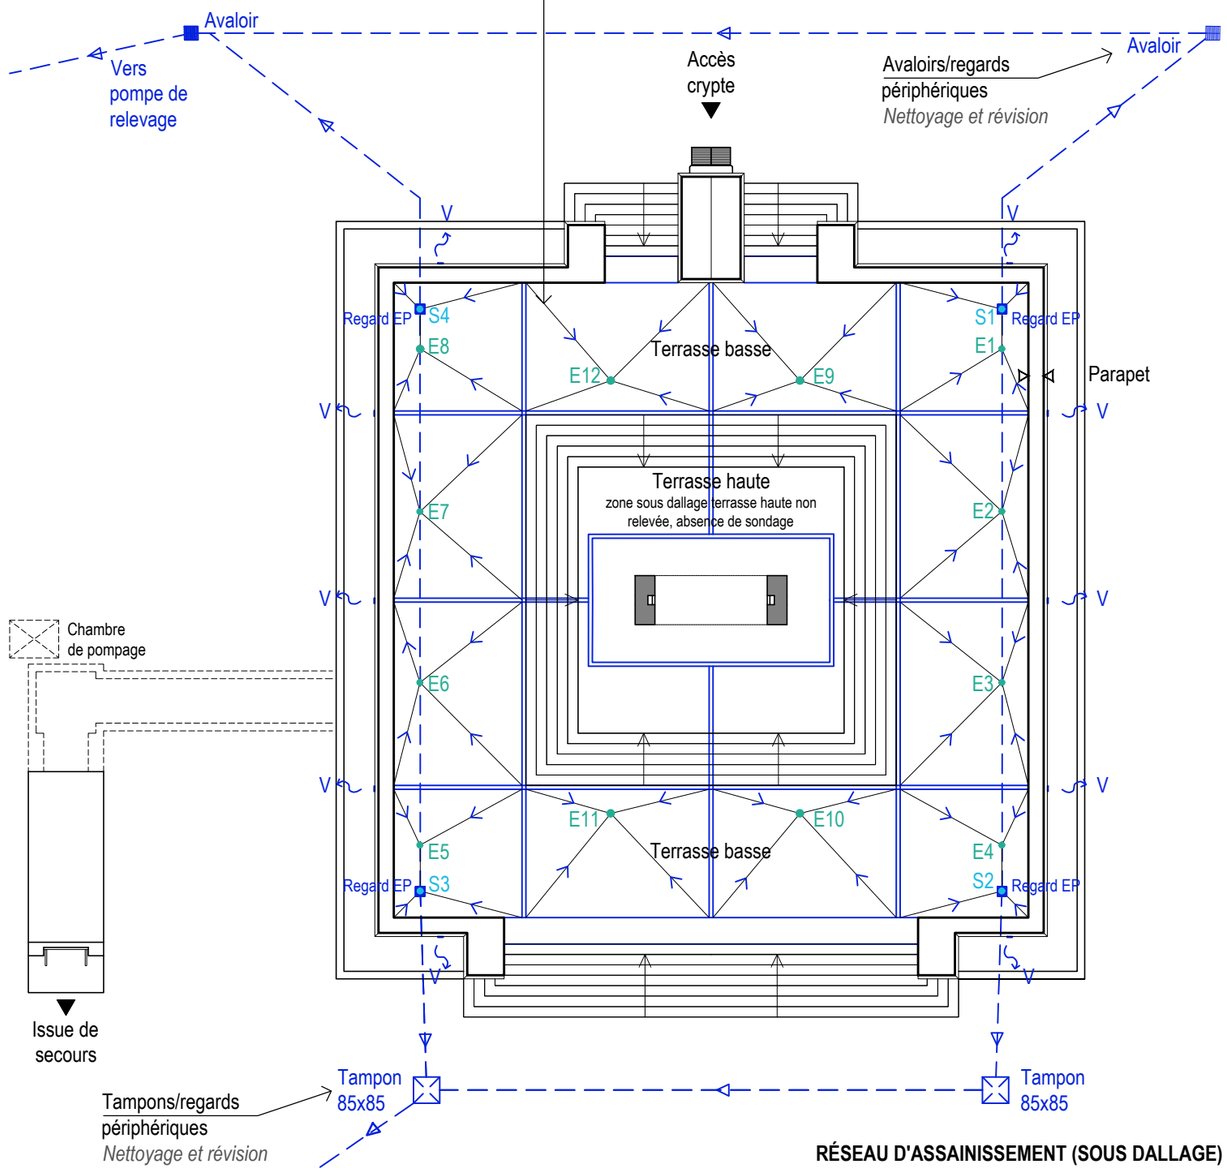

RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT (SOUS DALLAGE)

87 - ORADOUR-SUR-GLANE, Village martyr	**Restauration - Accessibilité du Mémorial**	Mars 2025	**PRO**
PLANS - NIVEAU TERRASSE	**État sanitaire & *interventions***	Ech. : 1/200	
Maîtrise d'ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles - 6, rue Haute-Comédie - 87036 LIMOGES - Tél. : 05 55 45 66 00			**06**
Maîtrise d'œuvre : Pascal PRUNET, A.C.M.H. - 66, rue des Binelles 92310 SÈVRES - Tél. : 01 46 26 75 62 - E-mail : prunet.architecture@wanadoo.fr			