



01 01_clôture NORD externe
Ech : 1 : 50

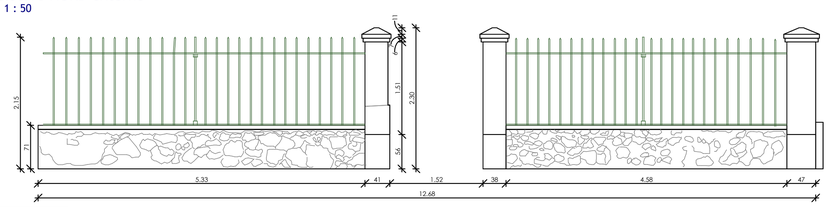


02 01_clôture NORD externe - rélevé
Ech : 1 : 50

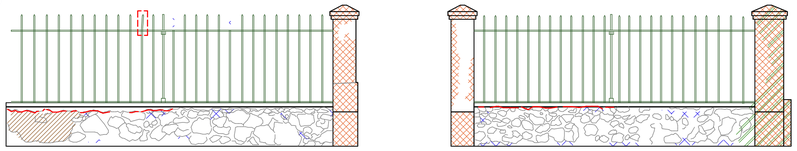

LEGENDE :
Fissure ou séparation physique entre matériaux
Absence de support ou de matériau
Moisissure de la peinture et de l'enduit
Végétation
Oxydation
Enduit ou mortier ciment


03 01_clôture NORD externe - pathologies
1 : 50

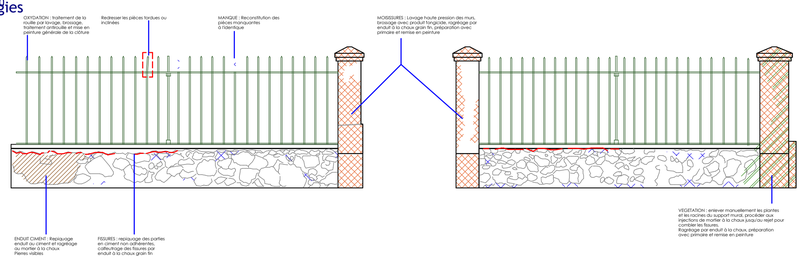


04 01_clôture NORD externe - intervention
1 : 50



6 02_clôture OUEST interne
Ech : 1 : 50

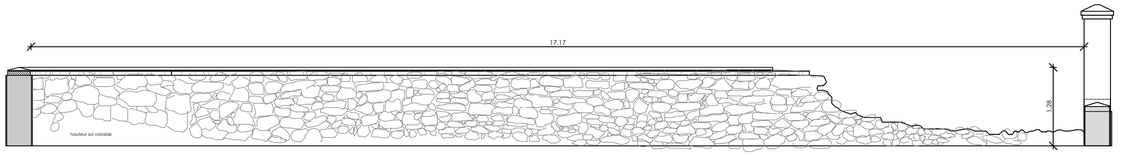


9 02_clôture OUEST interne - rélevé
1 : 50

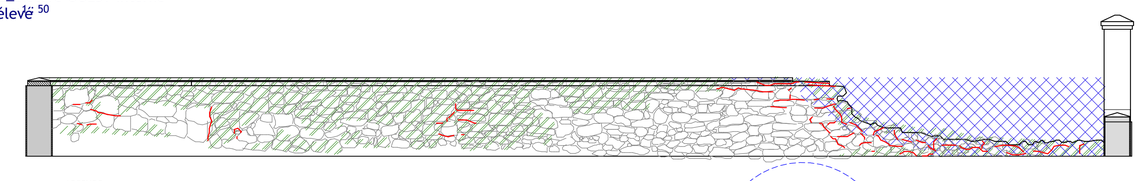

LEGENDE :
Fissure ou séparation physique entre matériaux
Absence de support ou de matériau
Végétation


10 02_clôture OUEST interne - pathologies
1 : 50

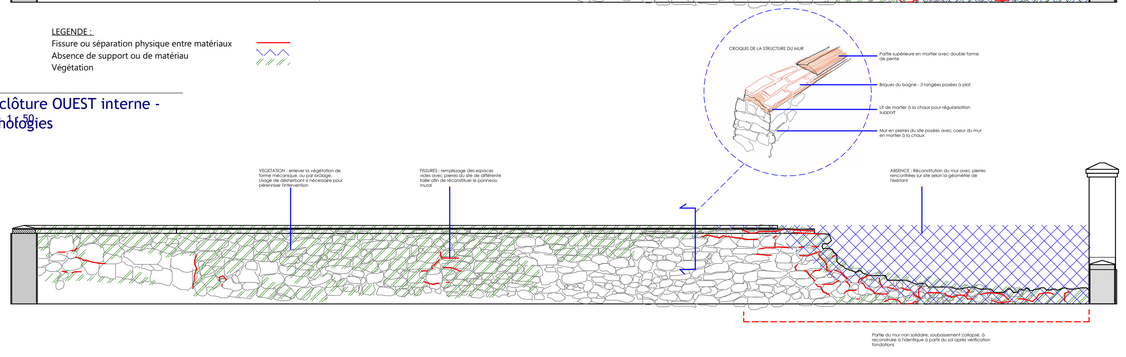


11 02_clôture OUEST interne - intervention
1 : 50



4 03_clôture NORD interne
Ech : 1 : 50

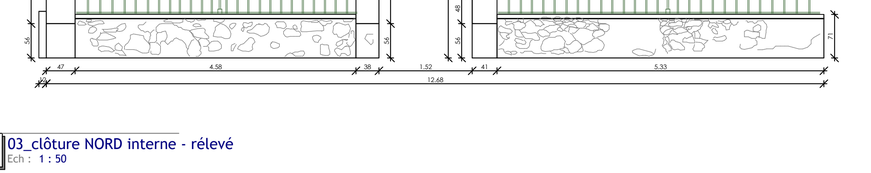

12 03_clôture NORD interne - rélevé
Ech : 1 : 50

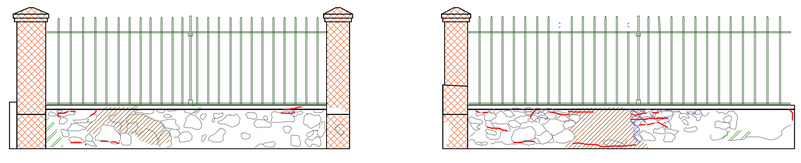

LEGENDE :
Fissure ou séparation physique entre matériaux
Absence de support ou de matériau
Moisissure de la peinture et de l'enduit
Végétation
Oxydation
Enduit ou mortier ciment

13 03_clôture NORD interne - pathologies
1 : 50



14 03_clôture NORD interne - intervention
1 : 50

A B A C U S
S T U D I O

Réhabilitation Phare de l'Île Royale

DCE

Iles du Salut - Cayenne

24-016

DIAG et INTERVENTION - Clôture

Échelle	1 : 50
Plan	D04
Date	15/07/2026
Auteur	ABACUS
Indice	A

Maître d'ouvrage
DGTM
Port de Dégrad de Cannes - CAYENNE

PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité

BET Structure	-
BET Fluides	
BET VRD	-
Contrôle technique	-
CSPS	

Les présents plans sont fournis à titre de principe et ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution

Saved in: C:\Users\User\Dropbox\ABACUS SERVEUR\01 Projets\24-016 PHARE LE ROYAL\E104_DCE\01 RVT\24-016-DCE-260731.rvt