SOPRASSISTANCE

INTERVENTIONS RAPIDES | PETITS TRAVAUX | ENTRETIEN

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE

PALAIS DE JUSTICE
31 rue Haute Pierre
57000 METZ




Rapport d'intervention

Secteur
METZ SOPRA COUVERT.
6 rue des Feivres
57071 METZ CEDEX

Numéro d'affaire : 32L03470
Date d'intervention : 28/10/2025

Vue générale

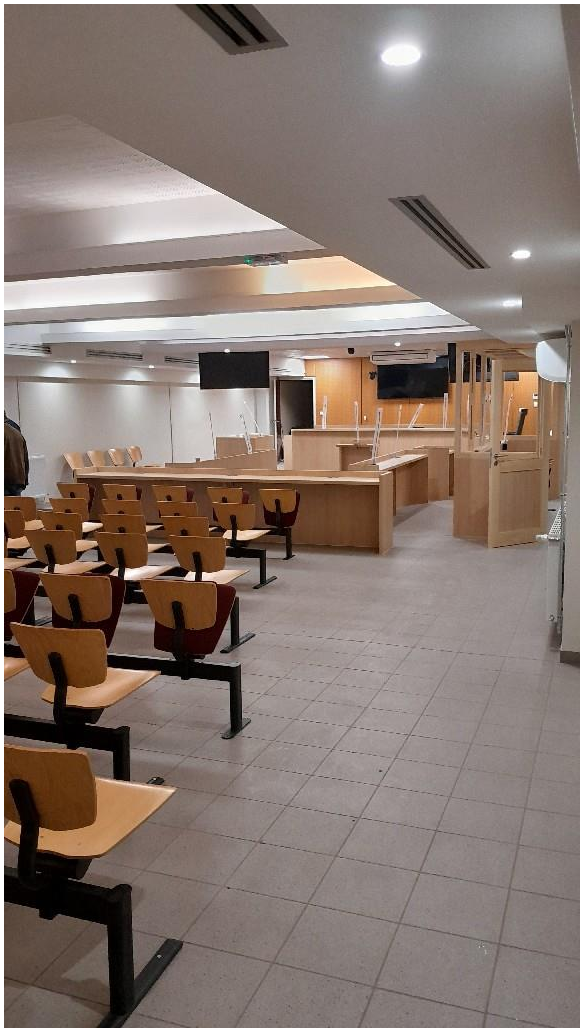

PALAIS DE JUSTICE

N° - RÉFÉRENCE DEVIS : **25100056.A00** TECHNICIEN : **SCHMITT SERGE (600_32_000009)**

N° - REF : **32004740** N° D'INTERVENTION : **I.32L03470.322.001**

FICHE INTERVENTION

ADRESSE DE MAINTENANCE

AFFAIRE : **PALAIS DE JUSTICE**

ADRESSE : **31 rue Haute Pierre**

CP/VILLE : **57000 METZ**

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE

20 BOULEVARD DE LA MOTHE

54000 NANCY CEDEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ

NATURE DE LA TOITURE

- ☐ BAC ACIER ETANCHE – BITUME /
- ☒ DALLE BÉTON ETANCHÉE -
- ☐ BAC SEC - SANDWICH
- ☐ COUVERTURE TRADITIONNELLE
- ☐ AUTRES :

NATURE DE LA PROTECTION

- ☐ GRAVILLONS
- ☐ AUTOPROTECTION
- ☐ DALLES SUR PLOTS
- ☐ VÉGÉTALISATION
- ☐ AUTRES :

SÉCURITÉ

HAUTEUR (m) :

AUTRES

- ☐ GARDE-CORPS
- ☐ ANCRAGES
- ☐ LIGNE DE VIE
- ☐ AUTRES :

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- ☐ SYSTEME EP SIPHOÏDE
- ☐ PHOTOVOLTAÏQUE
- ☐ AUTRES :

DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER

DIAGNOSTIC DE TOITURE

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES A PRÉVOIR

DESCRIPTIF DES TRAVAUX EFFECTUÉS

☐ PRISE EN COMPTE DES CONSIGNES GENERALES

☒ DES PHOTOS DE L'INTERVENTION ONT ETE PRISES PAR LE TECHNICIEN

SIGNATURE - ATTESTATION DE PASSAGE

Photos Avant



Constat des infiltrations à l'intérieur du bâtiment.



Constat des infiltrations à l'intérieur du bâtiment.



Evacuation d'Eau Pluviale (EEP) obstruée.




Idem pour cette deuxième EEP.

Photos Avant



Nettoyage de l'EEP.

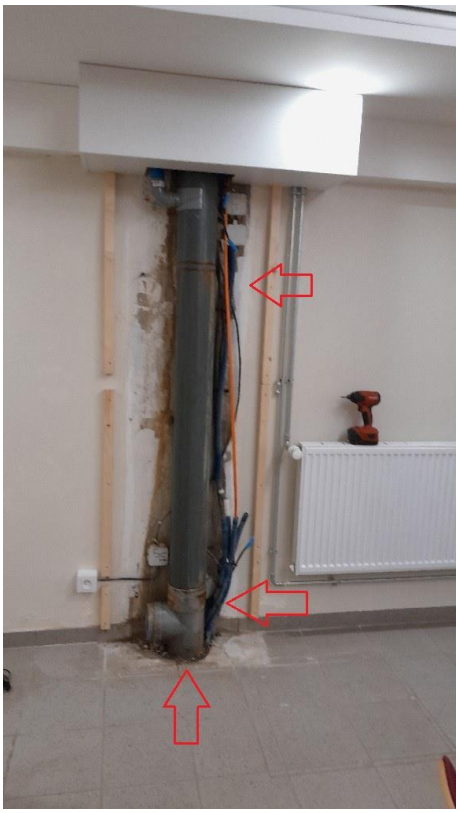

Présence de traces de coulures le long du tuyau de descente sous l'EEP.



Dépose du caisson supérieur pour investigations poussées.




Présence d'eau au niveau de la jonction entre la platine d'EEP et la dalle béton.


Photos Avant



Deuxième descente d'EEP.

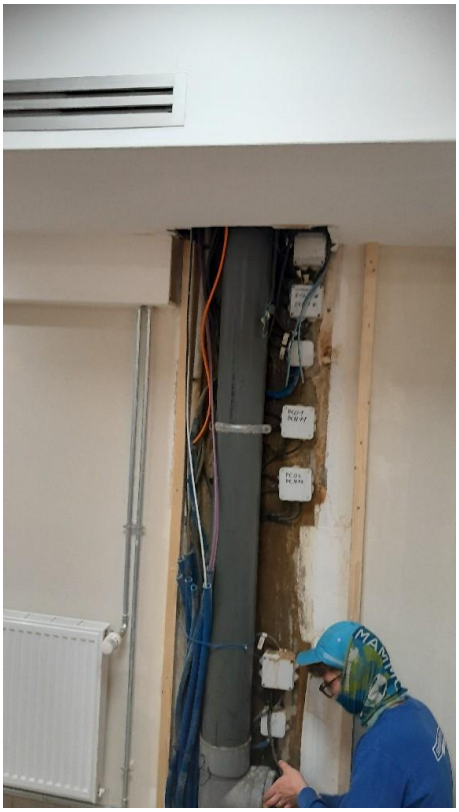

Dépose du caisson.

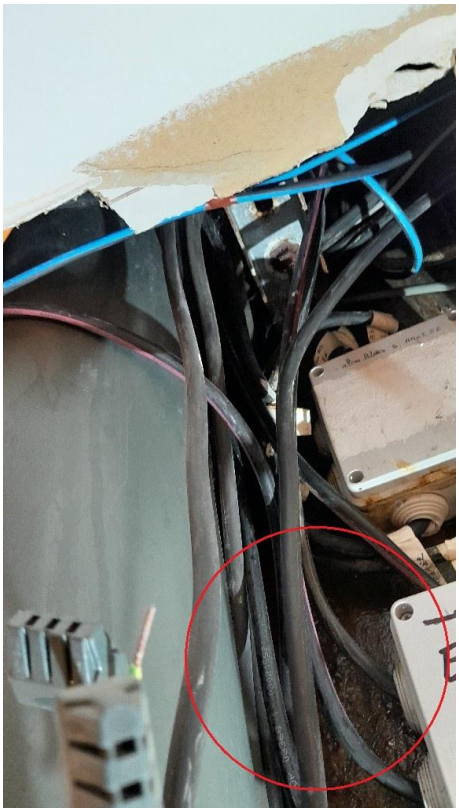

Présence d'eau le long du mur.



Préparation du support pour changement de la platine d'EEP (création d'un batardeau).

Photos Avant



Idem sur la deuxième EEP.



Le complexe est gorgé d'eau.



Ouverture du complexe.



Même procédé pour la deuxième EEP.

Photos Après



Pose de la platine d'EEP et application du primaire.



Application de la couche d'étanchéité bitumineuse



Etanchéité bitumineuse posée sur la deuxième EEP.



Pose de la couche de SOPRALENE FLAM 180 AR.

Photos Après



Ouverture de l'EEP et pose du plastron en SOPRALAST 50 TV ALU.



Mise en eau colorée EEP



Création d'un réceptacle PVC

Conclusion

Suite à des infiltrations constatées dans le parking du Palais de Justice, des investigations ont été menées autour des deux descentes enterrées. Les fuites provenaient de défauts d'étanchéité au niveau des platines d'Evacuation d'Eau Pluviale (EEP), où l'isolant passait sous les platines, empêchant une étanchéité correcte.
Les descentes ont été déposées, les complexes ouverts, et les supports préparés. De nouvelles platines ont été posées sur le béton, accompagnées d'un traitement complet d'étanchéité bitumineuse, incluant l'application de primaire, de SOPRALENE FLAM 180 AR et de plastrons en SOPRALAST 50 TV ALU.
Les platines EEP ont été mises en eau plusieurs jours afin de vérifier l'étanchéité. Cependant l'eau s'infiltre dans la dalle béton depuis d'autres zones.
Nous préconisons une réfection de l'ensemble.