CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER

BATIMENT 411



RECOMMANDATIONS DE MISE EN SECURITE IMMEDIATE

AILE SUD - PH RDC – LOCAL DE STOCKAGE

Objet : Information relative à la nécessitée de sécurisation immédiate d'un plancher bois (local de stockage).

LOCALISATION	95 Boulevard Pinel – BRON
M.O.A	Centre hospitalier le Vinatier
AFFAIRE	217
MISSION	Diagnostic – ST5
AUTEUR	ALEJANDRO V.

INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION
8 Chemin de saint Michel au Cap Roux – 06360 Eze
SASU - RCS Nice 949 403 695 Tel : +33 7 61 84 04 02 - @ v.alejandro@sonrisa-btp.com

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION 3

1.1 CONTEXTE 3

2. REPERAGE DES DESORDRES 3

3. ANALYSE TECHNIQUE 5

1. INTRODUCTION


1.1 Contexte


Cette note présente les hypothèses générales nécessaires au calcul des structures des ouvrages à construire. Les hypothèses sont extraites de la réglementation générale ou font l'objet de propositions spécifiques décrites dans ce document.
La construction autorisée est subordonnée aux conditions spéciales définies dans ce rapport qui prend en compte sa zone d'influence. Toute modification technique du projet devra faire l'objet d'une vérification préalable pour garantir la validité des conclusions de cette note.

La mission réalisée pour le compte du centre hospitalier le Vinatier, a pour objet le contrôle de l'état de solidité des planchers du bâtiment 411 (ailes Nord et Sud) au regard de son usage actuel.
La bureau d'études structure SONRISA est en charge d'étudier la faisabilité structurelle des différents travaux d'aménagement projetés.
Cette note présente les pathologies importantes affectant la solidité locale ou globale de l'infrastructure du site, repérés durant l'audit du 23 janvier 2026.

2. REPERAGE DES DESORDRES

Les désordres repérés affectent le plancher bois support des sanitaires du R+1 de l'aile Sud :

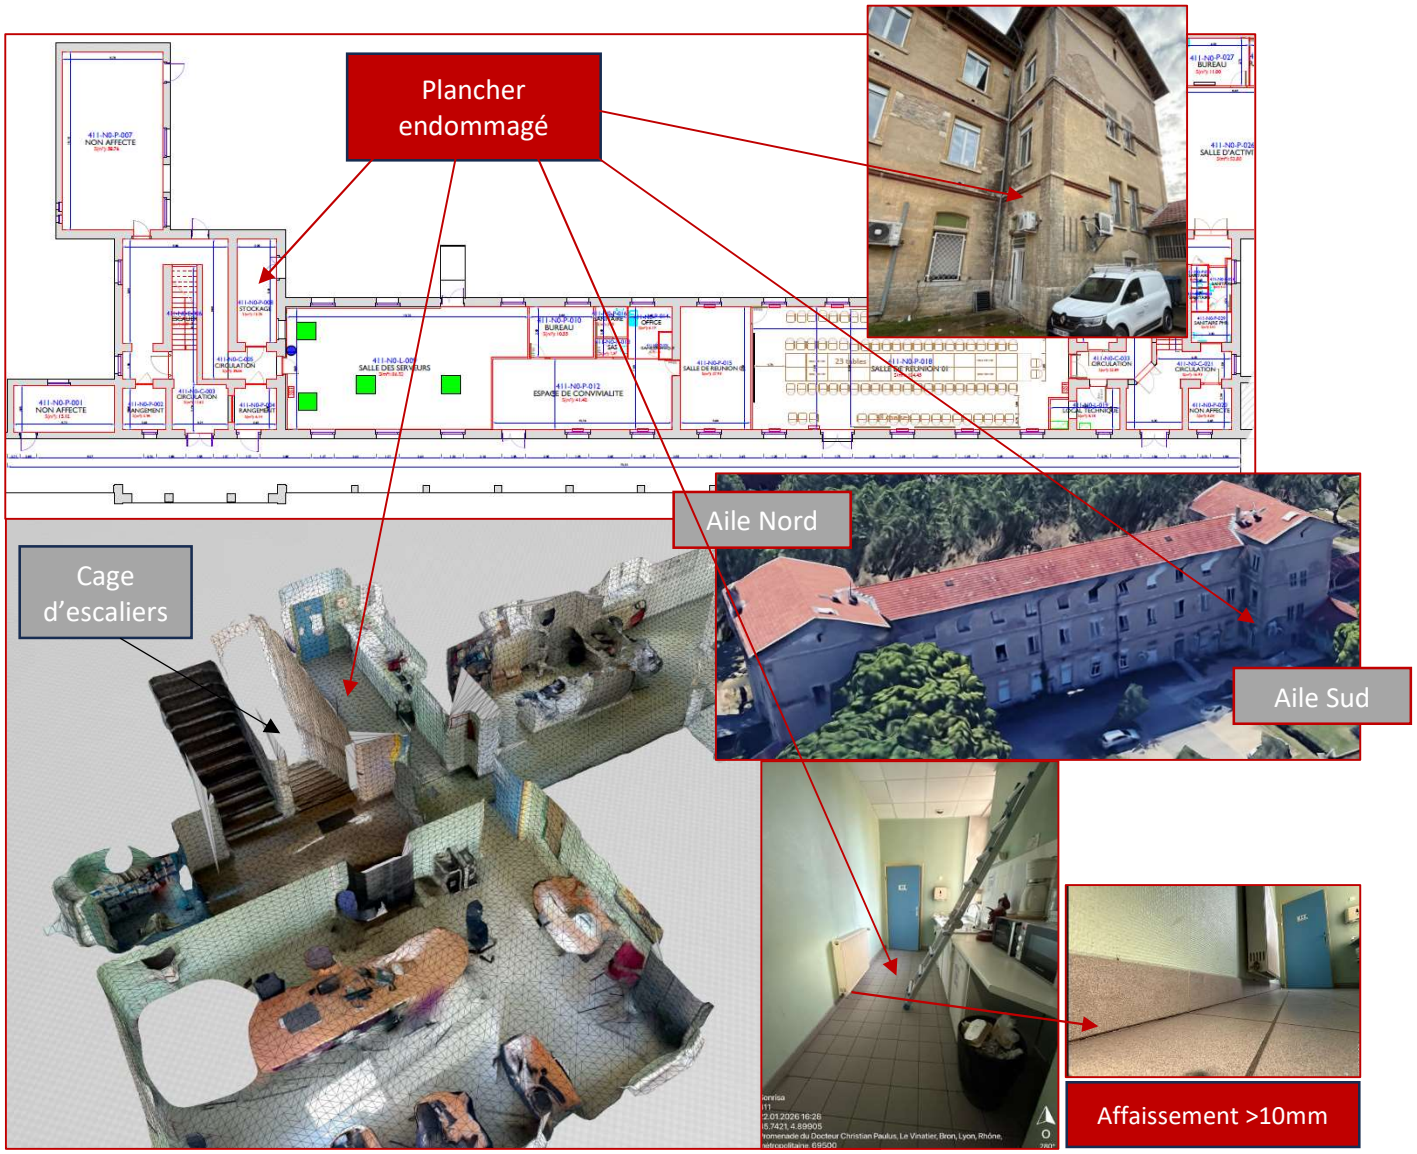

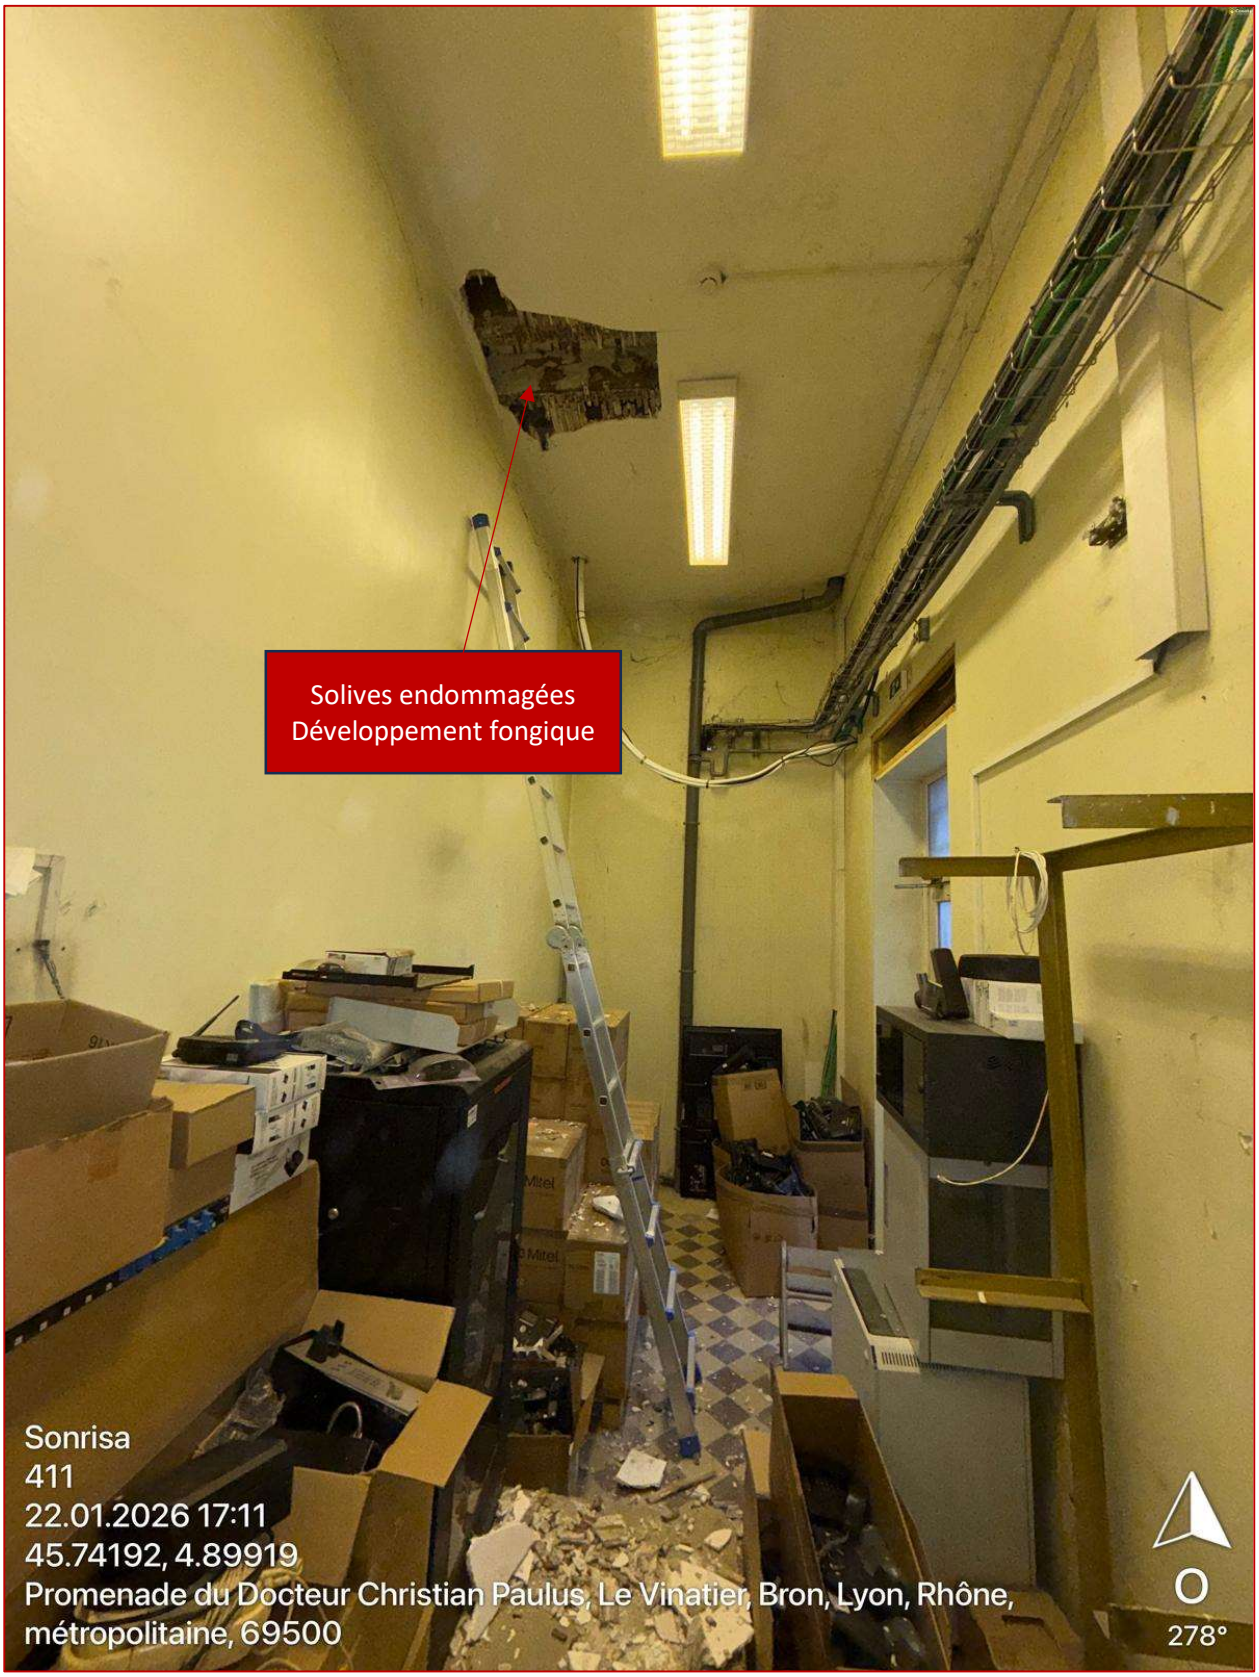
Solives endommagées
Développement fongique
Sonrisa
411
22.01.2026 17:11
45.74192, 4.89919
Promenade du Docteur Christian Paulus, Le Vinatier, Bron, Lyon, Rhône, métropolitaine, 69500
O
278°

3. ANALYSE TECHNIQUE

PRINCIPES DE CLASSIFICATION DES DESORDRES

Niveau de risque	**Important** **Risque d'éffondrement partiel ou total de la structure** **3**	**Modéré** **3**	**Important** **6**	**Critique** **9**
	Modéré **Atteinte de la capacité résistante de la structure** **2**	**Faible** **2**	**Modéré** **3**	**Important** **6**
	Faible **Maintenance préventive** **1**	**Information** **1**	**Faible** **2**	**Modéré** **3**
		Faible **Long terme 2 à 4 ans** **1**	**Modéré** **Moyen terme 1 à 2 ans** **2**	**Important** **Court terme immédiat** **3**
		Facteur d'occurrence		


IMPORTANT : Les presciptions relatives aux différents traitements curatifs et notamment les principes de renforcements des ouvrages endommagés sont fournis à titre indicatif pour orienter le maitre d'ouvrage dans sa stratégie de maintenance. Ceux-ci devront impérativement faire l'objet d'études de conception et d'exécution par un bureau d'études structure compétant lors de leur planification.

ANALYSE DES DESORDRES EN COURS


Numérotation et désordre	Type d'élément	Classification	Mise sous surveillance	Mesures conservatoires d'urgence nécessaires	Travaux de confortement nécessaires	Délai maximum recommandé	Cause(s)
01 **Affaissement du plancher -** Attaque fongique des bois (solives, platelage, latti)	Plancher bois tradi	**(9)**	Oui	Oui	Oui	Immédiat	Usure courante, hygrométrie de la pièce

Recommandations d'urgence	Recommandations de travaux définitifs
- Etaiement du plancher bois (Ph RDC) - Contrôle périodique de l'étaiement jusqu'au démarrage des travaux de réparation.	- Traitement anti-gongique de profondeur - Renforcement du plancher par profilés bois ou métalliques - Réfection du fx-plafond coupe-feu (Ou réfection complète du plancher-solution béton armé) VOIR PRECONISATION DU RAPPORT D'AUDIT GENERAL



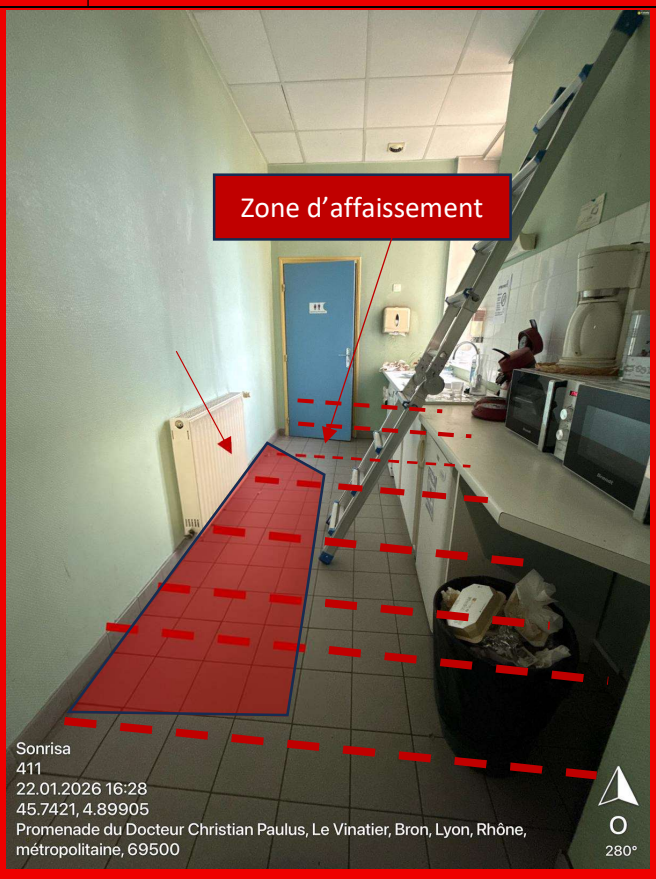

PRINCIPES DE CONFORTEMENT PROVISOIRE DU PLANCHER

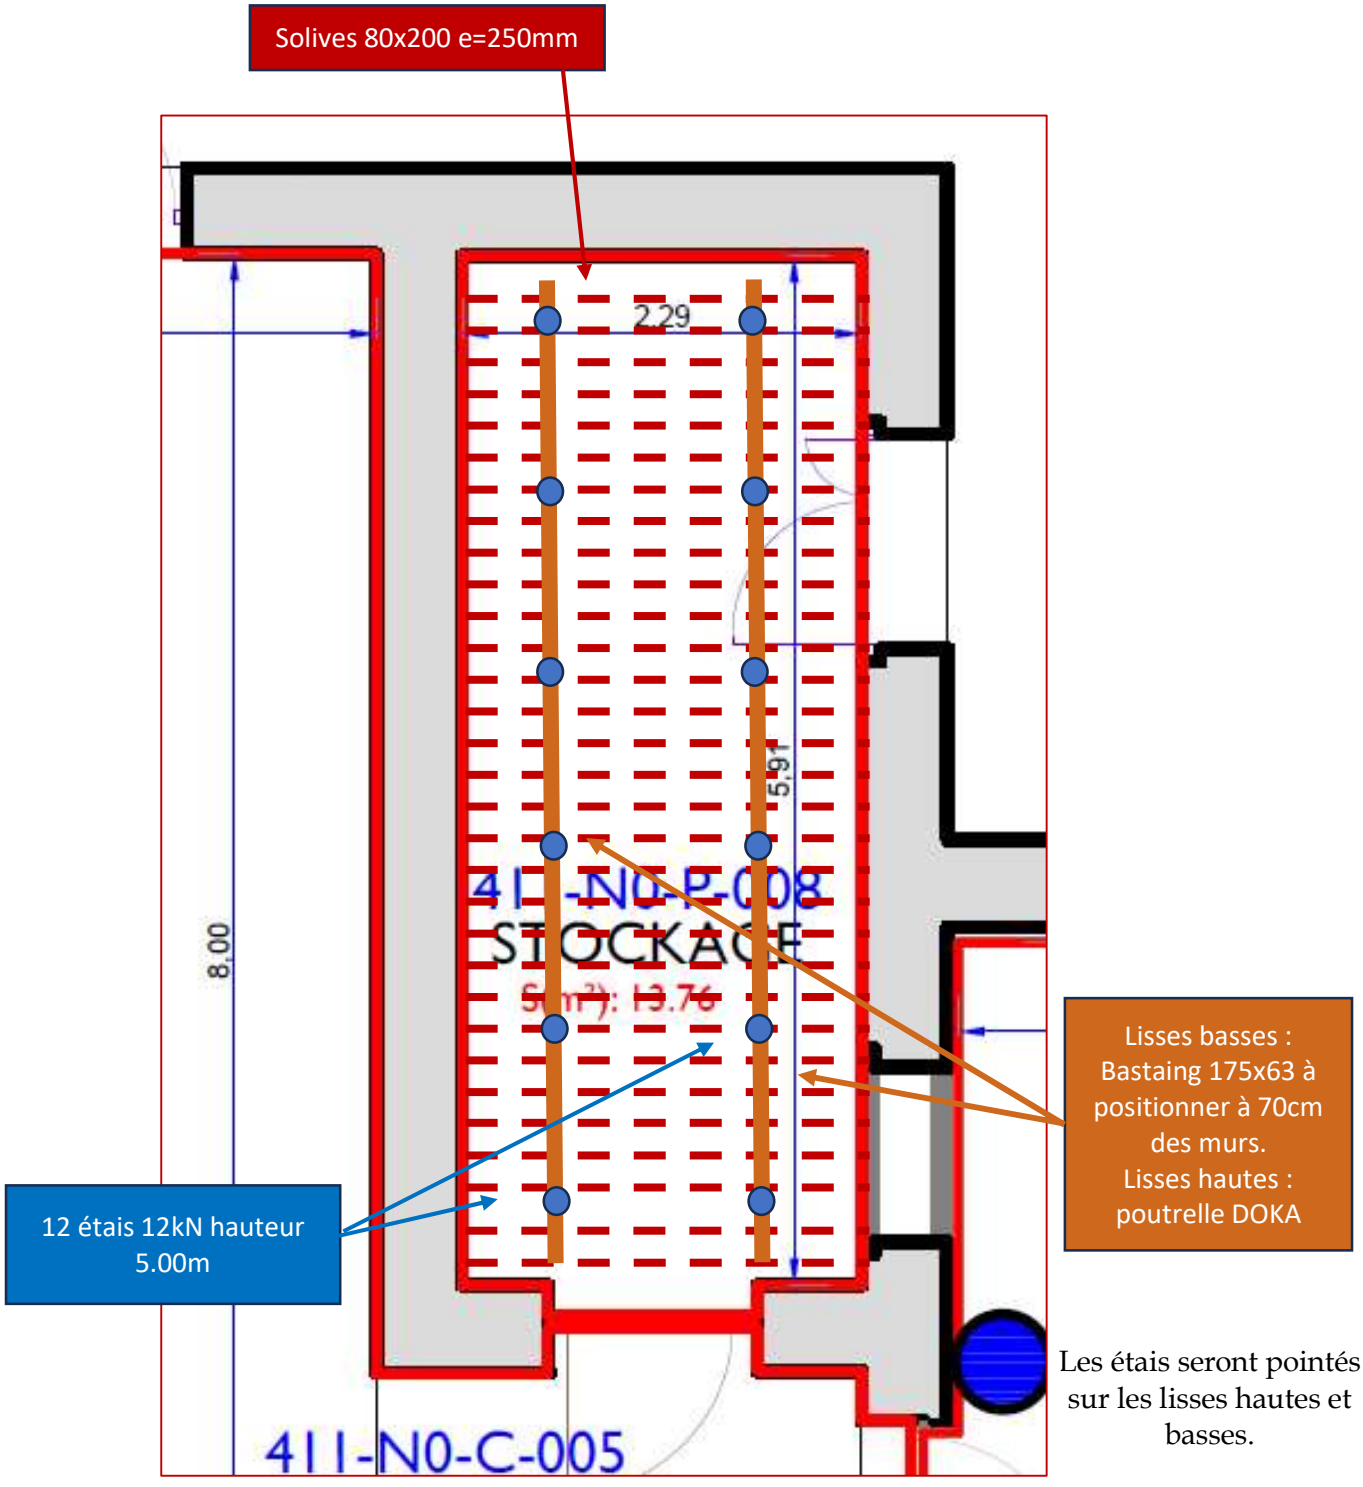

Les étais seront pointés sur les lisses hautes et basses.

DISCUSSION

Les désordres présentés dans cette note sont classés en catégorie 9 (critique). La stabilité du plancher est remise en cause à court terme. Nous recommandons au maitre d'ouvrage de condamner l'accès aux sanitaires jusqu'à la mise en place de l'étaiement.