

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Bâtiment 310
BA-105
27000 EVREUX

Propriétaire

ESID RENNES - M. LEPAGE Remi
QUARTIER FOCH
BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

Demandeur

ESID RENNES - M. LEPAGE Remi
QUARTIER FOCH
BP 14
35998 RENNES CEDEX 9

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 07/03/2022

Date de visite : 24 et 25/02/2022

Nombre de pages : 107

Fait à : EVREUX

Référence du dossier :
210710591000044

Nombre de prélèvements : 100

Le présent rapport est établi par
Vincent COSNIER

dont les compétences sont certifiées par
: SOCOTEC Certification France

sur la durée de validité du 08/12/2020 au
07/12/2027

Certificat de compétence :
n° DTI / 2012-002

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2022

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	6
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	6
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	6
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	9
1. PRESTATIONS REALISEES	9
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	9
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	9
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION....	10
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	10
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	11
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	20
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	49
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	49
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	50
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	51
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	71
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	79
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	104
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	105
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	106

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

-réhabilitation des sols, murs et plafonds sur l'ensemble du bâtiment 310

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Bâtiment abandonné d'anciens logements composé d'un Rdc et un étage en R+1.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Rez de chaussée	chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Dalle de sol noire+colle+rag
	chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Dalle de sol noire+colle+rag
	chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - accueil	Dalle de sol noire+colle+rag
	chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - accueil	Dalle de sol noire+colle+rag
	chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16	Dalle de sol noire+colle+rag
	chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16	Dalle de sol noire+colle+rag
	circulation 1; Rez de chaussée - hall	Dalle de sol noire+colle+rag
	circulation 2	Dalle de sol noire+colle+rag

1er étage	sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2	Conduit ventilation fibres-ciment
	sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2	Conduit ventilation fibres-ciment
	sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2	Conduit ventilation fibres-ciment
	chambre 101; 1er étage - chambre 110; 1er étage - circulation 1	Joint de dilatation plafond

	chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - chambre 117	Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
	accueil; 1er étage - hall; 1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105	Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
	chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111	Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
	chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111	Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
	circulation 1; 1er étage - circulation 2	Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
Extérieur	Façade EST	Joint de dilatation fibreux

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : 1953

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	circulation 1
Rez de chaussée	circulation 2
Rez de chaussée	chambre 1
Rez de chaussée	chambre 2
Rez de chaussée	chambre 3
Rez de chaussée	chambre 4
Rez de chaussée	chambre 5
Rez de chaussée	chambre 6
Rez de chaussée	chambre 7
Rez de chaussée	chambre 8
Rez de chaussée	chambre 9
Rez de chaussée	chambre 10

Rez de chaussée	chambre 11
Rez de chaussée	chambre 12
Rez de chaussée	chambre 13
Rez de chaussée	chambre 14
Rez de chaussée	chambre 15
Rez de chaussée	chambre 16
Rez de chaussée	hall
Rez de chaussée	accueil
Rez de chaussée	sanitaire 1
Rez de chaussée	sanitaire 2
Rez de chaussée	sanitaire 3
Rez de chaussée	douches 1
Rez de chaussée	douches 2
Rez de chaussée	sanitaire chambre 1
Rez de chaussée	sanitaire chambre 2
Rez de chaussée	sanitaire chambre 3
Rez de chaussée	sanitaire chambre 4
Rez de chaussée	sanitaire chambre 5
Rez de chaussée	sanitaire chambre 6
Rez de chaussée	sanitaire chambre 7
Rez de chaussée	sanitaire chambre 8
Rez de chaussée	sanitaire chambre 9
Rez de chaussée	sanitaire chambre 10
Rez de chaussée	sanitaire chambre 11
Rez de chaussée	sanitaire chambre 12
Rez de chaussée	sanitaire chambre 13
Rez de chaussée	sanitaire chambre 14
Rez de chaussée	sanitaire chambre 15
Rez de chaussée	sanitaire chambre 16
1er étage	accueil
1er étage	sanitaire accueil
1er étage	hall
1er étage	chambre 101
1er étage	chambre 102
1er étage	chambre 103
1er étage	chambre 104
1er étage	chambre 105
1er étage	chambre 106
1er étage	chambre 107
1er étage	chambre 108
1er étage	chambre 109
1er étage	chambre 110
1er étage	chambre 111
1er étage	chambre 112
1er étage	chambre 113
1er étage	chambre 114
1er étage	chambre 115
1er étage	chambre 116
1er étage	chambre 117
1er étage	circulation 1
1er étage	circulation 2
1er étage	sanitaire chambre 101
1er étage	sanitaire chambre 102
1er étage	sanitaire chambre 103
1er étage	sanitaire chambre 104
1er étage	sanitaire chambre 105
1er étage	sanitaire chambre 106
1er étage	sanitaire chambre 107
1er étage	sanitaire chambre 108
1er étage	sanitaire chambre 109
1er étage	sanitaire chambre 110
1er étage	sanitaire chambre 112
1er étage	sanitaire chambre 113

1er étage	sanitaire chambre 114
1er étage	sanitaire chambre 115
1er étage	sanitaire chambre 116
1er étage	sanitaire chambre 117
1er étage	sanitaire 1
1er étage	sanitaire 2
1er étage	sanitaire 3
1er étage	douches 1
1er étage	douches 2
Extérieur	Façade EST
Extérieur	Façade OUEST
Extérieur	Pignon NORD
Extérieur	Pignon SUD
Extérieur	escalier 1
Extérieur	escalier 2

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Lille (Cofrac : 1-5971)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Mr SAINT MAXIME

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Remarques :

Les combles perdus n'ont pas pu être visités en totalité ainsi que la toiture qui est composée de tôles métalliques.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables		X	

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Extérieur - Toiture	Toutes	Moyen d'accès insuffisant

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Rez-de-chaussée-Bât 310	Rez-de-chaussée-Bât 310
Rez-de-chaussée-Bât 310-MURS	Rez-de-chaussée-Bât 310-MURS
Rez-de-chaussée-Bât 310-PLAFONDS -	Rez-de-chaussée-Bât 310-PLAFONDS -
Etage-Bât 310-SOLS	Etage-Bât 310-SOLS
Etage-Bât 310-MURS	Etage-Bât 310-MURS
Etage-Bât 310-PLAFONDS-	Etage-Bât 310-PLAFONDS-
Façade EST	Façade EST

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-001	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Dalle de sol	Dalle de sol noire+colle+rag	P001	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Dalle de sol	Dalle de sol noire+colle+rag	P006	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-002	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - accueil	Dalle de sol	Dalle de sol noire+colle+rag	P002	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - accueil	Dalle de sol	Dalle de sol noire+colle+rag	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
ZPSO-003	Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16	Dalle de sol	Dalle de sol noire+colle+rag	P003	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
	Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16	Dalle de sol	Dalle de sol noire+colle+rag	P004	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
ZPSO-004	Rez de chaussée - circulation 1; Rez de chaussée - hall	Dalle de sol	Dalle de sol noire+colle+rag	P007	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
ZPSO-005	Rez de chaussée - circulation 2	Dalle de sol	Dalle de sol noire+colle+rag	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	

ZPSO-041	1er étage - sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire	Conduit en fibres-ciment	Conduit ventilation fibres-ciment	P065	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement
----------	---	--------------------------	-----------------------------------	------	---	----------------

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
	chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2						

1er étage - sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire	Conduit en fibres-ciment	Conduit ventilation fibres-ciment	P066	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
---	--------------------------	-----------------------------------	------	---	----------------	--

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
	chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2						

1er étage - sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire	Conduit en fibres-ciment	Conduit ventilation fibres-ciment	P067	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
---	--------------------------	-----------------------------------	------	---	----------------	--

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
	chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2						
ZPSO-042	1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 110; 1er étage - circulation 1	Joint (coupe-feu, de dilatation, de structure)	Joint de dilatation structure plafond	P068	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
ZPSO-045	1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - chambre 117	Dalle de sol	Dalle de sol NOIRE+colle+ra gréage	P071	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
ZPSO-046	1er étage - accueil; 1er étage - hall; 1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105	Dalle de sol	Dalle de sol NOIRE+colle+ra gréage	P072	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-047	1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111	Dalle de sol	Dalle de sol NOIRE+colle+ra gréage	P073	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
	1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111	Dalle de sol	Dalle de sol NOIRE+colle+ra gréage	P074	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
ZPSO-048	1er étage - circulation 1; 1er étage - circulation 2	Dalle de sol	Dalle de sol NOIRE+colle+ra gréage	P075	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Fractionnement	
ZPSO-065	Extérieur - Façade EST	Joint de dilatation	Joint de dilatation façade fibreux	P097	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Déchirement	

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-006	Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Colle de carrelage	Colle GRISE de carrelage sol	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Colle de carrelage	Colle GRISE de carrelage sol	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Colle de carrelage	Colle GRISE de carrelage sol	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Colle de carrelage	Colle GRISE de carrelage sol	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-008	Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Colle de carrelage	Colle GRISE de carrelage sol	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Colle de carrelage	Colle GRISE de carrelage sol	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Colle de faïence	Colle de faïence	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Colle de faïence	Colle de faïence	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-013	Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Colle de faïence	Colle de faïence	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Colle de faïence	Colle de faïence	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Colle de faïence	Colle de faïence	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Colle de faïence	Colle de faïence	P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-015	Rez de chaussée - douches 1; Rez de chaussée - douches 2	Colle de carrelage	Colle de carrelage anti-dérapant	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Rez de chaussée - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire 2; Rez de chaussée - sanitaire 3	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Rez de chaussée - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire 2; Rez de chaussée - sanitaire 3	Colle de faïence	Colle de faïence	P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot	P031	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot	P031	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-019	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - hall; Rez de chaussée - accueil	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot	P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - hall; Rez de chaussée - accueil	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot	P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot	P034	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot	P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons	P036	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - hall; Rez de chaussée - accueil	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons	P038	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - hall; Rez de chaussée - accueil	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons	P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons	P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-024	Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot PH (pièce humide)	P042	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot PH (pièce humide)	P043	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - douches 1; Rez de chaussée - douches 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot PH (pièce humide)	P044	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - douches 1; Rez de chaussée - douches 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot PH (pièce humide)	P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Rez de chaussée - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire 2; Rez de chaussée - sanitaire 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot PH (pièce humide)	P046	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire 2; Rez de chaussée - sanitaire 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit+peinture+calicot PH (pièce humide)	P047	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Rez de chaussée - circulation 1; Rez de chaussée - circulation 2	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture mur	P048	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8; Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture plafond	P049	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8; Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée - sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture plafond	P050	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - douches 1; Rez de chaussée - douches 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture plafond	P051	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - douches 1; Rez de chaussée - douches 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture plafond	P052	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16; Rez de chaussée - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire 2; Rez de chaussée - sanitaire 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture plafond	P053	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16; Rez de chaussée - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire 2; Rez de chaussée - sanitaire 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture plafond	P054	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Rez de chaussée - circulation 1; Rez de chaussée - circulation 2	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture sur canalisation	P055	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ZPSO-032	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16; Rez de chaussée - hall; Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire 2; Rez de chaussée - sanitaire 3; Rez de chaussée - douches 1; Rez de chaussée - douches 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée -	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint INTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre et maçonnerie	P056	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
----------	--	--	--	------	--

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10; Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16				

ZPSO-033	Rez de chaussée - chambre 1; Rez de chaussée - chambre 2; Rez de chaussée - chambre 3; Rez de chaussée - chambre 4; Rez de chaussée - chambre 5; Rez de chaussée - chambre 6; Rez de chaussée - chambre 7; Rez de chaussée - chambre 8; Rez de chaussée - chambre 9; Rez de chaussée - chambre 10; Rez de chaussée - chambre 11; Rez de chaussée - chambre 12; Rez de chaussée - chambre 13; Rez de chaussée - chambre 14; Rez de chaussée - chambre 15; Rez de chaussée - chambre 16; Rez de chaussée - hall; Rez de chaussée - accueil; Rez de chaussée - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire 2; Rez de chaussée - sanitaire 3; Rez de chaussée - douches 1; Rez de chaussée - douches 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 1; Rez de chaussée - sanitaire chambre 2; Rez de chaussée - sanitaire chambre 3; Rez de chaussée - sanitaire chambre 4; Rez de chaussée - sanitaire chambre 5; Rez de chaussée - sanitaire chambre 6; Rez de chaussée -	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint EXTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre et maçonnerie	P057	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
----------	--	--	--	------	--

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	sanitaire chambre 7; Rez de chaussée - sanitaire chambre 8; Rez de chaussée - sanitaire chambre 9; Rez de chaussée - sanitaire chambre 10; Rez de chaussée - sanitaire chambre 11; Rez de chaussée - sanitaire chambre 12; Rez de chaussée - sanitaire chambre 13; Rez de chaussée - sanitaire chambre 14; Rez de chaussée - sanitaire chambre 15; Rez de chaussée - sanitaire chambre 16				
ZPSO-034	Rez de chaussée - hall	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture plafond sous escalier	P058	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	1er étage - accueil; 1er étage - hall; 1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - chambre 117; 1er étage - circulation 1; 1er étage - circulation 2	Panneaux et plaques	Panneaux plâtre faux plafond	P059	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-036	1er étage - accueil; 1er étage - hall; 1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - chambre 117; 1er étage - circulation 1; 1er étage - circulation 2	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant+pare-vapeur posé dans le plénum	P060	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ZPSO-037	1er étage - accueil; 1er étage - hall; 1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - chambre 117; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 1; 1er étage - sanitaire 2; 1er	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint INTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre et maçonnerie	P061	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
----------	--	--	---	------	--

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2				

ZPSO-038	1er étage - accueil; 1er étage - hall; 1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - chambre 117; 1er étage - circulation 1; 1er étage - circulation 2; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre Joint EXTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre et maçonnerie	P062	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
----------	--	--	--	------	--

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
	étage - sanitaire 1; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2				
ZPSO-039	1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 1; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2	Panneaux et plaques	Panneaux plâtre faux plafond PH	P063	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-040	1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111; 1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 1; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant posé dans le plénum PH	P064	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 110	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre gros poteau plafond	P069	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-044	1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105; 1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - chambre 117	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre petit poteau plafond	P070	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P076	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	1er étage - sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire 1	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P077	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-051	1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P078	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - sanitaire chambre 111	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P079	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2	Colle de carrelage	Colle de carrelage anti-dérapant	P080	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P081	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	1er étage - sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire 1	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P082	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-055	1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P083	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110	Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P084	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	1er étage - chambre 111; 1er étage - chambre 112; 1er étage - chambre 113; 1er étage - chambre 114; 1er étage - chambre 115; 1er étage - chambre 116; 1er étage - chambre 117	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture+calicot mur	P085	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	1er étage - accueil; 1er étage - chambre 101; 1er étage - chambre 102; 1er étage - chambre 103; 1er étage - chambre 104; 1er étage - chambre 105	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture+calicot mur	P086	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture+calicot mur	P087	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	1er étage - chambre 106; 1er étage - chambre 107; 1er étage - chambre 108; 1er étage - chambre 109; 1er étage - chambre 110	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture+calicot mur	P088	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	1er étage - circulation 1	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture mur	P089	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-060	1er étage - circulation 2	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture mur	P090	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	1er étage - sanitaire chambre 112; 1er étage - sanitaire chambre 113; 1er étage - sanitaire chambre 114; 1er étage - sanitaire chambre 115; 1er étage - sanitaire chambre 116; 1er étage - sanitaire chambre 117; 1er étage - sanitaire 2; 1er étage - sanitaire 3	Colle de faïence	Colle BLANCHE de faïence	P091	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	1er étage - sanitaire accueil; 1er étage - sanitaire chambre 101; 1er étage - sanitaire chambre 102; 1er étage - sanitaire chambre 103; 1er étage - sanitaire chambre 104; 1er étage - sanitaire chambre 105; 1er étage - sanitaire 1	Colle de faïence	Colle BLANCHE de faïence	P092	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2	Colle de faïence	Colle BLANCHE de faïence	P093	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	1er étage - sanitaire chambre 106; 1er étage - sanitaire chambre 107; 1er étage - sanitaire chambre 108; 1er étage - sanitaire chambre 109; 1er étage - sanitaire chambre 110; 1er étage - douches 1; 1er étage - douches 2	Colle de faïence	Colle BLANCHE de faïence	P094	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-064	Extérieur - Façade EST; Extérieur - Façade OUEST; Extérieur - Pignon NORD; Extérieur - Pignon SUD	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur+peinture	P095	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Extérieur - Façade EST; Extérieur - Façade OUEST; Extérieur - Pignon NORD; Extérieur - Pignon SUD	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur+peinture	P096	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	Extérieur - escalier 1; Extérieur - escalier 2	Peinture décorative	Peinture escalier	P098	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	Extérieur - Pignon NORD; Extérieur - Pignon SUD	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre bâti de porte et maçonnerie	P099	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Extérieur - Pignon NORD; Extérieur - Pignon SUD	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre bâti de porte et maçonnerie	P100	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT


Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.


ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

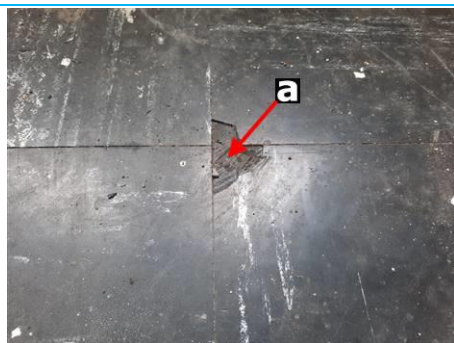

Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 6
Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 6
Résultat : Présence d'amiante

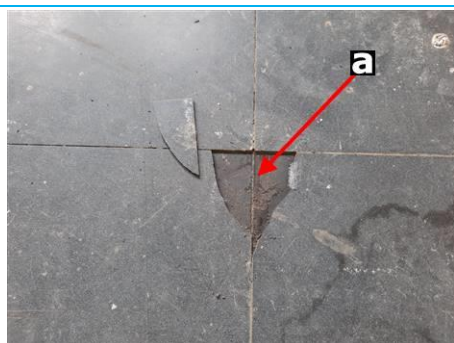

Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 9
Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 9
Résultat : Présence d'amiante

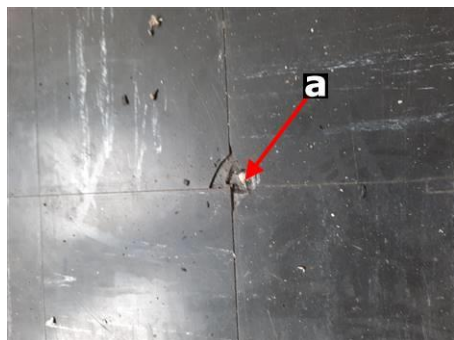

Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 13
Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 13
Résultat : Présence d'amiante

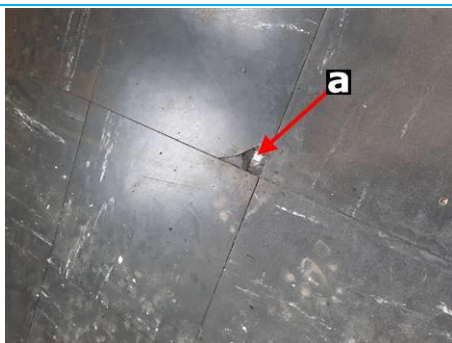

Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P004
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 15
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P004
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 15
Résultat : Présence d'amiante

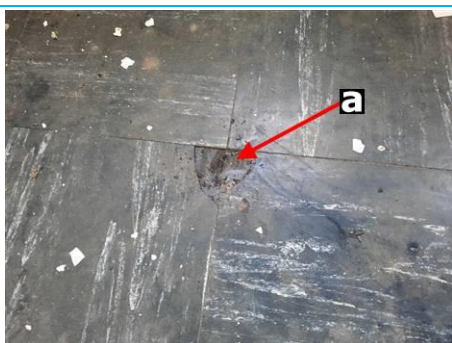

Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P005
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 1
Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P005
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 1
Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P006
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 4
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P006
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - chambre 4
Résultat : Présence d'amiante

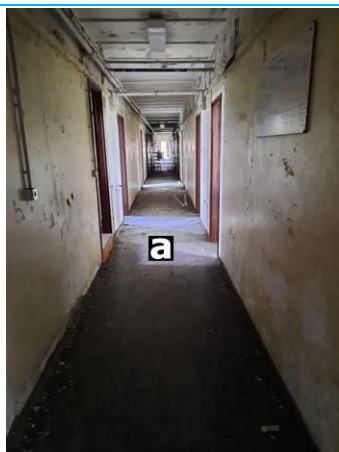

Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P007
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - circulation 1
Résultat : Présence d'amiante

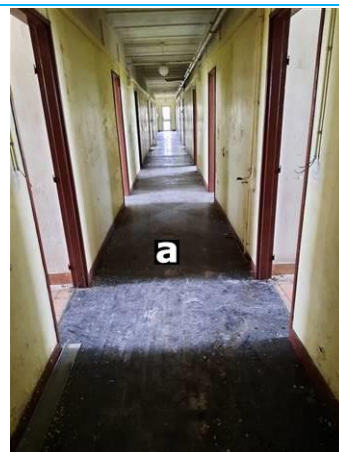

Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P008
Description : Dalle de sol noire+colle+rag
Localisation : Rez de chaussée - circulation 2
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P009
Description : Colle GRISE de carrelage sol
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 6
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P010
Description : Colle GRISE de carrelage sol
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P011
Description : Colle GRISE de carrelage sol
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P012
Description : Colle GRISE de carrelage sol
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P013

Description : Colle GRISE de carrelage sol

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 13

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P014

Description : Colle GRISE de carrelage sol

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 15

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P015

Description : Colle de plinthe carrelée

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 6

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P016

Description : Colle de plinthe carrelée

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 4

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement : P017

Description : Colle de plinthe carrelée

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 9

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement : P018

Description : Colle de plinthe carrelée

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P019
Description : Colle de plinthe carrelée
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 13
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P020
Description : Colle de plinthe carrelée
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 15
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P021
Description : Colle de faïence
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 6
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P022
Description : Colle de faïence
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P023
Description : Colle de faïence
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P024
Description : Colle de faïence
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P025
Description : Colle de faïence
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 13
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P026
Description : Colle de faïence
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 15
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P027
Description : Colle de carrelage anti-dérapant
Localisation : Rez de chaussée - douches 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P030
Description : Enduit+peinture+calicot
Localisation : Rez de chaussée - chambre 6
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P031
Description : Enduit+peinture+calicot
Localisation : Rez de chaussée - chambre 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P032
Description : Enduit+peinture+calicot
Localisation : Rez de chaussée - chambre 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P033
Description : Enduit+peinture+calicot
Localisation : Rez de chaussée - chambre 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P034
Description : Enduit+peinture+calicot
Localisation : Rez de chaussée - chambre 13
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P035
Description : Enduit+peinture+calicot
Localisation : Rez de chaussée - chambre 15
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P036
Description : Plot de colle fixant les cloisons
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P037
Description : Plot de colle fixant les cloisons
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022
Prélèvement : P038
Description : Plot de colle fixant les cloisons
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022
Prélèvement : P039
Description : Plot de colle fixant les cloisons
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement : P040
Description : Plot de colle fixant les cloisons
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement : P041
Description : Plot de colle fixant les cloisons
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement : P042
Description : Enduit+peinture+calicot PH
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 6
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement : P043
Description : Enduit+peinture+calicot PH
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025

Prélèvement : P044

Description : Enduit+peinture+calicot PH

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025

Prélèvement : P045

Description : Enduit+peinture+calicot PH

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P046

Description : Enduit+peinture+calicot PH

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 13

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P047

Description : Enduit+peinture+calicot PH

Localisation : Rez de chaussée - sanitaire chambre 15

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P048

Description : Enduit+peinture mur

Localisation : Rez de chaussée - circulation 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028

Prélèvement : P049

Description : Enduit+peinture plafond

Localisation : Rez de chaussée - chambre 6

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028
Prélèvement : P050
Description : Enduit+peinture plafond
Localisation : Rez de chaussée - chambre 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029
Prélèvement : P051
Description : Enduit+peinture plafond
Localisation : Rez de chaussée - chambre 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029
Prélèvement : P052
Description : Enduit+peinture plafond
Localisation : Rez de chaussée - chambre 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030
Prélèvement : P053
Description : Enduit+peinture plafond
Localisation : Rez de chaussée - chambre 13
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030
Prélèvement : P054
Description : Enduit+peinture plafond
Localisation : Rez de chaussée - chambre 15
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031
Prélèvement : P055
Description : Peinture sur canalisation
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032

Prélèvement : P056

Description : Joint INTERIEUR d'étanchéité entre dormant
fenêtre et maçonnerie

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033

Prélèvement : P057

Description : Joint EXTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre
et maçonnerie

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-034

Prélèvement : P058

Description : Enduit+peinture plafond sous escalier

Localisation : Rez de chaussée - hall

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P059

Description : Panneaux plâtre faux plafond

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P059

Description : Panneaux plâtre faux plafond

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-036

Prélèvement : P060

Description : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond

Localisation : 1er étage - chambre 108

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-037
Prélèvement : P061

Description : Joint INTERIEUR d'étanchéité entre dormant
fenêtre et maçonnerie
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P062

Description : Joint d'étanchéité entre Joint EXTERIEUR d'étanchéité
entre dormant fenêtre et maçonnerie et structure
Résultat : Absence d'amiante

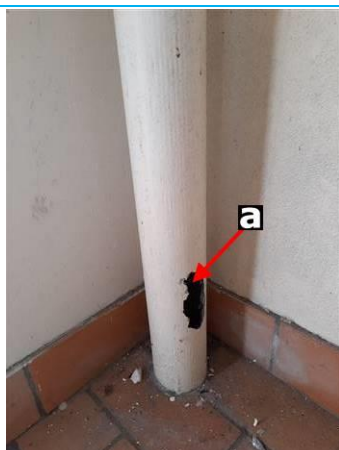

Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P065

Description : Conduit ventilation fibres-ciment
Résultat : Présence d'amiante

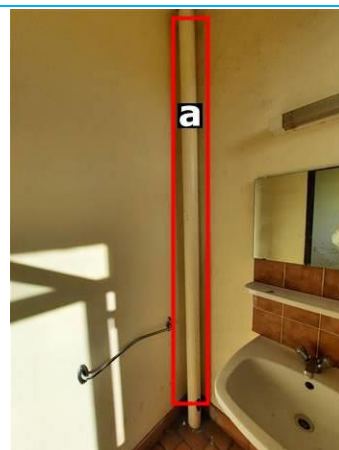

Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P065

Description : Conduit ventilation fibres-ciment
Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P066

Description : Conduit ventilation fibres-ciment
Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P067

Description : Conduit ventilation fibres-ciment
Résultat : Présence d'amiante

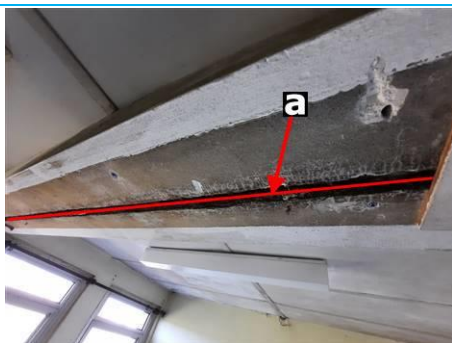


Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P068
Description : Joint de dilatation plafond
Résultat : Présence d'amiante

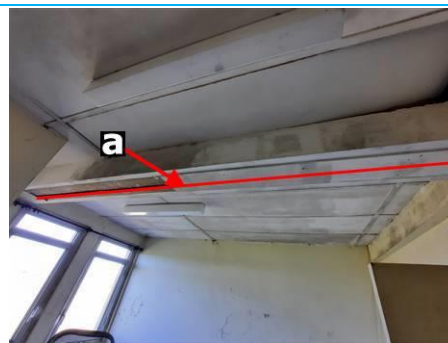


Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P068
Description : Joint de dilatation plafond
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P069
Description : Enduit plâtre gros poteau plafond
Localisation : 1er étage - chambre 110
Résultat : Absence d'amiante

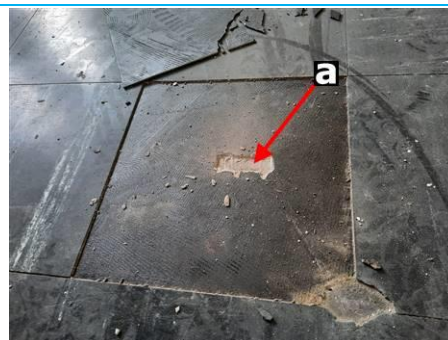

Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P071
Description : Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
Localisation : 1er étage - chambre 116
Résultat : Présence d'amiante

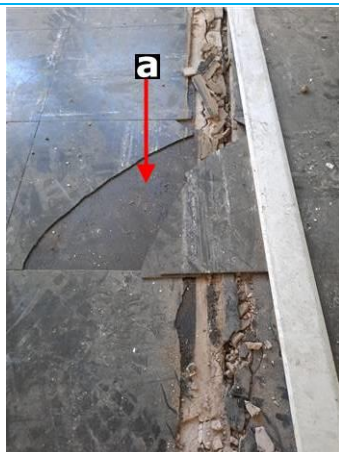

Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P072
Description : Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
Localisation : 1er étage - chambre 101
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-047
Prélèvement : P073
Description : Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
Localisation : 1er étage - chambre 107
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-047
Prélèvement : P074
Description : Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
Localisation : 1er étage - chambre 110
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-048
Prélèvement : P075
Description : Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage
Localisation : 1er étage - circulation 1
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-049
Prélèvement : P076
Description : Colle de carrelage
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 116
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-050
Prélèvement : P077
Description : Colle de carrelage
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 101
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-051
Prélèvement : P078
Description : Colle de carrelage
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 107
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-051
Prélèvement : P079
Description : Colle de carrelage
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 110
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-052
Prélèvement : P080
Description : Colle de carrelage anti-dérapant
Localisation : 1er étage - douches 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-053
Prélèvement : P081
Description : Colle de plinthe carrelée
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 116
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-054
Prélèvement : P082
Description : Colle de plinthe carrelée
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 101
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-055
Prélèvement : P083
Description : Colle de plinthe carrelée
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 107
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-055
Prélèvement : P084
Description : Colle de plinthe carrelée
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 110
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-056
Prélèvement : P085
Description : Enduit+peinture+calicot mur
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 116
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-057
Prélèvement : P086
Description : Enduit+peinture+calicot mur
Localisation : 1er étage - chambre 101
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-058
Prélèvement : P087
Description : Enduit+peinture+calicot mur
Localisation : 1er étage - chambre 107
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-058
Prélèvement : P088
Description : Enduit+peinture+calicot mur
Localisation : 1er étage - chambre 110
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-059
Prélèvement : P089
Description : Enduit+peinture mur
Localisation : 1er étage - circulation 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-060
Prélèvement : P090
Description : Enduit+peinture mur
Localisation : 1er étage - circulation 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-061
Prélèvement : P091
Description : Colle de faïence
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 116
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-063
Prélèvement : P093
Description : Colle BLANCHE de faïence
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 107
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-063
Prélèvement : P094
Description : Colle BLANCHE de faïence
Localisation : 1er étage - sanitaire chambre 110
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-064
Prélèvement : P095
Description : Enduit extérieur+peinture
Localisation : Extérieur - Façade EST
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-064
Prélèvement : P095
Description : Enduit extérieur+peinture
Localisation : Extérieur - Façade EST
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-064
Prélèvement : P096
Description : Enduit extérieur+peinture
Localisation : Extérieur - Façade OUEST
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-064
Prélèvement : P096
Description : Enduit extérieur+peinture
Localisation : Extérieur - Façade OUEST
Résultat : Absence d'amiante

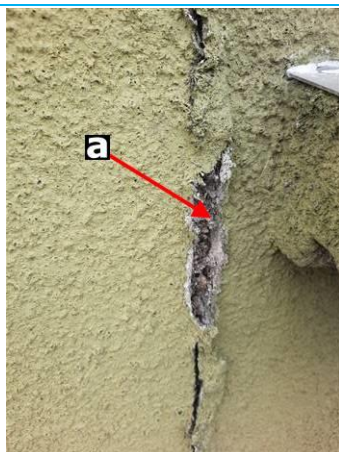

Matériaux : ZPSO-065
Prélèvement : P097
Description : Joint de dilatation
Localisation : Extérieur - Façade EST
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-065
Prélèvement : P097
Description : Joint de dilatation
Localisation : Extérieur - Façade EST
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-066
Prélèvement : P098
Description : Peinture escalier
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-066
Prélèvement : P098
Description : Peinture escalier
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-067
Prélèvement : P099
Description : Joint d'étanchéité entre bâti de porte et maçonnerie
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-067
Prélèvement : P099
Description : Joint d'étanchéité entre bâti de porte et maçonnerie
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-067

Prélèvement : P100

Description : Joint d'étanchéité entre bâti de porte et maçonnerie

Localisation : Extérieur - Pignon SUD

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-067


Prélèvement : P100


Description : Joint d'étanchéité entre bâti de porte et maçonnerie

Localisation : Extérieur - Pignon SUD


Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

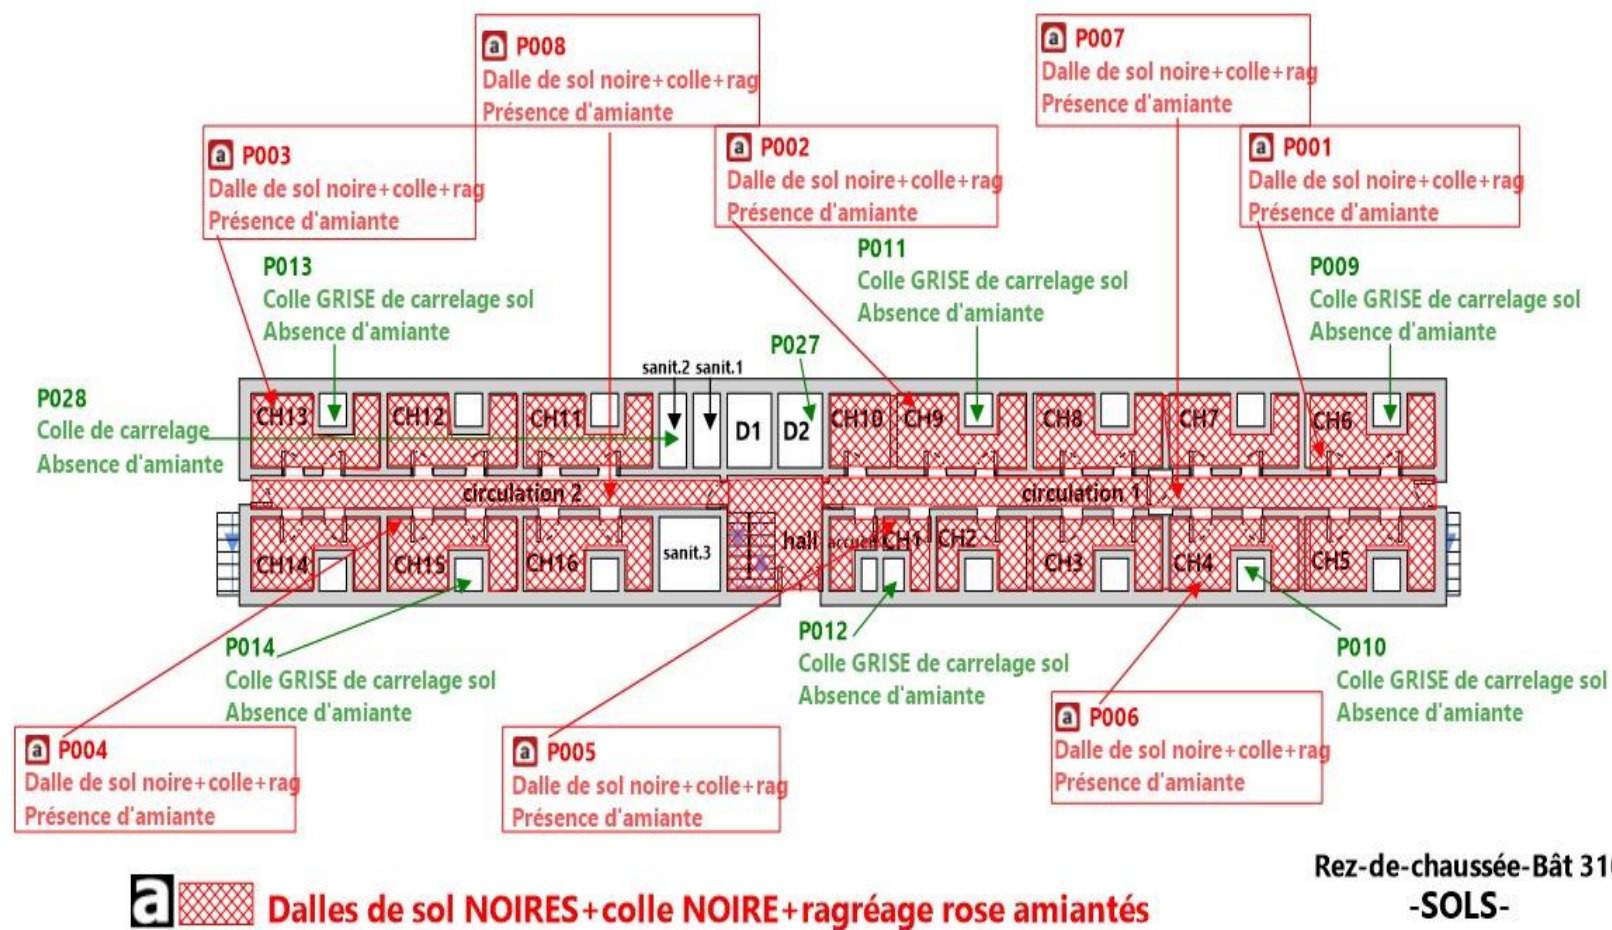


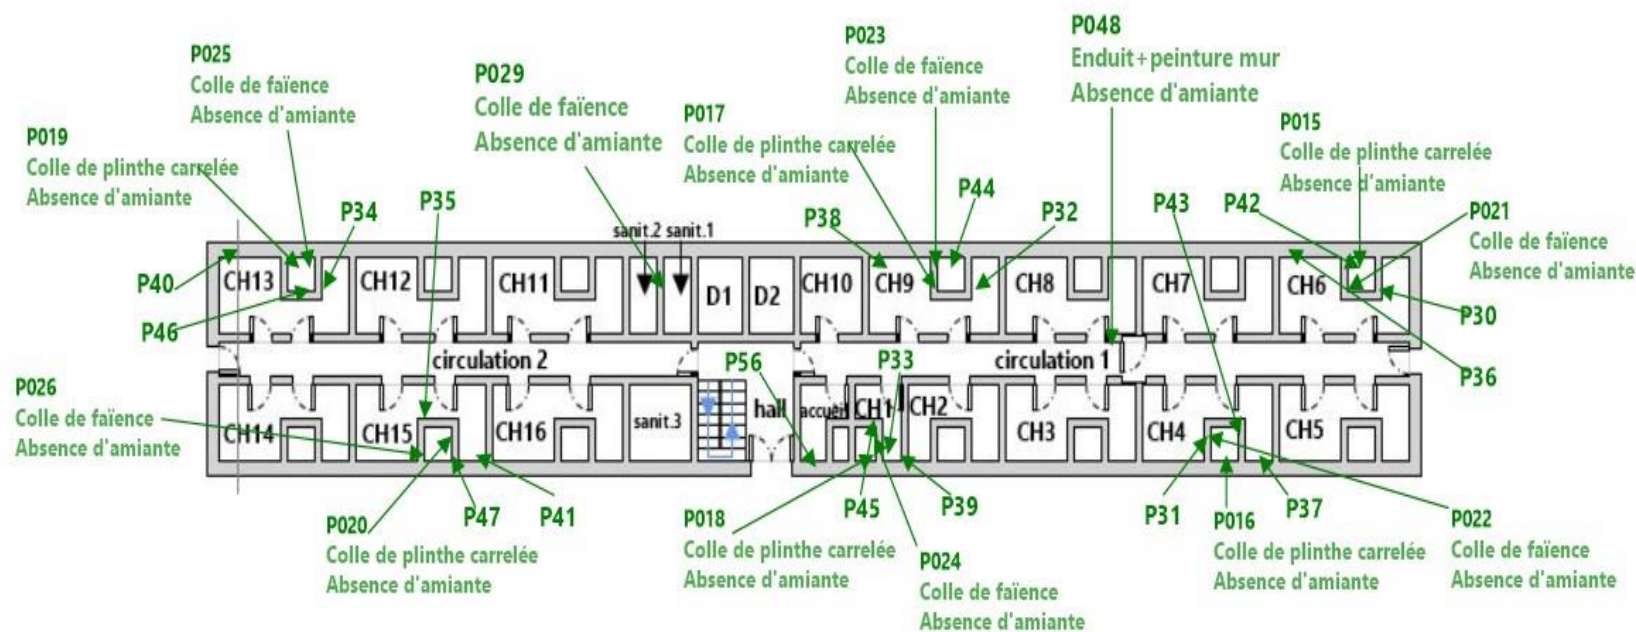


Rez-de-chaussée-Bât 310-MURS

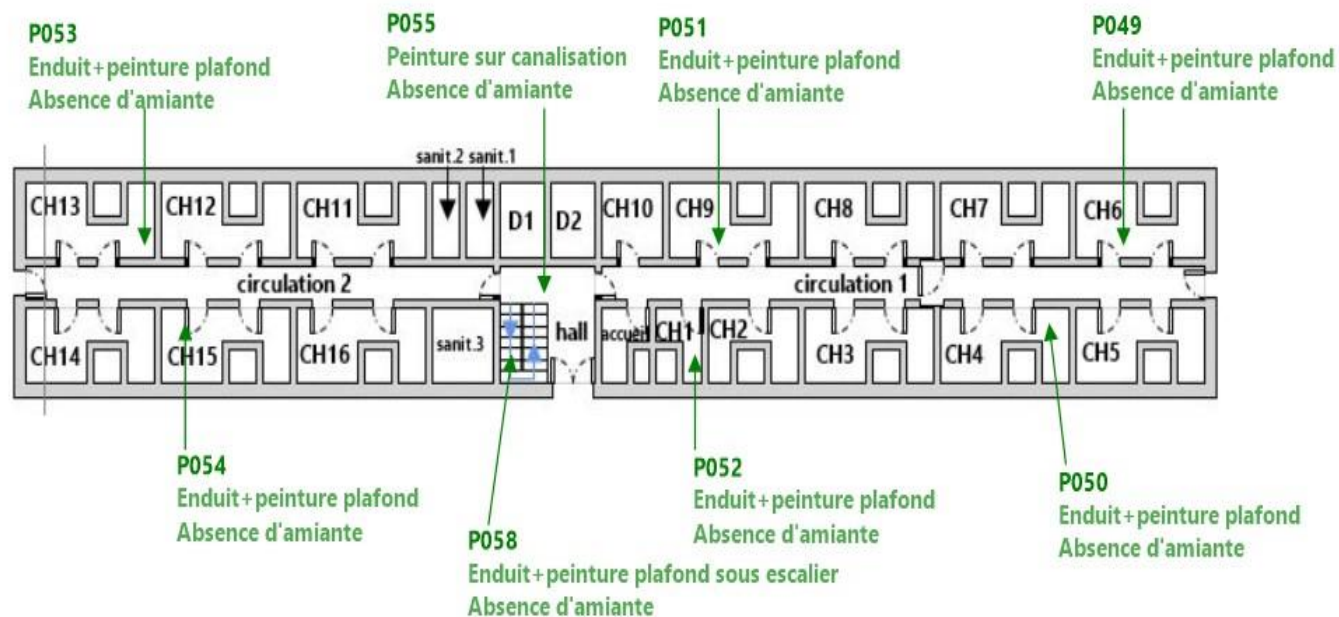

Rez-de-chaussée-Bât 310-PLAFONDS -

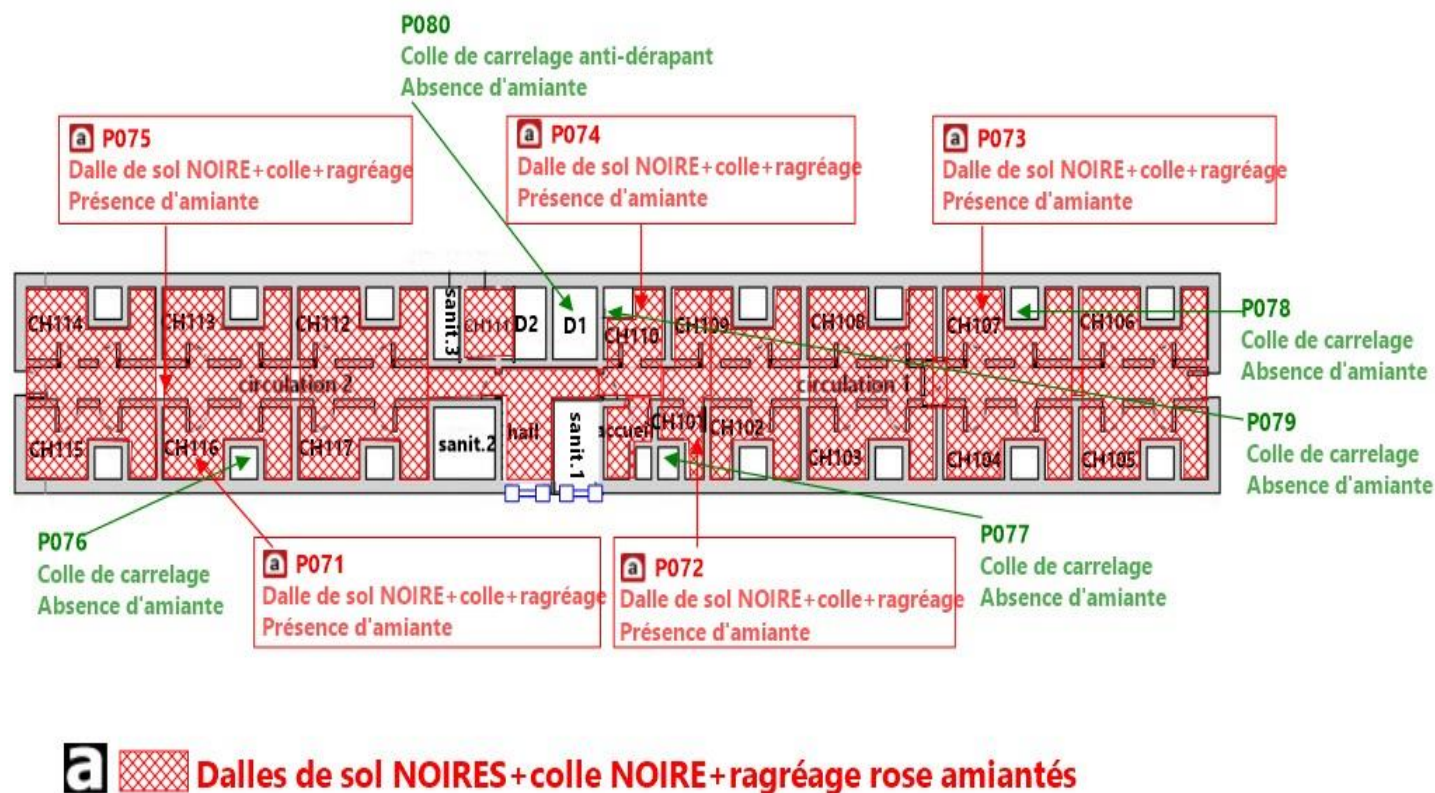


Etage-Bât 310-SOLS

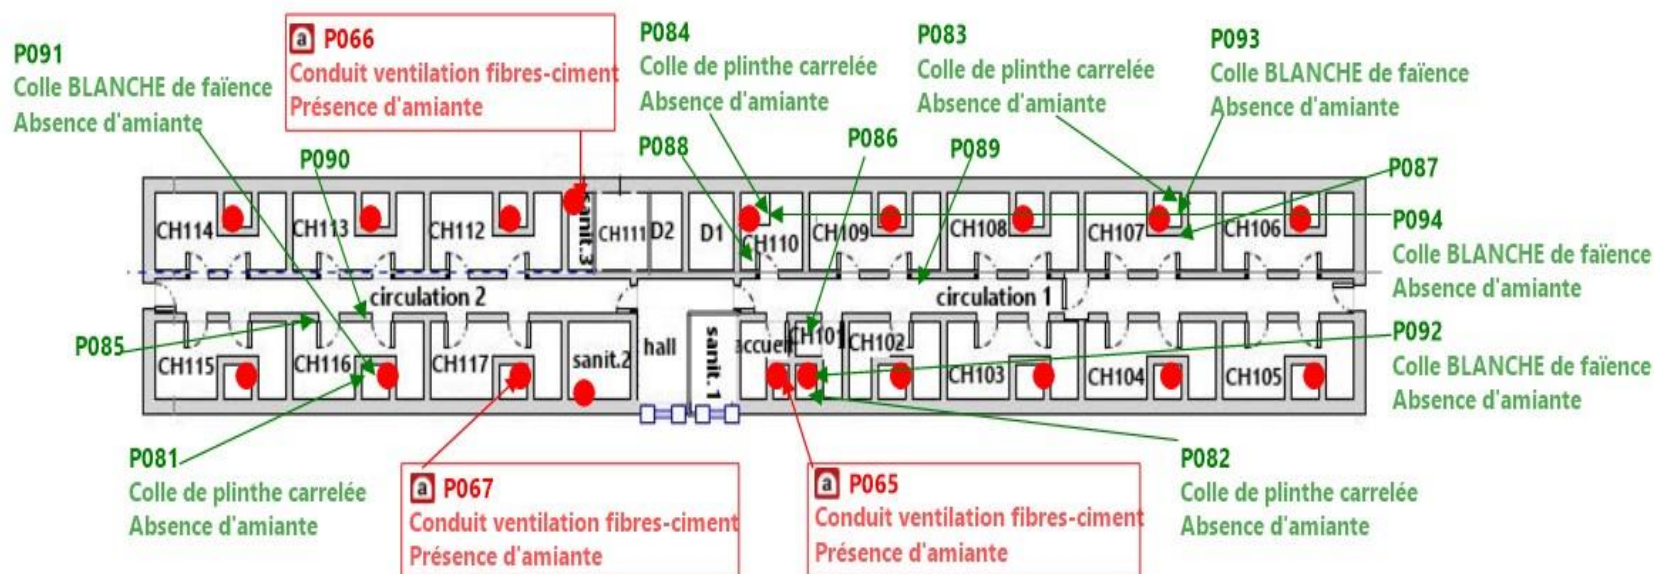


a● Conduits de ventilation en fibres-ciment amiantés

Etage-Bât 310-MURS

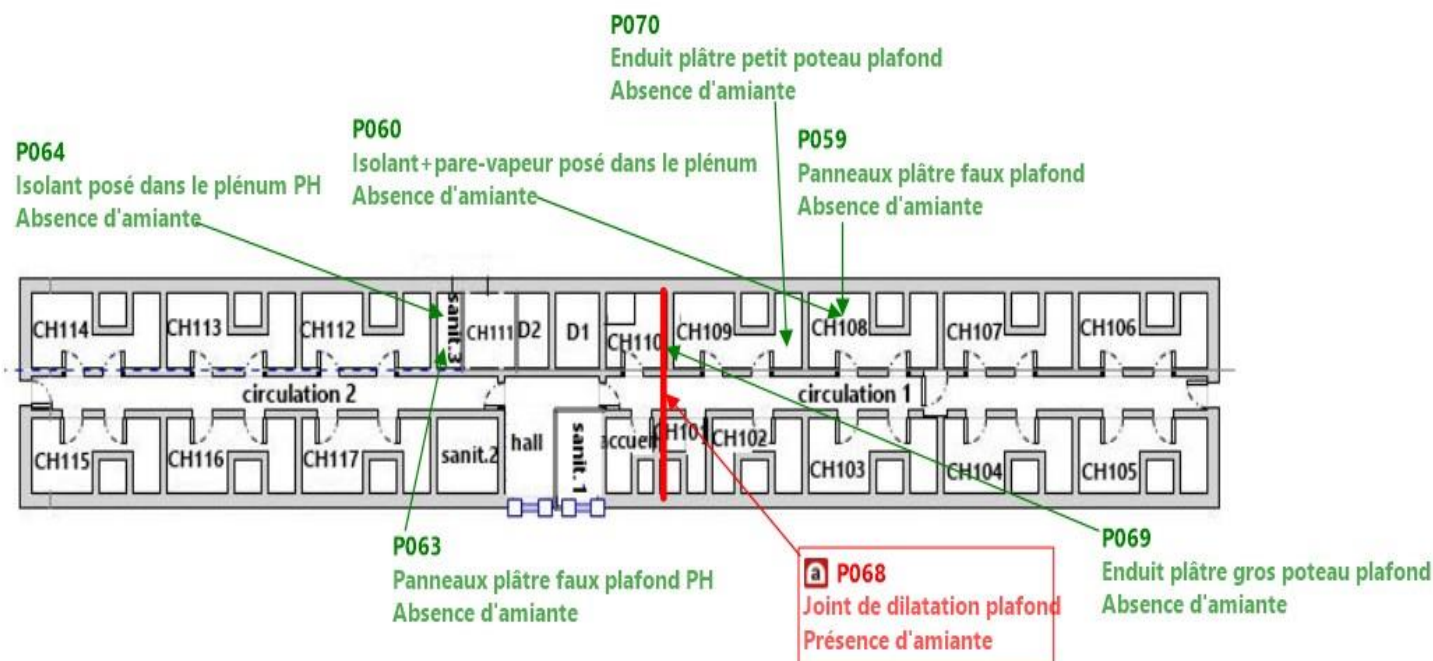

a — Joint de dilatation compact fibreux au plafond amianté

Etage-Bât 310-PLAFONDS-

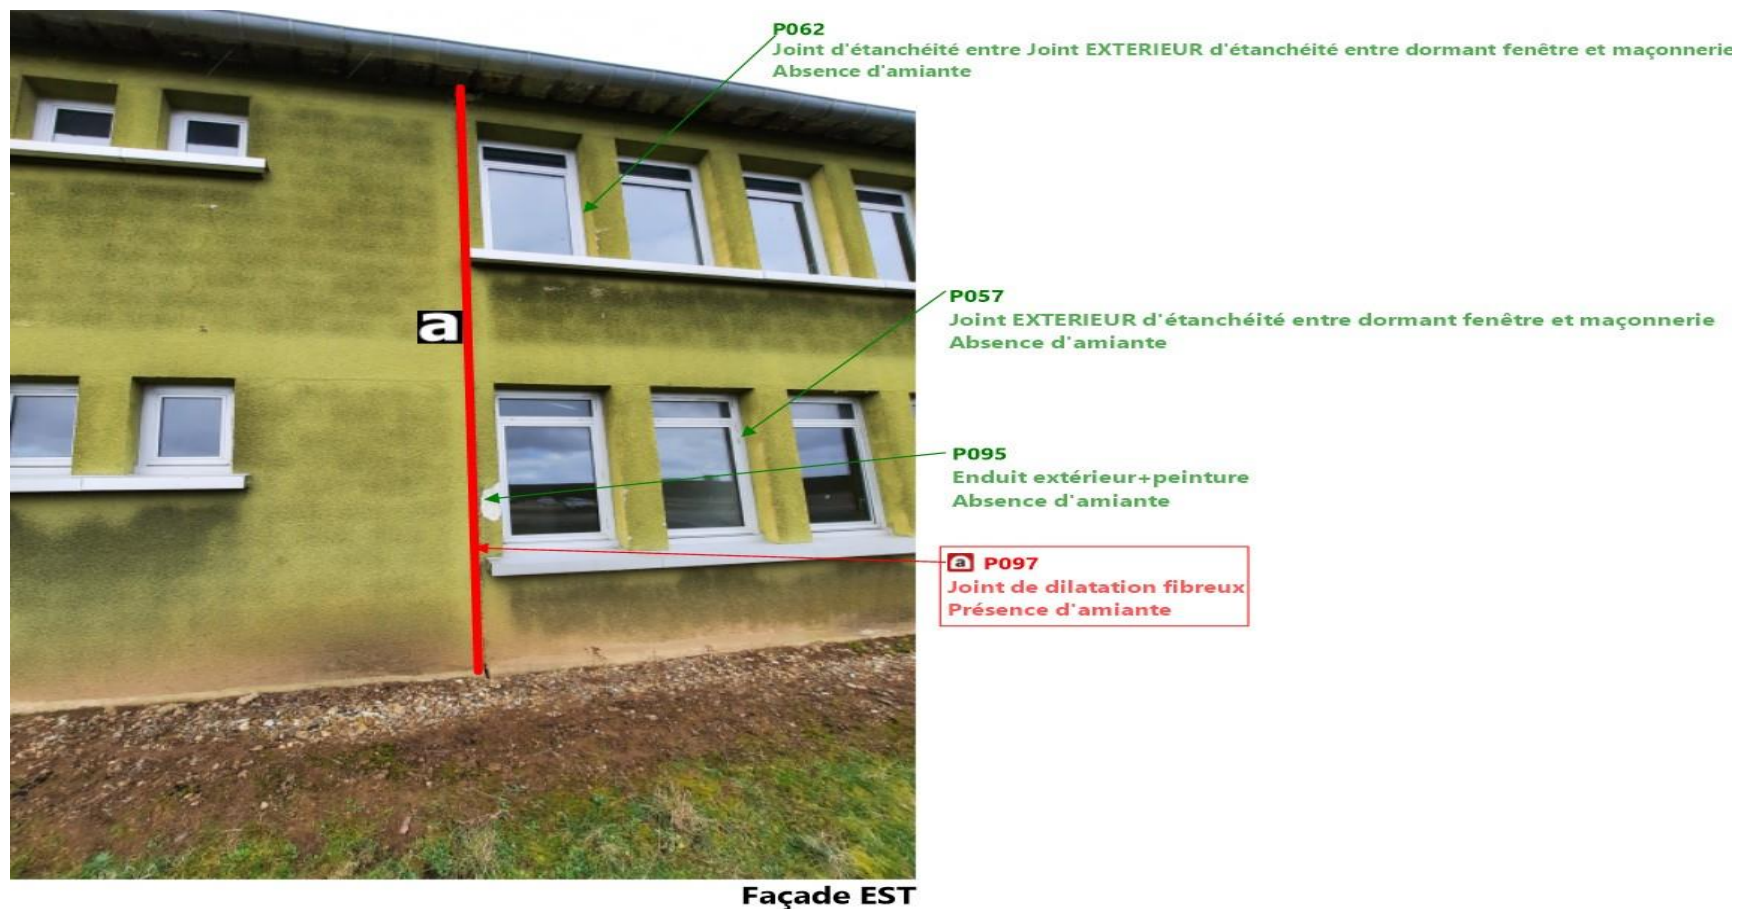

a — Joint de dilatation compact gris fibreux amianté

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6147 EN DATE DU 04/03/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) 114 rue Louis Blériot 76237 BOIS-GUILAUME CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0222-6147 Réf. Commande Client : 2107CHNRO000044_2022_02_28_1025_5645
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/03/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie.
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P001 - Dalle de sol noire+colle+rag - Rez de chaussée - chambre 6		Réf échantillon ITGA : IT022203-2107 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire	
▶ Dalle dure cassante noire + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P002 - Dalle de sol noire+colle+rag - Rez de chaussée - chambre 9		Réf échantillon ITGA : IT022203-2108 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose	
▶ Dalle dure cassante noire	META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage rose	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6147 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P003 - Dalle de sol noire+colle+rag - Rez de chaussée - chambre 13	Réf échantillon ITGA : IT022203-2109 Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante noire		
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Dalle dure cassante noire	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P004 - Dalle de sol noire+colle+rag - Rez de chaussée - chambre 15	Réf échantillon ITGA : IT022203-2110 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Peinture en faible quantité		
▸ Dalle dure cassante noire + Colle bitumineuse noire non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P005 - Dalle de sol noire+colle+rag - Rez de chaussée - chambre 1	Réf échantillon ITGA : IT022203-2111 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire		
▸ Dalle dure cassante noire + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P006 - Dalle de sol noire+colle+rag - Rez de chaussée - chambre 4	Réf échantillon ITGA : IT022203-2112 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose		
▸ Dalle dure cassante noire	META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage rose	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P007 - Dalle de sol noire+colle+rag - Rez de chaussée - circulation 1	Réf échantillon ITGA : IT022203-2113 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire		
▸ Dalle dure cassante noire + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6147 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P008 - Dalle de sol noire+colle+rag - Rez de chaussée - circulation 2		Réf échantillon ITGA : IT022203-2114 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose	
▶ Dalle dure cassante noire	META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage rose	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P009 - Colle GRISE de carrelage sol - Rez de chaussée - sanitaire chambre 6		Réf échantillon ITGA : IT022203-2115 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène / Peinture / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD (2)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P010 - Colle GRISE de carrelage sol - Rez de chaussée - sanitaire chambre 4		Réf échantillon ITGA : IT022203-2116 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD (2)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JAH
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P011 - Colle GRISE de carrelage sol - Rez de chaussée - sanitaire chambre 9		Réf échantillon ITGA : IT022203-2117 Description ITGA : Carrelage en faible quantité / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage en faible quantité	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ (2)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6147 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P012 - Colle GRISE de carrelage sol - Rez de chaussée - sanitaire chambre 1		Réf échantillon ITGA : IT022203-2118 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P013 - Colle GRISE de carrelage sol - Rez de chaussée - sanitaire chambre 13		Réf échantillon ITGA : IT022203-2119 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ (2)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P014 - Colle GRISE de carrelage sol - Rez de chaussée - sanitaire chambre 15		Réf échantillon ITGA : IT022203-2120 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P015 - Colle de plinthe carrelée - Rez de chaussée - sanitaire chambre 6		Réf échantillon ITGA : IT022203-2121 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P016 - Colle de plinthe carrelée - Rez de chaussée - sanitaire chambre 4		Réf échantillon ITGA : IT022203-2122 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JAH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6147 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P017 - Colle de plinthe carrelée - Rez de chaussée - sanitaire chambre 9		Réf échantillon ITGA : IT022203-2123 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P018 - Colle de plinthe carrelée - Rez de chaussée - sanitaire chambre 1		Réf échantillon ITGA : IT022203-2124 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P019 - Colle de plinthe carrelée - Rez de chaussée - sanitaire chambre 13		Réf échantillon ITGA : IT022203-2125 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P020 - Colle de plinthe carrelée - Rez de chaussée - sanitaire chambre 15		Réf échantillon ITGA : IT022203-2126 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD (2)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P021 - Colle de faïence - Rez de chaussée - sanitaire chambre 6		Réf échantillon ITGA : IT022203-2127 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche avec couche fibreuse	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtrée blanche avec couche fibreuse non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6147 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P022 - Colle de faïence - Rez de chaussée - sanitaire chambre 4			
		Réf échantillon ITGA : IT022203-2128	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)
▶ Joint cassant blanc	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P023 - Colle de faïence - Rez de chaussée - sanitaire chambre 9			
		Réf échantillon ITGA : IT022203-2129	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P024 - Colle de faïence - Rez de chaussée - sanitaire chambre 1			
		Réf échantillon ITGA : IT022203-2130	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JAH (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P025 - Colle de faïence - Rez de chaussée - sanitaire chambre 13			
		Réf échantillon ITGA : IT022203-2131	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD
▶ Joint cassant blanc	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JAH
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P026 - Colle de faïence - Rez de chaussée - sanitaire chambre 15			
		Réf échantillon ITGA : IT022203-2132	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6147 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P027 - Colle de carrelage anti-dérapant - Rez de chaussée - douches 2		Réf échantillon ITGA : IT022203-2133 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ (2)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P028 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - sanitaire 2		Réf échantillon ITGA : IT022203-2134 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBH (2)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBH
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P029 - Colle de faïence - Rez de chaussée - sanitaire 1		Réf échantillon ITGA : IT022203-2135 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : QBH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Jérémy HENNO** Chef d'Equipe



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 7/7



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6135 EN DATE DU 03/03/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) 114 rue Louis Blériot 76237 BOIS-GUILAUME CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0222-6135 Réf. Commande Client : 2107CHNRO000044_2022_02_28_1126_5032
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/03/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie.
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P030 - Enduit+peinture+calicot - Rez de chaussée - chambre 6		Réf échantillon ITGA : IT022203-451 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P031 - Enduit+peinture+calicot - Rez de chaussée - chambre 4		Réf échantillon ITGA : IT022203-452 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6135 EN DATE DU 03/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 Réf échantillon client : P032 - Enduit+peinture+caillots - Rez de chaussée - chambre 9	Réf échantillon ITGA : IT022203-453 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 Réf échantillon client : P033 - Enduit+peinture+caillots - Rez de chaussée - chambre 1	Réf échantillon ITGA : IT022203-454 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJT (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 Réf échantillon client : P034 - Enduit+peinture+caillots - Rez de chaussée - chambre 13	Réf échantillon ITGA : IT022203-455 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 Réf échantillon client : P035 - Enduit+peinture+caillots - Rez de chaussée - chambre 15	Réf échantillon ITGA : IT022203-456 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 Réf échantillon client : P036 - Plot de colle fixant les cloisons - Rez de chaussée - chambre 6	Réf échantillon ITGA : IT022203-457 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) en faible quantité / Colle beige / Peinture		
Polystyrène expansé (billes) en faible quantité	---	Non analysé	
Colle beige + Peinture non séparable	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 Réf échantillon client : P037 - Plot de colle fixant les cloisons - Rez de chaussée - chambre 4	Réf échantillon ITGA : IT022203-458 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) en faible quantité / Colle beige		
Polystyrène expansé (billes) en faible quantité	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6135 EN DATE DU 03/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P038 - Plot de colle fixant les cloisons - Rez de chaussée - chambre 9		Réf échantillon ITGA : IT022203-459 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) en faible quantité / Colle beige	
Polystyrène expansé (billes) en faible quantité ▶ Colle beige	--- META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Non analysé Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P039 - Plot de colle fixant les cloisons - Rez de chaussée - chambre 1		Réf échantillon ITGA : IT022203-460 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) en faible quantité / Colle beige	
Polystyrène expansé (billes) en faible quantité ▶ Colle beige	--- META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Non analysé Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P040 - Plot de colle fixant les cloisons - Rez de chaussée - chambre 13		Réf échantillon ITGA : IT022203-461 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Colle beige	
▶ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P041 - Plot de colle fixant les cloisons - Rez de chaussée - chambre 15		Réf échantillon ITGA : IT022203-462 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Colle beige	
▶ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : MJT / JAH (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P042 - Enduit+peinture+calicot PH - Rez de chaussée - sanitaire chambre 6		Réf échantillon ITGA : IT022203-463 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P043 - Enduit+peinture+calicot PH - Rez de chaussée - sanitaire chambre 4		Réf échantillon ITGA : IT022203-464 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJT (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6135 EN DATE DU 03/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P044 - Enduit+peinture+caillots PH - Rez de chaussée - sanitaire chambre I	Réf échantillon ITGA : IT022203-465 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJT (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P046 - Enduit+peinture+caillots PH - Rez de chaussée - sanitaire chambre I	Réf échantillon ITGA : IT022203-466 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJT (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P046 - Enduit+peinture+caillots PH - Rez de chaussée - sanitaire chambre I3	Réf échantillon ITGA : IT022203-467 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJT (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P047 - Enduit+peinture+caillots PH - Rez de chaussée - sanitaire chambre I5	Réf échantillon ITGA : IT022203-468 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P048 - Enduit+peinture mur - Rez de chaussée - circulation I	Réf échantillon ITGA : IT022203-469 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P049 - Enduit+peinture plafond - Rez de chaussée - chambre 6	Réf échantillon ITGA : IT022203-470 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6135 EN DATE DU 03/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P050 - Enduit+peinture plafond - Rez de chaussée - chambre 4	Réf échantillon ITGA : IT022203-471 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJT (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P051 - Enduit+peinture plafond - Rez de chaussée - chambre 9	Réf échantillon ITGA : IT022203-472 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P052 - Enduit+peinture plafond - Rez de chaussée - chambre 1	Réf échantillon ITGA : IT022203-473 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P053 - Enduit+peinture plafond - Rez de chaussée - chambre 13	Réf échantillon ITGA : IT022203-474 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige hétérogène		
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige hétérogène	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P054 - Enduit+peinture plafond - Rez de chaussée - chambre 15	Réf échantillon ITGA : IT022203-475 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier en vrac non séparable	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6135 EN DATE DU 03/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-476	
Réf échantillon client : P055 - Peinture sur canalisation - Rez de chaussée - circulation I		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 02/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Amélie LAURAGUAIS Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 6/6



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6221 EN DATE DU 04/03/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) 114 rue Louis Blériot 76237 BOIS-GUILLAUME CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0222-6221 Réf. Commande Client : 2107CHNRO000044_2022_02_28_1652_3923
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/03/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie.
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P056 - Joint INTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre et maçonnerie - Rez de chaussée - accueil		Réf échantillon ITGA : IT022203-1764 Description ITGA : Poussières / Matériau souple gris	
Poussières	---	Non analysé	
Matériau souple gris	META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P057 - Joint EXTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre et maçonnerie - Rez de chaussée - accueil		Réf échantillon ITGA : IT022203-1765 Description ITGA : Mousse végétale / Matériau souple gris	
Mousse végétale	---	Non analysé	
Matériau souple gris	META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6221 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P058 - Enduit+peinture plafond sous escalier - Rez de chaussée - hall	Réf échantillon ITGA : IT022203-1766 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SIS (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P059 - Panneaux plâtre faux plafond - 1er étage - chambre 108	Réf échantillon ITGA : IT022203-1767 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SIS (4)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P060 - Isolant+pare-vapeur pose dans le plenum - 1er étage - chambre 108	Réf échantillon ITGA : IT022203-1768 Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières		
* Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VCA (4)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P061 - Joint INTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre et maçonnerie - 1er étage - chambre 108	Réf échantillon ITGA : IT022203-1769 Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris / Bois		
* Peinture non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB (4)
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P062 - Joint d'étanchéité entre Joint EXTERIEUR d'étanchéité entre dormant fenêtre et maçonnerie et structure - 1er étage - chambre 108	Réf échantillon ITGA : IT022203-1770 Description ITGA : Peinture / Matériau souple beige et gris / Mousse végétale		
* Peinture non séparable + Matériau souple beige et gris	META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB (4)
Mousse végétale	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6221 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P063 - Panneaux plâtre faux plafond PH - 1er étage - sanitaire 3		Réf échantillon ITGA : IT022203-1771 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ (4)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P064 - Isolant pose dans le plénum PH - 1er étage - sanitaire 3		Réf échantillon ITGA : IT022203-1772 Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières	
Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VCA
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P065 - Conduit ventilation fibres-ciment - 1er étage - sanitaire accueil		Réf échantillon ITGA : IT022203-1773 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières / Peinture en vrac	
Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières + Peinture en vrac non séparable	MOLP le 03/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : VCA (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P066 - Conduit ventilation fibres-ciment - 1er étage - sanitaire 3		Réf échantillon ITGA : IT022203-1774 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / Peinture en vrac	
Fibrociment gris avec fibres visibles + Peinture en vrac non séparable	MOLP le 03/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : VCA (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P067 - Conduit ventilation fibres-ciment - 1er étage - sanitaire chambre 117		Réf échantillon ITGA : IT022203-1775 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières / Peinture en vrac	
Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières + Peinture en vrac non séparable	MOLP le 03/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VCA (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P068 - Joint de dilatation plafond - 1er étage - chambre 110		Réf échantillon ITGA : IT022203-1776 Description ITGA : Matériau compact beige et gris hétérogène / Matériau souple noir	
Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable + Matériau souple noir	META (B) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6221 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P069 - Enduit plâtre gros poteau plafond - 1er étage - chambre 110		Réf échantillon ITGA : IT022203-1777 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SIS (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P070 - Enduit plâtre petit poteau plafond - 1er étage - chambre 109		Réf échantillon ITGA : IT022203-1778 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SIS (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P071 - Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage - 1er étage - chambre 116		Réf échantillon ITGA : IT022203-1779 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragrée rose	
Dalle dure cassante noire	META (B) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJT
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée rose	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FEJ (4)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P072 - Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage - 1er étage - chambre 101		Réf échantillon ITGA : IT022203-1780 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragrée rose	
Dalle dure cassante noire	META (B) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KBS
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée rose	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FEJ (4)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P073 - Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage - 1er étage - chambre 107		Réf échantillon ITGA : IT022203-1781 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragrée rose	
Dalle dure cassante noire	META (B) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KBS
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée rose	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FEJ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6221 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P074 - Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage - 1er étage - chambre 110 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose			
▸ Dalle dure cassante noire	META (B) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HTL
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage rose	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P075 - Dalle de sol NOIRE+colle+ragréage - 1er étage - circulation 1 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose			
▸ Dalle dure cassante noire	META (B) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HTL
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage rose	MOLP + META (B) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P076 - Colle de carrelage - 1er étage - sanitaire chambre 116 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P077 - Colle de carrelage - 1er étage - sanitaire chambre 101 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène			
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 03/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6221 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P078 - Colle de carrelage - 1er étage - sanitaire chambre 1107		Réf échantillon ITGA : IT022203-1786 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige et gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SIS (4)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBH
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P079 - Colle de carrelage - 1er étage - sanitaire chambre 1110		Réf échantillon ITGA : IT022203-1787 Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
▶ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SIS (3)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P080 - Colle de carrelage anti-dérapant - 1er étage - douches I		Réf échantillon ITGA : IT022203-1788 Description ITGA : Carrelage / Colle noire / Matériau compact beige et gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle noire + Matériau compact beige et gris hétérogène non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SIS (4)
▶ Joint cassant gris	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SIS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Tristan BRAURE** Chef d'équipe



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 6/6



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6222 EN DATE DU 04/03/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) 114 rue Louis Blériot 76237 BOIS-GUILAUME CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0222-6222 Réf. Commande Client : 2107CHNRO000044_2022_03_01_1008_4466
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/03/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie.
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1744	
Réf échantillon client : P081 - Colle de plinthe carrelée - l'escalier - sanitaire chambre 116		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Ragrage gris	
Carrelage + Ragrage gris	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1745	
Réf échantillon client : P082 - Colle de plinthe carrelée - l'escalier - sanitaire chambre 101		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche grise hétérogène non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6222 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P083 - Colle de plinthe carrelée - 1er étage - sanitaire chambre 107		Réf échantillon ITGA : IT022203-1746 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche grise hétérogène	
Carrelage + Couche grise hétérogène	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P084 - Colle de plinthe carrelée - 1er étage - sanitaire chambre 110		Réf échantillon ITGA : IT022203-1747 Description ITGA : Colle grise / Peinture en vrac / Carrelage	
Colle grise	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB
Peinture en vrac + Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P085 - Enduit+peinture+caillots mur - 1er étage - sanitaire chambre 116		Réf échantillon ITGA : IT022203-1748 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P086 - Enduit+peinture+caillots mur - 1er étage - chambre 101		Réf échantillon ITGA : IT022203-1749 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P087 - Enduit+peinture+caillots mur - 1er étage - chambre 107		Réf échantillon ITGA : IT022203-1750 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P088 - Enduit+peinture+caillots mur - 1er étage - chambre 110		Réf échantillon ITGA : IT022203-1751 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6222 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P089 - Enduit+peinture mur - lere tage - circulation 1		Réf échantillon ITGA : IT022203-1752 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P090 - Enduit+peinture mur - lere tage - circulation 2		Réf échantillon ITGA : IT022203-1753 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQL (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P091 - Colle BLANCHE de faience - lere tage - sanitaire chambre 116		Réf échantillon ITGA : IT022203-1754 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ (3)
Joint cassant	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P092 - Colle BLANCHE de faience - lere tage - sanitaire chambre 101		Réf échantillon ITGA : IT022203-1755 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQL (3)
Joint cassant	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX Réf échantillon client : P093 - Colle BLANCHE de faience - lere tage - sanitaire chambre 107		Réf échantillon ITGA : IT022203-1756 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6222 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1757	
Réf échantillon client : P094 - Colle BLANCHE de faïence - lere tage - sanitaire chambre 110		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ (3)
▶ Joint cassant	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1758	
Réf échantillon client : P095 - Enduit extérieur+peinture - Extérieur - Facade EST		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac avec couche fibreuse	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1759	
Réf échantillon client : P096 - Enduit extérieur+peinture - Extérieur - Facade OUEST		Description ITGA : Peinture / Enduit en vrac avec couche fibreuse	
▶ Peinture non séparable + Enduit en vrac avec couche fibreuse	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1760	
Réf échantillon client : P097 - Joint de dilatation - Extérieur - Facade EST		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène avec fibres / Peinture	
▶ Matériau compact gris en vrac hétérogène avec fibres + Peinture non séparable	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AQL (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1761	
Réf échantillon client : P098 - Peinture escalier - Extérieur - escalier 1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac	META (A) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ (2)
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Batiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1762	
Réf échantillon client : P099 - Joint d'étanchéité entre bâti de porte et maçonnerie - Extérieur - Pignon NORD		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris	
▶ Peinture non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-6222 EN DATE DU 04/03/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2107CHNRO000044 - Bâtiment 310 BA-105 27000 EVREUX		Réf échantillon ITGA : IT022203-1763	
Réf échantillon client : P100 - Joint d'étanchéité entre bâtide porte et maçonnerie - Extérieur - Pignon SUD		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau mou gris	
Peintures multiples non séparable + Matériau mou gris	META (B) le 04/03/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 5/5

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES




CERTIFICAT

N° DTI / 2012-002

Certifie par la présente que :			
Vincent COSNIER			
a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences			
DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	08/12/2020	07/12/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	08/12/2020	07/12/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	23/12/2016	22/12/2021
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	23/12/2016	22/12/2021
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	23/12/2016	22/12/2021
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	23/12/2016	22/12/2021


qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Amiante - Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 43065
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 994 309 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE



Assurance et Banque

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 20/12/2021
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.