

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : H-22-0203-1

Le 05/01/2023



Bien : Bâtiment
Adresse : BATIMENT WEIS ASCENCEUR
57 avenue Winston Churchill
62000 ARRAS

Numéro de lot :
Référence Cadastre : NC

PROPRIETAIRE	DEMANDEUR
CH ARRAS CH ARRAS 57 Avenue Winston Churchill 62000 ARRAS	CH ARRAS CH ARRAS 57 Avenue Winston Churchill 62000 ARRAS

Date de visite : 19/12/2022
Opérateur de repérage : BELAYACHI Yusef

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017

Numéro de rapport	H-22-0203-1 A
Propriétaire	CH ARRAS CH ARRAS
Donneur d'ordre	CH ARRAS CH ARRAS
Adresse de l'immeuble	BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	19/12/2022
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	19/12/2022
Date d'émission du rapport de repérage	05/01/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Création d'ascenseur à l'extérieur du bâtiment

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :



BELAYACHI Yusef
CONTROLE G
Le 05/01/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	Carrelage + colle + support	2	Hall d'entrée	RDC	
	PVC LINO + Ragrée	3	Pallier n°1	1er	
	PVC LINO + Ragrée	4	Pallier n°2	2ème	

Exclusions

Aucune

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	3
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	3
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	4
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	4
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	4
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	4
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	5
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	5
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	5
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	6
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	13
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	20
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	24
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	25

1 Description de la mission

1.1	Objet de la mission :	
Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.		
Références de l'ordre de mission : H-22-0203-1		
1.2	Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :	
Propriétaire de l'immeuble :		CH ARRAS CH ARRAS
Demeurant :		57 Avenue Winston Churchill 62000 ARRAS
Représenté par :		Monsieur Bissiau Gilles
Commanditaire du repérage :		CH ARRAS CH ARRAS
Opérateur ayant réalisé le repérage :		Monsieur BELAYACHI Yusef
Nom et adresse de l'entreprise :		CONTROLE G 125 rue de Tourcoing 59100 ROUBAIX
N° de Siret :		82901062800016
RCP-compagnie-n° de police :		euromaf -
1.3	Identification complète du bâtiment concerné :	
Dénomination :		BATIMENT WEIS ASCENCEUR
Adresse complète :		57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS
Référence Cadastre :		NC
1.4	Identification du bien concerné :	
Date du PC ou date de construction :		Permis de Construire : Non communiqué Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :		Bâtiment Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :		Aucun

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Le périmètre des travaux est limité aux locaux listés dans "la liste des locaux/parties d'immeubles visités / non visités concernés par les travaux" dans le chapitre H. Périmètre travaux établi par la création et l'installation de l'ascenseur de l'extérieur vers l'intérieur.

3 Cadre de la mission de repérage

3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :	
Parties d'immeuble concernées		
Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Façade Extérieure	RDC	Concernée
Hall d'entrée	RDC	Concernée
Pallier n°1	1er	Concernée
Pallier n°2	2ème	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre	
Programme de travaux : Création d'une cage d'ascenseur.	

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Façade Extérieure	RDC	Murs	Façade n°1	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Façade	Joint vitre	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Façade n°2	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Muret	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Béton	Résultat d'analyse	Non	
Hall d'entrée	RDC	Murs	Plinthes	Carrelage + colle + support	Résultat d'analyse	Oui	
		Murs	Murs	Béton - Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Carrelage + colle + support	Résultat d'analyse	Non	
Pallier n°1	1er	Murs	Murs	Béton - Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	PVC LINO + Ragraéage	Résultat d'analyse	Oui	
Pallier n°2	2ème	Murs	Murs	Béton - Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Murs	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	PVC LINO + Ragraéage	Résultat d'analyse	Oui	

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0203-1	RDC - Façade Extérieur Façade n°1 - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Béton - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton / Peinture

Support :

Taille :

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type peinture (orange) + (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0203-1	RDC - Façade Extérieur Façade n°2 - Murs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Joint d'assemblage brique

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint d'assemblage brique

Support :

Taille :

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
CH ARRAS CH ARRAS		H-22-0203-1		RDC - Façade Extérieure Muret - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
BELAYACHI Yusef		19/12/2022		Béton - Peinture
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Béton / Peinture Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
CH ARRAS CH ARRAS		H-22-0203-1		RDC - Façade Extérieure Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
BELAYACHI Yusef		19/12/2022		Béton
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Béton Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
CH ARRAS CH ARRAS		H-22-0203-1		RDC - Façade Extérieur Façade - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
BELAYACHI Yusef		19/12/2022		Joint vitre
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Joint vitre Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau souple de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
CH ARRAS CH ARRAS		H-22-0203-1		RDC - Hall d'entrée Plinthes - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
BELAYACHI Yusef		19/12/2022		Carrelage + colle + support
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Carrelage + colle + support Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P007				
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0203-1	RDC - Hall d'entrée Murs - Murs		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Béton - Enduit platre		
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Béton / Enduit platre Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008				
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0203-1	RDC - Hall d'entrée Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Carrelage + colle + support		
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Carrelage + colle + support Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau souple (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-HB-086309-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
CH ARRAS CH ARRAS		H-22-0203-1		1er - Pallier n°1 Murs - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
BELAYACHI Yusef		19/12/2022		Béton - Enduit platre
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Béton / Enduit platre Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
CH ARRAS CH ARRAS		H-22-0203-1		1er - Pallier n°1 Plinthes - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
BELAYACHI Yusef		19/12/2022		Colle de plinthes
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle de plinthes Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
CH ARRAS CH ARRAS		H-22-0203-1		1er - Pallier n°1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
BELAYACHI Yusef		19/12/2022		PVC LINO + Ragrée
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : PVC LINO + Ragrée Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P012				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
CH ARRAS CH ARRAS		H-22-0203-1		2ème - Pallier n°2 Murs - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
BELAYACHI Yusef		19/12/2022		Béton - Enduit plâtre
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Béton / Enduit plâtre Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013				
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0203-1	2ème - Pallier n°2 Plinthes - Murs		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Colle de plinthes		
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle de plinthes Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014				
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0203-1	2ème - Pallier n°2 Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	PVC LINO + Ragréage		
Résultat amiante				
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : PVC LINO + Ragréage Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-HB-086309-01	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-HB-086309-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	H-22-0203-1			Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS
N° planche :	1/7	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Exérieur Façade

PLANCHE DE REPERAGE USUEL						
N° dossier :	H-22-0203-1			Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS	
N° planche :	2/7	Version :	0			Type :
Origine du plan :				Cabinet de diagnostics	Bâtiment – Niveau :	Hall d'entrée RDC

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	H-22-0203-1		
N° planche :	3/7	Version : 0	Type : Croquis
Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Bâtiment – Niveau : Pallier R+1

BATIMENT WEISS

Pallier n°2

Prélèvement : P011

Prélèvement : P010

Prélèvement : P009

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	H-22-0203-1		
N° planche :	4/7	Version : 0	Type : Croquis
Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Bâtiment – Niveau : Pallier R+2

BATIMENT WEISS


Pallier n°2

Prélèvement : P014

Prélèvement : P012

Prélèvement : P013

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	H-22-0203-1		
N° planche :	5/7	Version : 0	Type : Croquis
Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Bâtiment – Niveau : Hall d'entrée RDC Amiante

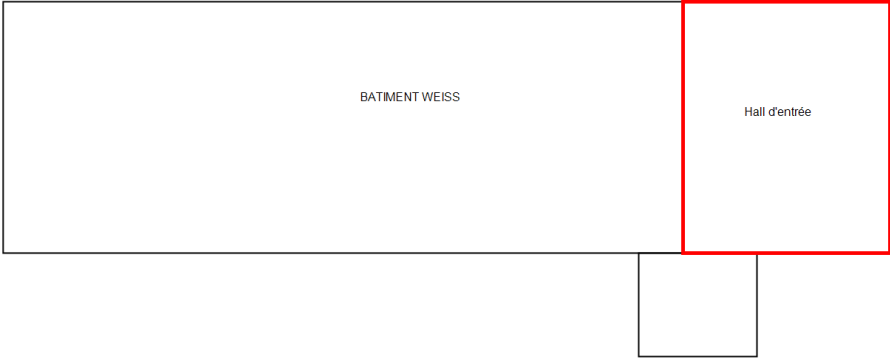

BATIMENT WEISS

Hall d'entrée

Légende :

Plinthes + Colle

Légende :

Plaques en fibre-ciment

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	H-22-0203-1		
N° planche :	6/7	Version : 0	Type : Croquis
Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Bâtiment – Niveau : Pallier R+1 Amiante

BATIMENT WEISS

Légende :

Lino + colle + ragréage

Pallier n°1

PLANCHE DE REPERAGE USUEL			
N° dossier :	H-22-0203-1		
N° planche :	7/7	Version : 0	Type : Croquis
Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Bâtiment – Niveau : Pallier R+2 Amiante

BATIMENT WEISS

Pallier n°2

Légende :

Lino + colle + ragréage

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_00720221200946561



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

CONTROLE G
Monsieur Youssef BELAYACHI
125 Rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-086309-01 Date d'émission de rapport : 23/12/2022 2:25 Page 1/4
Dossier N° : 22N044849 Date de réception : 20/12/2022 Date d'analyse : 22/12/2022
Référence dossier Client:
H-22-0203-1 A - BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS - CH ARRAS CH ARRAS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Façade Extérieur - Murs - Façade n°1 - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (orange) + (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M2RG	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Façade Extérieur - Murs - Façade n°2 - Joint d'assemblage brique	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / M2RG	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Façade Extérieur - Murs - Muret - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M2RG	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC - Façade Extérieur - Sol - Plancher - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M2RG	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Façade Extérieur - Murs - Façade - Joint vitre	Matériau souple de type joint (noir)	MET / M2RG	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Hall d'entrée - Murs - Plinthes - Carrelage + colle + support	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M2RG	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	P007-RDC - Hall d'entrée - Murs - Murs - Béton - Enduit plat					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-086309-01 Date d'émission de rapport : 23/12/2022 2:25 Page2/4
 Dossier N° : 22N044849 Date de réception : 20/12/2022 Date d'analyse : 22/12/2022
 Référence dossier Client:
 H-22-0203-1 A - BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS - CH ARRAS CH ARRAS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Hall d'entrée - Sol - Plancher - Carrelage + colle + support	Matériau souple (noir)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-1er - Pallier n°1 - Murs - Murs - Béton - Enduit platre	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FJPI	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-1er - Pallier n°1 - Murs - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-1er - Pallier n°1 - Sol - Plancher - PVC LINO + Ragrée	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / L1WD	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P012-2ème - Pallier n°2 - Murs - Murs - Béton - Enduit platre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Herin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-086309-01 Date d'émission de rapport : 23/12/2022 2:25 Page3/4
 Dossier N° : 22N044849 Date de réception : 20/12/2022 Date d'analyse : 22/12/2022
 Référence dossier Client:
 H-22-0203-1 A - BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS - CH ARRAS CH ARRAS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-2ème - Pallier n°2 - Murs - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau de type colle (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-2ème - Pallier n°2 - Sol - Plancher - PVC LINO + Ragrée	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / L1WD	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Herin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-086309-01 Date d'émission de rapport : 23/12/2022 2:25 Page4/4
Dossier N° : 22N044849 Date de réception : 20/12/2022 Date d'analyse : 22/12/2022

Référence dossier Client:

H-22-0203-1 A - BATIMENT WEIS ASCENCEUR 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS - CH ARRAS CH ARRAS

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Audrey Deshayes
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence



WI.CERT « CERTIFICATION DE COMPETENCES «Version 06»

Décerné à : **BELAYACHI Yusef** Sous le numéro : **C2019-SE05-046**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 20/08/2019 Au 19/08/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 30/08/2019 Au 29/08/2024
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 30/08/2019 Au 29/08/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 30/08/2019 Au 29/08/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 20/08/2019 Au 19/08/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 27/07/2020 Au 19/08/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 31/10/2019 Au 30/10/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 27/07/2020
Par WI.CERT
Responsable de certification



WI.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010

ANNEXE : Attestation d'assurance

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

A34E77F92

FP803E51B

ATTESTATION D'ASSURANCE

2022

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

7910004

N° d'identification : 7380885/B/110
Une police N° : 7002176/S

SARL CONTROLE G
Ingénieur

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

N° d'édition d'attestation : 2022004144

6 RUE DURET
75116 PARIS 16
France

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : **ede9656d**. La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

B.6.2	Missions de coordination des systèmes de sécurité incendie
SPS	Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail
A.M.O	Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
B.5.1a	Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
B.5.1b	Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
EXP A	Missions d'expertises amiables comportant l'étude des désordres et la description sommaire des travaux de réparation, sans délégation de gestion et à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre (étude et/ou la direction des travaux de reprise)
B.5.5	Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
B.5.8	Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
B.5.9	Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
CONTE	Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil
Fin de liste	

Fait à Paris, le 01 janvier 2022



EUROMAF SA