

## DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

**Référence : H-22-0301**

Le 22/12/2022



---

Bien : Bâtiment  
Adresse : BATIMENT WEISS TOITURE  
57 avenue Winston Churchill  
62000 ARRAS

Numéro de lot :  
Référence Cadastre : NC

---

PROPRIETAIRE	DEMANDEUR
CH ARRAS CH ARRAS 57 Avenue Winston Churchill 62000 ARRAS	CH ARRAS CH ARRAS 57 Avenue Winston Churchill 62000 ARRAS

---

Date de visite : 19/12/22  
Opérateur de repérage : BELAYACHI Yusef

---

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	H-22-0301 A
Propriétaire	CH ARRAS CH ARRAS
Donneur d'ordre	CH ARRAS CH ARRAS
Adresse de l'immeuble	BATIMENT WEISS TOITURE 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	19/12/2022
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	19/12/2022
Date d'émission du rapport de repérage	22/12/2022
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

### Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :



**BELAYACHI Yusef**  
**CONTROLE G**  
Le 22/12/2022

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	Fibre-ciment	1	Terrasse	Toiture	

## Exclusions

Aucune

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>3</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : .....	3
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : .....	3
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>3</b>
<b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>	<b>3</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	3
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES .....	3
PROGRAMME DE REPERAGE .....	3
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	4
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>4</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	4
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	4
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....	4
<b>RESULTATS DU REPERAGE .....</b>	<b>4</b>
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	4
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	4
COMMENTAIRE SUR LA MISSION .....	4
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	4
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>	<b>5</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS .....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>11</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>	<b>13</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>14</b>

## 1 Description de la mission

<b>1.1</b>	<b>Objet de la mission :</b>	
Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.		
Références de l'ordre de mission : <b>H-22-0301</b>		
<b>1.2</b>	<b>Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :</b>	
Propriétaire de l'immeuble :	<b>CH ARRAS CH ARRAS</b>	
Demeurant :	<b>57 Avenue Winston Churchill 62000 ARRAS</b>	
Représenté par :	<b>Monsieur Bissiau Gilles</b>	
Commanditaire du repérage :	<b>CH ARRAS CH ARRAS</b>	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	<b>Monsieur BELAYACHI Yusef</b>	
Nom et adresse de l'entreprise :	<b>CONTROLE G 125 rue de Tourcoing 59100 ROUBAIX</b>	
N° de Siret :	<b>82901062800016</b>	
RCP-compagnie-n° de police :	<b>euromaf -</b>	
<b>1.3</b>	<b>Identification complète du bâtiment concerné :</b>	
Dénomination :	<b>BATIMENT WEISS TOITURE</b>	
Adresse complète :	<b>57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS</b>	
Référence Cadastre :	<b>NC</b>	
<b>1.4</b>	<b>Identification du bien concerné :</b>	
Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : <b>Non communiqué</b>	Construction : <b>Non communiquée</b>
Type et Fonction principale du bien :	<b>Bâtiment</b>	<b>Tertiaire</b>
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	<b>Aucun</b>	

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Le périmètre des travaux est limité aux locaux listés dans "la liste des locaux/parties d'immeubles visités / non visités concernés par les travaux" dans le chapitre H.

## 3 Cadre de la mission de repérage

<b>3.1</b>	<b>Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :</b>	
<b>Parties d'immeuble concernées</b>		
Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Terrasse	Toiture	<b>Concernée</b>

<b>Programme de repérage</b>
Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

### 3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

## 4 Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

### 4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

## 5 Résultats du repérage

### 5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

### 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Terrasse	Toiture	Toutes zones	SKYDOME	joint bandes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Cheminée n°1	Béton fibre ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Conduit de ventilation n°2	Pax Alu	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plancher	Revêtement bitumineux - Revêtement de Sol + colle + support	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Cheminée n°2	lanterneau béton	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Conduit de ventilation n°1	Fibre-ciment	Résultat d'analyse	Oui	
		Toutes zones	Conduit de ventilation n°2	Revêtement bitumineux - Revêtement de Sol + colle + support	Résultat d'analyse	Non	

### 5.3 Commentaire sur la mission

Plusieurs conduits de ventilation en toiture sont en fibre-ciment amianté.

### 5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition

H-22-0301 A


4/14


et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0301	Toiture - Terrasse SKYDOME - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	joint bandes
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
<b>Objet :</b> joint bandes  <b>Support :</b>  <b>Taille :</b> 0 cm		

PRELEVEMENT : P002		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0301	Toiture - Terrasse Conduit de ventilation n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Fibre-ciment
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
<b>Objet :</b> Fibre-ciment  <b>Support :</b>  <b>Taille :</b> 0 cm		

Amiante




<b>PRELEVEMENT : P003</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0301	Toiture - Terrasse Cheminée n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Béton fibre ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
<b>Objet :</b> Béton fibre ciment  <b>Support :</b>   <b>Taille :</b> 0 cm		

<b>PRELEVEMENT : P004</b>		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0301	Toiture - Terrasse Conduit de ventilation n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Pax Alu
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
<b>Objet :</b> Pax Alu  <b>Support :</b>   <b>Taille :</b> 0 cm		

PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0301	Toiture - Terrasse Conduit de ventilation n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Revêtement bitumineux - Revêtement de Sol + colle + support
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet :</b> Revêtement bitumineux / Revêtement de Sol + colle + support <b>Support :</b>  <b>Taille :</b> 0 cm		

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0301	Toiture - Terrasse Plancher - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	Revêtement bitumineux - Revêtement de Sol + colle + support
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet :</b> Revêtement bitumineux / Revêtement de Sol + colle + support <b>Support :</b>  <b>Taille :</b> 0 cm		



<b>PRELEVEMENT : P007</b>		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Localisation</b>
CH ARRAS CH ARRAS	H-22-0301	Toiture - Terrasse Cheminée n°2 - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Matériau</b>
BELAYACHI Yusef	19/12/2022	lanterneau béton
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet :</b> lanterneau béton  <b>Support :</b>   <b>Taille :</b> 0 cm		

## ANNEXE : Plans et/ou Croquis


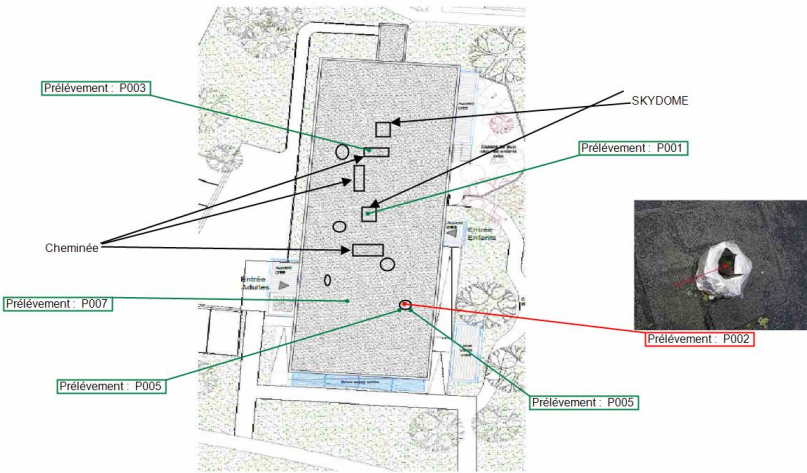
PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	H-22-0301			Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEISS TOITURE 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS
N° planche :	1/2	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Plan prélèvements
					

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				
N° dossier :	H-22-0301		Adresse de l'immeuble :	BATIMENT WEISS TOITURE 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS
N° planche :	2/2	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Matériaux Amiantés

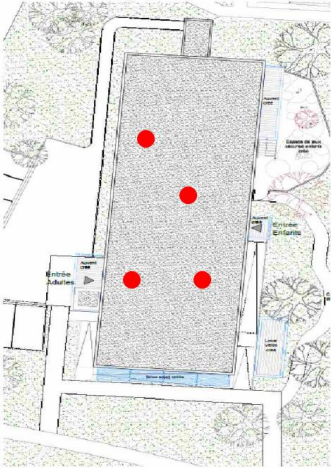

Légende :

● Conduit de ventilation en fibre ciment amianté

## ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

### Document 1



#### Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

CONTROLE G  
Monsieur Youssef BELAYACHI  
125 Rue de Tourcoing  
59100 ROUBAIX

#### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-086244-01 Date d'émission de rapport : 22/12/2022 17:40 Page1/2  
Dossier N° : 22N044851 Date de réception : 20/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022  
Référence dossier Client:  
H-22-0301 A - BATIMENT WEISS TOITURE 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS - CH ARRAS CH ARRAS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-Toiture - Terrasse - Toutes zones - SKYDOME - joint bandes	Matériau de type mousse (noir)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-Toiture - Terrasse - Toutes zones - Conduit de ventilation r °1 - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / L1WD *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, néébeckite-amiante (crocidolite) *
003	P003-Toiture - Terrasse - Toutes zones - Cheminée n°1 - Béton fibre ciment	Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-Toiture - Terrasse - Toutes zones - Conduit de ventilation r °2 - Pax Alu	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (collant) (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-Toiture - Terrasse - Toutes zones - Conduit de ventilation r °2 - Revêtement bitumineux - Revêtement de Sol + colle + support	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-Toiture - Terrasse - Toutes zones - Plancher - Revêtement bitumineux - Revêtement de Sol + colle + support	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) + (vert) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / L1WD *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-HB-086244-01 Date d'émission de rapport : 22/12/2022 17:40 Page 2/2  
 Dossier N° : 22N044851 Date de réception : 20/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022  
 Référence dossier Client :  
 H-22-0301 A - BATIMENT WEISS TOITURE 57 avenue Winston Churchill 62000 ARRAS - CH ARRAS CH ARRAS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007-Toiture - Terrasse - Toutes zones - Cheminée n°2 - lanterneau béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJPI *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Mohamed Chaib  
 Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
 557, route de Noyelles, PA du Pommier  
 F-62110 Herin-Beaumont, FRANCE  
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1593  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## ANNEXE : Certificat de compétence



### WI.CERT « CERTIFICATION DE COMPETENCES «Version 06»

Décerné à : **BELAYACHI Yusef** Sous le numéro : **C2019-SE05-046**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 20/08/2019 Au 19/08/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 30/08/2019 Au 29/08/2024
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 30/08/2019 Au 29/08/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 30/08/2019 Au 29/08/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 20/08/2019 Au 19/08/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	Du 27/07/2020 Au 19/08/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 31/10/2019 Au 30/10/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 27/07/2020  
Par WI.CERT  
Responsable de certification



WI.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : [admin@qualit-competences.com](mailto:admin@qualit-competences.com)  
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010



## ANNEXE : Attestation d'assurance

**euromaf**

Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17  
SIRET 429 599 509 00024  
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr  
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme  
au capital de 21 250 000 € - R. C. S. Paris B 429 599 509

A34E77F92

FP803E51B

**ATTESTATION D'ASSURANCE**

**2022**

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

7910004

N° d'identification : 7380885/B/110  
Une police N° : 7002176/S

**SARL CONTROLE G**  
**Ingénieur**

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

N° d'édition d'attestation : 20222004144

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

**6 RUE DURET**  
**75116 PARIS 16**  
**France**

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : **ede9656d**. La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

B.6.2	Missions de coordination des systèmes de sécurité incendie
SPS	Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail
A.M.O	Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
B.5.1a	Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
B.5.1b	Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
EXP A	Missions d'expertises amiables comportant l'étude des désordres et la description sommaire des travaux de réparation, sans délégation de gestion et à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre (étude et/ou la direction des travaux de reprise)
B.5.5	Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
B.5.8	Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
B.5.9	Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
CONTE	Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil
Fin de liste	

Fait à Paris, le 01 janvier 2022



EUROMAF SA