

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	64708-127022 A
Propriétaire	CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE
Donneur d'ordre	CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE
Adresse de l'immeuble	SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS
Type de bien	BAT EX MAISON DE FONCTION
Date de la commande	09/02/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	20/02/2023
Date d'émission du rapport de repérage	07/03/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	« Demande d'intervention du 9 Février 2023 »

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
8, rue Pierre-Simon de Laplace
57070 METZ
Tél. : 33 (0)3 72 72 96 12
metz@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00169

Opérateur de repérage :

MALO Premtim
Apave Diagnostics
Le 07/03/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Circulation	RDC	Plinthes	Colle blanche - Carrelage	Résultat d'analyse (P008)	Z005
WC	RDC	Plinthes	Colle blanche - Carrelage	Résultat d'analyse	Z005
Façade	Extérieur	Conduit de ventilation - Façade 2	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z027
		Conduit de ventilation - Façade 1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P030)	Z027

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	7
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	11
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	12
ANNEXE : PLANS / CROQUIS	32
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	36
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	41
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS	61
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	63
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	64

1 Description de la mission**1.1 Objet de la mission :**

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **64708-127022**

Référence du donneur d'ordre : **CHU REIMS - SITE ROEDERER - BAT EX MAISON DE FONCTION**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE**

Adresse du propriétaire : **Rue Roger Aubry 51100 REIMS**

Représenté par : **M. DERUELLE Olivier**

Donneur d'ordre : **CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE**

Accompagnateur : **M. DERUELLE Olivier**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur MALO Premtim**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI4414**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 METZ**

N° de Siret : **48333631900189**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **SITE ROEDERER
CHU REIMS**

Adresse complète : **rue de Courlancy - 51100 REIMS**

Référence Cadastre : **HY - 0050**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **NC**

Bâtiment : **BAT EX MAISON DE FONCTION**

Etage : **Sous-sol, rdc**

Escalier : **SO**

Porte : **SO**

Fonction principale du bâtiment : **BAT EX MAISON DE FONCTION**

N° de lot : **NC**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Repérage amiante répondant à la "demande d'intervention du 9 Février 2023" du CHU de REIMS.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
Éléments sous toiture	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
Étanchéité de toiture terrasse	Flocages, enduits projetés
	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
	Mastics (vitriers, bitumineux...)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

Éléments associés aux façades	Peintures décoratives
	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Convecteurs et radiateurs électriques	
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
20/03/2023	Repérage amiante répondant à la "demande d'intervention du 9 Février 2023" du CHU de REIMS.

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage**5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :**➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble visités**

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Cave n°1	Sous-sol
Cave n°2	Sous-sol
Cave n°3	Sous-sol
Cave n°4	Sous-sol
Cuisine	RDC
Entrée	RDC
Salon	RDC
Bureau	RDC
Circulation	RDC
Douche, wc	RDC
WC	RDC
Salle de bains	RDC
Chambre n°1	RDC
Chambre n°2	RDC
Chambre n°3	RDC
Chambre n°4	RDC
Garage	RDC
Façade	Extérieur
Combles	Comble
Extérieur	Extérieur

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Cave n°1	Sous-sol	Plafond	Béton	Matériau ou produit	Z030	Non	

Rapport n° : 64708-127022 A / Référence du donneur d'ordre : CHU REIMS - SITE ROEDERER - BAT EX MAISON DE FONCTION

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				qui par nature ne contient pas d'amiante			
		Conduit de fluide	Métal - Calorifuge	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z031	Non	
Cave n°2	Sous-sol	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z030	Non	
		Conduit de fluide	Métal - Calorifuge	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z031	Non	
Cave n°3	Sous-sol	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z030	Non	
		Conduit de fluide	Métal - Calorifuge	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z031	Non	
Cave n°4	Sous-sol	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z030	Non	
		Conduit de fluide	Métal - Calorifuge	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z031	Non	
		Conduits de fluides	Fonte/Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Cuisine	RDC	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z020	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	Z022	Non	
		Murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P023)	Z021	Non	
Entrée	RDC	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P021)	Z019	Non	
Salon	RDC	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z018	Non	
		Plancher	Colle - Bois	Résultat d'analyse (P018)	Z015	Non	
		Coffrage volet	Bois - Peinture			Non	
		Cheminée	Enduit noir - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z016	Non	
Bureau	RDC	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z014	Non	
		Coffrage volet	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P032)	Z029	Non	
Circulation	RDC	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher	Colle et ragréage gris - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P007)	Z004	Non	
		Plinthes	Colle blanche -	Résultat d'analyse	Z005	Oui	1 m² /

Rapport n° : 64708-127022 A / Référence du donneur d'ordre : CHU REIMS - SITE ROEDERER - BAT EX MAISON DE FONCTION

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Douche, wc	RDC		Carrelage	(P008)			0.002 T
		Cloisons	Bois - Peinture			Non	
		Mur	Enduit - toile de verre peint	Résultat d'analyse (P016)	Z013	Non	
		Cloisons	Plâtre / brique - Peinture			Non	
		Murs	Colle blanc - Faïence	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plancher	Colle et ragréage - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher	Colle et ragréage - Carrelage bleu	Résultat d'analyse	Z007	Non	
WC	RDC	Douche	Colle et ragréage gris - Carrelage	Résultat d'analyse (P015)	Z012	Non	
		Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plinthes	Colle blanche - Carrelage	Résultat d'analyse	Z005	Oui	0.25 m² / 0 T
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher	Colle et ragréage gris - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Cloisons	Plâtre - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Salle de bains	RDC	Conduit de fluide	Fonte - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Z010	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z011	Non	
		Plancher	Colle et ragréage - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P009)	Z006	Non	
		Murs	Colle blanc - Faïence	Résultat d'analyse (P012)	Z009	Non	
		Plancher	Colle et ragréage - Carrelage bleu	Résultat d'analyse (P010)	Z007	Non	
		Plinthes	Colle blanche - Carrelage blanc	Résultat d'analyse (P011)	Z008	Non	
Chambre n°1	RDC	Cloisons	Plâtre / brique - Peinture			Non	
		Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z002	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z003	Non	
Chambre n°2	RDC	Plancher	Colle et ragréage brun - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P004)	Z001	Non	
		Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Chambre n°3	RDC	Plancher	Colle et ragréage brun - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
Chambre n°4	RDC	Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z002	Non	

Rapport n° : 64708-127022 A / Référence du donneur d'ordre : CHU REIMS - SITE ROEDERER - BAT EX MAISON DE FONCTION

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			brun - Revêtement souple				
Garage	RDC	Fenêtre - Brique creuse	Béton	Résultat d'analyse (P031)	Z028	Non	
Façade	Extérieur	Mur de soutènement n°1 - Façade 1	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z023	Non	
		Mur de facade - Façade 2	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z024	Non	
		Mur de soutènement n°2 - Façade 2	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	Z023	Non	
		Mur de facade - Façade 3	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z025	Non	
		Conduit de ventilation - Façade 2	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 u
		Mur de facade - Façade 1	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z024	Non	
		Conduit de ventilation - Façade 1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P030)	Z027	Oui	1 u
		Fenêtre - Embrasure	Béton / fibreu	Résultat d'analyse (P033)	Z026	Non	
Combles	Comble	Plancher	Placoplâtre - Laine minérale	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Extérieur	Extérieur	Conduit d'eaux usées - sortie bâtiment	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Commentaires :

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


ELEMENT : Conduit de ventilation		
Emplacement : 		
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Conduit de ventilation - Façade
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement	Partie de composant Fibres-ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Conduit d'eaux usées		
Emplacement : 		
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Extérieur - Conduit d'eaux usées - Sol
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement	Partie de composant Béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Plafond		
Emplacement : 		
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cave n°4 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement	Partie de composant Béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Plancher		
Emplacement : 		
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Comble - Combles - Plancher - Plancher
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement	Partie de composant Placoplâtre - Laine minérale
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Conduits de fluides		
Emplacement : 		
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cave n°4 - Conduits de fluides - Plafond
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement	Partie de composant Fonte/Béton
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement : 		
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cave n°1 - Conduit de fluide - Plafond
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Calorifuge
Résultat amiante : Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P001			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Chambre n°3 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle et ragréage brun - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage brun / Revêtement souple			
Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Chambre n°3 - Mur - A, B, C, D	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture			
Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P003			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Chambre n°3 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	0	Fibres d'amiante non détectées

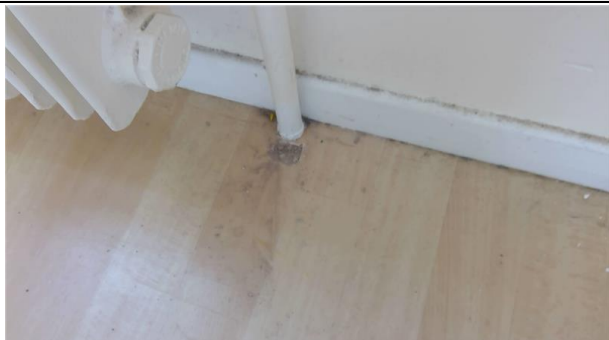
PRELEVEMENT : P004			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Chambre n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle et ragréage brun - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage brun / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Chambre n°1 - Mur - A, B, C, D	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Chambre n°1 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle et ragréage gris - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage gris / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation - Plinthes - Murs	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle blanche - Carrelage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle blanche / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P009			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage / Revêtement souple			
Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau de type colle (jaune) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P010			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage bleu	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage / Carrelage			
Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P011			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Plinthes - Murs	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle blanche - Carrelage blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle blanche / Carrelage blanc Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

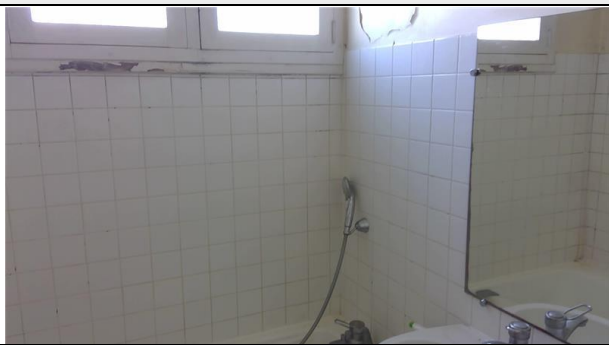
PRELEVEMENT : P012			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle blanc - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle blanc / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P013			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Mur - A, B, C, D	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (poudreux)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Douche, wc - Douche - Sol	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle et ragréage gris - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage gris / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type joint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Douche, wc - Mur - A, B, C, D	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - toile de verre peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / toile de verre peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (orange) + (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau - Mur - C	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau de type polystyrène (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salon - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle - Bois	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage / Bois Planche de croquis n° :			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salon - Cheminée - C
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit noir - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet : Enduit noir / Peinture	
Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Salon - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet : Enduit / Peinture	
Planche de croquis n° :	

Rapport n° : 64708-127022 A / Référence du donneur d'ordre : CHU REIMS - SITE ROEDERER - BAT EX MAISON DE FONCTION

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Plinthes - Cloison
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Colle / Carrelage		
Planche de croquis n° :		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Cuisine - Mur - A, B, C, D
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Enduit / Peinture		
Planche de croquis n° :		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Cuisine - Murs - Murs
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Faïence

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Cuisine - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 64708-127022 A / Référence du donneur d'ordre : CHU REIMS - SITE ROEDERER - BAT EX MAISON DE FONCTION

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	de type enduit (blanc)		

PRELEVEMENT : P025

Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Mur de soutènement n°1 - Façade
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit projeté - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :****Objet :**

Enduit projeté / Peinture

Planche de croquis n° :**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026


Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Mur de facade - Façade
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit projeté - Peinture


Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :****Objet :**


Enduit projeté / Peinture


Planche de croquis n° :**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Mur de soutènement n°2 - Façade	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit projeté - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit projeté / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P028			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Mur de facade - Façade	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit projeté - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit projeté / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Mur de facade - Façade	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Enduit projeté - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit projeté / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Conduit de ventilation - Façade	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P031			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Garage - Fenêtre - Mur	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton			
Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau - Fenêtre - C	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Joint d'étanchéité	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint d'étanchéité			
Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P033			
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 64708-127022 SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 MARNE	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Fenêtre - Façade	
Nom de l'opérateur MALO Premtim	Date de prélèvement 20/02/2023	Partie de composant Béton / fibreu	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / fibreu Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Croquis N°1_Sous-sol	N° planche : 1/3	N° dossier : 64708-127022	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Version : 0	Adresse : SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS	
Intervenant : MALO Premtim	Date : 07/03/2023		
Origine du plan : Fourni par le client			
Commentaire :		Localisation : BAT EX MAISON DE FONCTION Ex maison de fonction	Lieu / Zone : Sous-sol

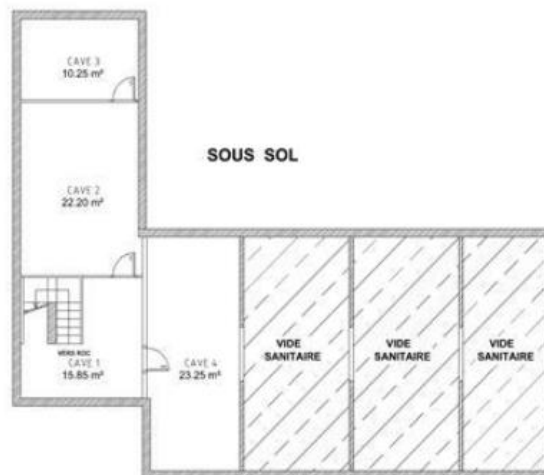

Titre : Croquis N°2_RDC	N° planche : 2/3	N° dossier : 64708-127022	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Version : 0	Adresse : SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS	
Intervenant : MALO Premtim	Date : 07/03/2023		
Origine du plan : Diagnostiqueur	Localisation : BAT EX MAISON DE FONCTION Ex maison de fonction		Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			

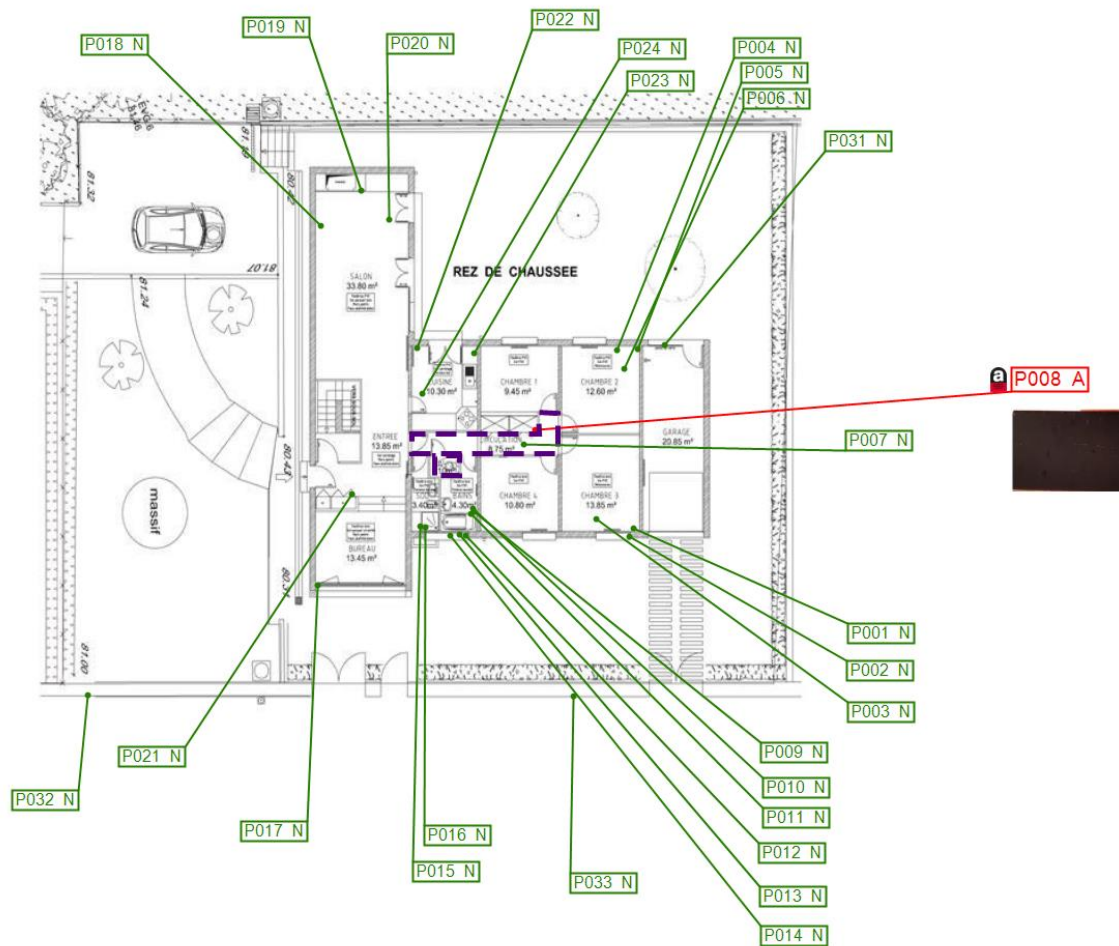

Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/3	N° dossier : 64708-127022	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Version : 0	Adresse : SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS	
Intervenant : MALO Premtim	Date : 07/03/2023		
Origine du plan : Diagnostiqueur	Localisation : BAT EX MAISON DE FONCTION Ex maison de fonction		Lieu / Zone : Extérieur
Commentaire :			

a A
Ensemble des conduits en façade (x5)



P027 N

P028 N

P025 N

P026 N

a P030 A



P029 N

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Plancher Colle et ragréage brun Revêtement souple (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Plancher	Colle et ragréage brun - Revêtement souple		P004	Non	
Chambre n°2	RDC	Plancher	Colle et ragréage brun - Revêtement souple			Non	
Chambre n°3	RDC	Plancher	Colle et ragréage brun - Revêtement souple		P001	Non	
Chambre n°4	RDC	Plancher	Colle et ragréage brun - Revêtement souple			Non	

Z002 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Mur	Enduit - Peinture			Non	
Chambre n°1	RDC	Mur	Enduit - Peinture		P005	Non	
Chambre n°2	RDC	Mur	Enduit - Peinture			Non	
Chambre n°3	RDC	Mur	Enduit - Peinture		P002	Non	
Chambre n°4	RDC	Mur	Enduit - Peinture			Non	

Z003 : Plafond Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Plafond	Enduit - Peinture			Non	
WC	RDC	Plafond	Enduit - Peinture			Non	
Chambre n°1	RDC	Plafond	Enduit - Peinture		P006	Non	
Chambre n°2	RDC	Plafond	Enduit - Peinture			Non	
Chambre n°3	RDC	Plafond	Enduit - Peinture		P003	Non	
Chambre n°4	RDC	Plafond	Enduit - Peinture			Non	

Z004 : Plancher Colle et ragréage gris Revêtement souple (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Plancher	Colle et ragréage gris - Revêtement souple		P007	Non	
WC	RDC	Plancher	Colle et ragréage gris - Revêtement souple			Non	

Z005 : Plinthes Colle blanche Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDC	Plinthes	Colle blanche - Carrelage		P008	Oui	1 m² / 0.002 T
WC	RDC	Plinthes	Colle blanche - Carrelage			Oui	0.25 m² / 0 T

Z006 : Plancher Colle et ragréage Revêtement souple (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Douche, wc	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Revêtement souple			Non	
Salle de bains	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Revêtement souple		P009	Non	

Z007 : Plancher Colle et ragréage Carrelage bleu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Douche, wc	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Carrelage bleu			Non	
Salle de bains	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Carrelage bleu		P010	Non	

Z008 : Plinthes Colle blanche Carrelage blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains	RDC	Plinthes	Colle blanche - Carrelage blanc		P011	Non	

Z009 : Murs Colle blanc Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Douche, wc	RDC	Murs	Colle blanc - Faïence			Non	
Salle de bains	RDC	Murs	Colle blanc - Faïence		P012	Non	

Z010 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC	RDC	Mur	Enduit - Peinture			Non	
Salle de bains	RDC	Mur	Enduit - Peinture		P013	Non	

Z011 : Plafond Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Douche, wc	RDC	Plafond	Enduit - Peinture			Non	
Salle de bains	RDC	Plafond	Enduit - Peinture		P014	Non	

Z012 : Douche Colle et ragréage gris Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Douche, wc	RDC	Douche	Colle et ragréage gris - Carrelage		P015	Non	

Z013 : Mur Enduit toile de verre peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Douche, wc	RDC	Mur	Enduit - toile de verre peint		P016	Non	

Z014 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salon	RDC	Mur	Enduit - Peinture			Non	
Bureau	RDC	Mur	Enduit - Peinture		P017	Non	

Z015 : Plancher Colle Bois (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salon	RDC	Plancher	Colle - Bois		P018	Non	

Z016 : Cheminée Enduit noir Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salon	RDC	Cheminée	Enduit noir - Peinture		P019	Non	

Z017 : (continue : NON)

Z018 : Plafond Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Plafond	Enduit - Peinture			Non	
Salon	RDC	Plafond	Enduit - Peinture		P020	Non	
Bureau	RDC	Plafond	Enduit - Peinture			Non	

Z019 : Plinthes Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Plinthes	Colle - Carrelage			Non	
Entrée	RDC	Plinthes	Colle - Carrelage		P021	Non	

Z020 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Mur	Enduit - Peinture		P022	Non	

Z021 : Murs Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Murs	Colle - Faïence		P023	Non	

Z022 : Plafond Enduit Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Plafond	Enduit - Peinture		P024	Non	

Z023 : Mur de soutènement Façade 1 Enduit projeté Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade	Extérieur	Mur de soutènement n°1 - Façade 1	Enduit projeté - Peinture		P025	Non	
		Mur de soutènement n°2 - Façade 2	Enduit projeté - Peinture		P027	Non	

Z024 : Mur de facade Façade 1 Enduit projeté Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade	Extérieur	Mur de facade - Façade 2	Enduit projeté - Peinture		P028	Non	
		Mur de facade - Façade 1	Enduit projeté - Peinture		P026	Non	

Z025 : Mur de facade Façade 3 Enduit projeté Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade	Extérieur	Mur de facade - Façade 3	Enduit projeté - Peinture		P029	Non	

Z026 : Fenêtre Embrasure Béton / fibreu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade	Extérieur	Fenêtre - Embrasure	Béton / fibreu		P033	Non	

Z027 : Conduit de ventilation Façade 1 Fibres-ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade	Extérieur	Conduit de ventilation - Façade 2	Fibres-ciment			Oui	5 u
		Conduit de ventilation - Façade 1	Fibres-ciment		P030	Oui	1 u

Z028 : Fenêtre Brique creuse Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Garage	RDC	Fenêtre - Brique creuse	Béton		P031	Non	

Z029 : Fenêtre Joint d'étanchéité Joint d'étanchéité (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau	RDC	Fenêtre - Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité		P032	Non	

Z030 : Plafond Béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cave n°1	Sous-sol	Plafond	Béton			Non	
Cave n°2	Sous-sol	Plafond	Béton			Non	
Cave n°3	Sous-sol	Plafond	Béton			Non	
Cave n°4	Sous-sol	Plafond	Béton			Non	

Z031 : Conduit de fluide Métal Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cave n°1	Sous-sol	Conduit de fluide	Métal - Calorifuge			Non	
Cave n°2	Sous-sol	Conduit de fluide	Métal - Calorifuge			Non	
Cave n°3	Sous-sol	Conduit de fluide	Métal - Calorifuge			Non	
Cave n°4	Sous-sol	Conduit de fluide	Métal - Calorifuge			Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720230201013189



APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Premtim MALO
Chez Apave - 8, rue Pierre Simon Laplace
57070 METZ

Notre référence : AR-23-HB-026023-01

Numéro de dossier : 23N007084

Référence de dossier :

64708-127022 A - SITE ROEDERER

CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE
LOGISTIQUE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N007084-001 - Référence P001-RDC - Chambre n°3 - Sol - Plancher - Colle et ragréage brun -
Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007084-002 - Référence P002-RDC - Chambre n°3 - A, B, C, D - Mur - Enduit - Peinture, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007084-003 - Référence P003-RDC - Chambre n°3 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007084-004 - Référence P004-RDC - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle et ragréage brun -
Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007084-005 - Référence P005-RDC - Chambre n°1 - A, B, C, D - Mur - Enduit - Peinture, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007084-006 - Référence P006-RDC - Chambre n°1 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N007084-007 - Référence P007-RDC - Circulation - Sol - Plancher - Colle et ragréage gris - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-008 - Référence P008-RDC - Circulation - Murs - Plinthes - Colle blanche - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-009 - Référence P009-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-010 - Référence P010-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage bleu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-011 - Référence P011-RDC - Salle de bains - Murs - Plinthes - Colle blanche - Carrelage blanc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-012 - Référence P012-RDC - Salle de bains - Murs - Murs - Colle blanc - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-013 - Référence P013-RDC - Salle de bains - A, B, C, D - Mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-014 - Référence P014-RDC - Salle de bains - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-015 - Référence P015-RDC - Douche, wc - Sol - Douche - Colle et ragréage gris - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-016 - Référence P016-RDC - Douche, wc - A, B, C, D - Mur - Enduit - toile de verre peint prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-017 - Référence P017-RDC - Bureau - C - Mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N007084-018 - Référence P018-RDC - Salon - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Bois, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N007084-019 - Référence P019-RDC - Salon - C - Cheminée - Enduit noir - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007084-020 - Référence P020-RDC - Salon - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01 Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48 Page 1/10
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227 Référence de suivi du dossier N° : 23N007084
 Reçu au laboratoire le : 27/02/2023 Date de réception : 24/02/2023
 Date d'analyse : 02/03/2023
 Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N007084-001 - P001-RDC - Chambre °3 - Sol - Plancher - Colle et ragréage brun Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / M33I *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	23N007084-002 - P002-RDC - Chambre °3 - A, B, C, D - Mur - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
 35170 BRIEZ, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01 Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48 Page2/10
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227 Référence de suivi du dossier N° : 23N007084
 Reçu au laboratoire le : 27/02/2023 Date de réception : 24/02/2023
 Date d'analyse : 02/03/2023
 Référence dossier Client:64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE
 REIMS : POLE LOGISTIQUE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	23N007084-003 - P003-RDC - Chambre °3 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	23N007084-004 - P004-RDC - Chambre °1 - Sol - Plancher - Colle et ragréage brun Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	23N007084-005 - P005-RDC - Chambre °1 - A, B, C, D - Mur - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01 Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48 Page3/10
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227 Référence de suivi du dossier N° : 23N007084
 Reçu au laboratoire le : 27/02/2023 Date de réception : 24/02/2023
 Date d'analyse : 02/03/2023
 Référence dossier Client:64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE
 REIMS : POLE LOGISTIQUE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	23N007084-006 - P006-RDC - Chambre °1 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	23N007084-007 - P007-RDC - Circulator - Sol - Plancher - Colle et ragréage gris - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	23N007084-008 - P008-RDC - Circulator - Murs - Plinthes - Colle blanche - Carrelage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01

Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48

Page 4/10

Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227

Référence de suivi du dossier N° : 23N007084

Reçu au laboratoire le : 27/02/2023

Date de réception : 24/02/2023

Date d'analyse : 02/03/2023

Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE

REIMS : POLE LOGISTIQUE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / B4GT	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	23N007084-009 - P009-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)(i)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière

35170 BRIEZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01

Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48

Page 5/10

Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227

Référence de suivi du dossier N° : 23N007084

Reçu au laboratoire le : 27/02/2023

Date de réception : 24/02/2023

Date d'analyse : 02/03/2023

Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE

REIMS : POLE LOGISTIQUE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) + (marron)	MET / B4GT *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	23N007084-010 - P010-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage bleu	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	23N007084-011 - P011-RDC - Salle de bains - Murs - Plinthes - Colle blanche - Carrelage blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	23N007084-012 - P012-RDC - Salle de bains - Murs - Murs - Colle blanc - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCETél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01

Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48

Page 6/10

Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227

Référence de suivi du dossier N° : 23N007084

Reçu au laboratoire le : 27/02/2023

Date de réception : 24/02/2023

Date d'analyse : 02/03/2023

Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE

REIMS : POLE LOGISTIQUE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	23N007084-013 - P013-RDC - Salle de bains - A, B, C, D - Mur - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (poudreux)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	23N007084-014 - P014-RDC - Salle de bains - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	23N007084-015 - P015-RDC - Douche, wc - Sol - Douche - Colle et ragréage gris Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCETél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01

Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48

Page 7/10

Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227

Référence de suivi du dossier N° : 23N007084

Reçu au laboratoire le : 27/02/2023

Date de réception : 24/02/2023

Date d'analyse : 02/03/2023

Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE

REIMS : POLE LOGISTIQUE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (beige)(ii)	MET / BZ65 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	23N007084-016 - P016-RDC - Douche, wc - A, B, C, D - Mur - Enduit - toile de verre peint	Matériau de type peinture (orange) + (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	23N007084-017 - P017-RDC - Bureau - C - Mur - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DZ2F *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BZ65 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type polystyrène (blanc)	MOLP / DZ2F *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière

35170 BRIEZ, FRANCE

Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 13 80 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

 ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01

Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48

Page 8/10

Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227

Référence de suivi du dossier N° : 23N007084

Reçu au laboratoire le : 27/02/2023

Date de réception : 24/02/2023

Date d'analyse : 02/03/2023

Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE

REIMS : POLE LOGISTIQUE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	23N007084-018 - P018-RDC - Salon - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Bois	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / BZ65 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	23N007084-019 - P019-RDC - Salon - C Cheminée - Enduit noir - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (noir)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	23N007084-020 - P020-RDC - Salon - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCETél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01 Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48 Page 9/10
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227 Référence de suivi du dossier N° : 23N007084
 Reçu au laboratoire le : 27/02/2023 Date de réception : 24/02/2023
 Date d'analyse : 02/03/2023
 Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)	
(i)	Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(ii)	La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
 35170 BRIEZ, FRANCE
 Tél : +33388916531 : +33 2 23 50 13 80 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003871-01 Date d'émission de rapport : 03/03/2023 22:48 Page 10/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003227 Référence de suivi du dossier N° : 23N007084
Reçu au laboratoire le : 27/02/2023 Date de réception : 24/02/2023
Date d'analyse : 02/03/2023
Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Thomas Beudet
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720230201013192

Rapport n° : 64708-127022 A / Référence du donneur d'ordre : CHU REIMS - SITE ROEDERER - BAT EX MAISON DE FONCTION

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

53/65



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Premtim MALO
Chez Apave - 8, rue Pierre Simon Laplace
57070 METZ

Notre référence : AR-23-HB-026127-01

Numéro de dossier : 23N007085

Référence de dossier :

64708-127022 A - SITE ROEDERER

CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE
LOGISTIQUE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N007085-001 - Référence P021-RDC - Entrée - Cloison - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-002 - Référence P022-RDC - Cuisine - A, B, C, D - Mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-003 - Référence P023-RDC - Cuisine - Murs - Murs - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-004 - Référence P024-RDC - Cuisine - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-005 - Référence P025-Extérieur - Façade - Façade - Mur de soutènement n°1 - Enduit projeté - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-006 - Référence P026-Extérieur - Façade - Façade - Mur de facade - Enduit projeté - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N007085-007 - Référence P027-Extérieur - Façade - Façade - Mur de soutènement n°2 - Enduit projeté - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-008 - Référence P028-Extérieur - Façade - Façade - Mur de facade - Enduit projeté - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-009 - Référence P029-Extérieur - Façade - Façade - Mur de facade - Enduit projeté - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-010 - Référence P030-Extérieur - Façade - Façade - Conduit de ventilation - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-011 - Référence P031-RDC - Garage - Mur - Fenêtre - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-012 - Référence P032-RDC - Bureau - C - Fenêtre - Joint d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N007085-013 - Référence P033-Extérieur - Façade - Façade - Fenêtre - Béton / fibreu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003898-01 Date d'émission de rapport : 06/03/2023 7:48 Page 1/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003228 Référence de suivi du dossier N° : 23N007085
 Reçu au laboratoire le : 27/02/2023 Date de réception : 24/02/2023
 Date d'analyse : 02/03/2023
 Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N007085-001 - P021-RDC - Entrée - Cloison - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	23N007085-002 - P022-RDC - Cuisine - A, B, C, D - Mur - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	23N007085-003 - P023-RDC - Cuisine - Murs - Murs - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	23N007085-004 - P024-RDC - Cuisine - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCETél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003898-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2023 7:48

Page 2/5

Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003228

Référence de suivi du dossier N° : 23N007085

Reçu au laboratoire le : 27/02/2023

Date de réception : 24/02/2023

Date d'analyse : 02/03/2023

Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE

REIMS : POLE LOGISTIQUE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	23N007085-005 - P025-Extérieur - Façade - Façade - Mur de soutènement n°1 - Enduit projeté - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	23N007085-006 - P026-Extérieur - Façade - Façade - Mur de façade - Enduit projeté - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	23N007085-007 - P027-Extérieur - Façade - Façade - Mur de soutènement n°2 - Enduit projeté - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	23N007085-008 - P028-Extérieur - Façade - Façade - Mur de façade - Enduit projeté - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCETél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003898-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2023 7:48

Page 3/5

Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003228

Référence de suivi du dossier N° : 23N007085

Reçu au laboratoire le : 27/02/2023

Date de réception : 24/02/2023

Date d'analyse : 02/03/2023

Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE

REIMS : POLE LOGISTIQUE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	23N007085-009 - P029-Extérieur - Façade - Façade - Mur de façade - Enduit projeté - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	23N007085-010 - P030-Extérieur - Façade - Façade - Conduit de ventilation - Fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / R2GN *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011 (1)	23N007085-011 - P031-RDC - Garage - Mur - Fenêtre - Béton	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	23N007085-012 - P032-RDC - Bureau - C - Fenêtre - Joint d'étanchéité	Matériau souple de type joint (gris)	MET / AU7D *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCETél : +33388916531 ; +33 2 23 50 13 80 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003898-01 Date d'émission de rapport : 06/03/2023 7:48 Page4/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003228 Référence de suivi du dossier N° : 23N007085
 Reçu au laboratoire le : 27/02/2023 Date de réception : 24/02/2023
 Date d'analyse : 02/03/2023
 Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	23N007085-013 - P033-Extérieur - Façade - Façade - Fenêtre - Béton / fibreu	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
 35170 BRIEZ, FRANCE
 Tél : +33388916531 : +33 2 23 50 13 80 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-003898-01 Date d'émission de rapport : 06/03/2023 7:48 Page 5/5
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE003228 Référence de suivi du dossier N° : 23N007085
Reçu au laboratoire le : 27/02/2023 Date de réception : 24/02/2023
Date d'analyse : 02/03/2023
Référence dossier Client: 64708-127022 A - SITE ROEDERER CHU REIMS rue de Courlancy 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Antony Bouquet
Chef de groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470


ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Autres documents

Document : Document 1

		<p align="center">CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS</p> <p align="center">Direction des Services Techniques des Travaux et du Biomédical</p>	
<p align="center">Diagnostics Immobiliers, amiante avant travaux et démolition</p>			
<p align="center">1 - DEMANDE D'INTERVENTION – (à remplir par le demandeur du CHU de Reims, avant envoi au prestataire)</p>			
Site : ROEDERER		Adresse : RUE DE Courlancy REIMS	
Bâtiment : ex maison de fonction		Niveau :	Service :
Pièce	N° GMAO	Nature des travaux	
extérieur		Modification parking en tarmac	
		Dépose dalles béton en sortie de garage	
		Modification du caniveau et avaloir	
		Dépose dalles de terrasse	
salon		Travaux de peintures	
bureau		Travaux de peintures , modifications réseau de chauffage , dépose menuiseries bois	
cuisine		Dépose des meubles	
		Travaux sols et peintures	
WC douche et bains		Dépose des équipements , démolition des cloisons , modifications des réseaux sols et peintures , dépose menuiseries bois	
Chambre 4		Dépose cloison travaux de sol et peintures , dépose menuiseries bois	
Chambre 3		Dépose cloison travaux de sol et peintures , dépose menuiseries bois	
Garage		Dépose pavés de verre , dépose porte de garage , démolition de dalle béton	
Chambre 2		Travaux de sols et peintures	
Chambre 1		Travaux de sols et peintures	
Circulation		Dépose de cloisons et placard , travaux de sol et peintures	
Entrée		Dépose de cloisons et placard , travaux de sol et peintures	
Sous sol		Modifications des réseaux de chauffage , évacuations en fonte acier et béton	
Superficie des locaux à investiguer en (m²) (Joindre un plan d'ensemble et de détail)		de 101 à 250 m²	
Demandeur			
Nom : DERUELLE		Prénom : OLIVIER	
Téléphone : 0633518460		Courriel : oderuelle@chu-reims.fr	
Adresses d'envoi : uniha@adiag.apave.com			<p align="center">Signature du demandeur</p>  <p align="center">Olivier DERUELLE Service conduite d'opérations Direction des services Techniques des Travaux et du Biomédical CHU de REIMS Rue Roger AUBRY - 51100 REIMS</p>
Délai Normal			
Date d'envoi : 9 février 2023	Heure d'envoi :		

		CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS Direction des Services Techniques des Travaux et du Biomédical	
2 - INTERVENTION – (cadre réservé au prestataire, à compléter avant renvoi au CHU de Reims)			
Coordonnées du prestataire			
ADIAG 8 rue Pierre Simon Laplace -BP 65175 57075 Metz Cedex 3			
Intervenant		Cachet et signature	
Nom :	Prénom :		
Téléphone :	Courriel :		
Date de visite :	Heure de visite :		
Intervention		Signature du demandeur (Document signé à remettre à l'intervenant)	
Date :	Heure :		
Nombre de prélèvements effectués			
3 - MONTANT de la PRESTATION – (cadre réservé au prestataire, à compléter et renvoyer au CHU de Reims)			
Visite			
Choisissez un élément.		€	
Nombre de Prélèvement et analyse	Prix Unitaire Hors Taxe	€	
	32,00 €		
TOTAL HORS TAXE		€	
Cachet et signature : le			

Commentaire :

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI 4414 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MALO Premtim

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 03/06/2019 - Date d'expiration : 02/06/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 03/06/2019 - Date d'expiration : 02/06/2024
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 27/11/2018 - Date d'expiration : 26/11/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 27/11/2018 - Date d'expiration : 26/11/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 08/06/2022 - Date d'expiration : 07/06/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 08/06/2022 - Date d'expiration : 07/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 27/07/2022 - Date d'expiration : 26/07/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 01/08/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport