



PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019
Arrêté du 16 juillet 2019

PRE-Rapport N° 973057 établi le 19/03/2024

**Bâtiment D GREMILLON
Avenue de la Grande Cavée
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Programme de travaux : Curage complet du bâtiment pour réaménagement.

Ref : Gremillon Bat D HSC_Programme-V1



Donneur d'ordre :
CTRE REG OEUVRES UNIVERSITAIRES SCOLAI - 135 BOULEVARD DE L EUROPE - 76100 ROUEN

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

EUROFINS 1294 rue Achille PERES - 59140 DUNKERQUE - Numéro d'accréditation COFRAC : 1-1593

Opérateur de repérage : Guillaume COCHIN



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS
Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tél./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	30
III.	OBSERVATIONS :	30
IV.	PREAMBULE	32
V.	BUT DE LA MISSION	32
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	74
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	75
	1. Obligations du donneur d'ordre	75
	2. Phase de repérage	75
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	75
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES	76
	1. Liste des locaux visités et non visités	76
	2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	77
	3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	78
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	97

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

I. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques ;

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : résultats en attente d'analyse.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Enduits à base de ciment projeté Lissés (Poteaux)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	À la suite du retour des analyses des prélèvements complémentaires du 16/02/2024, des résultats discordants ont été constatés sur les enduits ciment sur les poteaux en façades. L'hypothèse retenue est qu'un enduit de rebouchage contenant de l'amiante a été utilisé pour effectuer des réparations. Des travaux d'embellissement ayant été refaits depuis rendent impossible la localisation des enduits de réparation amiantés, par conséquent nous statuons au plus défavorable et devons considérer qu'un enduit amianté est potentiellement présent en tout point des poteaux.	5	U
Enduit ciment en sous-face (Escalier de secours)	<u>Extérieur</u> Façades, Façades	Résultat d'analyse	/	20	M²
Joint d'assemblage du noyau central (Escalier de secours)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de ciment projeté (Linteaux)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/	3	U
Peinture blanche (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Sous-sol</u> Escalier Rdc Hall, Hall	Résultat d'analyse	/	60	M²
Conduit de ventilation / aération Fibres ciment (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Sous-sol</u> Local Vide Ordures, Pièce	Résultat d'analyse	/	40	M²
Conduit de ventilation / aération Fibres ciment (fragments au sol) (Conduits de fluides)	<u>Sous-sol</u> Vide-Sanitaire 1	Résultat d'analyse	Fragments cassés éparpillés au sol	10	M²

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
(air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))					
Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres (Poteaux)	<u>Sous-sol</u> Pièce, Pièce	Résultat d'analyse	/	50	M²
Colles Plinthe marbre (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Rdc</u> Hall	Résultat d'analyse	/	50	M²
Colles de plinthes carrelage (Revêtements de sols)	<u>Rdc</u> Sanitaire 1 <u>1er étage</u> Sanitaire 3	Résultat d'analyse	/	0.8	M²
Peinture décorative (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>2ème étage</u> Dégagement 3	Résultat d'analyse	À la suite du retour des analyses de la seconde campagne de prélèvements du 30/10/2023, des résultats discordants ont été constatés sur les enduits plâtre sur les murs des dégagements et des halls. L'hypothèse retenue est qu'un enduit de rebouchage contenant de l'amiante a été utilisé pour effectuer des réparations. Des travaux d'embellissement ayant été refaits depuis rendent impossible la localisation des enduits de réparation amiantés, par conséquent nous statuons au plus défavorable et devons considérer qu'un enduit amianté est potentiellement présent en tout point des dégagements et halls	>400	M²

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Enduits de lissage à base de plâtre Lissés+peinture (Plafonds)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		
Peinture sur poteau métallique (Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		
Revêtements plastiques épais (RPE) RPE marron (Façades lourdes y compris poteaux)	<u>Extérieur</u> Façades, Façades	Résultat d'analyse	/		
Béton désactivé (Façades lourdes y compris poteaux)	<u>Extérieur</u> Façades, Façades	Résultat d'analyse	/		
Panneaux panneaux fibreux (Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 4 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Enduits extérieurs Projeté sur soubassement (Façades lourdes y compris poteaux)	<u>Extérieur</u> Façades, Façades	Résultat d'analyse	/		
Mur béton (Façades lourdes y compris poteaux)	<u>Extérieur</u> Façades, Façades	Résultat d'analyse	/		
Solins ciment (Éléments associés à la toiture)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de ciment projeté Lissées (Poteaux)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		
Colles Faïence jaune extérieure (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		
Joint d'assemblage du noyau central (Escalier de secours)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de ciment projeté (Poteaux)	<u>Extérieur</u> Façades, Façades, Façades	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de ciment projeté (Linteaux)	<u>Extérieur</u> Façades, Façades	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de ciment projeté (Muret béton)	<u>Extérieur</u> Façades	Résultat d'analyse	/		
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture R+1, Toiture R+1	Résultat d'analyse	/		
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallique (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture R+1	Résultat d'analyse	/		
forme de pente granuleuse (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture R+1	Résultat d'analyse	/		
Isolant (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture R+1	Résultat d'analyse	/		
Parties planes : pare- vapeur (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture R+1, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture R+4	Résultat d'analyse	/		
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture R+1, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4	Résultat d'analyse	/		
Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Extérieur</u> Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4	Résultat d'analyse	/		
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité	<u>Extérieur</u> Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture R+4	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
monocouche (Étanchéité de toiture terrasse)					
film métallisé (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture R+4	Résultat d'analyse	/		
Isolant mousse (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture R+4	Résultat d'analyse	/		
Tampon antivibration (Groupe VMC)	<u>Extérieur</u> Toiture R+3	Résultat d'analyse	/		
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Etanchéité asphalte (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture sur sous-sol semi enterré, Toiture sur sous-sol semi enterré	Résultat d'analyse	/		
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) (Étanchéité de toiture terrasse)	<u>Extérieur</u> Toiture sur sous-sol semi enterré	Résultat d'analyse	/		
Ragréage rose (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Escalier <u>Rdc</u> Dégagement 1, Escalier, Dégagement 2, Sanitaire 2, Dégagement 3 <u>1er étage</u> Dégagement 1, Sanitaire 1, Dégagement 2, Escalier, Dégagement 3 <u>2ème étage</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Sanitaire, Sanitaire, Dégagement 3, Escalier, Escalier <u>3ème étage</u> Stockage 1, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Escalier <u>4ème étage</u> Palier	Résultat d'analyse	/		
Colles non bitumineuses colle jaune sous lino (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Escalier, Escalier <u>Rdc</u> Dégagement 1, Dégagement 1, Escalier, Dégagement 2, Dégagement 3 <u>Rdc - Logement de fonction</u> Salle de bains, WC, Chambre 1, Chambre 2 <u>1er étage</u> Dégagement 1, Sanitaire 1, Sanitaire 1, Dégagement 2, Escalier, Dégagement 3 <u>2ème étage</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Sanitaire, Sanitaire, Dégagement 3, Escalier, Escalier <u>3ème étage</u> Stockage 1, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Escalier	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	<u>4ème étage</u> Palier, Palier				
Peinture sur béton (Plafonds)	<u>Sous-sol</u> Escalier	Résultat d'analyse	/		
Peintures décoratives Peinture sur poutre (Poutres et charpentes)	<u>Sous-sol</u> Escalier	Résultat d'analyse	/		
Peinture blanche (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Sous-sol</u> Escalier <u>Rdc</u> Hall <u>2ème étage</u> Escalier	Résultat d'analyse	/		
Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	<u>Sous-sol</u> Escalier <u>Rdc</u> Escalier <u>1er étage</u> Escalier <u>2ème étage</u> Escalier, Escalier <u>3ème étage</u> Escalier <u>4ème étage</u> Palier	Résultat d'analyse	/		
Calorifuges Isolant et enveloppe (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Sous-sol</u> Dégagement, Pièce, Pièce	Résultat d'analyse	/		
Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth (Plafonds)	<u>Sous-sol</u> Dégagement, Local Vide Ordures, Vide-Sanitaire 1, Local Informatique, Local, Pièce, Cave, Vide-Sanitaire 2, Vide-Sanitaire 3	Résultat d'analyse	/		
Joints d'assemblage de parpaings (Murs et cloisons maçonnés)	<u>Sous-sol</u> Local Vide Ordures, Local Vide Ordures, Pièce	Résultat d'analyse	/		
Dalle béton (Revêtements de sols)	<u>Sous-sol</u> Local Vide Ordures, Local Vide Ordures, Pièce	Résultat d'analyse	/		
enduit plâtreux sur conduit fibres-ciment (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Sous-sol</u> Pièce	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de ciment projeté Talochés (Murs et cloisons maçonnés)	<u>Sous-sol</u> Pièce	Résultat d'analyse	/		
Calorifuges Enveloppe et isolant (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>Sous-sol</u> Cave	Résultat d'analyse	/		
Enduits de débouillage (Murs et cloisons maçonnés)	<u>Sous-sol</u> Garage 1, Garage 2	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Enduits à base de plâtre Lissés (Murs et cloisons maçonnés)	<u>Rdc</u> Hall, Dégagement 3 <u>2ème étage</u> Escalier, Escalier <u>3ème étage</u> Dégagement 2	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre Lissés (Plafonds)	<u>Rdc</u> Hall <u>Rdc - Logement de fonction</u> WC	Résultat d'analyse	/		
Colles de carrelage Colle de dalles marbre (Revêtements de sols)	<u>Rdc</u> Hall	Résultat d'analyse	/		
Peinture décoratives (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Rdc</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3 <u>1er étage</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3 <u>2ème étage</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3 <u>3ème étage</u> Stockage 1, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 3 <u>4ème étage</u> Palier	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre (Murs et cloisons maçonnés)	<u>Rdc</u> Dégagement 1 <u>1er étage</u> Dégagement 1, Dégagement 2 <u>2ème étage</u> Dégagement 2, Dégagement 3	Résultat d'analyse	/		
Colles Plinthe carrelage à base de ciment (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Rdc</u> Dégagement 1 <u>2ème étage</u> Dégagement 3	Résultat d'analyse	/		
Peinture décoratives Gouttelettes (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Rdc</u> Sanitaire 1 <u>Rdc - Logement de fonction</u> Salle de bains <u>1er étage</u> Sanitaire 3, Sanitaire 3	Résultat d'analyse	/		
Colles Plinthe carrelage (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Rdc</u> Sanitaire 1 <u>1er étage</u> Sanitaire 3, Sanitaire 3	Résultat d'analyse	/		
Peintures de sol Peinture grise sur carrelage (Revêtements de sols)	<u>Rdc</u> Sanitaire 1 <u>1er étage</u> Sanitaire 3, Sanitaire 3	Résultat d'analyse	/		
Panneaux et plaques Panneaux rigides (Faux plafonds)	<u>Rdc</u> Sanitaire 1 <u>1er étage</u> Sanitaire 3	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
Joint de dormant (Menuiseries extérieures)	<u>Rdc</u> Sanitaire 1	Résultat d'analyse	/	
Colles non bitumineuses Colle sous lino (Revêtements de sols)	<u>Rdc</u> Sanitaire 1	Résultat d'analyse	/	
Colles Faïence (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>Rdc</u> Sanitaire 1, Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16 <u>Rdc - Logement de fonction</u> Salle de bains, Cuisine <u>1er étage</u> Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Sanitaire 3, Sanitaire 3, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101 <u>2ème étage</u> Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201 <u>3ème étage</u> Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318,	Résultat d'analyse	/	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 9 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301 <u>4ème étage - 316</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard <u>4ème étage - 317</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 318</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 319</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 320</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 321</u> Dégagement, Salle de bains <u>4ème étage - 322</u> Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 323</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains <u>4ème étage - 326</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains <u>4ème étage - 336</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 335</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 331</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains <u>4ème étage - 334</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains				
Colles de carrelage (Revêtements de sols)	Rdc Sanitaire 1 <u>Rdc - Logement de fonction</u> Cuisine <u>1er étage</u> Sanitaire 3 <u>2ème étage</u> Sanitaire 3 <u>3ème étage</u> Sanitaire 3	Résultat d'analyse	/		
Colle jaune de Plinthe bois (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17,	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<p align="center">Chambre 16</p> <p align="center"><u>1er étage</u></p> <p>Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101</p> <p align="center"><u>2ème étage</u></p> <p>Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201</p> <p align="center"><u>3ème étage</u></p> <p>Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301</p> <p align="center"><u>4ème étage - 316</u></p> <p>Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard</p> <p align="center"><u>4ème étage - 317</u></p> <p>Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p align="center"><u>4ème étage - 318</u></p> <p>Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p align="center"><u>4ème étage - 319</u></p> <p>Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p align="center"><u>4ème étage - 320</u></p> <p>Bureau, Dégagement, Salle</p>			

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 11 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	de bains, Chambre 4ème étage - 321 Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 323 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 326 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 336 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 335 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
peinture sur cloison (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16 1er étage Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101 2ème étage Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201 3ème étage Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301 4ème étage - 316 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard 4ème étage - 317 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 318 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 319 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 321 Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 323 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 326 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 336 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 335 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
Enduits à base de plâtre sur cloisons (Murs et cloisons maçonnés)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<p>Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16</p> <p>1er étage</p> <p>Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101</p> <p>2ème étage</p> <p>Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201</p> <p>3ème étage</p> <p>Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301</p> <p>4ème étage - 316</p> <p>Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard</p> <p>4ème étage - 317</p> <p>Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p>4ème étage - 318</p> <p>Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p>4ème étage - 319</p> <p>Bureau, Dégagement, Salle</p>			

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 14 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	de bains, Chambre 4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 321 Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 323 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 326 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 336 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 335 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
complexe plâtre+peinture (Murs et cloisons maçonnés)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16 1er étage Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101 2ème étage Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201 3ème étage Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301 4ème étage - 316 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard 4ème étage - 317 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 318 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 319 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 321 Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 323 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 326 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 336 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 335 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
mur porteur béton (Murs et cloisons maçonnés)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10,	Résultat d'analyse	/	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 16 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<p>Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16</p> <p>1er étage</p> <p>Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Sanitaire 3, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101</p> <p>2ème étage</p> <p>Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201</p> <p>3ème étage</p> <p>Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301</p> <p>4ème étage - 316</p> <p>Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard</p> <p>4ème étage - 317</p> <p>Bureau, Dégagement, Salle</p>			

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 17 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	de bains, Chambre 4ème étage - 318 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 319 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 321 Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 323 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 326 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 336 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 335 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
Colles non bitumineuses Colle jaune (Revêtements de sols)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16 1er étage Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101 2ème étage Chambre 235, Chambre 234,	Résultat d'analyse	/	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 18 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	<p>Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201</p> <p><u>3ème étage</u></p> <p>Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301</p> <p><u>4ème étage - 316</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard</p> <p><u>4ème étage - 317</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 318</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 319</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 320</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 321</u> Dégagement, Salle de bains</p> <p><u>4ème étage - 322</u> Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 323</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains</p> <p><u>4ème étage - 326</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains</p> <p><u>4ème étage - 336</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 335</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 331</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains</p>			

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 19 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
Ragréage gris (Revêtements de sols)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16	Résultat d'analyse	/	
	Rdc - Logement de fonction Chambre 1, Chambre 1, Chambre 2 1er étage Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101 2ème étage Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201 3ème étage Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316,			

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 20 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301 4ème étage - 316 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard 4ème étage - 317 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 318 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 319 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 321 Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 323 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 326 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 336 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 335 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16 1er étage Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115,	Résultat d'analyse	/	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 21 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101 2ème étage Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201 3ème étage Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301 4ème étage - 316 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard 4ème étage - 317 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 318 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 319 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 321 Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 323 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 326 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 336			

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 22 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 335 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
Enduits à base de plâtre Lissés+peinture (Plafonds)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16 1er étage Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Sanitaire 1, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101 2ème étage Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201 3ème étage Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301 4ème étage - 316 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard 4ème étage - 317 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 318 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 319 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 321 Bureau, Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Bureau, Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 323 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 326 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 336 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 335 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 331 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains 4ème étage - 334 Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains			
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure (Menuiseries extérieures)	Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16 1er étage Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101 2ème étage Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201 3ème étage Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301 4ème étage - 316 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard 4ème étage - 317 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 318 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 319 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre 4ème étage - 321 Dégagement, Salle de bains 4ème étage - 322 Dégagement, Salle de bains, Chambre			

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	<u>4ème étage - 323</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains <u>4ème étage - 326</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains <u>4ème étage - 336</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 335</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre <u>4ème étage - 331</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains <u>4ème étage - 334</u> Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains				
Peinture décorative (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	Rdc Dégagement 2, Dégagement 3 1er étage Dégagement 1, Dégagement 2 3ème étage Dégagement 2	Résultat d'analyse	/		
Panneaux plâtreux insonorisants au sol (Revêtements de sols)	Rdc Salle de musique	Résultat d'analyse	/		
Colles non bitumineuses Colle jaune de lino (Revêtements de sols)	Rdc Salle de musique	Résultat d'analyse	/		
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre 2 (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	Rdc Cafétéria, Salle de travail	Résultat d'analyse	/		
Panneaux et plaques (Faux plafonds)	Rdc Salle de travail	Résultat d'analyse	/		
Colles non bitumineuses Colle de lino (Revêtements de sols)	Rdc Sanitaire 2	Résultat d'analyse	/		
Peintures de sol Peinture de sol grise (Revêtements de sols)	Rdc Sanitaire 2	Résultat d'analyse	/		
Enduit à base de plâtre Lissés+peinture (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	Rdc Sanitaire 2	Résultat d'analyse	/		
Peinture sur béton (murs extérieurs) (Murs et cloisons maçonnés)	Rdc Chambre 21 1er étage Chambre 130, Chambre 109 2ème étage Chambre 225, Chambre 225, Chambre 207, Chambre 207	Résultat d'analyse	/		
Peinture sur béton (murs extérieurs) (Revêtements de sols)	Rdc Chambre 21	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
mur béton préfabriqué (Murs et cloisons maçonnes)	Rdc Chambre 21 1er étage Chambre 130, Chambre 109, Chambre 109 2ème étage Chambre 225, Chambre 225, Chambre 207, Chambre 207	Résultat d'analyse	/		
mur béton préfabriqué (Revêtements de sols)	Rdc Chambre 21	Résultat d'analyse	/		
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure (Menuiseries extérieures)	Rdc Chambre 21 1er étage Chambre 130 2ème étage Chambre 225, Chambre 225, Chambre 207	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre sur cloisons (Poteaux)	Rdc Chambre 21	Résultat d'analyse	/		
Ragréage rouge (Revêtements de sols)	Rdc - Logement de fonction Salle de bains	Résultat d'analyse	/		
Joints d'assemblage des carreaux de plâtre du tablier de la baignoire (Murs et cloisons maçonnes)	Rdc - Logement de fonction Salle de bains	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre Lissés (couche apparente) (Plafonds)	Rdc - Logement de fonction Salle de bains	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre enduit de lissage sur plafond béton (Plafonds)	Rdc - Logement de fonction Salle de bains	Résultat d'analyse	/		
Ragréage marron (Revêtements de sols)	Rdc - Logement de fonction WC	Résultat d'analyse	/		
Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	Rdc - Logement de fonction Placard 2ème étage Sanitaire	Résultat d'analyse	/		
Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vinyile (Revêtements de sols)	Rdc - Logement de fonction Chambre 1, Chambre 2	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre Lissés sur porteurs (Murs et cloisons maçonnes)	Rdc - Logement de fonction Chambre 1	Résultat d'analyse	/		
Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vinyile (Revêtements de sols)	Rdc - Logement de fonction Chambre 2	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre Lissés sur poutre béton (Poutres et charpentes)	Rdc - Logement de fonction Cuisine	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure (Menuiseries extérieures)	<u>1er étage</u> Chambre 130 <u>2ème étage</u> Chambre 207	Résultat d'analyse	/		
Colle silicone de Plinthe (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>1er étage</u> Sanitaire 1	Résultat d'analyse	/		
Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré (Revêtements de sols)	<u>1er étage</u> Sanitaire 1 <u>2ème étage</u> Sanitaire 1, Sanitaire 1	Résultat d'analyse	/		
Dalle béton (Sol)	<u>1er étage</u> Sanitaire 1 <u>2ème étage</u> Sanitaire 1, Sanitaire 1, Sanitaire, Sanitaire	Résultat d'analyse	/		
Colle jaune de revêtement mural (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>1er étage</u> Sanitaire 1 <u>2ème étage</u> Sanitaire 1, Sanitaire 1	Résultat d'analyse	/		
Joint entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	<u>1er étage</u> Sanitaire 1 <u>2ème étage</u> Sanitaire, Sanitaire	Résultat d'analyse	/		
Panneaux et plaques rigides (Faux plafonds)	<u>1er étage</u> Sanitaire 3 <u>2ème étage</u> Sanitaire	Résultat d'analyse	/		
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre en doublage (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	<u>1er étage</u> Chambre 109	Résultat d'analyse	/		
Peinture sur béton (mur extérieur) (Murs et cloisons maçonnés)	<u>1er étage</u> Chambre 109	Résultat d'analyse	/		
Colles Plinthe carrelage à base de plâtre (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>1er étage</u> Dégagement 3	Résultat d'analyse	/		
peinture résine (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>2ème étage</u> Sanitaire	Résultat d'analyse	/		
Joint de mastic de vitrage (Menuiseries extérieures)	<u>2ème étage</u> Sanitaire	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Primaires d'accrochage gris (Revêtements de sols)	<u>2ème étage</u> Chambre 207	Résultat d'analyse	/		
Colles Faïence blanche (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>3ème étage</u> Chambre 322, Chambre 321	Résultat d'analyse	/		
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	<u>3ème étage</u> Chambre 322	Résultat d'analyse	/		
Joints de mastic de vitrage Joint de vitrage PVC (Menuiseries extérieures)	<u>3ème étage</u> Chambre 321	Résultat d'analyse	/		
Ragréage ragréage sous baignoire (Revêtements de sols)	<u>3ème étage</u> Chambre 320	Résultat d'analyse	/		
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre sur gaine technique (Plafonds)	<u>3ème étage</u> Dégagement 2	Résultat d'analyse	/		
Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1 (Baignoires)	<u>4ème étage - 316</u> Salle de bains <u>4ème étage - 318</u> Salle de bains, Salle de bains	Résultat d'analyse	/		
Peinture sur poteau métallique (Poteaux)	<u>4ème étage - 321</u> Bureau, Bureau <u>4ème étage - 322</u> Bureau	Résultat d'analyse	/		
Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2 (Baignoires)	<u>4ème étage - 323</u> Salle de bains <u>4ème étage - 331</u> Salle de bains, Salle de bains	Résultat d'analyse	/		

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies. Parties de l'immeuble devant faire l'objet d'investigations complémentaires :

Réserves	<p>Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.</p> <p>Impossibilité de sonder les sorties de conduits en toiture: les relevés d'étanchéité les couvrent complètement.</p> <p>Un échantillonnage a été réalisé sur les menuiseries extérieures. Une cartographie complète reste à réaliser.</p>
-----------------	--

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Oui		ANNEXE 5
Rapports de repérage antérieurs		
Non		/

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Observations :	Suite au retour des analyses, des résultats discordants ont été constatés sur les revêtements de murs et plinthes carrelages dans les dégagements. L'hypothèse retenue est qu'un enduit de rebouchage contenant de l'amiante a été utilisé pour effectuer des réparations. Des travaux d'embellissement ayant été refaits depuis rendent impossible la localisation des enduits de réparation amiantés, par conséquent nous statuons au plus défavorable et devons considérer qu'un enduit amianté est potentiellement présent en tout point des dégagements.			
	Dans le même esprit de précaution, des résultats discordants ayant été constatés sur les poteaux et linteaux béton extérieurs sur les façades au rez-de-chaussée, ces poteaux et linteaux sont considérés amiantés dans leur ensemble.			
Réserves :	Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.			
	Impossibilité de sonder les sorties de conduits en toiture: les relevés d'étanchéité les couvrent complètement.			
Un échantillonnage a été réalisé sur les menuiseries extérieures. Une cartographie complète reste à réaliser.				
Justificatif des écarts à la norme				

Propriétaire :
Administration CTRE REG OEUVRES UNIVERSITAIRES SCOLAI - 135 BOULEVARD DE L EUROPE - 76100 ROUEN

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de ROUEN -

Contrat d'assurance : MMA IARD - n°127.106.241 valide jusqu'au 31 décembre 2024

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**Opérateur de repérage : **Guillaume COCHIN**Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE
(CPDI 4544)**Date de réalisation de la mission : le 03/07/2023Date de la visite complémentaire : le 30/10/2020Date de la visite de reconnaissance : le 03/07/2023

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis** :

Bâtiment D GREMILLON
Avenue de la Grande Cavée
14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : ,

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Curage complet du bâtiment pour réaménagement.

Ref : Gremillon Bat D HSC_Programme-V1

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Extérieur Façades	Éléments associés à la toiture / Solins ciment
Extérieur Toiture R+1	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallique Étanchéité de toiture terrasse / forme de pente granuleuse Étanchéité de toiture terrasse / Isolant Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : pare-vapeur Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé
Extérieur Toiture R+3	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Etanchéité monocouche Étanchéité de toiture terrasse / film métallisé Étanchéité de toiture terrasse / Isolant mousse Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : pare-vapeur Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé
Extérieur Toiture R+4	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Etanchéité monocouche Étanchéité de toiture terrasse / film métallisé Étanchéité de toiture terrasse / Isolant mousse Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : pare-vapeur Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé
Extérieur Toiture sur sous-sol semi enterré	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Etanchéité asphalte Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)
Parois verticales extérieures et façades	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Extérieur Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich / Peinture sur poteau métallique Façades lourdes y compris poteaux / Revêtements plastiques épais (RPE) RPE marron Façades lourdes y compris poteaux / Béton désactivé Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich / Panneaux panneaux fibreux Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs Projeté sur soubassement Façades lourdes y compris poteaux / Mur béton Escalier de secours / Joint d'assemblage du noyau central Escalier de secours / Enduit ciment en sous-face Poteaux / Enduits à base de ciment projeté Linteaux / Enduits à base de ciment projeté Muret béton / Enduits à base de ciment projeté
Rdc Sanitaire 1	Menuiseries extérieures / Joint de dormant
Rdc Chambre 15	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 14	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 13	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 12	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 11	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 10	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 9	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 8	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 7	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 6	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 5	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 4	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 3	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 2	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 1	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 22	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 21	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 20	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 19	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 18	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 17	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Rdc Chambre 16	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 135	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 134	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 133	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Chambre 132	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 131	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 130	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joints mousse entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 129	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 128	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 127	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 126	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 125	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 124	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 123	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 122	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 121	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 120	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 119	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 118	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 117	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 116	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 115	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 114	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 113	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 112	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 111	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 110	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 108	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 107	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 106	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 105	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 104	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 103	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 102	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage Chambre 101	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage Chambre 235	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 234	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 233	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 232	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 231	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 230	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 229	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Sanitaire	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Sol / Dalle béton
2ème étage Chambre 228	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 227	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 226	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 225	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 224	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 223	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 221	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 220	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 219	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 218	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 217	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 216	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 215	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 214	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 213	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 212	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 211	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 210	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 209	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 208	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 207	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joints mousse entre menuiserie et structure Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 206	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 205	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage Chambre 204	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 203	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 202	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage Chambre 201	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 336	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 335	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 334	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 333	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 332	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 331	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 330	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 329	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 328	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 327	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 326	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 325	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 323	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 321	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Joint de vitrage PVC
3ème étage Chambre 320	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 319	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 318	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 317	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 316	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 315	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 313	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 312	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 311	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 310	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 309	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 308	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 307	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage Chambre 306	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 305	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 304	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 303	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 302	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage Chambre 301	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/316 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/316 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/316 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/316 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/316 Placard	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/317 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/317 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/317 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/317 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/318 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/318 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/318 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/318 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/319 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/319 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/319 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/319 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/320 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/320 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/320 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/320 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/321 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/321 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/321 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage Loint de vitrage
4ème étage/322 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/322 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/322 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/323 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/323 Placard	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/323 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/323 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/326 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/326 Placard	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/326 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/326 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/336 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/336 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/336 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/336 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/335 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/335 Dégagement	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/335 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/335 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/331 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/331 Placard	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/331 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/331 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/334 Bureau	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/334 Placard	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/334 Chambre	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage/334 Salle de bains	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Parois verticales intérieures	
Extérieur Façades	Poteaux / Enduits à base de ciment projeté Lissées Poteaux / Peinture sur béton Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence jaune extérieure
Sous-sol Escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture blanche Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier
Sous-sol Local Vide Ordures	Murs et cloisons maçonnés / Joints d'assemblage de parpaings
Sous-sol Pièce	Poteaux / Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres Murs et cloisons maçonnés / Joints d'assemblage de parpaings Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment projeté Talochés

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 38 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Sous-sol Garage 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits de débouillage
Sous-sol Garage 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits de débouillage
Rdc Hall	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture blanche Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe marbre
Rdc Dégagement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage à base de ciment
Rdc Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Gouttelettes Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 15	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 13	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 39 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc Chambre 8	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
Rdc Chambre 7	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
Rdc Chambre 6	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
Rdc Chambre 5	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
Rdc Chambre 4	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
Rdc Chambre 3	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
Rdc Chambre 2	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
Rdc Chambre 1	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
Rdc Escalier	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier
Rdc Dégagement 2	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative</p>

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc Cafétéria	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre 2
Rdc Salle de travail	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre 2
Rdc Sanitaire 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 22	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 21	Murs et cloisons maçonnés / Peinture sur béton (murs extérieurs) Murs et cloisons maçonnés / mur béton préfabriqué Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Poteaux / Enduits à base de plâtre sur cloisons Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)
Rdc Chambre 20	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 19	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 17	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Chambre 16	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
Rdc Dégagement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc/Logement de fonction Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés / Joints d'assemblage des carreaux de plâtre du tablier de la baignoire Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Gouttelettes
Rdc/Logement de fonction Placard	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons
Rdc/Logement de fonction Chambre 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées sur porteurs
Rdc/Logement de fonction Cuisine	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Dégagement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
1er étage Chambre 135	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 134	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 133	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 132	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 131	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 130	Murs et cloisons maçonnés / Peinture sur béton (murs extérieurs) Murs et cloisons maçonnés / mur béton préfabriqué Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 129	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle silicone de Plinthe Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de revêtement mural

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Chambre 128	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 127	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 126	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 125	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 124	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 123	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 122	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 121	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 120	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p>

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 119	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 118	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 117	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 116	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Dégagement 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
1er étage Sanitaire 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Gouttelettes Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 115	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 114	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 113	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 112	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	<p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 111	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 110	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 109	<p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre en doublage</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Peinture sur béton (mur extérieur)</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur béton préfabriqué</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 108	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 107	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 106	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 105	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
1er étage Chambre 104	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de</p>

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 103	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 102	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Chambre 101	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
1er étage Escalier	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier
1er étage Dégagement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage à base de plâtre
2ème étage Dégagement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
2ème étage Chambre 235	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 234	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 233	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 232	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 231	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 46 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 230	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 229	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de revêtement mural
2ème étage Dégagement 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
2ème étage Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture résine Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons
2ème étage Chambre 228	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 227	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 226	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
2ème étage Chambre 225	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / Peinture sur béton (murs extérieurs) Murs et cloisons maçonnés / peinture sur béton (murs extérieurs) Murs et cloisons maçonnés / mur béton préfabriqué Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton
2ème étage Chambre 224	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage Chambre 223	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 221	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 220	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 219	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 218	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 217	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 216	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Dégagement 3	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe carrelage à base de ciment</p>
2ème étage Chambre 215	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage Chambre 214	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 213	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 212	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 211	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 210	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 209	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 208	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 207	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Peinture sur béton (murs extérieurs)</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur béton préfabriqué</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p>

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage Chambre 206	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 205	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 204	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 203	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 202	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Chambre 201	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
2ème étage Escalier	<p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture blanche</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées</p>
3ème étage Stockage 1	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p>
3ème étage Dégagement 1	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p>
3ème étage Chambre 336	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
3ème étage Chambre 335	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de</p>

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 50 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 334	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 333	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 332	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 331	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 330	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 329	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 328	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 327	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 326	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 51 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 325	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 323	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 322	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence blanche Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
3ème étage Chambre 321	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence blanche
3ème étage Chambre 320	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 319	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 318	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 317	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 316	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Dégagement 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décorative Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissées

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 52 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage Dégagement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
3ème étage Chambre 315	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 313	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 312	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 311	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 310	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 309	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 308	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 307	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 306	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 305	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 304	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 303	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 302	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Chambre 301	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
3ème étage Escalier	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier
4ème étage/316 Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/316 Dégagement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/316 Salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/316 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/316 Placard	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/317 Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/317 Dégagement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/317 Salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/317 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/318 Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/318 Dégagement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/318 Salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 55 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/318 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/319 Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/319 Dégagement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/319 Salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/319 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/320 Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/320 Dégagement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/320 Salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/320 Chambre	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/321 Bureau	Poteaux / Peinture sur poteau métallique
4ème étage/321 Dégagement	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/321 Salle de bains	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/322 Bureau	Poteaux / Peinture sur poteau métallique
4ème étage/322 Dégagement	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/322 Salle de bains	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/322 Chambre	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/323 Bureau	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/323 Placard	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/323 Chambre	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/323 Salle de bains	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/326 Bureau	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/326 Placard	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/326 Chambre	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/326 Salle de bains	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/336 Bureau	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/336 Dégagement	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence</p>
4ème étage/336 Salle de bains	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton</p>

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/336 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/335 Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/335 Dégagement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/335 Salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/335 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/331 Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/331 Placard	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/331 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/331 Salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 59 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/334 Bureau	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/334 Placard	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/334 Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage/334 Salle de bains	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle jaune de Plinthe bois Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / peinture sur cloison Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre sur cloisons Murs et cloisons maçonnés / complexe plâtre+peinture Murs et cloisons maçonnés / mur porteur béton Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Faïence
4ème étage Palier	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives
Plafonds et faux plafonds	
Extérieur Façades	Plafonds / Enduits de lissage à base de plâtre Lissés+peinture
Sous-sol Escalier	Plafonds / Peinture sur béton Poutres et charpentes / Peintures décoratives Peinture sur poutre
Sous-sol Dégagement	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Sous-sol Local Vide Ordures	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Sous-sol Vide-Sanitaire 1	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Sous-sol Local Informatique	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Sous-sol Local	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Sous-sol Pièce	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Sous-sol Cave	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Sous-sol Vide-Sanitaire 2	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Sous-sol Vide-Sanitaire 3	Plafonds / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth
Rdc Hall	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Rdc Sanitaire 1	Faux plafonds / Panneaux et plaques Panneaux rigides
Rdc Chambre 15	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 14	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 13	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 12	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 11	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 10	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 9	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 8	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 7	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Salle de travail	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Rdc Chambre 22	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 21	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 20	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 19	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 18	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 17	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc Chambre 16	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Rdc/Logement de fonction Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés (couche apparente) Plafonds / Enduits à base de plâtre enduit de lissage sur plafond béton
Rdc/Logement de fonction WC	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés
Rdc/Logement de fonction Cuisine	Poutres et charpentes / Enduits à base de plâtre Lissés sur poutre béton
1er étage Chambre 135	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 134	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 133	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 132	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Chambre 131	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 130	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 129	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Sanitaire 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 128	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 127	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 126	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 125	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 124	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 123	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 122	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 121	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 120	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 119	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 118	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 117	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 116	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Sanitaire 3	Faux plafonds / Panneaux et plaques Panneaux rigides Faux plafonds / Panneaux et plaques rigides
1er étage Chambre 115	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 114	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 113	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 112	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 111	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 110	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 109	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 108	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 107	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 106	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 105	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 104	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 103	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Chambre 102	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
1er étage Chambre 101	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 235	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 234	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 233	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 232	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 231	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 230	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 229	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Sanitaire	Faux plafonds / Panneaux et plaques rigides
2ème étage Chambre 228	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 227	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 226	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 225	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 224	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 223	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 221	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 220	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 219	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 218	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 217	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 216	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 215	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 214	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 213	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 212	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 211	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 210	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 209	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 208	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 207	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage Chambre 206	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 205	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 204	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 203	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 202	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
2ème étage Chambre 201	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 336	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 335	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 334	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 333	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 332	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 331	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 330	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 329	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 328	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 327	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 326	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 325	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 323	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 320	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 319	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 318	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 317	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 316	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Dégagement 2	Plafonds / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre sur gaine technique
3ème étage Chambre 315	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 313	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 312	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 311	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 310	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 309	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage Chambre 308	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 307	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 306	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 305	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 304	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 303	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 302	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
3ème étage Chambre 301	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/316 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/316 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/316 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/316 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/316 Placard	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/317 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/317 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/317 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/317 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/318 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/318 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/318 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/318 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/319 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/319 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/319 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/319 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/320 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/320 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/320 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/320 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/321 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/321 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/321 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/322 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/322 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/322 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/322 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/323 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/323 Placard	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/323 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/323 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/326 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/326 Placard	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/326 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/326 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/336 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/336 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/336 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/336 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/335 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/335 Dégagement	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/335 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/335 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/331 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/331 Placard	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/331 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/331 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/334 Bureau	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/334 Placard	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/334 Chambre	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
4ème étage/334 Salle de bains	Plafonds / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Planchers et planchers techniques	
Sous-sol Escalier	Revêtements de sols / Ragrée rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Sous-sol Local Vide Ordures	Revêtements de sols / Dalle béton
Sous-sol Pièce	Revêtements de sols / Dalle béton
Rdc Dégagement 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose
Rdc Sanitaire 1	Revêtements de sols / Colles de carrelage Revêtements de sols / Peintures de sol Peinture grise sur carrelage Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle sous lino
Rdc Chambre 15	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 14	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 13	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 12	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 11	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 10	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 9	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 8	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 7	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 6	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 5	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 4	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 3	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 2	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Escalier	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose
Rdc Dégagement 2	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose
Rdc Salle de musique	Revêtements de sols / Panneaux plâtreux insonorisants au sol Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune de lino
Rdc Sanitaire 2	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle de lino Revêtements de sols / Ragréage rose Revêtements de sols / Peintures de sol Peinture de sol grise
Rdc Chambre 22	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 21	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Peinture sur béton (murs extérieurs) Revêtements de sols / mur béton préfabriqué
Rdc Chambre 20	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 19	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 18	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 17	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc Chambre 16	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Revêtements de sols / Ragréage Ragréage sous baignoire
Rdc Dégagement 3	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose
Rdc/Logement de fonction Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rouge
Rdc/Logement de fonction WC	Revêtements de sols / Ragréage marron Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino
Rdc/Logement de fonction Chambre 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vynile Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc/Logement de fonction Chambre 2	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vynile Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vinyile Revêtements de sols / Ragréage gris
Rdc/Logement de fonction Cuisine	Revêtements de sols / Colles de carrelage
1er étage Dégagement 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose
1er étage Chambre 135	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 134	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 133	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 132	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 131	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 130	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune
1er étage Chambre 129	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Sanitaire 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré Sol / Dalle béton
1er étage Chambre 128	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 127	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 126	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 125	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 124	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 123	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 122	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 121	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 120	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 119	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 118	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 117	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
1er étage Chambre 116	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Dégagement 2	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose
1er étage Sanitaire 3	Revêtements de sols / Colles de carrelage Revêtements de sols / Peintures de sol Peinture grise sur carrelage
1er étage Chambre 115	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 114	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 113	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 112	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 111	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 110	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 109	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 108	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 107	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 106	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 105	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 104	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 103	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 102	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Chambre 101	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
1er étage Escalier	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose
1er étage Dégagement 3	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose
2ème étage Dégagement 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose
2ème étage Chambre 235	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
2ème étage Chambre 234	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
2ème étage Chambre 233	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
2ème étage Chambre 232	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
2ème étage Chambre 231	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
2ème étage Chambre 230	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
2ème étage Chambre 229	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
2ème étage Sanitaire 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré Sol / Dalle béton
2ème étage Dégagement 2	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose
2ème étage Sanitaire	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose Sol / Dalle béton
2ème étage Chambre 228	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
2ème étage Chambre 227	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 226	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 225	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 224	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 223	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 221	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 220	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 219	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 218	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 217	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 216	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Dégagement 3	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose
2ème étage Sanitaire 3	Revêtements de sols / Colles de carrelage
2ème étage Chambre 215	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 214	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 213	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 212	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 211	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 210	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 209	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 208	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 207	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris Revêtements de sols / Primaires d'accrochage gris
2ème étage Chambre 206	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 205	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 204	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 203	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 202	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Chambre 201	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragréage gris
2ème étage Escalier	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose
3ème étage Stockage 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose
3ème étage Dégagement 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragréage rose

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage Chambre 336	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 335	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 334	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 333	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 332	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 331	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 330	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 329	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 328	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 327	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 326	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 325	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 323	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 320	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 319	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 318	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 317	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 316	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Dégagement 2	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose
3ème étage Sanitaire 3	Revêtements de sols / Colles de carrelage
3ème étage Dégagement 3	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose
3ème étage Chambre 315	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 313	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 312	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 311	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 310	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 309	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 308	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 307	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 306	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 305	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
3ème étage Chambre 304	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 303	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 302	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Chambre 301	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
3ème étage Escalier	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose
4ème étage/316 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/316 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/316 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/316 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/316 Placard	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/317 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/317 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/317 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/317 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/318 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/318 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/318 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/318 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/319 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/319 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/319 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/319 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/320 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/320 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/320 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/320 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/321 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/321 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/322 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
4ème étage/322 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/322 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/323 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/323 Placard	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/323 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/323 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/326 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/326 Placard	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/326 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/326 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/336 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/336 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/336 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/336 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/335 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/335 Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/335 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/335 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/331 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/331 Placard	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/331 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/331 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage/334 Bureau	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/334 Placard	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/334 Chambre	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris
4ème étage/334 Salle de bains	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune Revêtements de sols / Ragrée gris Revêtements de sols / Ragrée Ragrée sous baignoire
4ème étage Palier	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino Revêtements de sols / Ragrée rose Revêtements de sols / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Conduits et accessoires intérieurs	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Extérieur Toiture R+3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC
Extérieur Toiture R+4	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC
Sous-sol Dégagement	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Isolant et enveloppe
Sous-sol Local Vide Ordures	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Sous-sol Vide-Sanitaire 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment (fragments au sol)
Sous-sol Pièce	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / enduit plâtreux sur conduit fibres-ciment Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Isolant et enveloppe
Sous-sol Cave	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges Enveloppe et isolant
1er étage Sanitaire 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC
2ème étage Sanitaire	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC
Équipements divers et accessoires	
Extérieur Toiture R+3	Groupe VMC / Tampon antivibration
4ème étage/316 Salle de bains	Baignoires / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1
4ème étage/318 Salle de bains	Baignoires / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1
4ème étage/323 Salle de bains	Baignoires / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2
4ème étage/331 Salle de bains	Baignoires / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Extérieur	Façades, Toiture R+1, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture sur sous-sol semi enterré	/	/
Sous-sol	Escalier, Dégagement, Local Vide Ordures, Vide-Sanitaire 1, Local Informatique, Local, Pièce, Cave, Vide-Sanitaire 2, Vide-Sanitaire 3, Garage 1, Garage 2	/	/
Rdc	Hall, Dégagement 1, Sanitaire 1, Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Escalier, Dégagement 2, Salle de musique, Cafétéria, Salle de travail, Sanitaire 2, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16, Bureau Personnel, Placard, Pièce de stockage, Dégagement 3	/	/
Rdc - Logement de fonction	Dégagement, Salle de bains, WC, Placard, Chambre 1, Chambre 2, Cuisine, Séjour	/	/
1er étage	Stockage 1, Dégagement 1, Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 129, Sanitaire 1, Stockage 2, Sanitaire, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Dégagement 2, Sanitaire 3, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101, Escalier, Dégagement 3	/	/
2ème étage	Stockage 1, Dégagement 1, Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Sanitaire 1, Stockage 2, Dégagement 2, Sanitaire, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 222, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Dégagement 3, Sanitaire 3, Chambre 215, Chambre 214,	/	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 76 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
	Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201, Escalier		
3ème étage	Stockage 1, Dégagement 1, Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Sanitaire 1, Stockage 2, Sanitaire 2, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 324, Chambre 323, Chambre 322, Chambre 321, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Dégagement 2, Sanitaire 3, Dégagement 3, Chambre 315, Chambre 314, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301, Escalier	/	/
4ème étage - 316	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard	/	/
4ème étage - 317	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre	/	/
4ème étage - 318	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre	/	/
4ème étage - 319	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre	/	/
4ème étage - 320	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre	/	/
4ème étage - 321	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre	/	/
4ème étage - 322	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre	/	/
4ème étage - 323	Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains	/	/
4ème étage - 326	Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains	/	/
4ème étage - 336	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre	/	/
4ème étage - 335	Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre	/	/
4ème étage - 331	Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains	/	/
4ème étage - 334	Bureau, Placard, Chambre, Salle de bains	/	/
4ème étage	Palier	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
<u>Extérieur</u> Façades	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté Lissées	Résultat d'analyse P198
<u>Extérieur</u> Façades	Poteaux	Peinture sur béton	Résultat d'analyse P199

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 77 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Extérieur Façades, Façades	Escalier de secours	Enduit ciment en sous-face	Résultat d'analyse P269, Résultat d'analyse P271
Extérieur Façades	Escalier de secours	Joint d'assemblage du noyau central	Résultat d'analyse P272
Extérieur Façades	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté	Résultat d'analyse P276
Extérieur Façades	Linteaux	Enduits à base de ciment projeté	Résultat d'analyse P279
Sous-sol Escalier Rdc Hall, Hall	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture blanche	Résultat d'analyse P17, Résultat d'analyse P245
Sous-sol Local Vide Ordures, Pièce	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment	Résultat d'analyse P2, Résultat d'analyse P3
Sous-sol Vide-Sanitaire 1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment (fragments au sol)	Résultat d'analyse P1
Sous-sol Pièce, Pièce	Poteaux	Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres	Résultat d'analyse P5, Résultat d'analyse P6
Rdc Hall	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe marbre	Résultat d'analyse P267
Rdc Sanitaire 1 1er étage Sanitaire 3	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Résultat d'analyse P79
2ème étage Dégagement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative	Résultat d'analyse P241

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Extérieur Façades	Plafonds	Enduits de lissage à base de plâtre Lissés+peinture	Résultat d'analyse P94
Extérieur Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Peinture sur poteau métallique	Résultat d'analyse P95
Extérieur Façades, Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Revêtements plastiques épais (RPE) RPE marron	Résultat d'analyse P96, Résultat d'analyse P201
Extérieur Façades, Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Béton désactivé	Résultat d'analyse P97, Résultat d'analyse P203
Extérieur Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Panneaux panneaux fibreux	Résultat d'analyse P98
Extérieur Façades, Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs Projeté sur soubassement	Résultat d'analyse P99, Résultat d'analyse P204
Extérieur Façades, Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Mur béton	Résultat d'analyse P100, Résultat d'analyse P202
Extérieur Façades	Éléments associés à la toiture	Solins ciment	Résultat d'analyse P200
Extérieur Façades	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté Lissées	Résultat d'analyse P250
Extérieur Façades	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence jaune extérieure	Résultat d'analyse P251
Extérieur Façades	Escalier de secours	Joint d'assemblage du noyau central	Résultat d'analyse P270
Extérieur Façades, Façades, Façades	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté	Résultat d'analyse P277, Résultat d'analyse P280, Résultat d'analyse P281
Extérieur Façades, Façades	Linteaux	Enduits à base de ciment projeté	Résultat d'analyse P278, Résultat d'analyse P283
Extérieur Façades	Muret béton	Enduits à base de ciment projeté	Résultat d'analyse P282
Extérieur Toiture R+1, Toiture R+1	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	Résultat d'analyse P47, Résultat d'analyse P49

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

<u>Extérieur</u> Toiture R+1	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallique	Résultat d'analyse P48
<u>Extérieur</u> Toiture R+1	Étanchéité de toiture terrasse	forme de pente granuleuse	Résultat d'analyse P50
<u>Extérieur</u> Toiture R+1	Étanchéité de toiture terrasse	Isolant	Résultat d'analyse P51
<u>Extérieur</u> Toiture R+1, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture R+4	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : pare-vapeur	Résultat d'analyse P52, Résultat d'analyse P35, Résultat d'analyse P39, Résultat d'analyse P45, Résultat d'analyse P30
<u>Extérieur</u> Toiture R+1, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé	Résultat d'analyse P53, Résultat d'analyse P31, Résultat d'analyse P40
<u>Extérieur</u> Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC	Résultat d'analyse P26, Résultat d'analyse P41
<u>Extérieur</u> Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture R+4	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Etanchéité monocouche	Résultat d'analyse P32, Résultat d'analyse P36, Résultat d'analyse P42, Résultat d'analyse P27
<u>Extérieur</u> Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture R+4	Étanchéité de toiture terrasse	film métallisé	Résultat d'analyse P33, Résultat d'analyse P37, Résultat d'analyse P43, Résultat d'analyse P28
<u>Extérieur</u> Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+3, Toiture R+4, Toiture R+4	Étanchéité de toiture terrasse	Isolant mousse	Résultat d'analyse P34, Résultat d'analyse P38, Résultat d'analyse P44, Résultat d'analyse P29
<u>Extérieur</u> Toiture R+3	Groupe VMC	Tampon antivibration	Résultat d'analyse P46
<u>Extérieur</u> Toiture sur sous-sol semi enterré, Toiture sur sous-sol semi enterré	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Etanchéité asphalte	Résultat d'analyse P207, Résultat d'analyse P208
<u>Extérieur</u> Toiture sur sous-sol semi enterré	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Résultat d'analyse P209
<u>Sous-sol</u> Escalier <u>Rdc</u> Dégagement 1, Escalier, Dégagement 2, Sanitaire 2, Dégagement 3 <u>1er étage</u> Dégagement 1, Sanitaire 1, Dégagement 2, Escalier, Dégagement 3 <u>2ème étage</u> Dégagement 1, Dégagement 2, Sanitaire, Sanitaire, Dégagement 3, Escalier, Escalier <u>3ème étage</u> Stockage 1, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Escalier <u>4ème étage</u> Palier	Revêtements de sols	Ragréage rose	Résultat d'analyse P14, Résultat d'analyse P21, Résultat d'analyse P92, Résultat d'analyse P88, Résultat d'analyse P129, Résultat d'analyse P176, Résultat d'analyse P184

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Sous-sol Escalier, Escalier Rdc Dégagement 1, Dégagement 1, Escalier, Dégagement 2, Dégagement 3 Rdc - Logement de fonction Salle de bains, WC, Chambre 1, Chambre 2 1er étage Dégagement 1, Sanitaire 1, Sanitaire 1, Dégagement 2, Escalier, Dégagement 3 2ème étage Dégagement 1, Dégagement 2, Sanitaire, Sanitaire, Dégagement 3, Escalier, Escalier 3ème étage Stockage 1, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Escalier 4ème étage Palier, Palier	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino	Résultat d'analyse P15, Résultat d'analyse P91, Résultat d'analyse P20, Résultat d'analyse P222, Résultat d'analyse P216, Résultat d'analyse P211, Résultat d'analyse P218, Résultat d'analyse P128, Résultat d'analyse P175, Résultat d'analyse P183
Sous-sol Escalier	Plafonds	Peinture sur béton	Résultat d'analyse P16
Sous-sol Escalier	Poutres et charpentes	Peintures décoratives Peinture sur poutre	Résultat d'analyse P234
Sous-sol Escalier Rdc Hall 2ème étage Escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture blanche	Résultat d'analyse P235, Résultat d'analyse P186
Sous-sol Escalier Rdc Escalier 1er étage Escalier 2ème étage Escalier, Escalier 3ème étage Escalier 4ème étage Palier	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier	Résultat d'analyse P93, Résultat d'analyse P185
Sous-sol Dégagement, Pièce, Pièce	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Isolant et enveloppe	Résultat d'analyse P11, Résultat d'analyse P12
Sous-sol Dégagement, Local Vide Ordures, Vide-Sanitaire 1, Local Informatique, Local, Pièce, Cave, Vide-Sanitaire 2, Vide-Sanitaire 3	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth	Résultat d'analyse P13
Sous-sol Local Vide Ordures, Local Vide Ordures, Pièce	Murs et cloisons maçonnés	Joints d'assemblage de parpaings	Résultat d'analyse P7, Résultat d'analyse P8
Sous-sol Local Vide Ordures, Local Vide Ordures, Pièce	Revêtements de sols	Dalle béton	Résultat d'analyse P9, Résultat d'analyse P10
Sous-sol Pièce	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	enduit plâtreux sur conduit fibres-ciment	Résultat d'analyse P4
Sous-sol Pièce	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment projeté Talochés	Résultat d'analyse P233
Sous-sol Cave	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Enveloppe et isolant	Résultat d'analyse P232
Sous-sol Garage 1, Garage 2	Murs et cloisons maçonnés	Enduits de débullage	Résultat d'analyse P273

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc Hall, Dégagement 3 2ème étage Escalier, Escalier 3ème étage Dégagement 2	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissées	Résultat d'analyse P18, Résultat d'analyse P263, Résultat d'analyse P210, Résultat d'analyse P255
Rdc Hall Rdc - Logement de fonction WC	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés	Résultat d'analyse P19, Résultat d'analyse P217
Rdc Hall	Revêtements de sols	Colles de carrelage Colle de dalles marbre	Résultat d'analyse P268
Rdc Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3 1er étage Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3 2ème étage Dégagement 1, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3 3ème étage Stockage 1, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Dégagement 3 4ème étage Palier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décoratives	Résultat d'analyse P236, Résultat d'analyse P257, Résultat d'analyse P256
Rdc Dégagement 1 1er étage Dégagement 1, Dégagement 2 2ème étage Dégagement 2, Dégagement 3	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P262, Résultat d'analyse P261, Résultat d'analyse P260, Résultat d'analyse P258, Résultat d'analyse P259
Rdc Dégagement 1 2ème étage Dégagement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe carrelage à base de ciment	Résultat d'analyse P266, Résultat d'analyse P264
Rdc Sanitaire 1 Rdc - Logement de fonction Salle de bains 1er étage Sanitaire 3, Sanitaire 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décoratives Gouttelettes	Résultat d'analyse P80, Résultat d'analyse P226, Résultat d'analyse P136
Rdc Sanitaire 1 1er étage Sanitaire 3, Sanitaire 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe carrelage	Résultat d'analyse P81, Résultat d'analyse P138
Rdc Sanitaire 1 1er étage Sanitaire 3, Sanitaire 3	Revêtements de sols	Peintures de sol Peinture grise sur carrelage	Résultat d'analyse P82, Résultat d'analyse P141
Rdc Sanitaire 1 1er étage Sanitaire 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques Panneaux rigides	Résultat d'analyse P83
Rdc Sanitaire 1	Menuiseries extérieures	Joint de dormant	Résultat d'analyse P84
Rdc Sanitaire 1	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle sous lino	Résultat d'analyse P85

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Sanitaire 1, Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

Rdc - Logement de fonction

Salle de bains, Cuisine

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Sanitaire 3, Sanitaire 3, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 320

Revêtements de murs,
poteaux, cloisons, gaines,
coffres

Colles Faïence

Résultat d'analyse P86, Résultat d'analyse P62, Résultat d'analyse P77, Résultat d'analyse P225, Résultat d'analyse P229, Résultat d'analyse P127, Résultat d'analyse P142, Résultat d'analyse P112, Résultat d'analyse P169, Résultat d'analyse P157

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc Sanitaire 1 Rdc - Logement de fonction Cuisine 1er étage Sanitaire 3 2ème étage Sanitaire 3 3ème étage Sanitaire 3	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Résultat d'analyse P237, Résultat d'analyse P231, Résultat d'analyse P139, Résultat d'analyse P242, Résultat d'analyse P244
--	---------------------	---------------------	---

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

<p><u>Rdc</u> Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16</p> <p><u>1er étage</u> Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101</p> <p><u>2ème étage</u> Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201</p> <p><u>3ème étage</u> Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301</p> <p><u>4ème étage - 316</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard</p> <p><u>4ème étage - 317</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 318</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 319</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p><u>4ème étage - 320</u> Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p>	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p>	<p>Colle jaune de Plinthe bois</p>	<p>Résultat d'analyse P54, Résultat d'analyse P73, Résultat d'analyse P111, Résultat d'analyse P145, Résultat d'analyse P161</p>
--	--	------------------------------------	--

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

<p>Rdc Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16</p> <p>1er étage Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101</p> <p>2ème étage Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201</p> <p>3ème étage Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301</p> <p>4ème étage - 316 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard</p> <p>4ème étage - 317 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p>4ème étage - 318 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p>4ème étage - 319 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p> <p>4ème étage - 320 Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre</p>	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p>	<p>peinture sur cloison</p>	<p>Résultat d'analyse P55, Résultat d'analyse P74, Résultat d'analyse P109, Résultat d'analyse P146, Résultat d'analyse P162</p>
---	--	-----------------------------	--

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 320

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

Murs et cloisons maçonnés

Enduits à base de plâtre sur cloisons

Résultat d'analyse P56, Résultat d'analyse P110, Résultat d'analyse P147, Résultat d'analyse P163

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 320

Bureau, Dégagement, Salle de

Murs et cloisons maçonnés

complexe plâtre+peinture

Résultat d'analyse P57, Résultat d'analyse P71, Résultat d'analyse P117, Résultat d'analyse P106, Résultat d'analyse P152, Résultat d'analyse P173

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Sanitaire 3, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 320

Bureau, Dégagement, Salle de

Murs et cloisons maçonnés

mur porteur béton

Résultat d'analyse P58, Résultat d'analyse P72, Résultat d'analyse P118, Résultat d'analyse P137, Résultat d'analyse P107, Résultat d'analyse P153, Résultat d'analyse P174

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

Revêtements de sols

Colles non bitumineuses Colle
jaune

Résultat d'analyse P59, Résultat d'analyse P22, Résultat d'analyse P65, Résultat d'analyse P115, Résultat d'analyse P125, Résultat d'analyse P101, Résultat d'analyse P113, Résultat d'analyse P159, Résultat d'analyse P170, Résultat d'analyse P143, Résultat d'analyse P155

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

Rdc - Logement de fonction

Chambre 1, Chambre 1, Chambre 2

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de

Revêtements de sols

Ragréage gris

Résultat d'analyse P60, Résultat d'analyse P23, Résultat d'analyse P66, Résultat d'analyse P220, Résultat d'analyse P221, Résultat d'analyse P116, Résultat d'analyse P126, Résultat d'analyse P102, Résultat d'analyse P114, Résultat d'analyse P160, Résultat d'analyse P171, Résultat d'analyse P156

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 320

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 321

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)

Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)

Résultat d'analyse P61, Résultat d'analyse P78, Résultat d'analyse P158, Résultat d'analyse P172

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Sanitaire 1, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 109, Chambre 109, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 320

Bureau, Dégagement, Salle de

Plafonds

Enduits à base de plâtre
Lissés+peinture

Résultat d'analyse P63, Résultat d'analyse P76, Résultat d'analyse P108, Résultat d'analyse P124, Résultat d'analyse P134, Résultat d'analyse P154, Résultat d'analyse P168, Résultat d'analyse P205, Résultat d'analyse P206

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc

Chambre 15, Chambre 14, Chambre 13, Chambre 12, Chambre 11, Chambre 10, Chambre 9, Chambre 8, Chambre 7, Chambre 6, Chambre 5, Chambre 4, Chambre 3, Chambre 2, Chambre 1, Chambre 22, Chambre 21, Chambre 21, Chambre 20, Chambre 19, Chambre 18, Chambre 17, Chambre 16

1er étage

Chambre 135, Chambre 134, Chambre 133, Chambre 132, Chambre 131, Chambre 130, Chambre 130, Chambre 129, Chambre 128, Chambre 127, Chambre 126, Chambre 125, Chambre 124, Chambre 123, Chambre 122, Chambre 121, Chambre 120, Chambre 119, Chambre 118, Chambre 117, Chambre 116, Chambre 115, Chambre 114, Chambre 113, Chambre 112, Chambre 111, Chambre 110, Chambre 108, Chambre 107, Chambre 106, Chambre 105, Chambre 104, Chambre 103, Chambre 102, Chambre 101

2ème étage

Chambre 235, Chambre 234, Chambre 233, Chambre 232, Chambre 231, Chambre 230, Chambre 229, Chambre 228, Chambre 227, Chambre 226, Chambre 225, Chambre 225, Chambre 224, Chambre 223, Chambre 221, Chambre 220, Chambre 219, Chambre 218, Chambre 217, Chambre 216, Chambre 215, Chambre 214, Chambre 213, Chambre 212, Chambre 211, Chambre 210, Chambre 209, Chambre 208, Chambre 207, Chambre 207, Chambre 206, Chambre 205, Chambre 204, Chambre 203, Chambre 202, Chambre 201

3ème étage

Chambre 336, Chambre 335, Chambre 334, Chambre 333, Chambre 332, Chambre 331, Chambre 330, Chambre 329, Chambre 328, Chambre 327, Chambre 326, Chambre 325, Chambre 323, Chambre 320, Chambre 319, Chambre 318, Chambre 317, Chambre 316, Chambre 315, Chambre 313, Chambre 312, Chambre 311, Chambre 310, Chambre 309, Chambre 308, Chambre 307, Chambre 306, Chambre 305, Chambre 304, Chambre 303, Chambre 302, Chambre 301

4ème étage - 316

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre, Placard

4ème étage - 317

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 318

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 319

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

4ème étage - 320

Bureau, Dégagement, Salle de bains, Chambre

Menuiseries extérieures

Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Résultat d'analyse P64, Résultat d'analyse P69, Résultat d'analyse P119, Résultat d'analyse P148, Résultat d'analyse P166

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc Dégagement 2, Dégagement 3 1er étage Dégagement 1, Dégagement 2 3ème étage Dégagement 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative	Résultat d'analyse P238, Résultat d'analyse P240, Résultat d'analyse P239, Résultat d'analyse P243
Rdc Salle de musique	Revêtements de sols	Panneaux plâtreux insonorisants au sol	Résultat d'analyse P253
Rdc Salle de musique	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune de lino	Résultat d'analyse P254
Rdc Cafétéria, Salle de travail	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre 2	Résultat d'analyse P123, Résultat d'analyse P121
Rdc Salle de travail	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse P122
Rdc Sanitaire 2	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle de lino	Résultat d'analyse P87
Rdc Sanitaire 2	Revêtements de sols	Peintures de sol Peinture de sol grise	Résultat d'analyse P89
Rdc Sanitaire 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre Lissés+peinture	Résultat d'analyse P90
Rdc Chambre 21 1er étage Chambre 130, Chambre 109 2ème étage Chambre 225, Chambre 225, Chambre 207, Chambre 207	Murs et cloisons maçonnés	Peinture sur béton (murs extérieurs)	Résultat d'analyse P24, Résultat d'analyse P150, Résultat d'analyse P164
Rdc Chambre 21	Revêtements de sols	Peinture sur béton (murs extérieurs)	Résultat d'analyse P67
Rdc Chambre 21 1er étage Chambre 130, Chambre 109, Chambre 109 2ème étage Chambre 225, Chambre 225, Chambre 207, Chambre 207	Murs et cloisons maçonnés	mur béton préfabriqué	Résultat d'analyse P25, Résultat d'analyse P105, Résultat d'analyse P151, Résultat d'analyse P165
Rdc Chambre 21	Revêtements de sols	mur béton préfabriqué	Résultat d'analyse P68
Rdc Chambre 21 1er étage Chambre 130 2ème étage Chambre 225, Chambre 225, Chambre 207	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse P70, Résultat d'analyse P149, Résultat d'analyse P167
Rdc Chambre 21	Poteaux	Enduits à base de plâtre sur cloisons	Résultat d'analyse P75
Rdc - Logement de fonction Salle de bains	Revêtements de sols	Ragréage rouge	Résultat d'analyse P223
Rdc - Logement de fonction Salle de bains	Murs et cloisons maçonnés	Joints d'assemblage des carreaux de plâtre du tablier de la baignoire	Résultat d'analyse P224
Rdc - Logement de fonction Salle de bains	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés (couche apparente)	Résultat d'analyse P227
Rdc - Logement de fonction Salle de bains	Plafonds	Enduits à base de plâtre enduit de lissage sur plafond béton	Résultat d'analyse P228
Rdc - Logement de fonction WC	Revêtements de sols	Ragréage marron	Résultat d'analyse P215
Rdc - Logement de fonction Placard 2ème étage Sanitaire	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons	Résultat d'analyse P214, Résultat d'analyse P178
Rdc - Logement de fonction Chambre 1, Chambre 2	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vynile	Résultat d'analyse P212
Rdc - Logement de fonction Chambre 1	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés sur porteurs	Résultat d'analyse P213

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Rdc - Logement de fonction Chambre 2	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vinyle	Résultat d'analyse P219
Rdc - Logement de fonction Cuisine	Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre Lissés sur poutre béton	Résultat d'analyse P230
1er étage Chambre 130 2ème étage Chambre 207	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joints mousse entre menuiserie et structure	Résultat d'analyse P120
1er étage Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle silicone de Plinthe	Résultat d'analyse P130
1er étage Sanitaire 1 2ème étage Sanitaire 1, Sanitaire 1	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré	Résultat d'analyse P131, Résultat d'analyse P187
1er étage Sanitaire 1 2ème étage Sanitaire 1, Sanitaire 1, Sanitaire, Sanitaire	Sol	Dalle béton	Résultat d'analyse P132, Résultat d'analyse P181, Résultat d'analyse P188
1er étage Sanitaire 1 2ème étage Sanitaire 1, Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle jaune de revêtement mural	Résultat d'analyse P133, Résultat d'analyse P189
1er étage Sanitaire 1 2ème étage Sanitaire, Sanitaire	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC	Résultat d'analyse P135, Résultat d'analyse P182
1er étage Sanitaire 3 2ème étage Sanitaire	Faux plafonds	Panneaux et plaques rigides	Résultat d'analyse P140, Résultat d'analyse P179
1er étage Chambre 109	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre en doublage	Résultat d'analyse P103
1er étage Chambre 109	Murs et cloisons maçonnés	Peinture sur béton (mur extérieur)	Résultat d'analyse P104
1er étage Dégagement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe carrelage à base de plâtre	Résultat d'analyse P265
2ème étage Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	peinture résine	Résultat d'analyse P177
2ème étage Sanitaire	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Résultat d'analyse P180
2ème étage Chambre 207	Revêtements de sols	Primaires d'accrochage gris	Résultat d'analyse P144
3ème étage Chambre 322, Chambre 321	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence blanche	Résultat d'analyse P194, Résultat d'analyse P190
3ème étage Chambre 322	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse P195
3ème étage Chambre 321	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage Joint de vitrage PVC	Résultat d'analyse P191
3ème étage Chambre 320	Revêtements de sols	Ragréage ragréage sous baignoire	Résultat d'analyse P275
3ème étage Dégagement 2	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre sur gaine technique	Résultat d'analyse P197
4ème étage - 316 Salle de bains 4ème étage - 318 Salle de bains, Salle de bains	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1	Résultat d'analyse P246, Résultat d'analyse P247

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

<u>4ème étage - 321</u> Bureau, Bureau	Poteaux	Peinture sur poteau métallique	Résultat d'analyse P196, Résultat d'analyse P192
<u>4ème étage - 322</u> Bureau			
<u>4ème étage - 323</u> Salle de bains	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2	Résultat d'analyse P248, Résultat d'analyse P249
<u>4ème étage - 331</u> Salle de bains, Salle de bains			

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 98 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment (fragments au sol)	Vide-Sanitaire 1 - Sous-sol	Positif	/	Photo P1	/
P2	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment	Local Vide Ordures - Sous-sol	Positif	/	Photo P2	/
P3	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment	Pièce - Sous-sol	Positif	/	Photo P3	/
P4	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	enduit plâtreux sur conduit fibres-ciment	Pièce - Sous-sol	Négatif	/	Photo P4	/
P5	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres	Pièce - Sous-sol	Positif	/	Photo P5	/
P6	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres	Pièce - Sous-sol	Positif	/	Photo P6	/
P7	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Joints d'assemblage de parpaings	Pièce - Sous-sol	Négatif	/	Photo P7	/
P8	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Joints d'assemblage de parpaings	Local Vide Ordures - Sous-sol	Négatif	/	Photo P8	/
P9	30/10/2020	Revêtements de sols	Dalle béton	Pièce - Sous-sol	Négatif	/	Photo P9	/
P10	30/10/2020	Revêtements de sols	Dalle béton	Local Vide Ordures - Sous-sol	Négatif	/	Photo P10	/
P11	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Isolant et enveloppe	Dégagement - Sous-sol	Négatif	/	Photo P11	/
P12	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Isolant et enveloppe	Pièce - Sous-sol	Négatif	/	Photo P12	/
P13	30/10/2020	Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralyth	Local - Sous-sol	Négatif	/	Photo P13	/
P14	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage rose	Escalier - Sous-sol	Négatif	/	Photo P14	/
P15	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino	Escalier - Sous-sol	Négatif	/	Photo P15	/
P16	30/10/2020	Plafonds	Peinture sur béton	Escalier - Sous-sol	Négatif	/	Photo P16	/
P17	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture blanche	Hall - Rdc	Positif	/	Photo P17	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P18	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissées	Hall - Rdc	Négatif	/	Photo P18	/
P19	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés	Hall - Rdc	Négatif	/	Photo P19	/
P20	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P20	/
P21	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage rose	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P21	/
P26	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P26	/
P27	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Etanchéité monocouche	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P27	/
P28	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	film métallisé	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P28	/
P29	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Isolant mousse	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P29	/
P30	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : pare-vapeur	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P30	/
P31	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P31	/
P32	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Etanchéité monocouche	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P32	/
P33	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	film métallisé	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P33	/
P34	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Isolant mousse	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P34	/
P35	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : pare-vapeur	Toiture R+4 - Extérieur	Négatif	/	Photo P35	/
P36	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Etanchéité monocouche	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P36	/
P37	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	film métallisé	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P37	/
P38	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Isolant mousse	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P38	/
P39	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : pare-vapeur	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P39	/
P40	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P40	/
P41	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P41	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P42	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité monocouche	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P42	/
P43	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	film métallisé	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P43	/
P44	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Isolant mousse	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P44	/
P45	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : pare-vapeur	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P45	/
P46	30/10/2020	Groupe VMC	Tampon antivibration	Toiture R+3 - Extérieur	Négatif	/	Photo P46	/
P47	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	Toiture R+1 - Extérieur	Négatif	/	Photo P47	/
P48	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallique	Toiture R+1 - Extérieur	Négatif	/	Photo P48	/
P49	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	Toiture R+1 - Extérieur	Négatif	/	Photo P49	/
P50	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	forme de pente granuleuse	Toiture R+1 - Extérieur	Négatif	/	Photo P50	/
P51	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Isolant	Toiture R+1 - Extérieur	Négatif	/	Photo P51	/
P52	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : pare-vapeur	Toiture R+1 - Extérieur	Négatif	/	Photo P52	/
P53	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé	Toiture R+1 - Extérieur	Négatif	/	Photo P53	/
P54	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle jaune de Plinthe bois	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P54	/
P55	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	peinture sur cloison	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P55	/
P56	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre sur cloisons	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P56	/
P57	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	complexe plâtre+peinture	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P57	/
P58	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur porteur béton	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P58	/
P59	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P59	/
P60	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P60	/
P61	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P61	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 103 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
			plaques de plâtre (gaine technique)					
P62	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Colles Faïence	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P62	/
P63	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P63	/
P64	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Chambre 5 - Rdc	Négatif	/	Photo P64	/
P65	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P65	/
P66	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P66	/
P67	30/10/2020	Revêtements de sols	Peinture sur béton (murs extérieurs)	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P67	/
P68	30/10/2020	Revêtements de sols	mur béton préfabriqué	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P68	/
P69	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P69	/
P70	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P70	/
P71	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	complexe plâtre+peinture	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P71	/
P72	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur porteur béton	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P72	/
P73	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Colle jaune de Plinthe bois	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P73	/
P74	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	peinture sur cloison	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P74	/
P75	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de plâtre sur cloisons	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P75	/
P76	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P76	/
P77	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Colles Faïence	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P77	/
P78	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointolement des plaques de plâtre bande et enduit de jointolement des	Chambre 21 - Rdc	Négatif	/	Photo P78	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 104 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
			plaques de plâtre (gaine technique)					
P79	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Sanitaire 1 - Rdc	Positif	/	Photo P79	/
P80	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décoratives Gouttelettes	Sanitaire 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P80	/
P81	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe carrelage	Sanitaire 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P81	/
P82	30/10/2020	Revêtements de sols	Peintures de sol Peinture grise sur carrelage	Sanitaire 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P82	/
P83	30/10/2020	Faux plafonds	Panneaux et plaques Panneaux rigides	Sanitaire 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P83	/
P84	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joint de dormant	Sanitaire 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P84	/
P85	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle sous lino	Sanitaire 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P85	/
P86	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Sanitaire 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P86	/
P87	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle de lino	Sanitaire 2 - Rdc	Négatif	/	Photo P87	/
P88	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage rose	Sanitaire 2 - Rdc	Négatif	/	Photo P88	/
P89	30/10/2020	Revêtements de sols	Peintures de sol Peinture de sol grise	Sanitaire 2 - Rdc	Négatif	/	Photo P89	/
P90	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre Lissés+peinture	Sanitaire 2 - Rdc	Négatif	/	Photo P90	/
P91	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino	Escalier - Rdc	Négatif	/	Photo P91	/
P92	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage rose	Escalier - Rdc	Négatif	/	Photo P92	/
P93	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier	Escalier - Rdc	Négatif	/	Photo P93	/
P94	30/10/2020	Plafonds	Enduits de lissage à base de plâtre Lissés+peinture	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P94	/
P95	30/10/2020	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Peinture sur poteau métallique	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P95	/
P96	30/10/2020	Façades lourdes y	Revêtements plastiques épais	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P96	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		compris poteaux	(RPE) RPE marron					
P97	30/10/2020	Façades lourdes y compris poteaux	Béton désactivé	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P97	/
P98	30/10/2020	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Panneaux panneaux fibreux	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P98	/
P99	30/10/2020	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs Projeté sur soubassement	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P99	/
P100	30/10/2020	Façades lourdes y compris poteaux	Mur béton	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P100	/
P101	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P101	/
P102	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P102	/
P103	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre en doublage	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P103	/
P104	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Peinture sur béton (mur extérieur)	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P104	/
P105	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur béton préfabriqué	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P105	/
P106	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	complexe plâtre+peinture	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P106	/
P107	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur porteur béton	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P107	/
P108	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P108	/
P109	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	peinture sur cloison	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P109	/
P110	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre sur cloisons	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P110	/
P111	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle jaune de Plinthe bois	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P111	/
P112	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P112	/
P113	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P113	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 106 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
			Colle jaune					
P114	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 109 - 1er étage	Négatif	/	Photo P114	/
P115	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P115	/
P116	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P116	/
P117	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	complexe plâtre+peinture	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P117	/
P118	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur porteur béton	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P118	/
P119	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P119	/
P120	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joints mousse entre menuiserie et structure	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P120	/
P121	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre 2	Salle de travail - Rdc	Négatif	/	Photo P121	/
P122	30/10/2020	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Salle de travail - Rdc	Négatif	/	Photo P122	/
P123	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre 2	Cafétéria - Rdc	Négatif	/	Photo P123	/
P124	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P124	/
P125	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P125	/
P126	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P126	/
P127	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Chambre 130 - 1er étage	Négatif	/	Photo P127	/
P128	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino	Sanitaire 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P128	/
P129	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage rose	Sanitaire 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P129	/
P130	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle silicone de Plinthe	Sanitaire 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P130	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P131	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré	Sanitaire 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P131	/
P132	30/10/2020	Sol	Dalle béton	Sanitaire 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P132	/
P133	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle jaune de revêtement mural	Sanitaire 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P133	/
P134	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Sanitaire 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P134	/
P135	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC	Sanitaire 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P135	/
P136	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décoratives Gouttelettes	Sanitaire 3 - 1er étage	Négatif	/	Photo P136	/
P137	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur porteur béton	Sanitaire 3 - 1er étage	Négatif	/	Photo P137	/
P138	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe carrelage	Sanitaire 3 - 1er étage	Négatif	/	Photo P138	/
P139	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Sanitaire 3 - 1er étage	Négatif	/	Photo P139	/
P140	30/10/2020	Faux plafonds	Panneaux et plaques rigides	Sanitaire 3 - 1er étage	Négatif	/	Photo P140	/
P141	30/10/2020	Revêtements de sols	Peintures de sol Peinture grise sur carrelage	Sanitaire 3 - 1er étage	Négatif	/	Photo P141	/
P142	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Sanitaire 3 - 1er étage	Négatif	/	Photo P142	/
P143	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P143	/
P144	30/10/2020	Revêtements de sols	Primaires d'accrochage gris	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P144	/
P145	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle jaune de Plinthe bois	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P145	/
P146	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	peinture sur cloison	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P146	/
P147	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre sur cloisons	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P147	/
P148	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P148	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P149	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P149	/
P150	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Peinture sur béton (murs extérieurs)	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P150	/
P151	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur béton préfabriqué	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P151	/
P152	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	complexe plâtre+peinture	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P152	/
P153	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur porteur béton	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P153	/
P154	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P154	/
P155	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P155	/
P156	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P156	/
P157	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P157	/
P158	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)	Chambre 207 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P158	/
P159	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P159	/
P160	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P160	/
P161	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle jaune de Plinthe bois	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P161	/
P162	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	peinture sur cloison	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P162	/
P163	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre sur cloisons	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P163	/
P164	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	peinture sur béton (murs extérieurs)	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P164	/
P165	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur béton préfabriqué	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P165	/
P166	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P166	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 109 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P167	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P167	/
P168	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P168	/
P169	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P169	/
P170	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P170	/
P171	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P171	/
P172	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre (gaine technique)	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P172	/
P173	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	complexe plâtre+peinture	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P173	/
P174	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	mur porteur béton	Chambre 225 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P174	/
P175	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino	Sanitaire - 2ème étage	Négatif	/	Photo P175	/
P176	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage rose	Sanitaire - 2ème étage	Négatif	/	Photo P176	/
P177	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	peinture résine	Sanitaire - 2ème étage	Négatif	/	Photo P177	/
P178	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons	Sanitaire - 2ème étage	Négatif	/	Photo P178	/
P179	30/10/2020	Faux plafonds	Panneaux et plaques rigides	Sanitaire - 2ème étage	Négatif	/	Photo P179	/
P180	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Sanitaire - 2ème étage	Négatif	/	Photo P180	/
P181	30/10/2020	Sol	Dalle béton	Sanitaire - 2ème étage	Négatif	/	Photo P181	/
P182	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC	Sanitaire - 2ème étage	Négatif	/	Photo P182	/
P183	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino	Escalier - 2ème étage	Négatif	/	Photo P183	/
P184	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage rose	Escalier - 2ème étage	Négatif	/	Photo P184	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P185	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier	Escalier - 2ème étage	Négatif	/	Photo P185	/
P186	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture blanche	Escalier - 2ème étage	Négatif	/	Photo P186	/
P187	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré	Sanitaire 1 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P187	/
P188	30/10/2020	Sol	Dalle béton	Sanitaire 1 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P188	/
P189	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle jaune de revêtement mural	Sanitaire 1 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P189	/
P190	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence blanche	Chambre 321 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P190	/
P191	30/10/2020	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage Joint de vitrage PVC	Chambre 321 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P191	/
P192	30/10/2020	Poteaux	Peinture sur poteau métallique	Bureau - 4ème étage - 321	Négatif	/	Photo P192	/
P194	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Faïence blanche	Chambre 322 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P194	/
P195	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Chambre 322 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P195	/
P196	30/10/2020	Poteaux	Peinture sur poteau métallique	Bureau - 4ème étage - 322	Négatif	/	Photo P196	/
P197	30/10/2020	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre sur gaine technique	Dégagement 2 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P197	/
P198	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté Lissées	Façades - Extérieur	Positif	/	Photo P198	/
P199	30/10/2020	Poteaux	Peinture sur béton	Façades - Extérieur	Positif	/	Photo P199	/
P200	30/10/2020	Éléments associés à la toiture	Solins ciment	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P200	/
P201	30/10/2020	Façades lourdes y compris	Revêtements plastiques épais (RPE) RPE	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P201	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		poteaux	marron					
P202	30/10/2020	Façades lourdes y compris poteaux	Mur béton	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P202	/
P203	30/10/2020	Façades lourdes y compris poteaux	Béton désactivé	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P203	/
P204	30/10/2020	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs Projeté sur soubassement	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P204	/
P205	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Bureau - 4ème étage - 321	Négatif	/	Photo P205	/
P206	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture	Bureau - 4ème étage - 322	Négatif	/	Photo P206	/
P207	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Etanchéité asphalte	Toiture sur sous-sol semi enterré - Extérieur	Négatif	/	Photo P207	/
P208	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Etanchéité asphalte	Toiture sur sous-sol semi enterré - Extérieur	Négatif	/	Photo P208	/
P209	30/10/2020	Étanchéité de toiture terrasse	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)	Toiture sur sous-sol semi enterré - Extérieur	Négatif	/	Photo P209	/
P210	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés	Escalier - 2ème étage	Négatif	/	Photo P210	/
P211	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino	Chambre 1 - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P211	/
P212	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vynile	Chambre 1 - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P212	/
P213	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissés sur porteurs	Chambre 1 - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P213	/
P214	30/10/2020	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons	Placard - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P214	/
P215	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage marron	WC - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P215	/
P216	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino	WC - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P216	/
P217	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés	WC - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P217	/
P218	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino	Chambre 2 - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P218	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P219	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vinyle	Chambre 2 - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P219	/
P220	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 2 - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P220	/
P221	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage gris	Chambre 1 - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P221	/
P222	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino	Salle de bains - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P222	/
P223	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage rouge	Salle de bains - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P223	/
P224	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Joints d'assemblage des carreaux de plâtre du tablier de la baignoire	Salle de bains - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P224	/
P225	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Colles Faïence	Salle de bains - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P225	/
P226	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture décoratives Gouttelettes	Salle de bains - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P226	/
P227	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre Lissés (couche apparente)	Salle de bains - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P227	/
P228	30/10/2020	Plafonds	Enduits à base de plâtre enduit de lissage sur plafond béton	Salle de bains - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P228	/
P229	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Colles Faïence	Cuisine - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P229	/
P230	30/10/2020	Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre Lissés sur poutre béton	Cuisine - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P230	/
P231	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Cuisine - Rdc - Logement de fonction	Négatif	/	Photo P231	/
P232	30/10/2020	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges Enveloppe et isolant	Cave - Sous-sol	Négatif	/	Photo P232	/
P233	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment projeté Talochés	Pièce - Sous-sol	Négatif	/	Photo P233	/
P234	30/10/2020	Poutres et charpentes	Peintures décoratives Peinture sur poutre	Escalier - Sous-sol	Négatif	/	Photo P234	/
P235	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture blanche	Escalier - Sous-sol	Négatif	/	Photo P235	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P236	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture décoratives	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P236	/
P237	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Sanitaire 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P237	/
P238	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture décorative	Dégagement 3 - Rdc	Négatif	/	Photo P238	/
P239	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture décorative	Dégagement 2 - 1er étage	Négatif	/	Photo P239	/
P240	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture décorative	Dégagement 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P240	/
P241	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture décorative	Dégagement 3 - 2ème étage	Positif	/	Photo P241	/
P242	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Sanitaire 3 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P242	/
P243	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture décorative	Dégagement 2 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P243	/
P244	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Sanitaire 3 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P244	/
P245	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Peinture blanche	Hall - Rdc	Positif	/	Photo P245	/
P246	30/10/2020	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1	Salle de bains - 4ème étage - 316	Négatif	/	Photo P246	/
P247	30/10/2020	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1	Salle de bains - 4ème étage - 318	Négatif	/	Photo P247	/
P248	30/10/2020	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2	Salle de bains - 4ème étage - 323	Négatif	/	Photo P248	/
P249	30/10/2020	Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2	Salle de bains - 4ème étage - 331	Négatif	/	Photo P249	/
P250	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté Lissées	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P250	/
P251	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainex, coffres	Colles Faïence jaune extérieure	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P251	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 114 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P253	30/10/2020	Revêtements de sols	Panneaux plâtreux insonorisants au sol	Salle de musique - Rdc	Négatif	/	Photo P253	/
P254	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses Colle jaune de lino	Salle de musique - Rdc	Négatif	/	Photo P254	/
P255	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissées	Dégagement 2 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P255	/
P256	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Peinture décoratives	Dégagement 3 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P256	/
P257	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Peinture décoratives	Dégagement 1 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P257	/
P258	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Dégagement 2 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P258	/
P259	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Dégagement 3 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P259	/
P260	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Dégagement 2 - 1er étage	Négatif	/	Photo P260	/
P261	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Dégagement 1 - 1er étage	Négatif	/	Photo P261	/
P262	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P262	/
P263	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Lissées	Dégagement 3 - Rdc	Négatif	/	Photo P263	/
P264	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Colles Plinthe carrelage à base de ciment	Dégagement 3 - 2ème étage	Négatif	/	Photo P264	/
P265	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Colles Plinthe carrelage à base de plâtre	Dégagement 3 - 1er étage	Négatif	/	Photo P265	/
P266	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Colles Plinthe carrelage à base de ciment	Dégagement 1 - Rdc	Négatif	/	Photo P266	/
P267	30/10/2020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainés, coffres	Colles Plinthe marbre	Hall - Rdc	Positif	/	Photo P267	/
P268	30/10/2020	Revêtements de sols	Colles de carrelage Colle de dalles marbre	Hall - Rdc	Négatif	/	Photo P268	/
P269	30/10/2020	Escalier de secours	Enduit ciment en sous-face	Façades - Extérieur	Positif	/	Photo P269	/
P270	30/10/2020	Escalier de secours	Joint d'assemblage du noyau central	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P270	/
P271	30/10/2020	Escalier de secours	Enduit ciment en sous-face	Façades - Extérieur	Positif	/	Photo P271	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 115 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P272	30/10/2020	Escalier de secours	Joint d'assemblage du noyau central	Façades - Extérieur	Positif	/	Photo P272	/
P273	30/10/2020	Murs et cloisons maçonnés	Enduits de déboulage	Garage 2 - Sous-sol	Négatif	/	Photo P273	/
P274	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage Ragréage sous baignoire	Salle de bains - 4ème étage - 319	Inconnu	/	/	/
P275	30/10/2020	Revêtements de sols	Ragréage ragréage sous baignoire	Chambre 320 - 3ème étage	Négatif	/	Photo P275	/
P276	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté	Façades - Extérieur	Positif	/	Photo P276	/
P277	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P277	/
P278	30/10/2020	Linteaux	Enduits à base de ciment projeté	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P278	/
P279	30/10/2020	Linteaux	Enduits à base de ciment projeté	Façades - Extérieur	Positif	/	Photo P279	/
P280	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P280	/
P281	30/10/2020	Poteaux	Enduits à base de ciment projeté	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P281	/
P282	30/10/2020	Muret béton	Enduits à base de ciment projeté	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P282	/
P283	30/10/2020	Linteaux	Enduits à base de ciment projeté	Façades - Extérieur	Négatif	/	Photo P283	/

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HéROUVILLE-SAINT-CLAIR**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

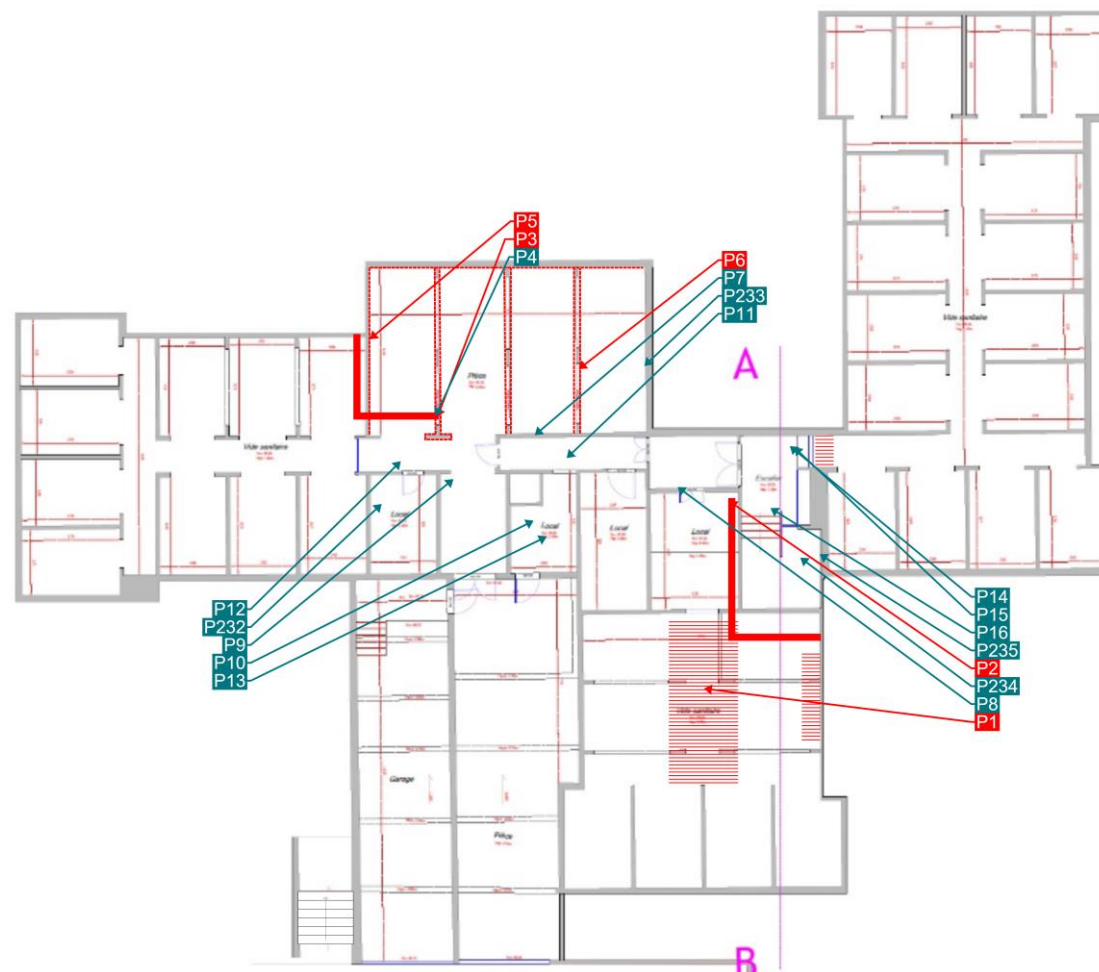
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

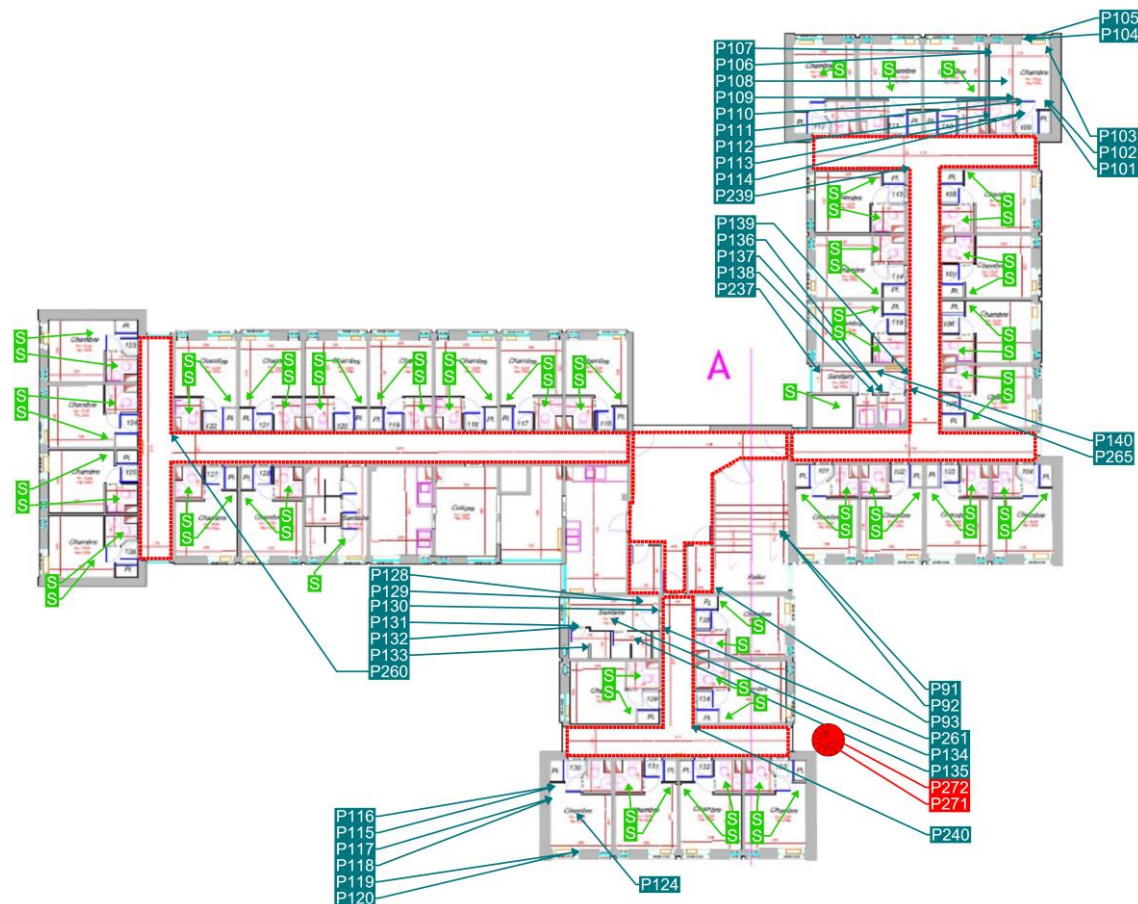
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN

VUE en PLAN

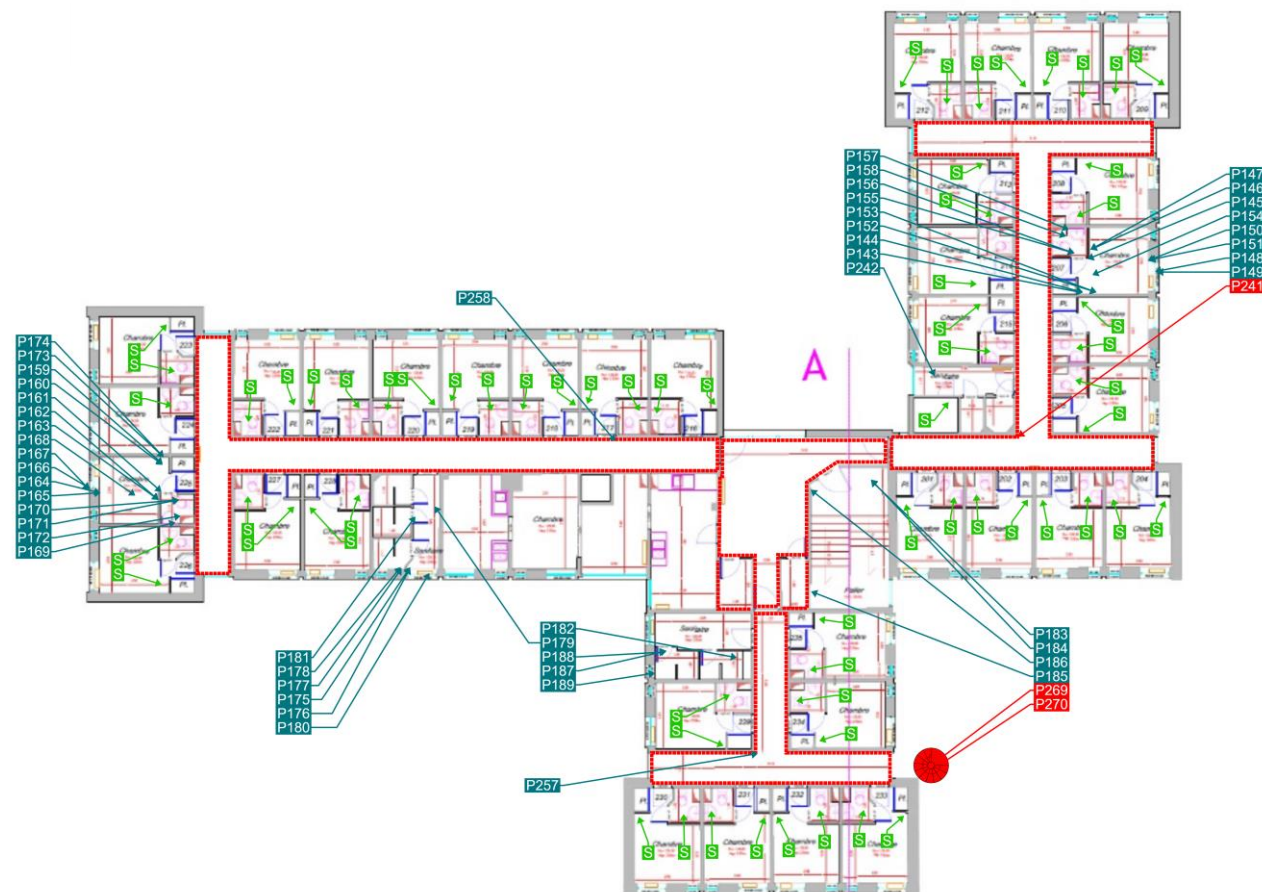
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

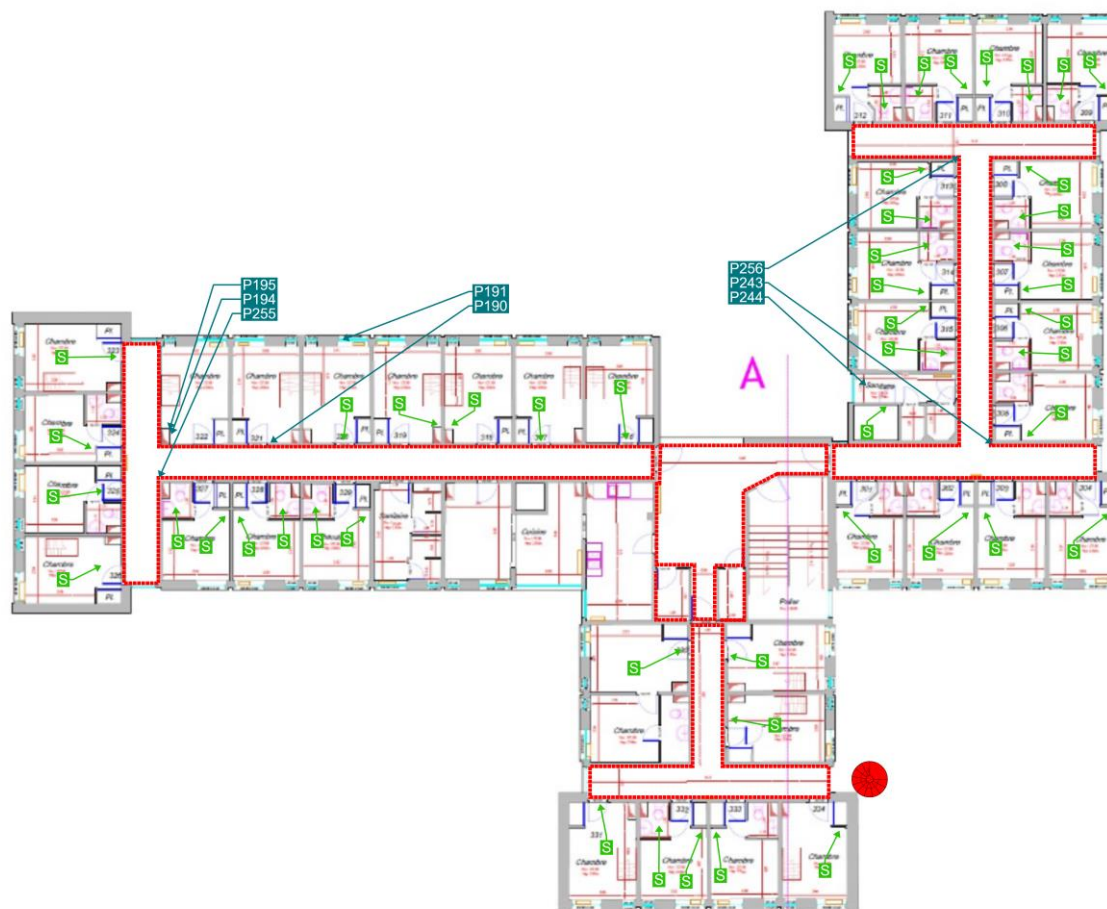
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

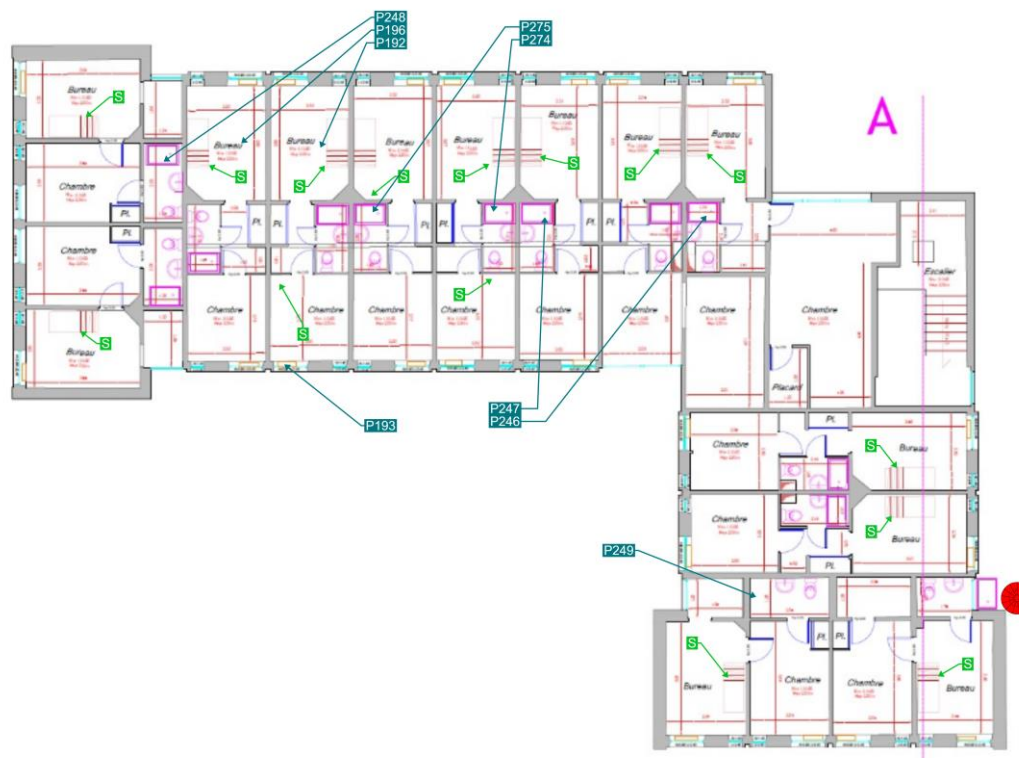
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Guillaume COCHIN

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Vide-Sanitaire 1 (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment (fragments au sol)

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Local Vide Ordures (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /

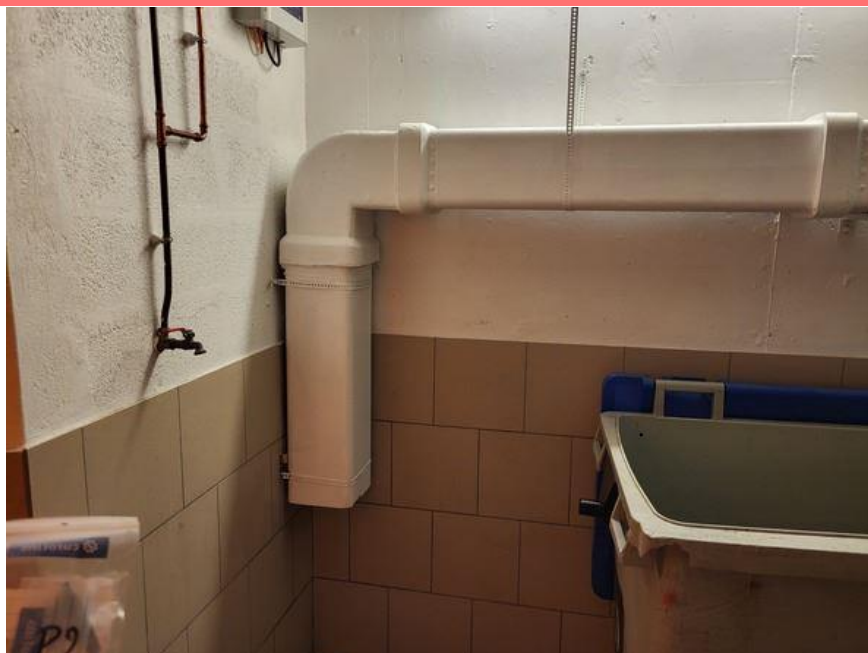

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Pièce (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Conduit de ventilation / aération Fibres ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Pièce (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	enduit plâtreux sur conduit fibres-ciment
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

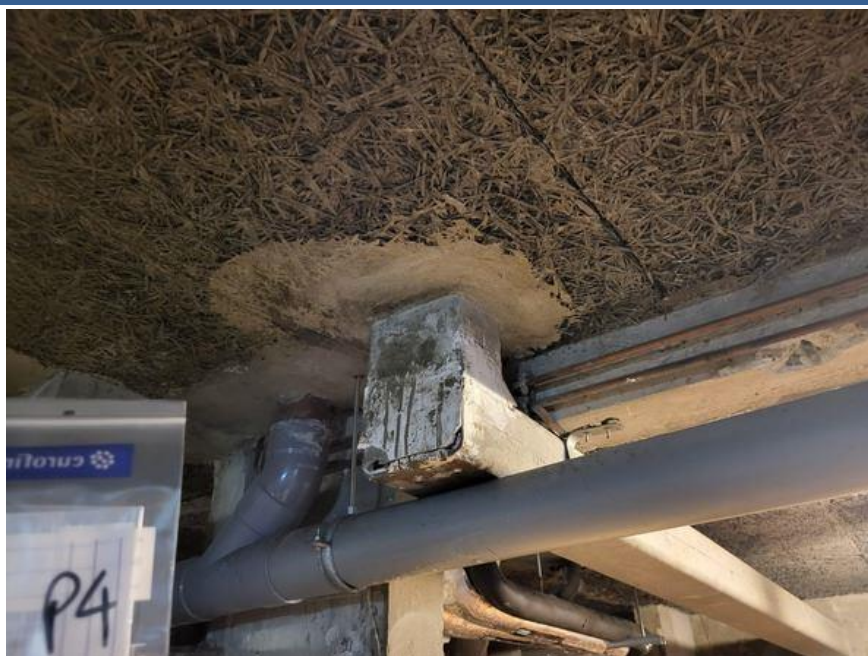


Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Pièce (Sous-sol)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /

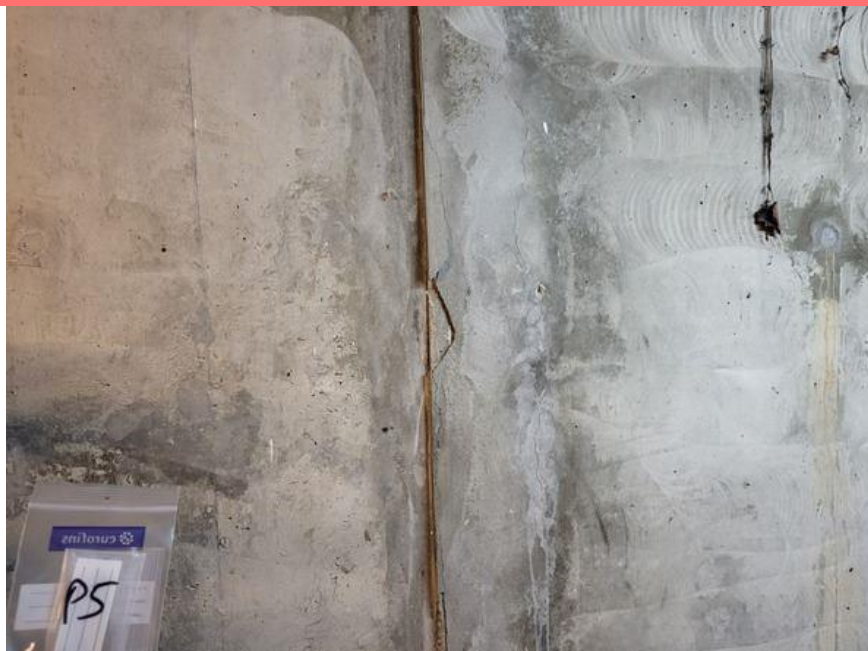

PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Pièce (Sous-sol)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Pièce (Sous-sol)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Joints d'assemblage de parpaings

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Local Vide Ordures (Sous-sol)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Joints d'assemblage de parpaings

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Pièce (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

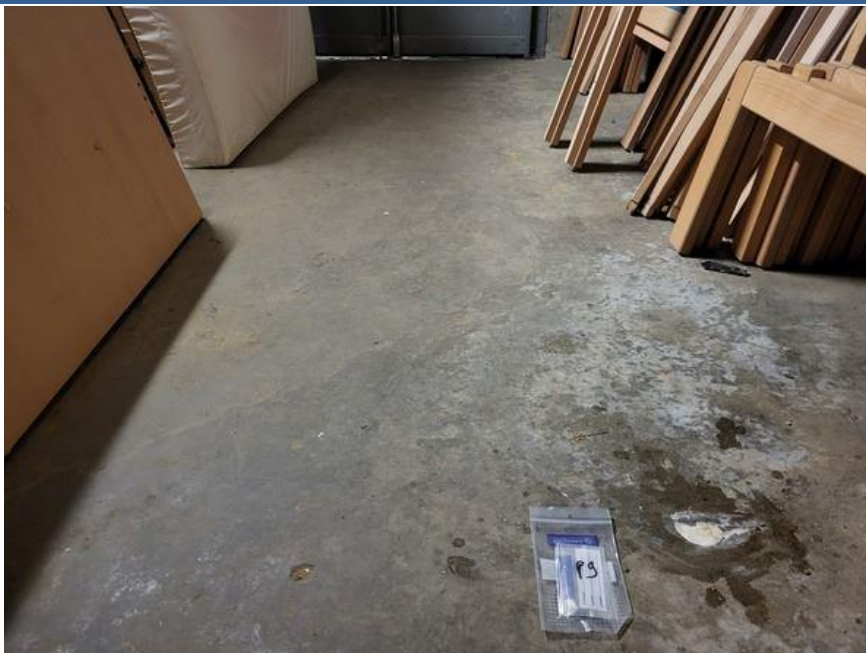


PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Local Vide Ordures (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

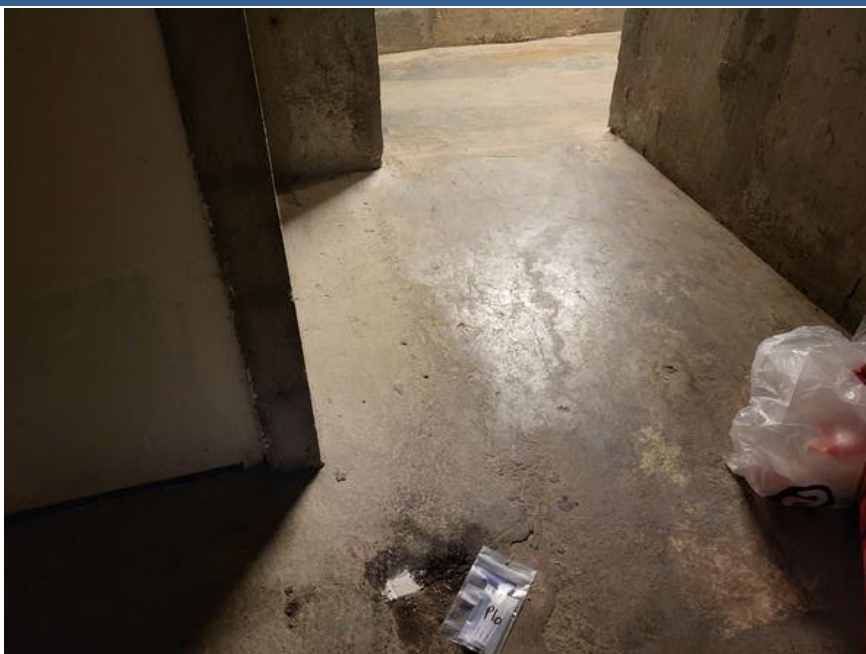

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P11

Pièce ou Local	Dégagement (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Isolant et enveloppe
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Pièce (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Isolant et enveloppe
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

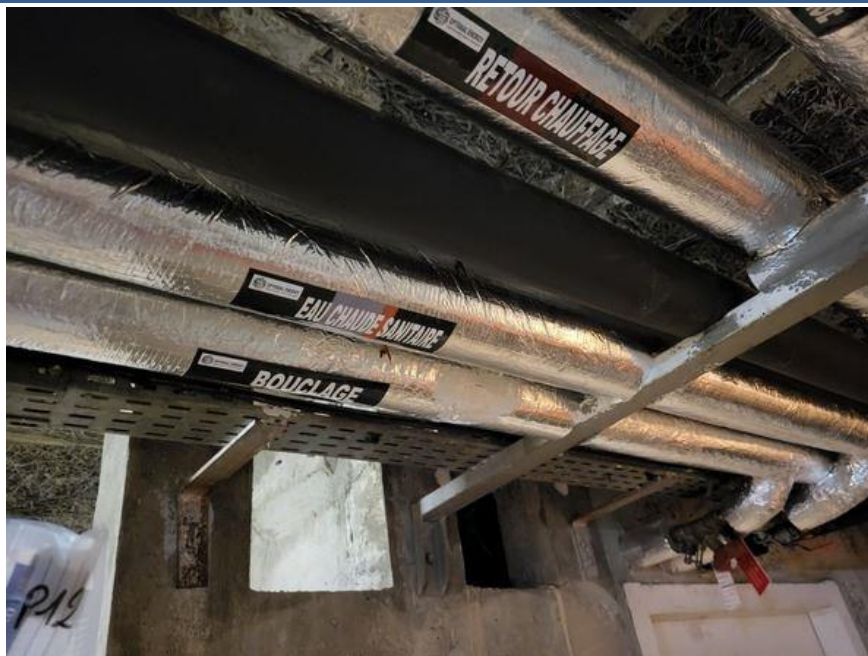

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Local (Sous-sol)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibrallyth
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P14

Pièce ou Local	Escalier (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage rose
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	Escalier (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Escalier (Sous-sol)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Peinture sur béton
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	Hall (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture blanche

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	Hall (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre lissés

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	Hall (Rdc)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

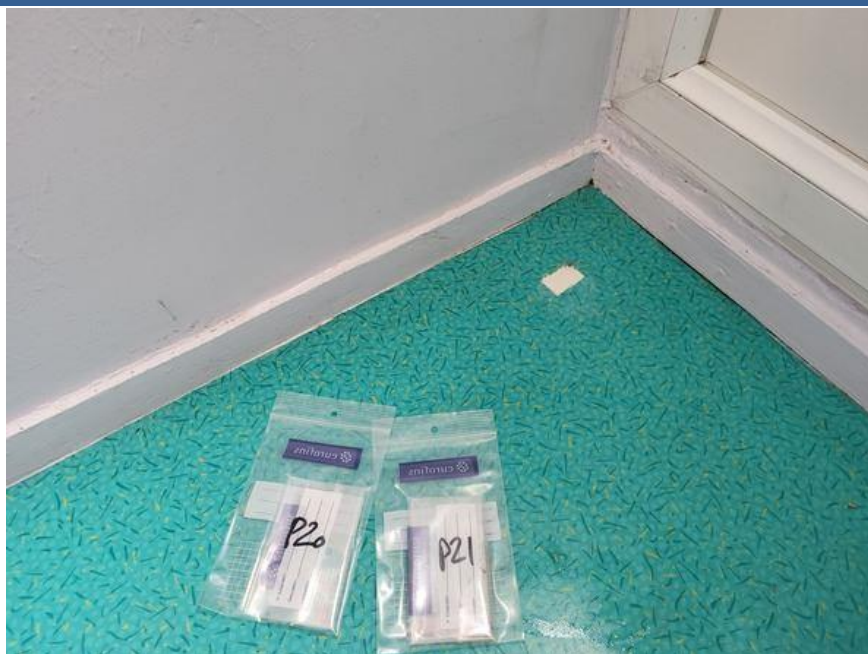

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P21

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage rose

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P27

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité monocouche
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	film métallisé
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Isolant mousse

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P30

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : pare-vapeur

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P32


Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité monocouche
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

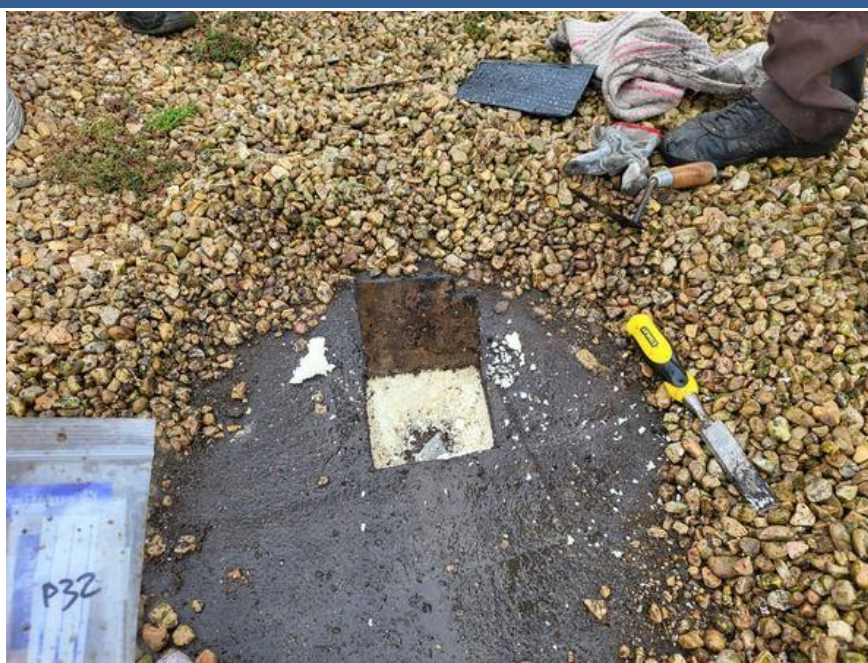

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P33

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	film métallisé
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

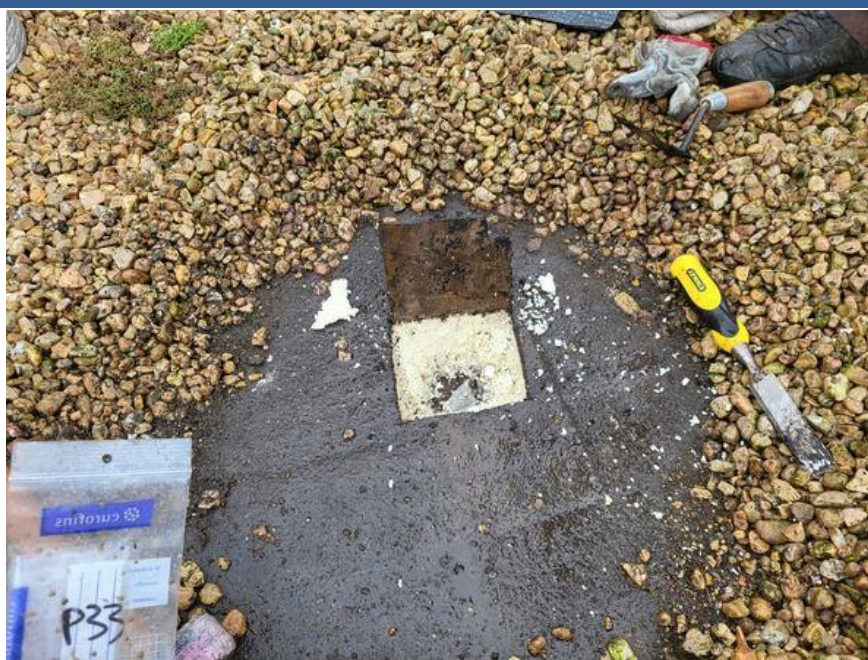

PRELEVEMENT : P34

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Isolant mousse
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P35

Pièce ou Local	Toiture R+4 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : pare-vapeur

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	Toiture R+3 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité monocouche

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	Toiture R+3 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	film métallisé

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P38

Pièce ou Local	Toiture R+3 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Isolant mousse

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P39

Pièce ou Local Toiture R+3 (Extérieur)

Composant de la construction Étanchéité de toiture terrasse

Partie du composant Parties planes : pare-vapeur

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P40

Pièce ou Local Toiture R+3 (Extérieur)

Composant de la construction Étanchéité de toiture terrasse

Partie du composant Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P41

Pièce ou Local	Toiture R+3 (Extérieur)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P42

Pièce ou Local	Toiture R+3 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité monocouche
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P43

Pièce ou Local	Toiture R+3 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	film métallisé

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P44

Pièce ou Local	Toiture R+3 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Isolant mousse

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P45

Pièce ou Local Toiture R+3 (Extérieur)

Composant de la construction Étanchéité de toiture terrasse

Partie du composant Parties planes : pare-vapeur

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P46

Pièce ou Local Toiture R+3 (Extérieur)

Composant de la construction Groupe VMC

Partie du composant Tampon antivibration

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P47

Pièce ou Local	Toiture R+1 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P48

Pièce ou Local	Toiture R+1 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

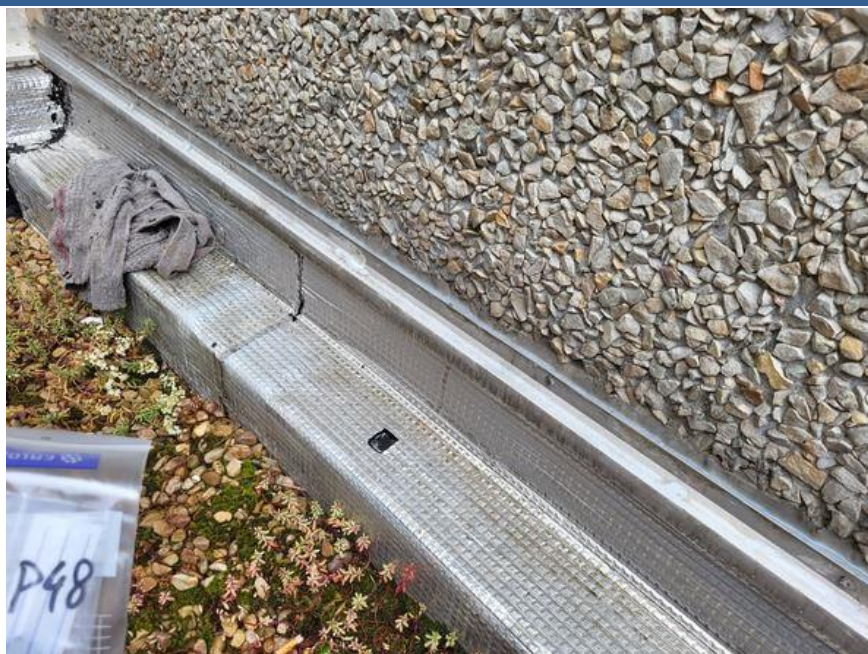

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P49

Pièce ou Local	Toiture R+1 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P50

Pièce ou Local	Toiture R+1 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	forme de pente granuleuse
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P51

Pièce ou Local	Toiture R+1 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Isolant

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P52

Pièce ou Local	Toiture R+1 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes : pare-vapeur

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P53

Pièce ou Local	Toiture R+1 (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P54

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colle jaune de Plinthe bois
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P55

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	peinture sur cloison

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

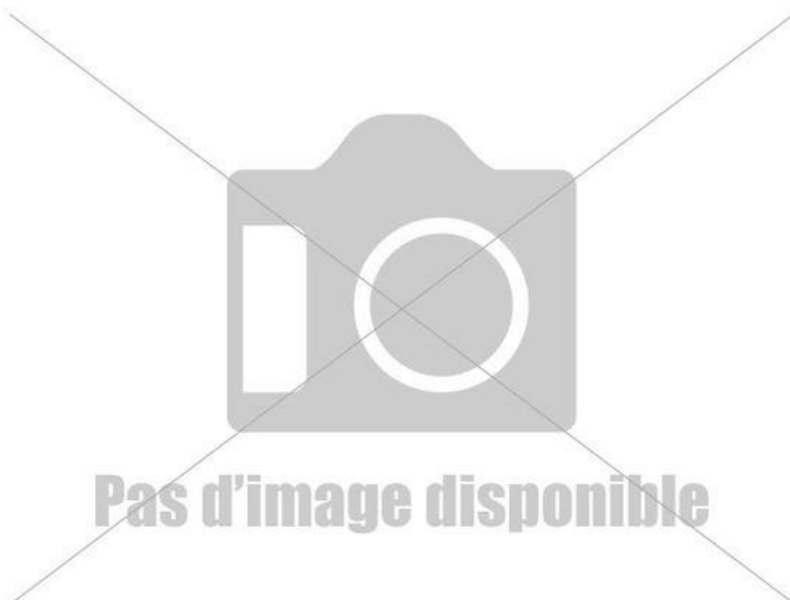

PRELEVEMENT : P56

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre sur cloisons

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P57

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	complexe plâtre+peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P58

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur porteur béton
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P59

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P60

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P61

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre (gaine technique)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P62

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

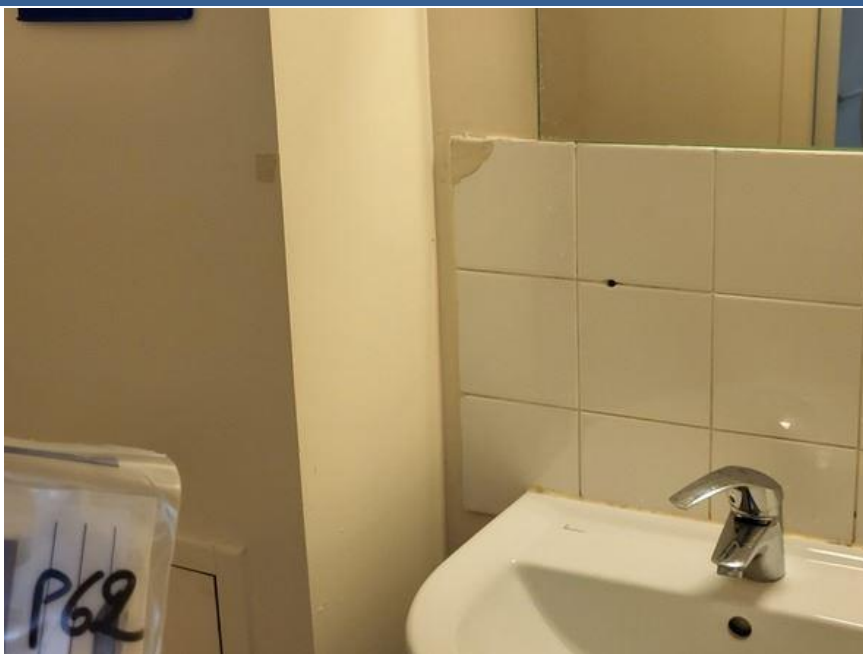

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P63

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P64

Pièce ou Local	Chambre 5 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P65

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P66

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P67

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Peinture sur béton (murs extérieurs)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P68

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	mur béton préfabriqué
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

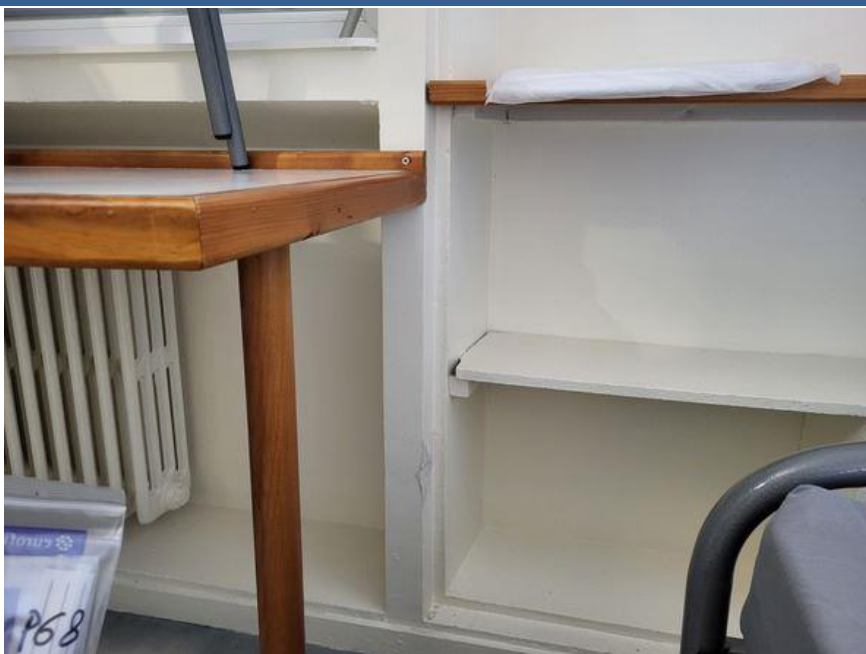

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P70

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P71

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	complexe plâtre+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P72

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur porteur béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P73

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colle jaune de Plinthe bois
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P74


Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	peinture sur cloison
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P75

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de plâtre sur cloisons
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

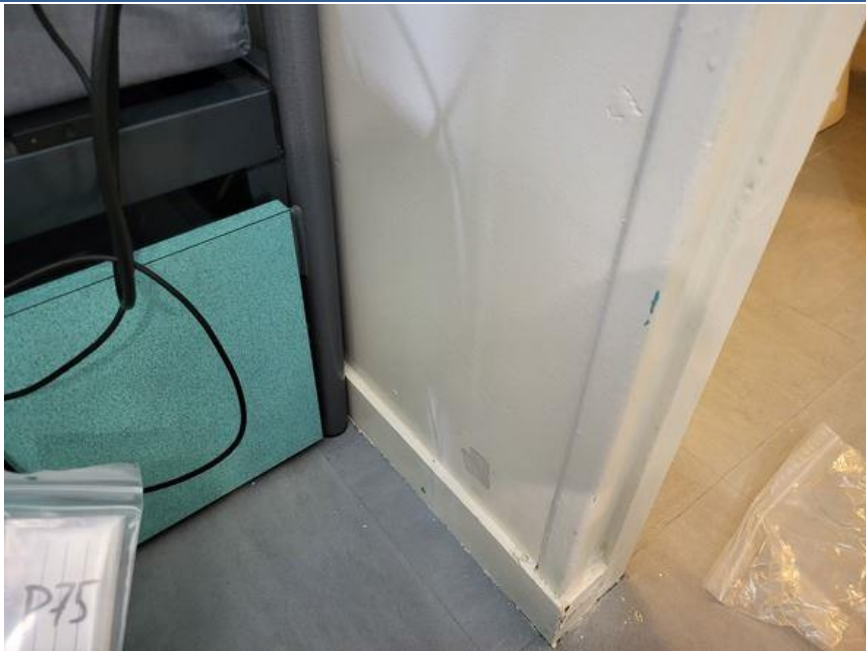

PRELEVEMENT : P76

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P77

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P78

Pièce ou Local	Chambre 21 (Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

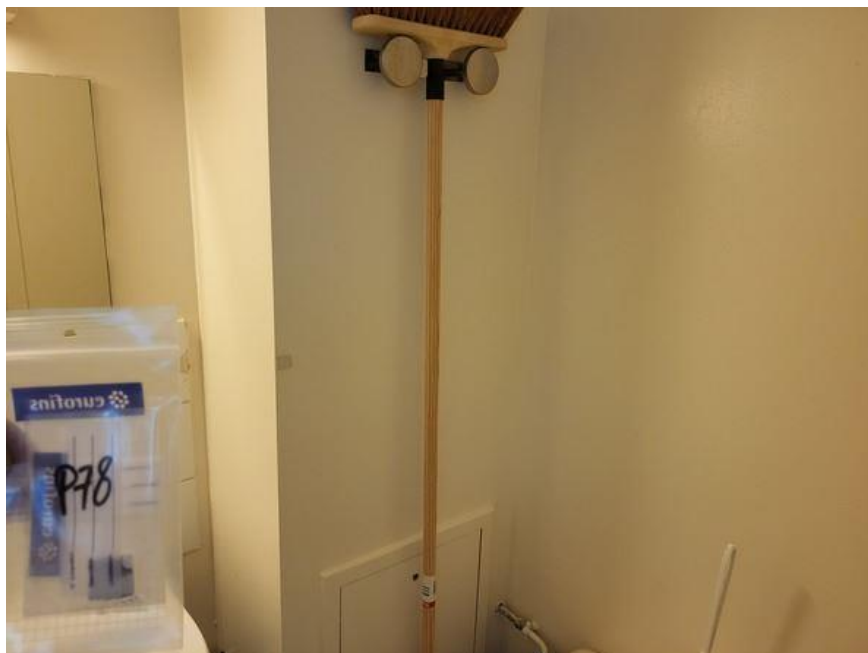


Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P79

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /

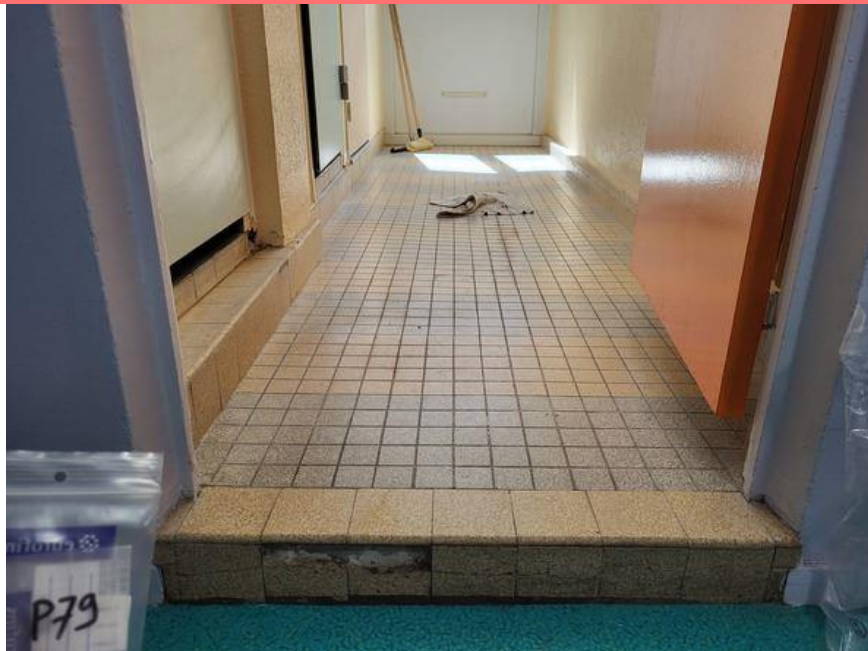

PRELEVEMENT : P80

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décoratives Gouttelettes

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P81

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe carrelage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P82

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Peintures de sol Peinture grise sur carrelage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P83

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques Panneaux rigides

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P84

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joint de dormant

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

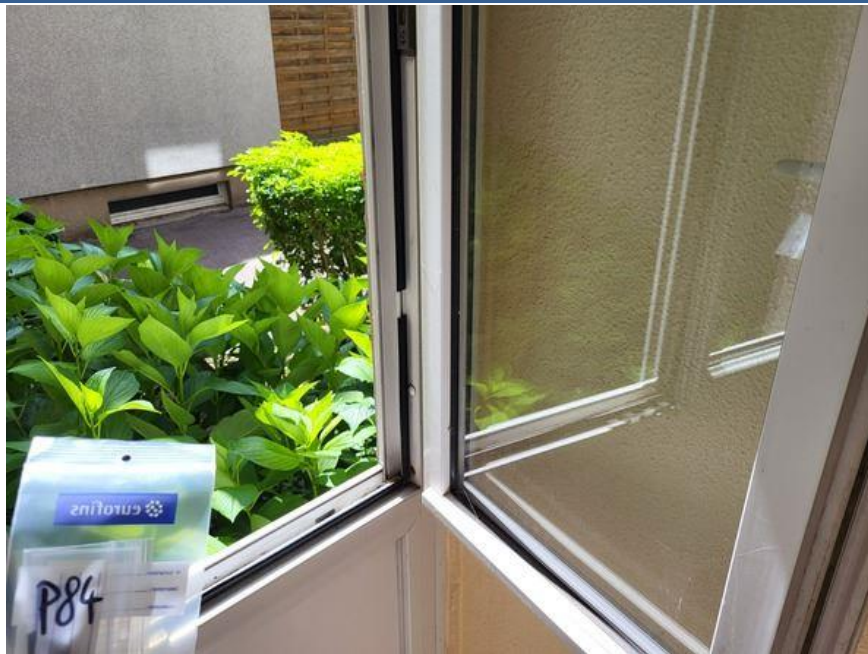


Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P85

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle sous lino

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

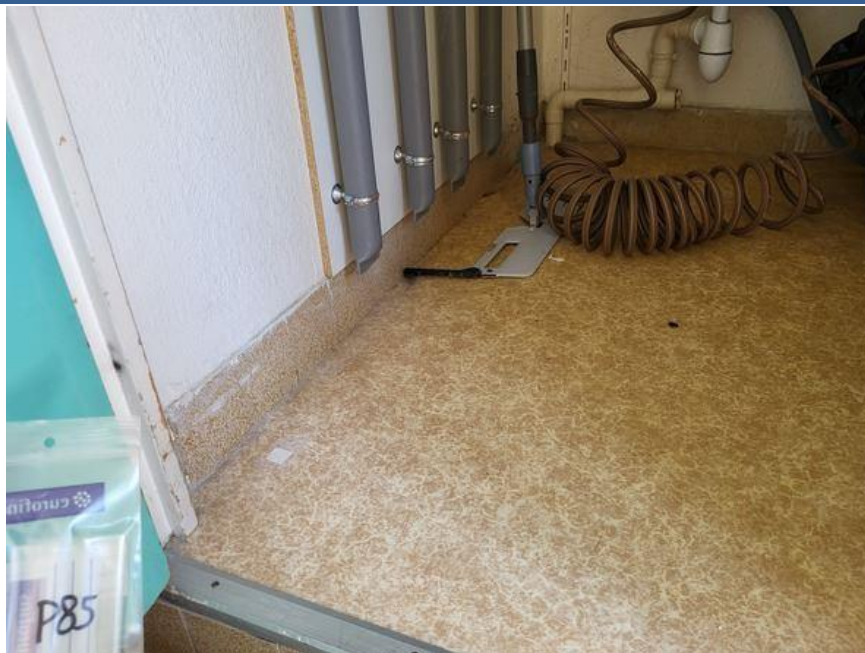

PRELEVEMENT : P86

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P87

Pièce ou Local	Sanitaire 2 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle de lino
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

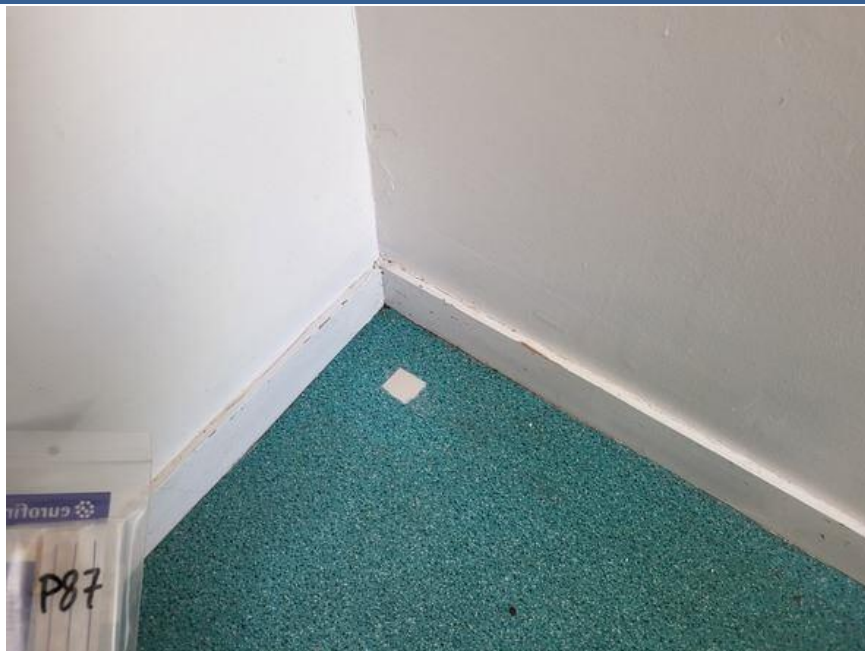

PRELEVEMENT : P88

Pièce ou Local	Sanitaire 2 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage rose
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

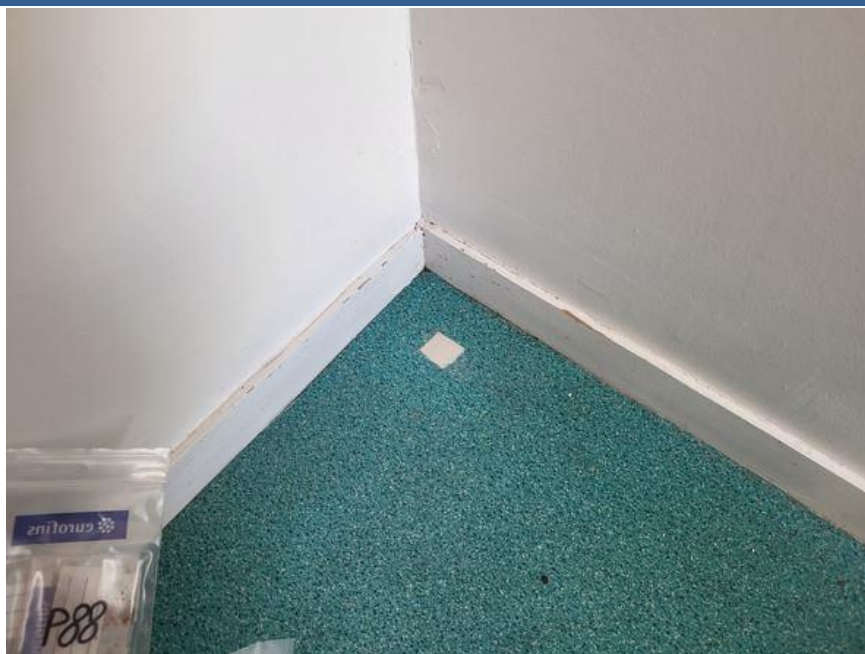

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P89

Pièce ou Local	Sanitaire 2 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Peintures de sol Peinture de sol grise

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P90

Pièce ou Local	Sanitaire 2 (Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre Lissés+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

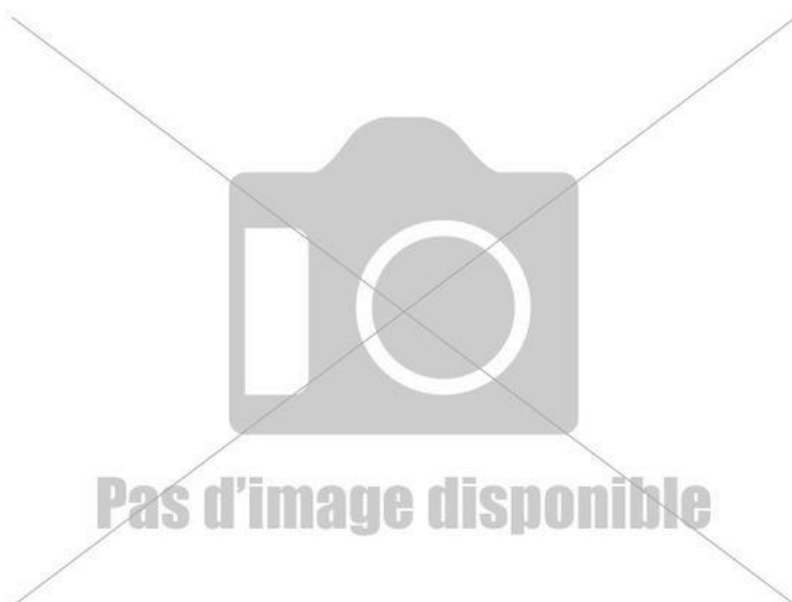

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P91

Pièce ou Local	Escalier (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P92

Pièce ou Local	Escalier (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage rose

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P93

Pièce ou Local	Escalier (Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P94

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits de lissage à base de plâtre Lissés+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P95

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
Partie du composant	Peinture sur poteau métallique
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P96

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Revêtements plastiques épais (RPE) RPE marron
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

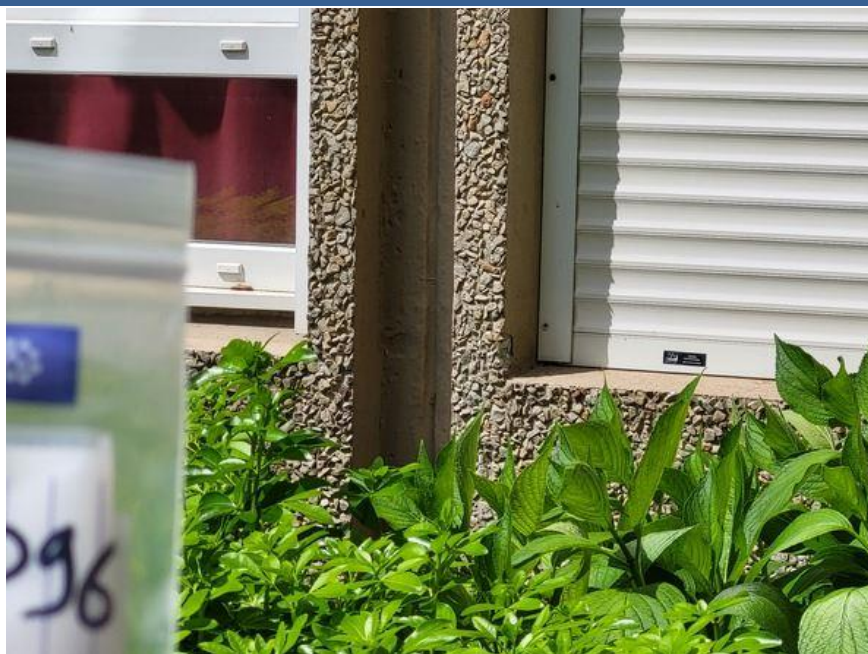

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P97

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Béton désactivé

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P98

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
Partie du composant	Panneaux panneaux fibreux

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P99

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduits extérieurs Projeté sur soubassement

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P100

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Mur béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P101

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P102

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris


Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

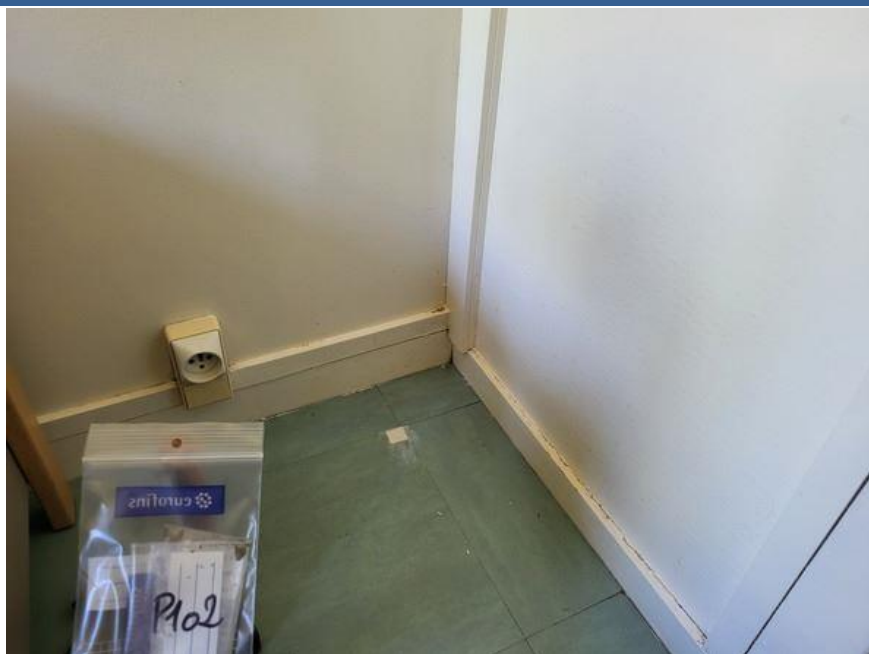


Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P103

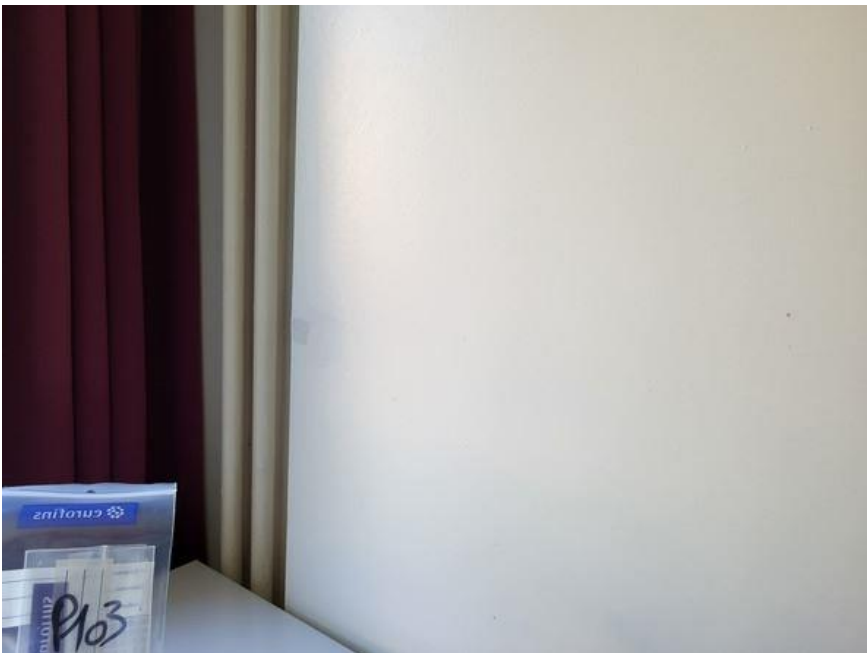Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre en doublage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P104

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	Peinture sur béton (mur extérieur)	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P105

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur béton préfabriqué

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P106

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	complexe plâtre+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P107

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur porteur béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

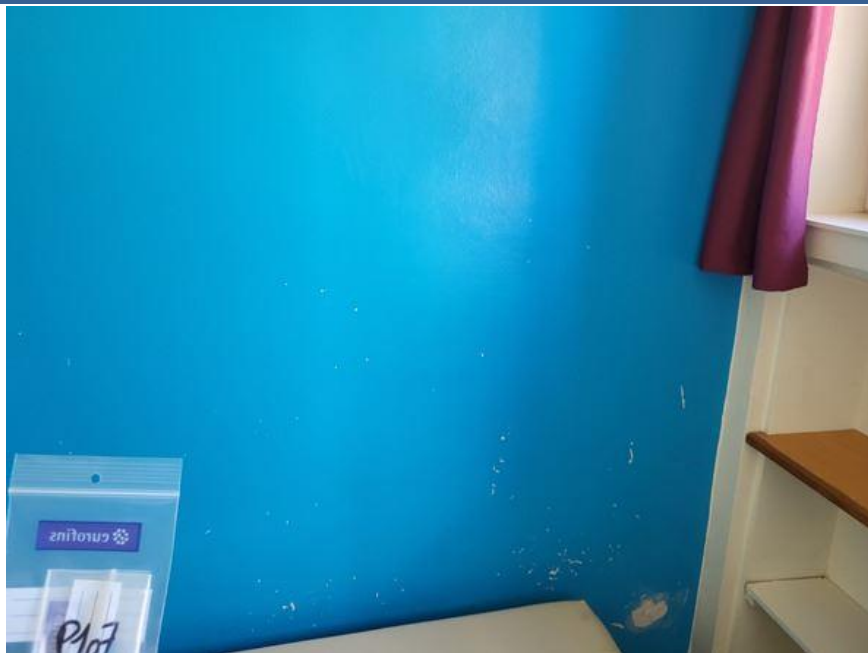


PRELEVEMENT : P108

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

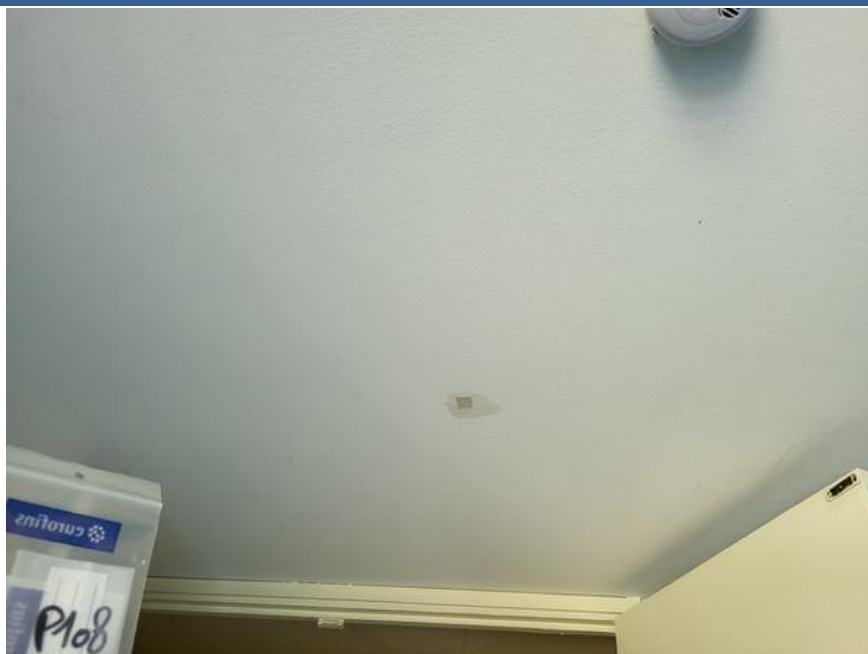

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P109

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	peinture sur cloison
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P110


Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre sur cloisons
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

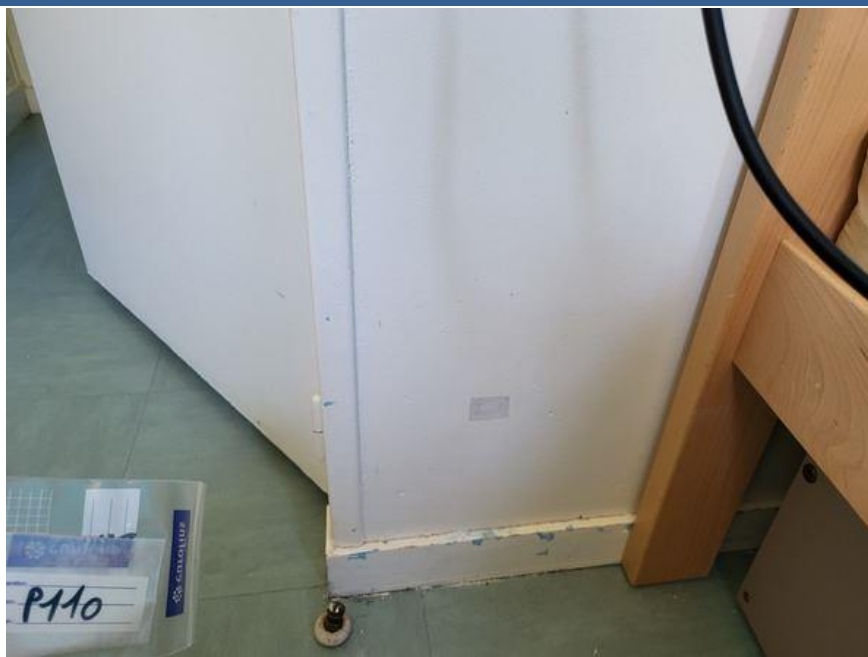

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P111

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colle jaune de Plinthe bois
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

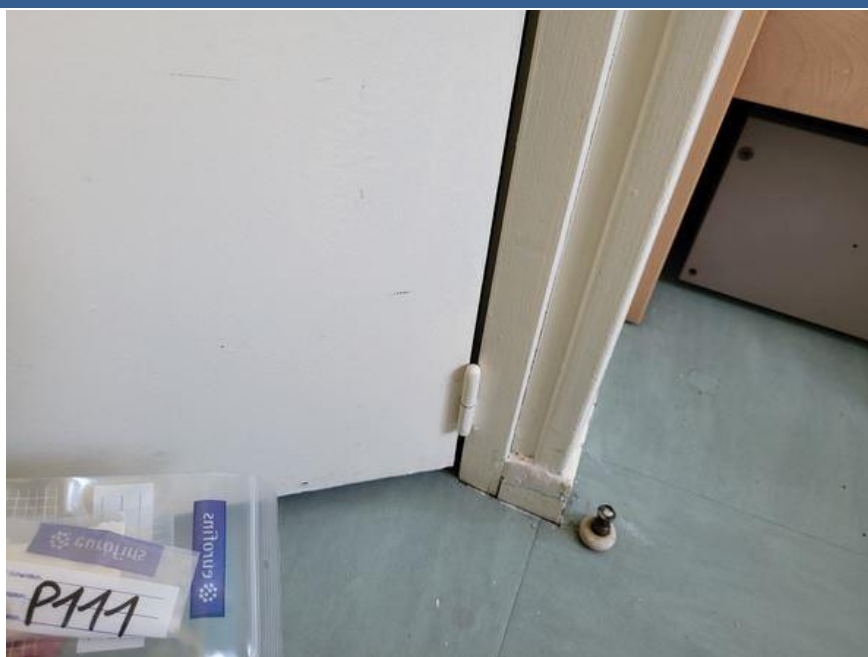

PRELEVEMENT : P112

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P113

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P114

Pièce ou Local	Chambre 109 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

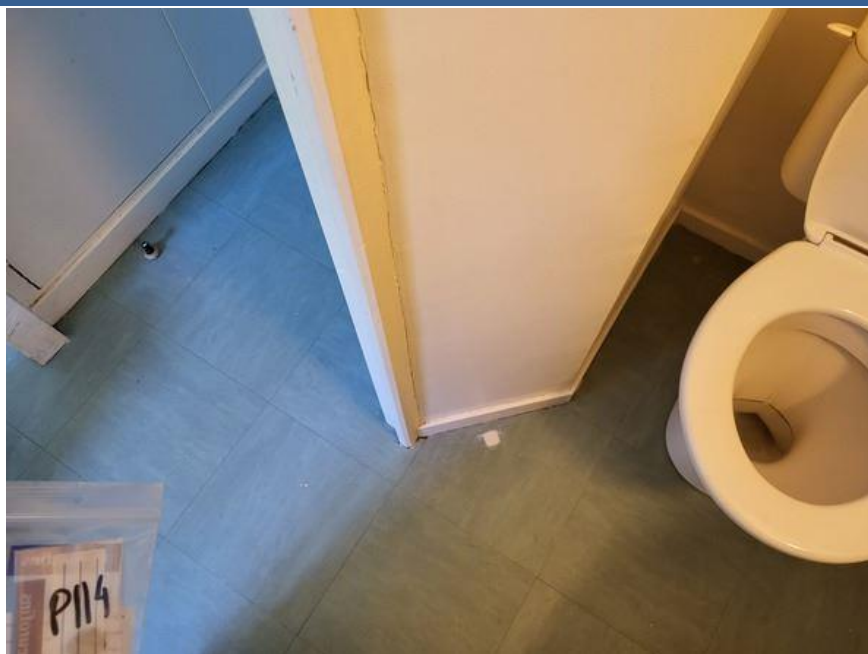

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P115

Pièce ou Local Chambre 130 (1er étage)

Composant de la construction Revêtements de sols

Partie du composant Colles non bitumineuses
Colle jaune

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P116


Pièce ou Local Chambre 130 (1er étage)

Composant de la construction Revêtements de sols

Partie du composant Ragréege gris

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

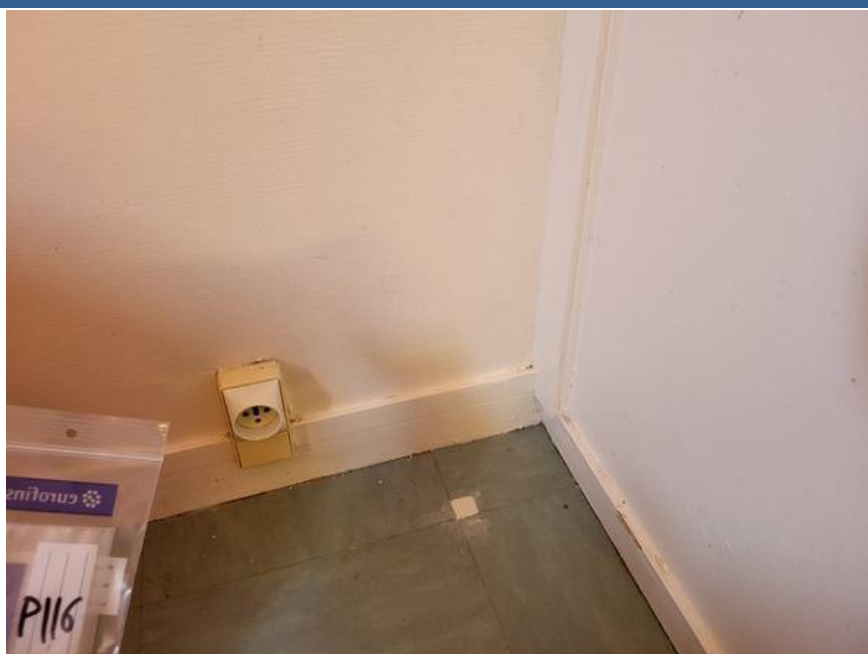

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P117

Pièce ou Local	Chambre 130 (1er étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	complexe plâtre+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P118

Pièce ou Local	Chambre 130 (1er étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur porteur béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P119

Pièce ou Local Chambre 130 (1er étage)

Composant de la construction Menuiseries extérieures

Partie du composant Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P120

Pièce ou Local Chambre 130 (1er étage)

Composant de la construction Menuiseries extérieures

Partie du composant Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Joints mousse entre menuiserie et structure

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P121

Pièce ou Local	Salle de travail (Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

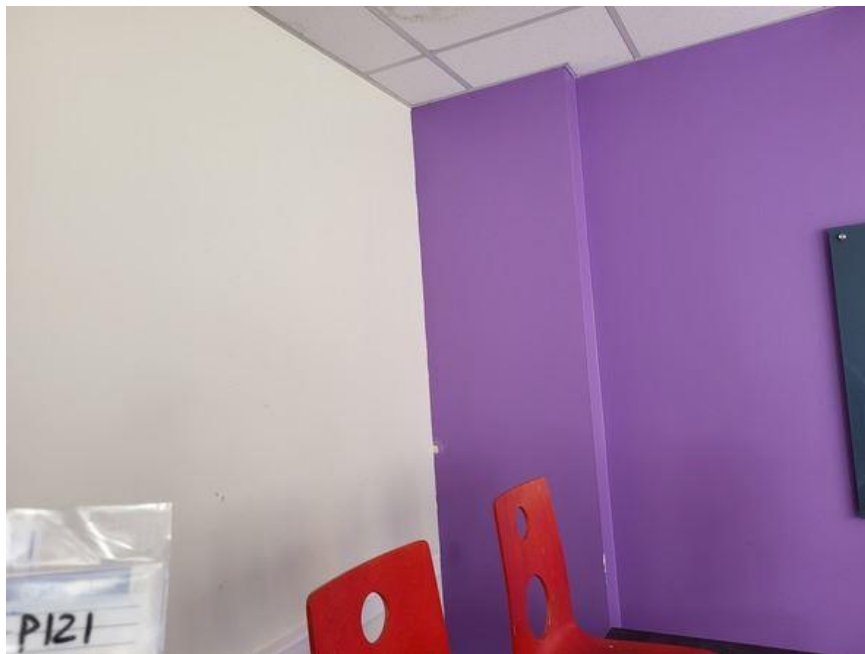

PRELEVEMENT : P122

Pièce ou Local	Salle de travail (Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

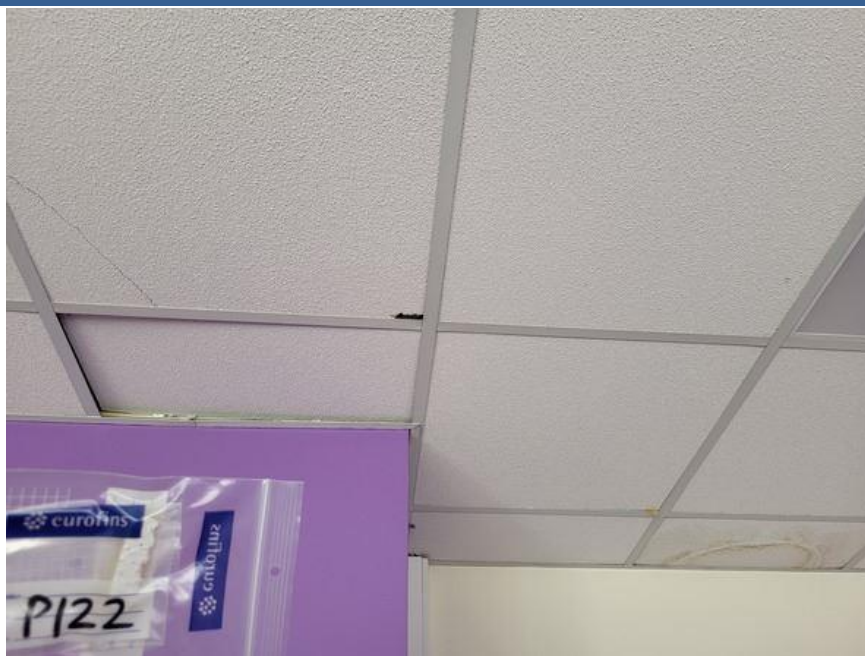

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P123

Pièce ou Local	Cafétéria (Rdc)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduits de jointoiment des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre 2
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P124

Pièce ou Local	Chambre 130 (1er étage)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P125

Pièce ou Local : Chambre 130 (1er étage)

Composant de la construction : Revêtements de sols

Partie du composant : Colles non bitumineuses
colle jaune

Présence d'amiante : **Non**

Plan N° : /



PRELEVEMENT : P126


Pièce ou Local : Chambre 130 (1er étage)

Composant de la construction : Revêtements de sols

Partie du composant : Ragrée gris

Présence d'amiante : **Non**

Plan N° : /

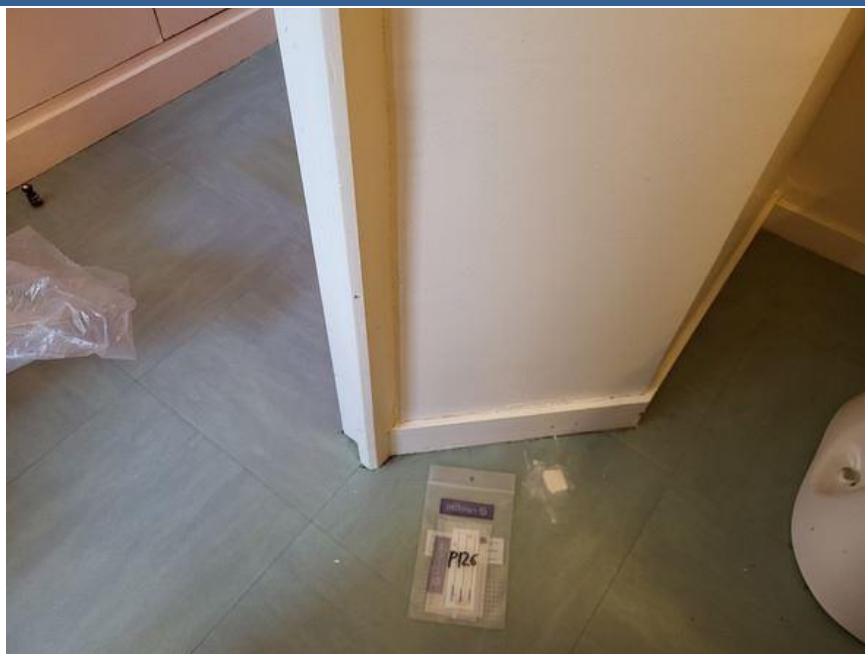

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P127

Pièce ou Local	Chambre 130 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P128

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P129

Pièce ou Local Sanitaire 1 (1er étage)

Composant de la construction Revêtements de sols

Partie du composant Ragréage rose

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P130

Pièce ou Local Sanitaire 1 (1er étage)

Composant de la construction Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Partie du composant Colle silicone de Plinthe

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P131

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P132

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (1er étage)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalle béton

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /

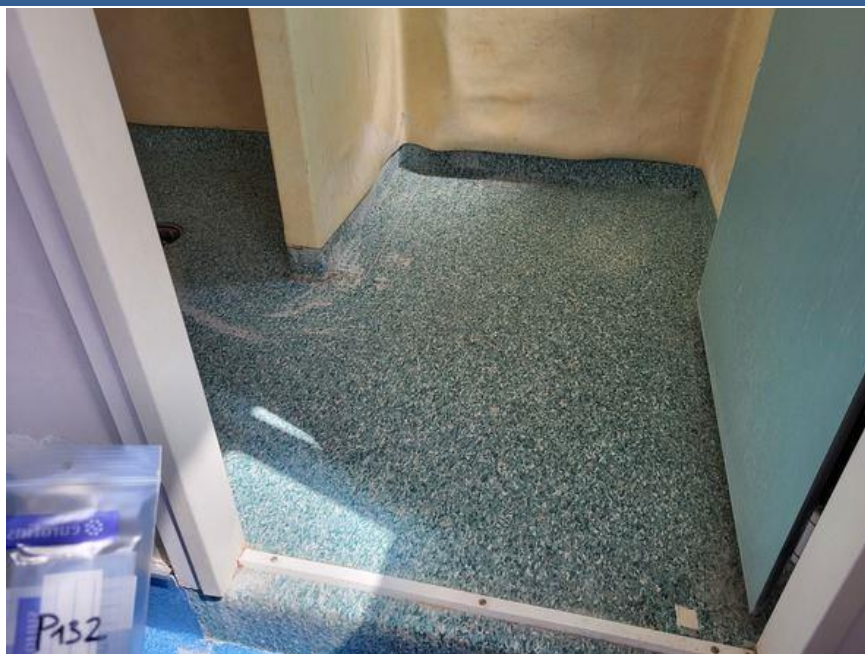

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P133

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colle jaune de revêtement mural
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P134

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (1er étage)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P135

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (1er étage)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P136

Pièce ou Local	Sanitaire 3 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décoratives Gouttelettes
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

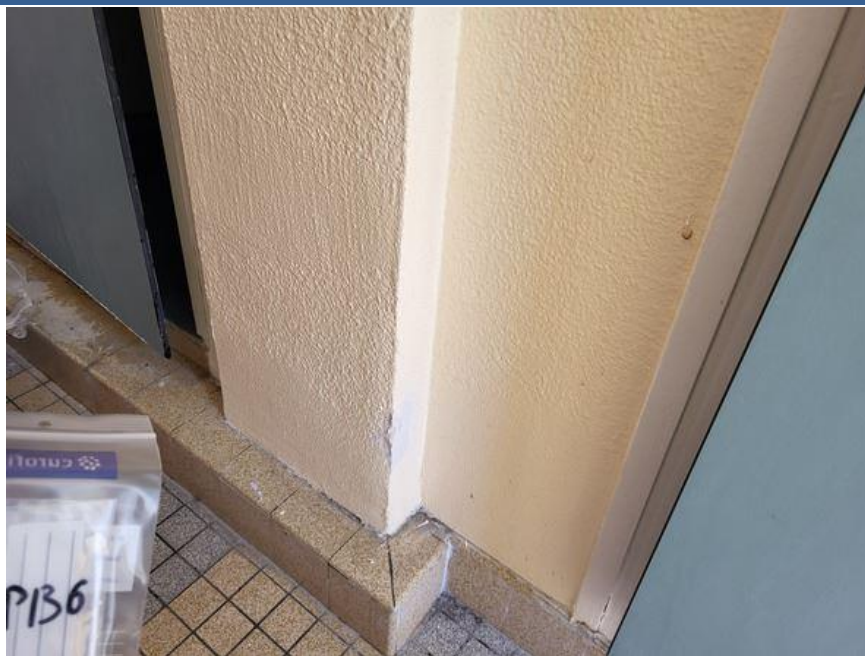

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P137

Pièce ou Local Sanitaire 3 (1er étage)

Composant de la construction Murs et cloisons maçonnés

Partie du composant mur porteur béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P138

Pièce ou Local Sanitaire 3 (1er étage)

Composant de la construction Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Partie du composant Colles Plinthe carrelage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P139

Pièce ou Local	Sanitaire 3 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

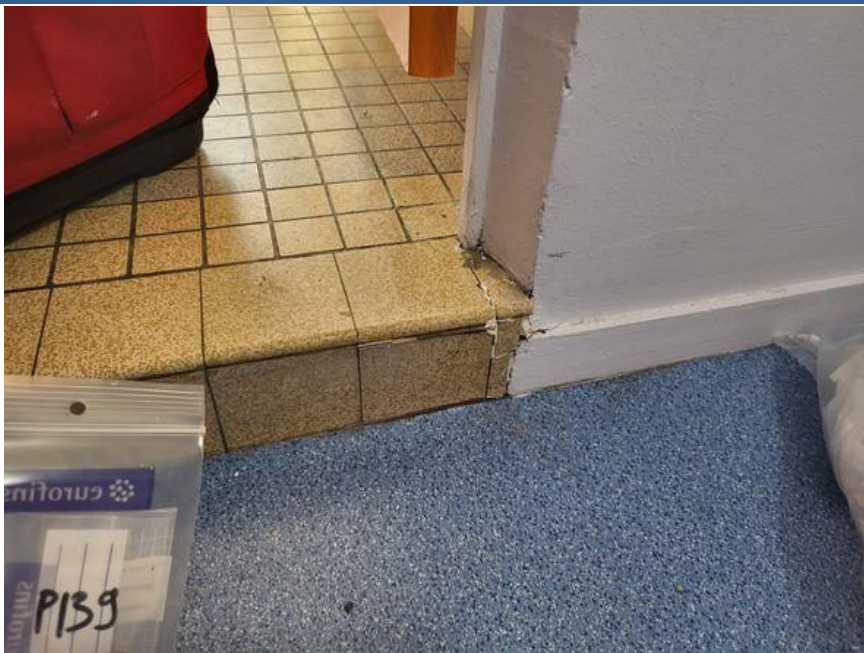


PRELEVEMENT : P140

Pièce ou Local	Sanitaire 3 (1er étage)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques rigides

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

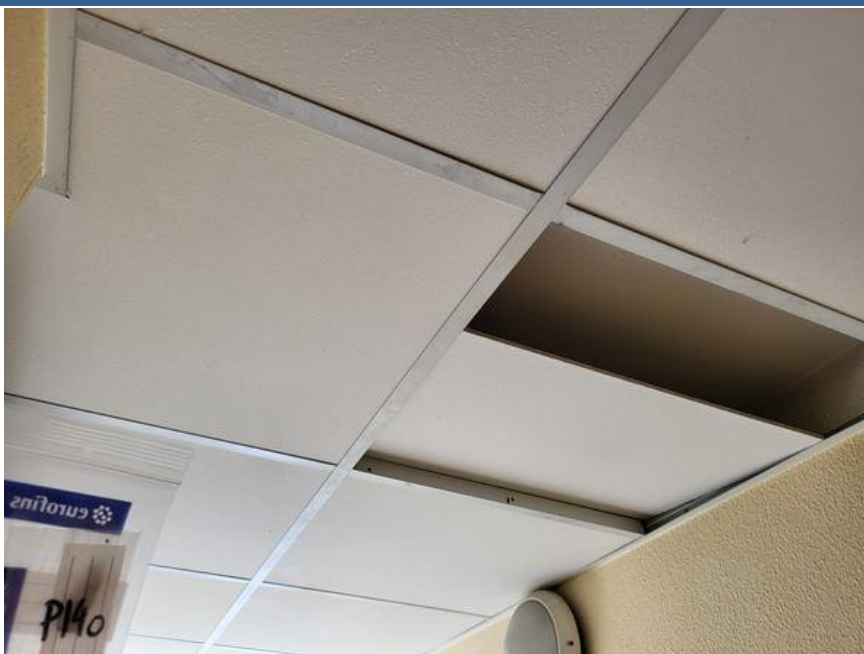

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P141

Pièce ou Local	Sanitaire 3 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Peintures de sol Peinture grise sur carrelage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P142


Pièce ou Local	Sanitaire 3 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P143

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

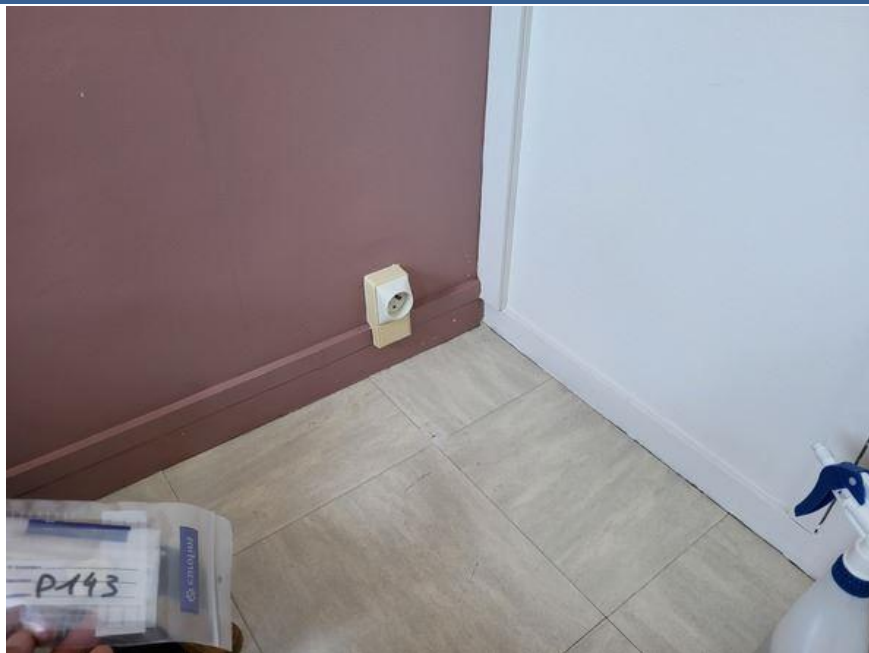

PRELEVEMENT : P144


Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Primaire d'accrochage gris
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P145

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colle jaune de Plinthe bois
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

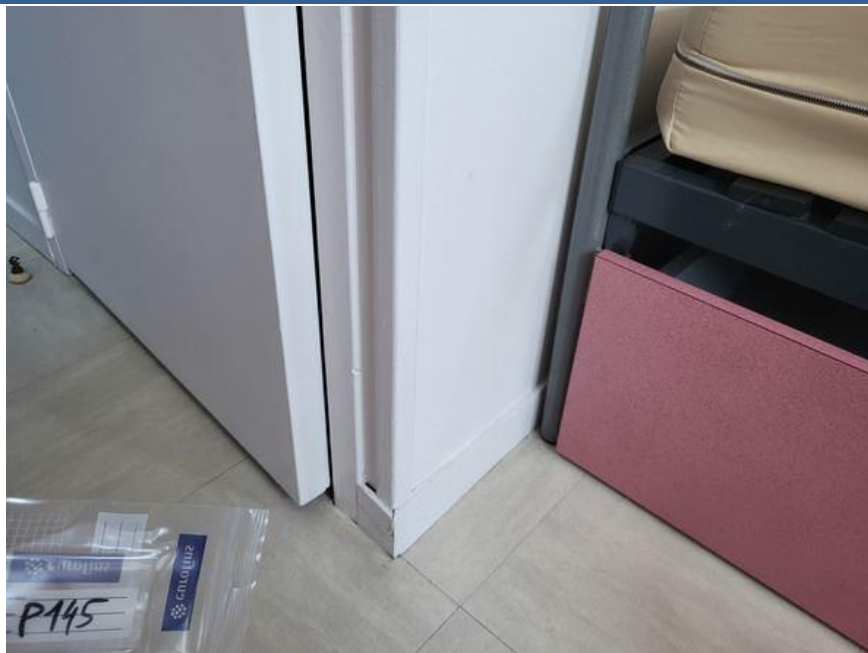

PRELEVEMENT : P146

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	peinture sur cloison
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

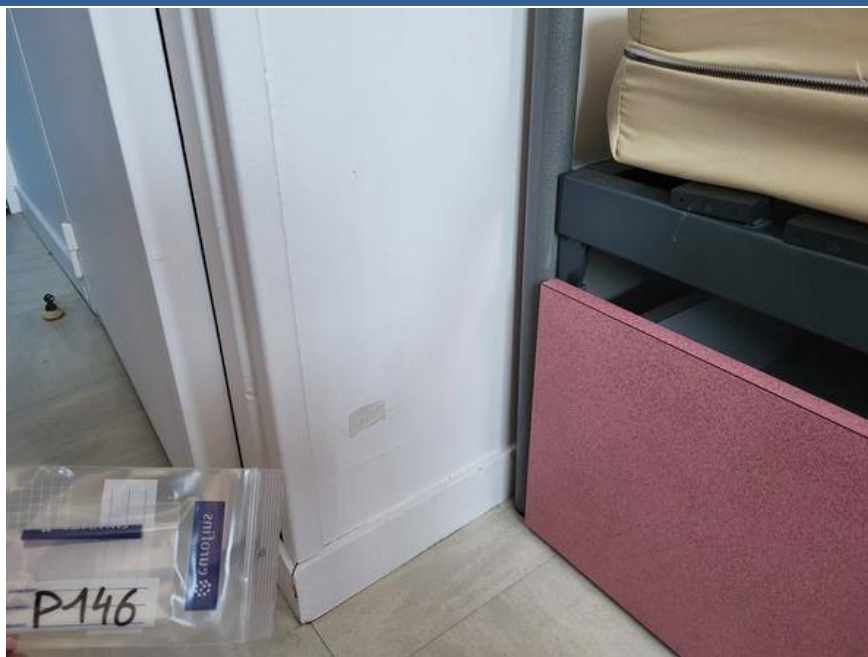

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P147

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre sur cloisons

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P148

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /

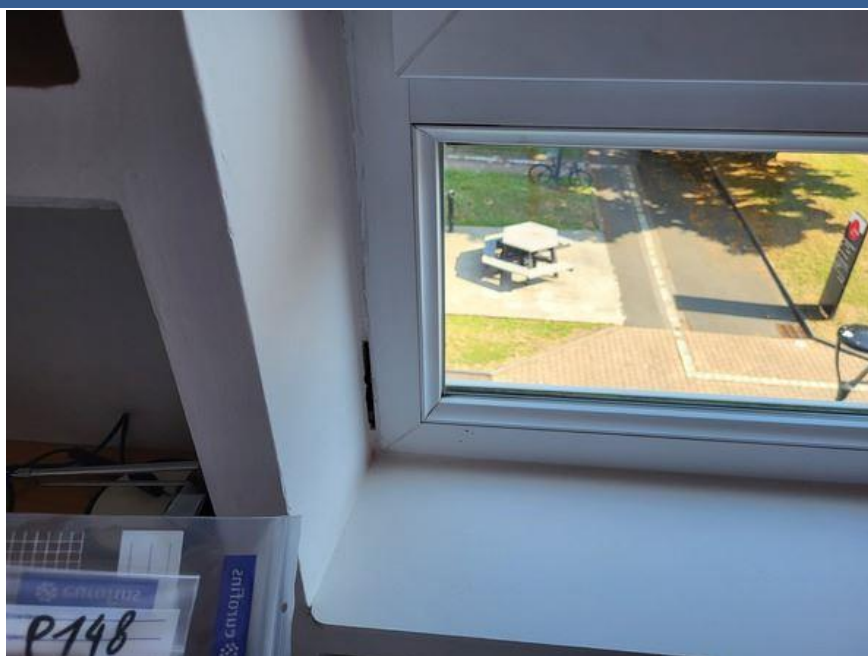

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P149

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

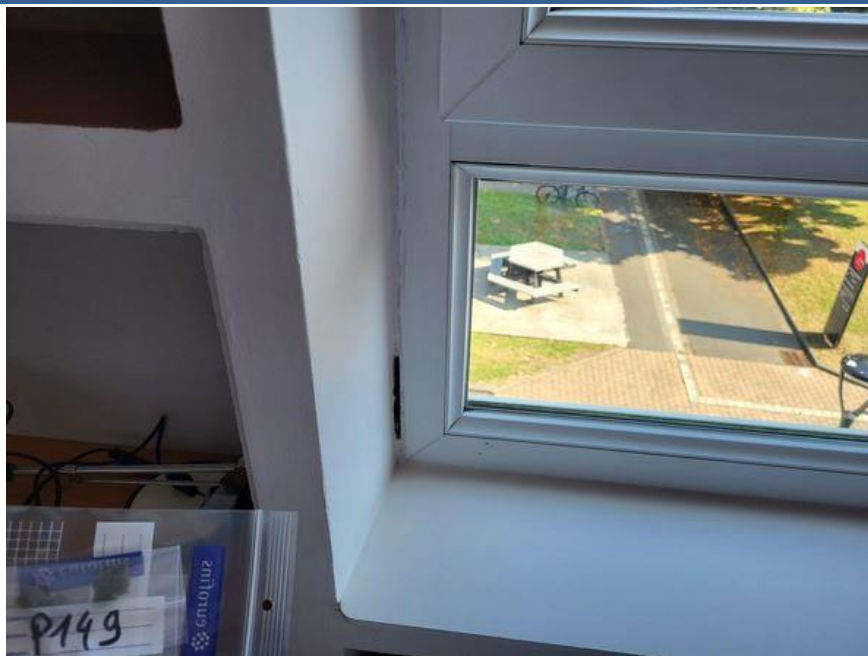

PRELEVEMENT : P150

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Peinture sur béton (murs extérieurs)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

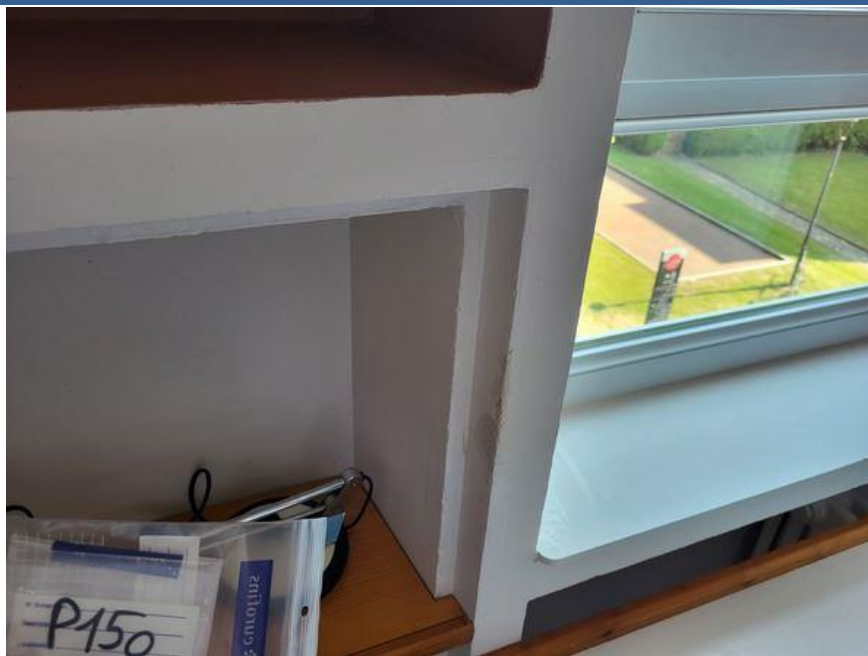


Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P151

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur béton préfabriqué

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

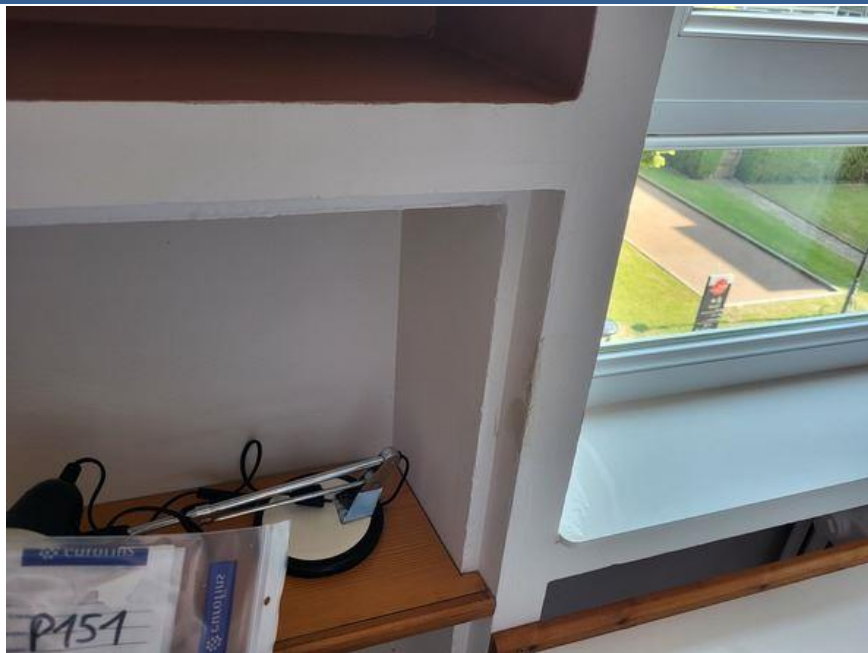


PRELEVEMENT : P152

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	complexe plâtre+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

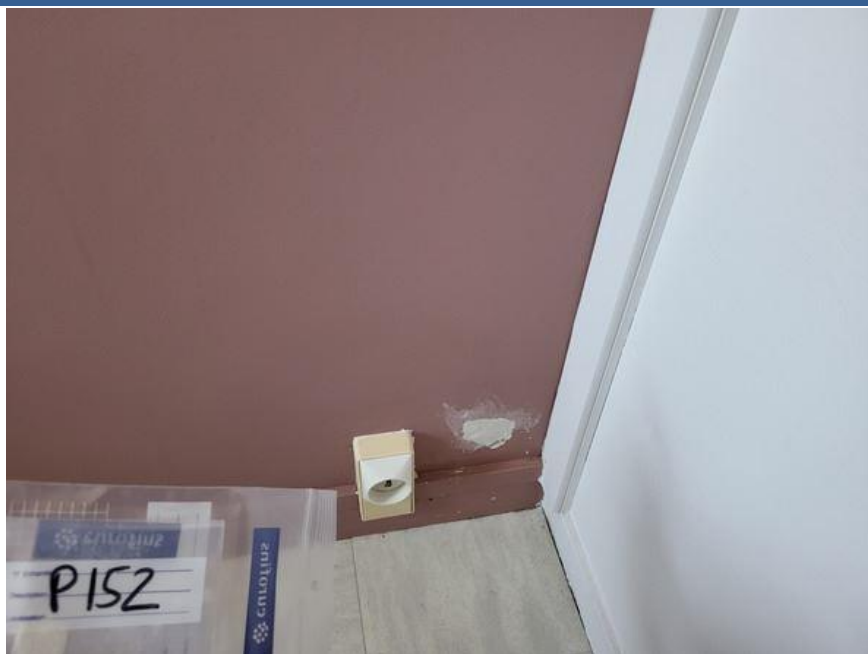


Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P153

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur porteur béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

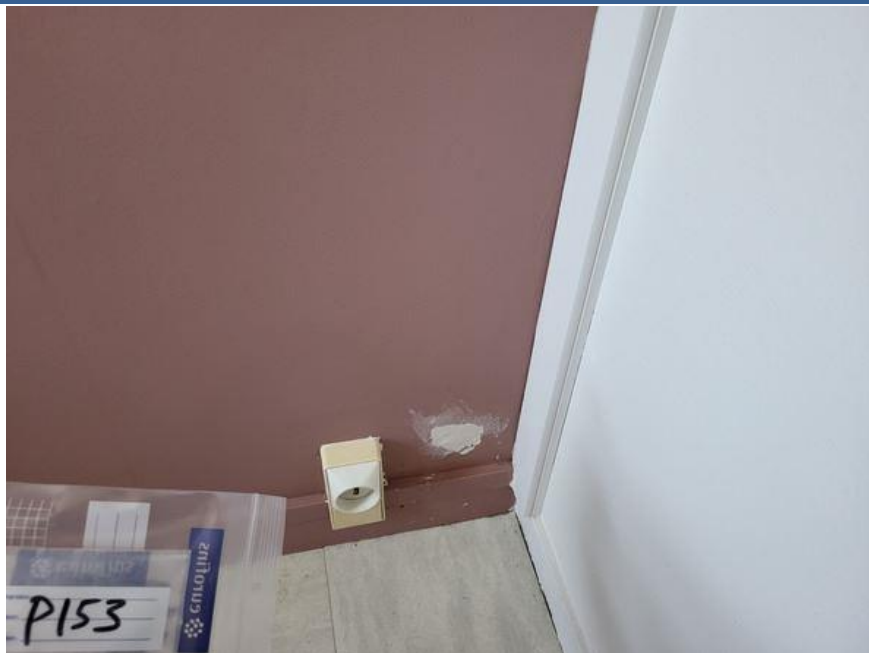


PRELEVEMENT : P154

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

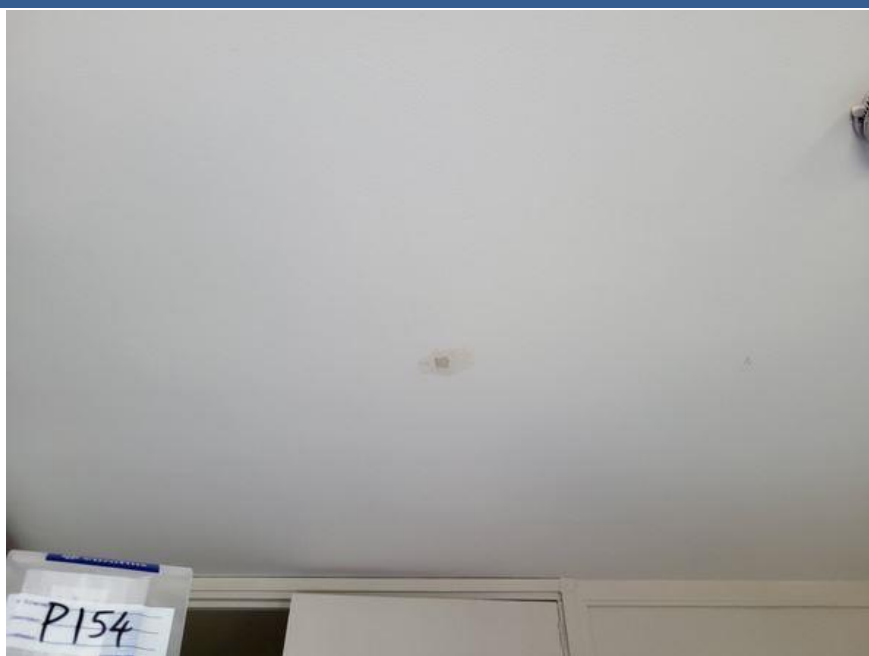

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P155

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P156

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P157

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P158

Pièce ou Local	Chambre 207 (2ème étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P159

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P160

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P161

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colle jaune de Plinthe bois

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P162

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	peinture sur cloison

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P163

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre sur cloisons

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

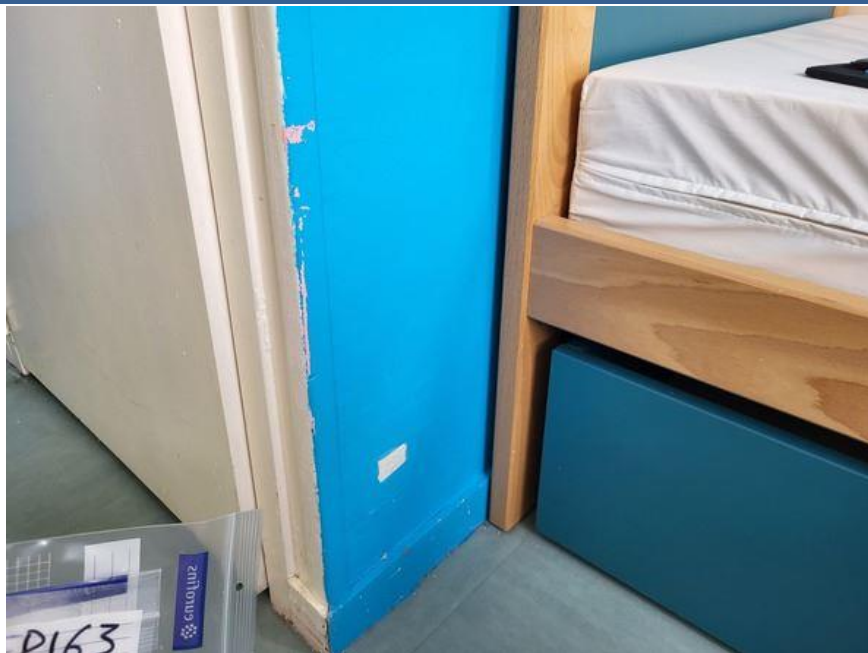

PRELEVEMENT : P164

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	peinture sur béton (murs extérieurs)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P165

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur béton préfabriqué

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P166

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

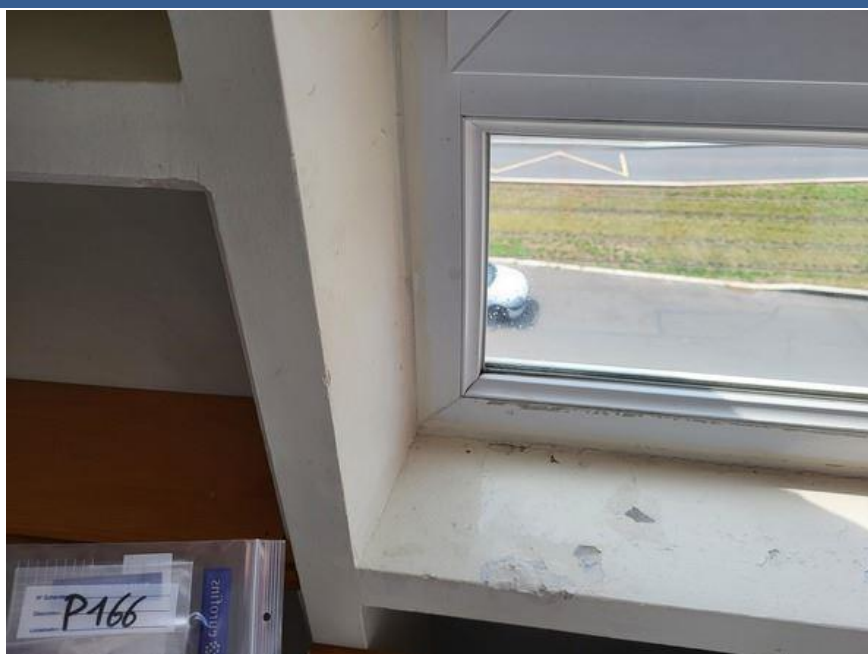

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P167

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P168

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P169

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P170

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P171

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

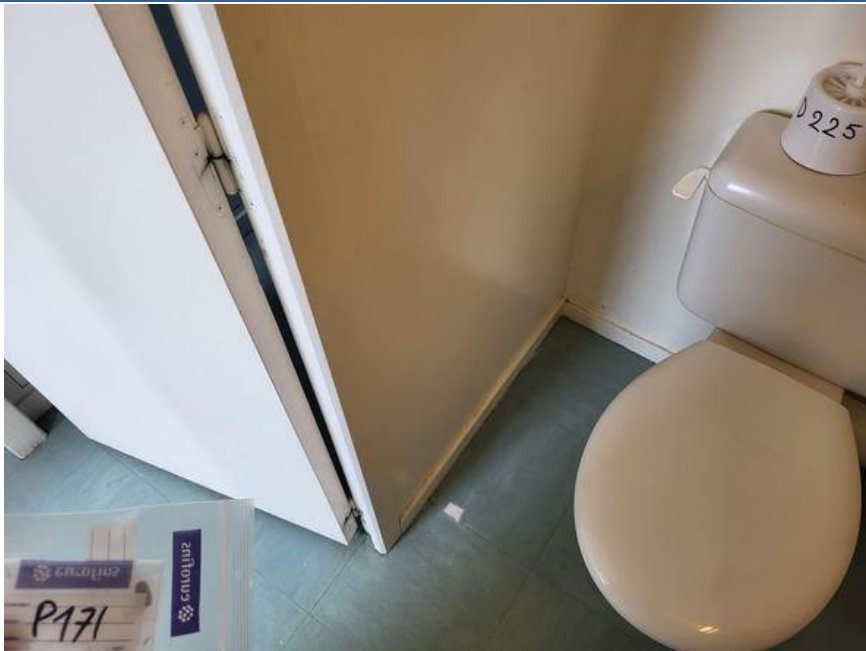

PRELEVEMENT : P172

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique)

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P173

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	complexe plâtre+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P174

Pièce ou Local	Chambre 225 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	mur porteur béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P175

Pièce ou Local	Sanitaire (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P176

Pièce ou Local	Sanitaire (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage rose

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /

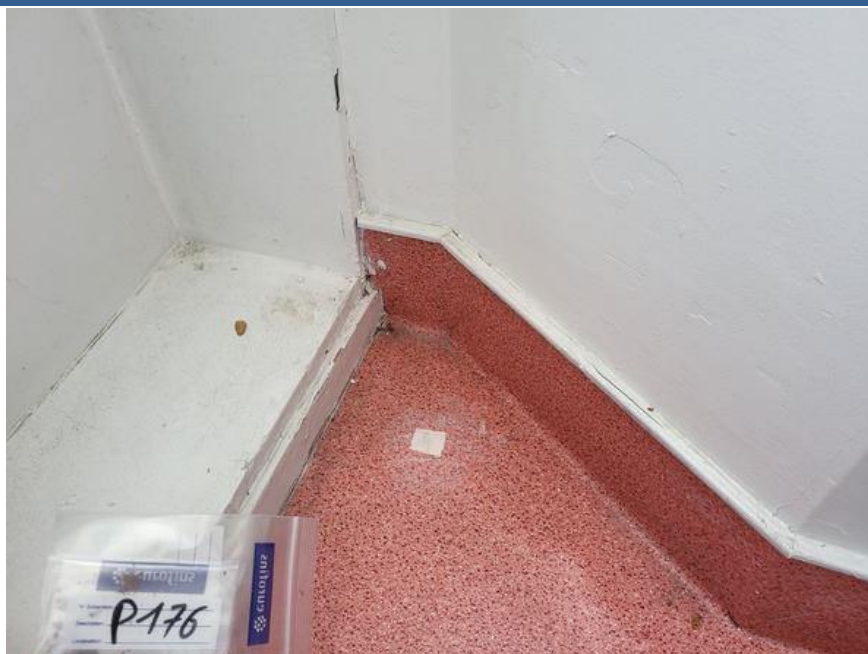

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P177

Pièce ou Local	Sanitaire (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	peinture résine
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

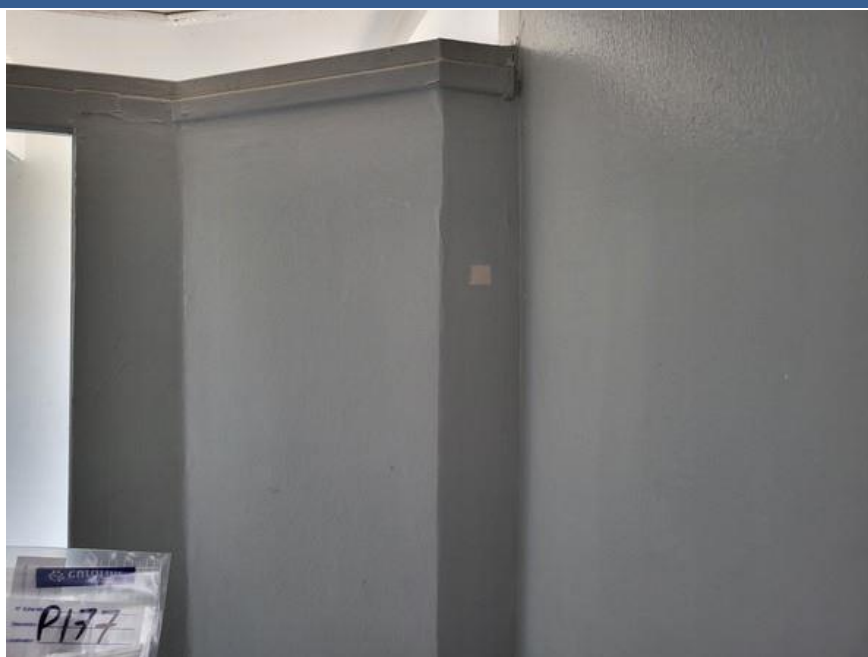

PRELEVEMENT : P178

Pièce ou Local	Sanitaire (2ème étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P179

Pièce ou Local Sanitaire (2ème étage)

Composant de la construction Faux plafonds

Partie du composant Panneaux et plaques rigides

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P180

Pièce ou Local Sanitaire (2ème étage)

Composant de la construction Menuiseries extérieures

Partie du composant Joints de mastic de vitrage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P181

Pièce ou Local	Sanitaire (2ème étage)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalle béton
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P182

Pièce ou Local	Sanitaire (2ème étage)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P183

Pièce ou Local	Escalier (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P184

Pièce ou Local	Escalier (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage rose
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P185

Pièce ou Local	Escalier (2ème étage)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

PRELEVEMENT : P186

Pièce ou Local	Escalier (2ème étage)	
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
Partie du composant	Peinture blanche	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P187

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P188

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (2ème étage)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalle béton

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P189

Pièce ou Local	Sanitaire 1 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colle jaune de revêtement mural
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P190

Pièce ou Local	Chambre 321 (3ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence blanche
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P191

Pièce ou Local	Chambre 321 (3ème étage)
Composant de la construction	Menuiseries extérieures
Partie du composant	Joints de mastic de vitrage Joint de vitrage PVC

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

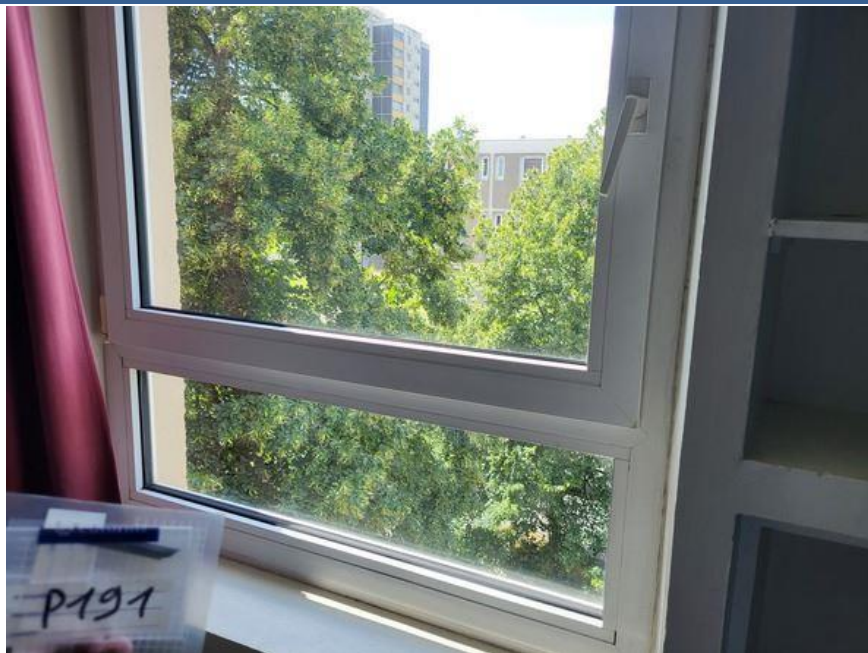

PRELEVEMENT : P192

Pièce ou Local	Bureau (4ème étage - 321)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Peinture sur poteau métallique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P194

Pièce ou Local	Chambre 322 (3ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence blanche

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P195

Pièce ou Local	Chambre 322 (3ème étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

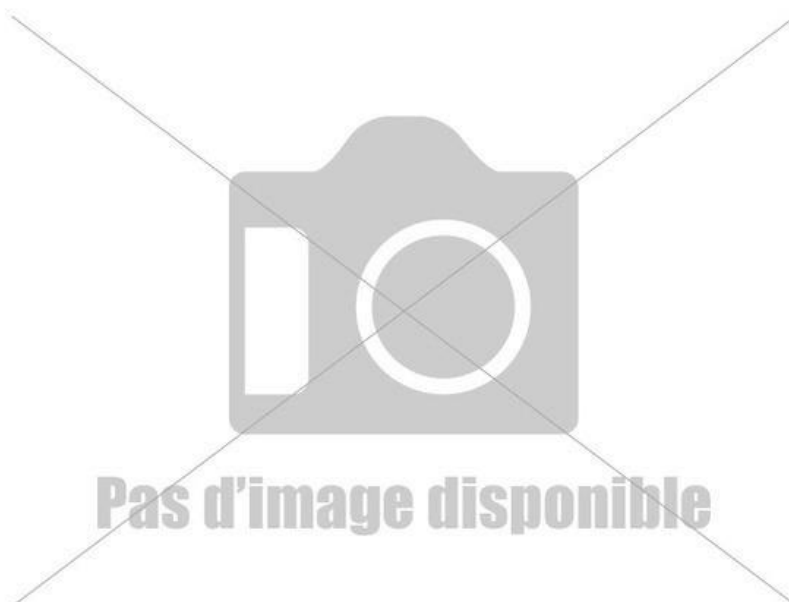

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P196

Pièce ou Local	Bureau (4ème étage - 322)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Peinture sur poteau métallique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P197

Pièce ou Local	Dégagement 2 (3ème étage)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre sur gaine technique

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P198

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté Lissées

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P199

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Peinture sur béton

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P200

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Éléments associés à la toiture
Partie du composant	Solins ciment

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P201

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Revêtements plastiques épais (RPE) RPE marron

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P202

Pièce ou Local Façades (Extérieur)

Composant de la construction Façades lourdes y compris poteaux

Partie du composant Mur béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P203

Pièce ou Local Façades (Extérieur)

Composant de la construction Façades lourdes y compris poteaux

Partie du composant Béton désactivé

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P204

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Façades lourdes y compris poteaux
Partie du composant	Enduits extérieurs Projeté sur soubassement

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P205

Pièce ou Local	Bureau (4ème étage - 321)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P206

Pièce ou Local	Bureau (4ème étage - 322)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés+peinture

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P207

Pièce ou Local	Toiture sur sous-sol semi enterré (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Étanchéité asphalte

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P208

Pièce ou Local	Toiture sur sous-sol semi enterré (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Étanchéité asphalte
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P209

Pièce ou Local	Toiture sur sous-sol semi enterré (Extérieur)
Composant de la construction	Étanchéité de toiture terrasse
Partie du composant	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.)
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P210

Pièce ou Local	Escalier (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P211

Pièce ou Local	Chambre 1 (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P212

Pièce ou Local	Chambre 1 (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vynile

**Présence
d'amiante** **Non**

Plan N° /

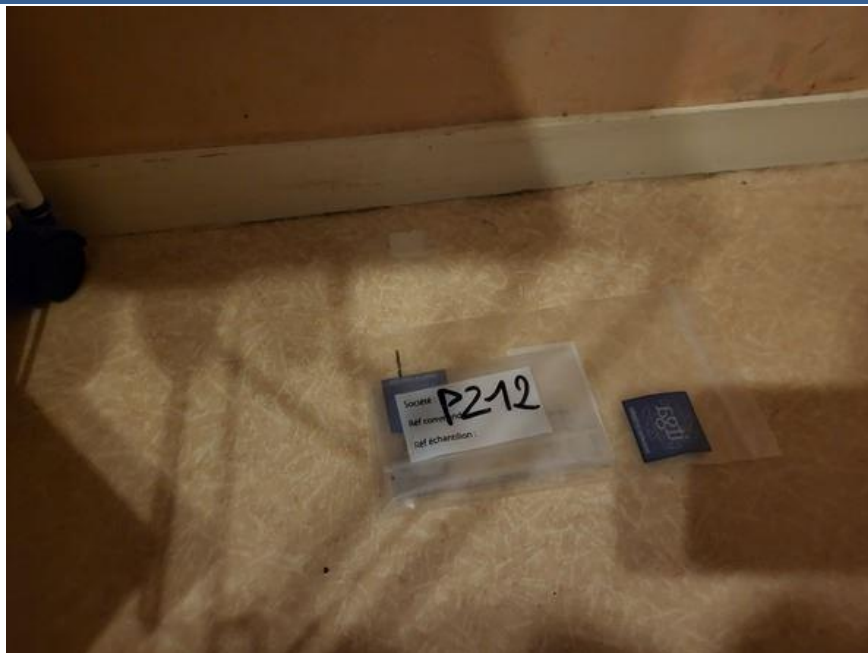

PRELEVEMENT : P213

Pièce ou Local	Chambre 1 (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés sur porteurs

**Présence
d'amiante** **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P214

Pièce ou Local	Placard (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P215

Pièce ou Local	WC (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage marron
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P216

Pièce ou Local	WC (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P217

Pièce ou Local	WC (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P218

Pièce ou Local	Chambre 2 (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino

**Présence
d'amiante** **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P219

Pièce ou Local	Chambre 2 (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vinyle

**Présence
d'amiante** **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P220

Pièce ou Local	Chambre 2 (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P221

Pièce ou Local	Chambre 1 (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage gris

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P222

Pièce ou Local	Salle de bains (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses colle jaune sous lino

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P223

Pièce ou Local	Salle de bains (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage rouge

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P224

Pièce ou Local	Salle de bains (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Joints d'assemblage des carreaux de plâtre du tablier de la baignoire

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P225

Pièce ou Local	Salle de bains (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P226

Pièce ou Local	Salle de bains (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décoratives Gouttelettes

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P227

Pièce ou Local	Salle de bains (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés (couche apparente)

Présence
d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P228

Pièce ou Local	Salle de bains (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre enduit de lissage sur plafond béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P229

Pièce ou Local	Cuisine (Rdc - Logement de fonction)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P230

Pièce ou Local Cuisine (Rdc - Logement de fonction)

Composant de la construction Poutres et charpentes

Partie du composant Enduits à base de plâtre Lissés sur poutre béton

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P231


Pièce ou Local Cuisine (Rdc - Logement de fonction)

Composant de la construction Revêtements de sols

Partie du composant Colles de carrelage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

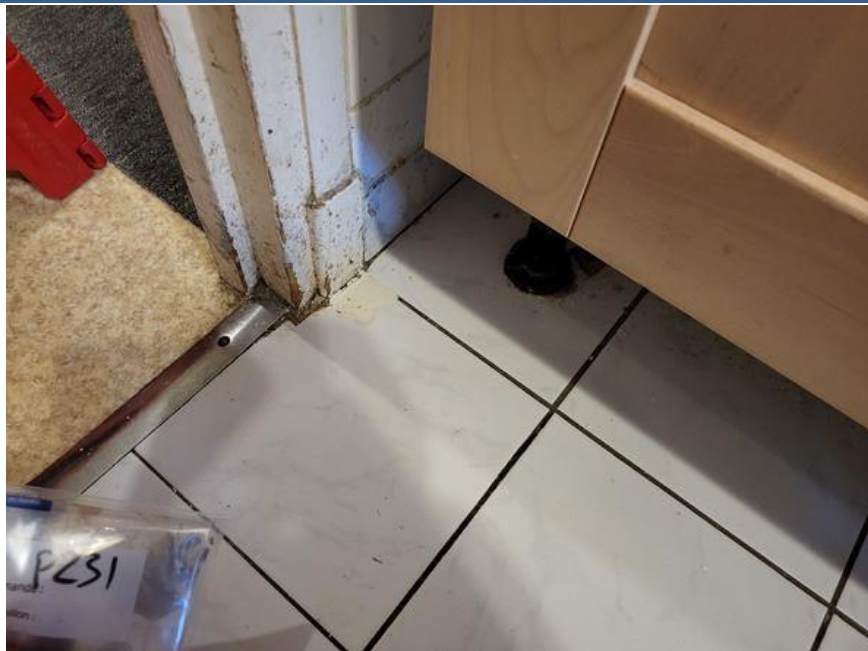

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P232

Pièce ou Local	Cave (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
Partie du composant	Calorifuges Enveloppe et isolant
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P233

Pièce ou Local	Pièce (Sous-sol)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté Talochés
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P234

Pièce ou Local	Escalier (Sous-sol)
Composant de la construction	Poutres et charpentes
Partie du composant	Peintures décoratives Peinture sur poutre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P235

Pièce ou Local	Escalier (Sous-sol)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture blanche

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P236

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décoratives
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P237


Pièce ou Local	Sanitaire 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

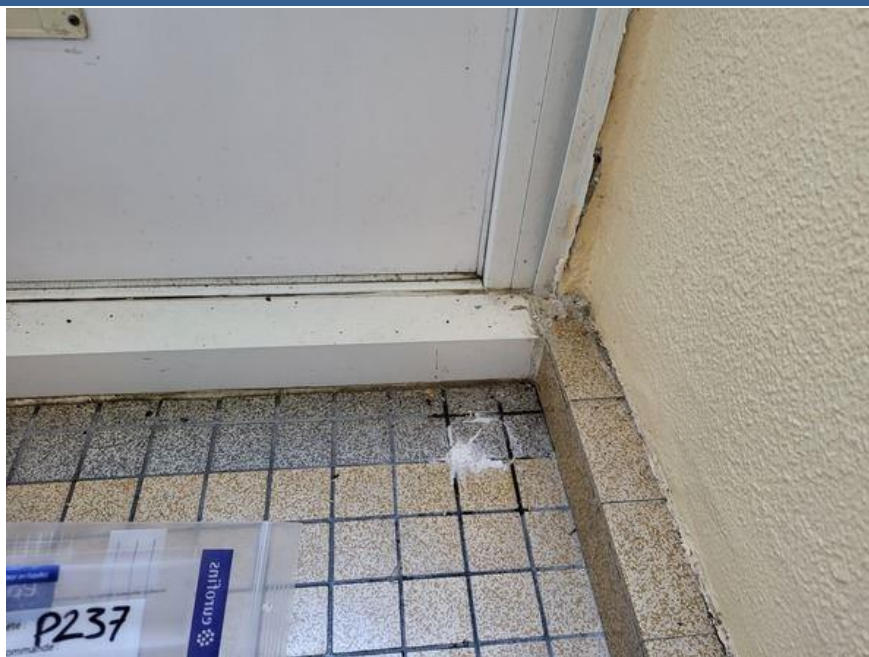

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P238

Pièce ou Local	Dégagement 3 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décorative
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

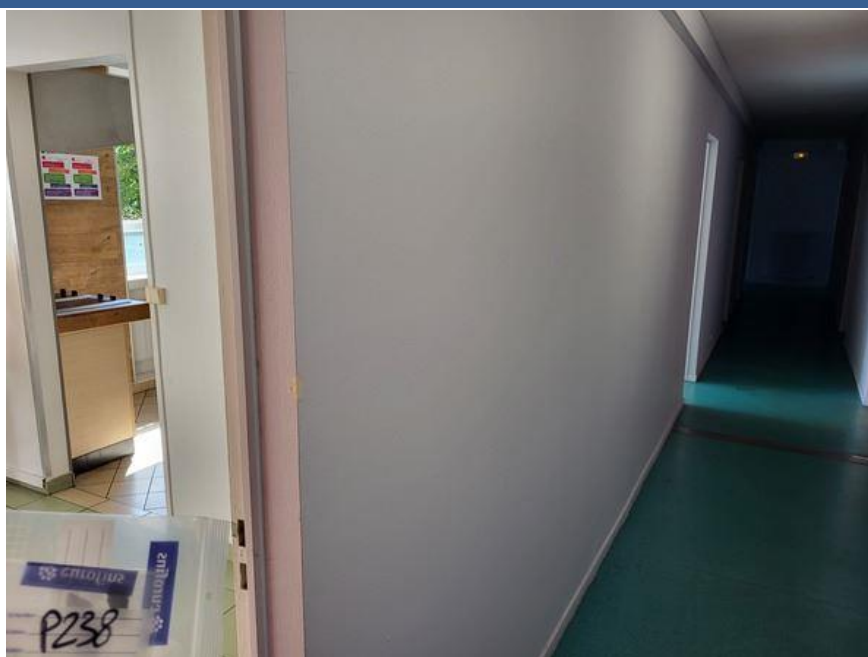

PRELEVEMENT : P239

Pièce ou Local	Dégagement 2 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décorative
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P240

Pièce ou Local	Dégagement 1 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décorative
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P241

Pièce ou Local	Dégagement 3 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décorative
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P242

Pièce ou Local	Sanitaire 3 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P243

Pièce ou Local	Dégagement 2 (3ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décorative
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P244

Pièce ou Local	Sanitaire 3 (3ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P245

Pièce ou Local	Hall (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture blanche

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P246

Pièce ou Local	Salle de bains (4ème étage - 316)
Composant de la construction	Baignoires
Partie du composant	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P247

Pièce ou Local	Salle de bains (4ème étage - 318)
Composant de la construction	Baignoires
Partie du composant	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P248

Pièce ou Local	Salle de bains (4ème étage - 323)
Composant de la construction	Baignoires
Partie du composant	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P249

Pièce ou Local	Salle de bains (4ème étage - 331)
Composant de la construction	Baignoires
Partie du composant	Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

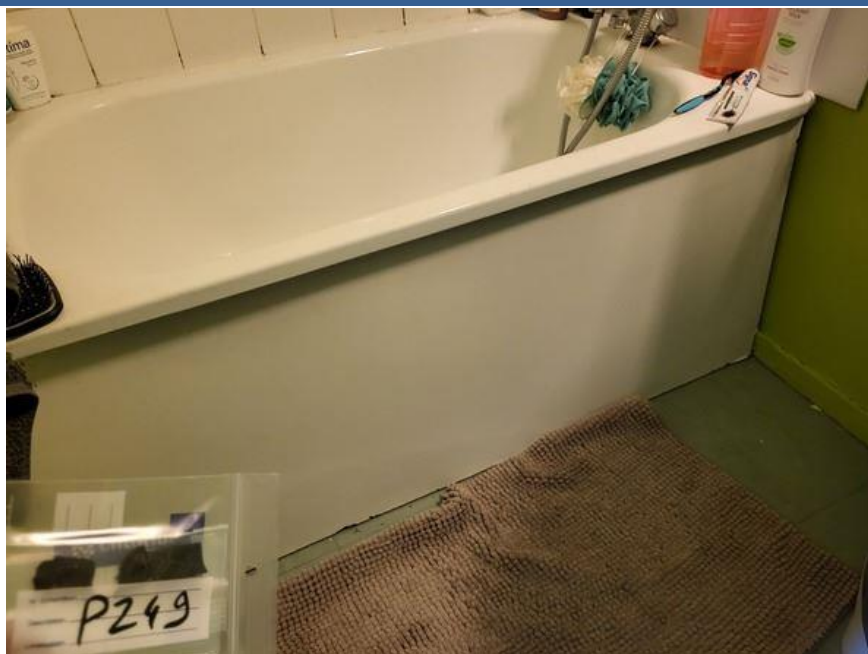

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P250

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté Lissées
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P251

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Faïence jaune extérieure
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P253

Pièce ou Local	Salle de musique (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Panneaux plâtreux insonorisants au sol
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P254

Pièce ou Local	Salle de musique (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles non bitumineuses Colle jaune de lino
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P255

Pièce ou Local	Dégagement 2 (3ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissées
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P256

Pièce ou Local	Dégagement 3 (3ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décoratives
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P257

Pièce ou Local	Dégagement 1 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Peinture décoratives
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P258

Pièce ou Local	Dégagement 2 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

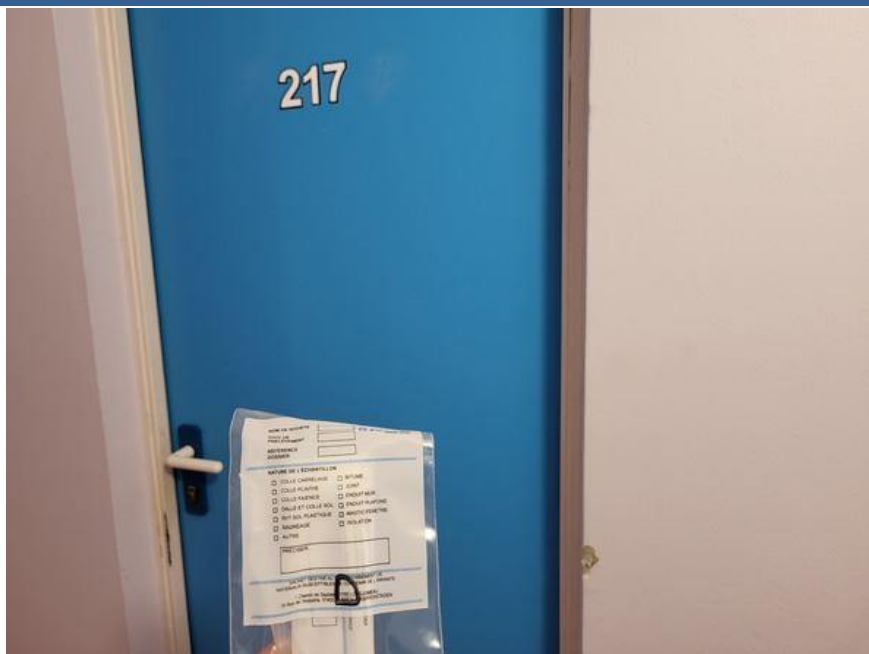

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P259

Pièce ou Local	Dégagement 3 (2ème étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P260

Pièce ou Local	Dégagement 2 (1er étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

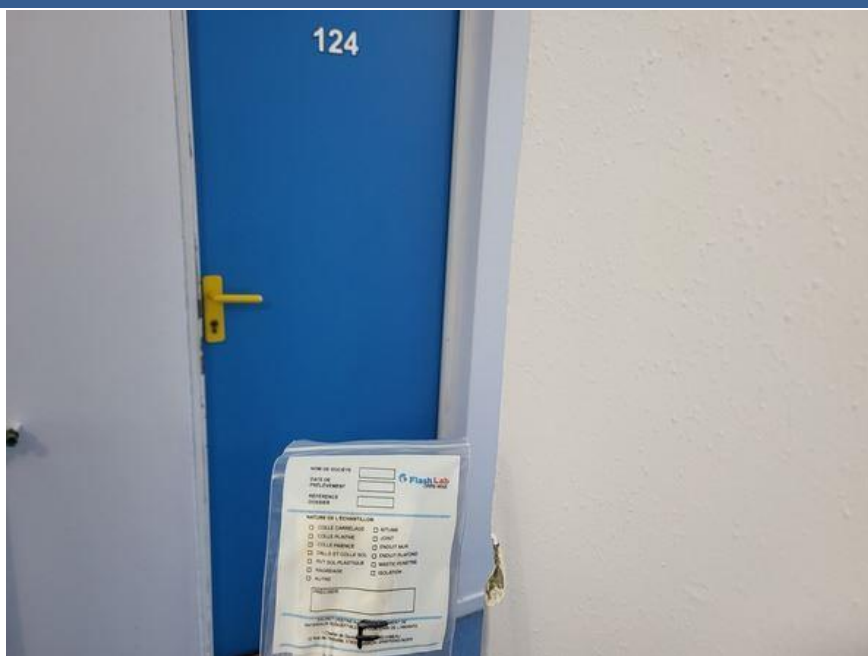

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P261

Pièce ou Local	Dégagement 1 (1er étage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P262

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P263

Pièce ou Local	Dégagement 3 (Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre Lissés

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P264

Pièce ou Local	Dégagement 3 (2ème étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe carrelage à base de ciment

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

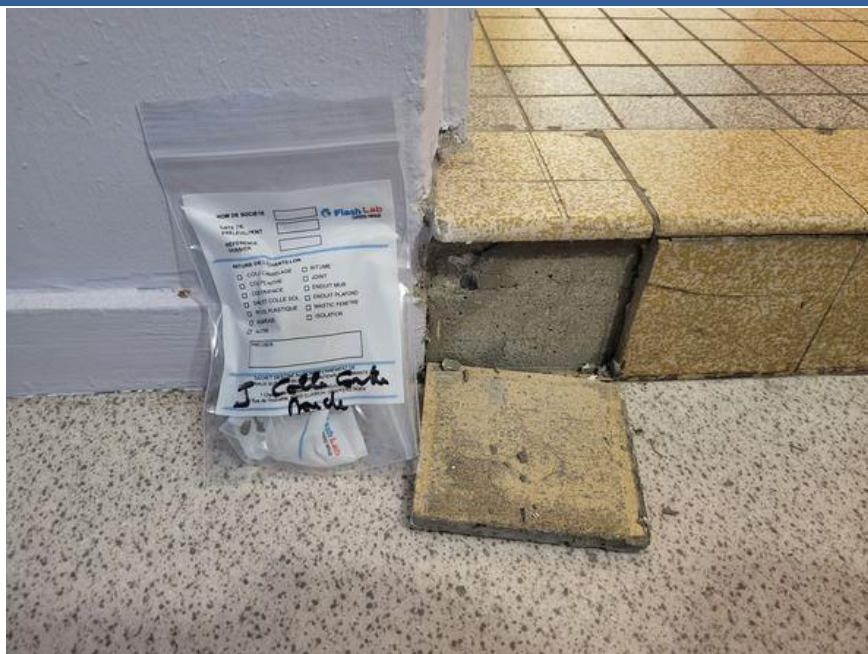

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**


PRELEVEMENT : P265

Pièce ou Local	Dégagement 3 (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe carrelage à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P266

Pièce ou Local	Dégagement 1 (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe carrelage à base de ciment
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

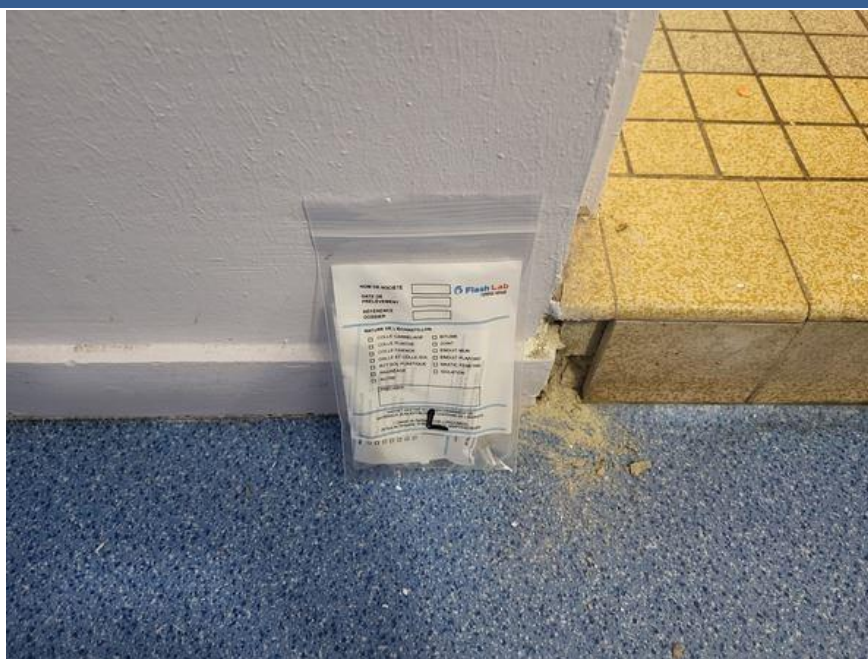

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P267

Pièce ou Local	Hall (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe marbre

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P268

Pièce ou Local	Hall (Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage Colle de dalles marbre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P269

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Escalier de secours
Partie du composant	Enduit ciment en sous-face

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P270

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Escalier de secours
Partie du composant	Joint d'assemblage du noyau central

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P271

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Escalier de secours
Partie du composant	Enduit ciment en sous-face

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P272

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Escalier de secours
Partie du composant	Joint d'assemblage du noyau central

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P273

Pièce ou Local Garage 2 (Sous-sol)

Composant de la construction Murs et cloisons maçonnes

Partie du composant Enduits de débullage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P275

Pièce ou Local Chambre 320 (3ème étage)

Composant de la construction Revêtements de sols

Partie du composant Ragraage ragraage sous baignoire

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P276

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P277

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P278

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Linteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P279

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Linteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P280

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P281

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

PRELEVEMENT : P282

Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Muret béton
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P283


Pièce ou Local	Façades (Extérieur)
Composant de la construction	Linteaux
Partie du composant	Enduits à base de ciment projeté

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

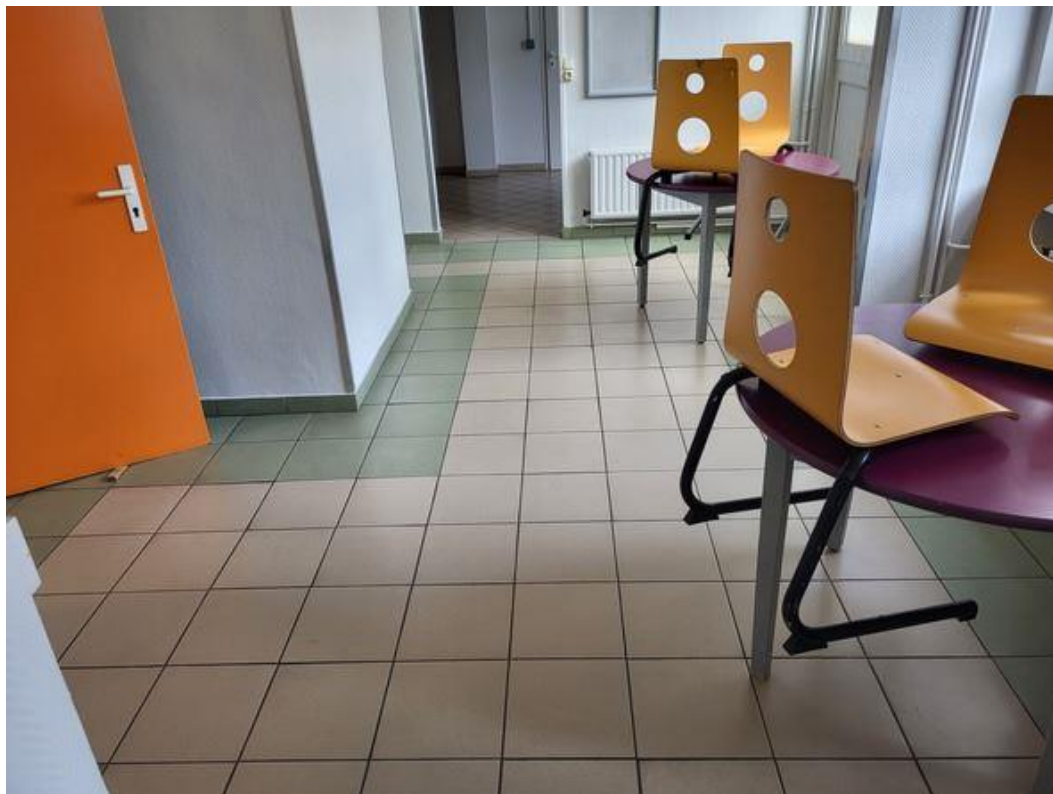

Salle de travail: Carrelage non sondé (locaux utilisés)

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Hall d'entrée: dallage hors périmètre de repérage

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**




Sanitaires: Sondage dans les allèges PVC

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

109

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

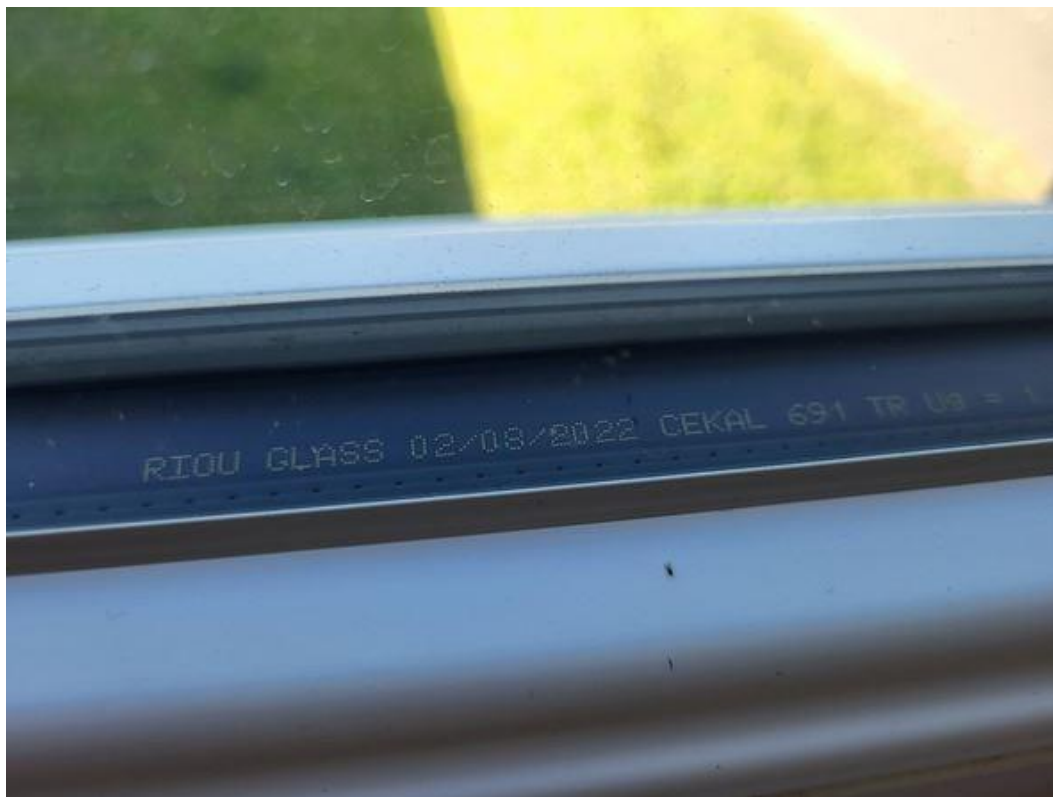

Chambre D109: Marquage sur la menuiserie (date)

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**




Baignoires: tablier non démontable

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Salles de bains R+4; Faux-plafond lambris PVC non démontable

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

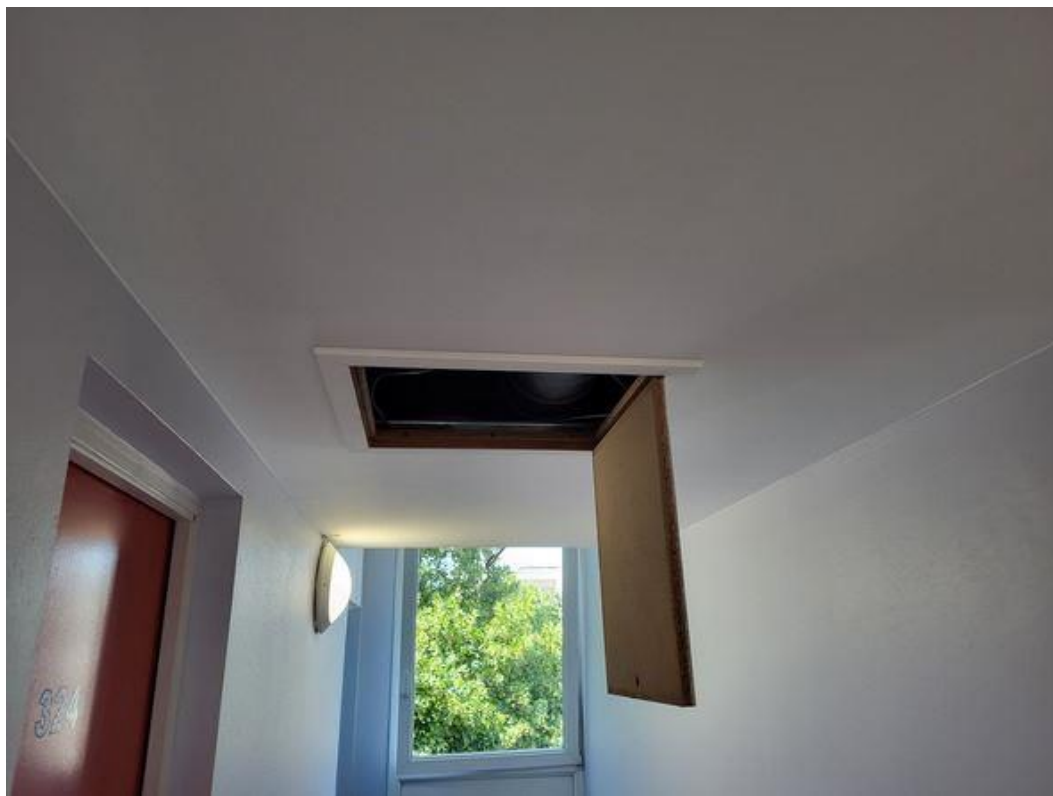

Dégagements: Gains techniques non accessibles dans leur intégralité

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Bardage extérieur: hors périmètre de repérage

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Vides sanitaires: bouche d'aération en terre cuite

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN

Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 1/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P0001 - Vide-Sanitaire 1 (Sous-sol) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment (fragments au sol) - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002 (2)	P0002 - Local Vide Ordures (Sous-sol) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P0003 - Pièce (Sous-sol) / Conduit de ventilation / aération Fibres ciment - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
004 (2)	P0004 - Pièce (Sous-sol) / enduit plâtreux sur conduit fibres-ciment - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 275 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 2/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (2)	P0005 - Pièce (Sous-sol) / Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres - Poteaux	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006 (2)	P0006 - Pièce (Sous-sol) / Enduits à base de ciment entre poteaux et poutres - Poteaux	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris) ; matériau (gris) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	P0007 - Pièce (Sous-sol) / Joints d'assemblage de parpaings - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type joint (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (2)	P0008 - Local Vide Ordures (Sous-sol) / Joints d'assemblage de parpaings - Murs et cloisons maçonnés	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type joint (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (2)	P0009 - Pièce (Sous-sol) / Dalle béton - Revêtements de sols	Matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (2)	P0010 - Local Vide Ordures (Sous-sol) / Dalle béton - Revêtements de sols	Matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (2)	P0011 - Dégagement (Sous-sol) / Calorifuges Isolant et enveloppe - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau (fibreuse) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) + (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 276 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 3/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (2)	P0012 - Pièce (Sous-sol) / Calorifuges Isolant et enveloppe - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (2)	P0013 - Local (Sous-sol) / Panneaux collés vissés ou cloués Bois/ciment type fibralth - Plafonds	Matériau (blanc) + (gris) (foncé) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (gris) + (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (2)	P0014 - Escalier (Sous-sol) / Ragréage rose - Revêtements de sols	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (2)	P0015 - Escalier (Sous-sol) / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (marron)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016 (2)	P0016 - Escalier (Sous-sol) / Peinture sur béton - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (2)	P0018 - Hall (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (2)	P0019 - Hall (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés - Plafonds					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 277 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 4/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0020 - Dégagement 1 (Rdc) / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (foncé)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) * par la demande
020 (2)	P0021 - Dégagement 1 (Rdc) / Ragréage rose Revêtements de sols	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (2)	P0022 - Chambre 5 (Rdc) / Colles non bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022 (2)	P0023 - Chambre 5 (Rdc) / Ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (2)	P0024 - Chambre 5 (Rdc) / Peinture sur béton (murs extérieurs) - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (2)	P0025 - Chambre 5 (Rdc) / mur béton préfabriqué - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 278 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 5/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025 (2)	P0026 - Toiture R+4 (Extérieur) / Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (2)	P0027 - Toiture R+4 (Extérieur) / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Etanchéité monocouche - Etanchéité de toiture terrasse	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (2)	P0028 - Toiture R+4 (Extérieur) / film métallisé - Etanchéité de toiture terrasse	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (beige) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028 (2)	P0029 - Toiture R+4 (Extérieur) / Isolant mousse - Etanchéité de toiture terrasse	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (2)	P0030 - Toiture R+4 (Extérieur) / Parties planes : pare-vapeur - Etanchéité de toiture terrasse	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 6/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030 (2)	P0031 - Toiture R+4 (Extérieur) / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) (collant) ; matériau (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031 (2)	P0032 - Toiture R+4 (Extérieur) / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité monocouche - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau semi-dur (beige) + (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (2)	P0033 - Toiture R+4 (Extérieur) / film métallisé - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033 (2)	P0034 - Toiture R+4 (Extérieur) / Isolant mousse - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (jaune) (clair) ; matériau (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034 (2)	P0035 - Toiture R+4 (Extérieur) / Parties planes : pare-vapeur - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035 (2)	P0036 - Toiture R+3 (Extérieur) / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Étanchéité monocouche - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau souple bitumineux (noir) (collant) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 280 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 7/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036 (2)	P0037 - Toiture R+3 (Extérieur) / film métallisé - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037 (2)	P0038 - Toiture R+3 (Extérieur) / Isolant mousse - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type mousse (jaune) (clair) ; matériau (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038 (2)	P0039 - Toiture R+3 (Extérieur) / Parties planes ; pare-vapeur - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (2)	P0040 - Toiture R+3 (Extérieur) / Relevés ; revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant) ; matériau (marron)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040 (2)	P0041 - Toiture R+3 (Extérieur) / Joints entre éléments Joint badigeon sur conduits VMC - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 8/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041 (2)	P0042 - Toiture R+3 (Extérieur) / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Etanchéité monocouche - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042 (2)	P0043 - Toiture R+3 (Extérieur) / film métallisé - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (noir) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043 (2)	P0044 - Toiture R+3 (Extérieur) / Isolant mousse - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (noir) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau (marron) ; matériau (orange)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044 (2)	P0045 - Toiture R+3 (Extérieur) / Parties planes : pare-vapeur - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045 (2)	P0046 - Toiture R+3 (Extérieur) / Tampon antivibration - Groupe VMC	Matériau souple bitumineux (noir) (granulaire) ; matériau (gris) + (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046 (2)	P0047 - Toiture R+1 (Extérieur) / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant) ; matériau (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 282 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28 Page 9/10
Dossier N° : 23NM033827 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047 (2)	P0048 - Toiture R+1 (Extérieur) / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallique - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant) ; matériau (gris) ; matériau (fibreuse) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048 (2)	P0049 - Toiture R+1 (Extérieur) / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau semi-dur (marron) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049 (2)	P0050 - Toiture R+1 (Extérieur) / forme de pente granuleuse - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (gris) + (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050 (2)	P0051 - Toiture R+1 (Extérieur) / Isolant - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau (marron) ; matériau (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le fibro-ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscop Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100167-01

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:28

Page 10/10

Dossier N° : 23NM033827

Date de réception : 29/08/2023

Date d'analyse : 29/08/2023

Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)". "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
DUNKERQUE

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 284 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER
Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 1/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P0052 - Toiture R+1 (Extérieur) / Parties planes : pare-vapeur - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) + (marron)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0053 - Toiture R+1 (Extérieur) / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) relevé métallisé - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant) (fibreuse)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1) (2)	P0054 - Chambre 5 (Rdc) / Colle jaune de Plinthe bois - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainages, coffres	Matériau de type peinture (beige) + (bleu) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	P0055 - Chambre 5 (Rdc) / peinture sur cloison - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gainages, coffres	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P0056 - Chambre 5 (Rdc) / Enduits à base de plâtre sur cloisons - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (poudreuse) (plâtres) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 285 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 2/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	P0057 - Chambre 5 (Rdc) / complexe plâtre+peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) + (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0058 - Chambre 5 (Rdc) / mur porteur béton - Murs et cloisons maçonnés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
008 (1)	P0059 - Chambre 5 (Rdc) / Colles non bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P0060 - Chambre 5 (Rdc) / Ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	P0061 - Chambre 5 (Rdc) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 286 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 3/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P0062 - Chambre 5 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
012 (1)	P0063 - Chambre 5 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	P0064 - Chambre 5 (Rdc) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0065 - Chambre 21 (Rdc) / Colles non bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (noir)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
015 (1)	P0066 - Chambre 21 (Rdc) / Ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	P0067 - Chambre 21 (Rdc) / Peinture sur béton (murs extérieurs) - Revêtements de sols					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 287 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 4/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	P0068 - Chambre 21 (Rdc) / mur béton préfabriqué - Revêtements de sols	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0069 - Chambre 21 (Rdc) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (beige)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige)	- * /-	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
019 (1)	P0070 - Chambre 21 (Rdc) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (collant) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	P0071 - Chambre 21 (Rdc) / complexe plâtre+peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (bleu) + (beige) + (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cimentueux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0072 - Chambre 21 (Rdc) / mur porteur béton - Murs et cloisons maçonnés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 5/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (bleu) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
022 (1)	P0073 - Chambre 21 (Rdc) / Colle jaune de Plinthe bois - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (beige) + (vert) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) + (beige)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1)	P0074 - Chambre 21 (Rdc) / peinture sur cloison - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (plâtreux) (bleu)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	P0075 - Chambre 21 (Rdc) / Enduits à base de plâtre sur cloisons - Poteaux	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (bleu) (clair)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
025 (1) (3)	P0076 - Chambre 21 (Rdc) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P0077 - Chambre 21 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (beige) + (vert) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) (i)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 6/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	- /-	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
027 (1)	P0078 - Chambre 21 (Rdc) / Enduits de jointoiment des plaques de plâtre bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre (gaine technique) - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (1)	P0079 - Sanitaire 1 (Rdc) / Colles de carrelage - Revêtements de sols	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029 (1)	P0080 - Sanitaire 1 (Rdc) / Peinture décoratives Gouttelettes - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (1)	P0081 - Sanitaire 1 (Rdc) / Colles Plinthe carrelage - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (beige)	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (1)	P0082 - Sanitaire 1 (Rdc) / Peintures de sol Peinture grise sur carrelage - Revêtements de sols	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 290 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 7/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032 (1)	P0083 - Sanitaire 1 (Rdc) / Panneaux et plaques Panneaux rigides - Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0084 - Sanitaire 1 (Rdc) / Joint de dormant - Menuiseries extérieures	Matériau (blanc) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034 (1)	P0085 - Sanitaire 1 (Rdc) / Colles non bitumineuses Colle sous lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P0086 - Sanitaire 1 (Rdc) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (beige)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- /-	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
036 (1)	P0087 - Sanitaire 2 (Rdc) / Colles non bitumineuses Colle de lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037 (1)	P0088 - Sanitaire 2 (Rdc) / Ragréage rose Revêtements de sols	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (foncé)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 291 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 8/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038 (1)	P0089 - Sanitaire 2 (Rdc) / Peintures de sol Peinture de sol grise - Revêtements de sols	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	P0090 - Sanitaire 2 (Rdc) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040 (1)	P0091 - Escalier (Rdc) / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P0092 - Escalier (Rdc) / Ragréage rose - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042 (1)	P0093 - Escalier (Rdc) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043 (1)	P0094 - Façades (Extérieur) / Enduits de lissage à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (orange) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 292 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 9/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044 (1)	P0095 - Façades (Extérieur) / Peinture sur poteau métallique - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Matériau de type peinture (orange) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045 (1)	P0096 - Façades (Extérieur) / Revêtements plastiques épais (RPE) RPE marron - Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046 (1)	P0097 - Façades (Extérieur) / Béton désactivé - Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047 (1)	P0098 - Façades (Extérieur) / Panneaux panneaux fibreux - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (fibreux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048 (1)	P0099 - Façades (Extérieur) / Enduits extérieurs Projeté sur soubassement - Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049 (1)	P0100 - Façades (Extérieur) / Mur béton - Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 293 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100166-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:27 Page 10/10
Dossier N° : 23NM033839 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050 (1)	P0101 - Chambre 109 (1er étage) / Colles nor bitumineuses Colle jaune - Revêtements d sols	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET * / T9KWV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
(2)
(3) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" : "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
DUNKERQUE

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 294 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER
Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 1/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0102 - Chambre 109 (1er étage) / Ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau de type peinture en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0103 - Chambre 109 (1er étage) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre en doublage - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0104 - Chambre 109 (1er étage) / Peinture sur béton (mur extérieur) - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0105 - Chambre 109 (1er étage) / mur béton préfabriqué - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P0106 - Chambre 109 (1er étage) / complexe plâtre+peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (bleu) + (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 : +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 2/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P0107 - Chambre 109 (1er étage) / mur porteur béton - Murs et cloisons maçonnés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (bleu) + (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
007	P0108 - Chambre 109 (1er étage) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0109 - Chambre 109 (1er étage) / peinture sur cloison - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (vert)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0110 - Chambre 109 (1er étage) / Enduits à base de plâtre sur cloisons - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (vert)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P0111 - Chambre 109 (1er étage) / Colle jaune de Plinthe bois - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur en traces (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) + (bleu)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 296 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 3/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P0112 - Chambre 109 (1er étage) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	- [*] / - [*]	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
012	P0113 - Chambre 109 (1er étage) / Colles nor bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	- [*] / - [*]	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
013	P0114 - Chambre 109 (1er étage) / Ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
014	P0115 - Chambre 130 (1er étage) / Colles nor bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	- [*] / - [*]	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
015	P0116 - Chambre 130 (1er étage) / Ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) (clair)(i)	MET [*] / T9KW	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
016	P0117 - Chambre 130 (1er étage) / complexe plâtre+peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 297 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 4/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P0118 - Chambre 130 (1er étage) / mur porteur béton - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0119 - Chambre 130 (1er étage) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) + en traces (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0120 - Chambre 130 (1er étage) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joints mousse entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau en traces (beige) ; matériau de type mousse (vert)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0121 - Salle de travail (Rdc) / Enduits de jointoiment des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiment des plaques de plâtre 2 - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0122 - Salle de travail (Rdc) / Panneaux et plaques - Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 298 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 5/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P0123 - Cafétéria (Rdc / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre 2 - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0124 - Chambre 130 (1er étage) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P0125 - Chambre 130 (1er étage) / Colles nor bitumineuses colle jaune - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage en traces (gris)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P0126 - Chambre 130 (1er étage) / Ragréage gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0127 - Chambre 130 (1er étage) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P0128 - Sanitaire 1 (1er étage) / Colles nor bitumineuses colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 299 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 6/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	P0129 - Sanitaire 1 (1er étage) / Ragrée rose - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
029	P0130 - Sanitaire 1 (1er étage) / Colle silicone de Plinthe - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
030	P0131 - Sanitaire 1 (1er étage) / Colles nor bitumineuses colle jaune sous lino marbré - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (rayé) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) + (blanc)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
031	P0132 - Sanitaire 1 (1er étage) / Dalle béton - Sol	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
032	P0133 - Sanitaire 1 (1er étage) / Colle jaune de revêtement mural - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage en traces (gris)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
033	P0134 - Sanitaire 1 (1er étage) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 300 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 7/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P0135 - Sanitaire 1 (1er étage) / Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (noir)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P0136 - Sanitaire 3 (1er étage) / Peinture décoratives Gouttelettes - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) en traces (gris)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0137 - Sanitaire 3 (1er étage) / mur porteur béton - Murs et cloisons maçonnés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
037	P0138 - Sanitaire 3 (1er étage) / Colles Plinthe carrelage - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau en traces (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (orange)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
038	P0139 - Sanitaire 3 (1er étage) / Colles de carrelage - Revêtements de sols	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 301 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 8/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P0140 - Sanitaire 3 (1er étage) / Panneaux et plaques rigides - Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P0141 - Sanitaire 3 (1er étage) / Peintures de sol Peinture grise sur carrelage - Revêtements de sols	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P0142 - Sanitaire 3 (1er étage) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	-	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
042	P0143 - Chambre 207 (2ème étage) / Colles non bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage matériau semi-dur (beige)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P0144 - Chambre 207 (2ème étage) / Primaire d'accrochage gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P0145 - Chambre 207 (2ème étage) / Colle jaune de Plinthe bois - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur en traces (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 302 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 9/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	P0146 - Chambre 207 (2ème étage) / peinture sur cloison - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (vert)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P0147 - Chambre 207 (2ème étage) / Enduits à base de plâtre sur cloisons - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (vert)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
047	P0148 - Chambre 207 (2ème étage) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) + (rose) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) en traces (gris)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P0149 - Chambre 207 (2ème étage) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau de type mousse (vert) ; matériau en traces (blanc)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P0150 - Chambre 207 (2ème étage) / Peinture sur béton (murs extérieurs) - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100164-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 12:12 Page 10/10
Dossier N° : 23NM033843 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	P0151 - Chambre 207 (2ème étage) / mur béton préfabriqué - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
DUNKERQUE

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 Bihorel - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN

Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 1/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0017 - Hall (Rdc) / Peinture blanche - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i) (ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile, trémolite-amiante *
		Matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
002 (1)	P0152 - Chambre 207 (2ème étage) / complexe plâtre+peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0153 - Chambre 207 (2ème étage) / mur porteur béton - Murs et cloisons maçonnés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
004 (1)	P0154 - Chambre 207 (2ème étage) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	P0155 - Chambre 207 (2ème étage) / Colles non bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 305 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 2/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	P0156 - Chambre 207 (2ème étage) / Ragrée gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (clair)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
007 (1)	P0157 - Chambre 207 (2ème étage) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
008 (1)	P0158 - Chambre 207 (2ème étage) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P0159 - Chambre 225 (2ème étage) / Colles non bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
010 (1)	P0160 - Chambre 225 (2ème étage) / Ragrée gris - Revêtements de sols					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 306 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 3/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P0161 - Chambre 225 (2ème étage) / Colle jaune de Plinthe bois - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (plâtreux) (blanc) en traces	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
012 (1)	P0162 - Chambre 225 (2ème étage) / peinture sur cloison - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (bleu) (clair)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0163 - Chambre 225 (2ème étage) / Enduits à base de plâtre sur cloisons - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (bleu) (clair)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MOLP * / HD9H	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1)	P0164 - Chambre 225 (2ème étage) / peinture sur béton (murs extérieurs) - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P0165 - Chambre 225 (2ème étage) / mur béton préfabriqué - Murs et cloisons maçonnés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 307 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 4/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	P0166 - Chambre 225 (2ème étage) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (blanc)	MET [*] / D7RT	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau de type peinture (blanc)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
017	P0167 - Chambre 225 (2ème étage) / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Joint mousse entre menuiserie et structure - Menuiseries extérieures	Matériau de type mousse (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau (blanc) en traces	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
018 ⁽¹⁾	P0168 - Chambre 225 (2ème étage) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
019	P0169 - Chambre 225 (2ème étage) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
020 ⁽¹⁾	P0170 - Chambre 225 (2ème étage) / Colles non bitumineuses Colle jaune - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
021 ⁽¹⁾	P0171 - Chambre 225 (2ème étage) / Ragréage gris - Revêtements de sols					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 308 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 5/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
022 ⁽¹⁾	P0172 - Chambre 225 (2ème étage) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
023	P0173 - Chambre 225 (2ème étage) / complexe plâtre+peinture - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau semi-dur de type enduit (cimentueux) (gris)	- [*] / -	- / - [*]	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
024	P0174 - Chambre 225 (2ème étage) / mur porteur béton - Murs et cloisons maçonnés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- [*] / -	- / - [*]	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
025 ⁽¹⁾	P0175 - Sanitaire 2 (2ème étage) / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) (tacheté)	- [*] / -	- / - [*]	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 309 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 6/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	P0176 - Sanitaire 2 (2ème étage) / Ragrée rose - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type ragrée (rose) (foncé)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau de type colle (jaune)	- [*] / - [*]	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
027 ⁽¹⁾	P0177 - Sanitaire 2 (2ème étage) / peinture résine - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
028 ⁽¹⁾	P0178 - Sanitaire 2 (2ème étage) / Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
029	P0179 - Sanitaire 2 (2ème étage) / Panneaux et plaques rigides - Faux plafonds	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
030	P0180 - Sanitaire 2 (2ème étage) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau (pulvérulent) (gris)	- [*] / - [*]	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
031	P0181 - Sanitaire 2 (2ème étage) / Dalle béton - Sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 310 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 7/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- * /-	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
032	P0182 - Sanitaire 2 (2ème étage) / Joints entre éléments Joint badigeons sur conduits VMC - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau souple de type joint (collant) (noir)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (blanc)	- * /-	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
033	P0183 - Escalier (2ème étage) / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (orange)	- * /-	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
034	P0184 - Escalier (2ème étage) / Ragréage rose - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) (foncé)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	- * /-	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
035 (1)	P0185 - Escalier (2ème étage) / Enduit à base de plâtre Lissés+peinture sur condamnation du palier - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 8/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	P0186 - Escalier (2ème étage) / Peinture blanche - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau (cimenteux) (gris) en traces	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
037 (1)	P0187 - Sanitaire 3 (2ème étage) / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino marbré - Revêtements de sols	Matériau souple de type dalle de sol (vert) (tacheté) ; matériau de type colle (jaune)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
038	P0188 - Sanitaire 3 (2ème étage) / Dalle béton - Sol	Matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
039 (1)	P0189 - Sanitaire 3 (2ème étage) / Colle jaune de revêtement mural - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau souple (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (rose)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
040 (1)	P0190 - Chambre 321 (3ème étage) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
041	P0191 - Chambre 321 (3ème étage) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 312 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 9/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	P0192 - Bureau (4ème étage - 321) / Peinture sur poteau métallique - Poteaux	Matériau de type peinture (blanc) + (rouge) + (noir)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
043	P0193 - Chambre 321 (3ème étage) / Joints de mastic de vitrage - Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau (pulvérulent) (gris)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
044	P0194 - Chambre 322 (3ème étage) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
045 ⁽¹⁾	P0195 - Chambre 322 (3ème étage) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre (gaine technique) - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
046	P0196 - Bureau (4ème étage - 322) / Peinture sur poteau métallique - Poteaux	Matériau de type peinture (blanc)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01 Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27 Page 10/11
Dossier N° : 23NM033870 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047 (1)	P0197 - Dégagement 2 (3ème étage) / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre sur gaine technique - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
048	P0198 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté Lissées - Poteaux	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
		Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
049	P0199 - Façades (Extérieur) / Peinture sur béton - Poteaux	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET [*] / D7RT	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
		Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
050	P0200 - Façades (Extérieur) / Solins ciment - Éléments associés à la toiture	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100184-01

Date d'émission de rapport : 31/08/2023 13:27

Page 11/11

Dossier N° : 23NM033870

Date de réception : 29/08/2023

Date d'analyse : 29/08/2023

Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscop Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
DUNKERQUE

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 315 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN

Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100418-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2023 8:27 Page 1/3
Dossier N° : 23NM033877 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P0201 - Façades (Extérieur) / peinture + béton	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0202 - Façades (Extérieur) / Mur béton - Façades lourdes y compris poteaux	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (beige) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
003	P0203 - Façades (Extérieur) / Béton désactivé - Façades lourdes y compris poteaux	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (orange)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
004	P0204 - Façades (Extérieur) / Enduits extérieurs Projeté sur soubassement - Façades lourdes y compris poteaux	Matériau semi-dur de type enduit (cimentéux) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple (beige)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
005 (1)	P0205 - Bureau (4ème étage - 321) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cimentéux) (gris) en traces (pulvérulent)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 316 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100418-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2023 8:27 Page 2/3
Dossier N° : 23NM033877 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	P0206 - Bureau (4ème étage - 322) / Enduits à base de plâtre Lissés+peinture - Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (blanc) en traces (pulvérulent)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P0207 - Toiture sur sous-sol semi enterré (Extérieur) / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Etanchéité asphalte - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0208 - Toiture sur sous-sol semi enterré (Extérieur) / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Etanchéité asphalte - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur (bitumineux) (noir)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0209 - Toiture sur sous-sol semi enterré (Extérieur) / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) - Étanchéité de toiture terrasse	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type aluminium (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / EJ8F	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 : +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 317 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-100418-01

Date d'émission de rapport : 01/09/2023 8:27

Page 3/3

Dossier N° : 23NM033877

Date de réception : 29/08/2023

Date d'analyse : 29/08/2023

Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Estelle Riberon
Cheffe de Groupe EABNO CEBAT
DUNKERQUE

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 318 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER
Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-099825-01 Date d'émission de rapport : 30/08/2023 8:42 Page 1/1
Dossier N° : 23NM033879 Date de réception : 29/08/2023 Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0210 - Escalier (2ème étage) / Enduits à base de plâtre Lissées - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (cimenteux) (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Julien Garcia
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.46.30.39.62 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN

Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01 Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page 1/8
Dossier N° : 23NM035747 Date de réception : 11/09/2023 Date d'analyse : 11/09/2023
Référence dossier Client:973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0211 - Chambre 1 (Rdc - Logement de fonction) / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0212 - Chambre 1 (Rdc - Logement de fonction) / Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vynile - Revêtements de sols	Matériau de type colle (collant) (transparent) ; matériau souple de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (pulvérulent) (gris) (i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0213 - Chambre 1 (Rdc - Logement de fonction) / Enduits à base de plâtre Lissés sur porteurs - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (orange) (foncé)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
004	P0214 - Placard (Rdc - Logement de fonction) Enduit à base de plâtre Lissés sur cloisons - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	P0215 - WC (Rdc - Logement de fonction) Ragréage marron - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 320 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01 Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page 2/8
Dossier N° : 23NM035747 Date de réception : 11/09/2023 Date d'analyse : 11/09/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P0216 - WC (Rdc - Logement de fonction) Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol ; matériau de type colle (jaune)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (marron) + (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) * par la demande
007	P0217 - WC (Rdc - Logement de fonction) Enduits à base de plâtre Lissés - Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0218 - Chambre 2 (Rdc - Logement de fonction) / Colles non bitumineuses Colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0219 - Chambre 2 (Rdc - Logement de fonction) / Colles non bitumineuses Colle jaune de dalles de sol souples vinyle - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) (foncé) ; matériau de type colle (jaune)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	P0220 - Chambre 2 (Rdc - Logement de fonction) / Ragraillage gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraillage (gris)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P0221 - Chambre 1 (Rdc - Logement de fonction) / Ragraillage gris - Revêtements de sols	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraillage (gris)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01 Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page 3/8
Dossier N° : 23NM035747 Date de réception : 11/09/2023 Date d'analyse : 11/09/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P0222 - Salle de bains (Rdc - Logement de fonction) / Colles non bitumineuses colle jaune sous lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur en traces (blanc)(i)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
013	P0223 - Salle de bains (Rdc - Logement de fonction) / Ragréage rouge - Revêtements de sols	Matériau en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(i)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
014	P0224 - Salle de bains (Rdc - Logement de fonction) / Joints d'assemblage des carreaux de plâtre du tablier de la baignoire - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) (clair)(i)	MET [*] / D7RT	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
015	P0225 - Salle de bains (Rdc - Logement de fonction) / Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur en traces (blanc)(i)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture en traces (blanc)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
016	P0226 - Salle de bains (Rdc - Logement de fonction) / Peinture décoratives Gouttelettes - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET [*] / DFJ3	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01 Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page 4/8
Dossier N° : 23NM035747 Date de réception : 11/09/2023 Date d'analyse : 11/09/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P0227 - Salle de bains (Rdc - Logement de fonction) / Enduits à base de plâtre Lissés (couche apparente) - Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0228 - Salle de bains (Rdc - Logement de fonction) / Enduits à base de plâtre enduit de lissage sur plafond béton - Plafonds	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0229 - Cuisine (Rdc - Logement de fonction) Colles Faïence - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau souple (foncé) matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) + en traces (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
020	P0230 - Cuisine (Rdc - Logement de fonction) Enduits à base de plâtre Lissés sur poutre béton - Poutres et charpentes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (cimenteux) (marron)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
021	P0231 - Cuisine (Rdc - Logement de fonction) Colles de carrelage - Revêtements de sols	Matériau dur de type ciment-colle (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (pulvérulent) en traces (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 323 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01 Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page 5/8
Dossier N° : 23NM035747 Date de réception : 11/09/2023 Date d'analyse : 11/09/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022 (1)	P0232 - Cave (Sous-sol) / Calorifuges Enveloppe et isolant - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (orange)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0233 - Pièce (Sous-sol) / Enduits à base de ciment projeté Talochés - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) en traces (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) * par la demande
024	P0234 - Escalier (Sous-sol) / Peintures décoratives Peinture sur poutre - Poutres et charpentes	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P0235 - Escalier (Sous-sol) / Peinture blanche - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0236 - Dégagement 1 (Rdc) / Peinture décoratives - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) * par la demande
027	P0237 - Sanitaire 1 (Rdc) / Colles de carrelage - Revêtements de sols					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 324 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01 Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page 6/8
Dossier N° : 23NM035747 Date de réception : 11/09/2023 Date d'analyse : 11/09/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
028	P0238 - Dégagement 3 (Rdc) / Peinture décorative - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET [*] / D7RT	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
029	P0239 - Dégagement 2 (1er étage) / Peinture décorative - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
030	P0240 - Dégagement 1 (1er étage) / Peinture décorative - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	- [*] / -	- / - [*]	- [*]	Couche(s) non concernée(s) par la demande [*]
031	P0241 - Dégagement 3 (2ème étage) / Peinture décorative - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET [*] / QK8U	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
032	P0242 - Sanitaire 3 (2ème étage) / Colles de carrelage - Revêtements de sols					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 325 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01 Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57 Page 7/8
Dossier N° : 23NM035747 Date de réception : 11/09/2023 Date d'analyse : 11/09/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (pulvérulent) (beige) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (cimenteux) (gris) (clair)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0243 - Dégagement 2 (3ème étage) / Peinture décorative - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P0244 - Sanitaire 3 (3ème étage) / Colles de carrelage - Revêtements de sols	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (cimenteux) (marron) (clair)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau (blanc)	- * / -	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
035	P0245 - Hall (Rdc) / Peinture blanche - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i) (ii)	MET * / LY3V	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 326 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-103334-01

Date d'émission de rapport : 14/09/2023 14:57

Page 8/8

Dossier N° : 23NM035747

Date de réception : 11/09/2023

Date d'analyse : 11/09/2023

Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marine Wattebled
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 327 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN

Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-115665-01 Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27 Page 1/5
Dossier N° : 23NM044037 Date de réception : 06/11/2023 Date d'analyse : 06/11/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P0246 - Salle de bains (4ème étage - 316) / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1 - Baignoires	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0247 - Salle de bains (4ème étage - 318) / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 1 - Baignoires	Matériau souple bitumineux (noir) (collant) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	P0248 - Salle de bains (4ème étage - 323) / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2 - Baignoires	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	P0249 - Salle de bains (4ème étage - 331) / Plaques souples bitumineuses antivibratiles Plaque bitumineuse 2 - Baignoires	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant) (fibres)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	P0250 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté Lissées - Poteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 328 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-115665-01 Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27 Page 2/5
Dossier N° : 23NM044037 Date de réception : 06/11/2023 Date d'analyse : 06/11/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	P0251 - Façades (Extérieur) / Colles Faïence jaune extérieure - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P0253 - Salle de musique (Rdc) / Panneaux plâtreux insonorisants au sol - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0254 - Salle de musique (Rdc) / Colles non bitumineuses Colle jaune de lino - Revêtements de sols	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) + (marron)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P0255 - Dégagement 2 (3ème étage) / Enduits à base de plâtre Lissées - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	P0256 - Dégagement 3 (3ème étage) / Peinture décoratives - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P0257 - Dégagement 1 (2ème étage) / Peinture décoratives - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (gris) + (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-115665-01 Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27 Page 3/5
Dossier N° : 23NM044037 Date de réception : 06/11/2023 Date d'analyse : 06/11/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	P0258 - Dégagement 2 (2ème étage) / Enduits à base de plâtre - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (gris) + (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET [*] / TNU6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
013 (1)	P0259 - Dégagement 3 (2ème étage) / Enduits à base de plâtre - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (gris) + (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET [*] / TNU6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
014 (1)	P0260 - Dégagement 2 (1er étage) / Enduits à base de plâtre - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (gris) + (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET [*] / TNU6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
015 (1)	P0261 - Dégagement 1 (1er étage) / Enduits à base de plâtre - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET [*] / TNU6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
016 (1)	P0262 - Dégagement 1 (Rdc) / Enduits à base de plâtre - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET [*] / TNU6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
017 (1)	P0263 - Dégagement 3 (Rdc) / Enduits à base de plâtre lissées - Murs et cloisons maçonnés	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET [*] / TNU6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 330 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-115665-01 Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27 Page 4/5
Dossier N° : 23NM044037 Date de réception : 06/11/2023 Date d'analyse : 06/11/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P0264 - Dégagement 3 (2ème étage) / Colles Plinthe carrelage à base de ciment - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
019	P0265 - Dégagement 3 (1er étage) / Colles Plinthe carrelage à base de plâtre - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (beige)(i)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (granulaire) (gris) (foncé)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
020	P0266 - Dégagement 1 (Rdc) / Colles Plinthe carrelage à base de ciment - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
021 (1)	P0267 - Hall (Rdc) / Colles Plinthe marbre - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau (blanc)(ii)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022 (1)	P0268 - Hall (Rdc) / Colles de carrelage Colle de dalles marbre - Revêtements de sols	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris) (foncé)	MET * / TNU6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-115665-01 Date d'émission de rapport : 08/11/2023 3:27 Page 5/5
Dossier N° : 23NM044037 Date de réception : 06/11/2023 Date d'analyse : 06/11/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jodie Andrews
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 332 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN

Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-123285-01 Date d'émission de rapport : 11/12/2023 14:27 Page 1/2
Dossier N° : 23NM049020 Date de réception : 06/12/2023 Date d'analyse : 08/12/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P0269 - Façades (Extérieur) / Enduit ciment en sous-face - Escalier de secours	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris) (beige) (foncé) ; matériau (noir) en traces	MET * / E74I	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P0270 - Façades (Extérieur) / Joint d'assemblage du noyau central - Escalier de secours	Matériau semi-dur de type joint (cimenteux) (gris) (foncé)(i) (ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0271 - Façades (Extérieur) / Enduit ciment en sous-face - Escalier de secours	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreuse) (gris)	MOLP * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (gris) (foncé) + (gris) (clair) + (beige) (clair)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
004 (1)	P0272 - Façades (Extérieur) / Joint d'assemblage du noyau central - Escalier de secours	Matériau (noir) en traces ; matériau semi-dur de type joint (cimenteux) (gris) (foncé)(iii)	MET * / LY3V	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux
MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 333 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-123285-01

Date d'émission de rapport : 11/12/2023 14:27

Page 2/2

Dossier N° : 23NM049020

Date de réception : 06/12/2023

Date d'analyse : 08/12/2023

Référence dossier Client: 973057

Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Estelle Riberon
Cheffe de Service EABNO CEBAT
DUNKERQUE

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 334 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER

Monsieur Guillaume COCHIN

Avenue des Hauts Grigneux

76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-NM-123161-01 Date d'émission de rapport : 11/12/2023 6:44 Page 1/1
Dossier N° : 23NM049019 Date de réception : 06/12/2023 Date d'analyse : 08/12/2023
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P0273 - Garage 2 (Sous-sol) / Enduits de déboulage - Murs et cloisons maçonnés	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Betty Berten
Technicienne de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 335 sur 353

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

QUALICONSULT IMMOBILIER
Monsieur Guillaume COCHIN
Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-012074-01 Date d'émission de rapport : 29/02/2024 9:12 Page 1/3
Dossier N° : 24NM007023 Date de réception : 26/02/2024 Date d'analyse : 27/02/2024
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0274 - Chambre 319 (3ème étage) / Ragréege ragréege sous baignoire - Revêtements de sols	Matériau en traces (beige) ; matériau semi-dur de type ragréege (bleu) matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0275 - Chambre 320 (3ème étage) / Ragréege ragréege sous baignoire - Revêtements de sols	Matériau semi-dur de type ragréege (fibreuse) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0276 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté - Poteaux	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	P0277 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté - Poteaux	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
005	P0278 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté - Linteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé)(i) (ii)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-012074-01 Date d'émission de rapport : 29/02/2024 9:12 Page 2/3
Dossier N° : 24NM007023 Date de réception : 26/02/2024 Date d'analyse : 27/02/2024
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (gris) (clair)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
006	P0279 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté - Linteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	P0280 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté - Poteaux	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
008	P0281 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté - Poteaux	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé) + (clair)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0282 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté - Muret béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P0283 - Façades (Extérieur) / Enduits à base de ciment projeté - Linteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (foncé)(i)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Avenue des Hauts Grigneux

MACH 8 76420 BIHOREL - Tel./Fax. : 0235125880 - 0235598340

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00262 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 337 sur 353

Immeuble bâti concerné : Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-012074-01 Date d'émission de rapport : 29/02/2024 9:12 Page 3/3
Dossier N° : 24NM007023 Date de réception : 26/02/2024 Date d'analyse : 27/02/2024
Référence dossier Client: 973057
Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Estelle Riberon
Cheffe de Service EABNO CEBAT
DUNKERQUE

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES (Documents fournis par le Maître d'Ouvrage)

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



PROGRAMME

RÉHABILITATION DU BATIMENT D DE LA RESIDENCE GREMILLON SITE D'HEROUVILLE SAINT CLAIR

Site d'hébergement universitaire d'Hérouville Saint Clair

CROUS Normandie
135 Boulevard de l'Europe
76100 ROUEN

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

Sommaire

I. INTRODUCTION :	3
II. LE SITE :	3
Description du bâtiment :	3
III. L'OPÉRATION :	3
1. Objectifs visés :	3
2. Développement durable-Loi de transition énergétique :	4
3. Planning prévisionnel indicatif :	4
IV. DESCRIPTION DU PROJET :	5
1. Les chambres « classiques » :	5
2. T2 :	6
3. Locaux communs :	7
4. Toiture terrasse :	8
5. Sous-sol :	8
6. Ensemble du bâtiment :	8
7. Terrasse extérieure :	9
8. Voirie et Réseaux Divers (VRD) :	10
V. COUT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX :	10
VI. NOTA BENE :	10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

I. INTRODUCTION :

Le présent programme vise à présenter le projet de réhabilitation du bâtiment D de la résidence universitaire Grémillon sur le site d'Hérouville Saint Clair 14200.

L'opération a pour objectif :

- La réhabilitation complète des logements, des équipements techniques, des parties communes et des locaux du bâtiment.
- Suppression des douches communes, intégration d'une toilette, d'une douche et d'un lavabo dans chaque chambre.
- La réhabilitation énergétique de l'enveloppe du bâtiment, plus particulièrement par l'amélioration de l'isolation extérieure, des murs, des menuiseries extérieures et de la toiture terrasse.
- Limitation de la consommation d'énergie et optimiser la consommation des fluides du bâtiment.

II. LE SITE :

2. Description du bâtiment :

Date de construction	1967
Surface utile nette	2 865 m²
Niveaux	SS + RDC + 4
Chauffage	Réseau de chaleur urbain
Nb actuel de logements	113 ch de 9 m² 2 T1 env. 18 m² 11 T1b env. 32 m² (duplex) 2 T2 env. 49 m² (duplex) 1 T3 env 65 m² (logement de fonction)
Salle commune	Salle de travail (RDC) Salle de musique Cafétéria Cuisine collective de 27 m² (1/niveau) 2 Blocs de douche de 9 m² (1/niveau)

III. L'OPÉRATION :

1. Objectifs visés :

- ✓ Mettre les bâtiments aux normes actuelles de confort.
- ✓ Amélioration les performances énergétiques du bâtiment conformément aux normes en vigueur.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

- ✓ Améliorer l'état des accès au bâtiment notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) conformément à la réglementation en vigueur pour les logements étudiants.
- ✓ Donner l'accès à internet très haut débit. Via déploiement d'un système Wi-Fi sur l'ensemble du bâtiment et de la fibre optique dans les logements permettant le raccordement à un opérateur privé.
- ✓ Mise en sécurité incendie du bâtiment. Création du désenfumage des circulations verticales et horizontales, alarme incendie, SSI.
- ✓ Limiter les coûts de fonctionnement et de maintenance. Evaluation du projet en coût global.
- ✓ Améliorer le confort phonique.
- ✓ Suppression des duplex (3ème/4ème niveau). Création de chambre au 3ème niveau et création de T2 au 4ème niveau, à valeur constante du nombre de places disponibles avant et après aménagement.
- ✓ Offrir une diversité de logement : chambres et T2 (env. 27m²).
- ✓ Création de petit espace sanitaire et rangement pour les personnels à chaque niveau.
- ✓ Création d'une Laverie au rdc en lieu et place de la salle musique.
- ✓ Création des ateliers techniques du site au sous-sol du bâtiment et de la base vie comprenant les vestiaires des personnels au rdc en lieu et place du logement de fonction.

2. Développement durable-Loi de transition énergétique :

L'opération s'inscrit dans les objectifs de développement durable de l'État à travers la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Afin de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer l'indépendance énergétique de la France.

Le projet prendra notamment en compte les critères suivants :

- ✓ un choix de matériaux durable et faciles à entretenir,
- ✓ un choix de matériaux et équipements à faible émission de gaz à effet de serre,
- ✓ une bonne gestion et tri des déchets de chantier en appliquant notamment la charte de « bonnes pratiques » pour la gestion des déchets du BTP,
- ✓ les objectifs économiques définis à l'article V,
- ✓ à terme une réduction de la demande et des besoins énergétiques du bâtiment,
- ✓ une recherche de facilité de la maintenance des installations,
- ✓ la limitation des nuisances de chantier.

La conception du projet s'appuiera sur une approche en coût global : coût de construction et coût d'exploitation et de maintenance.

L'équipe de maîtrise d'œuvre devra proposer des solutions éprouvées afin de favoriser la réduction ou l'autonomie de la consommation des fluides et des énergies du bâtiment (panneaux photovoltaïques, récupération des eaux de pluie, ...)

L'équipe de maîtrise d'œuvre, dans sa mission de conception et jusqu'à la consultation des entreprises de travaux devra intégrer ces principes de développement durable et d'approche économique globale du projet.

3. Planning prévisionnel indicatif :

Les étapes essentielles du planning prévisionnel du projet :

Programme de réhabilitation bâtiment D résidence Grémillon Hérouville St Clair

Page 4 / 10

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

- Notification du marché de l'équipe de maîtrise d'œuvre : mi-avril 2023
- Réalisation des études et dossier de consultation : de mai 2023 à janvier 2024
- Consultation des entreprises : février 2024
- Analyse des offres et attribution : mars 2024
- **IMPERATIF** : notification des marchés des entreprises avril 2024
- Période de préparation mai-juin 2024
- Réalisation des travaux : juillet 2024 jusqu'à juin 2025 (11 mois travaux compris les congés).

IV. DESCRIPTION DU PROJET:

Le CROUS souhaite diversifier son offre de logement.

Les espaces devront être optimisés afin de garder une offre de logement conséquente et variée permettant d'accueillir des publics aux besoins différents.

Les logements seront donc au minimum des chambres de 9 m² proposant douche-wc-lavabo et des T2.

L'accent devra également être mis sur la nécessité d'orientation des choix d'aménagement, des matériaux et des matériaux afin d'optimiser, la solidité, les frais d'entretien, de ménage et de maintenance sur l'ensemble du bâtiment.

1. Les chambres « classiques » :

Un des objectifs principaux de cette réhabilitation est d'installer les trois éléments sanitaires (douche, WC, lavabo) dans chaque chambre.

✓ Courants forts / courants faibles :

- Réfection complète de l'installation électrique.
- Mise en place de sous-comptage en entrée du bâtiment
- Installation de détecteurs de fumées dans chaque logement.
- Mise en place de luminaires à économie d'énergie dans l'ensemble du bâtiment ;
- Installation d'environ huit (8) à neuf (9) prises dans chaque chambre pour éviter les surchauffes et les multiprises :
 - 2 en tête de lit,
 - 3 au bureau,
 - 1 prise réfrigérateur,
 - 2 emplacements à définir.
 - (- cabine sanitaire :1 au lavabo)
- Câblage internet en réseau fibre optique
- Câblage pour borne Wifi en lien avec le prestataire du Crous
- Maintien de l'interphonie existante

✓ Plomberie :

- Réfection complète de la plomberie :
 - mise en place d'un sous-comptage sur le réseau d'alimentation d'eau froide en entrée du bâtiment
 - mise en place d'un sous-comptage sur le réseau de chaleur en entrée du bâtiment

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

- les réseaux d'alimentation en eau froide et eau chaude sanitaire seront en cuivre ou PVC pour les colonnes montantes, la distribution d'étage y compris la jonction jusqu'aux appareils d'utilisation et le bouclage
- le réseau d'eau chaude sera calorifugé si nécessaire
- le réseau intérieur de distribution d'eau froide sera équipé de toutes les vannes, clapets, pots de décantation, tubes témoins supprimeurs, et autres dispositifs permettant le meilleur suivi qualité possible
- les réseaux devront être conçus de façon à éviter toute stagnation trop importante de l'eau dans les canalisations, de même les canalisations d'évacuation seront munies de tampons de dégorgeement
- les évacuations Eaux Vannes (EV), Eaux Usées (EU)) seront en PVC
- Atténuation des bruits de descente d'eau.
- Etude d'un réseau indépendant pour l'utilisation des eaux de pluie pour les sanitaires.
- Réfection complète des installations de chauffage avec pose de robinets thermostatiques inviolables.

✓ Espace sanitaire :

- Création d'un espace sanitaire dans chaque chambre comprenant douche, lavabo, WC.
- L'espace sanitaire sera équipé de tous les accessoires, prise rasoir, luminaire, miroir, rideau de douche, etc....

✓ Ventilation :

- Installation d'une VMC dans chaque espace sanitaire avec bouche d'extraction hygroréglable et d'une entrée d'air hygroréglable dans la menuiserie extérieure.

✓ Mobilier :

- Remplacement complet du mobilier en optimisant l'utilisation de l'espace pour la création d'un lieu de vie :
 - lit 90x200 avec la possibilité de proposer un système de lit relevable,
 - bureau avec tous les aménagements nécessaires (rangements, informatique, ...),
 - rangements : bibliothèque(s), meuble de chevet, meuble(s) haut(s) et penderie,
 - intégration d'un petit réfrigérateur « table top » silencieux et d'un espace micro-ondes,
 - range-valise.

Une étude descriptive sera présentée au maître d'ouvrage.

Le mobilier sera en mélaminé pour les parois verticales et en stratifié pour les plans de travail.

- Installation d'un tableau pour affichage (en option).

✓ Finitions :

- Peinture et revêtements muraux : toile de verre ou autres matériaux + peinture satinée sans COV ni éther de glycol.
- Peinture sur menuiseries bois.
- Peinture sur métaux ferreux et non-ferreux (huisseries métalliques).
- Remplacement des sols existants (vinyle) par des dalles vinyle, classé U3-P3, réaction au feu M3 ou M2 (soudures à chaud).

2. T2 :

L'aménagement de base restera le même que celui des chambres « classiques ».

Les T2 destinés à accueillir 2 personnes (couple ou co-location), comprendront en plus de l'espace sanitaire, deux chambres et un coin cuisine.

Une attention particulière devra être apportée sur :

- l'espace sanitaire : les T2 ayant une plus grande surface, l'espace sanitaire proposé pourra être plus spacieux,

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

- l'aménagement d'un « coin cuisine » comportant une kitchenette, avec évier et plaques électriques, des rangements dédiés et un vrai espace repas,
- les T2 seront composés de deux chambres, dont une chambre pouvant accueillir un lit pour 2 personnes. Prévoir l'installation d'un lit de 140x200 ou 2 lits de 90x200 non fixes.

Commenté [MB1]:

3. Locaux communs :

✓ Circulations :

- Désenfumage : étudier l'obligation de mise en place selon la réglementation en vigueur,
- Sols : matériau résistant et facilement nettoyable (Flotex ou vinyle classé M3 et U4 P3 ou similaire).
- Plinthes hautes pour les chocs et roues des valides
- Peinture et revêtements muraux : toile de verre + peinture satinée toute hauteur.
- Peinture sur menuiseries bois.
- Peinture sur métaux ferreux et non-ferreux.
- Maintien des téléphones d'urgence à chaque étage de chaque aile.
- Éclairage : sur minuterie et commandé par des cellules à détection de mouvement.
- Installation de prises de courant dans les circulations.

✓ Cages d'escalier :

- Peinture et revêtements muraux : toile de verre + peinture satinée toute hauteur.
- Peinture sur menuiseries bois.
- Peintures sur métaux ferreux et non-ferreux.
- Remplacement du sol existant.

✓ Ascenseur :

- Étudier la création d'un ascenseur accessible aux étudiants et aux personnels d'entretien à tous les étages.

✓ Cuisines collectives :

- Pose de carrelage au sol.
- Pose de faïence à minima en crédence.
- Pose d'une porte CF avec ferme-porte et oculus.
- Installation d'un plan de travail (matériau très résistant exigé) avec bacs incorporés.
- Intégration d'équipements inviolables (2 micro-ondes et 2 plaques de cuisson).
- Installation d'une VMC cuisine asservie aux plaques de cuisson.
- Installation d'un système de détection incendie compatible avec l'usage.
- Peinture sur menuiseries bois.
- Peinture sur métaux ferreux et non-ferreux.

✓ Local ménage :

- Création d'un local à chaque étage (environ 2 m²) pour entrepôt des produits de réserve.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

- Installation d'un point d'eau (EF + EC) avec vidoir à chaque étage.
- Installation de prises de courant.

✓ Le hall d'entrée :

- Le hall intégrera les boîtes aux lettres et un tableau d'affichage.
- Etudier la création d'un SAS d'entrée du bâtiment

✓ Salle de travail et de convivialité :

- Etudier la création d'une salle de travail et de convivialité à chaque niveau.

✓ Logement de fonction existant :

Le logement de fonction existant sera transformé en base de vie pour l'équipe technique, 8 agents (bureaux, cuisine, vestiaires, sanitaires, ...). Intégrer la création d'un escalier en lien avec l'atelier au sous-sol

✓ Cafétéria :

Création de vestiaires mixte H/F, pour les agents de la cafétéria dans une partie de la salle de travail contiguë. Travaux d'embellissement de la cafétéria, rafraichissement des murs et sols selon besoin.

4. Toiture terrasse :

L'isolation et le complexe d'étanchéité actuellement en place seront entièrement déposés et remplacés par une étanchéité multicouche intégrant l'isolation ainsi que l'ensemble des équipements et chemins de circulations afférents.

Des couvertines en acier laqué seront prévues.

Conformément à la réglementation en vigueur, des garde-corps de sécurité seront prévus autour des équipements techniques.

5. Sous-sol :

Aménagement d'un atelier avec création d'un escalier en lien avec la base vie dans l'ancien logement de fonction.

6. Ensemble du bâtiment :

✓ Façades :

Le bâtiment fera l'objet d'une isolation par l'extérieur avec un travail particulier sur l'aspect, la pérennité des matériaux utilisés et l'absence de maintenance.

L'aspect devra également être travaillé afin de s'intégrer au bâtiment nouvellement rénové.

✓ Menuiseries extérieures :

Toutes les menuiseries extérieures seront remplacées par des menuiseries PVC ou aluminium avec volets roulants à manivelle intégrés. Les deux faces de ces fenêtres devront pouvoir être nettoyées sans danger et sans équipements particulier depuis l'intérieur des chambres.

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

✓ Signalétique :

- Les différents niveaux de l'immeuble ainsi que l'ensemble des locaux disposeront d'une signalétique claire (y compris signalétique incendie) permettant l'accueil et l'orientation des étudiants et visiteurs. Cette signalétique devra recevoir l'approbation du CROUS.
- Tous les réseaux et vannes devront être identifiés par un repérage conforme aux normes en vigueur.

✓ Alarme incendie / SSI :

- Intégration du bâtiment sur le SSI existant (LCR) et évolution du SSI si nécessaire
- Détection incendie dans les cuisines reliées au SSI avec des détecteurs adaptés (limitant les déclenchements intempestifs).
- Dans les chambres, les circulations, le sous-sol et les locaux à risques.
- Prévoir le report des alarmes du site vers la loge du site.

✓ Chauffage – ECS :

- Le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur de la ville d'Hérouville Saint Clair à la fois pour la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage.
- Des sous-compteurs eau chaude, eau froide et calories seront installés si nécessaire.

✓ Energie :

- Un sous-compteur énergie sera installé en tête de l'installation du bâtiment si nécessaire.

✓ Contrôle d'accès :

- Maintien du contrôle d'accès par badge existant.
- Les portes d'entrées existantes seront remplacées.
- l'ensemble des cylindres intérieurs seront remplacés sur l'organigramme existant.

✓ Désamiantage / Plomb :

- Un Dossier Technique Amiante (DTA) mis à jour en mars 2017,
- Un diagnostic avant travaux des produits pouvant contenir de l'amiante et plomb sera réalisé.
- Prévoir le désamiantage et le déplombage sur l'ensemble du bâtiment.

✓ Thermique :

- L'opération devra respecter les obligations en Bâtiment Basse Consommation Rénovation (BBC). Une labellisation BBC Rénovation pourra être demandée.
- Isolation des façades,
- Isolation des terrasses,
- Isolation si nécessaire des planchers bas,

7. Terrasse extérieure

Réfection de la terrasse extérieure et des deux escaliers

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**

8. Voirie et Réseaux Divers (VRD):

Suppression des marches d'accès au bâtiment, par la création d'une rampe.

V. COUT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX :

Les concepteurs veilleront à respecter l'enveloppe financière définie par le maître d'ouvrage.

Coût estimé des travaux de réhabilitation : 4 590 000 € HT

VI. NOTA BENE

- Les nuisances aux usagers de la résidence et des bâtiments de logements voisins devront être limitées.
- La circulation des étudiants sur le site en général, devra être prévue et organisée en toute sécurité.
- Les travaux devront prendre en compte la circulation des étudiants sur le site occupé.
- A prendre en compte les difficultés d'accès au bâtiment par les entreprises, au regard de son implantation centrale sur le site et d'une façade du bâtiment qui donne sur l'avenue de « la Grande Cavée ».
- Le maître d'ouvrage a choisi l'utilisation d'un service électronique de traitement, d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX pour la gestion financière des travaux (système de paiement par voie internet). Outil édité par la société EPICTURE.

Objectifs du service EDIFLEX :

- Gagner 2 à 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maître d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitôt les montants acceptés en paiement,
- Eviter les litiges ou retards :
 - en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financières des marchés et des règles en vigueur dans les marchés publics),
 - en standardisant la présentation des documents,
 - en permettant à chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la chaîne des intervenants,
 - en horodatant le dépôt des documents et la chaîne de validation,
 - réduire les coûts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

Le coût d'abonnement à cet outil sera pris en charge pour moitié à part égale par la maîtrise d'ouvrage et par l'équipe de maîtrise d'œuvre attributaire.

Contact EPICTURE :

Antoine BARAST tél : 01 44 41 27 86

FIN

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR****ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE**

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR****ATTESTATION D'ASSURANCE****ASSQCI1****MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD** atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER**
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAYEst titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)
- Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 26/12/2023

L'assureur
MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 1406 Marie et Alexandre Cuyon
72030 LE MANS CEDEX 9

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR****ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION**

Immeuble bâti concerné : **Bâtiment D GREMILLON - Avenue de la Grande Cavée - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR**



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4544 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COCHIN Guillaume

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 05/04/2023 - Date d'expiration : 04/04/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 05/04/2023 - Date d'expiration : 04/04/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 16/04/2019 - Date d'expiration : 15/04/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 18/09/2022 - Date d'expiration : 17/09/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 18/09/2022 - Date d'expiration : 17/09/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 13/03/2019 - Date d'expiration : 12/03/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 05/04/2023.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 23 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 20 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev18