

- Cité administrative
- 20 quai H Rossignol
Cité administrative
77000 MELUN
Bat. B
- N° de dossier : 1203668_p03
- Date de réalisation : 08/04/2020

Résultat du repérage

Détail en page 6

Etat :	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre :	0	0	0	0	0	0



VOUS AVEZ DES MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...

N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3ans

Recommandations réglementaires :

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

AC1: Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

SYNTHESE DES CONCLUSIONS GENERALES DU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (RESULTATS DETAILLES AU PARAGRAPHE 4)

ABSENCE

Pièces non visitées : voir au paragraphe 3

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE ET AVEC L'AUTORISATION D'ADX GROUPE

	<p>Loïc LAPEYROUX ALLODIAGNOSTIC ILE-DE-FRANCE EST 06 14 46 44 16</p>	<p>Certification n° Certification n° DTI3271 Décernée par : DEKRA CERTIFICATION Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !</p>
	<p>123, ZI Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71 SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104</p>	

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par **DEKRA Certification**. N° de certification **DTI3271** délivré le **23/03/2017** et expirant le **22/03/2022**.

Edité à **SAMOIS SUR SEINE**, le **17/06/2020**

Par : Loïc LAPEYROUX



allo|diagnostic
02 01 61 01 01
82 01 21 01 01
RCS 505 037 044

SOMMAIRE

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?	4
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	6
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES.....	6
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	11
7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	13
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	48
9. RAPPORTS D'ANALYSES.....	50
10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION.....	55

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?

<u>Propriétaire</u>	Cité administrative	<u>Diagnosticteur</u>	Loïc LAPEYROUX
<u>Donneur d'ordre</u>	CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN 77000 MELUN	Certifié par	DEKRA Certification
<u>Accompagnateur</u>	autre - INTER SUR BAT C - ETAGES 14-12- 11-10-9-8-7	N° de certification	DTI3271
		Date de la certification	23/03/2017
<u>Expertise demandée</u>	10/03/2020	<u>Assurance</u>	AXA N° de police 3912280604
		Date de validité	01/01/2021
<u>Visite effectuée le</u>	08/04/2020	<u>Laboratoire d'analyse</u> (le cas échéant)	Voir chapitre 10 RAPPORTS D'ANALYSES

2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

<u>Adresse du bien :</u>	20 quai H Rossignol	<u>Numéro de mission :</u>	1203668_p03
<u>Cité administrative</u>	77000 MELUN	<u>Référence client :</u>	1509947275
<u>Références cadastrales :</u>		<u>Visite effectuée le :</u>	08/04/2020
<u>Numéro de lot :</u>	Bat. B		

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

3.1 Programme de travaux fournis :

Embellissement des sols, murs et plafonds de toutes les pièces sauf cages d'escaliers.

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

3.2 Périmètre de repérage, locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction concernés par les travaux :

1er étage :

Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, WC, WC Homme, WC Femme

Rez de chaussée :

Bureau 1, Archives, WC Homme, WC Femme, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs, WC

3.3 Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Néant	-

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé
Néant	-	-	-	-

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Aucun matériau amianté n'a été repéré suite au descriptif de travaux et programme de repérage menées au point 4 du présent rapport, aucune quantification n'est donc requise.

----- Rez de chaussée -----

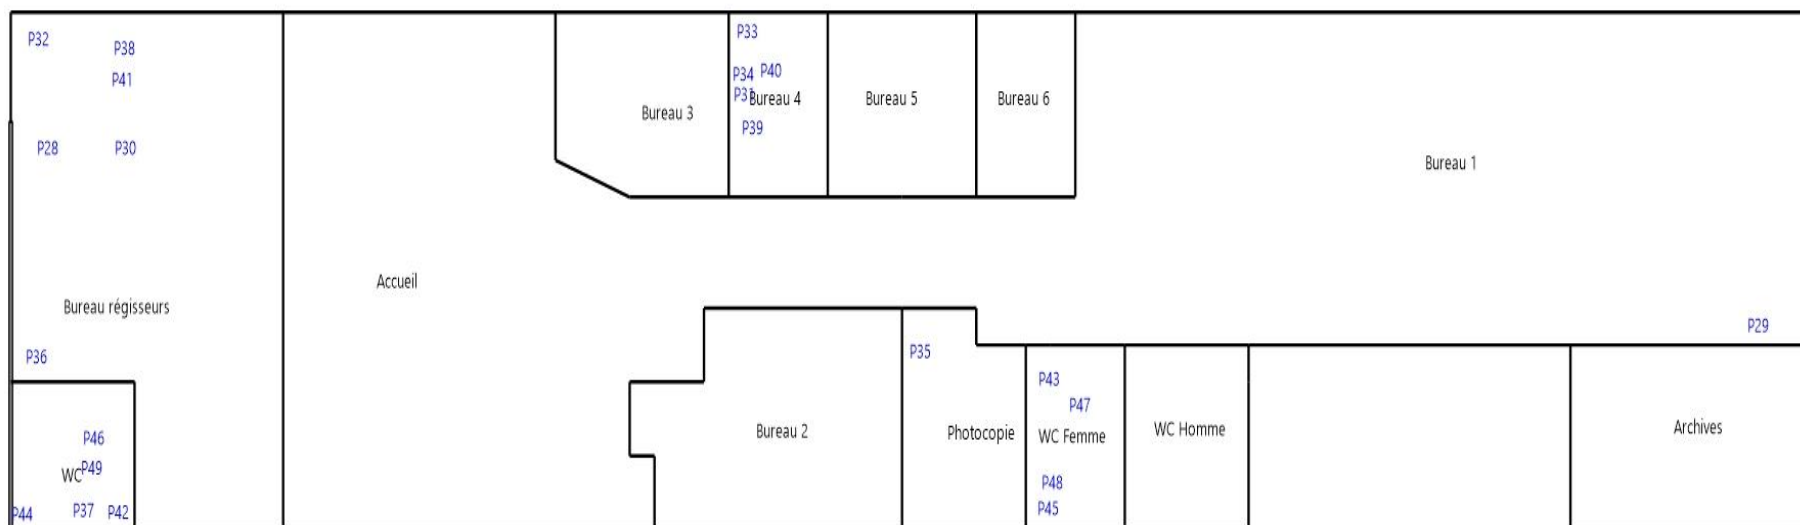

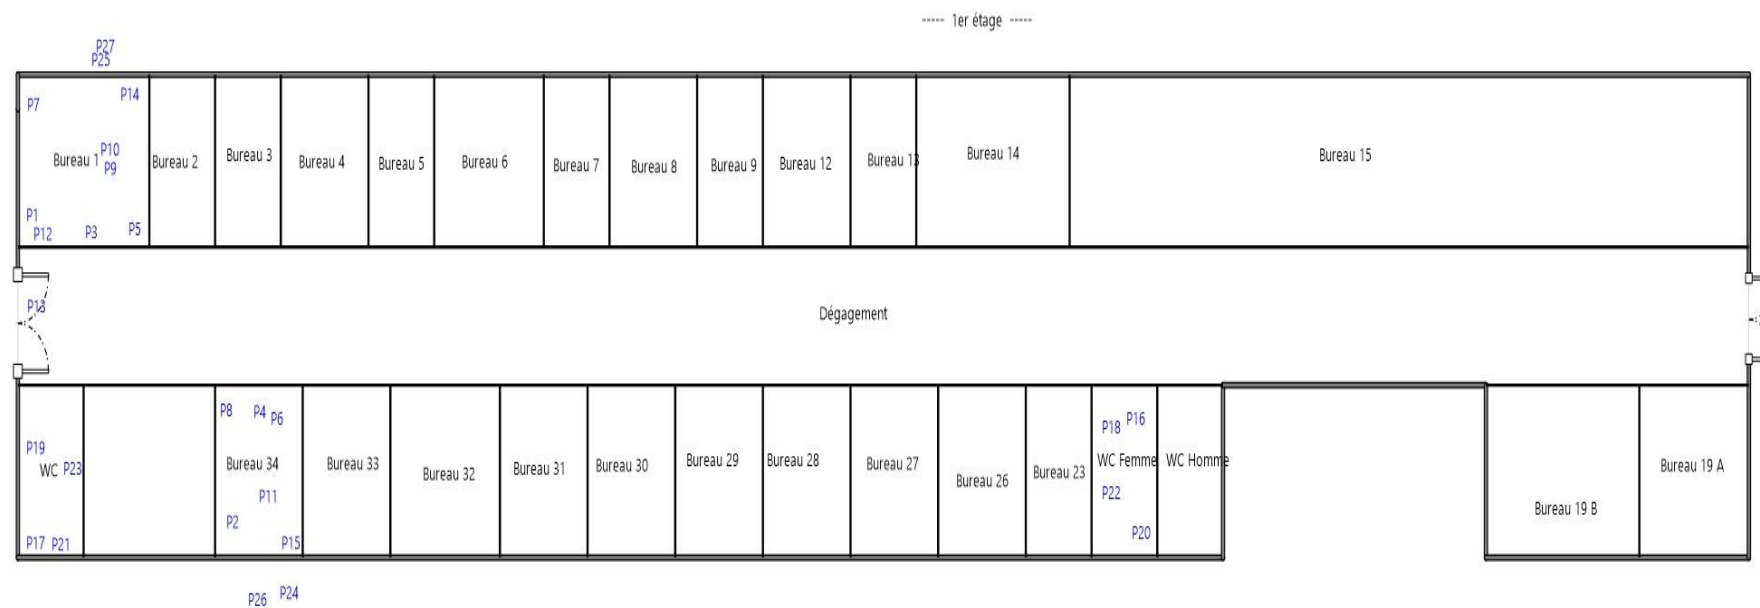


Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre	- Papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	- Peinture non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques	- Peinture non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage	- Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage	- Peinture non séparable + papier non séparable + colle beige avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple blanc avec fibres : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Phase 1 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée Absence d'amiante - Phase 2 Matériau compact gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO019 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement cassant beige avec couche en toile Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
P035	Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPSO021 Description: Colle de carrelage	- Colle grise non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO021 Description: Colle de carrelage	- Colle grise en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO023 Description: Panneaux et plaques	- Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO024 Description: Panneaux et plaques	- Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPSO025 Description: Bandes calicot	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	Identifiant: ZPSO025 Description: Bandes calicot	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	Identifiant: ZPSO026 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	Identifiant: ZPSO026 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	- Peinture en vrac non séparable + matériau fibreux beige en vrac avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPSO029 Description: Colle de carrelage	- Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobilier		X	
Les équipements et installations étaient en service	X		
Les équipements et installations étaient alimentés	X		
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017


1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités


Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades


ZPSO014 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)						Niveau : 1er étage		
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, WC, WC Homme, WC Femme		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Fenêtrés	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1	Fenêtrés	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Fenêtres	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P025 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 2	Fenêtrés	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 3	Fenêtrés	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 4	Fenêtrés	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 5	Fenêtrés	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 6	Fenêtrés	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 7	Fenêtrés	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 8	Fenêtrés	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025

Bureau 9	Fenêtr s	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 12	Fenêtr s	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 13	Fenêtr s	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 14	Fenêtr s	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 15	Fenêtr s	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 19 A	Fenêtr s	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 19 B	Fenêtr s	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 23	Fenêtr s	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 26	Fenêtr s	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 27	Fenêtr s	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 28	Fenêtr s	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 29	Fenêtr s	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 30	Fenêtr s	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 31	Fenêtr s	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025


Bureau 32	Fenêtr s	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 33	Fenêtr s	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 34	Fenêtr s	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec fibres : Absence d'amiante	
WC	Fenêtr s	27	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
WC Homme	Fenêtr s	28	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
WC Femme	Fenêtr s	29	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025

ZPSO015 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure						Niveau : 1er étage		
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, WC		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Fenêtr s	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1	Fenêtr s	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Fenêtres	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P027 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 2	Fenêtr s	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 3	Fenêtr s	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 4	Fenêtr s	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 5	Fenêtr s	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 6	Fenêtr s	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 7	Fenêtr s	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 8	Fenêtr s	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 9	Fenêtr s	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 12	Fenêtr s	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027


Bureau 13	Fenêtr s	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 14	Fenêtr s	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 15	Fenêtr s	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 19 A	Fenêtr s	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 19 B	Fenêtr s	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 23	Fenêtr s	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 26	Fenêtr s	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 27	Fenêtr s	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 28	Fenêtr s	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 29	Fenêtr s	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 30	Fenêtr s	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 31	Fenêtr s	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 32	Fenêtr s	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 33	Fenêtr s	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027



Bureau 34	Fenêtr s	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	
WC	Fenêtr s	27	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : 1er étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1	Cloison	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 3	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 4	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 5	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 6	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 7	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002


Bureau 8	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 9	Cloison	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 12	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 13	Cloison	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 14	Cloison	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 15	Cloison	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 19 A	Cloison	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 19 B	Cloison	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 23	Cloison	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 26	Cloison	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 27	Cloison	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 28	Cloison	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 29	Cloison	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 30	Cloison	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

Bureau 31	Cloison	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 32	Cloison	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 33	Cloison	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 34	Cloison	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

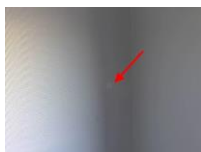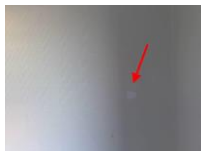ZPSO002 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : 1er étage		
Tapisserie + Plâtre						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 19 B		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Mur de refend	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Bureau 1	Mur de refend	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 19 B	Mur de refend	3	Oui 1er étage - Bureau 19 B : Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	


ZPSO003 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : 1er étage		
Tapisserie + Plâtre						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 2	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 3	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 4	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 5	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 6	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 7	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 8	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 9	Mur donnant sur extérieur	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 12	Mur donnant sur extérieur	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006

Bureau 13	Mur donnant sur extérieur	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 14	Mur donnant sur extérieur	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 15	Mur donnant sur extérieur	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 19 A	Mur donnant sur extérieur	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 19 B	Mur donnant sur extérieur	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 23	Mur donnant sur extérieur	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 26	Mur donnant sur extérieur	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 27	Mur donnant sur extérieur	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 28	Mur donnant sur extérieur	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 29	Mur donnant sur extérieur	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 30	Mur donnant sur extérieur	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 31	Mur donnant sur extérieur	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 32	Mur donnant sur extérieur	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 33	Mur donnant sur extérieur	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006

Bureau 34	Mur donnant sur exterieu r	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Mur donnant sur exterieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
-----------	--	----	--	---	------------------------------------	--------	--	---

ZPSO004 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : 1er étage		
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1	Poteaux	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 2	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 3	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 4	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 5	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 6	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 7	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 8	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 9	Poteaux	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 12	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008

Bureau 13	Poteaux	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 14	Poteaux	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 15	Poteaux	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 19 A	Poteaux	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 19 B	Poteaux	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 23	Poteaux	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 26	Poteaux	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 27	Poteaux	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 28	Poteaux	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 29	Poteaux	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 30	Poteaux	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 31	Poteaux	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 32	Poteaux	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 33	Poteaux	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008


Bureau 34	Poteaux	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Poteaux	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
-----------	---------	----	---	---	------------------------------------	--------	--	---

ZPSO008 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 1er étage

Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Pièces : Dégagement



Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Mur A,B,C,D	1	Oui 1er étage - Dégagement : Mur A	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	



ZPSO010 : Bandes calicot

Niveau : 1er étage


Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

Pièces : WC, WC Homme, WC Femme

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Cloison	1	Oui 1er étage - WC : Cloison	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	Cloison	2	Oui 1er étage - WC Homme : Cloison	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016, P017	Idem photo : P016; P017



ZPSO011 : Bandes calicot					Niveau : 1er étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Mur donnant sur extérieur	1	Oui 1er étage - WC : Mur C	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 1er étage - WC Homme : Mur C	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P019 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P018, P019	Idem photo : P018; P019

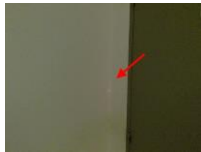

ZPSO016 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée			
Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Bureau 1, Archives, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Cloison	1	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Mur A	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée Absence d'amiante - Phase 2 Matériau compact gris Absence d'amiante	
Archives	Cloison	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Photocopie	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 2	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 3	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 4	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 5	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 6	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Accueil	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029

Bureau régisseurs	Cloison	10	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Mur C	Identifiant: ZPSO016 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
----------------------	---------	----	--	--	------------------------------------	--------	--	---

ZPSO017 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Bureau 1, Archives, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P030; P031
Archives	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P030; P031
Photocopie	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau 2	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau 3	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau 4	Mur donnant sur extérieur	6	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
Bureau 5	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau 6	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P030; P031
Accueil	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau régisseurs	Mur donnant sur extérieur	10	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	

ZPSO018 : Enduit à base de plâtre projeté					Niveau : Rez de chaussée			
Enduit à base de plâtre projeté					Pièces : Bureau 1, Archives, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Archives	Poteaux	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Photocopie	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 2	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 3	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 4	Poteaux	6	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 5	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 6	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Accueil	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau régisseurs	Poteaux	10	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO025 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée			
Bandes calicot					Pièces : WC Homme, WC Femme, WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042, P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Bandes calicot	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P042, P043	Idem photo : P042; P043
WC Femme	Cloison	2	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Bandes calicot	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC	Cloison	3	Oui Rez de chaussée - WC : Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Bandes calicot	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	


ZPSO026 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée			
Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme, WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC	Mur donnant sur extérieur	3	Oui Rez de chaussée - WC : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds


ZPSO005 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Niveau : 1er étage
--	--------------------


Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 1	Plafond	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 3	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 4	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 5	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 6	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 7	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 8	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 9	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 12	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010



Bureau 13	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 14	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 15	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 19 A	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 19 B	Plafond	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 23	Plafond	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 26	Plafond	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 27	Plafond	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 28	Plafond	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 29	Plafond	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 30	Plafond	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 31	Plafond	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 32	Plafond	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 33	Plafond	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

Bureau 34	Plafond	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Plafond	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
-----------	---------	----	---	---	------------------------------------	--------	--	---


ZPSO006 : Panneaux et plaques					Niveau : 1er étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 2	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 3	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 4	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 5	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 6	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 7	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 8	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 9	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 12	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 13	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 14	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011


Bureau 15	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 19 A	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 19 B	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 23	Plafond	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 26	Plafond	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 27	Plafond	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 28	Plafond	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 29	Plafond	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 30	Plafond	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 31	Plafond	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 32	Plafond	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 33	Plafond	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Bureau 34	Plafond	25	Oui 1er étage - Bureau 34 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	



ZPSO007 : Panneaux et plaques					Niveau : 1er étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, WC, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Oui 1er étage - Dégagement : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	
WC	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012
WC Homme	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012
WC Femme	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012


ZPSO012 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 1er étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : WC, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Plafond	1	Oui 1er étage - WC : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
WC Homme	Plafond	2	Oui 1er étage - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P020, P021	Idem photo : P020; P021

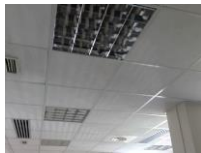ZPSO022 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée			
Peinture + Plâtre					Pièces : Bureau 1, Archives, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Archives	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Photocopie	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau 2	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau 3	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau 4	Plafond	6	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 5	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau 6	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Accueil	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau régisseurs	Plafond	10	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Panneaux et plaques					Niveau : Rez de chaussée			
Panneaux et plaques					Pièces : Bureau 1, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P040	Idem photo : P040
Photocopie	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P040	Idem photo : P040
Bureau 2	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P040	Idem photo : P040
Bureau 3	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P040	Idem photo : P040
Bureau 4	Plafond	5	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 5	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P040	Idem photo : P040


ZPSO024 : Panneaux et plaques					Niveau : Rez de chaussée			
Panneaux et plaques					Pièces : Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 6	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P041	Idem photo : P041
Accueil	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P041	Idem photo : P041
Bureau régisseurs	Plafond	3	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	


ZPSO027 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée			
Peinture + Plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme, WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P047	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P046, P047	Idem photo : P046; P047
WC Femme	Plafond	2	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Plafond	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P047 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC	Plafond	3	Oui Rez de chaussée - WC : Plafond	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P046 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	



ZPSO028 : Panneaux et plaques					Niveau : Rez de chaussée			
Panneaux et plaques					Pièces : WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Plafond	1	Oui Rez de chaussée - WC : Plafond	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P048 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + matériau fibreux beige en vrac avec poussières : Absence d'amiante	


5 - Planchers et planchers techniques


ZPSO009 : Dalle de sol					Niveau : 1er étage			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015



Bureau 1	Sol	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable Absence d'amiante	
Bureau 2	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 3	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 4	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 5	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 6	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 7	Sol	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 8	Sol	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 9	Sol	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 12	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 13	Sol	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 14	Sol	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 15	Sol	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015


Bureau 19 A	Sol	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 19 B	Sol	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 23	Sol	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 26	Sol	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 27	Sol	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 28	Sol	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 29	Sol	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 30	Sol	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 31	Sol	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 32	Sol	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 33	Sol	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 34	Sol	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable Absence d'amiante	

ZPSO013 : Colle de carrelage					Niveau : 1er étage			
Colle de carrelage					Pièces : WC, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Sol	1	Oui 1er étage - WC : Sol	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P022 Partie analysée par le laboratoire: - Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	Sol	2	Oui 1er étage - WC Homme : Sol	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P023 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + papier non séparable + colle beige avec poussières : Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P022, P023	Idem photo : P022; P023

ZPSO019 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Bureau 1, Photocopie, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P034	Idem photo : P034
Photocopie	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P034	Idem photo : P034
Bureau 3	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P034	Idem photo : P034
Bureau 4	Sol	4	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement cassant beige avec couche en toile Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 5	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P034	Idem photo : P034
Bureau 6	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P034	Idem photo : P034

ZPSO020 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Bureau 1, Photocopie			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P035	Idem photo : P035
Photocopie	Sol	2	Oui Rez de chaussée - Photocopie : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	

ZPSO021 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée			
Colle de carrelage					Pièces : Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs, WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 6	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P036; P037
Accueil	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P036, P037	Idem photo : P036; P037
Bureau régisseurs	Sol	3	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC	Sol	4	Oui Rez de chaussée - WC : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO029 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée			
Colle de carrelage					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P049	Idem photo : P049
WC Femme	Sol	2	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste C

Aucune évaluation n'a été réalisée

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

9. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11186 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1420-11186 Réf. Commande Client : 1203668_p03_2020_05_20_1334_4062
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
1	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P001 - Tapisserie + Plâtre - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15510 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
2	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P002 - Tapisserie + Plâtre - 1er étage - Bureau 1	IT142005-15511 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
3	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P003 - Tapisserie + Plâtre - 1er étage - Bureau 1	IT142005-15512 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
4	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P004 - Tapisserie + Plâtre - 1er étage - Bureau 19 B	IT142005-15513 : Papier en faible quantité / Peinture / Matériau plâtreux blanc	Papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
5	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P005 - Tapisserie + Plâtre - 1er étage - Bureau 1	IT142005-15514 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11186 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
6	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P006 - Tapisserie + Plâtre - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15515 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
7	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P007 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 1	IT142005-15516 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
8	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P008 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15517 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
9	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P009 - Peinture + Plâtre - 1er étage - Bureau 1	IT142005-15518 : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
10	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P010 - Peinture + Plâtre - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15519 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
11	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P011 - Panneaux et plaques - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15520 : Peinture / Matériau fibreux beige	Peinture non séparable + matériau fibreux beige	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
12	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P012 - Panneaux et plaques - 1er étage - Degagement	IT142005-15521 : Peinture / Matériau fibreux beige	Peinture non séparable + matériau fibreux beige	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
13	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) - 1er étage - Degagement	IT142005-15522 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
14	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P014 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15523 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige	Revêtement souple gris	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
15	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P014 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15523 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11186 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
16	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P015 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Bureau I	IT142005-15524 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris	Revêtement souple gris	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
17	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P015 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Bureau I	IT142005-15524 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
18	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P016 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC	IT142005-15525 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
19	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P017 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15526 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
20	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P018 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC	IT142005-15527 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
21	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P019 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15528 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
22	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P020 - Peinture + Plâtre - 1er etage - WC	IT142005-15529 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
23	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P021 - Peinture + Plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15530 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
24	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P022 - Colle de carrelage - 1er etage - WC	IT142005-15531 : Colle beige / Matériau gris en faible quantité / Papier	Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + papier non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
25	1203668_p03 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P023 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Homme	IT142005-15532 : Carrelage / Peinture / Papier / Colle beige avec poussières	Peinture non séparable + papier non séparable + colle beige avec poussières	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11186 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
26	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P024 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15533 : Matériau souple blanc avec fibres	Matériau souple blanc avec fibres	META (2) le 29/05/2020	3	Amiante non détecté / -
27	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P025 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - 1er étage - Bureau I	IT142005-15534 : Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (2) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
28	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P026 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - Bureau 34	IT142005-15535 : Matériau souple gris avec poussières	Matériau souple gris avec poussières	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
29	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P027 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 1er étage - Bureau I	IT142005-15536 : Matériau souple gris avec poussières	Matériau souple gris avec poussières	META (2) le 29/05/2020	3	Amiante non détecté / -
30	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P028 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Bureau régisseurs	IT142005-15537 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
31	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P029 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Bureau I	IT142005-15538 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau compact gris	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
32	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P029 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Bureau I	IT142005-15538 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau compact gris	Matériau compact gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
33	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P030 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Bureau régisseurs	IT142005-15539 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
34	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P031 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142005-15540 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11186 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
35	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P032 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Bureau régisseurs	IT142005-15541 : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
36	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142005-15542 : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
37	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142005-15543 : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement cassant beige avec couche en toile	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
38	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142005-15543 : Revêtement cassant beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
39	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P035 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Photocopie	IT142005-15544 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
40	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P035 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Photocopie	IT142005-15544 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
41	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P036 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Bureau régisseurs	IT142005-15545 : Colle grise / Matériau gris en vrac	Colle grise non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
42	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P037 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - WC	IT142005-15546 : Carrelage en faible quantité en vrac / Colle grise en vrac	Colle grise en vrac	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
43	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P038 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée - Bureau régisseurs	IT142005-15547 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
44	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P039 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142005-15548 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
45	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P040 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Bureau 4	IT142005-15549 : Peinture / Matériau fibreuse beige avec poussières	Peinture non séparable + matériau fibreuse beige avec poussières	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11186 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
46	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P041 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Bureau regisseurs	IT142005-15550 : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 29/05/2020	3	Amiante non détecté / -
47	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Bandes calicot - Rez de chaussée - WC	IT142005-15551 : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
48	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P043 - Bandes calicot - Rez de chaussée - WC Femme	IT142005-15552 : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
49	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P044 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - WC	IT142005-15553 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
50	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P045 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée - WC Femme	IT142005-15554 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
51	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P046 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée - WC	IT142005-15555 : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
52	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P047 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée - WC Femme	IT142005-15556 : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
53	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P048 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - WC	IT142005-15557 : Peinture en vrac / Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	Peinture en vrac non séparable + matériau fibreux beige en vrac avec poussières	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
54	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P049 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - WC Femme	IT142005-15558 : Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 6/6

10. ANNEXES / ATTESTATION D'ASSURANCE / CERTIFICATION

DEKRA

DEKRA

DEKRA

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticteur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Loïc LAPEYROUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3271 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	10/04/2017	09/04/2022
- Diagnostic amiante sans mention	15/10/2019	14/10/2024
- Diagnostic amiante avec mention	15/10/2019	14/10/2024
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)	23/03/2017	22/03/2022
- Diagnostic de performance énergétique	10/04/2017	09/04/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz	22/03/2017	21/03/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	22/03/2017	21/03/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de diagnostics d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 22/11/2019



Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques Immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'infiltrométrie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatif
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
- V(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.

- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building Information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurant ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont :	
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	

Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	DER EXPERT 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

(« Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

- Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

Fait à NANTERRE le 7 janvier 2020
Pour la société :