

- Cité administrative
- 20 quai H Rossignol
Cité administrative
77000 MELUN
Bat C étage RdC bas au 5ème
étage et 15ème étage
- N° de dossier : 1203668_p02
- Date de réalisation : 08/04/2020

Résultat du repérage

Détail en page 6

Etat :	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre :	8	0	0	0	0	0



VOUS AVEZ DES MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...

N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3ans

Recommandations réglementaires :

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

AC1: Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

PRE RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

SYNTHESE DES CONCLUSIONS GENERALES DU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (RESULTATS DETAILLES AU PARAGRAPHE 4)

PRESENCE

Pièces non visitées : voir au paragraphe 3

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE ET AVEC L'AUTORISATION D'ADX GROUPE

	<p>Loïc LAPEYROUX ALLODIAGNOSTIC ILE-DE-FRANCE EST 06 14 46 44 16</p>	<p>Certification n° Certification n° DTI3271 Décernée par : DEKRA CERTIFICATION Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !</p>
	<p>123, ZI Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71 SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104</p>	

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par **DEKRA Certification**. N° de certification **DTI3271** délivré le **23/03/2017** et expirant le **22/03/2022**.

Edité à **SAMOIS SUR SEINE**, le **17/06/2020**

Par : Loïc LAPEYROUX



allo|diagnostic
02 61 61 61 61
82 022 MONTEUR
RCS 505 037 044

SOMMAIRE

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?	4
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES.....	7
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	22
7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	24
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	139
9. RAPPORTS D'ANALYSES.....	145
10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION.....	332

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?

<u>Propriétaire</u>	Cité administrative	<u>Diagnosticteur</u>	Loïc LAPEYROUX
<u>Donneur d'ordre</u>	CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN 77000 MELUN	Certifié par N° de certification Date de la certification	DEKRA Certification DTI3271 23/03/2017
<u>Accompagnateur</u> 11-10-9-8-7	autre - INTER SUR BAT C - ETAGES 14-12-	<u>Assurance</u> Date de validité	AXA N° de police 3912280604 01/01/2021
<u>Expertise demandée</u>	10/03/2020	<u>Laboratoire d'analyse</u> (le cas échéant)	Voir chapitre 10 RAPPORTS D'ANALYSES
<u>Visite effectuée le</u>	08/04/2020		

2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

<u>Adresse du bien :</u> <u>Cité administrative</u>	20 quai H Rossignol 77000 MELUN	<u>Numéro de mission :</u>	1203668_p02
<u>Références cadastrales :</u>		<u>Référence client :</u>	1509947275
<u>Numéro de lot :</u> étage	Bat C étage RdC bas au 5ème étage et 15ème étage	<u>Visite effectuée le :</u>	08/04/2020

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

3.1 Programme de travaux fournis :

Embellissement des sols, murs et plafonds de toutes les pièces sauf cages d'escaliers. Rez de chaussée bas au 5ème étage, et du 15ème étage

Important :
Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.
Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

3.2 Périmètre de repérage, locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction concernés par les travaux :

Rez de chaussée bas :	Dégagement
15ème étage :	Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521, WC Homme, WC Femme
5ème étage :	Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1503, Bureau 1504, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1511, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 1521, WC Homme, WC Femme
4ème étage :	Dégagement, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423, WC Homme, WC Femme
3ème étage :	Dégagement, Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324, WC Homme, WC Femme
2ème étage :	Dégagement, Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223, WC Homme, WC Femme
1er étage :	Dégagement, Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122, WC Homme, WC Femme
Rez de chaussée Haut :	Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21, WC Homme, WC Femme
Rez de chaussée Bas :	Salle de réunion Marne, Hall 1, Salle de réunion Seine, Hall 2, Local, WC handicapé, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau, WC homme/femme

Localisation	Description
Néant	-

3.3 Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé
ZPSO082	Rez de chaussée Bas	Dégagement; Salle de réunion Marne; Hall 1; Salle de réunion Seine; Hall 2; Local; Service courrier; Salle de réunion Loing; Bureau	Poteaux	Analyse : P155 - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc (Présence d'amiante) Analyse : P156 - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc (Absence d'amiante)


5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.


Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.

Rez-de-chaussée bas


P155 Peinture + Plâtre Score EP
(cf. tableau des analyses)

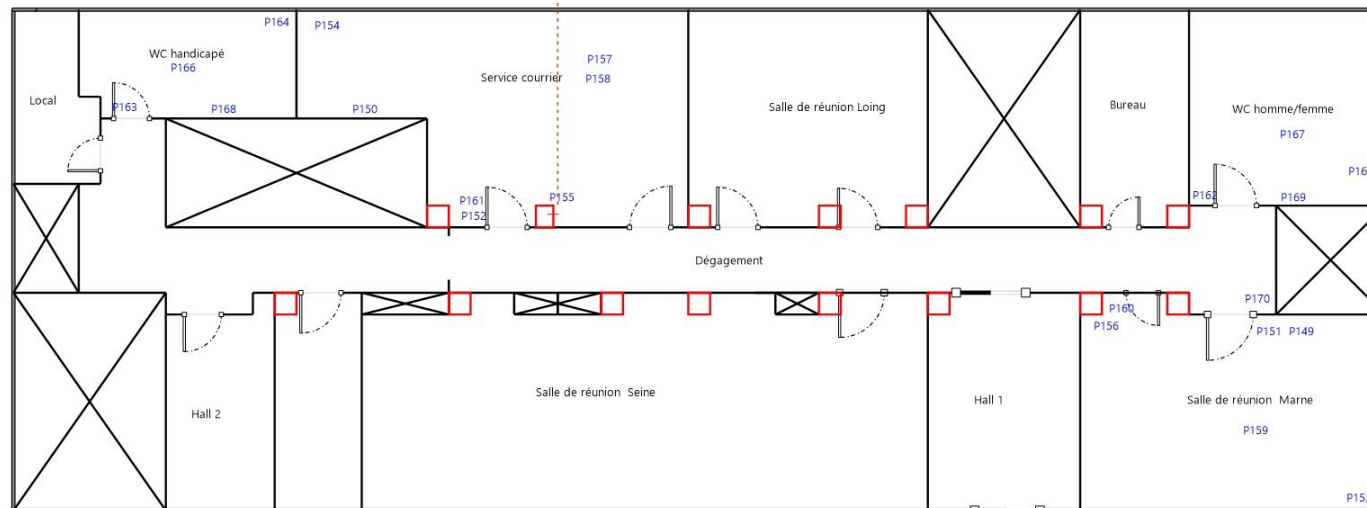


Rez-de-chaussée Haut

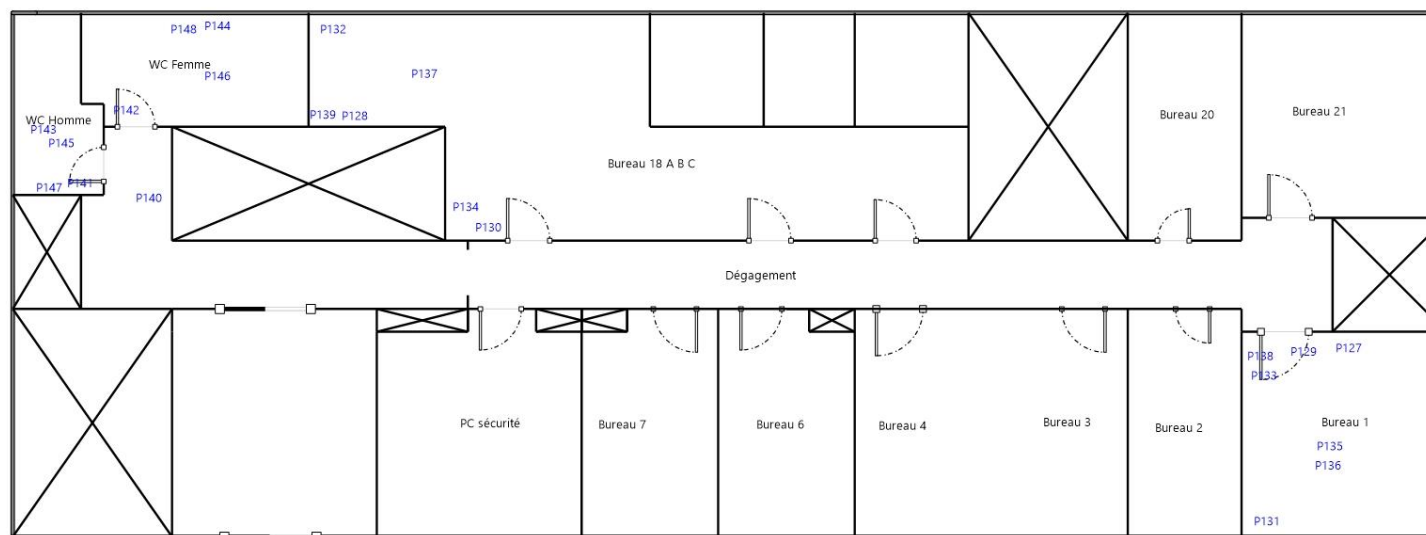


1er étage

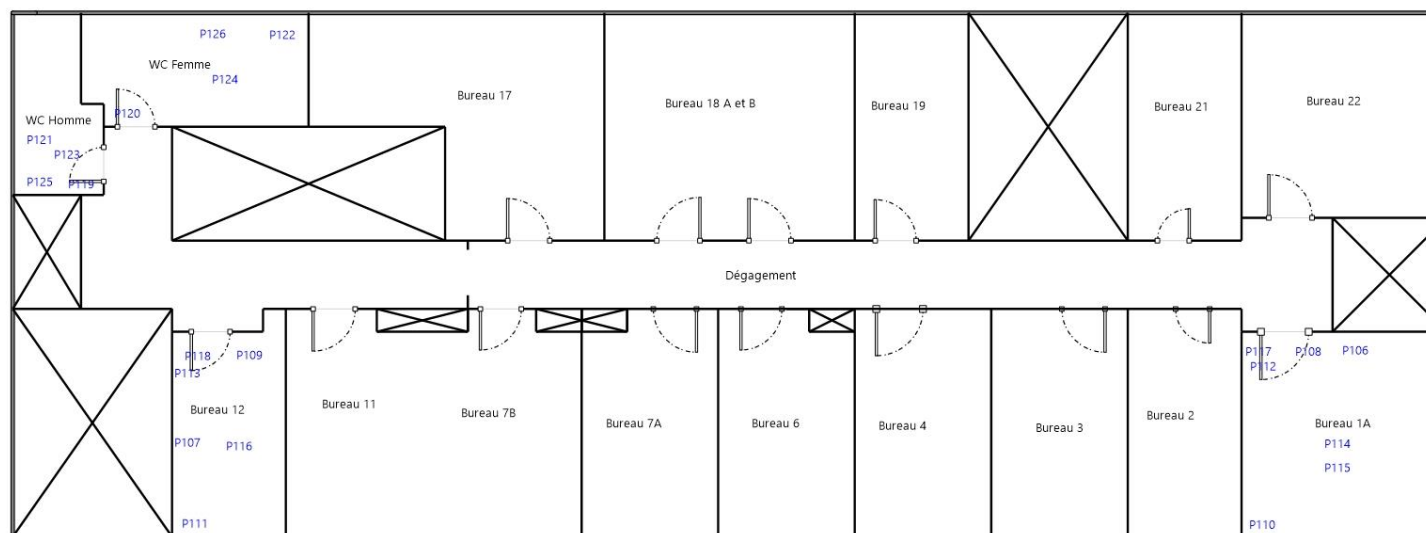


2ème étage

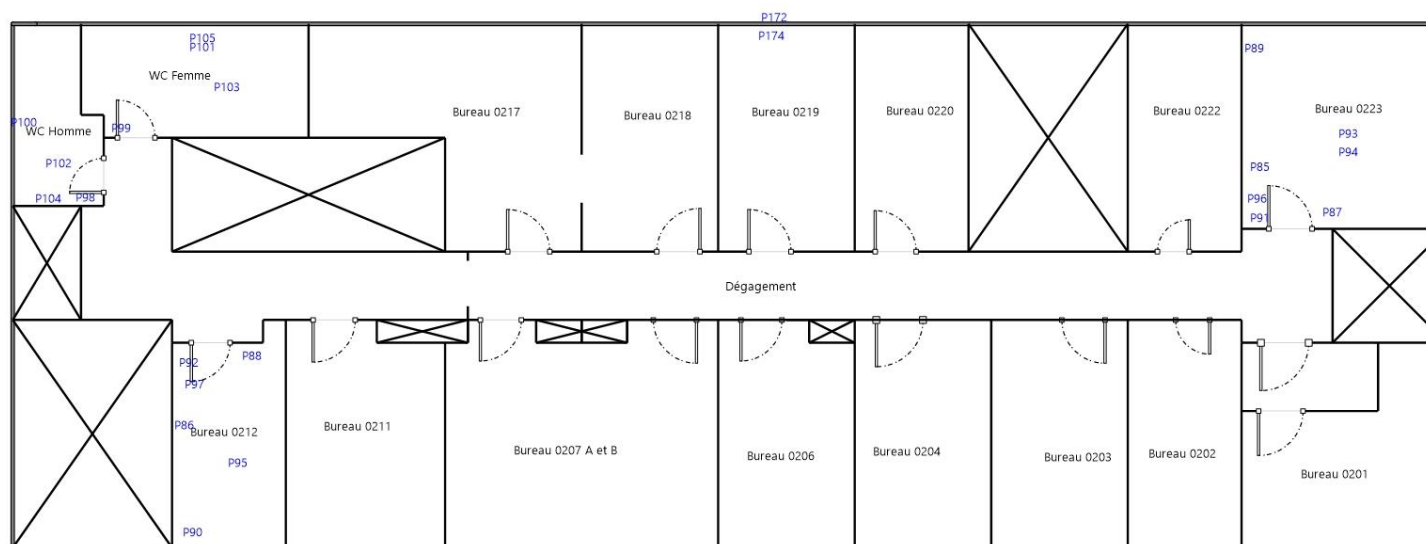


3ème étage

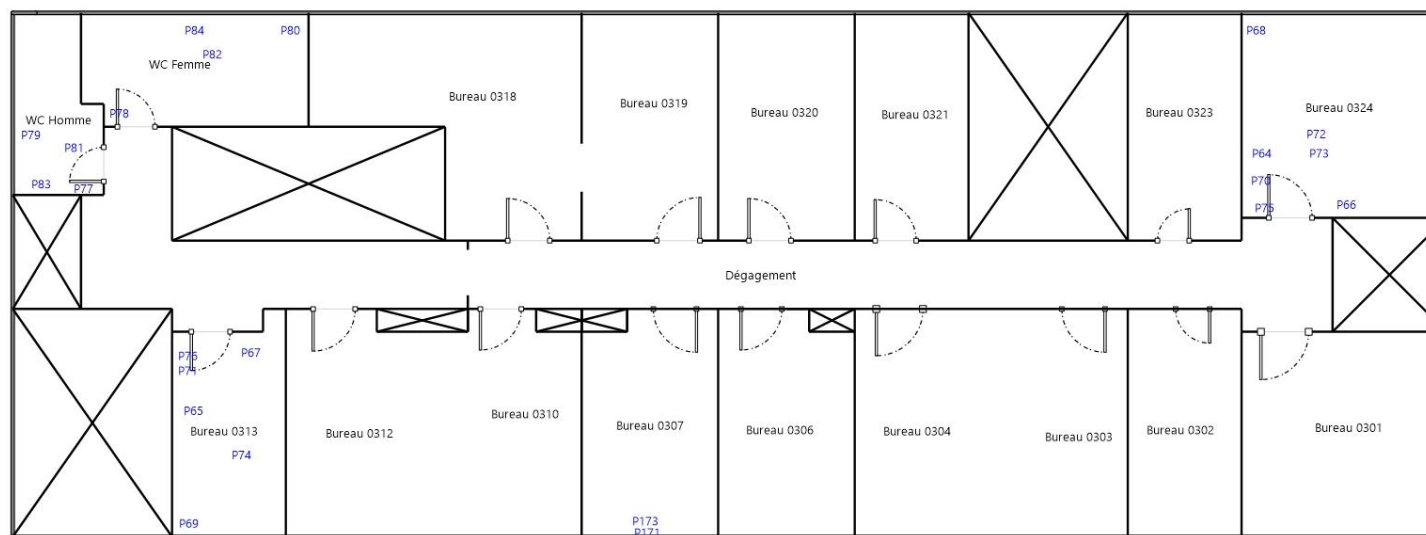

4ème étage

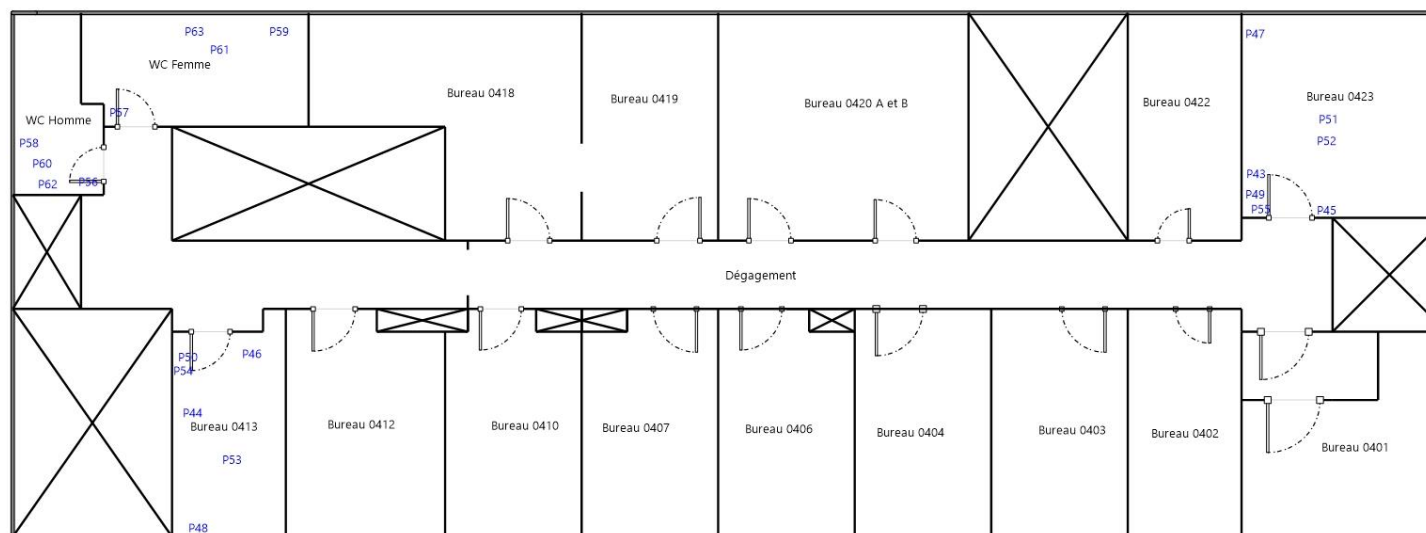

5ème étage

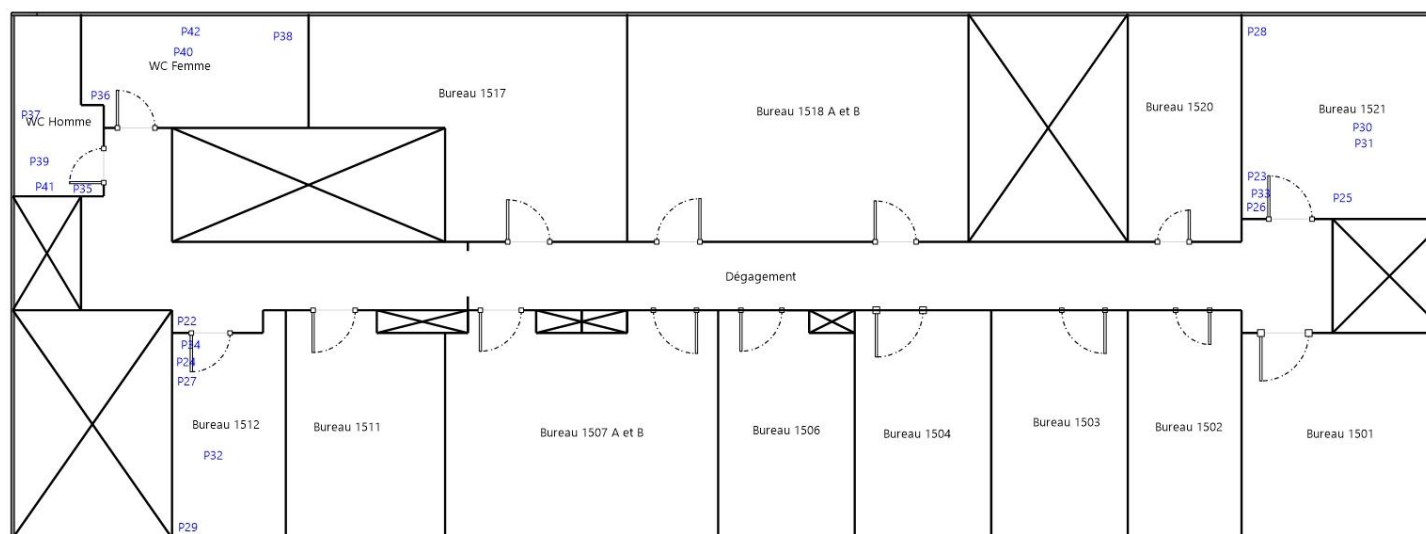

15ème étage

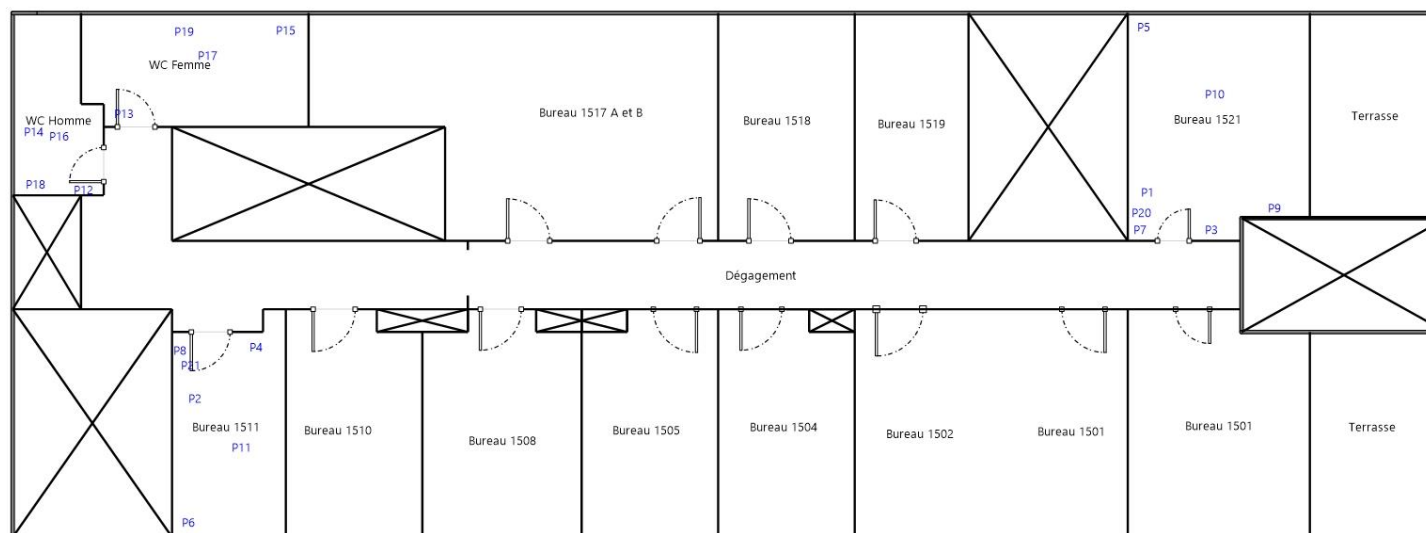


Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO002 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO002 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO003 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO004 Description: Tapisserie + Plâtre	-	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO005 Description: Panneaux et plaques	- Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO007 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO007 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Phase 1 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO009 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO009 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO010 Description: Colle de carrelage	- Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO010 Description: Colle de carrelage	- Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris + ragréage beige non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO012 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO012 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO013 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO013 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO014 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO014 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO016 Description: Panneaux et plaques	- Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle grise + couche marron avec fibres non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 3 Colle beige + couche marron non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Phase 1 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle beige Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Colle beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P064	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	-	Absence d'amiante
P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	Identifiant: ZPSO035 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	Identifiant: ZPSO035 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	Identifiant: ZPSO036 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	Identifiant: ZPSO036 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	- Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	Identifiant: ZPSO041 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	Identifiant: ZPSO041 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	Identifiant: ZPSO043 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	Identifiant: ZPSO043 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	Identifiant: ZPSO044 Description: Colle de carrelage	- Colle grise avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	Identifiant: ZPSO044 Description: Colle de carrelage	- Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	Identifiant: ZPSO046 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	Identifiant: ZPSO046 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089	Identifiant: ZPSO047 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P090	Identifiant: ZPSO047 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P091	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P093	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	- Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P096	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage gris Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère jaune Absence d'amiante	Absence d'amiante

P098	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Bandes calicot	- Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P099	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Bandes calicot	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P100	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P101	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P104	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Colle grise : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P105	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Colle grise en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P106	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P109	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P110	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P112	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P119	<u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P120	<u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P121	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P122	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P123	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P124	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P125	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle grise Absence d'amiante	Absence d'amiante
P126	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle grise + ragréage gris avec fibres non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P127	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P128	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P129	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P130	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P131	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P132	<u>Identifiant:</u> ZPSO069	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre		
P133	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P135	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P137	Identifiant: ZPSO072 Description: Panneaux et plaques	- Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P138	Identifiant: ZPSO073 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P139	Identifiant: ZPSO073 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P140	Identifiant: ZPSO074 Description: Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Peinture Absence d'amiante - Phase 2 Revêtement cassant beige avec poussières Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère jaune non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P141	Identifiant: ZPSO075 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P142	Identifiant: ZPSO075 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P143	Identifiant: ZPSO076 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P144	Identifiant: ZPSO076 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P145	Identifiant: ZPSO077 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P146	Identifiant: ZPSO077 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P147	Identifiant: ZPSO078 Description: Colle de carrelage	- Colle grise : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P148	Identifiant: ZPSO078 Description: Colle de carrelage	- Colle grise : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P149	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P150	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P151	Identifiant: ZPSO080 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P152	Identifiant: ZPSO080 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P153	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P154	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P155	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P156	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P157	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P158	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P159	Identifiant: ZPSO084 Description: Panneaux et plaques	- Matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P160	Identifiant: ZPSO085 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P161	Identifiant: ZPSO086 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple orange Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P162	Identifiant: ZPSO087 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P163	Identifiant: ZPSO087 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P164	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P165	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P166	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P167	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	- Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P168	<u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Colle grise : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P169	<u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau gris non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P170	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P171	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plenums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
- N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO082	Rez de chaussée Bas	Dégagement; Salle de réunion Marne; Hall 1; Salle de réunion Seine; Hall 2; Local; Service courrier; Salle de réunion Loing; Bureau	Poteaux	Analyse : P155 - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc (Présence d'amiante) Analyse : P156 - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc (Absence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO ci-dessus peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobilier		X	
Les équipements et installations étaient en service	X		
Les équipements et installations étaient alimentés	X		
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités


Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades


ZPSO092 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)					Niveau : Rez de chaussée bas, 15ème étage, 4ème étage, 3ème étage, 2ème étage, 1er étage, Rez de chaussée Haut, Rez de chaussée			
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521, WC Homme, WC Femme, Bureau 1503, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423, Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324, Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223, Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21, Salle de réunion Marne, Hall 1, Salle de réunion Seine, Hall 2, Local, WC handicapé, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau, WC homme/femme, Parties extérieures			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Fenêtr s	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
	Fenêtr s	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1501	Fenêtr s	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1502	Fenêtr s	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1504	Fenêtr s	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172

Bureau 1505	Fenêtr s	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1508	Fenêtr s	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1510	Fenêtr s	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1511	Fenêtr s	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1517 A et B	Fenêtr s	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1518	Fenêtr s	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1519	Fenêtr s	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1521	Fenêtr s	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Homme	Fenêtr s	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Femme	Fenêtr s	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1503	Fenêtr s	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1506	Fenêtr s	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1507 A et B	Fenêtr s	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1512	Fenêtr s	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172

Bureau 1517	Fenêtr s	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1518 A et B	Fenêtr s	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1520	Fenêtr s	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Dégagement	Fenêtr s	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0401	Fenêtr s	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0402	Fenêtr s	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0403	Fenêtr s	26	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0404	Fenêtr s	27	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0406	Fenêtr s	28	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0407	Fenêtr s	29	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0410	Fenêtr s	30	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0412	Fenêtr s	31	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0413	Fenêtr s	32	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0418	Fenêtr s	33	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172

Bureau 0419	Fenêtr s	34	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0420 A et B	Fenêtr s	35	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0422	Fenêtr s	36	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0423	Fenêtr s	37	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Homme	Fenêtr s	38	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Femme	Fenêtr s	39	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Dégagement	Fenêtr s	40	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0301	Fenêtr s	41	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0302	Fenêtr s	42	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0303	Fenêtr s	43	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0304	Fenêtr s	44	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0306	Fenêtr s	45	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0307	Fenêtr s	46	Oui 3ème étage - Bureau 0307 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 0310	Fenêtr s	47	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172

Bureau 0312	Fenêtr s	48	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0313	Fenêtr s	49	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0318	Fenêtr s	50	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0319	Fenêtr s	51	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0320	Fenêtr s	52	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0321	Fenêtr s	53	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0323	Fenêtr s	54	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0324	Fenêtr s	55	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Homme	Fenêtr s	56	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Femme	Fenêtr s	57	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Dégagement	Fenêtr s	58	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0201	Fenêtr s	59	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0202	Fenêtr s	60	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0203	Fenêtr s	61	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172

Bureau 0204	Fenêtr s	62	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0206	Fenêtr s	63	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0207 A et B	Fenêtr s	64	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0211	Fenêtr s	65	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0212	Fenêtr s	66	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0217	Fenêtr s	67	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0218	Fenêtr s	68	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0219	Fenêtr s	69	Oui 2ème étage - Bureau 0219 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P172 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 0220	Fenêtr s	70	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0222	Fenêtr s	71	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0223	Fenêtr s	72	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Homme	Fenêtr s	73	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Femme	Fenêtr s	74	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Dégagement	Fenêtr s	75	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172

Bureau 0101	Fenêtr s	76	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0102	Fenêtr s	77	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0103	Fenêtr s	78	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0104	Fenêtr s	79	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0106	Fenêtr s	80	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0107A	Fenêtr s	81	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0107B	Fenêtr s	82	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0111	Fenêtr s	83	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0112	Fenêtr s	84	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0117	Fenêtr s	85	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0118 A et B	Fenêtr s	86	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0119	Fenêtr s	87	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0121	Fenêtr s	88	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 0122	Fenêtr s	89	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172


WC Homme	Fenêtr s	90	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Femme	Fenêtr s	91	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Dégagement	Fenêtr s	92	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 1	Fenêtr s	93	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 2	Fenêtr s	94	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 3	Fenêtr s	95	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 4	Fenêtr s	96	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 6	Fenêtr s	97	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 7	Fenêtr s	98	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
PC sécurité	Fenêtr s	99	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 18 A B C	Fenêtr s	100	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 20	Fenêtr s	101	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau 21	Fenêtr s	102	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC Homme	Fenêtr s	103	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172

WC Femme	Fenêtr s	104	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Dégagement	Fenêtr s	105	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Salle de réunion Marne	Fenêtr s	106	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Hall 1	Fenêtr s	107	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Salle de réunion Seine	Fenêtr s	108	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Hall 2	Fenêtr s	109	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Local	Fenêtr s	110	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC handicapé	Fenêtr s	111	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Service courrier	Fenêtr s	112	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Salle de réunion Loing	Fenêtr s	113	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Bureau	Fenêtr s	114	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
WC homme/femme	Fenêtr s	115	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172
Parties extérieures	Fenêtr s	116	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P171, P172	Idem photo : P171; P172

ZPSO093 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure					Niveau : Rez de chaussée bas, 15ème étage, 4ème étage, 3ème étage, 2ème étage, 1er étage, Rez de chaussée Haut, Rez de chaussée			
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521, WC Homme, WC Femme, Bureau 1503, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423, Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324, Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223, Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21, Salle de réunion Marne, Hall 1, Salle de réunion Seine, Hall 2, Local, WC handicapé, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau, WC homme/femme, Parties extérieures			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Fenêtres	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	Identifiant: ZPSO093 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P173, P174	Idem photo : P173; P174
	Fenêtres	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	Identifiant: ZPSO093 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1501	Fenêtres	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	Identifiant: ZPSO093 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1502	Fenêtres	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	Identifiant: ZPSO093 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1504	Fenêtres	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	Identifiant: ZPSO093 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1505	Fenêtres	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	Identifiant: ZPSO093 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1508	Fenêtres	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	Identifiant: ZPSO093 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1510	Fenêtres	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	Identifiant: ZPSO093 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P173, P174	Idem photo : P173; P174

Bureau 1511	Fenêtr s	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1517 A et B	Fenêtr s	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1518	Fenêtr s	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1519	Fenêtr s	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1521	Fenêtr s	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Homme	Fenêtr s	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Femme	Fenêtr s	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1503	Fenêtr s	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1506	Fenêtr s	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1507 A et B	Fenêtr s	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1512	Fenêtr s	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1517	Fenêtr s	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1518 A et B	Fenêtr s	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 1520	Fenêtr s	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174

Dégagement	Fenêtr s	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0401	Fenêtr s	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0402	Fenêtr s	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0403	Fenêtr s	26	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0404	Fenêtr s	27	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0406	Fenêtr s	28	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0407	Fenêtr s	29	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0410	Fenêtr s	30	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0412	Fenêtr s	31	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0413	Fenêtr s	32	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0418	Fenêtr s	33	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0419	Fenêtr s	34	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0420 A et B	Fenêtr s	35	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0422	Fenêtr s	36	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174

Bureau 0423	Fenêtr s	37	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Homme	Fenêtr s	38	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Femme	Fenêtr s	39	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Dégagement	Fenêtr s	40	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0301	Fenêtr s	41	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0302	Fenêtr s	42	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0303	Fenêtr s	43	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0304	Fenêtr s	44	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0306	Fenêtr s	45	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0307	Fenêtr s	46	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173
Bureau 0310	Fenêtr s	47	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0312	Fenêtr s	48	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0313	Fenêtr s	49	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0318	Fenêtr s	50	Oui 3ème étage - Bureau 0318 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	

Bureau 0319	Fenêtr s	51	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0320	Fenêtr s	52	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0321	Fenêtr s	53	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0323	Fenêtr s	54	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0324	Fenêtr s	55	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Homme	Fenêtr s	56	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Femme	Fenêtr s	57	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Dégagement	Fenêtr s	58	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0201	Fenêtr s	59	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0202	Fenêtr s	60	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0203	Fenêtr s	61	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0204	Fenêtr s	62	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0206	Fenêtr s	63	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0207 A et B	Fenêtr s	64	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174

Bureau 0211	Fenêtr s	65	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0212	Fenêtr s	66	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0217	Fenêtr s	67	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0218	Fenêtr s	68	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0219	Fenêtr s	69	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0220	Fenêtr s	70	Oui 2ème étage - Bureau 0220 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P174 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 0222	Fenêtr s	71	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0223	Fenêtr s	72	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Homme	Fenêtr s	73	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Femme	Fenêtr s	74	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Dégagement	Fenêtr s	75	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0101	Fenêtr s	76	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0102	Fenêtr s	77	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0103	Fenêtr s	78	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174

Bureau 0104	Fenêtr s	79	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0106	Fenêtr s	80	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0107A	Fenêtr s	81	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0107B	Fenêtr s	82	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0111	Fenêtr s	83	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0112	Fenêtr s	84	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0117	Fenêtr s	85	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0118 A et B	Fenêtr s	86	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0119	Fenêtr s	87	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0121	Fenêtr s	88	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 0122	Fenêtr s	89	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Homme	Fenêtr s	90	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Femme	Fenêtr s	91	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Dégagement	Fenêtr s	92	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174



Bureau 1	Fenêtr s	93	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 2	Fenêtr s	94	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 3	Fenêtr s	95	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 4	Fenêtr s	96	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 6	Fenêtr s	97	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 7	Fenêtr s	98	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
PC sécurité	Fenêtr s	99	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 18 A B C	Fenêtr s	100	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 20	Fenêtr s	101	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau 21	Fenêtr s	102	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Homme	Fenêtr s	103	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC Femme	Fenêtr s	104	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Dégagement	Fenêtr s	105	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Salle de réunion Marne	Fenêtr s	106	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174

Hall 1	Fenêtr s	107	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Salle de réunion Seine	Fenêtr s	108	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Hall 2	Fenêtr s	109	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Local	Fenêtr s	110	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC handicapé	Fenêtr s	111	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Service courrier	Fenêtr s	112	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Salle de réunion Loing	Fenêtr s	113	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Bureau	Fenêtr s	114	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
WC homme/femme	Fenêtr s	115	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174
Parties extérieures	Fenêtr s	116	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P173, P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P173, P174	Idem photo : P173; P174


3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : 15ème étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

Bureau 1501	Cloison	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1502	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1504	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1505	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1508	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1510	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1511	Cloison	8	Oui 15ème étage - Bureau 1511 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 1517 A et B	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1518	Cloison	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1519	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1521	Cloison	12	Oui 15ème étage - Bureau 1521 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	



ZPSO002 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 15ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1517 A et B, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Mur ascenseurs	1	Oui 15ème étage - Dégagement : Mur E	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 1501	Mur ascenseurs	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Bureau 1517 A et B	Mur ascenseurs	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Bureau 1521	Mur ascenseurs	4	Oui 15ème étage - Bureau 1521 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	



ZPSO003 : Bandes calicot					Niveau : 15ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1501	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1502	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1504	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1505	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1508	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1510	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1511	Mur donnant sur extérieur	7	Oui 15ème étage - Bureau 1511 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
Bureau 1517 A et B	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1518	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1519	Mur donnant sur extérieur	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006



Bureau 1521	Mur donnant sur extérieur	11	Oui 15ème étage - Bureau 1521 : Mur C	Identifiant: ZPSO003 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
-------------	---------------------------	----	---	---	---------------------------------	--------	--	---

ZPSO004 : Enduit à base de plâtre projeté					Niveau : 15ème étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1501	Poteaux	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1502	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1504	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1505	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1508	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1510	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1511	Poteaux	8	Oui 15ème étage - Bureau 1511 : Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 1517 A et B	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1518	Poteaux	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1519	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008

Bureau 1521	Poteaux	12	Oui 15ème étage - Bureau 1521 : Mur B	Identifiant: ZPSO004 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: -	
-------------	---------	----	---	---	------------------------------------	--------	---	---

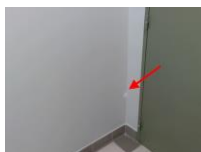ZPSO007 : Bandes calicot					Niveau : 15ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Oui 15ème étage - WC Homme : Mur A	Identifiant: ZPSO007 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P012 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	2	Oui 15ème étage - WC Femme : Mur A	Identifiant: ZPSO007 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée Absence d'amiante	


ZPSO008 : Bandes calicot					Niveau : 15ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur exterieu r	1	Oui 15ème étage - WC Homme : Mur C	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur exterieu r	2	Oui 15ème étage - WC Femme : Mur C	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	

ZPSO012 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 5ème étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1517, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Murs ascenseur	1	Oui 5ème étage - Dégagement : Mur E	Identifiant: ZPSO012 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P023 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 1501	Murs ascenseur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	Identifiant: ZPSO012 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P022, P023	Idem photo : P022; P023
Bureau 1517	Murs ascenseur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	Identifiant: ZPSO012 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P022, P023	Idem photo : P022; P023
Bureau 1521	Murs ascenseur	4	Oui 5ème étage - Bureau 1521 : Mur A	Identifiant: ZPSO012 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P022 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	


ZPSO013 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : 5ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1503, Bureau 1504, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1511, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1501	Cloison	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1502	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1503	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1504	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1506	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1507 A et B	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1511	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1512	Cloison	9	Oui 5ème étage - Bureau 1512 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 1517	Cloison	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1518 A et B	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025



Bureau 1520	Cloison	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1521	Cloison	13	Oui 5ème étage - Bureau 1521 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	



ZPSO014 : Bandes calicot					Niveau : 5ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1503, Bureau 1504, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1511, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1501	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1502	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1503	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1504	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1506	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1507 A et B	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1511	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1512	Mur donnant sur extérieur	8	Oui 5ème étage - Bureau 1512 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
Bureau 1517	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1518 A et B	Mur donnant sur extérieur	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1520	Mur donnant sur extérieur	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026, P027	Idem photo : P026; P027

Bureau 1521	Mur donnant sur extérieur	12	Oui 5ème étage - Bureau 1521 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO014 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
-------------	---------------------------	----	---	---	------------------------------	--------	--	---

ZPSO015 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 5ème étage			
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1503, Bureau 1504, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1511, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1501	Poteaux	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1502	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1503	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1504	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1506	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1507 A et B	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1511	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1512	Poteaux	9	Oui 5ème étage - Bureau 1512 : Poteaux	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P029 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 1517	Poteaux	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1518 A et B	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029


Bureau 1520	Poteaux	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 1521	Poteaux	13	Oui 5ème étage - Bureau 1521 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	



ZPSO019 : Bandes calicot					Niveau : 5ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Oui 5ème étage - WC Homme : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	2	Oui 5ème étage - WC Femme : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO020 : Bandes calicot					Niveau : 5ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	1	Oui 5ème étage - WC Homme : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 5ème étage - WC Femme : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	



ZPSO023 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : 4ème étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0401	Cloison	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0402	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0403	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0404	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0406	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0407	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0410	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0412	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0413	Cloison	10	Oui 4ème étage - Bureau 0413 : Mur A	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P044 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 0418	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	Identifiant: ZPSO023 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043, P044	Idem photo : P043; P044

Bureau 0419	Cloison	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0420 A et B	Cloison	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0422	Cloison	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P043, P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P043, P044	Idem photo : P043; P044
Bureau 0423	Cloison	15	Oui 4ème étage - Bureau 0423 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	


ZPSO024 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 4ème étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0401, Bureau 0418, Bureau 0423			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Murs ascenseur	1	Oui 4ème étage - Dégagement : Mur E	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 0401	Murs ascenseur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P045, P046	Idem photo : P045; P046
Bureau 0418	Murs ascenseur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P045, P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P045, P046	Idem photo : P045; P046
Bureau 0423	Murs ascenseur	4	Oui 4ème étage - Bureau 0423 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	





ZPSO025 : Bandes calicot					Niveau : 4ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0401	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0402	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0403	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0404	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0406	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0407	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0410	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0412	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0413	Mur donnant sur extérieur	10	Oui 4ème étage - Bureau 0413 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
Bureau 0418	Mur donnant sur extérieur	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048



Bureau 0419	Mur donnant sur extérieur	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0420 A et B	Mur donnant sur extérieur	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0422	Mur donnant sur extérieur	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P047, P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047, P048	Idem photo : P047; P048
Bureau 0423	Mur donnant sur extérieur	15	Oui 4ème étage - Bureau 0423 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO026 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 4ème étage			
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Pièces : Dégagement, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0401	Poteaux	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0402	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0403	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0404	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0406	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0407	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0410	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0412	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0413	Poteaux	10	Oui 4ème étage - Bureau 0413 : Poteaux	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P050 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 0418	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049, P050	Idem photo : P049; P050


Bureau 0419	Poteaux	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0420 A et B	Poteaux	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0422	Poteaux	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049, P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P049, P050	Idem photo : P049; P050
Bureau 0423	Poteaux	15	Oui 4ème étage - Bureau 0423 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	

ZPSO030 : Bandes calicot					Niveau : 4ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Oui 4ème étage - WC Homme : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	2	Oui 4ème étage - WC Femme : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	



ZPSO031 : Bandes calicot					Niveau : 4ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	1	Oui 4ème étage - WC Homme : Mur C	Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P058 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 4ème étage - WC Femme : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P059 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO034 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : 3ème étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0301	Cloison	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0302	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0303	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0304	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0306	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0307	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0310	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0312	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0313	Cloison	10	Oui 3ème étage - Bureau 0313 : Mur A	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P065 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 0318	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	Identifiant: ZPSO034 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P064, P065	Idem photo : P064; P065



Bureau 0319	Cloison	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0320	Cloison	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0321	Cloison	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0323	Cloison	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P064, P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P064, P065	Idem photo : P064; P065
Bureau 0324	Cloison	16	Oui 3ème étage - Bureau 0324 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> -	

ZPSO035 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : 3ème étage

Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Pièces : Dégagement, Bureau 0301, Bureau 0318, Bureau 0324

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Murs ascenseur	1	Oui 3ème étage - Dégagement : Mur E	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 0301	Murs ascenseur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066, P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P066, P067	Idem photo : P066; P067
Bureau 0318	Murs ascenseur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P066, P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P066, P067	Idem photo : P066; P067
Bureau 0324	Murs ascenseur	4	Oui 3ème étage - Bureau 0324 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	

ZPSO036 : Bandes calicot					Niveau : 3ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 0301	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0302	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0303	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0304	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0306	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0307	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0310	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0312	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0313	Mur donnant sur extérieur	9	Oui 3ème étage - Bureau 0313 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P069 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0318	Mur donnant sur extérieur	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0319	Mur donnant sur extérieur	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069

Bureau 0320	Mur donnant sur extérieur	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0321	Mur donnant sur extérieur	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0323	Mur donnant sur extérieur	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P068, P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068, P069	Idem photo : P068; P069
Bureau 0324	Mur donnant sur extérieur	15	Oui 3ème étage - Bureau 0324 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO037 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : 3ème étage		
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Pièces : Dégagement, Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0301	Poteaux	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0302	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0303	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0304	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0306	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0307	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0310	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0312	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0313	Poteaux	10	Oui 3ème étage - Bureau 0313 : Poteaux	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P071 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 0318	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	Identifiant: ZPSO037 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P070, P071	Idem photo : P070; P071



Bureau 0319	Poteaux	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0320	Poteaux	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0321	Poteaux	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0323	Poteaux	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P070, P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P070, P071	Idem photo : P070; P071
Bureau 0324	Poteaux	16	Oui 3ème étage - Bureau 0324 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	

ZPSO041 : Bandes calicot



Niveau : 3ème étage

Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme


Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Oui 3ème étage - WC Homme : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	2	Oui 3ème étage - WC Femme : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	



ZPSO042 : Bandes calicot					Niveau : 3ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	1	Oui 3ème étage - WC Homme : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P079 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 3ème étage - WC Femme : Mur C	Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P080 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	



ZPSO045 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : 2ème étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0201	Cloison	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0202	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0203	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0204	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0206	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0207 A et B	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0211	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0212	Cloison	9	Oui 2ème étage - Bureau 0212 : Mur A	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 0217	Cloison	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0218	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	Identifiant: ZPSO045 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P085, P086	Idem photo : P085; P086


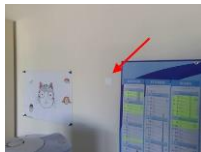
Bureau 0219	Cloison	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0220	Cloison	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0222	Cloison	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P085, P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P085, P086	Idem photo : P085; P086
Bureau 0223	Cloison	15	Oui 2ème étage - Bureau 0223 : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P086 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	

ZPSO046 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Pièces : Dégagement, Bureau 0201, Bureau 0217, Bureau 0223

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Murs ascenseurs	1	Oui 2ème étage - Dégagement : Mur E	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P087 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 0201	Murs ascenseurs	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P087, P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P087, P088	Idem photo : P087; P088
Bureau 0217	Murs ascenseurs	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P087, P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P087, P088	Idem photo : P087; P088
Bureau 0223	Murs ascenseurs	4	Oui 2ème étage - Bureau 0223 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P088 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	






ZPSO047 : Bandes calicot					Niveau : 2ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 0201	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0202	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0203	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0204	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0206	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0207 A et B	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0211	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0212	Mur donnant sur extérieur	8	Oui 2ème étage - Bureau 0212 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0217	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0218	Mur donnant sur extérieur	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0219	Mur donnant sur extérieur	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090

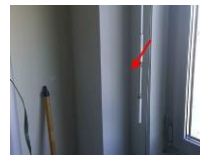



Bureau 0220	Mur donnant sur extérieur	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0222	Mur donnant sur extérieur	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089, P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P089, P090	Idem photo : P089; P090
Bureau 0223	Mur donnant sur extérieur	14	Oui 2ème étage - Bureau 0223 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P090 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO048 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 2ème étage			
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Pièces : Dégagement, Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0201	Poteaux	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0202	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0203	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0204	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0206	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0207 A et B	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0211	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0212	Poteaux	9	Oui 2ème étage - Bureau 0212 : Poteaux	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 0217	Poteaux	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0218	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	Identifiant: ZPSO048 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P091, P092	Idem photo : P091; P092



Bureau 0219	Poteaux	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0220	Poteaux	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0222	Poteaux	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P091, P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P091, P092	Idem photo : P091; P092
Bureau 0223	Poteaux	15	Oui 2ème étage - Bureau 0223 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P092 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO052 : Bandes calicot					Niveau : 2ème étage			
Bandes calicot					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Oui 2ème étage - WC Homme : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Bandes calicot	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P098 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	2	Oui 2ème étage - WC Femme : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Bandes calicot	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P099 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO053 : Bandes calicot					Niveau : 2ème étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	1	Oui 2ème étage - WC Homme : Mur C	Identifiant: ZPSO053 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P100 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 2ème étage - WC Femme : Mur C	Identifiant: ZPSO053 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P101 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO056 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés						Niveau : 1er étage		
Tapisserie + Plâtre						Pièces : Dégagement, Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0101	Cloison	2	Oui 1er étage - Bureau 0101 : Mur A	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 0102	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0103	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0104	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0106	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0107A	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0107B	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0111	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0112	Cloison	10	Oui 1er étage - Bureau 0112 : Mur A	Identifiant: ZPSO056 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P107 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

Bureau 0117	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0118 A et B	Cloison	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0119	Cloison	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0121	Cloison	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P106, P107	Idem photo : P106; P107
Bureau 0122	Cloison	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P106, P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P106, P107	Idem photo : P106; P107



ZPSO057 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 1er étage			
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Pièces : Dégagement, Bureau 0101, Bureau 0117, Bureau 0122			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Murs ascenseurs	1	Oui 1er étage - Dégagement : Mur E	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P109 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 0101	Murs ascenseurs	2	Oui 1er étage - Bureau 0101 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P108 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 0117	Murs ascenseurs	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P108, P109	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P108, P109	Idem photo : P108; P109
Bureau 0122	Murs ascenseurs	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P108, P109	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P108, P109	Idem photo : P108; P109

ZPSO058 : Bandes calicot					Niveau : 1er étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 0101	Mur donnant sur extérieur	1	Oui 1er étage - Bureau 0101 : Mur C	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P110 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0102	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0103	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0104	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0106	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0107A	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0107B	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0111	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0112	Mur donnant sur extérieur	9	Oui 1er étage - Bureau 0112 : Mur C	Identifiant: ZPSO058 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P111 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	



Bureau 0117	Mur donnant sur extérieur	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0118 A et B	Mur donnant sur extérieur	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0119	Mur donnant sur extérieur	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0121	Mur donnant sur extérieur	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P110, P111	Idem photo : P110; P111
Bureau 0122	Mur donnant sur extérieur	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P110, P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P110, P111	Idem photo : P110; P111

ZPSO059 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 1er étage			
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Pièces : Dégagement, Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0101	Poteaux	2	Oui 1er étage - Bureau 0101 : Poteaux	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 0102	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0103	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0104	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0106	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0107A	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0107B	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0111	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0112	Poteaux	10	Oui 1er étage - Bureau 0112 : Poteaux	Identifiant: ZPSO059 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P113 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

Bureau 0117	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0118 A et B	Poteaux	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0119	Poteaux	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0121	Poteaux	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P112, P113	Idem photo : P112; P113
Bureau 0122	Poteaux	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P112, P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P112, P113	Idem photo : P112; P113



ZPSO063 : Bandes calicot					Niveau : 1er étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Oui 1er étage - WC Homme : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P119 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	2	Oui 1er étage - WC Femme : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P120 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	





ZPSO064 : Bandes calicot					Niveau : 1er étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	1	Oui 1er étage - WC Homme : Mur C	Identifiant: ZPSO064 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P121 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 1er étage - WC Femme : Mur C	Identifiant: ZPSO064 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P122 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	



ZPSO067 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128
Bureau 1	Cloison	2	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 1 : Mur A	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 2	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128
Bureau 3	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128
Bureau 4	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128
Bureau 6	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128
Bureau 7	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128
PC sécurité	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128
Bureau 18 A B C	Cloison	9	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C : Mur A	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P128 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 20	Cloison	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128
Bureau 21	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128	Identifiant: ZPSO067 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P127, P128	Idem photo : P127; P128

ZPSO068 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 18 A B C, Bureau 21			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Murs ascenseur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P129, P130	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P129, P130	Idem photo : P129; P130
Bureau 1	Murs ascenseur	2	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 1 : Mur A	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P129 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 18 A B C	Murs ascenseur	3	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P130 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 21	Murs ascenseur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P129, P130	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P129, P130	Idem photo : P129; P130







ZPSO069 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Mur donnant sur extérieur	1	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 1 : Mur C	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
Bureau 2	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P131, P132	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131, P132	Idem photo : P131; P132
Bureau 3	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P131, P132	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131, P132	Idem photo : P131; P132
Bureau 4	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P131, P132	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131, P132	Idem photo : P131; P132
Bureau 6	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P131, P132	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131, P132	Idem photo : P131; P132
Bureau 7	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P131, P132	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131, P132	Idem photo : P131; P132
PC sécurité	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P131, P132	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131, P132	Idem photo : P131; P132
Bureau 18 A B C	Mur donnant sur extérieur	8	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C : Mur D	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P132 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
Bureau 20	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P131, P132	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131, P132	Idem photo : P131; P132
Bureau 21	Mur donnant sur extérieur	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P131, P132	Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P131, P132	Idem photo : P131; P132





ZPSO070 : Enduit à base de plâtre projeté					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Enduit à base de plâtre projeté					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134
Bureau 1	Poteaux	2	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 1 : Poteaux	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 2	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134
Bureau 3	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134
Bureau 4	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134
Bureau 6	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134
Bureau 7	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134
PC sécurité	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134
Bureau 18 A B C	Poteaux	9	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C : Poteaux	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P134 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 20	Poteaux	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134
Bureau 21	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P133, P134	Identifiant: ZPSO070 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P133, P134	Idem photo : P133; P134





ZPSO075 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Oui Rez de chaussée Haut - WC Homme : Mur A	Identifiant: ZPSO075 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P141 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	2	Oui Rez de chaussée Haut - WC Femme : Mur A	Identifiant: ZPSO075 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P142 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	



ZPSO076 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur exterieu r	1	Oui Rez de chaussée Haut - WC Homme : Mur donnant sur exterieur	Identifiant: ZPSO076 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P143 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur exterieu r	2	Oui Rez de chaussée Haut - WC Femme : Mur C	Identifiant: ZPSO076 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P144 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	





ZPSO079 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : Rez de chaussée, Rez de chaussée Bas			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Salle de réunion Marne, Hall 1, Salle de réunion Seine, Hall 2, Local, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P149, P150	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P149, P150	Idem photo : P149; P150
Salle de réunion Marne	Cloison	2	Oui Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Marne : Mur A	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P150 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Hall 1	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P149, P150	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P149, P150	Idem photo : P149; P150
Salle de réunion Seine	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P149, P150	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P149, P150	Idem photo : P149; P150
Hall 2	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P149, P150	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P149, P150	Idem photo : P149; P150
Local	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P149, P150	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P149, P150	Idem photo : P149; P150
Service courrier	Cloison	7	Oui Rez de chaussée Bas - Service courrier : Mur A	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P149 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
Salle de réunion Loing	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P149, P150	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P149, P150	Idem photo : P149; P150
Bureau	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P149, P150	Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P149, P150	Idem photo : P149; P150


ZPSO080 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée, Rez de chaussée Bas			
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Pièces : Dégagement, Salle de réunion Marne, WC handicapé, Service courrier, WC homme/femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Murs ascenseur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P151, P152	Identifiant: ZPSO080 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P151, P152	Idem photo : P151; P152
Salle de réunion Marne	Murs ascenseur	2	Oui Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Marne : Mur A	Identifiant: ZPSO080 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P152 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
WC handicapé	Murs ascenseur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P151, P152	Identifiant: ZPSO080 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P151, P152	Idem photo : P151; P152
Service courrier	Murs ascenseur	4	Oui Rez de chaussée Bas - Service courrier : Mur B	Identifiant: ZPSO080 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P151 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc : Absence d'amiante	
WC homme/femme	Murs ascenseur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P151, P152	Identifiant: ZPSO080 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P151, P152	Idem photo : P151; P152

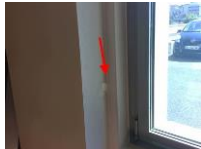



ZPSO081 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée Bas			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : Salle de réunion Marne, Hall 1, Salle de réunion Seine, Hall 2, Local, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de réunion Marne	Mur donnant sur extérieur	1	Oui Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Marne : Mur C	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P154 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
Hall 1	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P153, P154	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P153, P154	Idem photo : P153; P154
Salle de réunion Seine	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P153, P154	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P153, P154	Idem photo : P153; P154
Hall 2	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P153, P154	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P153, P154	Idem photo : P153; P154
Local	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P153, P154	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P153, P154	Idem photo : P153; P154
Service courrier	Mur donnant sur extérieur	6	Oui Rez de chaussée Bas - Service courrier : Mur C	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P153 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	
Salle de réunion Loing	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P153, P154	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P153, P154	Idem photo : P153; P154
Bureau	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P153, P154	Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P153, P154	Idem photo : P153; P154

ZPSO082 : Enduit à base de plâtre projeté					Niveau : Rez de chaussée Bas			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Salle de réunion Marne, Hall 1, Salle de réunion Seine, Hall 2, Local, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement		1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P155, P156	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P155, P156	Idem photo : P155; P156
Salle de réunion Marne	Poteaux	2	Oui Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Marne : Poteaux	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P156 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Hall 1	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P155, P156	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P155, P156	Idem photo : P155; P156
Salle de réunion Seine	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P155, P156	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P155, P156	Idem photo : P155; P156
Hall 2	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P155, P156	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P155, P156	Idem photo : P155; P156
Local	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P155, P156	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P155, P156	Idem photo : P155; P156
Service courrier	Poteaux	7	Oui Rez de chaussée Bas - Service courrier : Poteaux	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P155 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc : Présence d'amiante	
Salle de réunion Loing	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P155, P156	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P155, P156	Idem photo : P155; P156
Bureau	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P155, P156	Identifiant: ZPSO082 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	Score EP (Z-III-RF)	Analyse: P155, P156	Idem photo : P155; P156




ZPSO087 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée Bas			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC handicapé, WC homme/femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC handicapé	Cloison	1	Oui Rez de chaussée Bas - WC handicapé : Mur A	Identifiant: ZPSO087 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P163 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC homme/femme	Cloison	2	Oui Rez de chaussée Bas - WC homme/femme : Mur A	Identifiant: ZPSO087 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P162 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	


ZPSO088 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée Bas			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC handicapé, WC homme/femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC handicapé	Mur donnant sur extérieur	1	Oui Rez de chaussée Bas - WC handicapé : Mur C	Identifiant: ZPSO088 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P165 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC homme/femme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui Rez de chaussée Bas - WC homme/femme : Mur C	Identifiant: ZPSO088 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P164 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	



4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO005 : Panneaux et plaques					Niveau : 15ème étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	Identifiant: ZPSO005 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009	Idem photo : P009

Bureau 1501	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1502	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1504	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1505	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1508	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1510	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1511	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1517 A et B	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1518	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1519	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Bureau 1521	Plafond	12	Oui 15ème étage - Bureau 1521 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
WC Femme	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009


ZPSO006 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 15ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1501	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1502	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1504	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1505	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1508	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1510	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1511	Plafond	8	Oui 15ème étage - Bureau 1511 : Plafond	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 1517 A et B	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1518	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011
Bureau 1519	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P010, P011	Idem photo : P010; P011

Bureau 1521	Plafond	12	Oui 15ème étage - Bureau 1521 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
-------------	---------	----	--	---	------------------------------------	--------	--	---

ZPSO009 : Enduit à base de plâtre projeté					Niveau : 15ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Oui 15ème étage - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	2	Oui 15ème étage - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	



ZPSO016 : Panneaux et plaques					Niveau : 5ème étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1503, Bureau 1504, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1511, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 1521, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1501	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1502	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1503	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1504	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1506	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1507 A et B	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1511	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1512	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1517	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1518 A et B	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
Bureau 1520	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030

Bureau 1521	Plafond	12	Oui 5ème étage - Bureau 1521 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030
WC Femme	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P030	Idem photo : P030

ZPSO017 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 5ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1503, Bureau 1504, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1511, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1501	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1502	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1503	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1504	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1506	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1507 A et B	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1511	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1512	Plafond	9	Oui 5ème étage - Bureau 1512 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 1517	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1518 A et B	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032


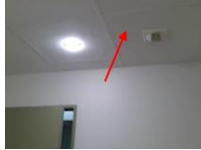
Bureau 1520	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031, P032	Idem photo : P031; P032
Bureau 1521	Plafond	13	Oui 5ème étage - Bureau 1521 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO021 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 5ème étage


Peinture + Plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme


Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Oui 5ème étage - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	2	Oui 5ème étage - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	



ZPSO027 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 4ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0401	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0402	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0403	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0404	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0406	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0407	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0410	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0412	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0413	Plafond	10	Oui 4ème étage - Bureau 0413 : Plafond	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P052 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0418	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P051, P052	Idem photo : P051; P052

Bureau 0419	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0420 A et B	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0422	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P051, P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P051, P052	Idem photo : P051; P052
Bureau 0423	Plafond	15	Oui 4ème étage - Bureau 0423 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO028 : Panneaux et plaques					Niveau : 4ème étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0401	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0402	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0403	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0404	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0406	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0407	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0410	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0412	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0413	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0418	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053
Bureau 0419	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P053	Idem photo : P053



Bureau 0420 A et B	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P053	Idem photo : P053
Bureau 0422	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P053	Idem photo : P053
Bureau 0423	Plafond	15	Oui 4ème étage - Bureau 0423 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	Plafond	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P053	Idem photo : P053
WC Femme	Plafond	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P053	Idem photo : P053

ZPSO032 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 4ème étage


Peinture + Plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme


Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Oui 4ème étage - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	2	Oui 4ème étage - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	





ZPSO038 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 3ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0301	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0302	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0303	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0304	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0306	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0307	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0310	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0312	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0313	Plafond	10	Oui 3ème étage - Bureau 0313 : Plafond	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P073 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0318	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P072, P073	Idem photo : P072; P073


Bureau 0319	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0320	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0321	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0323	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P072, P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P072, P073	Idem photo : P072; P073
Bureau 0324	Plafond	16	Oui 3ème étage - Bureau 0324 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO039 : Panneaux et plaques					Niveau : 3ème étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0301	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0302	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0303	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0304	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0306	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0307	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0310	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0312	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0313	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0318	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074
Bureau 0319	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	Identifiant: ZPSO039 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P074	Idem photo : P074

Bureau 0320	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P074	Idem photo : P074
Bureau 0321	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P074	Idem photo : P074
Bureau 0323	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P074	Idem photo : P074
Bureau 0324	Plafond	16	Oui 3ème étage - Bureau 0324 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	Plafond	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P074	Idem photo : P074
WC Femme	Plafond	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P074	Idem photo : P074

ZPSO043 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 3ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Oui 3ème étage - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P081 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	2	Oui 3ème étage - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P082 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO049 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 2ème étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0201	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0202	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0203	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0204	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0206	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0207 A et B	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0211	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0212	Plafond	9	Oui 2ème étage - Bureau 0212 : Plafond	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0217	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0218	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	Identifiant: ZPSO049 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P093, P094	Idem photo : P093; P094

Bureau 0219	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0220	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0222	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P093, P094	Idem photo : P093; P094
Bureau 0223	Plafond	15	Oui 2ème étage - Bureau 0223 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P094 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	

ZPSO050 : Panneaux et plaques					Niveau : 2ème étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0201	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0202	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0203	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0204	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0206	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0207 A et B	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0211	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0212	Plafond	9	Oui 2ème étage - Bureau 0212 : Plafond	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0217	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095
Bureau 0218	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	Identifiant: ZPSO050 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P095	Idem photo : P095



Bureau 0219	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P095	Idem photo : P095
Bureau 0220	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P095	Idem photo : P095
Bureau 0222	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P095	Idem photo : P095
Bureau 0223	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P095	Idem photo : P095
WC Homme	Plafond	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P095	Idem photo : P095
WC Femme	Plafond	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P095	Idem photo : P095

ZPSO054 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Peinture + Plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Oui 2ème étage - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P102 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	2	Oui 2ème étage - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P103 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	



ZPSO060 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 1er étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0101	Plafond	2	Oui 1er étage - Bureau 0101 : Plafond	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0102	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0103	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0104	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0106	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0107A	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0107B	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0111	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0112	Plafond	10	Oui 1er étage - Bureau 0112 : Plafond	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P115 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0117	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P114, P115	Idem photo : P114; P115

Bureau 0118 A et B	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0119	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0121	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P114, P115	Idem photo : P114; P115
Bureau 0122	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P114, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P114, P115	Idem photo : P114; P115

ZPSO061 : Panneaux et plaques					Niveau : 1er étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0101	Plafond	2	Oui 1er étage - Bureau 0101 : Plafond	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 0102	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0103	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0104	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0106	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0107A	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0107B	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0111	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0112	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116
Bureau 0117	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	Identifiant: ZPSO061 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P116	Idem photo : P116



Bureau 0118 A et B	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P116	Idem photo : P116
Bureau 0119	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P116	Idem photo : P116
Bureau 0121	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P116	Idem photo : P116
Bureau 0122	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P116	Idem photo : P116
WC Homme	Plafond	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P116	Idem photo : P116
WC Femme	Plafond	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P116	Idem photo : P116

ZPSO065 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Peinture + Plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Oui 1er étage - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P123 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	2	Oui 1er étage - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P124 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	



ZPSO071 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136
Bureau 1	Plafond	2	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136
Bureau 3	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136
Bureau 4	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136
Bureau 6	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136
Bureau 7	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136
PC sécurité	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136
Bureau 18 A B C	Plafond	9	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C : Plafond	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P136 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 20	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136
Bureau 21	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P135, P136	Identifiant: ZPSO071 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P135, P136	Idem photo : P135; P136

ZPSO072 : Panneaux et plaques					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
Bureau 1	Plafond	2	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
Bureau 3	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
Bureau 4	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
Bureau 6	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
Bureau 7	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
PC sécurité	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
Bureau 18 A B C	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
Bureau 20	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
Bureau 21	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137



WC Homme	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137
WC Femme	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P137	Idem photo : P137

ZPSO077 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché



Niveau : Rez de chaussée Haut

Peinture + Plâtre



Pièces : WC Homme, WC Femme

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Oui Rez de chaussée Haut - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P145 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	2	Oui Rez de chaussée Haut - WC Femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P146 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	





ZPSO083 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée, Rez de chaussée Bas			
Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Salle de réunion Marne, Hall 1, Salle de réunion Seine, Hall 2, Local, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P157, P158	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P157, P158	Idem photo : P157; P158
Salle de réunion Marne	Plafond	2	Oui Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Marne : Plafond	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P158 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Hall 1	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P157, P158	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P157, P158	Idem photo : P157; P158
Salle de réunion Seine	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P157, P158	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P157, P158	Idem photo : P157; P158
Hall 2	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P157, P158	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P157, P158	Idem photo : P157; P158
Local	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P157, P158	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P157, P158	Idem photo : P157; P158
Service courrier	Plafond	7	Oui Rez de chaussée Bas - Service courrier : Plafond	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P157 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Salle de réunion Loing	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P157, P158	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P157, P158	Idem photo : P157; P158
Bureau	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P157, P158	Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P157, P158	Idem photo : P157; P158

ZPSO084 : Panneaux et plaques					Niveau : Rez de chaussée, Rez de chaussée Bas			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, Salle de réunion Marne, Hall 1, Salle de réunion Seine, Hall 2, Local, WC handicapé, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau, WC homme/femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
Salle de réunion Marne	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
Hall 1	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
Salle de réunion Seine	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
Hall 2	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
Local	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
WC handicapé	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
Service courrier	Plafond	8	Oui Rez de chaussée Bas - Service courrier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau fibreux jaune : Absence d'amiante	
Salle de réunion Loing	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
Bureau	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159
WC homme/femme	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P159	Idem photo : P159


ZPSO089 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée Bas			
Peinture + Plâtre					Pièces : WC handicapé, WC homme/femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC handicapé	Plafond	1	Oui Rez de chaussée Bas - WC handicapé : Plafond	Identifiant: ZPSO089 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P167 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC homme/femme	Plafond	2	Oui Rez de chaussée Bas - WC homme/femme : Plafond	Identifiant: ZPSO089 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P166 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques


ZPSO010 : Colle de carrelage					Niveau : 15ème étage			
Colle de carrelage					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Oui 15ème étage - WC Homme : Sol	Identifiant: ZPSO010 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	2	Oui 15ème étage - WC Femme : Sol	Identifiant: ZPSO010 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P019 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable Absence d'amiante	



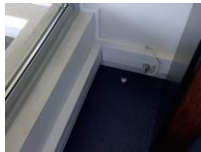

ZPSO011 : Dalle de sol					Niveau : 15ème étage			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1504, Bureau 1505, Bureau 1508, Bureau 1510, Bureau 1511, Bureau 1517 A et B, Bureau 1518, Bureau 1519, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1501	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1502	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1504	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1505	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1508	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1510	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1511	Sol	8	Oui 15ème étage - Bureau 1511 : Sol	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P021 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris + ragréage beige non séparable Absence d'amiante	
Bureau 1517 A et B	Sol	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1518	Sol	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021
Bureau 1519	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO011 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020; P021

Bureau 1521	Sol	12	Oui 15ème étage - Bureau 1521 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
-------------	-----	----	---	--	------------------------------------	--------	--	---


ZPSO018 : Dalle de sol					Niveau : 5ème étage			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 1501, Bureau 1502, Bureau 1503, Bureau 1504, Bureau 1506, Bureau 1507 A et B, Bureau 1511, Bureau 1512, Bureau 1517, Bureau 1518 A et B, Bureau 1520, Bureau 1521			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1501	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1502	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1503	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1504	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1506	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1507 A et B	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1511	Sol	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1512	Sol	9	Oui 5ème étage - Bureau 1512 : Sol	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P034 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 1517	Sol	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1518 A et B	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	Identifiant: ZPSO018 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033, P034	Idem photo : P033; P034



Bureau 1520	Sol	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P033, P034	Idem photo : P033; P034
Bureau 1521	Sol	13	Oui 5ème étage - Bureau 1521 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	

ZPSO022 : Colle de carrelage					Niveau : 5ème étage			
Colle de carrelage					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Oui 5ème étage - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle grise + couche marron avec fibres non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	2	Oui 5ème étage - WC Femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 3 Colle beige + couche marron non séparable Absence d'amiante	




ZPSO029 : Dalle de sol					Niveau : 4ème étage			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 0401, Bureau 0402, Bureau 0403, Bureau 0404, Bureau 0406, Bureau 0407, Bureau 0410, Bureau 0412, Bureau 0413, Bureau 0418, Bureau 0419, Bureau 0420 A et B, Bureau 0422, Bureau 0423			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0401	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0402	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0403	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0404	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0406	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0407	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0410	Sol	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0412	Sol	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0413	Sol	10	Oui 4ème étage - Bureau 0413 : Sol	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P055 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 0418	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	Identifiant: ZPSO029 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P054, P055	Idem photo : P054; P055

Bureau 0419	Sol	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0420 A et B	Sol	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0422	Sol	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P054, P055	Idem photo : P054; P055
Bureau 0423	Sol	15	Oui 4ème étage - Bureau 0423 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	

ZPSO033 : Colle de carrelage					Niveau : 4ème étage			
Colle de carrelage					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Oui 4ème étage - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle beige Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	2	Oui 4ème étage - WC Femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige : Absence d'amiante	



ZPSO040 : Dalle de sol					Niveau : 3ème étage			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 0301, Bureau 0302, Bureau 0303, Bureau 0304, Bureau 0306, Bureau 0307, Bureau 0310, Bureau 0312, Bureau 0313, Bureau 0318, Bureau 0319, Bureau 0320, Bureau 0321, Bureau 0323, Bureau 0324			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0301	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0302	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0303	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0304	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0306	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0307	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0310	Sol	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0312	Sol	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0313	Sol	10	Oui 3ème étage - Bureau 0313 : Sol	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P076 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 0318	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	Identifiant: ZPSO040 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P075, P076	Idem photo : P075; P076



Bureau 0319	Sol	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0320	Sol	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0321	Sol	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0323	Sol	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P075, P076	Idem photo : P075; P076
Bureau 0324	Sol	16	Oui 3ème étage - Bureau 0324 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	

ZPSO044 : Colle de carrelage

Niveau : 3ème étage


Colle de carrelage

Pièces : WC Homme, WC Femme

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Oui 3ème étage - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P083 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise avec poussières : Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	2	Oui 3ème étage - WC Femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P084 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	



ZPSO051 : Dalle de sol					Niveau : 2ème étage			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 0201, Bureau 0202, Bureau 0203, Bureau 0204, Bureau 0206, Bureau 0207 A et B, Bureau 0211, Bureau 0212, Bureau 0217, Bureau 0218, Bureau 0219, Bureau 0220, Bureau 0222, Bureau 0223			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0201	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0202	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0203	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0204	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0206	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0207 A et B	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0211	Sol	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0212	Sol	9	Oui 2ème étage - Bureau 0212 : Sol	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 0217	Sol	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0218	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	Identifiant: ZPSO051 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P096, P097	Idem photo : P096; P097



Bureau 0219	Sol	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0220	Sol	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0222	Sol	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P096, P097	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P096, P097	Idem photo : P096; P097
Bureau 0223	Sol	15	Oui 2ème étage - Bureau 0223 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P097 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Ragréage gris Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère jaune Absence d'amiante	

ZPSO055 : Colle de carrelage

Niveau : 2ème étage

Colle de carrelage

Pièces : WC Homme, WC Femme

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Oui 2ème étage - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P104 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise : Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	2	Oui 2ème étage - WC Femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P105 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise en vrac : Absence d'amiante	



ZPSO062 : Dalle de sol					Niveau : 1er étage			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 0101, Bureau 0102, Bureau 0103, Bureau 0104, Bureau 0106, Bureau 0107A, Bureau 0107B, Bureau 0111, Bureau 0112, Bureau 0117, Bureau 0118 A et B, Bureau 0119, Bureau 0121, Bureau 0122			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0101	Sol	2	Oui 1er étage - Bureau 0101 : Sol	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 0102	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0103	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0104	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0106	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0107A	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0107B	Sol	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0111	Sol	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0112	Sol	10	Oui 1er étage - Bureau 0112 : Sol	Identifiant: ZPSO062 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P118 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	



Bureau 0117	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0118 A et B	Sol	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0119	Sol	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0121	Sol	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P117, P118	Idem photo : P117; P118
Bureau 0122	Sol	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P117, P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P117, P118	Idem photo : P117; P118

ZPSO066 : Colle de carrelage

Niveau : 1er étage

Colle de carrelage


Pièces : WC Homme, WC Femme



Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Oui 1er étage - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P125 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle grise Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	2	Oui 1er étage - WC Femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P126 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Joint cassant gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle grise + ragréage gris avec fibres non séparable Absence d'amiante	




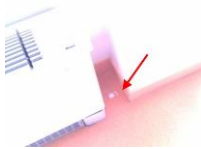
ZPSO073 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 6, Bureau 7, PC sécurité, Bureau 18 A B C, Bureau 20, Bureau 21			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139
Bureau 1	Sol	2	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 2	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139
Bureau 3	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139
Bureau 4	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139
Bureau 6	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139
Bureau 7	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139
PC sécurité	Sol	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139
Bureau 18 A B C	Sol	9	Oui Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P139 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple bleu Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 20	Sol	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139



Bureau 21	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P138, P139	Idem photo : P138; P139
-----------	-----	----	---	--	------------------------------	--------	----------------------------	-------------------------


ZPSO074 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Oui Rez de chaussée Haut - Dégagement : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P140 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Peinture Absence d'amiante - Phase 2 Revêtement cassant beige avec poussières Absence d'amiante - Phase 3 Colle polymère jaune non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	

ZPSO078 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée Haut			
Colle de carrelage					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Oui Rez de chaussée Haut - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P147 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise : Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	2	Oui Rez de chaussée Haut - WC Femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P148 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise : Absence d'amiante	

ZPSO085 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée, Rez de chaussée Bas			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Salle de réunion Seine, Local, Service courrier, Salle de réunion Loing, Bureau			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P160	Idem photo : P160
Salle de réunion Seine	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P160	Idem photo : P160
Local	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P160	Idem photo : P160
Service courrier	Sol	4	Oui Rez de chaussée Bas - Service courrier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P160 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
Salle de réunion Loing	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P160	Idem photo : P160
Bureau	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P160	Idem photo : P160

ZPSO086 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée Bas			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Salle de réunion Marne			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de réunion Marne	Sol	1	Oui Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Marne : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P161 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple orange Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune Absence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris Absence d'amiante	

ZPSO090 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée Bas			
Colle de carrelage					Pièces : WC handicapé, WC homme/femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC handicapé	Sol	1	Oui Rez de chaussée Bas - WC handicapé : Sol	Identifiant: ZPSO090 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P169 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau gris non séparable : Absence d'amiante	
WC homme/femme	Sol	2	Oui Rez de chaussée Bas - WC homme/femme : Sol	Identifiant: ZPSO090 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P168 Partie analysée par le laboratoire: - Colle grise : Absence d'amiante	

ZPSO091 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Oui Rez de chaussée - Dégagement : Sol	Identifiant: ZPSO091 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P170 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple beige Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

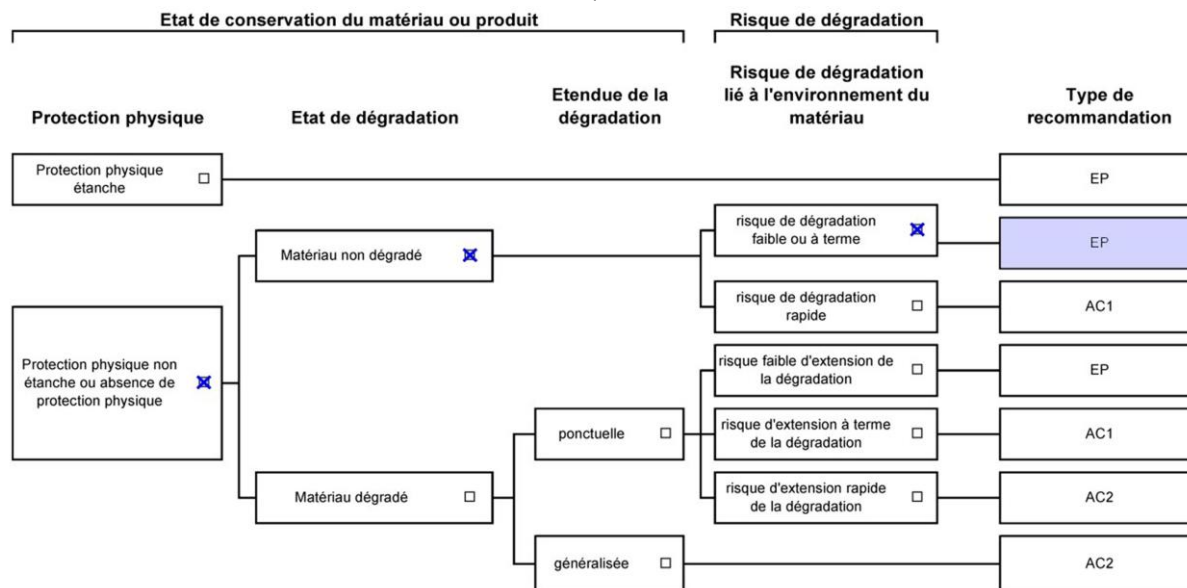

Dossier n° 1203668_p02


Date de l'évaluation : 08/04/2020

Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Bas - Dégagement


Identifiant Matériau : ZPSO082

Matériau : Peinture + Plâtre


Résultat Score EP (Z-III-RF)

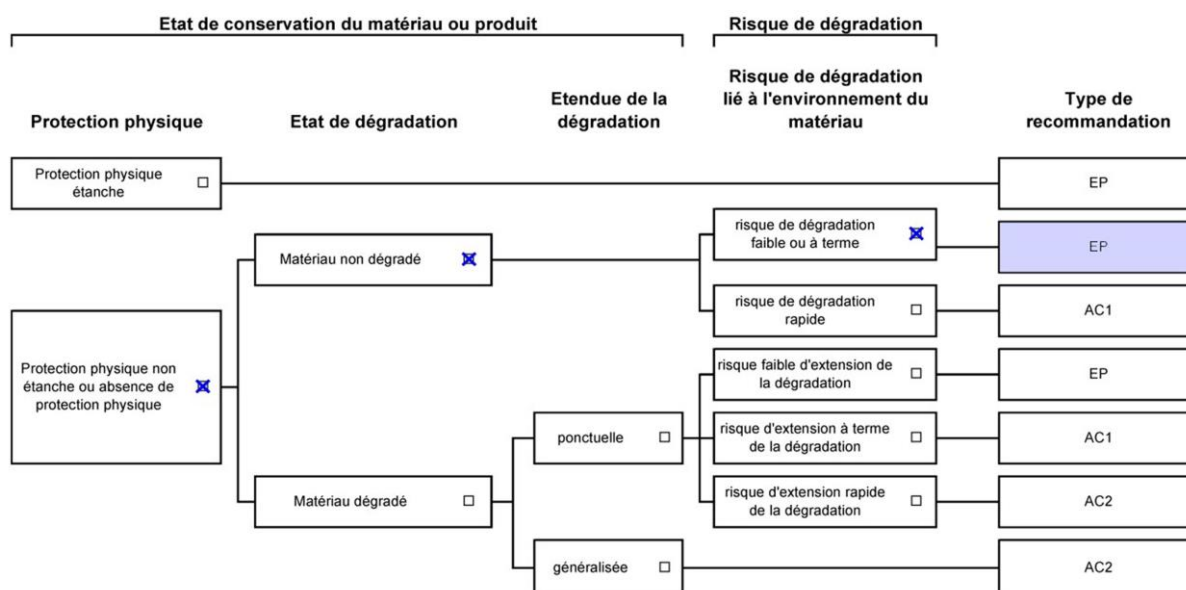


Dossier n° 1203668_p02
Date de l'évaluation : 08/04/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Bas - Hall 1
Identifiant Matériau : ZPSO082
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

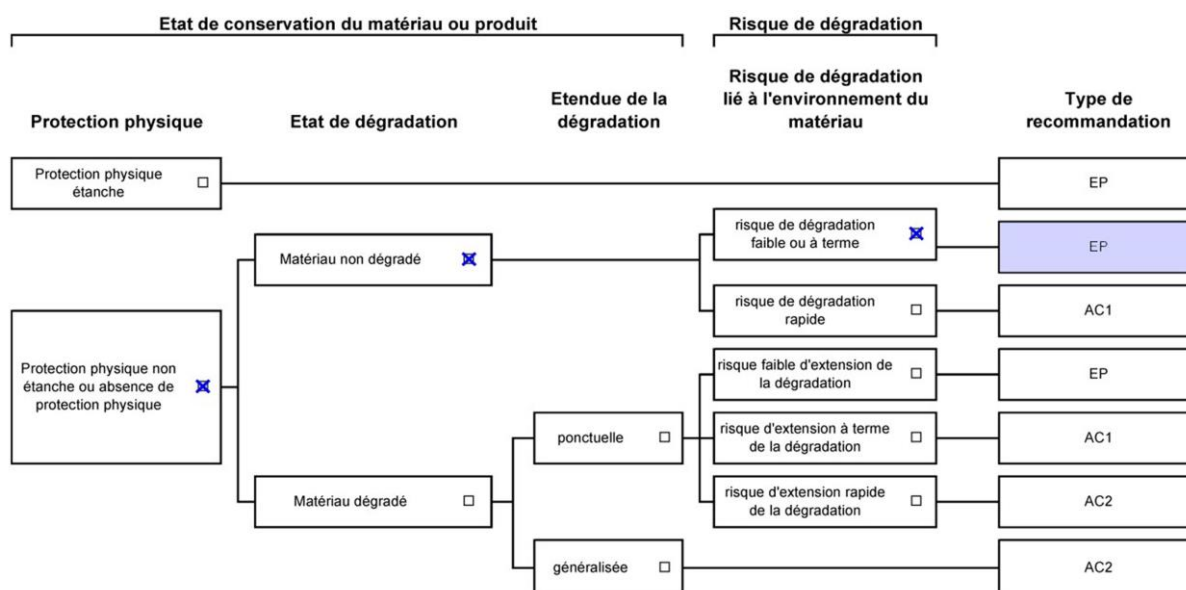


Dossier n° 1203668_p02
Date de l'évaluation : 08/04/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Seine
Identifiant Matériau : ZPSO082
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

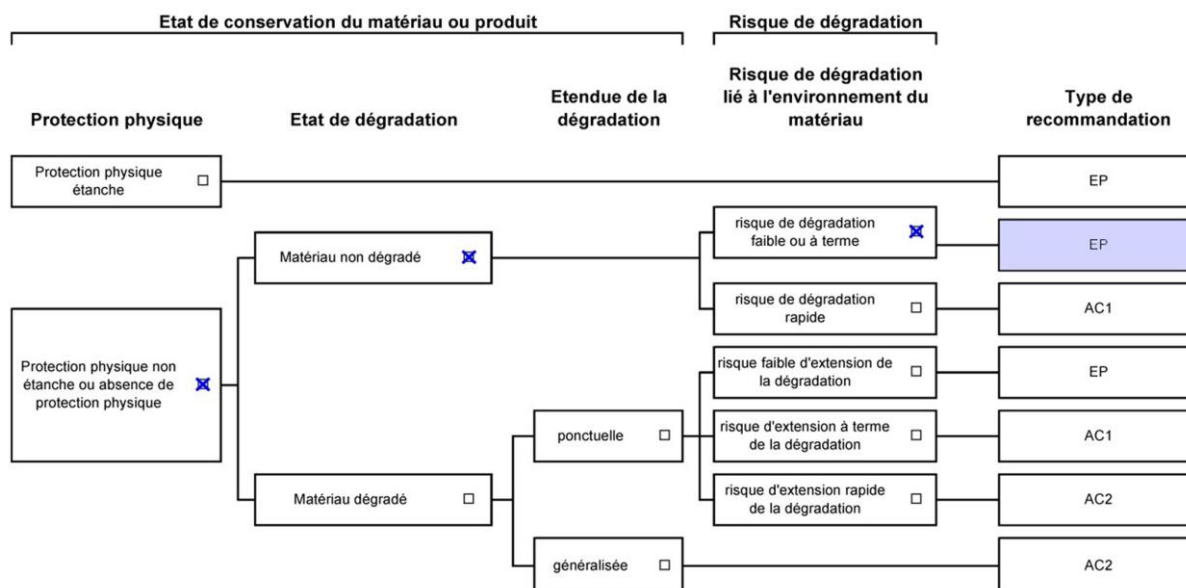


Dossier n° 1203668_p02
Date de l'évaluation : 08/04/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Bas - Hall 2
Identifiant Matériau : ZPSO082
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

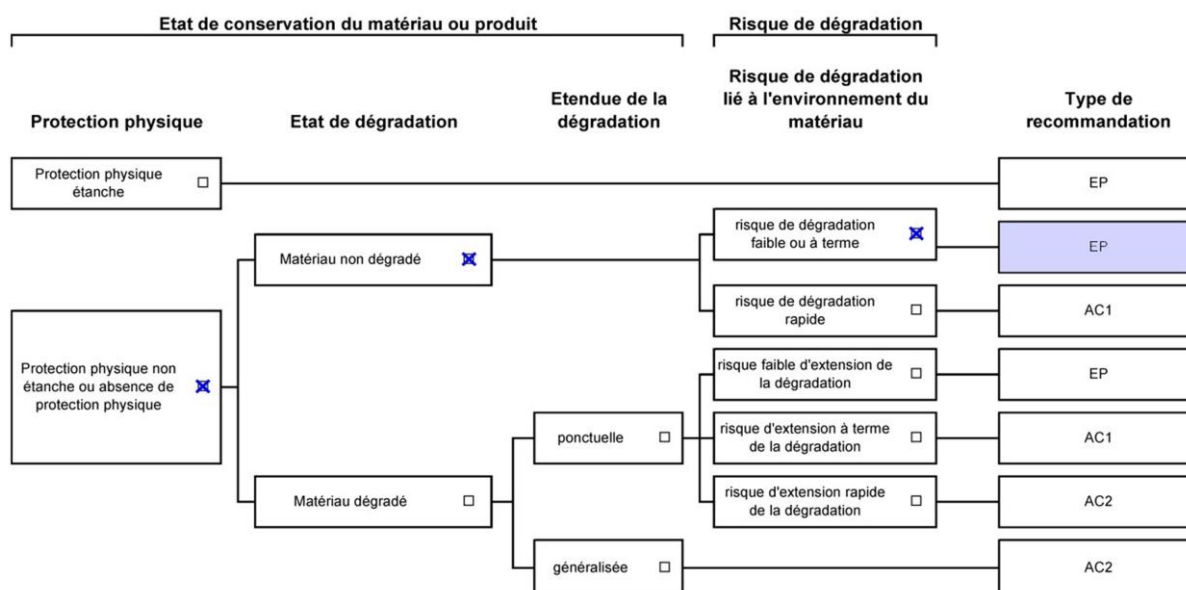


Dossier n° 1203668_p02
Date de l'évaluation : 08/04/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Bas - Local
Identifiant Matériau : ZPSO082
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

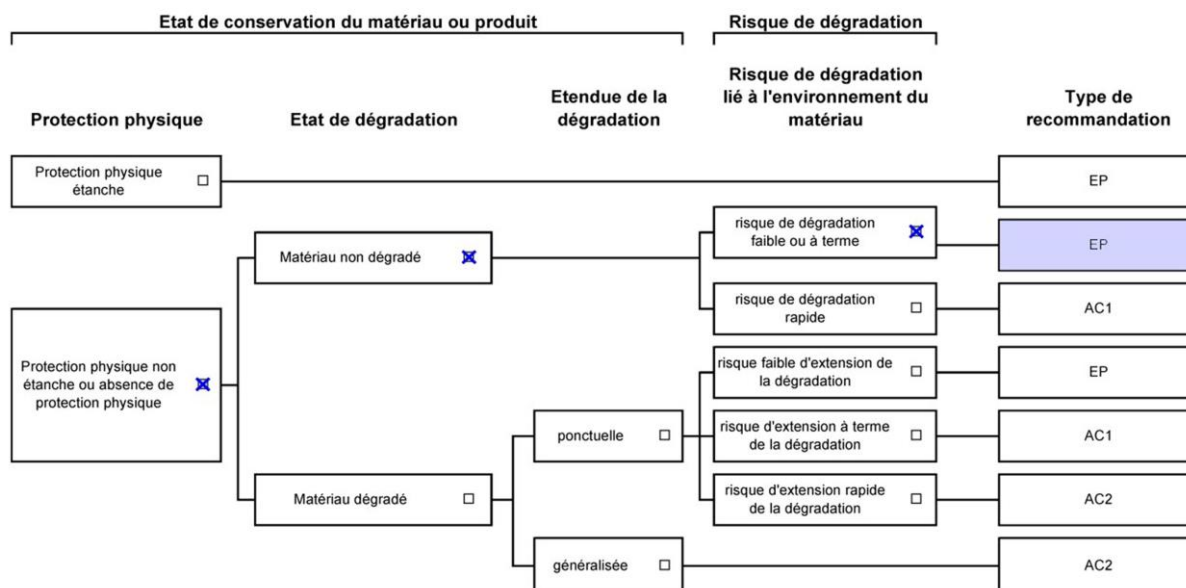

Dossier n° 1203668_p02
Date de l'évaluation : 08/04/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Bas - Service courrier
Identifiant Matériau : ZPSO082
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

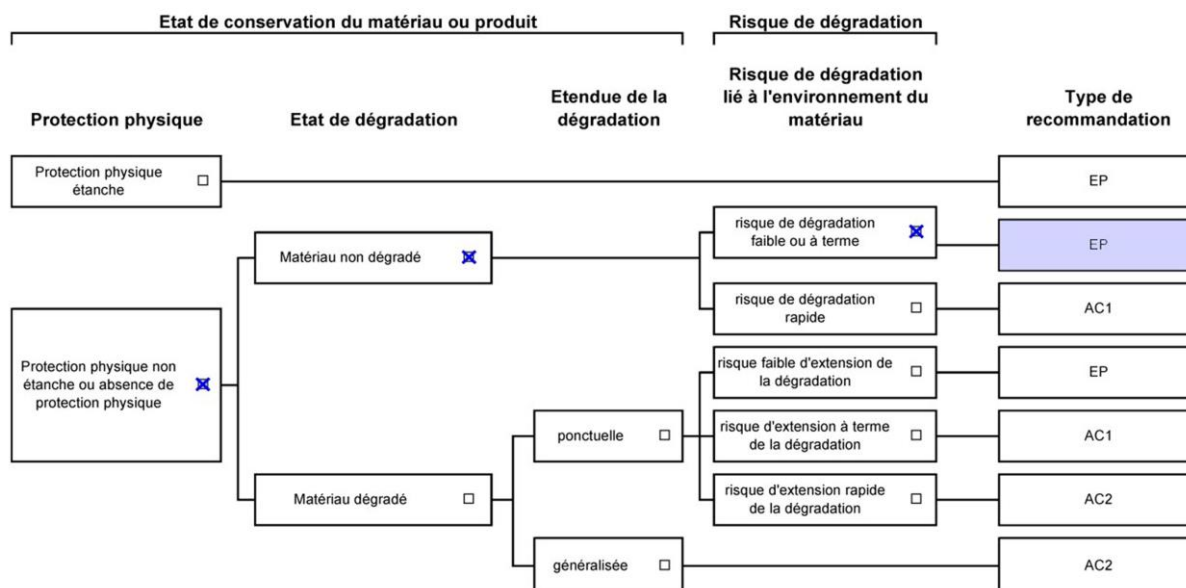

Dossier n° 1203668_p02
Date de l'évaluation : 08/04/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Loing
Identifiant Matériau : ZPSO082
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

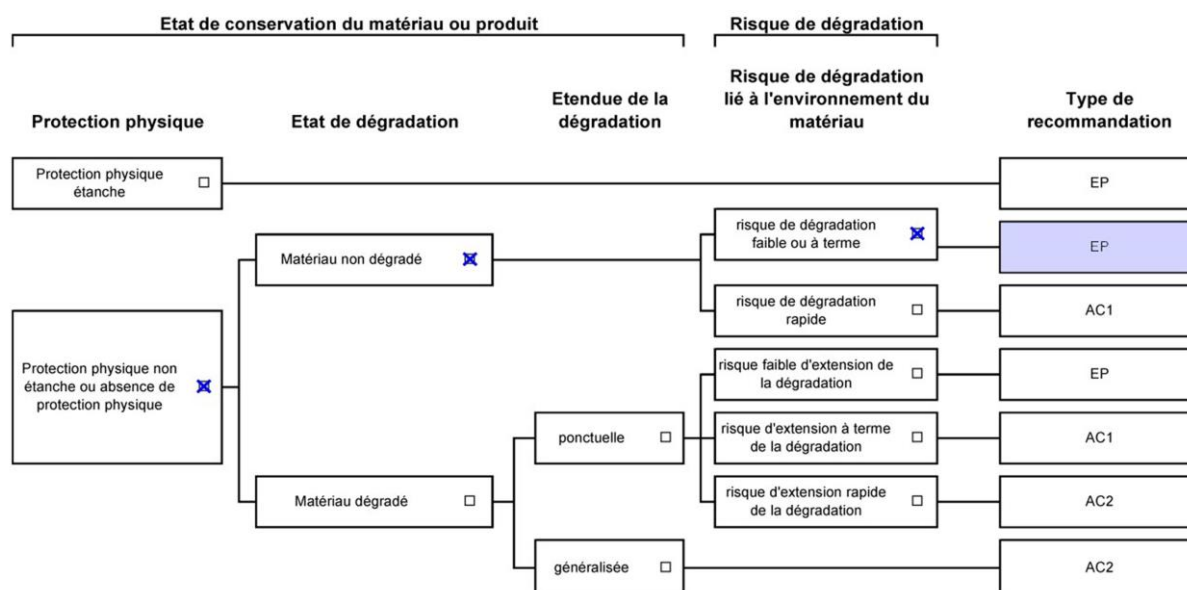

Dossier n° 1203668_p02
Date de l'évaluation : 08/04/2020
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée Bas - Bureau
Identifiant Matériau : ZPSO082
Matériau : Peinture + Plâtre
Résultat Score EP (Z-III-RF)

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste C

Aucune évaluation n'a été réalisée

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

9. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1420-11191 Réf. Commande Client : 1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
1	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P001 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15835 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
2	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P002 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme étage - Bureau 1511	IT142005-15836 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
3	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P003 - Peinture + Plâtre - 1 Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15837 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
4	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P004 - Peinture + Plâtre - 1 Seme étage - Degagement	IT142005-15838 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
5	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P005 - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15839 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
6	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P006 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15840 : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
7	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P007 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15841 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec pousnières	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec pousnières	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
8	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P008 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15842 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
9	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P009 - Panneaux et plaques - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15843 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreuse jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreuse jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
10	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P010 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15844 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
11	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P011 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15845 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
12	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P012 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15846 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
13	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15847 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
14	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15847 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
15	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P014 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15848 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
16	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P015 - Peinture + Enduit de jointement + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15849 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
17	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P016 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15850 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
18	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P017 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15851 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
19	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P018 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15852 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
20	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15853 : Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
21	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15853 : Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
22	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15854 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
23	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15854 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
24	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
25	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
26	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Ragréage gris + ragréage beige non séparable	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
27	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P022 - Tapisserie + Plâtre - Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15856 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
28	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P023 - Tapisserie + Plâtre - Seme etage - Degagement	IT142005-15857 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
29	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P024 - Peinture + Plâtre - Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15858 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
30	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P025 - Peinture + Plâtre - Seme etage - Bureau 1512	IT142005-15859 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
31	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P026 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15860 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
32	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P027 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - Bureau 1512	IT142005-15861 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
33	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P028 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15862 : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
34	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P029 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Seme etage - Bureau 1512	IT142005-15863 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
35	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P030 - Panneaux et plaques - Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15864 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
36	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P031 - Peinture + Plâtre - Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15865 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
37	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P032 - Peinture + Plâtre - Seme etage - Bureau 1512	IT142005-15866 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
38	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS21	IT142005-15867 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
39	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS21	IT142005-15867 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
40	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS12	IT142005-15868 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
41	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS12	IT142005-15868 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
42	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P035 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15869 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
43	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P036 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15870 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
44	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P037 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15871 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
45	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P038 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15872 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
46	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P039 - Peinture + Plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15873 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
47	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P040 - Peinture + Plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15874 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 5/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
48	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P041 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Homme	IT142005-15875 : Matériau blanc en faible quantité / Colle grise / Couche marron avec fibres	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle grise + couche marron avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
49	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
50	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Peinture en faible quantité	---	---	Quantité insuffisante pour analyse
51	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Colle beige + couche marron non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
52	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P043 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15877 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
53	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P044 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0413	IT142005-15878 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
54	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P045 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15879 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
55	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P046 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Degagement	IT142005-15880 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
56	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P047 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15881 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
57	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P048 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme étage - Bureau 0413	IT142005-15882 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
58	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P049 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15883 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 6/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
59	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P050 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15884 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
60	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P051 - Peinture + Plâtre - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15885 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
61	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P052 - Peinture + Plâtre - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15886 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
62	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P053 - Panneaux et plaques - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15887 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
63	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P054 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15888 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
64	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P054 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15888 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
65	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
66	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
67	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 7/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
68	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15890 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
69	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15890 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
70	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P057 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15891 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
71	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P058 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15892 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
72	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P059 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15893 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
73	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P060 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15894 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
74	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P061 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15895 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
75	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15896 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
76	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15896 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige	Colle beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
77	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P063 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15897 : Carrelage / Colle beige	Colle beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 8/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
78	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P064 - Tapisserie + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15898 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
79	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P065 - Tapisserie + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15899 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
80	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P066 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15900 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
81	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P067 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 3eme etage - Dépagement	IT142005-15901 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
82	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P068 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15902 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
83	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P069 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15903 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
84	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P070 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15904 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
85	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P071 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15905 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
86	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P072 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15906 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
87	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P073 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15907 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 9/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
88	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P074 - Panneaux et plaques - 3ème étage - Bureau 0324	IT142005-15908 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreuse jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
89	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P075 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0324	IT142005-15909 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
90	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P075 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0324	IT142005-15909 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
91	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
92	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
93	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
94	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P077 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3ème étage - WC Homme	IT142005-15911 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
95	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P078 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3ème étage - WC Femme	IT142005-15912 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
96	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P079 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3ème étage - WC Homme	IT142005-15913 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
97	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P080 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3ème étage - WC Femme	IT142005-15914 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 10/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
98	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P081 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15915 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
99	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P082 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15916 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
100	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P083 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15917 : Carrelage en faible quantité / Colle grise avec poussières	Colle grise avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
101	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P084 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15918 : Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
102	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P085 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15919 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
103	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P086 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15920 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
104	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P087 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Dépagement	IT142005-15921 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
105	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P088 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15922 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
106	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P089 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15923 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
107	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P090 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15924 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
108	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P091 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15925 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 11/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
109	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P092 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15926 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
110	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P093 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15927 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
111	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P094 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15928 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
112	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P095 - Panneaux et plaques - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15929 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
113	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
114	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
115	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
116	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
117	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	3	Amiante non détecté / -
118	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P098 - Bandes calicot - 2eme étage - WC Homme	IT142005-15932 : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 12/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
119	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P099 - Bandes calicot - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15933 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
120	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P100 - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15934 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
121	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P101 - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15935 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
122	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P102 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15936 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
123	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P103 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15937 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
124	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P104 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15938 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
125	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P105 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15939 : Colle grise en vrac	Colle grise en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
126	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P106 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15940 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
127	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P107 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15941 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
128	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P108 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15942 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 13/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
129	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P109 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Dégaragement	IT142005-15943 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
130	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P110 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15944 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau métallique	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
131	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P111 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15945 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
132	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P112 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15946 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
133	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P113 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15947 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
134	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P114 - Peinture + Plâtre - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15948 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
135	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P115 - Peinture + Plâtre - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15949 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
136	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P116 - Panneaux et plaques - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15950 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
137	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
138	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 14/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
139	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
140	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
141	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P119 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15953 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
142	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P120 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15954 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
143	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P121 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15955 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
144	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P122 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15956 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
145	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P123 - Peinture + Plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15957 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
146	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P124 - Peinture + Plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15958 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
147	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
148	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 15/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
149	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
150	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Colle grise + ragréage gris avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
151	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P127 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15961 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
152	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P128 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15962 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
153	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P129 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15963 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
154	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P130 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15964 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
155	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P131 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15965 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
156	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P132 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15966 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
157	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P133 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15967 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
158	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P134 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15968 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 16/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
159	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P135 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15969 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
160	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P136 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15970 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
161	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P137 - Panneaux et plaques - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15971 : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
162	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
163	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
164	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
165	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 17/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
166	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dégagement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Peinture	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
167	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dégagement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Revêtement cassant beige avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
168	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dégagement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
169	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P141 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15975 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
170	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P142 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15976 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
171	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P143 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15977 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
172	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P144 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15978 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
173	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P145 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15979 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
174	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P146 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15980 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 18/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
175	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P147 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15981 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
176	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P148 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15982 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
177	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P149 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15983 : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
178	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P150 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15984 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
179	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P151 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15985 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
180	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P152 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15986 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
181	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
182	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
183	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P154 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15988 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 19/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
184	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P155 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15989 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
185	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P156 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15990 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
186	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P157 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15991 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
187	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P158 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15992 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
188	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P159 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15993 : Matériau fibreux jaune	Matériau fibreux jaune	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
189	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
190	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 20/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
191	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple orange	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
192	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
193	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
194	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P162 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15996 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
195	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P163 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15997 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
196	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P164 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15998 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
197	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P165 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15999 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
198	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P166 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16000 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
199	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P167 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16001 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 21/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
200	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P168 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16002 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
201	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P169 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16003 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau gris	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau gris non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
202	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
203	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 22/22



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15836 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15836
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P002 - Tapisserie + Platre - 15eme etage - Bureau 1511
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15837 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15837
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P003 - Peinture + Plâtre - 15eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15838 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15838
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P004 - Peinture + Plâtre - 15eme etage - Degagement
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15839 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15839
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P005 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 15eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15840 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15840
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P006 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 15eme etage - Bureau 1511
Description ITGA	Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1420-11191 Réf. Commande Client : 1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
1	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P001 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15835 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
2	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P002 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme étage - Bureau 1511	IT142005-15836 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
3	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P003 - Peinture + Plâtre - 1 Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15837 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
4	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P004 - Peinture + Plâtre - 1 Seme étage - Degagement	IT142005-15838 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
5	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P005 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15839 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
6	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P006 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15840 : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
7	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P007 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15841 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec pousnières	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec pousnières	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
8	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P008 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15842 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
9	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P009 - Panneaux et plaques - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15843 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreuse jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreuse jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
10	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P010 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15844 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
11	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P011 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15845 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
12	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P012 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15846 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
13	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15847 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
14	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15847 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
15	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P014 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15848 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
16	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P015 - Peinture + Enduit de jointement + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15849 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
17	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P016 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15850 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
18	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P017 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15851 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
19	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P018 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15852 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
20	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15853 : Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
21	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15853 : Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
22	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15854 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
23	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15854 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
24	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
25	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
26	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Ragréage gris + ragréage beige non séparable	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
27	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P022 - Tapisserie + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15856 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
28	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P023 - Tapisserie + Plâtre - Seme étage - Degagement	IT142005-15857 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
29	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P024 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15858 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
30	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P025 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15859 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
31	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P026 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15860 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
32	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P027 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15861 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
33	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P028 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15862 : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
34	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P029 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15863 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
35	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P030 - Panneaux et plaques - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15864 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
36	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P031 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15865 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
37	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P032 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15866 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
38	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS21	IT142005-15867 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
39	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS21	IT142005-15867 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
40	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS12	IT142005-15868 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
41	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS12	IT142005-15868 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
42	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P035 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15869 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
43	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P036 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15870 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
44	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P037 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15871 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
45	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P038 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15872 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
46	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P039 - Peinture + Plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15873 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
47	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P040 - Peinture + Plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15874 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 5/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
48	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P041 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Homme	IT142005-15875 : Matériau blanc en faible quantité / Colle grise / Couche marron avec fibres	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle grise + couche marron avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
49	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
50	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Peinture en faible quantité	---	---	Quantité insuffisante pour analyse
51	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Colle beige + couche marron non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
52	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P043 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15877 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
53	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P044 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0413	IT142005-15878 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
54	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P045 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15879 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
55	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P046 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Degagement	IT142005-15880 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
56	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P047 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15881 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
57	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P048 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme étage - Bureau 0413	IT142005-15882 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
58	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P049 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15883 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 6/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
59	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P050 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15884 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
60	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P051 - Peinture + Plâtre - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15885 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
61	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P052 - Peinture + Plâtre - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15886 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
62	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P053 - Panneaux et plaques - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15887 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
63	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P054 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15888 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
64	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P054 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15888 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
65	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
66	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
67	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 7/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
68	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15890 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
69	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15890 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
70	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P057 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15891 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
71	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P058 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15892 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
72	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P059 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15893 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
73	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P060 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15894 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
74	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P061 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15895 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
75	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15896 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
76	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15896 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige	Colle beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
77	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P063 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15897 : Carrelage / Colle beige	Colle beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 8/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
78	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P064 - Tapisserie + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15898 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
79	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P065 - Tapisserie + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15899 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
80	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P066 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15900 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
81	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P067 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 3eme etage - Dépagement	IT142005-15901 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
82	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P068 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15902 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
83	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P069 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15903 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
84	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P070 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15904 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
85	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P071 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15905 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
86	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P072 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15906 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
87	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P073 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15907 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 9/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
88	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P074 - Panneaux et plaques - 3ème étage - Bureau 0324	IT142005-15908 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreuse jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
89	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P075 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0324	IT142005-15909 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
90	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P075 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0324	IT142005-15909 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
91	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
92	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
93	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3ème étage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
94	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P077 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3ème étage - WC Homme	IT142005-15911 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
95	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P078 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3ème étage - WC Femme	IT142005-15912 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
96	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P079 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3ème étage - WC Homme	IT142005-15913 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
97	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P080 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3ème étage - WC Femme	IT142005-15914 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 10/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
98	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P081 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15915 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
99	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P082 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15916 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
100	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P083 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15917 : Carrelage en faible quantité / Colle grise avec poussières	Colle grise avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
101	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P084 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15918 : Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
102	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P085 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15919 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
103	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P086 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15920 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
104	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P087 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Dépagement	IT142005-15921 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
105	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P088 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15922 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
106	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P089 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15923 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
107	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P090 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15924 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
108	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P091 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15925 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 11/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
109	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P092 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15926 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
110	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P093 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15927 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
111	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P094 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15928 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
112	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P095 - Panneaux et plaques - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15929 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
113	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
114	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
115	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
116	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
117	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	3	Amiante non détecté / -
118	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P098 - Bandes calicot - 2eme étage - WC Homme	IT142005-15932 : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 12/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
119	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P099 - Bandes calicot - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15933 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
120	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P100 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15934 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
121	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P101 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15935 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
122	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P102 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15936 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
123	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P103 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15937 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
124	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P104 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15938 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
125	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P105 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15939 : Colle grise en vrac	Colle grise en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
126	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P106 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15940 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
127	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P107 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15941 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
128	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P108 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15942 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 13/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
129	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P109 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Dé gagement	IT142005-15943 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
130	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P110 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15944 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau métallique	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
131	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P111 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15945 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
132	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P112 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15946 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
133	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P113 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15947 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
134	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P114 - Peinture + Plâtre - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15948 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
135	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P115 - Peinture + Plâtre - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15949 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
136	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P116 - Panneaux et plaques - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15950 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
137	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
138	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 14/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
139	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
140	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
141	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P119 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Homme	IT142005-15953 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
142	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P120 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Femme	IT142005-15954 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
143	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P121 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Homme	IT142005-15955 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
144	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P122 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Femme	IT142005-15956 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
145	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P123 - Peinture + Plâtre - 1er étage - WC Homme	IT142005-15957 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
146	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P124 - Peinture + Plâtre - 1er étage - WC Femme	IT142005-15958 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
147	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
148	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 15/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
149	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1 ^{er} étage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
150	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1 ^{er} étage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Colle grise + ragréage gris avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
151	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P127 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15961 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
152	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P128 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15962 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
153	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P129 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15963 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
154	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P130 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15964 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
155	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P131 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15965 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
156	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P132 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15966 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
157	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P133 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15967 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
158	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P134 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15968 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 16/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
159	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P135 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15969 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
160	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P136 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15970 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
161	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P137 - Panneaux et plaques - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15971 : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
162	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
163	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
164	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
165	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 17/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
166	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Peinture	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
167	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Revêtement cassant beige avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
168	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
169	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P141 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15975 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
170	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P142 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15976 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
171	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P143 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15977 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
172	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P144 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15978 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
173	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P145 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15979 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
174	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P146 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15980 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 18/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
175	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P147 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15981 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
176	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P148 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15982 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
177	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P149 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15983 : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
178	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P150 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15984 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
179	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P151 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15985 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
180	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P152 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15986 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
181	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
182	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
183	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P154 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15988 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 19/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
184	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P155 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15989 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
185	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P156 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15990 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
186	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P157 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15991 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
187	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P158 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15992 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
188	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P159 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15993 : Matériau fibreux jaune	Matériau fibreux jaune	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
189	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
190	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 20/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
191	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple orange	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
192	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
193	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
194	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P162 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15996 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
195	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P163 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15997 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
196	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P164 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15998 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
197	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P165 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15999 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
198	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P166 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16000 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
199	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P167 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16001 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 21/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
200	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P168 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16002 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
201	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P169 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16003 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau gris	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau gris non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
202	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
203	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 22/22



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15843 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15843
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P009 - Panneaux et plaques - 15eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15844 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15844
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P010 - Peinture + Plâtre - 15eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15845 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15845
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P011 - Peinture + Plâtre - 15eme etage - Bureau 1511
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15846 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15846
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P012 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 15eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15847 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15847
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 15eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15848 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15848
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P014 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 15eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15849 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15849
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P015 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 15eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15850 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15850
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P016 - Peinture + Plâtre - 15eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15851 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15851
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P017 - Peinture + Plâtre - 15eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15852 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15852
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P018 - Colle de carrelage - 15eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15853 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15853
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P019 - Colle de carrelage - 15eme etage - WC Femme
Description ITGA	Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15854 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15854
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P020 - Linoeum + Colle non bitumineuse + ragréage - 15eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15855 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15855
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P021 - Linoeum + Colle non bitumineuse + ragréage - 15ème étage - Bureau 1511
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Ragréage gris + ragréage beige non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 17

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15856 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15856
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P022 - Tapisserie + Plâtre - 5eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15857 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15857
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P023 - Tapisserie + Platre - 5eme etage - Degagement
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15858 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15858
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P024 - Peinture + Plâtre - 5eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15859 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15859
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P025 - Peinture + Plâtre - 5eme etage - Bureau 1512
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15860 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15860
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P026 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 5eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15861 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15861
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P027 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 5eme etage - Bureau 1512
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15862 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15862
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P028 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 5eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15863 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15863
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P029 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 5eme etage - Bureau 1512
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtré blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtré blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15864 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15864
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P030 - Panneaux et plaques - 5eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15865 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15865
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P031 - Peinture + Plâtre - 5eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15866 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15866
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P032 - Peinture + Plâtre - 5eme etage - Bureau 1512
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15867 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15867
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P033 - Linoeum + Colle non bitumineuse + ragréage - 5eme etage - Bureau 1521
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15868 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15868
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cite administrative 77000 MELUN
Echantillon	P034 - Linoeum + Colle non bitumineuse + ragréage - 5eme etage - Bureau 1512
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15869 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15869
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cite administrative 77000 MELUN
Echantillon	P035 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 5eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15870 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15870
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cite administrative 77000 MELUN
Echantillon	P036 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 5eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15871 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15871
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P037 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 5eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15872 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15872
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P038 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 5eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15873 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15873
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P039 - Peinture + Plâtre - 5eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15874 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15874
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P040 - Peinture + Plâtre - 5eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15875 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15875
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P041 - Colle de carrelage - 5eme etage - WC Homme
Description ITGA	Matériau blanc en faible quantité / Colle grise / Couche marron avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle grise + couche marron avec fibres non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15876 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15876
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P042 - Colle de carrelage - 5eme etage - WC Femme
Description ITGA	Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Peinture en faible quantité	Quantité insuffisante pour analyse			
Colle beige + couche marron non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15877 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15877
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P043 - Tapisserie + Plâtre - 4eme etage - Bureau 0423
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15878 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15878
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P044 - Tapisserie + Plâtre - 4eme etage - Bureau 0413
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15879 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15879
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P045 - Tapisserie + Plâtre - 4eme etage - Bureau 0423
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15880 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15880
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P046 - Tapisserie + Platre - 4eme etage - Degagement
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15881 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15881
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P047 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - Bureau 0423
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15882 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15882
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P048 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - Bureau 0413
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15883 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15883
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P049 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage - Bureau 0423
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15884 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15884
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P050 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage - Bureau 0413
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15885 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15885
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P051 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - Bureau 0423
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtré blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + matériau plâtré blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15886 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15886
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P052 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - Bureau 0413
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15887 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15887
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P053 - Panneaux et plaques - 4eme etage - Bureau 0423
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15888 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15888
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P054 - Linoeum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4eme etage - Bureau 0423
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15889 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15889
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P055 - Linoeum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4eme etage - Bureau 0413
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune	META (2) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15890 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15890
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15891 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15891
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P057 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15892 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15892
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P058 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15893 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15893
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P059 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15894 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15894
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P060 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Homme
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15895 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15895
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P061 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Femme
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15896 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15896
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme
Description ITGA	Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle beige	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15897 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15897
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P063 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Femme
Description ITGA	Carrelage / Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle beige	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1420-11191 Réf. Commande Client : 1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
1	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P001 - Tapisserie + Plâtre - 1 ^{er} étage - Bureau 1521	IT142005-15835 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
2	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P002 - Tapisserie + Plâtre - 1 ^{er} étage - Bureau 1511	IT142005-15836 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
3	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P003 - Peinture + Plâtre - 1 ^{er} étage - Bureau 1521	IT142005-15837 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
4	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P004 - Peinture + Plâtre - 1 ^{er} étage - Degagement	IT142005-15838 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
5	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P005 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1 ^{er} étage - Bureau 1521	IT142005-15839 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
6	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P006 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15840 : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
7	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P007 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15841 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec pousnières	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec pousnières	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
8	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P008 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15842 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
9	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P009 - Panneaux et plaques - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15843 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreuse jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreuse jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
10	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P010 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15844 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
11	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P011 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15845 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
12	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P012 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15846 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
13	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15847 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
14	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15847 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
15	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P014 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15848 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
16	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P015 - Peinture + Enduit de jointement + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15849 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
17	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P016 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15850 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
18	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P017 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15851 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
19	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P018 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15852 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
20	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15853 : Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
21	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15853 : Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
22	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15854 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
23	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15854 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
24	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
25	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
26	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Ragréage gris + ragréage beige non séparable	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/22



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
27	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P022 - Tapisserie + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15856 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
28	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P023 - Tapisserie + Plâtre - Seme étage - Degagement	IT142005-15857 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
29	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P024 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15858 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
30	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P025 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15859 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
31	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P026 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15860 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
32	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P027 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15861 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
33	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P028 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15862 : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
34	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P029 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15863 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
35	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P030 - Panneaux et plaques - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15864 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
36	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P031 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15865 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
37	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P032 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15866 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
38	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS21	IT142005-15867 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
39	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS21	IT142005-15867 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
40	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS12	IT142005-15868 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
41	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS12	IT142005-15868 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
42	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P035 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15869 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
43	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P036 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15870 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
44	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P037 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15871 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
45	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P038 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15872 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
46	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P039 - Peinture + Plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15873 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
47	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P040 - Peinture + Plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15874 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 5/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
48	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P041 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Homme	IT142005-15875 : Matériau blanc en faible quantité / Colle grise / Couche marron avec fibres	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle grise + couche marron avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
49	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
50	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Peinture en faible quantité	---	---	Quantité insuffisante pour analyse
51	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Colle beige + couche marron non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
52	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P043 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15877 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
53	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P044 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0413	IT142005-15878 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
54	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P045 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15879 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
55	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P046 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Degagement	IT142005-15880 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
56	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P047 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15881 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
57	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P048 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme étage - Bureau 0413	IT142005-15882 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
58	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P049 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15883 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 6/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
59	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P050 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15884 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
60	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P051 - Peinture + Plâtre - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15885 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
61	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P052 - Peinture + Plâtre - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15886 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
62	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P053 - Panneaux et plaques - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15887 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
63	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P054 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15888 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
64	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P054 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15888 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
65	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
66	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
67	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 7/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
68	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15890 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
69	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15890 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
70	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P057 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15891 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
71	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P058 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15892 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
72	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P059 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15893 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
73	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P060 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15894 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
74	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P061 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15895 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
75	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15896 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
76	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15896 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige	Colle beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
77	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P063 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15897 : Carrelage / Colle beige	Colle beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 8/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
78	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P064 - Tapisserie + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15898 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
79	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P065 - Tapisserie + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15899 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
80	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P066 - Enduit a base de plâtre Isse ou taloche - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15900 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
81	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P067 - Enduit a base de plâtre Isse ou taloche - 3eme etage - Dépagement	IT142005-15901 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
82	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P068 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15902 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
83	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P069 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15903 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
84	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P070 - Enduit a base de plâtre Isse ou taloche - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15904 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
85	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P071 - Enduit a base de plâtre Isse ou taloche - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15905 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
86	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P072 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15906 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
87	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P073 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15907 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 9/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
88	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P074 - Panneaux et plaques - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15908 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreuse jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
89	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P075 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15909 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
90	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P075 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15909 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
91	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
92	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
93	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
94	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P077 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15911 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
95	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P078 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15912 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
96	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P079 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15913 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
97	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P080 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15914 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 10/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
98	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P081 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15915 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
99	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P082 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15916 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
100	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P083 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15917 : Carrelage en faible quantité / Colle grise avec poussières	Colle grise avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
101	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P084 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15918 : Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
102	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P085 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15919 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
103	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P086 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15920 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
104	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P087 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Dépagement	IT142005-15921 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
105	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P088 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15922 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
106	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P089 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15923 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
107	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P090 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15924 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
108	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P091 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15925 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 11/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
109	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P092 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15926 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
110	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P093 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15927 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
111	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P094 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15928 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
112	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P095 - Panneaux et plaques - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15929 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
113	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
114	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
115	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
116	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
117	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	3	Amiante non détecté / -
118	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P098 - Bandes calicot - 2eme étage - WC Homme	IT142005-15932 : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 12/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
119	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P099 - Bandes calicot - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15933 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
120	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P100 - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15934 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
121	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P101 - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15935 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
122	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P102 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15936 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
123	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P103 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15937 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
124	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P104 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15938 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
125	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P105 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15939 : Colle grise en vrac	Colle grise en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
126	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P106 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15940 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
127	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P107 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15941 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
128	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P108 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15942 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 13/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
129	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P109 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Dé gagement	IT142005-15943 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
130	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P110 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15944 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau métallique	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
131	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P111 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15945 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
132	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P112 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15946 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
133	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P113 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15947 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
134	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P114 - Peinture + Plâtre - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15948 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
135	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P115 - Peinture + Plâtre - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15949 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
136	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P116 - Panneaux et plaques - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15950 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
137	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
138	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 14/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
139	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
140	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
141	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P119 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15953 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
142	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P120 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15954 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
143	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P121 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15955 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
144	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P122 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15956 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
145	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P123 - Peinture + Plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15957 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
146	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P124 - Peinture + Plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15958 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
147	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
148	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 15/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
149	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
150	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Colle grise + ragréage gris avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
151	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P127 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15961 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
152	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P128 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15962 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
153	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P129 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15963 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
154	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P130 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15964 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
155	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P131 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15965 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
156	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P132 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15966 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
157	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P133 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15967 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
158	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P134 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15968 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 16/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
159	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P135 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15969 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
160	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P136 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15970 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
161	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P137 - Panneaux et plaques - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15971 : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
162	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
163	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
164	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
165	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 17/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
166	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Peinture	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
167	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Revêtement cassant beige avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
168	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
169	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P141 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15975 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
170	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P142 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15976 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
171	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P143 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15977 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
172	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P144 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15978 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
173	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P145 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15979 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
174	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P146 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15980 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 18/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
175	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P147 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15981 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
176	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P148 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15982 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
177	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P149 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15983 : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
178	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P150 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15984 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
179	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P151 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15985 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
180	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P152 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15986 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
181	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
182	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
183	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P154 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15988 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 19/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
184	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P155 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15989 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
185	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P156 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15990 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
186	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P157 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15991 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
187	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P158 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15992 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
188	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P159 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15993 : Matériau fibreux jaune	Matériau fibreux jaune	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
189	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
190	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 20/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
191	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple orange	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
192	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
193	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
194	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P162 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15996 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
195	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P163 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15997 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
196	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P164 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15998 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
197	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P165 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15999 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
198	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P166 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16000 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
199	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P167 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16001 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 21/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
200	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P168 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16002 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
201	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P169 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16003 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau gris	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau gris non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
202	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
203	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 22/22

[illegible]

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
98	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P081 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15915 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
99	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P082 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15916 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
100	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P083 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15917 : Carrelage en faible quantité / Colle grise avec poussières	Colle grise avec poussières	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
101	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P084 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15918 : Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
102	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P085 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15919 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
103	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P086 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15920 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
104	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P087 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Degagement	IT142005-15921 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
105	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P088 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15922 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
106	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P089 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15923 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
107	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P090 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15924 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
108	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P091 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15925 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 11/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
109	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P092 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15926 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
110	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P093 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15927 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
111	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P094 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15928 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
112	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P095 - Panneaux et plaques - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15929 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
113	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
114	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
115	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
116	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
117	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	3	Amiante non détecté / -
118	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P098 - Bandes calicot - 2eme étage - WC Homme	IT142005-15932 : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 12/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
119	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P099 - Bandes calicot - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15933 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
120	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P100 - Peinture + Enduit de jointement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15934 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
121	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P101 - Peinture + Enduit de jointement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15935 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
122	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P102 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15936 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
123	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P103 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15937 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
124	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P104 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15938 : Colle grise	Colle grise	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
125	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P105 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15939 : Colle grise en vrac	Colle grise en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
126	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P106 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15940 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
127	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P107 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15941 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
128	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P108 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15942 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 13/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
129	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P109 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Dé gagement	IT142005-15943 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
130	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P110 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15944 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau métallique	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
131	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P111 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15945 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
132	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P112 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15946 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
133	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P113 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15947 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
134	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P114 - Peinture + Plâtre - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15948 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
135	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P115 - Peinture + Plâtre - l'ere tage - Bureau 0112	IT142005-15949 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
136	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P116 - Panneaux et plaques - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15950 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
137	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
138	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - l'ere tage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 14/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
139	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
140	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
141	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P119 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Homme	IT142005-15953 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
142	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P120 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Femme	IT142005-15954 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
143	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P121 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Homme	IT142005-15955 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
144	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P122 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Femme	IT142005-15956 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
145	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P123 - Peinture + Plâtre - 1er étage - WC Homme	IT142005-15957 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
146	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P124 - Peinture + Plâtre - 1er étage - WC Femme	IT142005-15958 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
147	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
148	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 15/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
149	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1 ^{er} étage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
150	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1 ^{er} étage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Colle grise + ragréage gris avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
151	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P127 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15961 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
152	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P128 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15962 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
153	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P129 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15963 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
154	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P130 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15964 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
155	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P131 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15965 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
156	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P132 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15966 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
157	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P133 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15967 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
158	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P134 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15968 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 16/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
159	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P135 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15969 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
160	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P136 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15970 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
161	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P137 - Panneaux et plaques - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15971 : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
162	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
163	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
164	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
165	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 17/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
166	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Peinture	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
167	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Revêtement cassant beige avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
168	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dépassement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
169	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P141 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15975 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
170	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P142 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15976 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
171	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P143 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15977 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
172	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P144 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15978 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
173	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P145 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15979 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
174	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P146 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15980 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 18/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
175	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P147 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15981 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
176	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P148 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15982 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
177	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P149 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15983 : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
178	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P150 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15984 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
179	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P151 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15985 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
180	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P152 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15986 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
181	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
182	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
183	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P154 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15988 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 19/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
184	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P155 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15989 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
185	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P156 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15990 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
186	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P157 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15991 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
187	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P158 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15992 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
188	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P159 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15993 : Matériau fibreux jaune	Matériau fibreux jaune	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
189	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
190	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 20/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
191	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple orange	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
192	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
193	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
194	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P162 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15996 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
195	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P163 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15997 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
196	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P164 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15998 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
197	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P165 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15999 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
198	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P166 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16000 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
199	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P167 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16001 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 21/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
200	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P168 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16002 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
201	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P169 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16003 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau gris	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau gris non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
202	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
203	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 22/22



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15942 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15942
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P108 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 0101
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15943 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15943
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P109 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Degagement
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15944 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15944
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P110 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - Bureau 0101
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau métallique

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15945 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15945
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P111 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - Bureau 0112
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15946 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15946
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P112 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 0101
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15947 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15947
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P113 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 0112
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15948 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15948
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P114 - Peinture + Plâtre - 1er étage - Bureau 0101
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15949 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15949
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P115 - Peinture + Plâtre - 1er étage - Bureau 0112
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtré blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + matériau plâtré blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15950 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15950
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P116 - Panneaux et plaques - 1er étage - Bureau 0101
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15951 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15951
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P117 - Linoeum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0101
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste





Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15952 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15952
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P118 - Linoeum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0112
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15953 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15953
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P119 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15954 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15954
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P120 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Femme
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15955 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15955
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P121 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15956 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15956
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P122 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - WC Femme
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15957 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15957
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P123 - Peinture + Plâtre - 1er étage - WC Homme
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15958 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15958
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P124 - Peinture + Plâtre - 1er étage - WC Femme
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15959 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15959
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P125 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Homme
Description ITGA	Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle grise	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15960 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15960
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P126 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Femme
Description ITGA	Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1
Colle grise + ragréage gris avec fibres non séparable	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15961 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15961
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P127 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 1
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15962 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15962
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P128 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15963 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15963
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P129 - Tapisserie + Platre - Rez de chaussee Haut - Bureau 1
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15964 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15964
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P130 - Tapisserie + Platre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15965 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15965
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P131 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 1
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15966 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15966
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P132 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15967 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15967
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P133 - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee Haut - Bureau 1
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT142005-15968 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

ADX GROUPE
M. LOIC LAPEYROUX
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1420-11191
Echantillon ITGA : IT142005-15968
Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
Dossier client	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN
Echantillon	P134 - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee Haut - Bureau 18 A B C
Description ITGA	Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1420-11191 Réf. Commande Client : 1203668_p02_2020_05_19_1550_5659
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
1	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P001 - Tapisserie + Plâtre - 1 ^{er} étage - Bureau 1521	IT142005-15835 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
2	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P002 - Tapisserie + Plâtre - 1 ^{er} étage - Bureau 1511	IT142005-15836 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
3	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P003 - Peinture + Plâtre - 1 ^{er} étage - Bureau 1521	IT142005-15837 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
4	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P004 - Peinture + Plâtre - 1 ^{er} étage - Degagement	IT142005-15838 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
5	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P005 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 1 ^{er} étage - Bureau 1521	IT142005-15839 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
6	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P006 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15840 : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
7	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P007 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15841 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec pousnières	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec pousnières	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
8	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P008 - Tapisserie + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15842 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
9	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P009 - Panneaux et plaques - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15843 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreuse jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreuse jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
10	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P010 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S21	IT142005-15844 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
11	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P011 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - Bureau 1S11	IT142005-15845 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
12	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P012 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15846 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
13	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15847 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
14	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15847 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
15	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P014 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15848 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
16	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P015 - Peinture + Enduit de jointement + Bande + plaques de plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15849 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
17	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P016 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15850 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
18	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P017 - Peinture + Plâtre - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15851 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
19	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P018 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Homme	IT142005-15852 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
20	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15853 : Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Joint cassant gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
21	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Colle de carrelage - 1 Seme etage - WC Femme	IT142005-15853 : Joint cassant gris / Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
22	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15854 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
23	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1521	IT142005-15854 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
24	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
25	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
26	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1 Seme etage - Bureau 1511	IT142005-15855 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage beige	Ragréage gris + ragréage beige non séparable	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
27	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P022 - Tapisserie + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15856 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
28	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P023 - Tapisserie + Plâtre - Seme étage - Degagement	IT142005-15857 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
29	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P024 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15858 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
30	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P025 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15859 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
31	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P026 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15860 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
32	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P027 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15861 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
33	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P028 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15862 : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
34	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P029 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15863 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
35	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P030 - Panneaux et plaques - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15864 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
36	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P031 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1521	IT142005-15865 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
37	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P032 - Peinture + Plâtre - Seme étage - Bureau 1512	IT142005-15866 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
38	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS2	IT142005-15867 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
39	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P033 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS2	IT142005-15867 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
40	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS12	IT142005-15868 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
41	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Seme etage - Bureau IS12	IT142005-15868 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
42	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P035 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15869 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
43	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P036 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15870 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
44	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P037 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15871 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
45	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P038 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15872 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
46	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P039 - Peinture + Plâtre - Seme etage - WC Homme	IT142005-15873 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
47	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P040 - Peinture + Plâtre - Seme etage - WC Femme	IT142005-15874 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 5/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
48	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P041 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Homme	IT142005-15875 : Matériau blanc en faible quantité / Colle grise / Couche marron avec fibres	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle grise + couche marron avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
49	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
50	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Peinture en faible quantité	---	---	Quantité insuffisante pour analyse
51	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Colle de carrelage - Seme étage - WC Femme	IT142005-15876 : Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Colle beige / Couche marron	Colle beige + couche marron non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
52	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P043 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15877 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
53	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P044 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0413	IT142005-15878 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
54	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P045 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15879 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
55	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P046 - Tapisserie + Plâtre - 4eme étage - Degagement	IT142005-15880 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
56	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P047 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15881 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
57	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P048 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme étage - Bureau 0413	IT142005-15882 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
58	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P049 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4eme étage - Bureau 0423	IT142005-15883 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 6/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
59	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P050 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15884 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
60	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P051 - Peinture + Plâtre - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15885 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
61	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P052 - Peinture + Plâtre - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15886 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
62	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P053 - Panneaux et plaques - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15887 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
63	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P054 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15888 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
64	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P054 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0423	IT142005-15888 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
65	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
66	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
67	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P055 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - 4ème étage - Bureau 0413	IT142005-15889 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 7/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
68	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15890 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
69	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P056 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15890 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
70	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P057 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15891 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
71	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P058 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15892 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
72	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P059 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15893 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
73	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P060 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15894 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
74	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P061 - Peinture + Plâtre - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15895 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
75	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15896 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
76	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P062 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Homme	IT142005-15896 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige	Colle beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
77	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P063 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC Femme	IT142005-15897 : Carrelage / Colle beige	Colle beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 8/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
78	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P064 - Tapisserie + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15898 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
79	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P065 - Tapisserie + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15899 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
80	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P066 - Enduit a base de plâtre Isse ou taloche - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15900 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
81	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P067 - Enduit a base de plâtre Isse ou taloche - 3eme etage - Dépagement	IT142005-15901 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
82	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P068 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15902 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
83	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P069 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15903 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
84	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P070 - Enduit a base de plâtre Isse ou taloche - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15904 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
85	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P071 - Enduit a base de plâtre Isse ou taloche - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15905 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Papier / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
86	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P072 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15906 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
87	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P073 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15907 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 9/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
88	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P074 - Panneaux et plaques - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15908 : Peinture en faible quantité / Matériau fibreuse jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
89	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P075 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15909 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
90	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P075 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0324	IT142005-15909 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
91	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
92	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
93	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P076 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 3eme etage - Bureau 0313	IT142005-15910 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
94	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P077 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15911 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
95	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P078 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15912 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
96	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P079 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15913 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
97	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P080 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15914 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 10/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
98	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P081 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15915 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
99	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P082 - Peinture + Plâtre - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15916 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
100	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P083 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Homme	IT142005-15917 : Carrelage en faible quantité / Colle grise avec poussières	Colle grise avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
101	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P084 - Colle de carrelage - 3eme etage - WC Femme	IT142005-15918 : Colle grise / Matériau blanc en faible quantité	Colle grise + matériau blanc en faible quantité non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
102	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P085 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15919 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
103	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P086 - Tapisserie + Plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15920 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
104	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P087 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Dépagement	IT142005-15921 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
105	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P088 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15922 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
106	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P089 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15923 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
107	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P090 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - Bureau 0223	IT142005-15924 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
108	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P091 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 2eme etage - Bureau 0212	IT142005-15925 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 11/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
109	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P092 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15926 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
110	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P093 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15927 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
111	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P094 - Peinture + Plâtre - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15928 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
112	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P095 - Panneaux et plaques - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15929 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
113	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
114	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P096 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0212	IT142005-15930 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
115	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
116	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
117	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P097 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 2eme étage - Bureau 0223	IT142005-15931 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	3	Amiante non détecté / -
118	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P098 - Bandes calicot - 2eme étage - WC Homme	IT142005-15932 : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 12/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
119	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P099 - Bandes calicot - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15933 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
120	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P100 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15934 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
121	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P101 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15935 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
122	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P102 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15936 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
123	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P103 - Peinture + Plâtre - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15937 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
124	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P104 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Homme	IT142005-15938 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	2	Amiante non détecté / -
125	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P105 - Colle de carrelage - 2eme etage - WC Femme	IT142005-15939 : Colle grise en vrac	Colle grise en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
126	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P106 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15940 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
127	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P107 - Tapisserie + Plâtre - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15941 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
128	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P108 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 1er etage - Bureau 0101	IT142005-15942 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 13/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
129	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P109 - Enduit à base de plâtre Isse ou taloché - 1er étage - Dégaragement	IT142005-15943 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
130	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P110 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15944 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau métallique	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
131	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P111 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15945 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
132	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P112 - Enduit à base de plâtre Isse ou taloché - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15946 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
133	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P113 - Enduit à base de plâtre Isse ou taloché - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15947 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
134	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P114 - Peinture + Plâtre - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15948 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
135	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P115 - Peinture + Plâtre - 1er étage - Bureau 0112	IT142005-15949 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
136	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P116 - Panneaux et plaques - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15950 : Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
137	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
138	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P117 - Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er étage - Bureau 0101	IT142005-15951 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 14/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
139	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
140	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P118 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 1er etage - Bureau 0112	IT142005-15952 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
141	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P119 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15953 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
142	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P120 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15954 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
143	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P121 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15955 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
144	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P122 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15956 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
145	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P123 - Peinture + Plâtre - 1er etage - WC Homme	IT142005-15957 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
146	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P124 - Peinture + Plâtre - 1er etage - WC Femme	IT142005-15958 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
147	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
148	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P125 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Homme	IT142005-15959 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 15/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
149	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Joint cassant gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
150	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P126 - Colle de carrelage - 1er etage - WC Femme	IT142005-15960 : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris avec fibres	Colle grise + ragréage gris avec fibres non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
151	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P127 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15961 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
152	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P128 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15962 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
153	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P129 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15963 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
154	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P130 - Tapisserie + Plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15964 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
155	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P131 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15965 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
156	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P132 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15966 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
157	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P133 - Enduit a base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15967 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
158	1203668_p02 - 20 quai H RossignolCité administrative 77000 MELUN / P134 - Enduit a base de plâtre projeté - Rez de chaussée Haut - Bureau 18 A B C	IT142005-15968 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 16/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
159	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P135 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15969 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
160	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P136 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15970 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
161	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P137 - Panneaux et plaques - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15971 : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune / Couche fibreuse blanche	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune + couche fibreuse blanche non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
162	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
163	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P138 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I	IT142005-15972 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
164	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple bleu	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
165	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P139 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Bureau I8 A B C	IT142005-15973 : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 17/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
166	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dégagement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Peinture	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
167	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dégagement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Revêtement cassant beige avec poussières	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
168	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P140 - Dalle de sol + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée Haut - Dégagement	IT142005-15974 : Peinture / Revêtement cassant beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau souple blanc en faible quantité / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
169	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P141 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15975 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
170	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P142 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15976 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
171	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P143 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15977 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
172	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P144 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15978 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
173	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P145 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15979 : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
174	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P146 - Peinture + Plâtre - Rez. de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15980 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 18/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
175	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P147 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Homme	IT142005-15981 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
176	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P148 - Colle de carrelage - Rez de chaussée Haut - WC Femme	IT142005-15982 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
177	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P149 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15983 : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
178	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P150 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15984 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
179	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P151 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15985 : Peinture / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
180	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P152 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15986 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
181	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
182	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P153 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15987 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
183	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P154 - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15988 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 19/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
184	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P155 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15989 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
185	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P156 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15990 : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
186	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P157 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15991 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 29/05/2020	2	Amiante non détecté / -
187	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P158 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion Mame	IT142005-15992 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
188	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P159 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15993 : Matériau fibreux jaune	Matériau fibreux jaune	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
189	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
190	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P160 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Service courrier	IT142005-15994 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 20/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
191	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple orange	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
192	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune	META (2) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
193	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P161 - Linokum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée Bas - Salle de réunion - Mame	IT142005-15995 : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Ragréage gris	META (1) le 29/05/2020	1	Amiante non détecté / -
194	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P162 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15996 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
195	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P163 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15997 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
196	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P164 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-15998 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
197	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P165 - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-15999 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
198	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P166 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16000 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
199	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P167 - Peinture + Plâtre - Rez de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16001 : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 21/22

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11191 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nb	Résultat / Variété d'amiante
200	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P168 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC homme/femme	IT142005-16002 : Colle grise	Colle grise	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
201	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P169 - Colle de carrelage - Rez. de chaussée Bas - WC handicapé	IT142005-16003 : Peinture en faible quantité / Colle grise / Matériau gris	Peinture en faible quantité non séparable + colle grise + matériau gris non séparable	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
202	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple beige	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -
203	1203668_p02 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P170 - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rez. de chaussée - Degagement	IT142005-16004 : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (I) le 28/05/2020	1	Amiante non détecté / -

Validé par : Christophe LE BOURHIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 22/22

10. NNEXES / ATTESTATION D'ASSURANCE / CERTIFICATION

DEKRA

DEKRA

DEKRA

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticteur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Loïc LAPEYROUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3271 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	10/04/2017	09/04/2022
- Diagnostic amiante sans mention	15/10/2019	14/10/2024
- Diagnostic amiante avec mention	15/10/2019	14/10/2024
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)	23/03/2017	22/03/2022
- Diagnostic de performance énergétique	10/04/2017	09/04/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz	22/03/2017	21/03/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	22/03/2017	21/03/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de diagnostics d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 22/11/2019



Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques Immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatif
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - V(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.

- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building Information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurant ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont :	
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	

Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	DER EXPERT 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

(« Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

- Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

Fait à NANTERRE le 7 janvier 2020
Pour la société :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance