



RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019
Arrêté du 16 juillet 2019

Rapport N° 964794 établi le 17/04/2023

**Cité administrative de MELUN
Bâtiment B - Etage 1
20 quai Hippolyte Rossignol
77000 MELUN**

**Programme de travaux : Non fournis.
Ref : Non fournis**



**Donneur d'ordre :
SEC ETAT AUPRES MINISTRE ECO FINANCES - CNTFE
SERVICE EXECUTANT FAC0000094
CS 80168 - 53102 MAYENNE CEDEX**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

**Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :
ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro
d'accréditation COFRAC : 1-5970**

Opérateur de repérage : Rémy VIADERO

QUALICONSULT IMMOBILIER
16 Rue Galilée - Parc de la Haute Maison
Bâtiment E1
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél. 01 64 30 91 01
champs.facilities@qualiconsult.fr
SIRET 490 676 293 00544

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	6
III.	OBSERVATIONS :	6
IV.	PREAMBULE	7
V.	BUT DE LA MISSION.....	7
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	17
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	19
	1. Obligations du donneur d'ordre	19
	2. Phase de repérage	19
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	19
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES.....	20
	1. Liste des locaux visités et non visités	20
	2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	20
	3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	20
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	23

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 4 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
Panneaux et plaques (Faux plafonds)	<u>1er étage</u> Bureau 29/28, Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Résultat d'analyse	/	
Enduits à base de plâtre + peinture (Plafonds)	<u>1er étage</u> Bureau 29/28, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Résultat d'analyse	/	
Peinture décoratives (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	<u>1er étage</u> Bureau 29/28, Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	WC Homme, Bureau 19B				
Enduits à base de plâtre (murs ext.) (Murs et cloisons maçonnés)	<u>1er étage</u> Bureau 29/28, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Résultat d'analyse	/		
Colles non bitumineuses + ragrégae (Revêtements de sols)	<u>1er étage</u> Bureau 29/28, Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, Bureau 19B	Résultat d'analyse	/		
Volet coupe feu de trappe de désenfumage (Clapets / volets coupe-feu)	<u>1er étage</u> Dégagement, WC	Résultat d'analyse	/		
Enduit à base de plâtre + peinture (Poutres)	<u>1er étage</u> Dégagement, Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre Talochés (Murs et cloisons)	<u>1er étage</u> Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau	Résultat d'analyse	/		

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
maçonnés)	4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 35, Bureau 19B				
Ancien panneau (x1) (Faux plafonds)	1er étage Dégagement	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) (Murs et cloisons maçonnés)	1er étage Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre (Murs et cloisons maçonnés (jonction BAT.A/BAT.B))	1er étage Bureau 19A, Bureau 34	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Non		/
Rapports de repérage antérieurs		
Oui		ANNEXE 4

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Justificatif des écarts à la norme				

Propriétaire :

Administration SEC ETAT AUPRES MINISTRE ECO FINANCES - CNTFE
SERVICE EXECUTANT FAC0000094
CS 80168 - 53102 MAYENNE CEDEX

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de CHAMPS SUR MARNE -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2023

Opérateur de repérage : **Rémy VIADERO**

Certificat de compétence : **WI.CERT - 16 rue Villars - 57100 THIONVILLE (C2019-SE09-056)**

Date de réalisation de la mission : le 05/04/2023

Date de la visite complémentaire :

Date de la visite de reconnaissance : le 05/04/2023

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

Cité administrative de MELUN
Bâtiment B - Etage 1
20 quai Hippolyte Rossignol
77000 MELUN

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : type W (bureaux, administration...)

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

N° chrono	Nom de la société	Référence du rapport	Date du rapport	Portée du repérage (*)					Observations, réserves et remarques
				F/C	FP	MCA	DTA	Autre	
DIAG1	Adx Expertise	1203668_p03	17/06/2020					X	

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Non fournis.
Ref : Non fournis

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Parois verticales extérieures et façades	
1er étage Dégagement	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 19A	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 1	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 2	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 3	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 4	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 5	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Bureau 6	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 7	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 8	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 9	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 10	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 11	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 12	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 13	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 14	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 15	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 16	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 17	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 18	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 19	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 20	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 21	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 22	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 23	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 24	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 25	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 26	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 27	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 28	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 29	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 30	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 31	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 32	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 33	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 34	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 35	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage WC	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage WC Femme	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage WC Homme	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 19B	Poutres / Enduit à base de plâtre + peinture
Parois verticales intérieures	
1er étage Bureau 29/28	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Peinture + Enduit de jointement + Bande + Plaque de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Peinture + Enduit de jointement + Bande + Plaque de plâtre
1er étage Dégagement	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Gouttelettes TYPE1
1er étage Bureau 19A	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés (jonction BAT.A/BAT.B) / Enduits à base de plâtre
1er étage Bureau 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 2	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 3	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 4	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 5	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Bureau 6	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 7	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 8	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 9	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 10	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 11	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 12	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 13	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 14	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 15	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 16	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 17	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 18	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 19	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 20	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 21	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	<p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés</p>
1er étage Bureau 22	<p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés</p>
1er étage Bureau 23	<p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés</p>
1er étage Bureau 24	<p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés</p>
1er étage Bureau 25	<p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés</p>
1er étage Bureau 26	<p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés</p>
1er étage Bureau 27	<p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés</p>
1er étage Bureau 28	<p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)</p> <p>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché</p> <p>Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés</p>

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Bureau 29	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 30	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 31	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 32	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 33	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage Bureau 34	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Murs et cloisons maçonnés (jonction BAT.A/BAT.B) / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)
1er étage Bureau 35	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
1er étage WC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Peinture + Enduit de jointement + Bande + Plaque de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché
1er étage WC Femme	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Peinture + Enduit de jointement + Bande + Plaque de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché
1er étage WC Homme	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Peinture + Enduit de jointement + Bande + Plaque de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Peinture Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché
1er étage Bureau 19B	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre + Tapisserie Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Lissé ou taloché Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Peinture décoratives Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre (murs ext.) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre + Tapisserie TYPE2 Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Lissé ou taloché Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Talochés
Plafonds et faux plafonds	
1er étage Bureau 29/28	Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Dégagement	Faux plafonds / Ancien panneau (x1)
1er étage Bureau 19A	Faux plafonds / Panneaux et plaques
1er étage Bureau 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 2	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 3	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 4	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 5	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 6	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 7	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 8	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 9	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 10	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Bureau 11	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 12	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 13	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 14	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 15	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 16	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 17	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 18	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 19	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 20	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 21	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 22	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 23	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 24	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 25	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 26	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 27	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 28	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 29	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 30	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 31	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 32	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 33	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 15 sur 96

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 34	Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 35	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage WC	Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage WC Femme	Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage WC Homme	Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
1er étage Bureau 19B	Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture Faux plafonds / Panneaux et plaques Plafonds / Enduits à base de plâtre + peinture
Planchers et planchers techniques	
1er étage Bureau 29/28	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Dégagement	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 1	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 2	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 3	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 4	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 5	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 6	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 7	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 8	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 9	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 10	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 11	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 12	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 13	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 14	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 15	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 16	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 17	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 18	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 19	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 20	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
1er étage Bureau 21	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 22	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 23	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 24	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 25	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 26	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 27	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 28	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 29	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 30	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 31	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 32	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 33	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 34	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage Bureau 35	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
1er étage WC	Revêtements de sols / Colles de carrelage
1er étage WC Femme	Revêtements de sols / Colles de carrelage
1er étage WC Homme	Revêtements de sols / Colles de carrelage
1er étage Bureau 19B	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses + ragrégae
Conduits et accessoires intérieurs	
1er étage Dégagement	Clapets / volets coupe-feu / Volet coupe feu de trappe de désenfumage
1er étage WC	Clapets / volets coupe-feu / Volet coupe feu de trappe de désenfumage

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

- Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement. Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
1er étage	Bureau 29/28, Dégagement, Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Néant

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
1er étage Bureau 29/28, Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse P1
1er étage Bureau 29/28, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P2

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

1er étage Bureau 29/28, Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décoratives	Résultat d'analyse P3
1er étage Bureau 29/28, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre (murs ext.)	Résultat d'analyse P4
1er étage Bureau 29/28, Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, Bureau 19B	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses + ragrégae	Résultat d'analyse P9
1er étage Dégagement, WC	Clapets / volets coupe-feu	Volet coupe feu de trappe de désenfumage	Résultat d'analyse P5
1er étage Dégagement, Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Poutres	Enduit à base de plâtre + peinture	Résultat d'analyse P6

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

1er étage Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 35, Bureau 19B	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Talochés	Résultat d'analyse P10
1er étage Dégagement	Faux plafonds	Ancien panneau (x1)	Résultat d'analyse P11
1er étage Bureau 19A, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 10, Bureau 11, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 16, Bureau 17, Bureau 18, Bureau 19, Bureau 20, Bureau 21, Bureau 22, Bureau 23, Bureau 24, Bureau 25, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, Bureau 35, WC, WC Femme, WC Homme, Bureau 19B	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)	Résultat d'analyse P8
1er étage Bureau 19A, Bureau 34	Murs et cloisons maçonnés (jonction BAT.A/BAT.B)	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P7

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangérosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	05/04/2023	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Bureau 29/28	Négatif	1	/	/
P2	05/04/2023	Plafonds	Enduits à base de plâtre + peinture	Bureau 29/28	Négatif	1	/	/
P3	05/04/2023	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décoratives	Bureau 29/28	Négatif	1	/	/
P4	05/04/2023	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre (murs ext.)	Bureau 29/28	Négatif	1	/	/
P5	05/04/2023	Clapets / volets coupe-feu	Volet coupe feu de trappe de désenfumage	Dégagement	Négatif	1	/	/
P6	05/04/2023	Poutres	Enduit à base de plâtre + peinture	Dégagement	Négatif	1	/	/
P7	05/04/2023	Murs et cloisons maçonnés (jonction BAT.A/BAT.B)	Enduits à base de plâtre	Bureau 19A	Négatif	1	/	/
P8	05/04/2023	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment (jonction BAT.A)	Bureau 19A	Négatif	1	/	/
P9	05/04/2023	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses + ragrégae	Dégagement	Négatif	1	/	/
P10	05/04/2023	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre Talochés	Dégagement	Négatif	1	/	/
P11	05/04/2023	Faux plafonds	Ancien panneau (x1)	Dégagement	Négatif	1	/	/

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9374 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : QUALICONCONSULT IMMOBILIER - CHAMPS SUR MARNE 16 Rue Galilée Parc de la Haute Maison 77420 CHAMPS SUR MARNE	Réf. Commande ITGA : IT1423-9374 Réf. Commande Client : 964794/P1
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse,
ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT142304-7144	
Réf échantillon client : P0001 - Panneaux et plaques - Bureau 29/28 / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (3)
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN		Réf échantillon ITGA : IT142304-7145	
Réf échantillon client : P0002 - Enduits à base de plâtre + peinture - Bureau 29/28 / Plafonds		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
* Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/4

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9374 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0003 - Peinture décoratives - Bureau 29/28 / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Réf échantillon ITGA : IT142304-7146 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (2)
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0004 - Enduits à base de plâtre (murs ext.) - Bureau 29/28 / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142304-7147 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (2)
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0005 - Volet coupe feu de trappe de déenfumage - Dégagement / Clapets / volets coupe-feu		Réf échantillon ITGA : IT142304-7148 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
* Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (2)
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0006 - Enduit à base de plâtre + peinture - Dégagement / Poutres		Réf échantillon ITGA : IT142304-7149 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
* Peinture + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/4

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9374 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0007 - Enduits à base de plâtre (jonction BAT.A) - Bureau 19A / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142304-7150 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris	
* Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris non séparable	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (2)
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0008 - Enduits à base de ciment (jonction BAT.A) - Bureau 19A / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142304-7151 Description ITGA : Matériau gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Matériau gris hétérogène non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (2)
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0009 - Colles non bitumineuses + ragréage - Dégagement / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT142304-7152 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (2)
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0010 - Enduits à base de plâtre Talochés - Dégagement / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142304-7153 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/4

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1423-9374 EN DATE DU 13/04/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 964794 - Amiante avant travaux - affaire 698772300042 cité administrative de MELUN Bâtiment B étage 1 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN Réf échantillon client : P0011 - Ancien panneau (x1) - Dégagement / Faux plafonds			
		Réf échantillon ITGA : IT142304-7154 Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux gris avec poussières	
* Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau fibreux gris avec poussières	MOLP + META (A) le 13/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTV (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Vincent GEFROY Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/4


Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

ANNEXE 4 - COPIE(S) DES RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



V01-2020

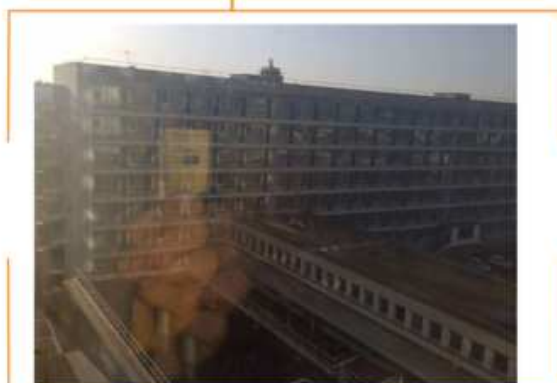

- Cité administrative
- 20 quai H Rossignol
Cité administrative
77000 MELUN
Bat. B
- N° de dossier : 1203668_p03
- Date de réalisation : 08/04/2020

Résultat du repérage <small>Détail en page 6</small>						
Etat :	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre :	0	0	0	0	0	0



**VOUS AVEZ DES MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE
CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :**

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N°1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux [tous les 3 ans](#)

N°2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoissonnement [tous...](#)

N°3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement [tous 3 ans](#)

Recommandations réglementaires :

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.



123, ZI Coeurbusson 77920 SAARIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 89 08 16 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Dossier Amiante Avant Travaux - Page 2 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Avril 2017
Ainsi que descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

SYNTHESE DES CONCLUSIONS GENERALES DU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (RESULTATS DETAILLES AU PARAGRAPHE 4)

ABSENCE

Pièces non visitées : voir au paragraphe 3

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE ET AVEC L'AUTORISATION D'ADX GROUPE

	Loïc LAPEYROUX ALLODIAGNOSTIC ILE-DE-FRANCE EST 06 14 46 44 16	Certification n° Certification n° DTI3271 Décernée par : DEKRA CERTIFICATION Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !
	123, ZI Courbusson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71 SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104	

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par **DEKRA Certification**. N° de certification **DTI3271** délivré le **23/03/2017** et expirant le **22/03/2022**.

Édité à **SAMOIS SUR SEINE**, le **17/06/2020**

Par : **Loïc LAPEYROUX**


alldiagnostic
 82 rue Hippolyte Rossignol
 77000 MELUN
 RCS 505 037 044



123, ZI Courbusson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 3 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



SOMMAIRE

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?	4
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	6
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES.....	6
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	11
7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	13
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	48
9. RAPPORTS D'ANALYSES.....	50
10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION.....	55



123, ZI Courbaision 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 4 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?

<u>Propriétaire</u>	Cité administrative	<u>Diagnostic</u>	Loïc LAPEYROUX
<u>Donneur d'ordre</u>	CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN 77000 MELUN	Certifié par N° de certification Date de la certification	DEKRA Certification DT13271 23/03/2017
<u>Accompagnateur</u> 11-10-9-8-7	autre - INTER SUR BAT C - ETAGES 14-12-	<u>Assurance</u> Date de validité	AXA N° de police 3912280604 01/01/2021
<u>Expertise demandée</u>	10/03/2020	<u>Laboratoire d'analyse</u> (le cas échéant)	Voir chapitre 10 RAPPORTS D'ANALYSES
<u>Visite effectuée le</u>	08/04/2020		

2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

<u>Adresse du bien :</u>	20 quai H Rossignol	<u>Numéro de mission :</u>	1203668_p03
<u>Cité administrative</u>	77000 MELUN	<u>Référence client :</u>	1509947275
<u>Références cadastrales :</u>		<u>Visite effectuée le :</u>	08/04/2020
<u>Numéro de lot :</u>	Bat. B		

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :
Néant



123, ZI Courbevoie 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 5 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

3.1 Programme de travaux fournis :

Embellissement des sols, murs et plafonds de toutes les pièces sauf cages d'escaliers.

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

3.2 Périmètre de repérage, locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction concernés par les travaux :

1er étage :

Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, WC, WC Homme, WC Femme

Rez de chaussée :

Bureau 1, Archives, WC Homme, WC Femme, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs, WC

3.3 Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Néant	-

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 6 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé
Tableau				

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés.

Aucun matériau amianté n'a été repéré suite au descriptif de travaux et programme de repérage menées au point 4 du présent rapport, aucune quantification n'est donc requise.

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

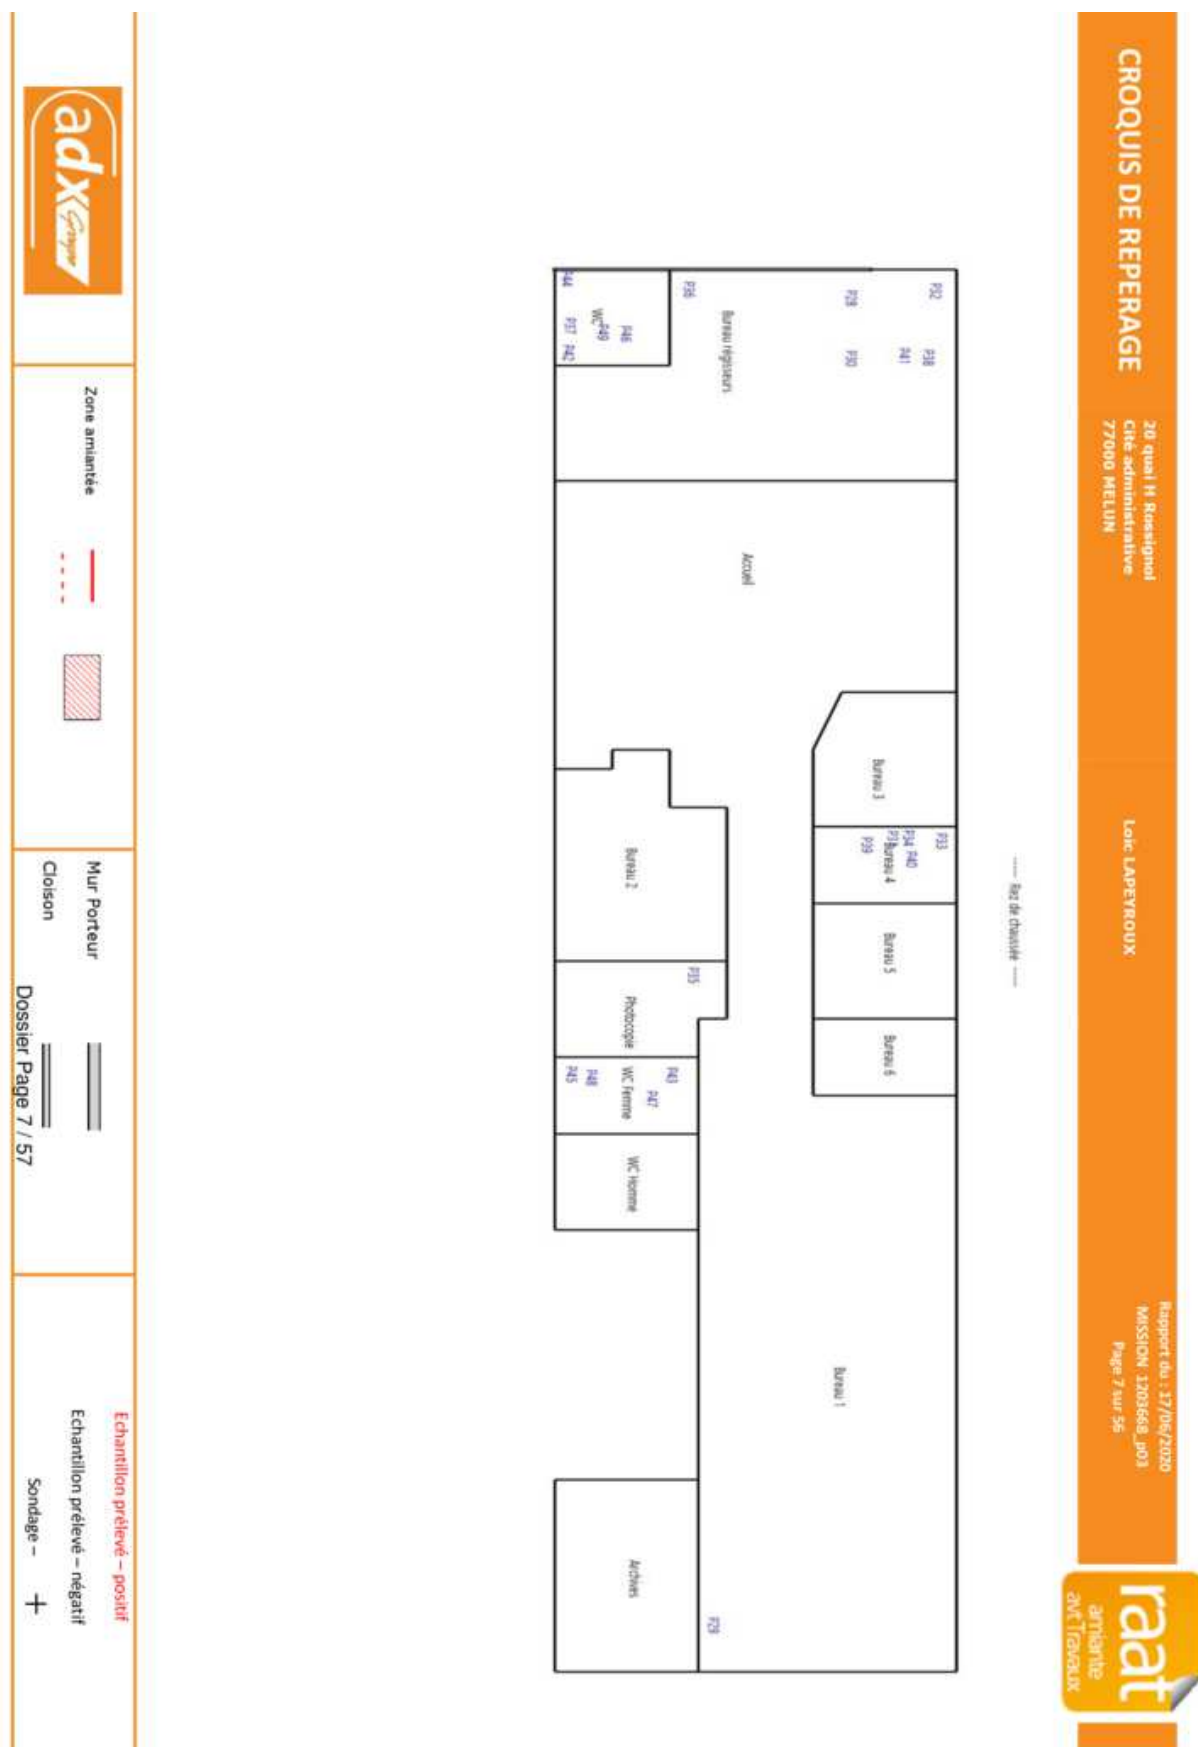


Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

CROQUIS DE REPERAGE

20 quai H Rossignol
Cité administrative
77000 MELUN

Loïc LAPEYROUX

Rapport du : 17/06/2020
MISSION 1203668_p03
Page 8 sur 56

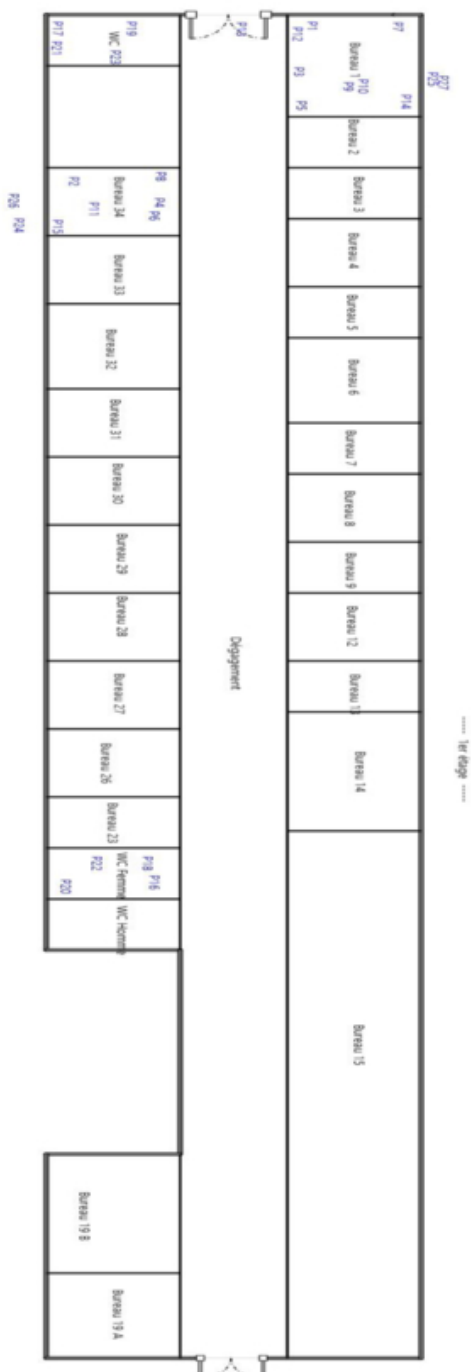

Zone amiantée



Mur Porteur

Cloison



Dossier Page 8 / 57

Echantillon prélevé – positif

Echantillon prélevé – négatif

Sondage – +

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 9 sur 56
N° de dossier : 1203658_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPS0001 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPS0001 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPS0002 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPS0002 Description: Tapisserie + Plâtre	- Papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPS0003 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPS0003 Description: Tapisserie + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPS0004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPS0004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPS0005 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPS0005 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPS0006 Description: Panneau et plaques	- Peinture non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPS0007 Description: Panneau et plaques	- Peinture non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPS0008 Description: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...)	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPS0009 Description: Linoïlène + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPS0009 Description: Linoïlène + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPS0010 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPS0010 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPS0011 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPS0011 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPS0012 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPS0012 Description: Peinture + Plâtre	- Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPS0013 Description: Colle de carrelage	- Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPS0013 Description: Colle de carrelage	- Peinture non séparable + papier non séparable + colle beige avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPS0014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple blanc avec fibres : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPS0014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPS0015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPS0015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPS0016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPS0016 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Phase 1 Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée Absence d'amiante - Phase 2 Matériau compact gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPS0017 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPS0017 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPS0018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPS0018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPS0019 Description: Linoïlène + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement cassant beige avec couche en toile Absence d'amiante	Absence d'amiante

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 10 sur 56
N° de dossier : 1203658_p03 / Rapport du : 17/06/2020



		- Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
P035	Identifiant: ZPS0020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPS0021 Description: Colle de carrelage	- Colle grise non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPS0021 Description: Colle de carrelage	- Colle grise en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPS0022 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPS0022 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPS0023 Description: Panneaux et plaques	- Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPS0024 Description: Panneaux et plaques	- Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPS0025 Description: Bandes calicot	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	Identifiant: ZPS0025 Description: Bandes calicot	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	Identifiant: ZPS0026 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	Identifiant: ZPS0026 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	- Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	Identifiant: ZPS0027 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPS0027 Description: Peinture + Plâtre	- Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPS0028 Description: Panneaux et plaques	- Peinture en vrac non séparable + matériau fibreux beige en vrac avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPS0029 Description: Colle de carrelage	- Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante



123, Z Courbusson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les sondages réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence.

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCCAGES, CROQUEVISEGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANT (MESURES OBLIGATOIRES)

- N°1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
- N°2 : Effectuer des mesures d'empoissèment de l'air
- N°3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANT (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
- AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
- AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.



123, Z Courboussin 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.46.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 12 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobilier		X	
Les équipements et installations étaient en service	X		
Les équipements et installations étaient alimentés	X		
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X



123, Z Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 13 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 :

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO014 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)						Niveau : 1er étage		
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, WC, WC Homme, WC Femme		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Fenêtre	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 1	Fenêtre	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Fenêtres	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P025 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 2	Fenêtre	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 3	Fenêtre	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 4	Fenêtre	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 5	Fenêtre	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 6	Fenêtre	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 7	Fenêtre	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 8	Fenêtre	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025



123, Z Courbousson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.46.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 48 sur 96

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 14 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



raat
amiante
avt Travaux

Bureau 9	Fenêtre	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 12	Fenêtre	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 13	Fenêtre	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 14	Fenêtre	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 15	Fenêtre	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 19 A	Fenêtre	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 19 B	Fenêtre	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 23	Fenêtre	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 26	Fenêtre	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 27	Fenêtre	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 28	Fenêtre	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 29	Fenêtre	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 30	Fenêtre	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025
Bureau 31	Fenêtre	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

  <p>Vos bureaux d'expertise conformité sécurité</p>			<p>20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN Repérage Amiante Avant Travaux - Page 15 sur 56 N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020</p>						
Bureau 32	Fenêtre	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025	
Bureau 33	Fenêtre	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025	
Bureau 34	Fenêtre	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Fenêtres	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple blanc avec fibres : Absence d'amiante		
WC	Fenêtre	27	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025	
WC Homme	Fenêtre	28	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025	
WC Femme	Fenêtre	29	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	Identifiant: ZPSO014 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P024, P025	Idem photo : P024; P025	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 16 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO015 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure						Niveau : 1er étage		
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34, WC		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Fenêtre	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 1	Fenêtre	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Fenêtres	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P027 <i>Partie analysée par le laboratoire:</i> - Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 2	Fenêtre	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 3	Fenêtre	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 4	Fenêtre	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 5	Fenêtre	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 6	Fenêtre	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 7	Fenêtre	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 8	Fenêtre	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 9	Fenêtre	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 12	Fenêtre	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 17 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 13	Fenêtre	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 14	Fenêtre	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 15	Fenêtre	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 19 A	Fenêtre	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 19 B	Fenêtre	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 23	Fenêtre	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 26	Fenêtre	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 27	Fenêtre	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 28	Fenêtre	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 29	Fenêtre	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 30	Fenêtre	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 31	Fenêtre	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 32	Fenêtre	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027
Bureau 33	Fenêtre	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027



123, Z Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 18 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 34	Fenêtre	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Fenêtres	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	
WC	Fenêtre	27	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P026, P027	Identifiant: ZPSO015 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P026, P027	Idem photo : P026; P027

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés					Niveau : 1er étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectuel / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 1	Cloison	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur A	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 3	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 4	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 5	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 6	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 7	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 19 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 8	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 9	Cloison	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 12	Cloison	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 13	Cloison	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 14	Cloison	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 15	Cloison	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 19 A	Cloison	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 19 B	Cloison	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 23	Cloison	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 26	Cloison	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 27	Cloison	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 28	Cloison	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 29	Cloison	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 30	Cloison	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**




allo|diagnostic

*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 20 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 31	Cloison	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 32	Cloison	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 33	Cloison	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002
Bureau 34	Cloison	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Mur A	Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO002 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 1er étage			
Tapisserie + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 19 B			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Mur de refend	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P003, P004	Idem photo : P003; P004
Bureau 1	Mur de refend	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur B	Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 19 B	Mur de refend	3	Oui 1er étage - Bureau 19 B : Mur D	Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 21 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO003 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : 1er étage		
Tapisserie + Plâtre						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 1	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 2	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 3	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 4	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 5	Mur donnant sur extérieur	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 6	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 7	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 8	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 9	Mur donnant sur extérieur	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 12	Mur donnant sur extérieur	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 22 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 13	Mur donnant sur extérieur	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 14	Mur donnant sur extérieur	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 15	Mur donnant sur extérieur	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 19 A	Mur donnant sur extérieur	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 19 B	Mur donnant sur extérieur	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 23	Mur donnant sur extérieur	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 26	Mur donnant sur extérieur	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 27	Mur donnant sur extérieur	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 28	Mur donnant sur extérieur	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 29	Mur donnant sur extérieur	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 30	Mur donnant sur extérieur	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 31	Mur donnant sur extérieur	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 32	Mur donnant sur extérieur	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006
Bureau 33	Mur donnant sur extérieur	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P005, P006	Idem photo : P005; P006



123, Z Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



allo|diagnostic

*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 23 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020




Bureau 34	Mur donnant sur exterieu r	26	Oui 1er étage - Bureau 34 ; Mur donnant sur exterieur	Identifiant: ZP50003 Description: Tapisserie + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
-----------	--	----	--	---	------------------------------------	--------	--	---

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 24 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO004 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Niveau : 1er étage		
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché						Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 1	Poteaux	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Poteaux	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
Bureau 2	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 3	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 4	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 5	Poteaux	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 6	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 7	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 8	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 9	Poteaux	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008
Bureau 12	Poteaux	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007; P008



123, Z Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 25 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 13	Poteaux	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 14	Poteaux	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 15	Poteaux	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 19 A	Poteaux	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 19 B	Poteaux	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 23	Poteaux	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 26	Poteaux	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 27	Poteaux	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 28	Poteaux	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 29	Poteaux	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 30	Poteaux	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 31	Poteaux	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 32	Poteaux	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008
Bureau 33	Poteaux	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P007, P008	Idem photo : P007, P008

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**




allo|diagnostic

Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 26 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 34	Poteaux	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Poteaux	Identifiant: ZPSO004 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	
-----------	---------	----	---	---	------------------------------------	--------	--	---

ZPSO008 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) **Niveau : 1er étage**
Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) **Pièces : Dégagement**

Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Mur A,B,C,D	1	Oui 1er étage - Dégagement : Mur A	Identifiant: ZPSO008 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	

ZPSO010 : Bandes calicot **Niveau : 1er étage**
Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre **Pièces : WC, WC Homme, WC Femme**



Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Cloison	1	Oui 1er étage - WC : Cloison	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	Cloison	2	Oui 1er étage - WC Homme : Cloison	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable : Absence d'amiante	
WC Femme	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	Identifiant: ZPSO010 Description: Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P016, P017	Idem photo : P016; P017

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 27 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO011 : Bandes calicot					Niveau : 1er étage			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Mur donnant sur extérieur	1	Oui 1er étage - WC : Mur C	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtréux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui 1er étage - WC Homme : Mur C	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P019 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtréux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtréux blanc en vrac avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	Identifiant: ZPSO011 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P018, P019	Idem photo : P018; P019



123, Z Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 28 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO016 : Bandes calicot						Niveau : Rez de chaussée		
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre						Pièces : Bureau 1, Archives, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Cloison	1	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 : Mur A	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P029 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Peinture non séparable + enduit plâtréux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtréux blanc avec couche cartonnée Absence d'amiante - Phase 2 Matériau compact gris Absence d'amiante	
Archives	Cloison	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Photocopie	Cloison	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 2	Cloison	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 3	Cloison	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 4	Cloison	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 5	Cloison	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Bureau 6	Cloison	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029
Accueil	Cloison	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P028, P029	Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P028, P029	Idem photo : P028; P029



123, Z Courboussin 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



allo|diagnostic

*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 29 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau régisseurs	Cloison	10	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPS0016 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
-------------------	---------	----	--	---	------------------------------------	--------	--	---

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 30 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO017 : Bandes calicot						Niveau : Rez de chaussée		
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre						Pièces : Bureau 1, Archives, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030, P031	Idem photo : P030; P031
Archives	Mur donnant sur extérieur	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030, P031	Idem photo : P030; P031
Photocopie	Mur donnant sur extérieur	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau 2	Mur donnant sur extérieur	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau 3	Mur donnant sur extérieur	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau 4	Mur donnant sur extérieur	6	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Mur C	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P031 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
Bureau 5	Mur donnant sur extérieur	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau 6	Mur donnant sur extérieur	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030, P031	Idem photo : P030; P031
Accueil	Mur donnant sur extérieur	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P030, P031	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030, P031	Idem photo : P030; P031
Bureau régisseurs	Mur donnant sur extérieur	10	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Mur D	Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P030 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	



123, Z Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104





Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 31 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO018 : Enduit à base de plâtre projeté					Niveau : Rez de chaussée			
Enduit à base de plâtre projeté					Pièces : Bureau 1, Archives, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Poteaux	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032, P033	Idem photo : P032; P033
Archives	Poteaux	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032, P033	Idem photo : P032; P033
Photocopie	Poteaux	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 2	Poteaux	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 3	Poteaux	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 4	Poteaux	6	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 ; Poteaux	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P033 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 5	Poteaux	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 6	Poteaux	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032, P033	Idem photo : P032; P033
Accueil	Poteaux	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P032, P033	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau régisseurs	Poteaux	10	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs ; Poteaux	Identifiant: ZPSO018 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P032 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 32 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO025 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée			
Bandes calicot					Pièces : WC Homme, WC Femme, WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Cloison	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P042, P043	Identifiant: ZPSO025 Description: Bandes calicot	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P042, P043	Idem photo : P042; P043
WC Femme	Cloison	2	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Mur A	Identifiant: ZPSO025 Description: Bandes calicot	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P043 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC	Cloison	3	Oui Rez de chaussée - WC : Mur D	Identifiant: ZPSO025 Description: Bandes calicot	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P042 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	

ZPSO026 : Bandes calicot					Niveau : Rez de chaussée			
Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme, WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Mur donnant sur extérieur	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P044, P045	Identifiant: ZPSO026 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P044, P045	Idem photo : P044; P045
WC Femme	Mur donnant sur extérieur	2	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Mur C	Identifiant: ZPSO026 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P045 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	
WC	Mur donnant sur extérieur	3	Oui Rez de chaussée - WC : Mur B	Identifiant: ZPSO026 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P044 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO005 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Niveau : 1er étage
--	--------------------



123, Z Courbousson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 33 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Peinture + Plâtre					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectuel / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 1	Plafond	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Bureau 2	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 3	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 4	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 5	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 6	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 7	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 8	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 9	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 12	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010



123, Z Courbousson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



allo|diagnostic

*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 34 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



raat
amiante
avt Travaux

Bureau 13	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 14	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 15	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 19 A	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 19 B	Plafond	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 23	Plafond	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 26	Plafond	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 27	Plafond	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 28	Plafond	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 29	Plafond	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 30	Plafond	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 31	Plafond	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 32	Plafond	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau 33	Plafond	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P009, P010	Idem photo : P009; P010

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



allo|diagnostic

*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 35 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 34	Plafond	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPS0005 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
-----------	---------	----	---	---	------------------------------------	--------	--	---

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 36 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO006 : Panneaux et plaques						Niveau : 1er étage		
Panneaux et plaques						Pièces : Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34		
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 2	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 3	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 4	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 5	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 6	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 7	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 8	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 9	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 12	Plafond	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 13	Plafond	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 14	Plafond	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011



123, Z Courboussin 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104




Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 37 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 15	Plafond	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 19 A	Plafond	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 19 B	Plafond	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 23	Plafond	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 26	Plafond	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 27	Plafond	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 28	Plafond	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 29	Plafond	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 30	Plafond	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 31	Plafond	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 32	Plafond	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 33	Plafond	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011	Idem photo : P011
Bureau 34	Plafond	25	Oui 1er étage - Bureau 34 : Plafond	Identifiant: ZPSO006 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



allo|diagnostic

Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 38 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



raat
amiante
avt Travaux

ZPSO007 : Panneaux et plaques					Niveau : 1er étage			
Panneaux et plaques					Pièces : Dégagement, WC, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Plafond	1	Oui 1er étage - Dégagement : Plafond	Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P012 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau fibreux beige : Absence d'amiante	
WC	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P012	Idem photo : P012
WC Homme	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P012	Idem photo : P012
WC Femme	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012	Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P012	Idem photo : P012

ZPSO012 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : 1er étage			
Peinture + Plâtre					Pièces : WC, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Plafond	1	Oui 1er étage - WC : Plafond	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
WC Homme	Plafond	2	Oui 1er étage - WC Homme : Plafond	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P021 Partie analysée par le laboratoire: - Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
WC Femme	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P020, P021	Idem photo : P020, P021

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 39 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO022 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée			
Peinture + Plâtre					Pièces : Bureau 1, Archives, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038, P039	Idem photo : P038; P039
Archives	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038, P039	Idem photo : P038; P039
Photocopie	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau 2	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau 3	Plafond	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau 4	Plafond	6	Dui Rez de chaussée - Bureau 4 : Plafond	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P039 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	
Bureau 5	Plafond	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau 6	Plafond	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038, P039	Idem photo : P038; P039
Accueil	Plafond	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038, P039	Idem photo : P038; P039
Bureau régisseurs	Plafond	10	Dui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Plafond	Identifiant: ZPSO022 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P038 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc : Absence d'amiante	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 40 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO023 : Panneaux et plaques					Niveau : Rez de chaussée			
Panneaux et plaques					Pièces : Bureau 1, Photocopie, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	Identifiant: ZPSO023 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P040	Idem photo : P040
Photocopie	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	Identifiant: ZPSO023 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P040	Idem photo : P040
Bureau 2	Plafond	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	Identifiant: ZPSO023 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P040	Idem photo : P040
Bureau 3	Plafond	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	Identifiant: ZPSO023 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P040	Idem photo : P040
Bureau 4	Plafond	5	Dui Rez de chaussée - Bureau 4 : Plafond	Identifiant: ZPSO023 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P040 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières : Absence d'amiante	
Bureau 5	Plafond	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P040	Identifiant: ZPSO023 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P040	Idem photo : P040

ZPSO024 : Panneaux et plaques					Niveau : Rez de chaussée			
Panneaux et plaques					Pièces : Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 6	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041	Identifiant: ZPSO024 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P041	Idem photo : P041
Accueil	Plafond	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P041	Identifiant: ZPSO024 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P041	Idem photo : P041
Bureau régisseurs	Plafond	3	Dui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Plafond	Identifiant: ZPSO024 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P041 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée : Absence d'amiante	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 41 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO027 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					Niveau : Rez de chaussée			
Peinture + Plâtre					Pièces : WC Homme, WC Femme, WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Plafond	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P047	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P046, P047	Idem photo : P046; P047
WC Femme	Plafond	2	Dui Rez de chaussée - WC Femme : Plafond	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P047 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC	Plafond	3	Dui Rez de chaussée - WC : Plafond	Identifiant: ZPSO027 Description: Peinture + Plâtre	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P046 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO028 : Panneaux et plaques					Niveau : Rez de chaussée			
Panneaux et plaques					Pièces : WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Plafond	1	Dui Rez de chaussée - WC : Plafond	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux et plaques	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P048 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture en vrac non séparable + matériau fibreux beige en vrac avec poussières : Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO009 : Dalle de sol					Niveau : 1er étage			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Dégagement, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6, Bureau 7, Bureau 8, Bureau 9, Bureau 12, Bureau 13, Bureau 14, Bureau 15, Bureau 19 A, Bureau 19 B, Bureau 23, Bureau 26, Bureau 27, Bureau 28, Bureau 29, Bureau 30, Bureau 31, Bureau 32, Bureau 33, Bureau 34			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Dégagement	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015



123, Z Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104




Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 42 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 1	Sol	2	Oui 1er étage - Bureau 1 : Sol	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris non séparable Absence d'amiante	
Bureau 2	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 3	Sol	4	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 4	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 5	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 6	Sol	7	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 7	Sol	8	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 8	Sol	9	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 9	Sol	10	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 12	Sol	11	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 13	Sol	12	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 14	Sol	13	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 15	Sol	14	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015


Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 43 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Bureau 19 A	Sol	15	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 19 B	Sol	16	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 23	Sol	17	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 26	Sol	18	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 27	Sol	19	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 28	Sol	20	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 29	Sol	21	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 30	Sol	22	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 31	Sol	23	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 32	Sol	24	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 33	Sol	25	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014, P015	Idem photo : P014; P015
Bureau 34	Sol	26	Oui 1er étage - Bureau 34 : Sol	Identifiant: ZPSO009 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable Absence d'amiante	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 44 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO013 : Colle de carrelage					Niveau : 1er étage			
Colle de carrelage					Pièces : WC, WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	Sol	1	Oui 1er étage - WC : Sol	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P022 Partie analysée par le laboratoire: - Colle beige + matériau gris en faible quantité non séparable + papier non séparable : Absence d'amiante	
WC Homme	Sol	2	Oui 1er étage - WC Homme : Sol	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P023 Partie analysée par le laboratoire: - Peinture non séparable + papier non séparable + colle beige avec poussières : Absence d'amiante	
WC Femme	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P022, P023	Idem photo : P022, P023



123, Z Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 45 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO019 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Bureau 1, Photocopie, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5, Bureau 6			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	Identifiant: ZPSO019 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P034	Idem photo : P034
Photocopie	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	Identifiant: ZPSO019 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P034	Idem photo : P034
Bureau 3	Sol	3	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	Identifiant: ZPSO019 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P034	Idem photo : P034
Bureau 4	Sol	4	Oui Rez de chaussée - Bureau 4 : Sol	Identifiant: ZPSO019 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement cassant beige avec couche en toile Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	
Bureau 5	Sol	5	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	Identifiant: ZPSO019 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P034	Idem photo : P034
Bureau 6	Sol	6	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P034	Identifiant: ZPSO019 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P034	Idem photo : P034

ZPSO020 : Dalle de sol					Niveau : Rez de chaussée			
Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage					Pièces : Bureau 1, Photocopie			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035	Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P035	Idem photo : P035
Photocopie	Sol	2	Oui Rez de chaussée - Photocopie : Sol	Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Revêtement souple gris Absence d'amiante - Phase 2 Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris Absence d'amiante	

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 46 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



ZPSO021 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée			
Colle de carrelage					Pièces : Bureau 6, Accueil, Bureau régisseurs, WC			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 6	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037	Identifiant: ZPSO021 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P036, P037	Idem photo : P036; P037
Accueil	Sol	2	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037	Identifiant: ZPSO021 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P036, P037	Idem photo : P036; P037
Bureau régisseurs	Sol	3	Oui Rez de chaussée - Bureau régisseurs : Sol	Identifiant: ZPSO021 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P036 Partie analysée par le laboratoire: - Colle grise non séparable + matériau gris en vrac non séparable : Absence d'amiante	
WC	Sol	4	Oui Rez de chaussée - WC : Sol	Identifiant: ZPSO021 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P037 Partie analysée par le laboratoire: - Colle grise en vrac : Absence d'amiante	

ZPSO029 : Colle de carrelage					Niveau : Rez de chaussée			
Colle de carrelage					Pièces : WC Homme, WC Femme			
Localisation	Zone	n° de sondage	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Justification	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	Sol	1	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P049	Identifiant: ZPSO029 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049	Idem photo : P049
WC Femme	Sol	2	Oui Rez de chaussée - WC Femme : Sol	Identifiant: ZPSO029 Description: Colle de carrelage	Après analyse en laboratoire	absent	Analyse: P049 Partie analysée par le laboratoire: - Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers



123, Z Courbousson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 47 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « I - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.



123, ZI Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 48 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste C

Aucune évaluation n'a été réalisée



123, ZI Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 49 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN (1)** se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX (2)** oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS (3)** oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



123, Z Courbusson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 50 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



9. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc d'Affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 23 22 52 27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et points
d'échantillonnage sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais concernés par l'accréditation gérée et identifiée par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-11186 EN DATE DU 29/05/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE PARC ST FIACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Ref. Commande ITGA : IT1420-11186 Ref. Commande Client : 1203668_p03_2020_05_26_1334_4062
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/05/2020

Préparation(s) : Effracte de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'échantillon :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITBIS ou ITBIS)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : ITBIS)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide ISO 2418 - Appendice 2) / Morphologie et croûtes optiques

Analyse(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX

ou : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Ref. dossier client / Ref. échantillon client	Ref. échantillon ITGA / Description ITGA	Processus analytique	Technique analytique (Méthode de préparation)	Np	Résultat / Vocabulaire d'analyse
1	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P001 - Tapisserie « Plâtre » serre-joint - Bureau 14	IT142005-15510 / Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) - 29/05/2020	1	Amiante non détecté /
2	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P002 - Tapisserie « Plâtre » serre-joint - Bureau 1	IT142005-15511 / Peinture multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) - 29/05/2020	1	Amiante non détecté /
3	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P003 - Tapisserie « Plâtre » serre-joint - Bureau 1	IT142005-15512 / Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) - 29/05/2020	1	Amiante non détecté /
4	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P004 - Tapisserie « Plâtre » serre-joint - Bureau 15 B	IT142005-15513 / Papier en faible quantité / Peinture / Matériau plâtreux blanc	Papier en faible quantité non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) - 29/05/2020	1	Amiante non détecté /
5	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol Cité administrative 77000 MELUN / P005 - Tapisserie « Plâtre » serre-joint - Bureau 1	IT142005-15514 / Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) - 29/05/2020	1	Amiante non détecté /

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière en vertu du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/6



123, ZI Courbisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 51 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI420-11186 EN DATE DU 29/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA / Description ITGA	Préciser analyse	Technique analytique (Méthode de prépréparation)	N°	Résultat / Validité d'analyse
6	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P006 - Tapissure + Plâtre - ter étage - Bureau 34	ITI42005-15515 : Peinture multiples / Toile fibreuse blanche / Matière plâtreux blanc en vrac	Peinture multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
7	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P007 - Enduit à base de plâtre rose nu sableux - ter étage - Bureau 1	ITI42005-15516 : Peinture multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peinture multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
8	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P008 - Enduit à base de plâtre rose nu sableux - ter étage - Bureau 34	ITI42005-15517 : Peinture multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peinture multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
9	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P009 - Peinture + Plâtre - ter étage - Bureau 1	ITI42005-15518 : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
10	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P010 - Peinture + Plâtre - ter étage - Bureau 34	ITI42005-15519 : Peinture multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	Peinture multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
11	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P011 - Peinture et plâtres - ter étage - Bureau 34	ITI42005-15520 : Peinture / Matériau fibreux beige	Peinture non séparable + matériau fibreux beige	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
12	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P012 - Peinture et plâtres - ter étage - Département	ITI42005-15521 : Peinture / Matériau fibreux beige	Peinture non séparable + matériau fibreux beige	META (1) - N° 29/05/2020	2	Absence non détecté / -
13	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P013 - Peinture décastrée (peintures, grattoirs, ...)- ter étage - Département	ITI42005-15522 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
14	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P014 - Linoïl + Colle non luminaires + revêtement - ter étage - Bureau 34	ITI42005-15523 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige	Revêtement souple gris	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
15	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P014 - Linoïl + Colle non luminaires + revêtement - ter étage - Bureau 34	ITI42005-15523 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche beige non séparable	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev-09

Page 2/6


Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



allo|diagnostic

Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 52 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI420-11186 EN DATE DU 29/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf dossier client	Réf dossier ITGA / Description ITGA	Préciser analyse	Technique analytique (Méthode de prélevement)	N°	Résultat / Vérification d'absence
16	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P013 - Linothème + Colle non soudonnée + ragréage - 1er étage - Bureau 1	ITI42005-15524 : Revêtement simple grs / Colle polymère jeune / Ragréage grs / Matriau grs	Revêtement simple grs	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
17	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P015 - Linothème + Colle non soudonnée + ragréage - 1er étage - Bureau 1	ITI42005-15524 : Revêtement simple grs / Colle polymère jeune / Ragréage grs / Matriau grs	Colle polymère jeune non séparée + ragréage grs + matriau grs non séparée	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
18	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P016 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - 1er étage - WC	ITI42005-15525 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matriau plâtreux blanc en vrac avec couche cantonnée	Peinture non séparée + enduit plâtreux blanc non séparée + papier non séparée + matriau plâtreux blanc en vrac avec couche cantonnée non séparée	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
19	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P017 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - 1er étage - WC Homme	ITI42005-15526 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matriau plâtreux blanc en vrac avec couche cantonnée	Peinture en vrac non séparée + enduit plâtreux blanc en vrac non séparée + papier non séparée + matriau plâtreux blanc en vrac avec couche cantonnée non séparée	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
20	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - 1er étage - WC	ITI42005-15527 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matriau plâtreux blanc en vrac avec couche cantonnée	Peintures multiples non séparée + enduit plâtreux blanc en vrac non séparée + papier non séparée + matriau plâtreux blanc en vrac avec couche cantonnée	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
21	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P019 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - 1er étage - WC Homme	ITI42005-15528 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matriau plâtreux blanc en vrac avec couche cantonnée	Peinture non séparée + enduit plâtreux blanc non séparée + papier non séparée + matriau plâtreux blanc en vrac avec couche cantonnée	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
22	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P020 - Peinture + Plâtre - 1er étage - WC	ITI42005-15529 : Peinture / Matriau plâtreux blanc	Peinture non séparée + matriau plâtreux blanc	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
23	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P021 - Peinture + Plâtre - 1er étage - WC Homme	ITI42005-15530 : Peintures multiples / Matriau plâtreux blanc	Peintures multiples non séparée + matriau plâtreux blanc	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
24	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P022 - Colle de carrelage - 1er étage - WC	ITI42005-15531 : Colle beige / Matriau grs en faible quantité non séparée + papier non séparée	Colle beige + matriau grs en faible quantité non séparée + papier non séparée	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
25	1203668_p03 - 20 quai H Resignol/Cité administrative 77000 MELUN / P023 - Colle de carrelage - 1er étage - WC Homme	ITI42005-15532 : Carrelage / Peinture / Papier / Colle beige avec poissolons	Peinture non séparée + papier non séparée + colle beige avec poissolons	META (1) - N° 29/05/2020	1	Absence non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière en faveur du client, les données sont conservées pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev-09

Page 3/8

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 53 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI420-11186 EN DATE DU 29/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA / Description ITGA	Préciser analyse	Technique analytique (Méthode de prépaiement)	N°	Résultat / Validité d'analyse
26	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P024 - Joint de rouille de câblage (matériau en caoutchouc aluminium) - 1er étage - Bureau 34	ITI42005-15533 : Matériau souple blanc avec fibres	Matériau souple blanc avec fibres	META (2) - 29/05/2020	3	Absence non détectée / -
27	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P025 - Joint de rouille de câblage (matériau en caoutchouc aluminium) - 1er étage - Bureau 1	ITI42005-15534 : Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (2) - 29/05/2020	2	Absence non détectée / -
28	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P026 - Joint d'attache entre matériau et structure - 1er étage - Bureau 34	ITI42005-15535 : Matériau souple gris avec poussières	Matériau souple gris avec poussières	META (2) - 29/05/2020	1	Absence non détectée / -
29	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P027 - Joint d'attache entre matériau et structure - 1er étage - Bureau 1	ITI42005-15536 : Matériau souple gris avec poussières	Matériau souple gris avec poussières	META (2) - 29/05/2020	3	Absence non détectée / -
30	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P028 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - Rdc de chaussée - Bureau repartiteur	ITI42005-15537 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détectée / -
31	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P029 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - Rdc de chaussée - Bureau 1	ITI42005-15538 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau compact gris	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détectée / -
32	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P029 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - Rdc de chaussée - Bureau 1	ITI42005-15539 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau compact gris	Matériau compact gris	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détectée / -
33	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P030 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - Rdc de chaussée - Bureau repartiteur	ITI42005-15535 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détectée / -
34	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P031 - Peinture + Enduit de poissonement + Bande + plaque de plâtre - Rdc de chaussée - Bureau 4	ITI42005-15540 : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détectée / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev09

Page 4/8

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 54 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI420-11186 EN DATE DU 29/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA / Description ITGA	Préciser analyse	Technique analytique (Méthode de prépaiement)	N°	Résultat / Validité d'analyse
35	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P012 - Enduit « base de plâtre joints » - Rds de chaussée - Bureau régulateurs	ITI42005-15541 : Peinture multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
36	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P013 - Enduit « base de plâtre joints » - Rds de chaussée - Bureau 5	ITI42005-15542 : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
37	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P014 - Linoéum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rds de chaussée - Bureau 4	ITI42005-15543 : Revêtement caoutchouc beige avec couche en sable / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement caoutchouc beige avec couche en sable	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
38	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P034 - Linoéum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rds de chaussée - Bureau 4	ITI42005-15543 : Revêtement caoutchouc beige avec couche en sable / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
39	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P035 - Linoéum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rds de chaussée - Photocopie	ITI42005-15544 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Revêtement souple gris	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
40	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P035 - Linoéum + Colle non bitumineuse + ragréage - Rds de chaussée - Photocopie	ITI42005-15544 : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
41	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P036 - Colle de carrelage - Rds de chaussée - Bureau régulateurs	ITI42005-15545 : Colle grise / Matériau gris en vrac	Colle grise non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
42	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P037 - Colle de carrelage - Rds de chaussée - WC	ITI42005-15546 : Carrelage en faïence quadré en vrac / Colle grise en vrac	Colle grise en vrac	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
43	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P038 - Peinture + Plâtre - Rds de chaussée - Bureau régulateurs	ITI42005-15547 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
44	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P039 - Peinture + Plâtre - Rds de chaussée - Bureau 4	ITI42005-15548 : Peinture / Matériau plâtreux blanc	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -
45	1203668_p03 - 20 quai H ResignolCité administrative 77000 MELUN / P040 - Peinture et plâtres - Rds de chaussée - Bureau 4	ITI42005-15549 : Peinture / Matériau blanc beige avec proutéris	Peinture non séparable + matériau blanc beige avec proutéris	META (1) - 29/05/2020	1	Absence non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev-09

Page 5/6

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 55 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITI420-11186 EN DATE DU 29/05/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA / Description ITGA	Précision analyse	Technique analytique (Méthode de préparation)	N°	Résultat / Véralité d'analyse
46	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P041 - Plancher en plâtres - Ras de chaussée - Bureau réception	ITI42005-15530 : Matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - N° 29/05/2020	3	Absence non détecté / -
47	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P042 - Bandes caillots - Ras de chaussée - WC	ITI42005-15531 : Peinture / Matriau plâtreux blanc / Papier / Matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matriau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - N° 29/05/2020	4	Absence non détecté / -
48	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P043 - Bandes caillots - Ras de chaussée - WC Femme	ITI42005-15532 : Peinture / Matriau plâtreux blanc / Papier / Matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + matriau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - N° 29/05/2020	5	Absence non détecté / -
49	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P044 - Peinture + Bandes de protection + Bande + plaque de plâtre - Ras de chaussée - WC	ITI42005-15533 : Peinture / Bandes plâtreux blanc / Papier / Matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - N° 29/05/2020	6	Absence non détecté / -
50	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P045 - Peinture + Bandes de protection + Bande + plaque de plâtre - Ras de chaussée - WC Femme	ITI42005-15534 : Peinture / Bandes plâtreux blanc / Papier / Matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matriau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) - N° 29/05/2020	7	Absence non détecté / -
51	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P046 - Peinture + Plâtre - Ras de chaussée - WC	ITI42005-15535 : Peinture / Matriau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matriau plâtreux blanc en vrac	META (1) - N° 29/05/2020	8	Absence non détecté / -
52	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P047 - Peinture + Plâtre - Ras de chaussée - WC Femme	ITI42005-15536 : Peinture / Matriau plâtreux blanc en vrac	Peinture non séparable + matriau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) - N° 29/05/2020	9	Absence non détecté / -
53	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P048 - Plancher en plâtres - Ras de chaussée - WC	ITI42005-15537 : Peinture en vrac / Matriau fibreux beige en vrac avec poussières	Peinture en vrac non séparable + matriau fibreux beige en vrac avec poussières	META (1) - N° 29/05/2020	10	Absence non détecté / -
54	1203668_p03 - 20 quai H Rossignol/Cité administrative 77000 MELUN / P049 - Cofe de carrelage - Ras de chaussée - WC Femme	ITI42005-15538 : Cofe gris en vrac / Matriau gris en vrac hétérogène	Cofe gris en vrac non séparable + matriau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1) - N° 29/05/2020	11	Absence non détecté / -

Validé par : **Christophe LE BOURHIS - Analyste**



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 6/6

10. ANNEXES / ATTESTATION D'ASSURANCE / CERTIFICATION



123, ZI Courbousson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tel : 09 70 69 08 18 - Fax : 01 60 72 33 71
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104



Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



*Vos bureaux d'expertise
conformité sécurité*

20 quai H Rossignol
Cité administrative 77000 MELUN
Repérage Amiante Avant Travaux - Page 56 sur 56
N° de dossier : 1203668_p03 / Rapport du : 17/06/2020



CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnostic immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Loïc LAPEYROUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3271 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	10/04/2017	09/04/2022
- Diagnostic amiante sans mention	15/10/2019	14/10/2024
- Diagnostic amiante avec mention	15/10/2019	14/10/2024
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)	23/03/2017	22/03/2022
- Diagnostic de performance énergétique	10/04/2017	09/04/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz	22/03/2017	21/03/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	22/03/2017	21/03/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs articles d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2008 relatif au régime de certification des compétences des personnes physiques réalisant des prestations de diagnostic immobilier prévu dans les dispositions d'habilitation et au régime d'accréditation des organismes de certification soumise par l'arrêté du 17 décembre 2011. Arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux compétences des personnes physiques réalisant des prestations de diagnostic immobilier de l'état de conservation des bâtiments et produits contenant de l'amiante, et d'autres sites, articles 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

YOUR ASSURANCE



ATTESTATION

COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PIERRE
75017 PARIS
Tel : 01 40 48 82 02
Fax : 01 49 48 05 60
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portail : 01 49 21 22 00

Compas n° 941221
Classe n° 6A36A333

AGA France SAS, 11 rue de la République, 92100 Nanterre, France

SAS ADE GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FLACRE
52200 CHATEAU COMTE

Je soussigné un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 8912280104 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 8912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les destructions techniques intermédiaires obsolescentes

- Reculage arrière à 180° vers le
- Contrôle des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- État de l'installation intérieure de gaz
- État de l'installation intérieure d'électricité
- État du bâtiment relatif à la présence de termites
- État des risques naturels, miniers et technologiques
- L'infestation

JSA France SAS
100 rue de la République 93100 La Plaine St Denis
Tél : 01 41 39 00 00 Fax : 01 41 39 00 01
E-mail : info@jsa-france.com
Site web : www.jsa-france.com

Les autres suggestions

- [illegible]

VP (ET) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à deux versions, alternées, depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée. Une modification de structure est réalisée sur la base des données de vérification précédentes.

AJA France SAS
Société anonyme au capital de 214 790 000 euros
Siège social : 2-4, Avenue de l'Europe - 92027 Nanterre Cedex Tel: 01 86 00 00 00 ECN : Nanterre
Responsable légal en France et Belgique : SARL International SARL (FR) 14 722 727 AGO
Directeur d'émission en France et Belgique : SARL International SARL (FR) 14 722 727 AGO

*VT (ST) : Ventilateur, avec ou sans service, des installations techniques temporaires installées à la base d'un tronc, d'un réseau ou d'un branchement à puissance inférieure ou égale à 100 kVA.

- Diagnostic amont sur des rivières selon Décret n° 2017-1442 du 2 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amarage à bord des navires sous le marque AFN Expert.
- Réalisation de campagne numérique dans le cadre du DM (Building Information Modeling).
- Diagnostic ciblés avec déperdition
- Etude thermique du bâtiment

La présente attestation peut engager l'Auteur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les données relatives à la concurrence des montages figurent ci-dessous de la colonne

La validité cesse pour les risques souscrits à l'étranger dès que l'assurance de ces derniers doit être assurée conformément à la législation locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente annulation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021, sous réserve des possibilités de suspension ou de rétrocession en cas d'absence d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Garantia de control: 1- Llamada N° 891720000-4

Montant des garanties : « L'assuré a le droit de demander des réductions de primes, l'engagement maximum de l'assureur diminue de son pourcentage des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 3 du règlement général.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non.	0.000.000 €, par année d'assurance et par victime
Tous les autres des assurances - Autres garanties - (sauf les)	
Dommages corporels	0.000.000 € par année d'assurance et par victime
Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non	1.000.000 € par année d'assurance et par victime
Autres garanties :	

[illegible]

Atividades acadêmicas e Funcionamento (para documentos produzidos)	750.000 € (até 100 € de 2014/2015)
Responsabilidade cívica profissionalizada (para documentos produzidos)	100.000 € 200.000 € por ano ou 500.000 € por ano de 2014/2015
Formação para líderes locais (para projetos ou conclusões produzidos)	150.000 € por ano
Recuperação de documentos locais antigos (para documentos produzidos)	30.000 € por ano

« Lorsqu'un même titulaire met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'exécute pas, pour l'ensemble des garanties, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales. »

Getartins en samires 2—Ligne N° 9517431104

La garantie de l'Assurance Diversité comprendra des risques autres : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tout dommage est limité à 2 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Rase, membre du GIE.

Classe :

- Dommages résultant d'attentes à l'environnement ou d'attentes sur les sites des clients du F. Assure
- 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Rase, membre du GIE.

Il est précisé que ces monnaies interviennent

- en excédent les montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
après soustraction des montants de garantie liés au service d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. Si
un déversement du présent contrat au premier rang, il sera fait application des principes du contrat de
1ère ligne.

Full manuscript received 2 January 2010
 Accepted 10 March 2010

OW

AAA Finance 0020 34
 Société anonyme au capital de 114 796 000 £ (s.p.)
 Siège social : 116, Boulevard de l'Arche - 40133 Montebello Cedex 322 817 642 R.C.S. Nanterre
 Première siège social en France des administrateurs : TVA intracommunautaire n° FR 14 720 595 846
 Opérations et services assurés en vertu de la loi 2003-707 du 26 juillet 2003 relative aux services de l'AAA Finance

Dossier Page 57 / 57

QUALI CONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

PARC DE LA HAUTE MAISON

16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax. : 0164809101

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 92 sur 96

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**



ATTESTATION D'ASSURANCE

ASSQCH

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous :

QUALICONSULT IMMOBILIER
Velzy Plus - Bâtiment E
Rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127.106.241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Mètre Habaible Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millèmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Clichy, le 27 décembre 2016

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

attesté par l'expert immobilier

MMA IARD Assurances Mutuelles
Société d'assurance mutuelle à responsabilité limitée
RCS Le Mans 440 048 882
Siège social : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Indemnités réglées par le courtier des assurances

MMA IARD
Société d'assurance mutuelle à responsabilité limitée
RCS Le Mans 440 048 882
Siège social : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Indemnités réglées par le courtier des assurances

MMA IARD Assurances Mutuelles
Société d'assurance mutuelle à responsabilité limitée
RCS Le Mans 440 048 882
Siège social : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Indemnités réglées par le courtier des assurances

MMA IARD
Société d'assurance mutuelle à responsabilité limitée
RCS Le Mans 440 048 882
Siège social : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Indemnités réglées par le courtier des assurances

Immeuble bâti concerné : **Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN**

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : Cité administrative de MELUN - Bâtiment B - Etage 1 - 20 quai Hippolyte Rossignol - 77000 MELUN



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER «Version 01»

Décerné à : **VIADERO Remy**

Sous le numéro : **C2019-SE09-056**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 16/08/2027
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 16/08/2027
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 14/11/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 14/11/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 14/11/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 14/11/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 14/11/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/09/2022
Par WE-CERT
Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification



WE-CERT "Qualit'compétences" - 16 rue de Villars, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
PARC DE LA HAUTE MAISON
16, rue Galilée - Bât E1 77420 CHAMPS SUR MARNE - Tel./Fax : 0164809101
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00544 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293