

- Cité administrative
- 20 quai H Rossignol
Cité administrative
77000 MELUN
Bat. C
- N° de dossier : 1203668_p01
- Date de réalisation : 08/04/2020

Résultat du repérage

Détail en page 6

| Etat : | EP | AC1 | AC2 | N=1 | N=2 | N=3 |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nombre : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



VOUS AVEZ DES MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE

CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...

N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3ans

Recommandations réglementaires :

EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans

AC1: Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.

AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.


SYNTHESE DES CONCLUSIONS GENERALES DU REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (RESULTATS DETAILLES AU PARAGRAPHE 4)

ABSENCE

Pièces non visitées : voir au paragraphe 3

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.

CE RAPPORT NE PEUT ETRE REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE ET AVEC L'AUTORISATION D'ADX GROUPE

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>Loïc LAPEYROUX ALLODIAGNOSTIC ILE-DE-FRANCE EST 06 14 46 44 16</p> | <p>Certification n° Certification n° DTI3271 Décernée par : DEKRA CERTIFICATION Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !</p> |
| <p>réinventons / notre métier </p> | <p>123, ZI Courbuisson 77920 SAMOIS-SUR-SEINE - Tél : 09 70 69 08 18 - Fax : 01.60.72.33.71 SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104</p> | |

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par **DEKRA Certification**. N° de certification **DTI3271** délivré le **23/03/2017** et expirant le **22/03/2022**.

Edité à **SAMOIS SUR SEINE**, le **29/04/2020**

Par : Loïc LAPEYROUX


Loïc LAPEYROUX
02 08 08 08 08
82 02 MONTROUGE
RCS 505 037 044

SOMMAIRE

| | |
|--|-----|
| 1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ? | 4 |
| 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS | 4 |
| 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS | 5 |
| 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE | 7 |
| 5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES..... | 7 |
| 6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE..... | 29 |
| 7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 31 |
| 8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS..... | 177 |
| 9. RAPPORTS D'ANALYSES | 179 |
| 10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION..... | 254 |

1. QUELS SONT LES DIFFERENTS ACTEURS SUR CETTE EXPERTISE ?

| | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| <u>Propriétaire</u> | Cité administrative | <u>Diagnosticteur</u> | Loïc LAPEYROUX |
| <u>Donneur d'ordre</u> | CITE ADMINISTRATIVE DE MELUN 77000 MELUN | Certifié par | DEKRA Certification |
| <u>Accompagnateur</u> | autre - INTER SUR BAT C - ETAGES 14-12- 11-10-9-8-7 | N° de certification | DTI3271 |
| | | Date de la certification | 23/03/2017 |
| <u>Expertise demandée</u> | 10/03/2020 | <u>Assurance</u> | AXA N° de police 3912280604 |
| | | Date de validité | 01/01/2021 |
| <u>Visite effectuée le</u> | 08/04/2020 | <u>Laboratoire d'analyse</u> (le cas échéant) | Voir chapitre 10 RAPPORTS D'ANALYSES |

2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| <u>Adresse du bien :</u> | 20 quai H Rossignol | <u>Numéro de mission :</u> | 1203668_p01 |
| <u>Cité administrative</u> | 77000 MELUN | <u>Référence client :</u> | 1509947275 |
| <u>Références cadastrales :</u> | | <u>Visite effectuée le :</u> | 08/04/2020 |
| <u>Numéro de lot :</u> | Bat. A+B+C | | |

| Documents demandés | Documents remis |
|---|-----------------|
| Plan/Croquis du bâtiment | Non |
| Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier | Non |

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

3.1 Programme de travaux fournis :

Embellissement des sols, murs et plafonds de toutes les pièces du 6ème étage au 14ème étage

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

3.2 Périmètre de repérage, locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction concernés par les travaux :

| | |
|---------------|---|
| 6ème étage : | Dégagement, Bureau 601, Bureau 602, Bureau 603a, Bureau 603b, Bureau 605, Bureau 606, Bureau 609, Bureau 611, WC Homme, WC Femme, Bureau 616, Bureau 617, Bureau 618, Bureau 619, Bureau 621, Bureau 622 |
| 7ème étage : | Dégagement, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 703, Bureau 705, Bureau 706, Bureau 709, Bureau 711, Bureau 712, WC Homme, WC Femme, Bureau 717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 720, Bureau 722, Bureau 723 |
| 8ème étage : | Dégagement, Bureau 801, Bureau 802, Bureau 803, Bureau 804, Bureau 806, Bureau 807, Bureau 810, Bureau 812, Bureau 813, WC Homme, WC Femme, Bureau 818, Bureau 819, Bureau 820, Bureau 821, Bureau 823, Bureau 824 |
| 9ème étage : | Dégagement, Bureau 901, Bureau 902, Bureau 903, Bureau 904, Bureau 906, Bureau 907, Bureau 910, Bureau 912, Bureau 913, WC Homme, WC Femme, Bureau 918, Bureau 919, Bureau 920, Bureau 921, Bureau 923, Bureau 924 |
| 10ème étage : | Dégagement, Bureau 1001, Bureau 1002, Bureau 1003, Bureau 1004, Bureau 1006, Bureau 1007, Bureau 1009, Bureau 1011, Bureau 1012, WC Homme, WC Femme, Bureau 1017, Bureau 1018, Bureau 1019, Bureau 1020, Bureau 1022, Bureau 1023 |
| 11ème étage : | Dégagement, Bureau 1101, Bureau 1102, Bureau 1103, Bureau 1104, Bureau 1106, Bureau 1107a, Bureau 1107b, Bureau 1107 cd, WC Homme, WC Femme, Bureau 1115, Bureau 1116, Bureau 1117, Bureau 1118, Bureau 1120, Bureau 1121 |
| 12ème étage : | Dégagement, Bureau 1201, Bureau 1202, Bureau 1203, Bureau 1204a, Bureau 1204b, Bureau 1206, Bureau 1209, Bureau 1211, Bureau 1212, WC Homme, WC Femme, Bureau 1217 abc, Bureau 1218, Bureau 1219, Bureau 1221, Bureau 1222 |
| 13ème étage : | Dégagement, Bureau 1301, Bureau 1302, Bureau 1303, Bureau 1304, Bureau 1306, Bureau 1307, Bureau 1310, Bureau 1312, Bureau 1313, WC Homme, WC Femme, Bureau 1318, Bureau 1319, Bureau 1320, Bureau 1321, Bureau 1323, Bureau 1324 |
| 14ème étage : | Dégagement, Bureau 1401, Bureau 1402, Bureau 1403, Bureau 1404, Bureau 1406, Bureau 1407, Bureau 1410, Bureau 1412, WC Homme, WC Femme, Bureau 1418, Bureau 1419, Bureau 1420, Bureau 1421, Bureau 1423, Bureau 1424 |

3.3 Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Description |
|--------------|-------------|
| Néant | - |

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant | - | |

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante


| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description de l'échantillon réalisé |
|-------|--------|--------------|------|--------------------------------------|
| Néant | | - | - | - |

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES


Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Aucun matériau amianté n'a été repéré suite au descriptif de travaux et programme de repérage menées au point 4 du présent rapport, aucune quantification n'est donc requise.


6ème étage

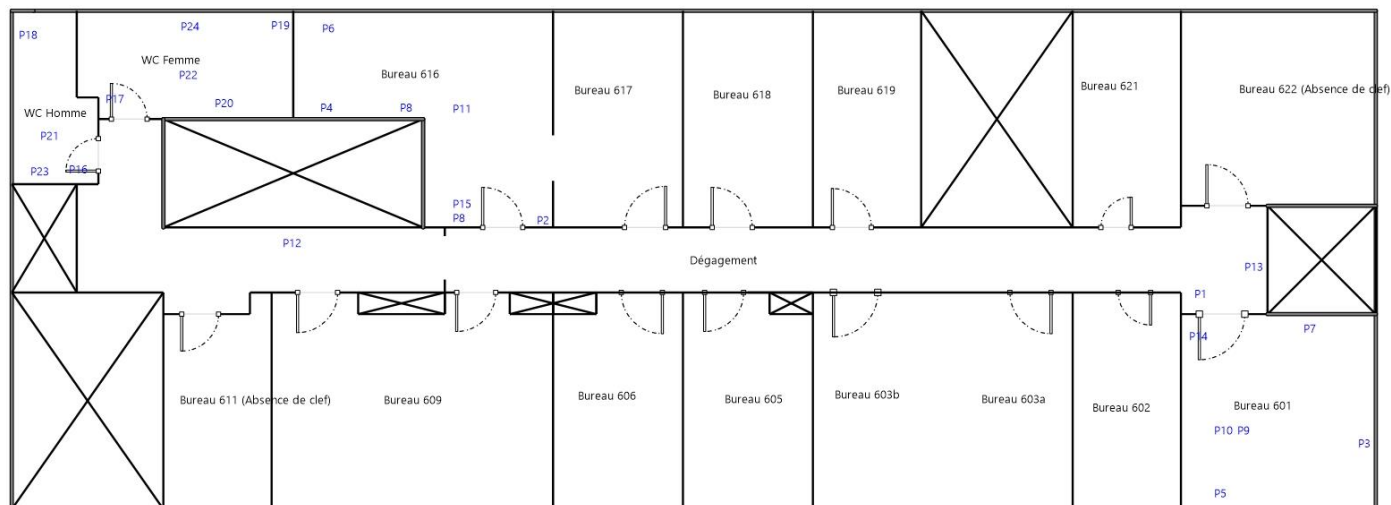


7ème étage

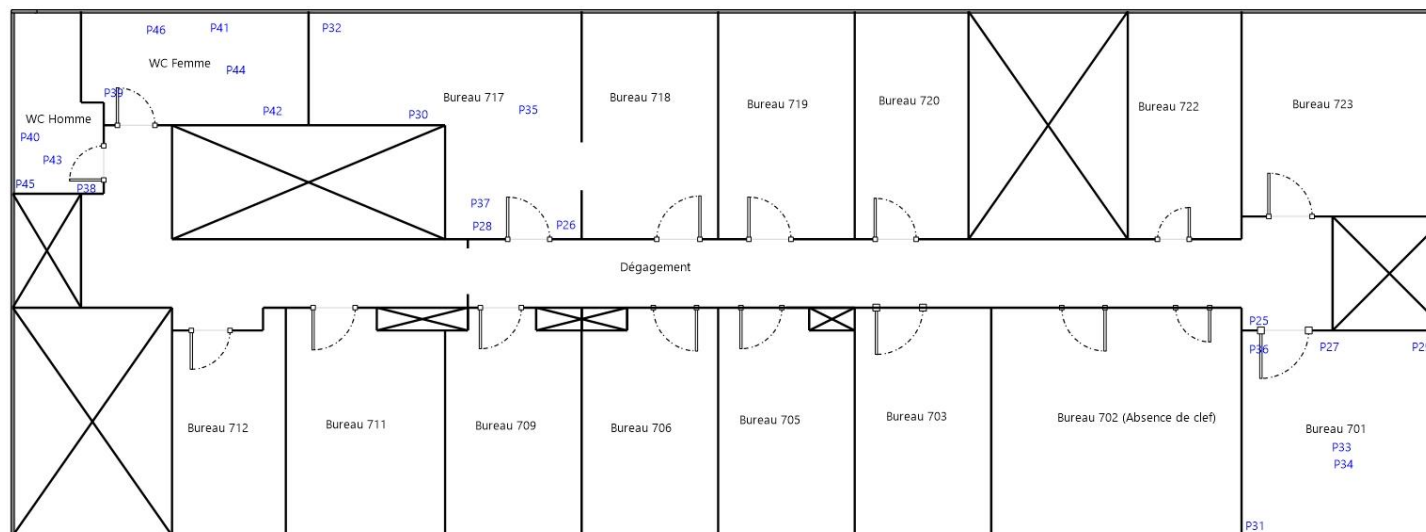


8ème étage

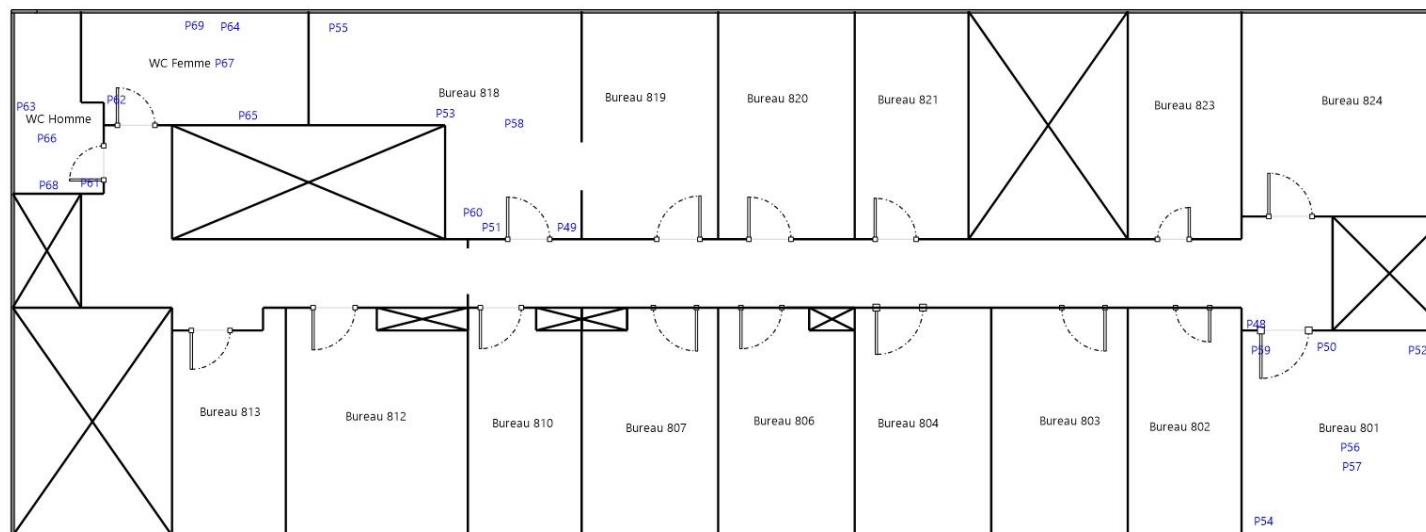


9ème étage

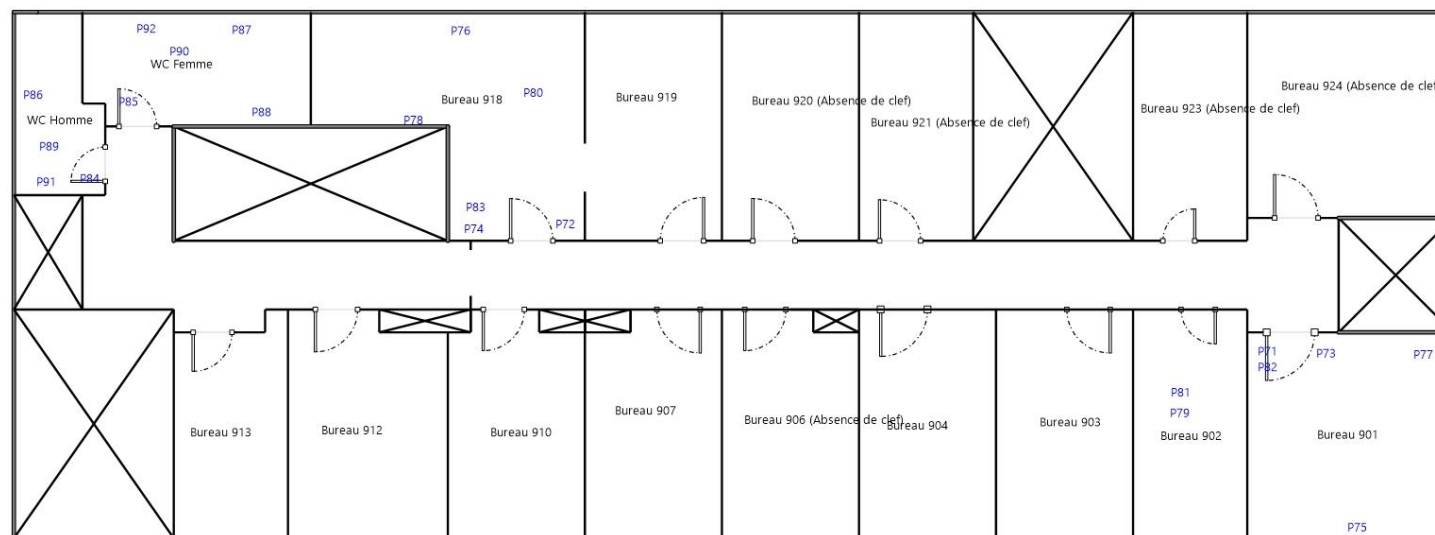


10ème étage

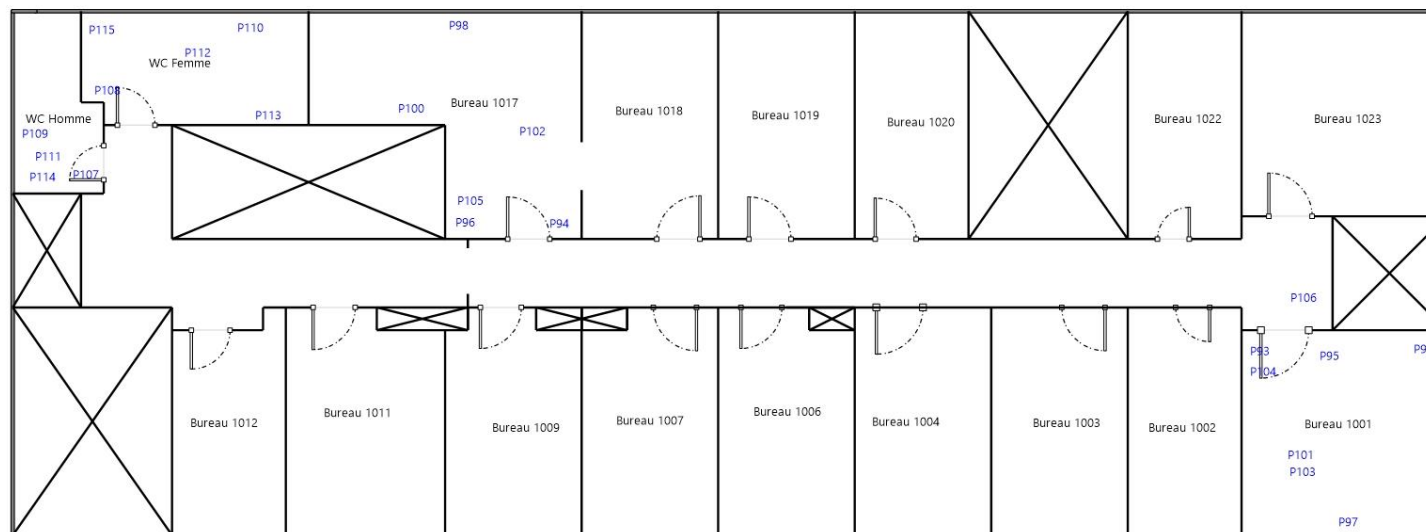


11ème étage

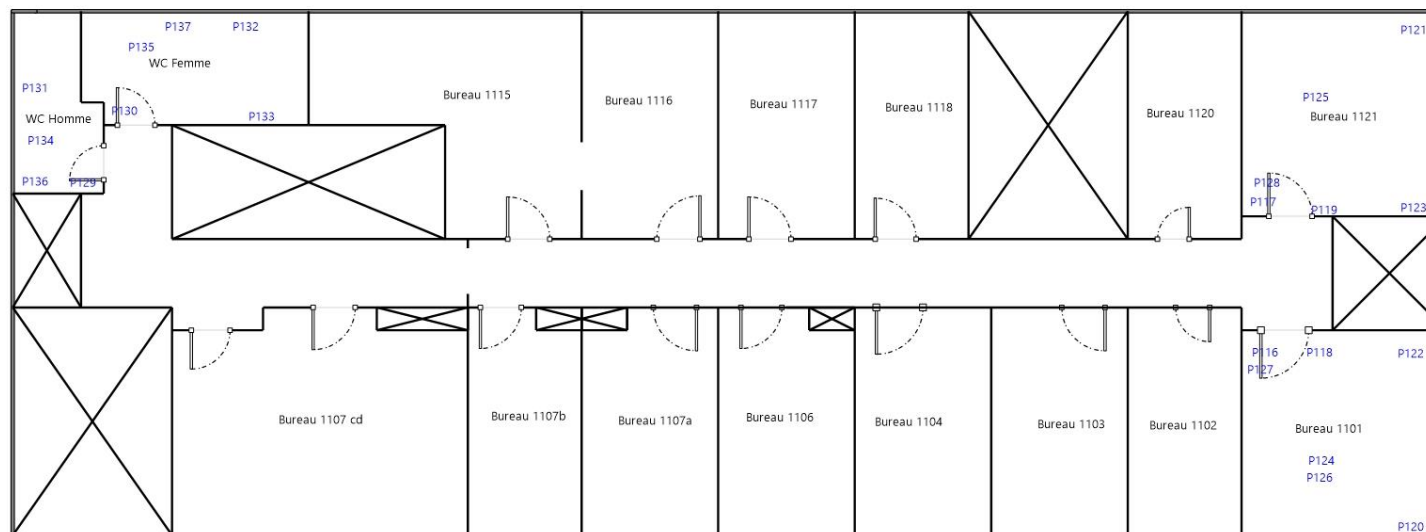

12ème étage

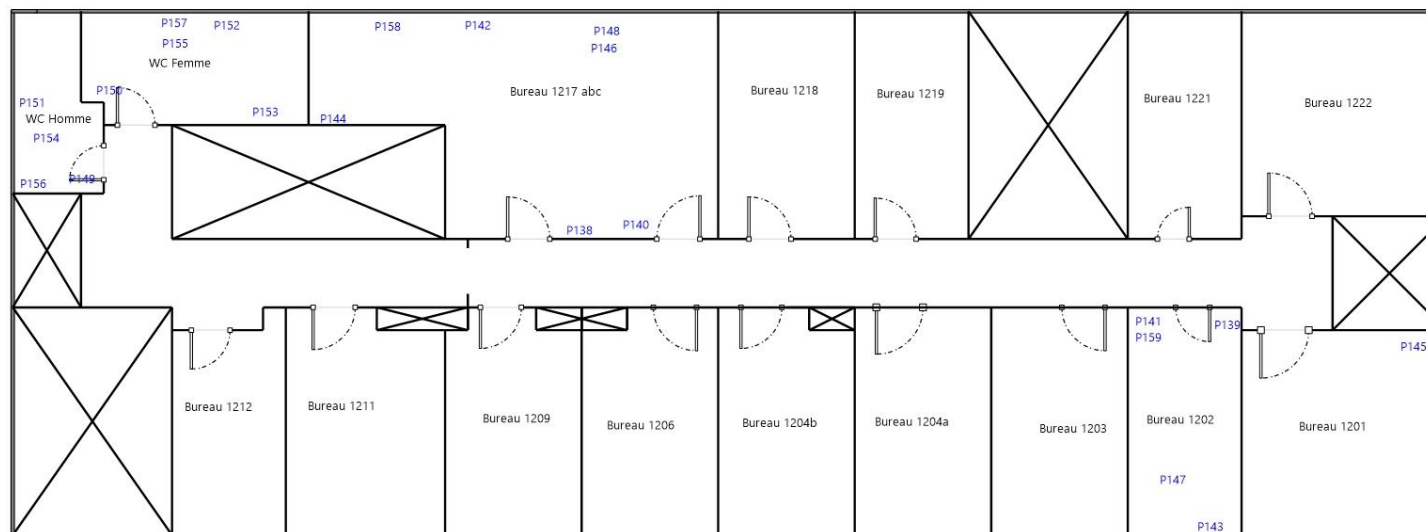

13ème étage

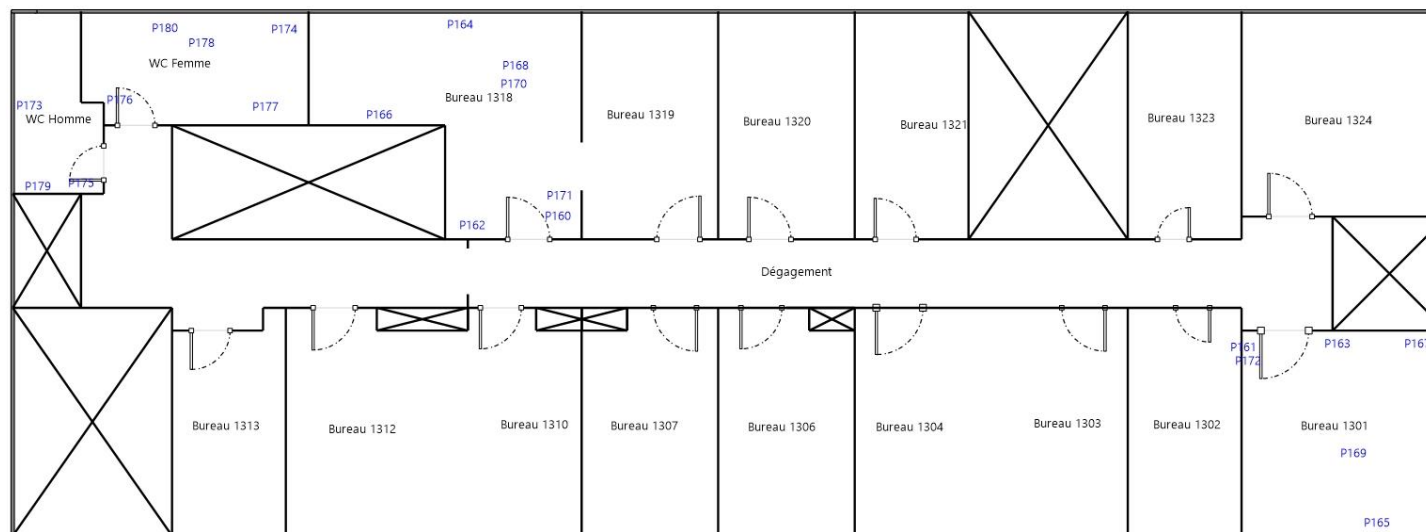

14ème étage

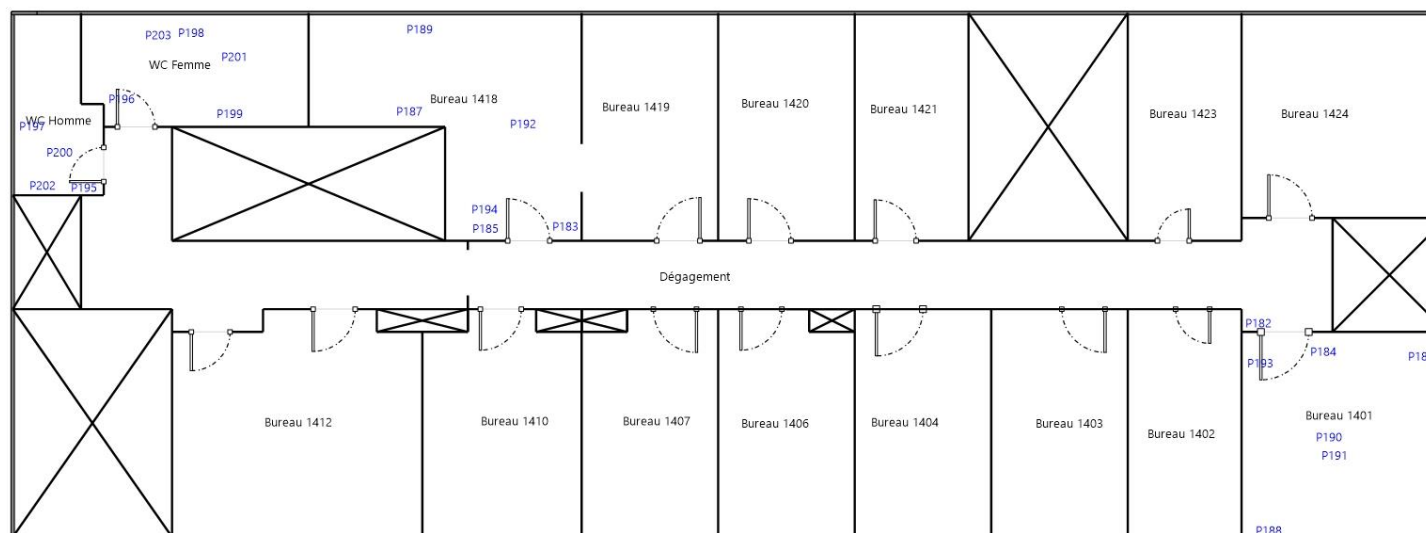


Tableau des analyses effectuées:

| Echantillon | Description Expert | Description laboratoire | Résultat Laboratoire |
|-------------|--|---|----------------------|
| P001 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P003 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P005 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P008 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P010 | <u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P013 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P014 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P016 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P017 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| | | - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | |
| P018 | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P019 | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P020 | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P021 | <u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P022 | <u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P023 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P024 | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P025 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P027 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P029 | <u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P030 | <u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P031 | <u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P032 | <u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P033 | <u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P034 | <u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P035 | <u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P036 | <u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| | | - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | |
| P037 | <u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P038 | <u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P039 | <u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P040 | <u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P041 | <u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P042 | <u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P043 | <u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P044 | <u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P045 | <u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P046 | <u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P047 | <u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P048 | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P049 | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P050 | <u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P051 | <u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P052 | <u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|---|-------------------|
| P053 | <u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P054 | <u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P055 | <u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P056 | <u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P057 | <u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P058 | <u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P059 | <u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P060 | <u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P061 | <u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P062 | <u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P063 | <u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P064 | <u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P065 | <u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P066 | <u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|---|-------------------|
| P067 | <u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P068 | <u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P069 | <u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment- colle (granulaire) (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P070 | <u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment- colle (granulaire) (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P071 | <u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P072 | <u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P073 | <u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P074 | <u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P075 | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P076 | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P077 | <u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P078 | <u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P079 | <u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P080 | <u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P081 | <u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P082 | <u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P083 | <u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P084 | <u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P085 | <u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P086 | <u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| P087 | <u>Identifiant:</u> ZPSO048 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P088 | <u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P089 | <u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P090 | <u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P091 | <u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P092 | <u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P093 | <u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P094 | <u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P095 | <u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P096 | <u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P097 | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P098 | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P099 | <u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P100 | <u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P101 | <u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P102 | <u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P104 | <u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P105 | <u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P106 | <u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|---|-------------------|
| P107 | <u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P108 | <u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P109 | <u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P110 | <u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P111 | <u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P112 | <u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P113 | <u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P114 | <u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P115 | <u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P116 | <u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P117 | <u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P118 | <u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P119 | <u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P120 | <u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P121 | <u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P122 | <u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P123 | <u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| | | - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | |
| P124 | <u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P125 | <u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P126 | <u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P127 | <u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P128 | <u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P129 | <u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P130 | <u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P131 | <u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P132 | <u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P133 | <u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P134 | <u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P135 | <u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P136 | <u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P137 | <u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P138 | <u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P139 | <u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P140 | <u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P141 | <u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|---|-------------------|
| | | plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | |
| P142 | <u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P143 | <u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P144 | <u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P145 | <u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P146 | <u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P147 | <u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P148 | <u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Phase 1 Matériau fibreux de type isolant (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P149 | <u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P150 | <u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P151 | <u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P152 | <u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P153 | <u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P154 | <u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P155 | <u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P156 | <u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau de type mousse (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|---|-------------------|
| P157 | <u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P158 | <u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P159 | <u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P160 | <u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P161 | <u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P162 | <u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P163 | <u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P164 | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P165 | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P166 | <u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P167 | <u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P168 | <u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P169 | <u>Identifiant:</u> ZPSO093 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P170 | <u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P171 | <u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (violet) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P172 | <u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (violet) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P173 | <u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P174 | <u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P175 | <u>Identifiant:</u> ZPSO097 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P176 | <u>Identifiant:</u> ZPSO097 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| | | semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | |
| P177 | <u>Identifiant:</u> ZPSO098 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P178 | <u>Identifiant:</u> ZPSO099 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P179 | <u>Identifiant:</u> ZPSO099 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P180 | <u>Identifiant:</u> ZPSO100 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Phase 1 Matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment- colle (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P181 | <u>Identifiant:</u> ZPSO100 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Phase 1 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P182 | <u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P183 | <u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P184 | <u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P185 | <u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P186 | <u>Identifiant:</u> ZPSO103 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P187 | <u>Identifiant:</u> ZPSO103 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P188 | <u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P189 | <u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P190 | <u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P191 | <u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P192 | <u>Identifiant:</u> ZPSO106 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | - Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P193 | <u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P194 | <u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P195 | <u>Identifiant:</u> ZPSO108 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P196 | <u>Identifiant:</u> ZPSO108 | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| | <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante | |
| P197 | <u>Identifiant:</u> ZPSO109 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P198 | <u>Identifiant:</u> ZPSO109 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P199 | <u>Identifiant:</u> ZPSO110 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P200 | <u>Identifiant:</u> ZPSO111 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P201 | <u>Identifiant:</u> ZPSO111 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P202 | <u>Identifiant:</u> ZPSO112 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P203 | <u>Identifiant:</u> ZPSO112 <u>Description:</u> Colle de carrelage | - Matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | X | - | - |
| Bâtiment vide d'occupants | X | | |
| Bâtiment vide de mobilier | | X | |
| Les équipements et installations étaient en service | X | | |
| Les équipements et installations étaient alimentés | X | | |
| Vide sanitaire accessible | | | X |
| Combles ou toiture accessibles et visitables | | | X |

7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017


1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités


Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades


Sans objet

3 - Parois verticales intérieures


| ZPSO001 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 601, Bureau 602, Bureau 603a, Bureau 603b, Bureau 605, Bureau 606, Bureau 609, Bureau 611, Bureau 616, Bureau 617, Bureau 618, Bureau 619, Bureau 621, Bureau 622 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 601 | Poteaux | 2 | Oui 6ème étage - Bureau 601 : Poteaux | Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 602 | Poteaux | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 603a | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 603b | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 605 | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 606 | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | Identifiant: ZPSO001 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |



| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 609 | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 611 | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 616 | Poteaux | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 617 | Poteaux | 11 | Oui 6ème étage - Bureau 617 : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 618 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 619 | Poteaux | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 621 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |
| Bureau 622 | Poteaux | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P001, P002 | Idem photo : P001; P002 |

| ZPSO002 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 601, Bureau 602, Bureau 603a, Bureau 603b, Bureau 605, Bureau 606, Bureau 609, Bureau 611, Bureau 616, Bureau 617, Bureau 618, Bureau 619, Bureau 621, Bureau 622 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 601 | Cloison | 2 | Oui 6ème étage - Bureau 601 : Mur A | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 602 | Cloison | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 603a | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 603b | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 605 | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 606 | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 609 | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 611 | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |


| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 616 | Cloison | 10 | Oui 6ème étage - Bureau 616 : Mur A | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 617 | Cloison | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 618 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 619 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 621 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |
| Bureau 622 | Cloison | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004 | Identifiant: ZPSO002 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P003, P004 | Idem photo : P003; P004 |


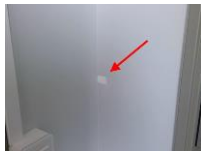
| ZPSO003 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|---|----------------------|--|---|
| Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : Bureau 601, Bureau 602, Bureau 603a, Bureau 603b, Bureau 605, Bureau 606, Bureau 609, Bureau 611, Bureau 616, Bureau 617, Bureau 618, Bureau 619, Bureau 621, Bureau 622 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 601 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 6ème étage - Bureau 601 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 602 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 603a | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 603b | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 605 | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 606 | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 609 | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 611 | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|----|---|---|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 616 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Oui 6ème étage - Bureau 616 : Mur E | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 617 | Mur donnant sur extérieur | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 618 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 619 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 621 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
| Bureau 622 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P005, P006 | Idem photo : P005; P006 |
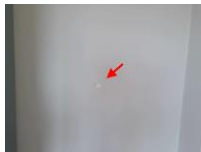
| ZPSO004 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|---|-----------------------|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 601, Bureau 616, Bureau 622 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P007, P008 | Idem photo : P007; P008 |
| Bureau 601 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 6ème étage - Bureau 601 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 616 | Mur porteur ascenseur | 3 | Oui 6ème étage - Bureau 616 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 622 | Mur porteur ascenseur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008 | <u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P007, P008 | Idem photo : P007; P008 |




| ZPSO005 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | | | | | Niveau : 6ème étage, 7ème étage, 8ème étage, 9ème étage, 10ème étage, 11ème étage, 12ème étage, 13ème étage, 14ème étage | | | |
|---|------------|---------------|---|---|--|----------------------|--|---|
| Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | | | | | Pièces : Dégagement | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Ascenseurs | 1 | Oui 6ème étage - Dégagement : Ascenseurs | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi- dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| | Ascenseurs | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| | Ascenseurs | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| | Ascenseurs | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| | Ascenseurs | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| | Ascenseurs | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| | Ascenseurs | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |
| | Ascenseurs | 8 | Oui 13ème étage - Dégagement : Ascenseurs | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P010 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| | Ascenseurs | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P009, P010 | Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P009, P010 | Idem photo : P009; P010 |

| ZPSO009 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 6ème étage - WC Homme : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 6ème étage - WC Femme : Mur B | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |


| ZPSO010 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|---|-------|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 6ème étage - WC Homme : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 6ème étage - WC Femme : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante | |

| ZPSO011 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|---|-----------------------|---------------|--|---|------------------------------|----------------------|---|-------|
| Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur ascenseur | 1 | Oui 6ème étage - WC Femme : Mur porteur ascenseur | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | |


| ZPSO014 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|--|---|----------------------|--|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 703, Bureau 705, Bureau 706, Bureau 709, Bureau 711, Bureau 712, Bureau 717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 720, Bureau 722, Bureau 723 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 701 | Poteaux | 2 | Oui 7ème étage - Bureau 701 : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 702 | Poteaux | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 703 | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 705 | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 706 | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 709 | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 711 | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 712 | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |



| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 717 | Poteaux | 10 | Oui 7ème étage - Bureau 717 : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 718 | Poteaux | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 719 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 720 | Poteaux | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 722 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |
| Bureau 723 | Poteaux | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P025, P026 | <u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P025, P026 | Idem photo : P025; P026 |

| ZPSO015 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|--|---|----------------------|--|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 703, Bureau 705, Bureau 706, Bureau 709, Bureau 711, Bureau 712, Bureau 717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 720, Bureau 722, Bureau 723 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 701 | Cloison | 2 | Oui 7ème étage - Bureau 701 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 702 | Cloison | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 703 | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 705 | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 706 | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 709 | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 711 | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 712 | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | <u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |


| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 717 | Cloison | 10 | Oui 7ème étage - Bureau 717 : Mur A | Identifiant: ZPSO015 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 718 | Cloison | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | Identifiant: ZPSO015 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 719 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | Identifiant: ZPSO015 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 720 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | Identifiant: ZPSO015 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 722 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | Identifiant: ZPSO015 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |
| Bureau 723 | Cloison | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028 | Identifiant: ZPSO015 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P027, P028 | Idem photo : P027; P028 |

| ZPSO016 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : Bureau 701, Bureau 702, Bureau 703, Bureau 705, Bureau 706, Bureau 709, Bureau 711, Bureau 712, Bureau 717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 720, Bureau 722, Bureau 723 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 701 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 7ème étage - Bureau 701 : Mur C | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 702 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 703 | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 705 | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 706 | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 709 | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 711 | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 712 | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |



| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 717 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Oui 7ème étage - Bureau 717 : Mur E | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P030 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante |  |
| Bureau 718 | Mur donnant sur extérieur | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 719 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 720 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 722 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |
| Bureau 723 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030 | Identifiant: ZPSO016 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P029, P030 | Idem photo : P029; P030 |

| ZPSO017 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|---|---|----------------------|---|--|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 701, Bureau 717, Bureau 723 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032 | <u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P031, P032 | Idem photo : P031; P032 |
| Bureau 701 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 7ème étage - Bureau 701 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 717 | Mur porteur ascenseur | 3 | Oui 7ème étage - Bureau 717 : Mur porteur ascenseur | <u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 723 | Mur porteur ascenseur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032 | <u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P031, P032 | Idem photo : P031; P032 |




| ZPSO022 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 7ème étage - WC Homme : Cloison | <u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 7ème étage - WC Femme : Mur B | <u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |



| ZPSO023 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 7ème étage - WC Homme : Mur C | Identifiant: ZPSO023 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 7ème étage - WC Femme : Mur C | Identifiant: ZPSO023 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |


| ZPSO026 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|---|-----------------------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|---|-------|
| Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur ascenseur | 1 | Oui 7ème étage - WC Femme : Mur A | Identifiant: ZPSO026 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante | |

| ZPSO027 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | | Niveau : 8ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Enduit à base de plâtre projeté | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 801, Bureau 802, Bureau 803, Bureau 804, Bureau 806, Bureau 807, Bureau 810, Bureau 812, Bureau 813, Bureau 818, Bureau 819, Bureau 820, Bureau 821, Bureau 823, Bureau 824 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 801 | Poteaux | 2 | Oui 8ème étage - Bureau 801 : Poteaux | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 802 | Poteaux | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 803 | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 804 | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 806 | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 807 | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 810 | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 812 | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 813 | Poteaux | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 818 | Poteaux | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 819 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 820 | Poteaux | 13 | Oui 8ème étage - Bureau 820 : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 821 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 823 | Poteaux | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |
| Bureau 824 | Poteaux | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P049 | <u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P048, P049 | Idem photo : P048; P049 |



| ZPSO028 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | | | | | | Niveau : 8ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 801, Bureau 802, Bureau 803, Bureau 804, Bureau 806, Bureau 807, Bureau 810, Bureau 812, Bureau 813, Bureau 818, Bureau 819, Bureau 820, Bureau 821, Bureau 823, Bureau 824 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 801 | Cloison | 2 | Oui 8ème étage - Bureau 801 : Mur A | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 802 | Cloison | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 803 | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 804 | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 806 | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 807 | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 810 | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 812 | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 813 | Cloison | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 818 | Cloison | 11 | Oui 8ème étage - Bureau 818 : Cloison | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi- dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 819 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 820 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 821 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 823 | Cloison | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |
| Bureau 824 | Cloison | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P050, P051 | Identifiant: ZPSO028 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P050, P051 | Idem photo : P050; P051 |



Idem photo : P050; P051

Idem photo : P050; P051


Idem photo : P050; P051



Idem photo : P050; P051

Idem photo : P050; P051







| ZPSO029 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 8ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : Bureau 801, Bureau 802, Bureau 803, Bureau 804, Bureau 806, Bureau 807, Bureau 810, Bureau 812, Bureau 813, Bureau 818, Bureau 819, Bureau 820, Bureau 821, Bureau 823, Bureau 824 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 801 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 8ème étage - Bureau 801 : Mur C | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 802 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 803 | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 804 | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 806 | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 807 | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 810 | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 812 | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 813 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |


| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|----|---|---|------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 818 | Mur donnant sur extérieur | 10 | Oui 8ème étage - Bureau 818 : Mur E | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 819 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 820 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 821 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 823 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |
| Bureau 824 | Mur donnant sur extérieur | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P052, P053 | Identifiant: ZPSO029 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P052, P053 | Idem photo : P052; P053 |

| ZPSO030 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Niveau : 8ème étage | | | |
|---|-----------------------|---------------|---|--|---|----------------------|--|--|
| Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 801, Bureau 818, Bureau 824 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055 | <u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P054, P055 | Idem photo : P054; P055 |
| Bureau 801 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 8ème étage - Bureau 801 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 818 | Mur porteur ascenseur | 3 | Oui 8ème étage - Bureau 818 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 824 | Mur porteur ascenseur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P054, P055 | <u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre projeté | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P054, P055 | Idem photo : P054; P055 |




| ZPSO035 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 8ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 8ème étage - WC Homme : Cloison | Identifiant: ZPSO035 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 8ème étage - WC Femme : Cloison | Identifiant: ZPSO035 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |

| ZPSO036 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 8ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|--|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 8ème étage - WC Homme : Mur donnant sur extérieur | <u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 8ème étage - WC Femme : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |

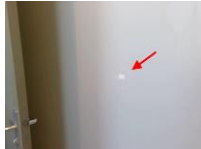
| ZPSO037 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 8ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur ascenseur | 1 | Oui 8ème étage - WC Femme : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |

| ZPSO040 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 9ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 901, Bureau 902, Bureau 903, Bureau 904, Bureau 906, Bureau 907, Bureau 910, Bureau 912, Bureau 913, Bureau 918, Bureau 919, Bureau 920, Bureau 921, Bureau 923, Bureau 924 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 901 | Poteaux | 2 | Oui 9ème étage - Bureau 901 : Poteaux | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 902 | Poteaux | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 903 | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 904 | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 906 | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 907 | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 910 | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 912 | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 913 | Poteaux | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | Identifiant: ZPSO040 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |


| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 918 | Poteaux | 11 | Oui 9ème étage - Bureau 918 : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 919 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | <u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 920 | Poteaux | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | <u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 921 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | <u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 923 | Poteaux | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | <u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |
| Bureau 924 | Poteaux | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P071, P072 | <u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P071, P072 | Idem photo : P071; P072 |





| ZPSO041 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | | | | | | Niveau : 9ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 901, Bureau 902, Bureau 903, Bureau 904, Bureau 906, Bureau 907, Bureau 910, Bureau 912, Bureau 913, Bureau 918, Bureau 919, Bureau 920, Bureau 921, Bureau 923, Bureau 924 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 901 | Cloison | 2 | Oui 9ème étage - Bureau 901 : Mur A | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 902 | Cloison | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 903 | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 904 | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 906 | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 907 | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 910 | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 912 | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 913 | Cloison | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | Identifiant: ZPSO041 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 918 | Cloison | 11 | Oui 9ème étage - Bureau 918 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 919 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | <u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 920 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | <u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 921 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | <u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 923 | Cloison | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | <u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |
| Bureau 924 | Cloison | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P073, P074 | <u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P073, P074 | Idem photo : P073; P074 |



| ZPSO042 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 9ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|---|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : Bureau 901, Bureau 902, Bureau 903, Bureau 904, Bureau 906, Bureau 907, Bureau 910, Bureau 912, Bureau 913, Bureau 918, Bureau 919, Bureau 920, Bureau 921, Bureau 923, Bureau 924 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 901 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 9ème étage - Bureau 901 : Mur C | Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 902 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 903 | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 904 | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 906 | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 907 | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 910 | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 912 | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | Identifiant: ZPSO042 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |



| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 913 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 918 | Mur donnant sur extérieur | 10 | Oui 9ème étage - Bureau 918 : Mur E | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 919 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 920 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 921 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 923 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |
| Bureau 924 | Mur donnant sur extérieur | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P075, P076 | <u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P075, P076 | Idem photo : P075; P076 |




| ZPSO043 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 9ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|---|---|----------------------|---|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 901, Bureau 918, Bureau 924 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P077, P078 | <u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P077, P078 | Idem photo : P077; P078 |
| Bureau 901 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 9ème étage - Bureau 901 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 918 | Mur porteur ascenseur | 3 | Oui 9ème étage - Bureau 918 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 924 | Mur porteur ascenseur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P077, P078 | <u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P077, P078 | Idem photo : P077; P078 |




| ZPSO047 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 9ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|--|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 9ème étage - WC Homme : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P084 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 9ème étage - WC Femme : Mur B | <u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P085 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |

| ZPSO048 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 9ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 9ème étage - WC Homme : Mur C | Identifiant: ZPSO048 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P086 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 9ème étage - WC Femme : Mur C | Identifiant: ZPSO048 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P087 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante |  |


| ZPSO049 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 9ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|---|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur ascenseur | 1 | Oui 9ème étage - WC Femme : Mur A | Identifiant: ZPSO049 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P088 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |




| ZPSO052 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 10ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|---|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1001, Bureau 1002, Bureau 1003, Bureau 1004, Bureau 1006, Bureau 1007, Bureau 1009, Bureau 1011, Bureau 1012, Bureau 1017, Bureau 1018, Bureau 1019, Bureau 1020, Bureau 1022, Bureau 1023 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1001 | Poteaux | 2 | Oui 10ème étage - Bureau 1001 : Poteaux | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1002 | Poteaux | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1003 | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1004 | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1006 | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1007 | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1009 | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1011 | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1012 | Poteaux | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | Identifiant: ZPSO052 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |



| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1017 | Poteaux | 11 | Oui 10ème étage - Bureau 1017 : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P094 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1018 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | <u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1019 | Poteaux | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | <u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1020 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | <u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1022 | Poteaux | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | <u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |
| Bureau 1023 | Poteaux | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P093, P094 | <u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P093, P094 | Idem photo : P093; P094 |



| ZPSO053 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 10ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1001, Bureau 1002, Bureau 1003, Bureau 1004, Bureau 1006, Bureau 1007, Bureau 1009, Bureau 1011, Bureau 1012, Bureau 1017, Bureau 1018, Bureau 1019, Bureau 1020, Bureau 1023 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1001 | Cloison | 2 | Oui 10ème étage - Bureau 1001 : Mur A | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1002 | Cloison | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1003 | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1004 | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1006 | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1007 | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1009 | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1011 | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1012 | Cloison | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | Identifiant: ZPSO053 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1017 | Cloison | 11 | Oui 10ème étage - Bureau 1017 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P096 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1018 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | <u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1019 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | <u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1020 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | <u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |
| Bureau 1023 | Cloison | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P095, P096 | <u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P095, P096 | Idem photo : P095; P096 |



| ZPSO054 : Bandes calicot | | | | | | Niveau : 10ème étage | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|------------------------------|--|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | | Pièces : Bureau 1001, Bureau 1002, Bureau 1003, Bureau 1004, Bureau 1006, Bureau 1007, Bureau 1009, Bureau 1011, Bureau 1012, Bureau 1017, Bureau 1018, Bureau 1019, Bureau 1020, Bureau 1022, Bureau 1023 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 1001 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 10ème étage - Bureau 1001 : Mur C | Identifiant: ZPSO054 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P097 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1002 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | Identifiant: ZPSO054 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1003 | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | Identifiant: ZPSO054 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1004 | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | Identifiant: ZPSO054 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1006 | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | Identifiant: ZPSO054 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1007 | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | Identifiant: ZPSO054 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1009 | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | Identifiant: ZPSO054 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1011 | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | Identifiant: ZPSO054 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |


| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1012 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1017 | Mur donnant sur extérieur | 10 | Oui 10ème étage - Bureau 1017 : Mur E | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P098 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1018 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1019 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1020 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1022 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |
| Bureau 1023 | Mur donnant sur extérieur | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P097, P098 | <u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P097, P098 | Idem photo : P097; P098 |

| ZPSO055 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 10ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|---|--|----------------------|---|--|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1001, Bureau 1017, Bureau 1023 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P099, P100 | <u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P099, P100 | Idem photo : P099; P100 |
| Bureau 1001 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 10ème étage - Bureau 1001 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P099 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1017 | Mur porteur ascenseur | 3 | Oui 10ème étage - Bureau 1017 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P100 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1023 | Mur porteur ascenseur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P099, P100 | <u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P099, P100 | Idem photo : P099; P100 |

| ZPSO060 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 10ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 10ème étage - WC Homme : Mur A | Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P107 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 10ème étage - WC Femme : Mur B | Identifiant: ZPSO060 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P108 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |




| ZPSO061 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 10ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 10ème étage - WC Homme : Mur C | Identifiant: ZPSO061 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P109 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 10ème étage - WC Femme : Mur C | Identifiant: ZPSO061 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P110 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |

| ZPSO062 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 10ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|--|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur ascenseur | 1 | Oui 10ème étage - WC Femme : Mur porteur ascenseur | Identifiant: ZPSO062 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P111 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |


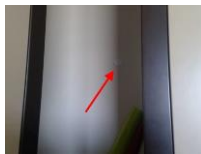
| ZPSO065 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 11ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|---|------------------------------|--|--|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1101, Bureau 1102, Bureau 1103, Bureau 1104, Bureau 1106, Bureau 1107a, Bureau 1107b, Bureau 1107 cd, Bureau 1115, Bureau 1116, Bureau 1117, Bureau 1118, Bureau 1120, Bureau 1121 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1101 | Poteaux | 2 | Oui 11ème étage - Bureau 1101 : Poteaux | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1102 | Poteaux | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1103 | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1104 | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1106 | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1107a | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1107b | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1107 cd | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1115 | Poteaux | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | Identifiant: ZPSO065 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |




| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 1116 | Poteaux | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | <u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1117 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | <u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1118 | Poteaux | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | <u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1120 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P116, P117 | <u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P116, P117 | Idem photo : P116; P117 |
| Bureau 1121 | Poteaux | 15 | Oui 11ème étage - Bureau 1121 : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P117 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |

| ZPSO066 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | | | | | | Niveau : 11ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|--|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1101, Bureau 1102, Bureau 1103, Bureau 1104, Bureau 1106, Bureau 1107a, Bureau 1107b, Bureau 1107 cd, Bureau 1115, Bureau 1116, Bureau 1117, Bureau 1118, Bureau 1120, Bureau 1121 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1101 | Cloison | 2 | Oui 11ème étage - Bureau 1101 : Mur A | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1102 | Cloison | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1103 | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1104 | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1106 | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1107a | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1107b | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1107 cd | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1115 | Cloison | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | Identifiant: ZPSO066 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1116 | Cloison | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | <u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1117 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | <u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1118 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | <u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1120 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P118, P119 | <u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P118, P119 | Idem photo : P118; P119 |
| Bureau 1121 | Cloison | 15 | Oui 11ème étage - Bureau 1121 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P119 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |



| ZPSO067 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 11ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|---|--|----------------------|--|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1101, Bureau 1115, Bureau 1121 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P120, P121 | <u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P120, P121 | Idem photo : P120; P121 |
| Bureau 1101 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 11ème étage - Bureau 1101 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P120 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1115 | Mur porteur ascenseur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P120, P121 | <u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P120, P121 | Idem photo : P120; P121 |
| Bureau 1121 | Mur porteur ascenseur | 4 | Oui 11ème étage - Bureau 1121 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P121 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |



| ZPSO068 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 11ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|--|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : Bureau 1101, Bureau 1102, Bureau 1103, Bureau 1104, Bureau 1106, Bureau 1107a, Bureau 1107b, Bureau 1107 cd, Bureau 1115, Bureau 1116, Bureau 1117, Bureau 1118, Bureau 1120, Bureau 1121 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 1101 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 11ème étage - Bureau 1101 : Mur C | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1102 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1103 | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1104 | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1106 | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1107a | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1107b | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1107 cd | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1115 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | Identifiant: ZPSO068 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |


| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----|---|--|------------------------------|--------|--|--|
| Bureau 1116 | Mur donnant sur extérieur | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | <u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1117 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | <u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1118 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | <u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1120 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P122, P123 | <u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P122, P123 | Idem photo : P122; P123 |
| Bureau 1121 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Oui 11ème étage - Bureau 1121 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P123 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |

| ZPSO072 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 11ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 11ème étage - WC Homme : Mur A | Identifiant: ZPSO072 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P129 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 11ème étage - WC Femme : Mur B | Identifiant: ZPSO072 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P130 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |


| ZPSO073 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 11ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 11ème étage - WC Homme : Mur C | Identifiant: ZPSO073 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P131 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 11ème étage - WC Femme : Mur C | Identifiant: ZPSO073 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P132 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |

| ZPSO074 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 11ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|-------|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur ascenseur | 1 | Oui 11ème étage - WC Femme : Mur A | Identifiant: ZPSO074 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P133 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante | |


| ZPSO077 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 12ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|---|------------------------------|---|---|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché, Tapisserie + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1201, Bureau 1202, Bureau 1203, Bureau 1204a, Bureau 1204b, Bureau 1206, Bureau 1209, Bureau 1211, Bureau 1212, Bureau 1217 abc, Bureau 1218, Bureau 1219, Bureau 1221, Bureau 1222 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1201 | Poteaux | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1202 | Poteaux | 3 | Oui 12ème étage - Bureau 1202 : Poteaux | Identifiant: ZPSO077 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P139 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1203 | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1204a | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1204b | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1206 | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1209 | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1211 | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1212 | Poteaux | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | Identifiant: ZPSO077 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 1217 abc | Poteaux | 11 | Oui 12ème étage - Bureau 1217 abc : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P138 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1218 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | <u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1219 | Poteaux | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | <u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1221 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | <u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |
| Bureau 1222 | Poteaux | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P138, P139 | <u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P138, P139 | Idem photo : P138; P139 |



| ZPSO078 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | | | | | | Niveau : 12ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1201, Bureau 1202, Bureau 1203, Bureau 1204a, Bureau 1204b, Bureau 1206, Bureau 1209, Bureau 1211, Bureau 1212, Bureau 1217 abc, Bureau 1218, Bureau 1219, Bureau 1221, Bureau 1222 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1201 | Cloison | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1202 | Cloison | 3 | Oui 12ème étage - Bureau 1202 : Mur A | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P141 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1203 | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1204a | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1204b | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1206 | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1209 | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1211 | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1212 | Cloison | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | Identifiant: ZPSO078 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 1217 abc | Cloison | 11 | Oui 12ème étage - Bureau 1217 abc : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P140 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1218 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | <u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1219 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | <u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1221 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | <u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |
| Bureau 1222 | Cloison | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P140, P141 | <u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P140, P141 | Idem photo : P140; P141 |

| ZPSO079 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 12ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : Bureau 1201, Bureau 1202, Bureau 1203, Bureau 1204a, Bureau 1204b, Bureau 1206, Bureau 1209, Bureau 1211, Bureau 1212, Bureau 1217 abc, Bureau 1218, Bureau 1219, Bureau 1221, Bureau 1222 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 1201 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1202 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 12ème étage - Bureau 1202 : Mur C | Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P143 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1203 | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1204a | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1204b | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1206 | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1209 | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1211 | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | Identifiant: ZPSO079 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |

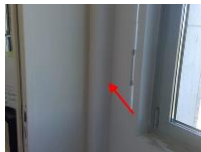

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|----|---|--|------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 1212 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | <u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1217 abc | Mur donnant sur extérieur | 10 | Oui 12ème étage - Bureau 1217 abc : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P142 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1218 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | <u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1219 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | <u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1221 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | <u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |
| Bureau 1222 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P142, P143 | <u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P142, P143 | Idem photo : P142; P143 |

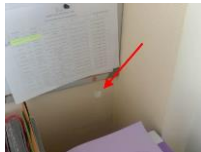


| ZPSO080 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 12ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|--|--|----------------------|---|--|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1201, Bureau 1217 abc, Bureau 1222 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P144, P145 | <u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P144, P145 | Idem photo : P144; P145 |
| Bureau 1201 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 12ème étage - Bureau 1201 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P145 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1217 abc | Mur porteur ascenseur | 3 | Oui 12ème étage - Bureau 1217 abc : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P144 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; Absence d'amiante |  |
| Bureau 1222 | Mur porteur ascenseur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P144, P145 | <u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P144, P145 | Idem photo : P144; P145 |




| ZPSO083 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 12ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|-------|
| Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 12ème étage - WC Homme : Mur A | Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P149 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 12ème étage - WC Femme : Mur B | Identifiant: ZPSO083 Description: Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P150 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | |

| ZPSO084 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 12ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 12ème étage - WC Homme : Mur C | Identifiant: ZPSO084 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P151 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 12ème étage - WC Femme : Mur C | Identifiant: ZPSO084 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P152 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |

| ZPSO085 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 12ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|-------|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur Ascenseur | 1 | Oui 12ème étage - WC Femme : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P153 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | |

| ZPSO089 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 13ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|---|---|
| Tapisserie + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1301, Bureau 1302, Bureau 1303, Bureau 1304, Bureau 1306, Bureau 1307, Bureau 1310, Bureau 1312, Bureau 1313, Bureau 1318, Bureau 1319, Bureau 1320, Bureau 1321, Bureau 1323, Bureau 1324 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1301 | Poteaux | 2 | Oui 13ème étage - Bureau 1301 : Poteaux | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P161 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1302 | Poteaux | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1303 | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1304 | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1306 | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1307 | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1310 | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1312 | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1313 | Poteaux | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | Identifiant: ZPSO089 Description: Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1318 | Poteaux | 11 | Oui 13ème étage - Bureau 1318 : Poteaux | <u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P160 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1319 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | <u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1320 | Poteaux | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | <u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1321 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | <u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1323 | Poteaux | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | <u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |
| Bureau 1324 | Poteaux | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P160, P161 | <u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Tapisserie + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P160, P161 | Idem photo : P160; P161 |

| ZPSO090 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 13ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|---|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1301, Bureau 1302, Bureau 1303, Bureau 1304, Bureau 1306, Bureau 1307, Bureau 1310, Bureau 1312, Bureau 1313, Bureau 1318, Bureau 1319, Bureau 1320, Bureau 1321, Bureau 1323, Bureau 1324 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1301 | Cloison | 2 | Oui 13ème étage - Bureau 1301 : Mur A | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P163 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1302 | Cloison | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1303 | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1304 | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1306 | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1307 | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1310 | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1312 | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1313 | Cloison | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | Identifiant: ZPSO090 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |



| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1318 | Cloison | 11 | Oui 13ème étage - Bureau 1318 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P162 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1319 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | <u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1320 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | <u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1321 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | <u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1323 | Cloison | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | <u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |
| Bureau 1324 | Cloison | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P162, P163 | <u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P162, P163 | Idem photo : P162; P163 |



| ZPSO091 : Bandes calicot | | | | | | Niveau : 13ème étage | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|------------------------------|--|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | | Pièces : Bureau 1301, Bureau 1302, Bureau 1303, Bureau 1304, Bureau 1306, Bureau 1307, Bureau 1310, Bureau 1312, Bureau 1313, Bureau 1318, Bureau 1319, Bureau 1320, Bureau 1321, Bureau 1323, Bureau 1324 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 1301 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 13ème étage - Bureau 1301 : Mur C | Identifiant: ZPSO091 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P165 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1302 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | Identifiant: ZPSO091 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1303 | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | Identifiant: ZPSO091 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1304 | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | Identifiant: ZPSO091 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1306 | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | Identifiant: ZPSO091 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1307 | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | Identifiant: ZPSO091 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1310 | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | Identifiant: ZPSO091 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1312 | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | Identifiant: ZPSO091 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |



| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1313 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1318 | Mur donnant sur extérieur | 10 | Oui 13ème étage - Bureau 1318 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P164 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1319 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1320 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1321 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1323 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |
| Bureau 1324 | Mur donnant sur extérieur | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P164, P165 | <u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P164, P165 | Idem photo : P164; P165 |




| ZPSO092 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 13ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|---|--|----------------------|---|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1301, Bureau 1318, Bureau 1324 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P166, P167 | <u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P166, P167 | Idem photo : P166; P167 |
| Bureau 1301 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 13ème étage - Bureau 1301 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P167 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1318 | Mur porteur ascenseur | 3 | Oui 13ème étage - Bureau 1318 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P166 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1324 | Mur porteur ascenseur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P166, P167 | <u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P166, P167 | Idem photo : P166; P167 |




| ZPSO096 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 13ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 13ème étage - WC Homme : Mur A | Identifiant: ZPSO096 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P173 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 13ème étage - WC Femme : Mur B | Identifiant: ZPSO096 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P174 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |



| ZPSO097 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 13ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 13ème étage - WC Homme : Mur donnant sur extérieur | Identifiant: ZPSO097 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P175 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 13ème étage - WC Femme : Mur C | Identifiant: ZPSO097 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P176 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |



| ZPSO098 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 13ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur ascenseur | 1 | Oui 13ème étage - WC Femme : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO098 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P177 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |


| ZPSO101 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 14ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|---|------------------------------|---|---|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1401, Bureau 1402, Bureau 1403, Bureau 1404, Bureau 1406, Bureau 1407, Bureau 1410, Bureau 1412, Bureau 1418, Bureau 1419, Bureau 1420, Bureau 1421, Bureau 1423, Bureau 1424 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Poteaux | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1401 | Poteaux | 2 | Oui 14ème étage - Bureau 1401 : Poteaux | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P183 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1402 | Poteaux | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1403 | Poteaux | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1404 | Poteaux | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1406 | Poteaux | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1407 | Poteaux | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1410 | Poteaux | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1412 | Poteaux | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1418 | Poteaux | 10 | Oui 14ème étage - Bureau 1418 : Poteaux | Identifiant: ZPSO101 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P182 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| Bureau 1419 | Poteaux | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | <u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1420 | Poteaux | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | <u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1421 | Poteaux | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | <u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1423 | Poteaux | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | <u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |
| Bureau 1424 | Poteaux | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P182, P183 | <u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P182, P183 | Idem photo : P182; P183 |

| ZPSO102 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | | | | | | Niveau : 14ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1401, Bureau 1402, Bureau 1403, Bureau 1404, Bureau 1406, Bureau 1407, Bureau 1410, Bureau 1412, Bureau 1418, Bureau 1419, Bureau 1420, Bureau 1421, Bureau 1423, Bureau 1424 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Cloison | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1401 | Cloison | 2 | Oui 14ème étage - Bureau 1401 : Mur A | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P185 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1402 | Cloison | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1403 | Cloison | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1404 | Cloison | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1406 | Cloison | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1407 | Cloison | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1410 | Cloison | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1412 | Cloison | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1418 | Cloison | 10 | Oui 14ème étage - Bureau 1418 : Mur A | Identifiant: ZPSO102 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P184 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |





| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| Bureau 1419 | Cloison | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | <u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1420 | Cloison | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | <u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1421 | Cloison | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | <u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1423 | Cloison | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | <u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |
| Bureau 1424 | Cloison | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P184, P185 | <u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P184, P185 | Idem photo : P184; P185 |



| ZPSO103 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 14ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|---|----------------------|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : Bureau 1401, Bureau 1402, Bureau 1403, Bureau 1404, Bureau 1406, Bureau 1407, Bureau 1410, Bureau 1412, Bureau 1418, Bureau 1419, Bureau 1420, Bureau 1421, Bureau 1423, Bureau 1424 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 1401 | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 14ème étage - Bureau 1401 : Mur C | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P187 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1402 | Mur donnant sur extérieur | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1403 | Mur donnant sur extérieur | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1404 | Mur donnant sur extérieur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1406 | Mur donnant sur extérieur | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1407 | Mur donnant sur extérieur | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1410 | Mur donnant sur extérieur | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1412 | Mur donnant sur extérieur | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----|---|--|------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 1418 | Mur donnant sur extérieur | 9 | Oui 14ème étage - Bureau 1418 : Mur E | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1419 | Mur donnant sur extérieur | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1420 | Mur donnant sur extérieur | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1421 | Mur donnant sur extérieur | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1423 | Mur donnant sur extérieur | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |
| Bureau 1424 | Mur donnant sur extérieur | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P186, P187 | Identifiant: ZPSO103 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P186, P187 | Idem photo : P186; P187 |




| ZPSO104 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 14ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|---|--|----------------------|--|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1401, Bureau 1418, Bureau 1424 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Mur porteur ascenseur | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P188, P189 | <u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P188, P189 | Idem photo : P188; P189 |
| Bureau 1401 | Mur porteur ascenseur | 2 | Oui 14ème étage - Bureau 1401 : Mur A | <u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P189 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1418 | Mur porteur ascenseur | 3 | Oui 14ème étage - Bureau 1418 : Mur C | <u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P188 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1424 | Mur porteur ascenseur | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P188, P189 | <u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P188, P189 | Idem photo : P188; P189 |



| ZPSO108 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 14ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|---|---|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Cloison | 1 | Oui 14ème étage - WC Homme : Mur A | Identifiant: ZPSO108 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P195 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Cloison | 2 | Oui 14ème étage - WC Femme : Mur B | Identifiant: ZPSO108 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P196 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante |  |



| ZPSO109 : Bandes calicot | | | | | Niveau : 14ème étage | | | |
|---|---------------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|-------|
| Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Mur donnant sur extérieur | 1 | Oui 14ème étage - WC Homme : Mur C | Identifiant: ZPSO109 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P197 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante | |
| WC Femme | Mur donnant sur extérieur | 2 | Oui 14ème étage - WC Femme : Mur C | Identifiant: ZPSO109 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P198 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante | |

| ZPSO110 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 14ème étage | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Pièces : WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Femme | Mur porteur ascenseur | 1 | Oui 14ème étage - WC Femme : Mur A | Identifiant: ZPSO110 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P199 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante |  |

4 - Plafonds et faux plafonds

| ZPSO006 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|---|---------|---------------|---|---|---|----------------------|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 601, Bureau 602, Bureau 603a, Bureau 603b, Bureau 605, Bureau 606, Bureau 609, Bureau 611, Bureau 616, Bureau 617, Bureau 618, Bureau 619, Bureau 621, Bureau 622 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 601 | Plafond | 2 | Oui 6ème étage - Bureau 601 : Plafond | Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; Absence d'amiante |  |
| Bureau 602 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 603a | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 603b | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 605 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 606 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | Identifiant: ZPSO006 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 609 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 611 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 616 | Plafond | 10 | Oui 6ème étage - Bureau 616 : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 617 | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 618 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 619 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 621 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |
| Bureau 622 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P011, P012 | Idem photo : P011; P012 |

| ZPSO007 : Panneaux et plaques | | | | | | Niveau : 6ème étage | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Panneaux et plaques | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 601, Bureau 602, Bureau 603a, Bureau 603b, Bureau 605, Bureau 606, Bureau 609, Bureau 611, WC Homme, WC Femme, Bureau 616, Bureau 617, Bureau 618, Bureau 619, Bureau 621, Bureau 622 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 601 | Plafond | 2 | Oui 6ème étage - Bureau 601 : Plafond | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 602 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 603a | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 603b | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 605 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 606 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 609 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 611 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| WC Homme | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| WC Femme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |



| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|---------------|-------------------|
| Bureau 616 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 617 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 618 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 619 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 621 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |
| Bureau 622 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013 | Identifiant: ZPSO007 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P013 | Idem photo : P013 |

ZPSO012 : Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 6ème étage

Peinture + Plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme

| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 6ème étage - WC Homme : Plafond | Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P021 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 6ème étage - WC Femme : Plafond | Identifiant: ZPSO012 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P022 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |



| ZPSO018 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|---|----------------------|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 703, Bureau 705, Bureau 706, Bureau 709, Bureau 711, Bureau 712, Bureau 717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 720, Bureau 722, Bureau 723 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 701 | Plafond | 2 | Oui 7ème étage - Bureau 701 : Plafond | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 702 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 703 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 705 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 706 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 709 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 711 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 712 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 717 | Plafond | 10 | Oui 7ème étage - Bureau 717 : Plafond | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P034 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 718 | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|---------------------|-------------------------|
| Bureau 719 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 720 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 722 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |
| Bureau 723 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P034 | Identifiant: ZPSO018 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P033, P034 | Idem photo : P033; P034 |

| ZPSO019 : Panneaux et plaques | | | | | | Niveau : 7ème étage | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Panneaux et plaques | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 703, Bureau 705, Bureau 706, Bureau 709, Bureau 711, Bureau 712, WC Homme, WC Femme, Bureau 717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 720, Bureau 722, Bureau 723 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 701 | Plafond | 2 | Oui 7ème étage - Bureau 701 : Plafond | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 702 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 703 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 705 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 706 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 709 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 711 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 712 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| WC Homme | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| WC Femme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 717 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | Identifiant: ZPSO019 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P035 | Idem photo : P035 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
| Bureau 718 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | <u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 719 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | <u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 720 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | <u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 722 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | <u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P035 | Idem photo : P035 |
| Bureau 723 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P035 | <u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P035 | Idem photo : P035 |

| ZPSO024 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|-------|
| Peinture + Plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 7ème étage - WC Homme : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 7ème étage - WC Femme : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante | |

| ZPSO031 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | | Niveau : 8ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 801, Bureau 802, Bureau 803, Bureau 804, Bureau 806, Bureau 807, Bureau 810, Bureau 812, Bureau 813, Bureau 818, Bureau 819, Bureau 820, Bureau 821, Bureau 823, Bureau 824 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 801 | Plafond | 2 | Oui 8ème étage - Bureau 801 : Plafond | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 802 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 803 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 804 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 806 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 807 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 810 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 812 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 813 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 818 | Plafond | 11 | Oui 8ème étage - Bureau 818 : Plafond | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P057 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 819 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 820 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 821 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 823 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |
| Bureau 824 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P056, P057 | Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P056, P057 | Idem photo : P056; P057 |

| ZPSO032 : Panneaux et plaques | | | | | | Niveau : 8ème étage | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Panneaux et plaques | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 801, Bureau 802, Bureau 803, Bureau 804, Bureau 806, Bureau 807, Bureau 810, Bureau 812, Bureau 813, WC Homme, WC Femme, Bureau 818, Bureau 819, Bureau 820, Bureau 821, Bureau 823, Bureau 824 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 801 | Plafond | 2 | Oui 8ème étage - Bureau 801 : Plafond | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 802 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 803 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 804 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 806 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 807 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 810 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 812 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 813 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| WC Homme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| WC Femme | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |



| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|---------------|-------------------|
| Bureau 818 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 819 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 820 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 821 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 823 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |
| Bureau 824 | Plafond | 18 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P058 | Identifiant: ZPSO032 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P058 | Idem photo : P058 |

ZPSO038 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 8ème étage

Peinture + Plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme

| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|---|
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 8ème étage - WC Homme : Plafond | Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P067 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 8ème étage - WC Femme : Plafond | Identifiant: ZPSO038 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P068 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; Absence d'amiante |  |



| ZPSO044 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | | Niveau : 9ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 901, Bureau 902, Bureau 903, Bureau 904, Bureau 906, Bureau 907, Bureau 910, Bureau 912, Bureau 913, Bureau 918, Bureau 919, Bureau 920, Bureau 921, Bureau 923, Bureau 924 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 901 | Plafond | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 902 | Plafond | 3 | Oui 9ème étage - Bureau 902 : Plafond | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 903 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 904 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 906 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 907 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 910 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 912 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 913 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 918 | Plafond | 11 | Oui 9ème étage - Bureau 918 : Plafond | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P080 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 919 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 920 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 921 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 923 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |
| Bureau 924 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P079, P080 | Identifiant: ZPSO044 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P079, P080 | Idem photo : P079; P080 |

| ZPSO045 : Panneaux et plaques | | | | | Niveau : 9ème étage | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|---|----------------------|--|---|
| Panneaux et plaques | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 901, Bureau 902, Bureau 903, Bureau 904, Bureau 906, Bureau 907, Bureau 910, Bureau 912, Bureau 913, WC Homme, WC Femme, Bureau 918, Bureau 919, Bureau 920, Bureau 921, Bureau 923, Bureau 924 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 901 | Plafond | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 902 | Plafond | 3 | Oui 9ème étage - Bureau 902 : Plafond | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 903 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 904 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 906 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 907 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 910 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 912 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 913 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| WC Homme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| WC Femme | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |



| | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|---------------|-------------------|
| Bureau 918 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 919 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 920 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 921 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 923 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |
| Bureau 924 | Plafond | 18 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P081 | Identifiant: ZPSO045 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P081 | Idem photo : P081 |

ZPSO050 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 9ème étage

Peinture + Plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme

| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 9ème étage - WC Homme : Plafond | Identifiant: ZPSO050 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P089 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 9ème étage - WC Femme : Plafond | Identifiant: ZPSO050 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P090 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |



| ZPSO056 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 10ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1001, Bureau 1002, Bureau 1003, Bureau 1004, Bureau 1006, Bureau 1007, Bureau 1009, Bureau 1011, Bureau 1012, Bureau 1017, Bureau 1018, Bureau 1019, Bureau 1020, Bureau 1022, Bureau 1023 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1001 | Plafond | 2 | Oui 10ème étage - Bureau 1001 : Plafond | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1002 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1003 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1004 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1006 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1007 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1009 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1011 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1012 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1017 | Plafond | 11 | Oui 10ème étage - Bureau 1017 : Plafond | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P102 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1018 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1019 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1020 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1022 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |
| Bureau 1023 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P101, P102 | Identifiant: ZPSO056 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P101, P102 | Idem photo : P101; P102 |

| ZPSO057 : Panneaux et plaques | | | | | Niveau : 10ème étage | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|--|----------------------|--|---|
| Panneaux et plaques | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1001, Bureau 1002, Bureau 1003, Bureau 1004, Bureau 1006, Bureau 1007, Bureau 1009, Bureau 1011, Bureau 1012, WC Homme, WC Femme, Bureau 1017, Bureau 1018, Bureau 1019, Bureau 1020, Bureau 1022, Bureau 1023 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1001 | Plafond | 2 | Oui 10ème étage - Bureau 1001 : Plafond | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1002 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1003 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1004 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1006 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1007 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1009 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1011 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1012 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | Identifiant: ZPSO057 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P103 | Idem photo : P103 |



| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
| WC Homme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P103 | Idem photo : P103 |
| WC Femme | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1017 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1018 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1019 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1020 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1022 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P103 | Idem photo : P103 |
| Bureau 1023 | Plafond | 18 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P103 | <u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P103 | Idem photo : P103 |

ZPSO063 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 10ème étage


Peinture + Plâtre

Pièces : WC Homme, WC Femme

| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 10ème étage - WC Homme : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P112 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 10ème étage - WC Femme : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO063 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P113 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |





| ZPSO069 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 11ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1101, Bureau 1102, Bureau 1103, Bureau 1104, Bureau 1106, Bureau 1107a, Bureau 1107b, Bureau 1107 cd, Bureau 1115, Bureau 1116, Bureau 1117, Bureau 1118, Bureau 1120, Bureau 1121 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1101 | Plafond | 2 | Oui 11ème étage - Bureau 1101 : Plafond | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1102 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1103 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1104 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1106 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1107a | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1107b | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1107 cd | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1115 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1116 | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | Identifiant: ZPSO069 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1117 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | <u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1118 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | <u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1120 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P124, P125 | <u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P124, P125 | Idem photo : P124; P125 |
| Bureau 1121 | Plafond | 15 | Oui 11ème étage - Bureau 1121 : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P125 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |



| ZPSO070 : Panneaux et plaques | | | | | | Niveau : 11ème étage | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|--|---|
| Panneaux et plaques | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1101, Bureau 1102, Bureau 1103, Bureau 1104, Bureau 1106, Bureau 1107a, Bureau 1107b, Bureau 1107 cd, WC Homme, WC Femme, Bureau 1115, Bureau 1116, Bureau 1117, Bureau 1118, Bureau 1120, Bureau 1121 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1101 | Plafond | 2 | Oui 11ème étage - Bureau 1101 : Plafond | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type isolant (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1102 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1103 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1104 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1106 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1107a | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1107b | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1107 cd | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| WC Homme | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| WC Femme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1115 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | Identifiant: ZPSO070 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P126 | Idem photo : P126 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
| Bureau 1116 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | <u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1117 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | <u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1118 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | <u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1120 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | <u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P126 | Idem photo : P126 |
| Bureau 1121 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P126 | <u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P126 | Idem photo : P126 |

| ZPSO075 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 11ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 11ème étage - WC Homme : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P134 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 11ème étage - WC Femme : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P135 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |






| ZPSO081 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | | Niveau : 12ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1201, Bureau 1202, Bureau 1203, Bureau 1204a, Bureau 1204b, Bureau 1206, Bureau 1209, Bureau 1211, Bureau 1212, Bureau 1217 abc, Bureau 1218, Bureau 1219, Bureau 1221, Bureau 1222 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1201 | Plafond | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1202 | Plafond | 3 | Oui 12ème étage - Bureau 1202 : Plafond | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P147 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1203 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1204a | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1204b | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1206 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1209 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1211 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1212 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1217 abc | Plafond | 11 | Oui 12ème étage - Bureau 1217 abc : Plafond | Identifiant: ZPSO081 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P146 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante |  |



| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| Bureau 1218 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | <u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1219 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | <u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1221 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | <u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
| Bureau 1222 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P146, P147 | <u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P146, P147 | Idem photo : P146; P147 |
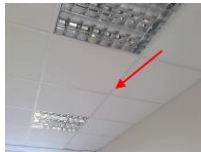
| ZPSO082 : Panneaux et plaques | | | | | Niveau : 12ème étage | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Panneaux et plaques | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1201, Bureau 1202, Bureau 1203, Bureau 1204a, Bureau 1204b, Bureau 1206, Bureau 1209, Bureau 1211, Bureau 1212, WC Homme, WC Femme, Bureau 1217 abc, Bureau 1218, Bureau 1219, Bureau 1221, Bureau 1222 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1201 | Plafond | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1202 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1203 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1204a | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1204b | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1206 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1209 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1211 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1212 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| WC Homme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| WC Femme | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | Identifiant: ZPSO082 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 1217 abc | Plafond | 13 | Oui 12ème étage - Bureau 1217 abc : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau fibreuse de type isolant (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreuse de type isolant (jaune) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1218 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | <u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1219 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | <u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1221 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | <u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |
| Bureau 1222 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P148 | <u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P148 | Idem photo : P148 |

| ZPSO086 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 12ème étage | | | |
|--|---------|------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 12ème étage - WC Homme : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P154 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi- dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 12ème étage - WC Femme : Plafond | <u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P155 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante |  |



| ZPSO093 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | | Niveau : 13ème étage | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|---|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1301, Bureau 1302, Bureau 1303, Bureau 1304, Bureau 1306, Bureau 1307, Bureau 1310, Bureau 1312, Bureau 1313, Bureau 1318, Bureau 1319, Bureau 1320, Bureau 1321, Bureau 1323, Bureau 1324 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1301 | Plafond | 2 | Oui 13ème étage - Bureau 1301 : Plafond | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P169 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1302 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1303 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1304 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1306 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1307 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1310 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1312 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1313 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|---|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1318 | Plafond | 11 | Oui 13ème étage - Bureau 1318 : Plafond | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1319 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1320 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1321 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1323 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |
| Bureau 1324 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P168, P169 | Identifiant: ZPSO093 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P168, P169 | Idem photo : P168; P169 |



| ZPSO094 : Panneaux et plaques | | | | | | Niveau : 13ème étage | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|--|---|
| Panneaux et plaques | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1301, Bureau 1302, Bureau 1303, Bureau 1304, Bureau 1306, Bureau 1307, Bureau 1310, Bureau 1312, Bureau 1313, WC Homme, WC Femme, Bureau 1318, Bureau 1319, Bureau 1320, Bureau 1321, Bureau 1323, Bureau 1324 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1301 | Plafond | 2 | Oui 13ème étage - Bureau 1301 : Plafond | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1302 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1303 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1304 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1306 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1307 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1310 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1312 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1313 | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| WC Homme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|---------------|-------------------|
| WC Femme | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1318 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1319 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1320 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1321 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1323 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |
| Bureau 1324 | Plafond | 18 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P170 | Identifiant: ZPSO094 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P170 | Idem photo : P170 |



| ZPSO099 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 13ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 13ème étage - WC Homme : Plafond | Identifiant: ZPSO099 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P178 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 13ème étage - WC Femme : Plafond | Identifiant: ZPSO099 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P179 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |

| ZPSO105 : Enduit à base de plâtre projeté | | | | | | Niveau : 14ème étage | | |
|---|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|---|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1401, Bureau 1402, Bureau 1403, Bureau 1404, Bureau 1406, Bureau 1407, Bureau 1410, Bureau 1412, Bureau 1418, Bureau 1419, Bureau 1420, Bureau 1421, Bureau 1423, Bureau 1424 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1401 | Plafond | 2 | Oui 14ème étage - Bureau 1401 : Plafond | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P191 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1402 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1403 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1404 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1406 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1407 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1410 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1412 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1418 | Plafond | 10 | Oui 14ème étage - Bureau 1418 : Plafond | Identifiant: ZPSO105 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P190 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante |  |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| Bureau 1419 | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | <u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1420 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | <u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1421 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | <u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1423 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | <u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |
| Bureau 1424 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P190, P191 | <u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P190, P191 | Idem photo : P190; P191 |


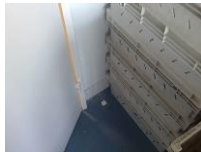
| ZPSO106 : Panneaux et plaques | | | | | | Niveau : 14ème étage | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Panneaux et plaques | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1401, Bureau 1402, Bureau 1403, Bureau 1404, Bureau 1406, Bureau 1407, Bureau 1410, Bureau 1412, WC Homme, WC Femme, Bureau 1418, Bureau 1419, Bureau 1420, Bureau 1421, Bureau 1423, Bureau 1424 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Plafond | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1401 | Plafond | 2 | Oui 14ème étage - Bureau 1401 : Plafond | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) : Absence d'amiante |  |
| Bureau 1402 | Plafond | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1403 | Plafond | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1404 | Plafond | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1406 | Plafond | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1407 | Plafond | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1410 | Plafond | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1412 | Plafond | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| WC Homme | Plafond | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| WC Femme | Plafond | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|---|--|------------------------------|--------|---------------|-------------------|
| Bureau 1418 | Plafond | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1419 | Plafond | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1420 | Plafond | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1421 | Plafond | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1423 | Plafond | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |
| Bureau 1424 | Plafond | 17 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P192 | Identifiant: ZPSO106 Description: Panneaux et plaques | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P192 | Idem photo : P192 |

| ZPSO111 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | | | | | Niveau : 14ème étage | | | |
|--|---------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|
| Peinture + Plâtre | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Plafond | 1 | Oui 14ème étage - WC Homme : Plafond | Identifiant: ZPSO111 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P200 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Plafond | 2 | Oui 14ème étage - WC Femme : Plafond | Identifiant: ZPSO111 Description: Peinture + Plâtre | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P201 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante |  |

5 - Planchers et planchers techniques

| ZPSO008 : Dalle de sol | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|---|------|---------------|---|-------------|---|----------------------|---------|-------|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 601, Bureau 602, Bureau 603a, Bureau 603b, Bureau 605, Bureau 606, Bureau 609, Bureau 611, Bureau 616, Bureau 617, Bureau 618, Bureau 619, Bureau 621, Bureau 622 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |


| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Dégagement | Sol | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 601 | Sol | 2 | Oui 6ème étage - Bureau 601 : Sol | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 602 | Sol | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 603a | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 603b | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 605 | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 606 | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 609 | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 611 | Sol | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 616 | Sol | 10 | Oui 6ème étage - Bureau 616 : Sol | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 617 | Sol | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | Identifiant: ZPSO008 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |



| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---|--|------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| Bureau 618 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 619 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 621 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |
| Bureau 622 | Sol | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P014, P015 | Idem photo : P014; P015 |

| ZPSO013 : Colle de carrelage | | | | | Niveau : 6ème étage | | | |
|------------------------------|------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|--|-------|
| Colle de carrelage | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 6ème étage - WC Homme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante | |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 6ème étage - WC Femme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante | |


| ZPSO020 : Dalle de sol | | | | | Niveau : 7ème étage | | | |
|---|------|---------------|---|---|---|----------------------|--|---|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | Pièces : Bureau 701, Bureau 702, Bureau 703, Bureau 705, Bureau 706, Bureau 709, Bureau 711, Bureau 712, Bureau 717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 720, Bureau 722, Bureau 723 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 701 | Sol | 1 | Oui 7ème étage - Bureau 701 : Sol | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | |
| Bureau 702 | Sol | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 703 | Sol | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 705 | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 706 | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 709 | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 711 | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 712 | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 717 | Sol | 9 | Oui 7ème étage - Bureau 717 : Sol | Identifiant: ZPSO020 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante |  |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---|--|------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|
| Bureau 718 | Sol | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | <u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 719 | Sol | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | <u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 720 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | <u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 722 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | <u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |
| Bureau 723 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P036, P037 | <u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P036, P037 | Idem photo : P036; P037 |

| ZPSO021 : Dalle de sol | | | | | | Niveau : 7ème étage | | |
|---|------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|---|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | | Pièces : Dégagement | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Sol | 1 | Oui 7ème étage - Dégagement : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante |  |

| ZPSO025 : Colle de carrelage | | | | | | Niveau : 7ème étage | | |
|------------------------------|------|---------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Colle de carrelage | | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 7ème étage - WC Homme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 7ème étage - WC Femme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante |  |

| ZPSO033 : Dalle de sol | | | | | Niveau : 8ème étage | | | |
|---|------|---------------|---|---|---|----------------------|--|---|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | Pièces : Bureau 801, Bureau 802, Bureau 803, Bureau 804, Bureau 806, Bureau 807, Bureau 810, Bureau 812, Bureau 813, Bureau 818, Bureau 819, Bureau 820, Bureau 821, Bureau 823, Bureau 824 | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 801 | Sol | 1 | Oui 8ème étage - Bureau 801 : Sol | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 802 | Sol | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 803 | Sol | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 804 | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 806 | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 807 | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 810 | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 812 | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 813 | Sol | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | Identifiant: ZPSO033 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |


| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---|--|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 818 | Sol | 10 | Oui 8ème étage - Bureau 818 : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 819 | Sol | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | <u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 820 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | <u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 821 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | <u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 823 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | <u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |
| Bureau 824 | Sol | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P059, P060 | <u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P059, P060 | Idem photo : P059; P060 |

ZPSO034 : Dalle de sol

Niveau : 8ème étage

Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage


Pièces : Dégagement

| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|------|------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|
| Dégagement | Sol | 1 | Oui 8ème étage - Dégagement : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |



| ZPSO039 : Colle de carrelage | | | | | Niveau : 8ème étage | | | |
|------------------------------|------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|--|-------|
| Colle de carrelage | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 8ème étage - WC Homme : Sol | Identifiant: ZPSO039 Description: Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P069 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) : Absence d'amiante | |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 8ème étage - WC Femme : Sol | Identifiant: ZPSO039 Description: Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P070 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) : Absence d'amiante | |

| ZPSO046 : Dalle de sol | | | | | | Niveau : 9ème étage | | |
|---|------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 901, Bureau 902, Bureau 903, Bureau 904, Bureau 906, Bureau 907, Bureau 910, Bureau 912, Bureau 913, Bureau 918, Bureau 919, Bureau 920, Bureau 921, Bureau 923, Bureau 924 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Sol | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 901 | Sol | 2 | Oui 9ème étage - Bureau 901 : Sol | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 902 | Sol | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 903 | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 904 | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 906 | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 907 | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 910 | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 912 | Sol | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 913 | Sol | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |



| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---|--|------------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 918 | Sol | 11 | Oui 9ème étage - Bureau 918 : Sol | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P083 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) Absence d'amiante |  |
| Bureau 919 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 920 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 921 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 923 | Sol | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |
| Bureau 924 | Sol | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P082, P083 | Identifiant: ZPSO046 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P082, P083 | Idem photo : P082; P083 |

ZPSO051 : Colle de carrelage

Niveau : 9ème étage


Colle de carrelage

Pièces : WC Homme, WC Femme
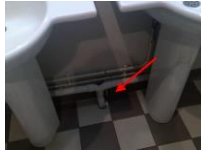
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|------|------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 9ème étage - WC Homme : Sol | Identifiant: ZPSO051 Description: Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P091 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 9ème étage - WC Femme : Sol | Identifiant: ZPSO051 Description: Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P092 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante |  |



| ZPSO058 : Dalle de sol | | | | | | Niveau : 10ème étage | | |
|---|------|---------------|---|--|------------------------------|--|--|-------------------------|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | | Pièces : Bureau 1001, Bureau 1002, Bureau 1003, Bureau 1004, Bureau 1006, Bureau 1007, Bureau 1009, Bureau 1011, Bureau 1012, Bureau 1017, Bureau 1018, Bureau 1019, Bureau 1020, Bureau 1022, Bureau 1023 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Bureau 1001 | Sol | 1 | Oui 10ème étage - Bureau 1001 : Sol | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante | |
| Bureau 1002 | Sol | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1003 | Sol | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1004 | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1006 | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1007 | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1009 | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1011 | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1012 | Sol | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |


| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|---|--|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1017 | Sol | 10 | Oui 10ème étage - Bureau 1017 : Sol | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P105 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1018 | Sol | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1019 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1020 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1022 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |
| Bureau 1023 | Sol | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P104, P105 | Identifiant: ZPSO058 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P104, P105 | Idem photo : P104; P105 |

ZPSO059 : Dalle de sol



Niveau : 10ème étage

Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage


Pièces : Dégagement

| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|------|------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| Dégagement | Sol | 1 | Oui 10ème étage - Dégagement : Sol | Identifiant: ZPSO059 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P106 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |



| ZPSO064 : Colle de carrelage | | | | | Niveau : 10ème étage | | | |
|------------------------------|------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|---|
| Colle de carrelage | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 10ème étage - WC Homme : Sol | Identifiant: ZPSO064 Description: Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P114 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 10ème étage - WC Femme : Sol | Identifiant: ZPSO064 Description: Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P115 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante |  |

| ZPSO071 : Dalle de sol | | | | | | Niveau : 11ème étage | | |
|---|------|---------------|---|--|------------------------------|--|--|---|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1101, Bureau 1102, Bureau 1103, Bureau 1104, Bureau 1106, Bureau 1107a, Bureau 1107b, Bureau 1107 cd, Bureau 1115, Bureau 1116, Bureau 1117, Bureau 1118, Bureau 1120, Bureau 1121 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Sol | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1101 | Sol | 2 | Oui 11ème étage - Bureau 1101 : Sol | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1102 | Sol | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1103 | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1104 | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1106 | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1107a | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1107b | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1107 cd | Sol | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1115 | Sol | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | Identifiant: ZPSO071 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |

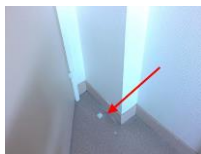

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|---|--|------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1116 | Sol | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | <u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1117 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | <u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1118 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | <u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1120 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P127, P128 | <u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P127, P128 | Idem photo : P127; P128 |
| Bureau 1121 | Sol | 15 | Oui 11ème étage - Bureau 1121 : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P128 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |

ZPSO076 : Colle de carrelage



Niveau : 11ème étage

Colle de carrelage


Pièces : WC Homme, WC Femme

| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|------|---------------|---|---|------------------------------|----------------------|---|---|
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 11ème étage - WC Homme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P136 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 11ème étage - WC Femme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P137 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante |  |




| ZPSO087 : Colle de carrelage | | | | | Niveau : 12ème étage | | | |
|------------------------------|------|---------------|---|--|------------------------------|----------------------|---|---|
| Colle de carrelage | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 12ème étage - WC Homme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P156 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 12ème étage - WC Femme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P157 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) : Absence d'amiante |  |

| ZPSO088 : Dalle de sol | | | | | | Niveau : 12ème étage | | |
|---|------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1201, Bureau 1202, Bureau 1203, Bureau 1204a, Bureau 1204b, Bureau 1206, Bureau 1209, Bureau 1211, Bureau 1212, Bureau 1217 abc, Bureau 1218, Bureau 1219, Bureau 1221, Bureau 1222 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Sol | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1201 | Sol | 2 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1202 | Sol | 3 | Oui 12ème étage - Bureau 1202 : Sol | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P159 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1203 | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1204a | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1204b | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1206 | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1209 | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1211 | Sol | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1212 | Sol | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | Identifiant: ZPSO088 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|----|---|--|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1217 abc | Sol | 11 | Oui 12ème étage - Bureau 1217 abc : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P158 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1218 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | <u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1219 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | <u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1221 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | <u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |
| Bureau 1222 | Sol | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P158, P159 | <u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P158, P159 | Idem photo : P158; P159 |

| ZPSO095 : Dalle de sol | | | | | | Niveau : 13ème étage | | |
|---|------|---------------|---|--|------------------------------|--|--|---|
| Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1301, Bureau 1302, Bureau 1303, Bureau 1304, Bureau 1306, Bureau 1307, Bureau 1310, Bureau 1312, Bureau 1313, Bureau 1318, Bureau 1319, Bureau 1320, Bureau 1321, Bureau 1323, Bureau 1324 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Sol | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1301 | Sol | 2 | Oui 13ème étage - Bureau 1301 : Sol | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (violet) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1302 | Sol | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1303 | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1304 | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1306 | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1307 | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1310 | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1312 | Sol | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1313 | Sol | 10 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |



| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|---|--|------------------------------------|--------|---|---|
| Bureau 1318 | Sol | 11 | Oui 13ème étage - Bureau 1318 : Sol | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P172 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (violet) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1319 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1320 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1321 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1323 | Sol | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |
| Bureau 1324 | Sol | 16 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P171, P172 | Identifiant: ZPSO095 Description: Linoléum + Colle bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P171, P172 | Idem photo : P171; P172 |

ZPSO100 : Colle de carrelage

Niveau : 13ème étage


Colle de carrelage



Pièces : WC Homme, WC Femme

| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
|--------------|------|------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 13ème étage - WC Homme : Sol | Identifiant: ZPSO100 Description: Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P180 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi- dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 13ème étage - WC Femme : Sol | Identifiant: ZPSO100 Description: Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P181 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi- dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi- dur de type ciment (gris) Absence d'amiante |  |



| ZPSO107 : Dalle de sol | | | | | | Niveau : 14ème étage | | |
|---|------|---------------|---|--|------------------------------|---|--|---|
| Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | | | | | | Pièces : Dégagement, Bureau 1401, Bureau 1402, Bureau 1403, Bureau 1404, Bureau 1406, Bureau 1407, Bureau 1410, Bureau 1412, Bureau 1418, Bureau 1419, Bureau 1420, Bureau 1421, Bureau 1423, Bureau 1424 | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| Dégagement | Sol | 1 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1401 | Sol | 2 | Oui 14ème étage - Bureau 1401 : Sol | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P194 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1402 | Sol | 3 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1403 | Sol | 4 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1404 | Sol | 5 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1406 | Sol | 6 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1407 | Sol | 7 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1410 | Sol | 8 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1412 | Sol | 9 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | Identifiant: ZPSO107 Description: Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | Analyse: P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|---|--|------------------------------------|--------|--|---|
| Bureau 1418 | Sol | 10 | Oui 14ème étage - Bureau 1418 : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P193 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante |  |
| Bureau 1419 | Sol | 11 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | <u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1420 | Sol | 12 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | <u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1421 | Sol | 13 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | <u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1423 | Sol | 14 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | <u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |
| Bureau 1424 | Sol | 15 | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P193, P194 | <u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P193, P194 | Idem photo : P193; P194 |

| ZPSO112 : Colle de carrelage | | | | | Niveau : 14ème étage | | | |
|------------------------------|------|------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| Colle de carrelage | | | | | Pièces : WC Homme, WC Femme | | | |
| Localisation | Zone | n° de sondage | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Justification | Etat de conservation | Analyse | Photo |
| WC Homme | Sol | 1 | Oui 14ème étage - WC Homme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO112 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P202 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; Absence d'amiante |  |
| WC Femme | Sol | 2 | Oui 14ème étage - WC Femme : Sol | <u>Identifiant:</u> ZPSO112 <u>Description:</u> Colle de carrelage | Après analyse en laboratoire | absent | <u>Analyse:</u> P203 <u>Partie analysée par le</u> <u>laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; Absence d'amiante |  |

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste C

Aucune évaluation n'a été réalisée

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

9. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

ADX GROUPE
Loïc LAPEYROUX
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

Version du : 28/04/2020 17:45

Référence dossier client : 5e90800c5886aDossier: 1203668_p01

Référence dossier N° : 20UV012385

Référence laboratoire N° : 20RI027530

Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 24/04/2020 13:20

Reçu par le laboratoire le : 27/04/2020

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 001-1 | P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-2 | P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-1 | P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 6ème étage - Bureau 617 | Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-2 | P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 6ème étage - Bureau 617 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-1 | P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-2 | P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

1/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 004-1 | P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 6ème étage - Bureau 616 | Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004-2 | P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 6ème étage - Bureau 616 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-1 | P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-2 | P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-3 | P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 006-1 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - Bureau 616 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-2 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - Bureau 616 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-3 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - Bureau 616 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-4 | P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Tapisserie + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - Bureau 616 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007-1 | P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - 6eme etage - Bureau 601 | Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007-2 | P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - 6eme etage - Bureau 601 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007-3 | P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - 6eme etage - Bureau 601 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 008-1 | P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre projeté - 6ème étage - Bureau 616 | Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008-2 | P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre projeté - 6ème étage - Bureau 616 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009-1 | P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) - 6ème étage - Degagement | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010-1 | P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) - 13ème étage - Degagement | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011-1 | P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Peinture + Plâtre - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012-1 | P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Peinture + Plâtre - 6ème étage - Bureau 616 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013-1 | P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 6ème étage - Bureau 601 | Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 014-1 | P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 6eme etage - Bureau 601 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-2 | P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 6eme etage - Bureau 601 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-1 | P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 6eme etage - Bureau 616 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-2 | P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 6eme etage - Bureau 616 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 016-1 | P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme étage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-2 | P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-3 | P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-4 | P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme étage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 017-1 | P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017-2 | P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017-3 | P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 017-4 | P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 018-1 | P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018-2 | P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 018-3 | P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-1 | P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-2 | P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 6eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

8/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 020-1 | P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 6eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020-2 | P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 6eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021-1 | P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Peinture + Platre - 6eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022-1 | P022 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Peinture + Platre - 6eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023-1 | P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 6eme etage - WC Homme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024-1 | P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 6eme etage - WC Femme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025-1 | P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit a base de platre projete - Tapisserie + Platre - 7eme etage - Bureau 701 | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025-2 | P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit a base de platre projete - Tapisserie + Platre - 7eme etage - Bureau 701 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

9/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 026-1 | P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté - Tapisserie + Plâtre - 7ème étage - Bureau 717 | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 026-2 | P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté - Tapisserie + Plâtre - 7ème étage - Bureau 717 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027-1 | P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Tapisserie + Plâtre - 7ème étage - Bureau 701 | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027-2 | P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Tapisserie + Plâtre - 7ème étage - Bureau 701 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028-1 | P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Tapisserie + Plâtre - 7ème étage - Bureau 717 | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028-2 | P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Tapisserie + Plâtre - 7ème étage - Bureau 717 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

10/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 029-1 | P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - Bureau 701 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 029-2 | P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - Bureau 701 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 029-3 | P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - Bureau 701 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 029-4 | P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - Bureau 701 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030-1 | P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - Bureau 717 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030-2 | P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - Bureau 717 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

11/50



MyEasyLab

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|--------------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 031-1 | P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 7ème étage - Bureau 701 | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 032-1 | P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 7ème étage - Bureau 717 | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 032-2 | P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 7ème étage - Bureau 717 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 033-1 | P033 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 7ème étage - Bureau 701 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034-1 | P034 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 7ème étage - Bureau 717 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 035-1 (1) | P035 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 7ème étage - Bureau 701 | Matériau fibreux de type isolant (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

12/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 036-1 | P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 7eme etage - Bureau 701 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036-2 | P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 7eme etage - Bureau 701 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 037-1 | P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 7eme etage - Bureau 717 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 037-2 | P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 7eme etage - Bureau 717 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 038-1 | P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 7eme etage - Degagement | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 038-2 | P038 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 7eme etage - Degagement | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

13/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 039-1 | P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 039-2 | P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 040-1 | P040 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 040-2 | P040 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 040-3 | P040 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 040-4 | P040 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

14/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 041-1 | P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 7eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 041-2 | P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 7eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 041-3 | P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 7eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 041-4 | P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 7eme etage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

15/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 042-1 | P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 042-2 | P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 042-3 | P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 042-4 | P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043-1 | P043 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + Platre - 7eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044-1 | P044 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Peinture + Platre - 7eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045-1 | P045 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 7eme etage - WC Homme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

16/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 046-1 | P046 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 7eme etage - WC Femme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047-1 | P047 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 7eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 048-1 | P048 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 8eme etage - Bureau 801 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 048-2 | P048 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 8eme etage - Bureau 801 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 049-1 | P049 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 8eme etage - Bureau 820 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 049-2 | P049 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 8eme etage - Bureau 820 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

17/50





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 050-1 | P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 8eme etage - Bureau 801 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 050-2 | P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 8eme etage - Bureau 801 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 051-1 | P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 8eme etage - Bureau 818 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 051-2 | P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 8eme etage - Bureau 818 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

18/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 052-1 | P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - Bureau 801 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 052-2 | P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - Bureau 801 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 052-3 | P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - Bureau 801 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

19/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 053-1 | P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 8eme etage - Bureau 818 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 053-2 | P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 8eme etage - Bureau 818 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 053-3 | P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 8eme etage - Bureau 818 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 053-4 | P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 8eme etage - Bureau 818 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054-1 | P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 8eme etage - Bureau 801 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054-2 | P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 8eme etage - Bureau 801 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

20/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 055-1 | P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - 8ème étage - Bureau 818 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 055-2 | P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - 8ème étage - Bureau 818 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 056-1 | P056 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Peinture + Plâtre - 8ème étage - Bureau 801 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 057-1 | P057 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Peinture + Plâtre - 8ème étage - Bureau 818 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 058-1 | P058 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 8ème étage - Bureau 801 | Matériau fibreux de type isolant (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 059-1 | P059 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage - 8ème étage - Bureau 801 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 059-2 | P059 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage - 8ème étage - Bureau 801 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

21/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 060-1 | P060 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 8eme etage - Bureau 818 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 060-2 | P060 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 8eme etage - Bureau 818 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 061-1 | P061 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 8eme etage - Degagement | Matériau souple de type revêtement de sol (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 061-2 | P061 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 8eme etage - Degagement | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

22/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 062-1 | P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 062-2 | P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 062-3 | P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 062-4 | P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

23/50



MyEasyLab

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 063-1 | P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 063-2 | P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 063-3 | P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 063-4 | P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

24/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 064-1 | P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 064-2 | P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 064-3 | P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 064-4 | P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme étage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

25/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 065-1 | P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 065-2 | P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 065-3 | P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 065-4 | P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 8eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 066-1 | P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 8eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 066-2 | P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 8eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 067-1 | P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 8eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

26/50





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 068-1 | P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + Plâtre - 8eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 069-1 | P069 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 8eme etage - WC Homme | Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 070-1 | P070 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 8eme etage - WC Femme | Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 071-1 | P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Tapisserie + Plâtre - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 071-2 | P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Tapisserie + Plâtre - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 072-1 | P072 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Tapisserie + Plâtre - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 072-2 | P072 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Tapisserie + Plâtre - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

27/50



MyEasyLab

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 073-1 | P073 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Tapisserie + Plâtre - 9ème étage - Bureau 901 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 073-2 | P073 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Tapisserie + Plâtre - 9ème étage - Bureau 901 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 074-1 | P074 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Tapisserie + Plâtre - 9ème étage - Bureau 918 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 074-2 | P074 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Tapisserie + Plâtre - 9ème étage - Bureau 918 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

28/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 075-1 | P075 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 075-2 | P075 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 075-3 | P075 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 075-4 | P075 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 076-1 | P076 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 076-2 | P076 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

29/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 077-1 | P077 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 077-2 | P077 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 078-1 | P078 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 078-2 | P078 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 079-1 | P079 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Peinture + Plâtre - 9eme etage - Bureau 902 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 080-1 | P080 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Peinture + Plâtre - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 081-1 | P081 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 9eme etage - Bureau 902 | Matériau fibreux de type isolant (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

30/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 082-1 | P082 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 082-2 | P082 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 9eme etage - Bureau 901 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 083-1 | P083 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 083-2 | P083 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 9eme etage - Bureau 918 | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 084-1 | P084 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 084-2 | P084 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

31/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 085-1 | P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 085-2 | P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 085-3 | P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - WC Femme | Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 086-1 | P086 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 086-2 | P086 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 9eme etage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

32/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 087-1 | P087 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 9eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 087-2 | P087 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 9eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 088-1 | P088 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - 9eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 088-2 | P088 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - 9eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 089-1 | P089 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + Plâtre - 9eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 090-1 | P090 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + Plâtre - 9eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 091-1 | P091 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 9eme etage - WC Homme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

33/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 092-1 | P092 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 9eme etage - WC Femme | Matériau dur de type ciment- colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 093-1 | P093 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Tapisserie + Platre - 10eme etage - Bureau 1001 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 093-2 | P093 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Tapisserie + Platre - 10eme etage - Bureau 1001 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 094-1 | P094 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Tapisserie + Platre - 10eme etage - Bureau 1017 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 094-2 | P094 - 3 - Parois verticales interieures - Poteaux - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Tapisserie + Platre - 10eme etage - Bureau 1017 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 095-1 | P095 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Tapisserie + Platre - 10eme etage - Bureau 1001 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 095-2 | P095 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Tapisserie + Platre - 10eme etage - Bureau 1001 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

34/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 096-1 | P096 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 10ème étage - Bureau 1017 | Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 096-2 | P096 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 10ème étage - Bureau 1017 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 097-1 | P097 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 097-2 | P097 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 097-3 | P097 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 097-4 | P097 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

35/50





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 098-1 | P098 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - Bureau 1017 | Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 098-2 | P098 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - Bureau 1017 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 098-3 | P098 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - Bureau 1017 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 098-4 | P098 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - Bureau 1017 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 099-1 | P099 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 10eme etage - Bureau 1001 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 099-2 | P099 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 10eme etage - Bureau 1001 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

36/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 100-1 | P100 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 10ème étage - Bureau 1017 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 100-2 | P100 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 10ème étage - Bureau 1017 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 101-1 | P101 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 102-1 | P102 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 10ème étage - Bureau 1017 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 103-1 | P103 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 103-2 | P103 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau fibreux de type isolant (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 104-1 | P104 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau souple de type revêtement de sol (orange) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 104-2 | P104 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoléum + Colle non bitumineuse + ragréage - 10ème étage - Bureau 1001 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

37/50





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 105-1 | P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 10eme etage - Bureau 1017 | Matériau souple de type revêtement de sol (orange) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 105-2 | P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 10eme etage - Bureau 1017 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 106-1 | P106 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 10eme etage - Degagement | Matériau souple de type revêtement de sol (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 106-2 | P106 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 10eme etage - Degagement | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 107-1 | P107 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 107-2 | P107 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 107-3 | P107 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

38/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 108-1 | P108 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 108-2 | P108 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 108-3 | P108 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 109-1 | P109 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 109-2 | P109 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 109-3 | P109 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 10eme etage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

39/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 110-1 | P110 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 10ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 110-2 | P110 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 10ème étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 110-3 | P110 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 10ème étage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 111-1 | P111 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 10ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 111-2 | P111 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 10ème étage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 112-1 | P112 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 10ème étage - WC Homme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 113-1 | P113 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 10ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

40/50



MyEasyLab

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 114-1 | P114 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 10eme etage - WC Homme | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 115-1 | P115 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 10eme etage - WC Femme | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 116-1 | P116 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 116-2 | P116 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 117-1 | P117 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage - Bureau 1121 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 117-2 | P117 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage - Bureau 1121 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

41/50





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 118-1 | P118 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 118-2 | P118 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 119-1 | P119 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 11eme etage - Bureau 1121 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 119-2 | P119 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 11eme etage - Bureau 1121 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 120-1 | P120 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 120-2 | P120 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

42/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 121-1 | P121 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage - Bureau 1121 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 121-2 | P121 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage - Bureau 1121 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 122-1 | P122 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - Bureau 1101 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 122-2 | P122 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - Bureau 1101 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 122-3 | P122 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - Bureau 1101 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

43/50





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 123-1 | P123 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - Bureau 1121 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 123-2 | P123 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - Bureau 1121 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 123-3 | P123 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - Bureau 1121 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 123-4 | P123 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - Bureau 1121 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 124-1 | P124 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 11ème étage - Bureau 1101 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 125-1 | P125 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 11ème étage - Bureau 1121 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 126-1 | P126 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 11ème étage - Bureau 1101 | Matériau fibreux de type isolant (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

44/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 127-1 | P127 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau souple de type revêtement de sol (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 127-2 | P127 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 127-3 | P127 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 11eme etage - Bureau 1101 | Matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 128-1 | P128 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 11eme etage - Bureau 1121 | Matériau souple de type revêtement de sol (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 128-2 | P128 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 11eme etage - Bureau 1121 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

45/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 129-1 | P129 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (vert) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 129-2 | P129 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 129-3 | P129 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

46/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 130-1 | P130 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 130-2 | P130 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 130-3 | P130 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 130-4 | P130 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

47/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 131-1 | P131 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 131-2 | P131 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 131-3 | P131 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

48/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 132-1 | P132 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 132-2 | P132 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 132-3 | P132 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 132-4 | P132 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 133-1 | P133 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 133-2 | P133 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage - WC Femme | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

49/50



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023277-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 134-1 | P134 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 11ème étage - WC Homme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 135-1 | P135 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 11ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 136-1 | P136 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 11ème étage - WC Homme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 137-1 | P137 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 11ème étage - WC Femme | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

278 analyses au laboratoire dont 214 par la technique identifiée sous le terme MET et 64 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type peinture (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

Validé et approuvé par :

H. Mielech

Hanna Mielech
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 50 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

50/50



MyEasyLab

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

ADX GROUPE
Loïc LAPEYROUX
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

Version du : 28/04/2020 21:00

Référence dossier client : 5e959937541dfDossier: 1203668_p01

Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 27/04/2020 13:40

Référence dossier N° : 20UV012395

Reçu par le laboratoire le : 27/04/2020

Référence laboratoire N° : 20RI027540

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 001-1 | P138 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-2 | P138 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-1 | P139 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-2 | P139 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

1/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 003-1 | P140 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-2 | P140 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004-1 | P141 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004-2 | P141 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Tapisserie + Platre - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 005-1 | P142 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-2 | P142 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-3 | P142 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-1 | P143 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-2 | P143 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-3 | P143 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 007-1 | P144 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008-1 | P145 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1201 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008-2 | P145 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1201 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009-1 | P146 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Peinture + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010-1 | P147 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté - Peinture + Plâtre - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011-1 | P148 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau fibreux de type isolant (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 011-2 | P148 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 012-1 | P149 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 12eme etage - WC Homme | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012-2 | P149 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 12eme etage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013-1 | P150 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 12eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013-2 | P150 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 12eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 013-3 | P150 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 12eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 013-4 | P150 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 12eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 014-1 | P151 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-2 | P151 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-3 | P151 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-4 | P151 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 015-1 | P152 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-2 | P152 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-3 | P152 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 12eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-1 | P153 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 12eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-2 | P153 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 12eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 016-3 | P153 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 12eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 017-1 | P154 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + Plâtre - 12eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018-1 | P155 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + Plâtre - 12eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-1 | P156 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 12eme etage - WC Homme | Matériau de type mousse (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020-1 | P157 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 12eme etage - WC Femme | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021-1 | P158 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau souple de type revêtement de sol (noir) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021-2 | P158 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 12eme etage - Bureau 1217 abc | Matériau de type colle ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022-1 | P159 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau souple de type revêtement de sol (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022-2 | P159 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 12eme etage - Bureau 1202 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

8/24





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 023-1 | P160 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023-2 | P160 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024-1 | P161 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau de type système d'enduit peinture (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024-2 | P161 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Tapisserie + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025-1 | P162 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau de type système d'enduit peinture (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025-2 | P162 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 026-1 | P163 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau de type système d'enduit peinture (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 026-2 | P163 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

9/24





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 027-1 | P164 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027-2 | P164 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 028-1 | P165 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028-2 | P165 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 028-3 | P165 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 029-1 | P166 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau de type système d'enduit peinture (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

10/24





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 030-1 | P167 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau de type système d'enduit peinture (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030-2 | P167 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031-1 | P168 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 032-1 | P169 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 033-1 | P170 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034-1 | P171 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle bitumineuse + ragréage - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau souple de type revêtement de sol (violet) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034-2 | P171 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle bitumineuse + ragréage - 13eme etage - Bureau 1301 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

11/24



MyEasyLab

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 035-1 | P172 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle bitumineuse + ragréage - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau souple de type revêtement de sol (violet) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 035-2 | P172 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle bitumineuse + ragréage - 13eme etage - Bureau 1318 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036-1 | P173 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036-2 | P173 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 036-3 | P173 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - WC Homme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

12/24





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 037-1 | P174 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 037-2 | P174 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 037-3 | P174 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 037-4 | P174 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 13eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

13/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 038-1 | P175 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 13eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 038-2 | P175 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 13eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 038-3 | P175 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 13eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

14/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 039-1 | P176 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 13eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 039-2 | P176 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 13eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 039-3 | P176 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 13eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 039-4 | P176 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointolement + Bande + plaques de plâtre - 13eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 040-1 | P177 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 040-2 | P177 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 041-1 | P178 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 13eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

15/24





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 042-1 | P179 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + Plâtre - 13eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043-1 | P180 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 13eme etage - WC Homme | Matériau semi-dur de type ciment (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043-2 | P180 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 13eme etage - WC Homme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044-1 | P181 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 13eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044-2 | P181 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 13eme etage - WC Femme | Matériau semi-dur de type ciment (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045-1 | P182 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045-2 | P182 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 046-1 | P183 - 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

16/24





MyEasyLab

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 047-1 | P184 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Peinture + Plâtre - 14ème étage - Bureau 1418 | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047-2 | P184 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Peinture + Plâtre - 14ème étage - Bureau 1418 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 048-1 | P185 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Peinture + Plâtre - 14ème étage - Bureau 1401 | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 048-2 | P185 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches - Peinture + Plâtre - 14ème étage - Bureau 1401 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

17/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 049-1 | P186 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 049-2 | P186 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 049-3 | P186 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 050-1 | P187 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 050-2 | P187 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de platre - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

18/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 051-1 | P188 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 051-2 | P188 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 052-1 | P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 052-2 | P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 052-3 | P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 053-1 | P190 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Peinture + Platre - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054-1 | P191 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Peinture + Platre - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

19/24





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 055-1 | P192 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 056-1 | P193 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau souple de type revêtement de sol (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 056-2 | P193 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 14eme etage - Bureau 1418 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 057-1 | P194 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau souple de type revêtement de sol (rose) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 057-2 | P194 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Linoleum + Colle non bitumineuse + ragréage - 14eme etage - Bureau 1401 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

20/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 058-1 | P195 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 058-2 | P195 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 058-3 | P195 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 059-1 | P196 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14eme etage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 059-2 | P196 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14eme etage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

21/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 060-1 | P197 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14eme etage - WC Homme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 060-2 | P197 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 060-3 | P197 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14eme etage - WC Homme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

22/24





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 061-1 | P198 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 061-2 | P198 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14ème étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 061-3 | P198 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14ème étage - WC Femme | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | MOLP | 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 061-4 | P198 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre - 14ème étage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 062-1 | P199 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 14ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 062-2 | P199 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 14ème étage - WC Femme | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

23/24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-20-RI-023311-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|--------------------|-------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb | Type | |
| 063-1 | P200 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 14ème étage - WC Homme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 064-1 | P201 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Peinture + Plâtre - 14ème étage - WC Femme | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 065-1 | P202 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 14ème étage - WC Homme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 066-1 | P203 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 14ème étage - WC Femme | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET | 1 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

132 analyses au laboratoire dont 98 par la technique identifiée sous le terme MET et 34 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

Validé et approuvé par :

Hanna Mielech
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

24/24



10.ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION

DEKRA

DEKRA

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticteur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Loïc LAPEYROUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3271 pour :

| | DU | AU |
|--|------------|------------|
| - Constat de Risque d'Exposition au Plomb | 10/04/2017 | 09/04/2022 |
| - Diagnostic amiante sans mention | 15/10/2019 | 14/10/2024 |
| - Diagnostic amiante avec mention | 15/10/2019 | 14/10/2024 |
| - Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) | 23/03/2017 | 22/03/2022 |
| - Diagnostic de performance énergétique | 10/04/2017 | 09/04/2022 |
| - Etat relatif à l'installation intérieure de gaz | 22/03/2017 | 21/03/2022 |
| - Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité | 22/03/2017 | 21/03/2022 |

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de diagnostic d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 22/11/2019



Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques Immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.

- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building Information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurant ci-dessous de la présente.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 01/01/2021, sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

| NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |
|--|---|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dont : | |
| • Dommages corporels | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Autres garanties : | |

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatif
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - V(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

| | |
|--|---|
| Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) | 750.000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | DER EXPERT 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 150.000 € par sinistre |
| Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières) | 30.000 € par sinistre |

(« Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

Fait à NANTERRE le 7 janvier 2020
Pour la société :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Loïc LAPEYROUX

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3271 pour :

| | DU | AU |
|--|------------|------------|
| - Constat de Risque d'Exposition au Plomb | 10/04/2017 | 09/04/2022 |
| - Diagnostic amiante sans mention | 15/10/2019 | 14/10/2024 |
| - Diagnostic amiante avec mention | 15/10/2019 | 14/10/2024 |
| - Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) | 23/03/2017 | 22/03/2022 |
| - Diagnostic de performance énergétique | 10/04/2017 | 09/04/2022 |
| - Etat relatif à l'installation intérieure de gaz | 22/03/2017 | 21/03/2022 |
| - Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité | 22/03/2017 | 21/03/2022 |

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY
Bagneux, le 22/11/2019



Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr