

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

VALBONNE  
Les Algorithmes  
Bâtiment Pythagore A  
2000 Route des Lucioles  
CS 80055  
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX France  
Mail : vincent.roger@bureauveritas.com

**A l'attention de M. PINEL José**

ACADEMIE DE NICE RECTORAT  
53 AVENUE CAP DE CROIX  
06181 NICE CEDEX 2

Copie à M. RENOU

**Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti**

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



**Date(s) du repérage :** du 03/05/2024 au 03/05/2024

**Nom du site :** RECTORAT DE NICE - ASM

**Immeuble bâti objet du repérage :**

Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740  
53 AVENUE CAP DE CROIX  
06000 NICE

**Numéro d'affaire :** 21934404

**Référence du rapport :** 21934404/S2.4.4.R

**Rédigé le :** 07/06/2024

**Par l'opérateur de repérage :** Vincent ROGER

**Date de la commande :** 22/04/2024


**Certification de compétence :** Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas Certification Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX Certificat n° 14432137



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	22/09/2022	21/09/2029
Amiante avec mention	22/09/2022	21/09/2029

Ce rapport contient **33** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

**Signature du rédacteur :**



# SOMMAIRE

<b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....</b>	<b>3</b>
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
<b>2. CONCLUSIONS.....</b>	<b>4</b>
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	4
2.2. Obligation d'information.....	4
<b>3. INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>5</b>
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
3.2. Intervenants.....	5
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3.4. Laboratoire(s).....	5
<b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>	<b>6</b>
4.1. Textes réglementaires.....	6
4.2. Méthodologie de la mission.....	6
4.3. Limites de la mission.....	6
<b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>	<b>8</b>
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
5.2. Conditions de visite.....	8
<b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>8</b>
6.1. Résultats détaillés.....	8
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....	11
<b>7. ANNEXES.....</b>	<b>11</b>
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	11
7.2. Croquis de repérage.....	12
7.3. Photos.....	20
7.4. Attestation d'assurance.....	24
7.5. Certificat de compétence.....	25
7.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	26

# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réfection des cages d'escaliers et dans le locaux concernés changement des portes sans modification du sol.

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,...), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium), Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.), Peintures décoratives
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)

## 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
  - Les cages d'escaliers EST et OUEST
  - Au R-1 le Local 049 Vide sanitaire et le Local 013 Autocommutateur
  - Au RDC le Local 019 reprographie et le Local 002 Sécurité
  - Au R+1 le Local 145
  - Au R+2 le Local 248
  - Au R+3 le Local 343
  - Au R+4 le Local 443, le local 441 et le Local 404 Dégagement

## 2. CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier EST	Mur	Enduit	plâtre, peint, ciment, blanc(he), gris(e), Enduit lissé
RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	ciment, lissé, blanc(he), gris(e)
RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	lissé, gris(e), blanc(he)

### 2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

#### Remarque(s) complémentaire(s):

Présence d'amiante sur ce produit enduit lissé par les résultats de P20 sur ce rapport et P41, P42 sur le rapport n° 21072740 sans possibilité d'étendre à toute la cage d'escalier au vue des résultats.

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

**Adresse:** Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740  
53 AVENUE CAP DE CROIX  
06000 NICE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Bureaux	Immeuble de travail > 300 personnes	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

#### 3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	ACADEMIE DE NICE RECTORAT M. José PINEL	53 AVENUE CAP DE CROIX 06181 NICE CEDEX 2	0493537052 jose.pinel@region-academique-paca.fr
Propriétaire	ACADEMIE DE NICE RECTORAT M. José PINEL	53 AVENUE CAP DE CROIX 06181 NICE CEDEX 2	0493537052 jose.pinel@region-academique-paca.fr
Accompagnateur	RECTORAT Mr José PINEL	53 AV CAP DE CROIX 06181 NICE CEDEX 2	/

#### 3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467500383	VINCENT ROGER	Bureau Veritas Certification	14432137	22/09/2022	21/09/2029

#### 3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud	1-5922	75C Avenue du Pascalet 30310VERGEZE France	+33 4 66 73 15 73

## **4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE**

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

### **4.1. Textes réglementaires**

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

### **4.2. Méthodologie de la mission**

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

### **4.3. Limites de la mission**

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.  
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 03/05/2024 au 03/05/2024

### 5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

*Rapports de repérage amiante :*

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
6363997/S1.1.2.R	02/05/2016	BUREAU VERITAS	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
BCI001393	09/07/2020	SOCOTEC	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
2109CPASOBCI008443 /DSDEN	22/09/2021	SOCOTEC	Repérage en vue de la constitution du " DTA "	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
2109CPASOBCI008443 /RECTORAT	22/09/2021	SOCOTEC	Repérage en vue de la constitution du " DTA "	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
AMIA-21072740_000S7_00013	23/02/2024	Bureau Veritas	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

*Autres documents :*

Titre	Référence	Type Document
Complément projet- Zones stabilisées couleur orange	2024	Programme des travaux
Complément projet- Zones stabilisées couleur orange	2024	Plan

### 5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Résultats détaillés



Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RECTORAT NICE / R-1 / Local 049 Vide sanitaire	Menuiserie	Joint	ciment, compact, gris(e), blanc(he), Avec peinture	P003	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R-1 / Local 049 Vide sanitaire	Menuiserie	Joint	ciment, compact, gris(e), blanc(he), AVEC PEINTURE	P004	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R-1 / Local 013 Autocommutateur	Menuiserie	Joint	compact, ciment, gris(e)	P001	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R-1 / Local 013 Autocommutateur	Menuiserie	Joint	enduit, compact, gris(e)	P002	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R-1 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	plâtre, peint, ciment, blanc(he), gris(e)	P022	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier EST	Mur	Enduit	plâtre, peint, ciment, blanc(he), gris(e), Enduit lissé	P020	Résultat d'analyse	Présence d'amiante sur ce produit sans possibilité d'étendre à toute la cage d'escalier au vue des résultats.	OUI
RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier OUEST	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, blanc(he), gris(e)	P021	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / RDC / Local 019 reprographie	Menuiserie	Joint	enduit, blanc(he), AVEC PEINTURE	P024	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / RDC / Local 002 Sécurité	Menuiserie	Joint	enduit, blanc(he), AVEC PEINTURE	P023	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, gris(e), blanc(he)	P019	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier OUEST	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, gris(e), blanc(he)	P018	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+1 / Local 145	Menuiserie	Joint	enduit, blanc(he), orange, AVEC PEINTURE	P017	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	plâtre, peint, ciment, blanc(he), gris(e)	P016	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier OUEST	Mur	Enduit	plâtre, peint, ciment, blanc(he), gris(e)	P015	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+2 / Local 248	Menuiserie	Joint	enduit, blanc(he), orange, AVEC PEINTURE	P014	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	plâtre, peint, ciment, blanc(he), gris(e)	P012	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier OUEST	Mur	Enduit	plâtre, ciment, peint, blanc(he), gris(e)	P011	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+3 / Local 343	Menuiserie	Joint	enduit, blanc(he), orange, AVEC PEINTURE	P013	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	ciment, peint, plâtre, gris(e), blanc(he)	P007	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier OUEST	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, blanc(he), gris(e)	P006	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+4 / Local 443	Menuiserie	Joint	enduit, blanc(he), orange, AVEC PEINTURE	P009	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+4 / Local 441	Menuiserie	Joint	enduit, blanc(he), orange, AVEC PEINTURE	P008	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	ciment, lissé, blanc(he), gris(e)	/	Document consulté (Réf. 21072740)	/	OUI
RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier EST	Mur	Enduit	lissé, gris(e), blanc(he)	/	Document consulté (Réf. 21072740)	/	OUI
RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier OUEST	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, blanc(he), gris(e)	P005	Résultat d'analyse	/	NON
RECTORAT NICE / R+4 / Local 404 Dégagement	Menuiserie	Joint	enduit, blanc(he)	P010	Résultat d'analyse	/	NON

## 6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
20	Mur	Enduit	Surface : non déterminable

Note: Une quantification n'est pas possible car le produit n'est pas homogène.

## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
RECTORAT NICE / R-1 / Local 049 Vide sanitaire	/
RECTORAT NICE / R-1 / Local 013 Autocommutateur	/
RECTORAT NICE / R-1 / Cage escalier EST	/
RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier EST	/
RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier OUEST	/
RECTORAT NICE / RDC / Local 019 reprographie	/
RECTORAT NICE / RDC / Local 002 Sécurité	/
RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier EST	/
RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier OUEST	/
RECTORAT NICE / R+1 / Local 145	/
RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier EST	/
RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier OUEST	/
RECTORAT NICE / R+2 / Local 248	/
RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier EST	/
RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier OUEST	/
RECTORAT NICE / R+3 / Local 343	/
RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier EST	/
RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier OUEST	/
RECTORAT NICE / R+4 / Local 443	/
RECTORAT NICE / R+4 / Local 441	/
RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier EST	/
RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier OUEST	/
RECTORAT NICE / R+4 / Local 404 Dégagement	/

## **7.2. Croquis de repérage**

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
R-1	RECTORAT DE NICE 53 AV CAP DE CROIX 06000 NICE	 Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
Plan/Elévation	Indice 00			
Date de visite	03/05/2024			

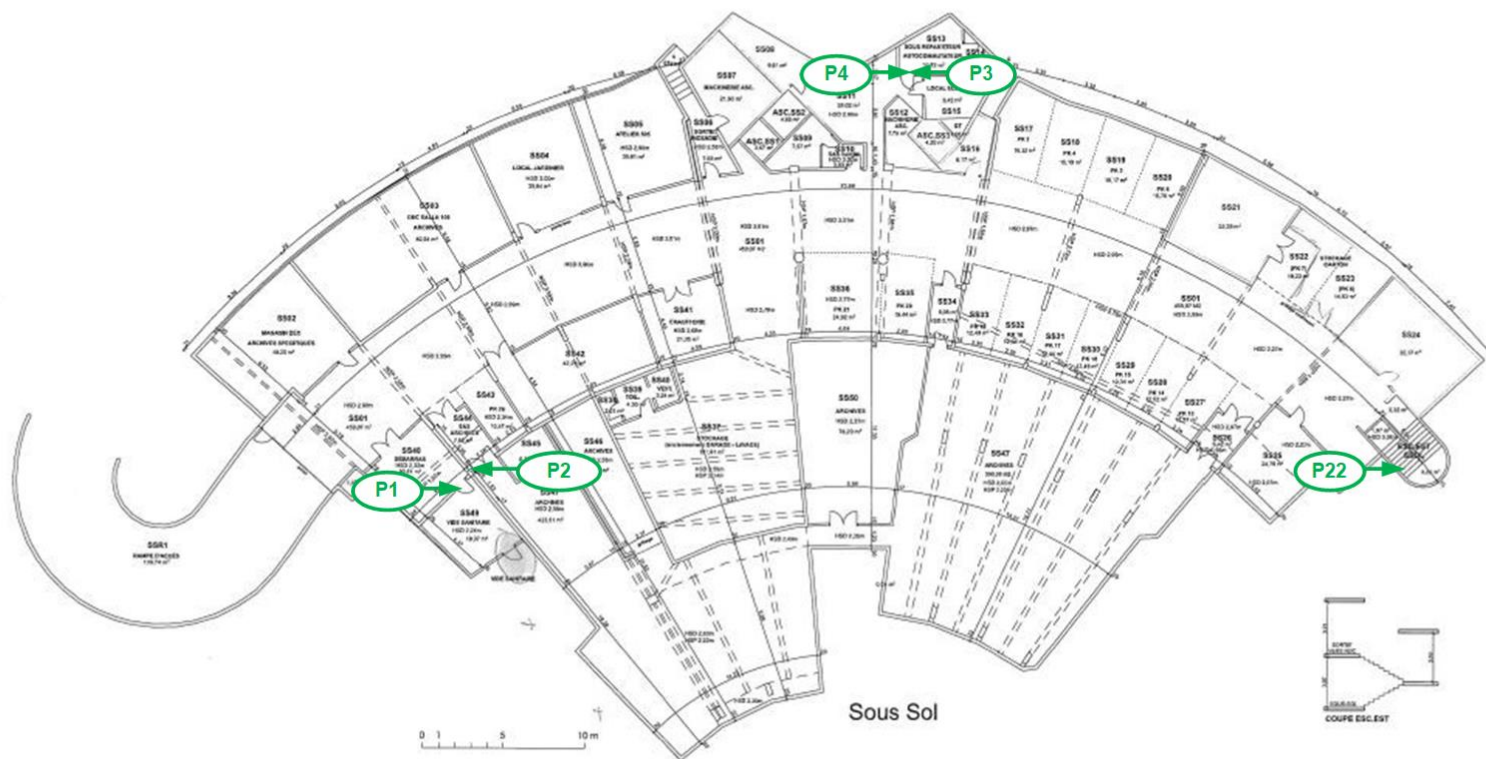




Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	Localisation : RECTORAT NICE / R-1
Réalisé par : Vincent ROGER	N° de planche : 1 / 7	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
RDC	RECTORAT DE NICE 53 AV CAP DE CROIX 06000 NICE	 Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
Plan/Elévation	Indice 00	 Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Enduit ciment lissé gris blanc	
Date de visite	03/05/2024			



<b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	Localisation : RECTORAT NICE / RDC
Réalisé par : Vincent ROGER	N° de planche : 2 / 7	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
R+1	RECTORAT DE NICE 53 AV CAP DE CROIX 06000 NICE	 Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
Plan/Elévation	Indice 00			
Date de visite	03/05/2024			

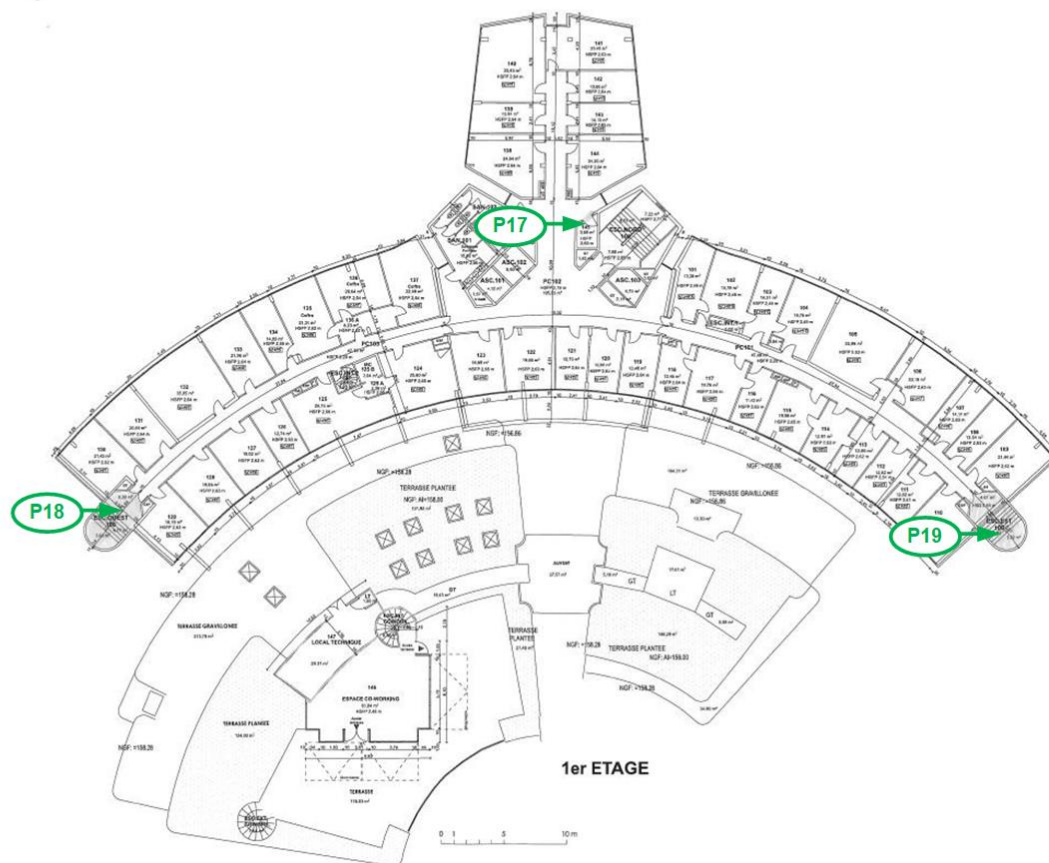


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	Localisation : RECTORAT NICE / R+1
Réalisé par : Vincent ROGER	N° de planche : 3 / 7	



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
R+2	RECTORAT DE NICE 53 AV CAP DE CROIX 06000 NICE	 Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
Plan/Elévation	Indice 00			
	03/05/2024			

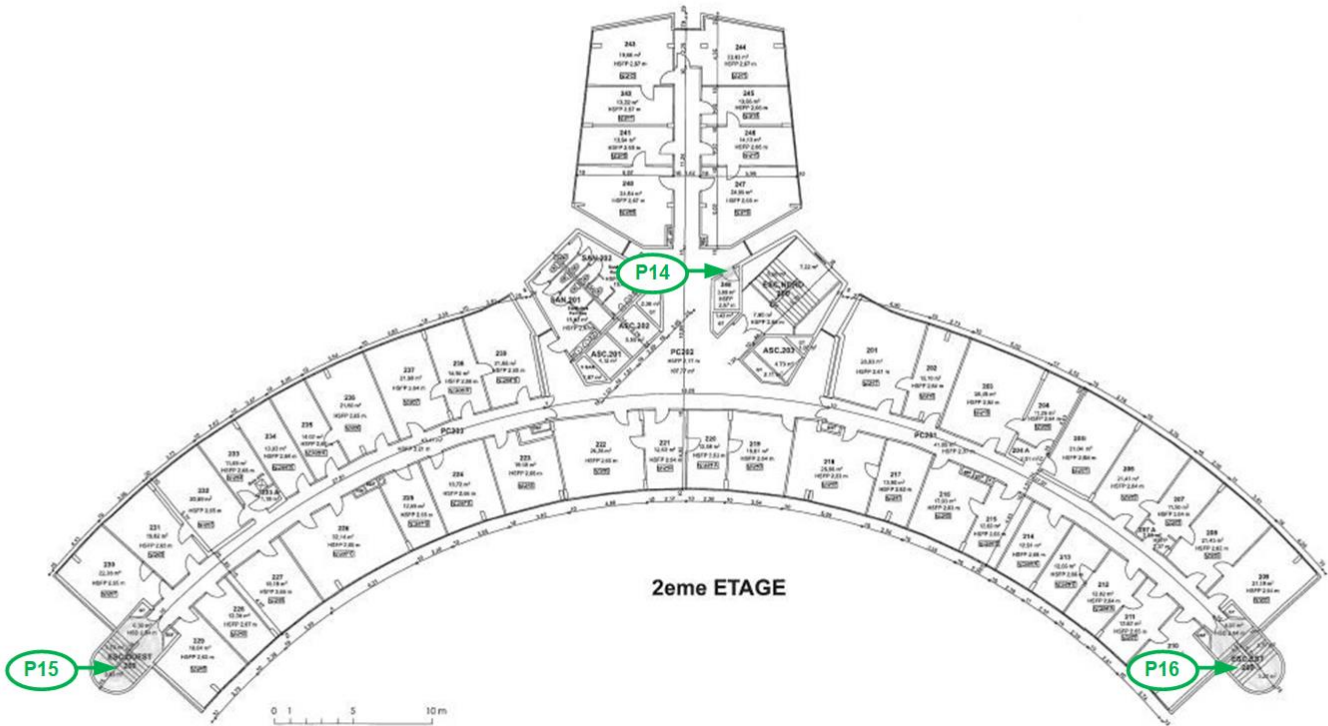


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	Localisation : RECTORAT NICE / R+2
Réalisé par : Vincent ROGER	N° de planche : 4 / 7	



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
R+3	RECTORAT DE NICE 53 AV CAP DE CROIX 06000 NICE	 Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
Plan/Elévation	Indice 00			
	03/05/2024			


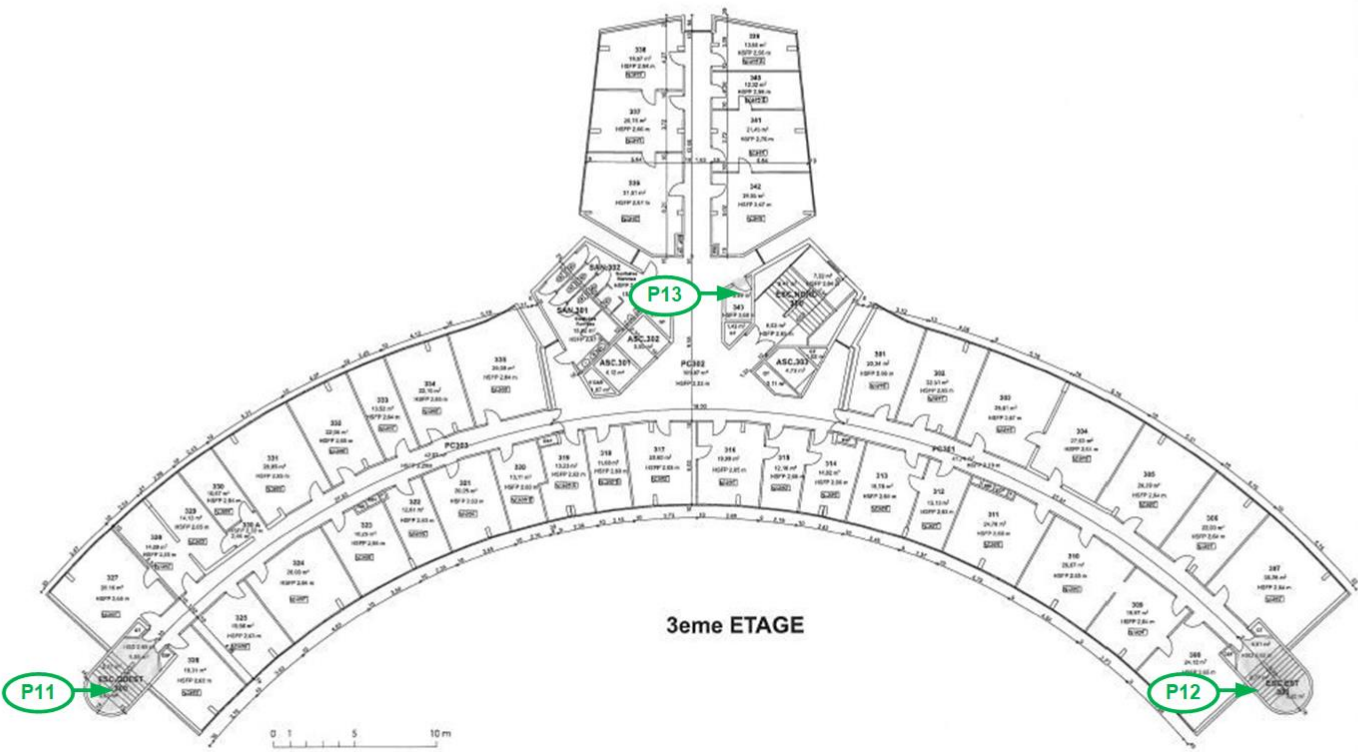


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	Localisation : RECTORAT NICE / R+3
Réalisé par : Vincent ROGER	N° de planche : 5 / 7	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
R+4	RECTORAT DE NICE 53 AV CAP DE CROIX 06000 NICE	 Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
Plan/Elévation	Indice 00			
Date de visite	03/05/2024			

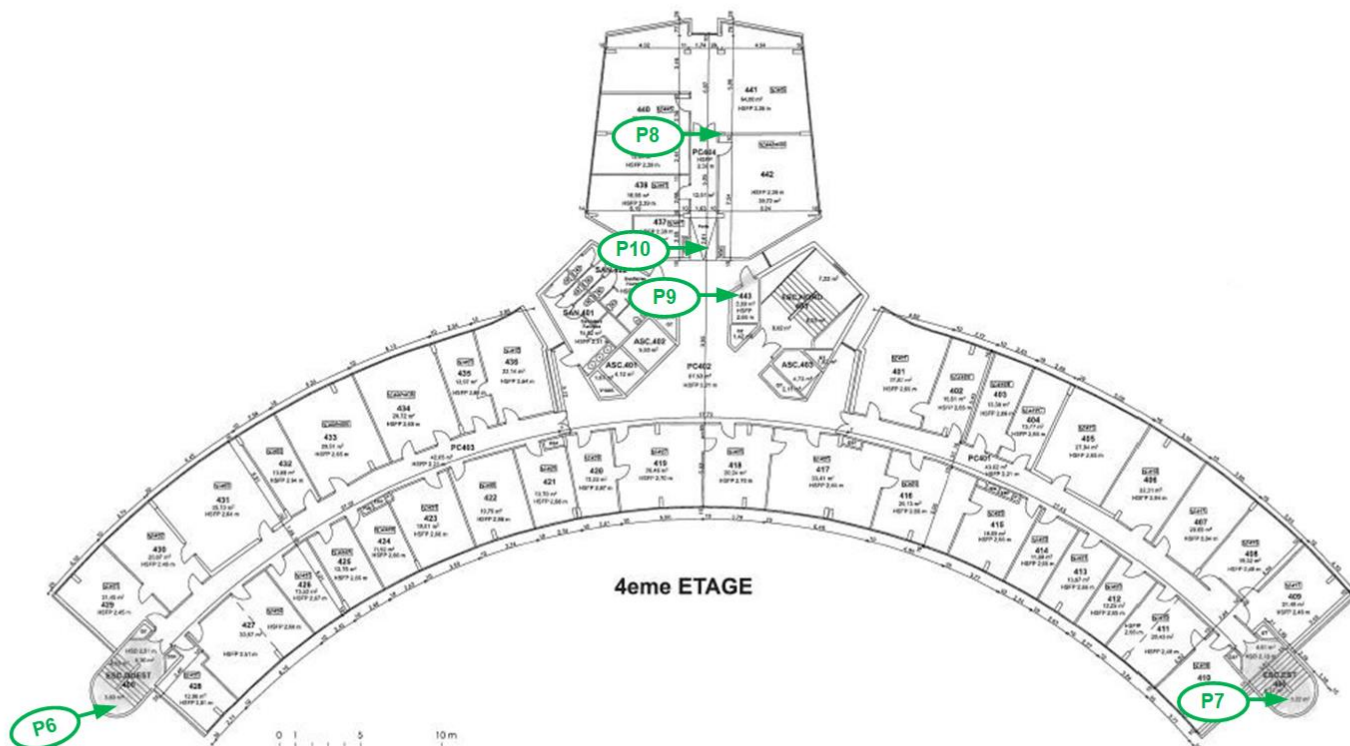

<b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	Localisation : RECTORAT NICE / R+4
Réalisé par : Vincent ROGER	N° de planche : 6 / 7	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
R+5	RECTORAT DE NICE 53 AV CAP DE CROIX 06000 NICE	<div><div>Px</div><div>➡</div><div>Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante</div></div>	<div>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</div> <div>Enduit ciment lissé gris blanc</div>	
Plan/Elévation	Indice 00			
Date de visite	03/05/2024	<div><div>IV</div><div>➡</div><div>Inspection visuelle contenant de l'amiante</div></div>		



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : Bâtiment rectorat complément au rapport 21072740	Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE	Localisation : RECTORAT NICE / R+5
Réalisé par : Vincent ROGER	N° de planche : 7 / 7	

### 7.3. Photos



Prélèvement - P001 : RECTORAT NICE / R-1 / Local 013  
Autocommutateur - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : RECTORAT NICE / R-1 / Local 013  
Autocommutateur - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : RECTORAT NICE / R-1 / Local 049 Vide  
sanitaire - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : RECTORAT NICE / R-1 / Local 049 Vide  
sanitaire - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : RECTORAT NICE / R+5 / Cage escalier  
OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier  
OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)






Prélèvement - P007 : RECTORAT NICE / R+4 / Cage escalier  
EST - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : RECTORAT NICE / R+4 / Local 441 -  
Joint- (Absence d'amiante)

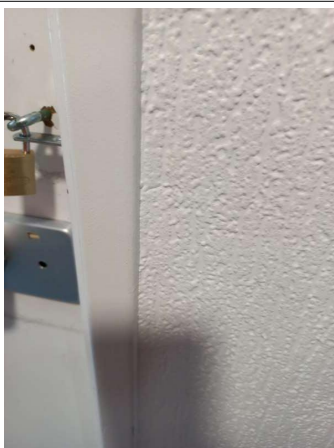

Prélèvement - P009 : RECTORAT NICE / R+4 / Local 443 -  
Joint- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P010 : RECTORAT NICE / R+4 / Local 404  
Dégagement - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P011 : RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier  
OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P012 : RECTORAT NICE / R+3 / Cage escalier  
EST - Enduit- (Absence d'amiante)

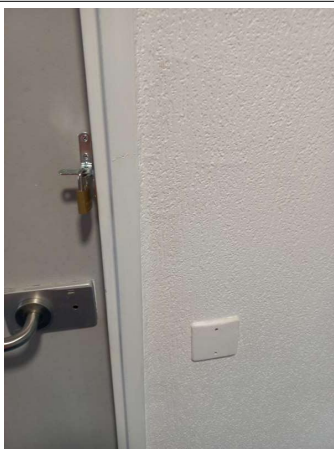

Prélèvement - P013 : RECTORAT NICE / R+3 / Local 343 -  
Joint- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P014 : RECTORAT NICE / R+2 / Local 248 -  
Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P015 : RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier  
OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P016 : RECTORAT NICE / R+2 / Cage escalier  
EST - Enduit- (Absence d'amiante)

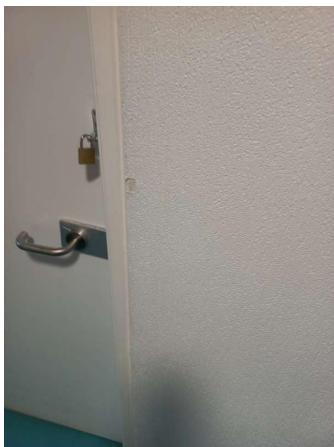

Prélèvement - P017 : RECTORAT NICE / R+1 / Local 145 -  
Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P018 : RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier  
OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P019 : RECTORAT NICE / R+1 / Cage escalier  
EST - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P020 : RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier  
EST - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P021 : RECTORAT NICE / RDC / Cage escalier  
OUEST - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P022 : RECTORAT NICE / R-1 / Cage escalier  
EST - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P023 : RECTORAT NICE / RDC / Local 002  
Sécurité - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P024 : RECTORAT NICE / RDC / Local 019  
reprographie - Joint- (Absence d'amiante)

## 7.4. Attestation d'assurance



- ERP
  - Neuf
  - Mise à jour du DPE.
  - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC).
  - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mètre (DDT).
  - Etat parasitaire et diagnostic mètre (hors DDT).
  - Diagnostic Plomb avant / après travaux.
  - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
    - En cas de location / vente
    - Dans les parties communes
  - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures.
  - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.
  - Etat des lieux.
  - Métrages Loi Carrez/ Loi Boulin.
  - Millénies de copropriété.
  - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité).
  - Sécurité piscine.
  - Diagnostic technique Loi SRU.
  - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
  - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG  
65, rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tél : +33(0)1 40 67 12 34  
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tél : +33(0)1 40 67 42 42  
Fax : +33(0)1 40 67 12 34



### ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignées **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**

4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incombent à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

- 1) **Diagnostic amiante**
- Repérage amiante avant travaux et démolition.
  - Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante.
  - Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA.
  - Réalisation ou mise à jour de DAPP.
  - Repérage amiante avant/après travaux ou démolition.
  - Réalisation ou mise à jour du dossier amiante.
  - Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation.
  - Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis.
  - Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension.
  - Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré.
  - Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail.
  - Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments.
  - Repérage amiante avant-vente.
  - Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
  - Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
  - Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux ; concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) **Autres diagnostics**

- Diagnostic radon bâtiments.
- Diagnostic monoxyde de carbone.
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants.
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries.
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz.
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT).
- Diagnostic de Performances Energétiques – DPE :
  - Location
  - Cession immobilière


RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tél : +33(0)1 40 67 42 42  
Fax : +33(0)1 40 67 12 34



## 7.5. Certificat de compétence

**BUREAU VERITAS**  
Certification




Certificat  
Attribué à  
Vincent ROGER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité


DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
DPE sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/04/2018	04/04/2023
DPE avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/04/2018	04/04/2023
Électricité	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	23/11/2018	22/11/2023
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	16/11/2022	15/11/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/11/2022	19/11/2029
Gaz	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/11/2022	19/11/2029

Date : 09/11/2022  
Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 14432137




\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-silo](http://www.bureauveritas.fr/certification-silo)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

**cofrac**  
  
CERTIFICATION DE PERSONNES  
ACCREDITATION  
N°4-0087  
Une des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## **7.6. Rapports d'essais de laboratoire**

**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**

**Vincent ROGER**

Les Algorithmes Bât. Pythagore  
2000 Route des Lucioles - CS 80055  
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-025335-01      Date d'émission de rapport : 15/05/2024 14:03      Page 1/7  
Dossier N° : 24KE012709      Date de réception : 07/05/2024      Date d'analyse : 14/05/2024  
Référence dossier Client: 1510797386/21934404/S2/4/1\_21934404/3/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3MF6171 Réf. prél : P001 RECTORAT NICE/ R-1/ Local 013 Autocommutateur/Men uiserie - Joint - (compact-ciment/gris(e ))	Matériau (blanc) ; matériau dur (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3MF6172 Réf. prél : P002 RECTORAT NICE/ R-1/ Local 013 Autocommutateur/Men uiserie - Joint - (enduit-compact/gris(e) )	Matériau semi-dur (blanc) + (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3MF6173 Réf. prél : P003 RECTORAT NICE/ R-1/ Local 049 Vide sanitaire/Menuiserie - Joint - (ciment-compact/gris(e )-blanc(he)/Avec peinture)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	BV3MF6174 Réf. prél : P004 RECTORAT NICE/ R-1/ Local 049 Vide sanitaire/Menuiserie - Joint - (ciment-compact/gris(e )-blanc(he)/AVEC PEINTURE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-025335-01      Date d'émission de rapport : 15/05/2024 14:03      Page 2/7  
 Dossier N° : 24KE012709      Date de réception : 07/05/2024      Date d'analyse : 14/05/2024  
 Référence dossier Client: 1510797386/21934404/S2/4/1\_21934404/3/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	BV3MF6175 Réf. prél : P005 RECTORAT NICE/ R+5/ Cage escalier OUEST/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/blanc(he)-gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3MF6176 Réf. prél : P006 RECTORAT NICE/ R+4/ Cage escalier OUEST/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/blanc(he)-gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3MF6177 Réf. prél : P007 RECTORAT NICE/ R+4/ Cage escalier EST/Mur - Enduit - (ciment-peint-plâtre/gris(e)-blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	BV3MF6178 Réf. prél : P008 RECTORAT NICE/ R+4/ Local 441/Menuiserie - Joint - (enduit/blanc(he)-orange/AVEC PEINTURE)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV3MF6179 Réf. prél : P009 RECTORAT NICE/ R+4/ Local 443/Menuiserie - Joint - (enduit/blanc(he)-orange/AVEC PEINTURE)	Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau (blanc) + (beige)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-025335-01      Date d'émission de rapport : 15/05/2024 14:03      Page 3/7  
 Dossier N° : 24KE012709      Date de réception : 07/05/2024      Date d'analyse : 14/05/2024  
 Référence dossier Client: 1510797386/21934404/S2/4/1\_21934404/3/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	<b>MOLP</b> * / SET9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3MF6180 Réf. prél : P010 RECTORAT NICE/ R+4/ Local 404 Dégagement/Menuiserie - Joint - (enduit/blanc(he))	Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	BV3MF6181 Réf. prél : P011 RECTORAT NICE/ R+3/ Cage escalier OUEST/Mur - Enduit - (plâtre-ciment-peint/blanc(he)-gris(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	BV3MF6182 Réf. prél : P012 RECTORAT NICE/ R+3/ Cage escalier EST/Mur - Enduit - (plâtre-peint-ciment/blanc(he)-gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	BV3MF6183 Réf. prél : P013 RECTORAT NICE/ R+3/ Local 343/Menuiserie - Joint - (enduit/blanc(he)-orange/AVEC PEINTURE)	Matériau souple (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-025335-01      Date d'émission de rapport : 15/05/2024 14:03      Page 4/7  
 Dossier N° : 24KE012709      Date de réception : 07/05/2024      Date d'analyse : 14/05/2024  
 Référence dossier Client: 1510797386/21934404/S2/4/1\_21934404/3/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)(i)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3MF6184 Réf. pré : P014 RECTORAT NICE/ R+2/ Local 248/Menuiserie - Joint - (enduit/blanc(he)-orange/AVEC PEINTURE)	Matériau souple (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)(i)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	BV3MF6185 Réf. pré : P015 RECTORAT NICE/ R+2/ Cage escalier OUEST/Mur - Enduit - (plâtre-peint-ciment/blanc(he)-gris(e))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	BV3MF6186 Réf. pré : P016 RECTORAT NICE/ R+2/ Cage escalier EST/Mur - Enduit - (plâtre-peint-ciment/blanc(he)-gris(e))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	BV3MF6187 Réf. pré : P017 RECTORAT NICE/ R+1/ Local 145/Menuiserie - Joint - (enduit/blanc(he)-orange/AVEC PEINTURE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-025335-01      Date d'émission de rapport : 15/05/2024 14:03      Page 5/7  
 Dossier N° : 24KE012709      Date de réception : 07/05/2024      Date d'analyse : 14/05/2024  
 Référence dossier Client: 1510797386/21934404/S2/4/1\_21934404/3/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> * / R2CD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	BV3MF6188 Réf. prél : P018 RECTORAT NICE/ R+1/ Cage escalier OUEST/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/gris(e)-blanc(he))	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	BV3MF6189 Réf. prél : P019 RECTORAT NICE/ R+1/ Cage escalier EST/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/gris(e)-blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	BV3MF6190 Réf. prél : P020 RECTORAT NICE/ RDC/ Cage escalier EST/Mur - Enduit - (plâtre-peint-ciment/blanc(he)-gris(e))	Matériau dur de type joint ciment (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-025335-01      Date d'émission de rapport : 15/05/2024 14:03      Page 6/7  
 Dossier N° : 24KE012709      Date de réception : 07/05/2024      Date d'analyse : 14/05/2024  
 Référence dossier Client: 1510797386/21934404/S2/4/1\_21934404/3/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	BV3MF6191 Réf. prél : P021 RECTORAT NICE/ RDC/ Cage escalier OUEST/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/blanc(he)-gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	BV3MF6192 Réf. prél : P022 RECTORAT NICE/ R-1/ Cage escalier EST/Mur - Enduit - (plâtre-peint-ciment/blanc(he)-gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur (blanc) (granulaire)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	BV3MF6193 Réf. prél : P023 RECTORAT NICE/ RDC/ Local 002 Sécurité/Menuiserie - Joint - (enduit/blanc(he)/AVEC PEINTURE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	BV3MF6194 Réf. prél : P024 RECTORAT NICE/ RDC/ Local 019 reprographie/Menuiserie - Joint - (enduit/blanc(he)/AVEC PEINTURE)	Matériau de type peinture (blanc) (fibreuse) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> * / SET9	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

### Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-025335-01

Date d'émission de rapport : 15/05/2024 14:03

Page 7/7

Dossier N° : 24KE012709

Date de réception : 07/05/2024

Date d'analyse : 14/05/2024

Référence dossier Client: 1510797386/21934404/S2/4/1\_21934404/3/2

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre ( $\mu\text{m}$ )"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

**Sana Hassani**

Cheffe de Groupe Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS**

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)