

# Réhabilitation d'un bâtiment patrimonial en bureaux

Bâtiment 8 - Caserne d'ESPAGNE - 32000 Auch

MAITRISE D'OUVRAGE

**SARL Immobilière de Juillan**

Place Jean David - 32000 Auch  
Tél. 05 62 61 62 66 - courriel : l.lacourt@gers.cci.fr

BUREAU DE CONTRÔLE

**SOCOTEC**

Gregory Loubet  
13, Ter Place du Maréchal Lannes  
32000 AUCH  
Tél: +33 (0)5 62 63 47 20 - +33 (0)6 26 34 52 77  
gregory.loubet@socotec.com



COORDINATEUR SPS

**SOCOTEC**

Elhuyar Marc  
72 rue du Maréchal Foch  
65000 Tarbes  
0623806599  
marc.elhuyar@socotec.com



MAITRISE D'OEUVRE



**ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI**

6 rue Eugène Sue 32000 AUCH  
Tél. 05 62 61 83 53  
courriel : atelier@ab-architectes.com  
site web : www.ab-architectes.com



**BET STRUCTURE STRUKTURA**

37 Rue du Moulin  
32810 CASTIN  
struktura.be@gmail.com  
0766211712



**BET CVS / ELEC. / THERMIQUE - SETES**

14 Avenue des Tilleuls - Quartier de l'Arsenal  
65000 TARBES  
Tél. 05 62 34 25 54  
cl.setes@setes.fr



**ECONOMISTE - DAVID SIST**

14 rue Marc Chagall 32000 AUCH  
Tél. 05 62 05 53 62 Fax. 05 62 05 64 25  
courriel : d.sist@dsist.fr



**BET ENVIRONNEMENT - SOLER IDE**

4 Rue Jules Vedrines,  
31031 Toulouse  
Tél : +33 (0)6 15 35 09 70  
csentes@soler-ide.fr



**BET ACOUSTIQUE - EMACOUSTIC**

6 rue des tonneliers  
31700 BLAGNAC  
06 28 04 59 15  
f.garry@emacoustic.fr

ECHELLE(S) :

**DIAG AMIANTE THERMITE PLOMB**

01/10/2024

Indice :	Modif :	Date :

23-1396

**PIECES ECRITES**

17

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

BATIMENT 8  
CASERNE ESPAGNE  
53 avenue de l'Yser  
32000 AUCH

## Propriétaire

SARL IMMOBILIERE DE JUILLAN  
Place Jean David  
32000 AUCH

## Demandeur

SARL IMMOBILIERE DE JUILLAN  
Place Jean David  
32000 AUCH

## SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 09/04/2024

**Date de visite :** 26/03/2024

**Nombre de pages :** 50

**Fait à :** TARBES

**Référence du dossier :** 2403COCTO -  
BI9600000001200

**Nombre de prélèvements :** 58

**Le présent rapport est établi par :**  
Julien MOULIE

dont les compétences sont certifiées par : I.Cert  
Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires -  
Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE  
(détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

sur la durée de validité du : 28/06/2022 au  
27/06/2029

**Certificat de compétence :**  
n° CPDI 2359

**Contrat d'assurance :**  
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision	Date	Objet
Version initiale	09/04/2024	Établissement du Dossier Technique

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

# Sommaire

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE .....	3
<b>II. CONCLUSIONS .....</b>	<b>3</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>	<b>4</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	5
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>	<b>6</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....	7
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>8</b>
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE .....	9
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	14
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	14
<b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....</b>	<b>15</b>
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT .....	15
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	15
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....</b>	<b>16</b>
<b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>	<b>28</b>
<b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>	<b>33</b>
<b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>47</b>
<b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>	<b>48</b>
<b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>49</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE

## 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Travaux de renovation complète du bâtiment.

Ces travaux impliquent de modifier les sols, les murs ainsi que les plafonds.

Les menuiseries extérieures seront également remplacées.

## 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Ensemble des locaux

# II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4	Colle de plinthe noire
Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4	Calorifuge + isolant
Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11	Colle grise de plinthe noire
Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15	Conduit en fibres-ciment dans le sol
Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	Calorifuge + isolant
	Joint plat prédécoupé pour brides
	Plaques de faux-plafond
Bâtiment 8 / R+1 - Palier; Bâtiment 8 / R+1 - Courseive; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28	Panneaux collés vissés ou cloués
Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23	Colle de plinthe
Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23	2 conduits de ventilation en fibres-ciment dans le mur



### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Ancienne caserne militaire  
Date de construction : < 1949

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 1
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 2
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 3
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 4
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 5
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 6
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 7
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 8
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 9
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 10
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 11
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 12
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 13
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 14
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 15
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 16
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 17
Bâtiment 8 / RDC	Pièce 18
Bâtiment 8 / R+1	Palier
Bâtiment 8 / R+1	Coursive
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 19
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 20
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 21
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 22
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 23
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 24
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 25
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 26
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 27
Bâtiment 8 / R+1	Pièce 28
Bâtiment 8 / R+2	Combles
Bâtiment 8 / Extérieur	Façade avant
Bâtiment 8 / Extérieur	Façade arrière

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA Rennes (Cofrac : 1-5967)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Aucun accompagnateur

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobiliers	X		
Equipements en fonctionnement		X	

**Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :**

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

### Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

#### 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

**Sans objet.**

#### 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
RDC	Plan de repérage des prélèvements – Partie 1
RDC	Plan de repérage des prélèvements – Partie 2
R+1	Plan de repérage des prélèvements
R+2	Plan de repérage des prélèvements

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-006	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe noire	P006 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	51 ml
ZPSO-009	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge	P009 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	10 ml
ZPSO-019	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle grise de plinthe noire	P019 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	31 ml
ZPSO-029	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment dans le sol	P029 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1 U
ZPSO-037	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge + isolant	P037 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	20 ml
ZPSO-038	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint plat prédécoupé pour brides	Joint plat prédécoupé pour brides	P038 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Ensemble des joints de brides
ZPSO-040	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques de faux-plafond	P040 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	19 m2



N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité**2
ZPSO-043	Bâtiment 8 / R+1 - Palier; Bâtiment 8 / R+1 - Coursive; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux collés vissés ou cloués	P043 (Bâtiment 8 / R+1 - Coursive)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	590 m2
ZPSO-050	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P050 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	55 ml
ZPSO-053	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	2 conduits de ventilation en fibres-ciment dans le mur	P053 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2 U

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

\*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / R+1 - Palier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P001 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P044 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-002	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit de cloison	P002 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit sur cloison	P046 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit sur mur porteur	P003 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit sur mur porteur	P045 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P004 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
	Bâtiment 8 / R+1 - Palier; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P047 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit de plafond	P005 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage dans douche	P007 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence blanche	P008 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques de faux-plafond	P010 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage métal dans plenum	P011 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge bitumineux dans plenum	P012 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit de plafond dans plenum	P013 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Chape sur marches	P014 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / R+1 - Palier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural + peinture pailleté	P015 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
	Bâtiment 8 / R+1 - Coursive; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit + peinture pailleté	P041 (Bâtiment 8 / R+1 - Coursive)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit en sous face d'escalier	P016 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle beige de plinthe noire	P017 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques de faux-plafond	P018 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P020 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	2 conduits dans le mur du plénum	P021 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P022 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P023 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P024 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe marron	P025 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence blanche petits carreaux	P026 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence moucheté	P027 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-028	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques de faux-plafond	P028 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe noire	P030 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P031 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence grands carreaux blancs	P032 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage des WC	P033 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe au niveau des wc	P034 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Chape ciment	P035 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment taloché	P036 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Calorifugeage	Isolant autour du ballon ECS	P039 (Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	Bâtiment 8 / R+1 - Coursive; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie PVC et menuiserie bois	P042 (Bâtiment 8 / R+1 - Coursive)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques de faux-plafond	P048 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P049 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-051	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence jaune	P051 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment taloché	P052 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P054 (Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	Bâtiment 8 / R+2 - Combles	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture	Isolant fibreux posé au sol	P055 (Bâtiment 8 / R+2 - Combles)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	Bâtiment 8 / R+2 - Combles	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	P056 (Bâtiment 8 / R+2 - Combles)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	Bâtiment 8 / Extérieur - Façade avant	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P057 (Bâtiment 8 / Extérieur - Façade avant)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	Bâtiment 8 / Extérieur - Façade arrière	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P058 (Bâtiment 8 / Extérieur - Façade arrière)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

### 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

### 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-038  
Prélèvement : P038  
Description : Joint plat prédécoupé pour brides  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18  
Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-039  
Prélèvement : P039  
Description : Isolant autour du ballon ECS  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040  
Prélèvement : P040  
Description : Plaques de faux-plafond  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18  
Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-015  
Prélèvement : P041  
Description : Enduit + peinture pailletée  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Coursive; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-042  
Prélèvement : P042  
Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie PVC et menuiserie bois  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Coursive; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043  
Prélèvement : P043  
Description : Panneaux collés vissés ou cloués  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Palier; Bâtiment 8 / R+1 - Coursive; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28  
Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-001  
Prélèvement : P044

Description : Colle de carrelage

Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003  
Prélèvement : P045

Description : Enduit sur mur porteur

Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002  
Prélèvement : P046

Description : Enduit sur cloison

Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004  
Prélèvement : P047

Description : Joint de mastic de vitrage

Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Palier; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 21; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-048  
Prélèvement : P048

Description : Plaques de faux-plafond

Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 19; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 20; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 24; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 25; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 26; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 27; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 28

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-049  
Prélèvement : P049

Description : Colle de carrelage


Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23

Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-050  
Prélèvement : P050  
Description : Colle de plinthe  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23  
Résultat : **Présence d'amiante**

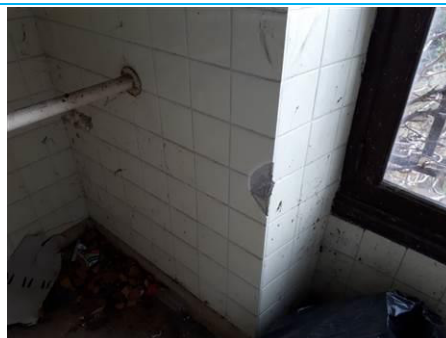

Matériaux : ZPSO-051  
Prélèvement : P051  
Description : Colle de faïence jaune  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-052  
Prélèvement : P052  
Description : Enduit à base de ciment taloché  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-053  
Prélèvement : P053  
Description : 2 conduits de ventilation en fibres-ciment dans le mur  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23  
Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-054  
Prélèvement : P054  
Description : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 22; Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-055  
Prélèvement : P055  
Description : Isolant fibreux posé au sol  
Localisation : Bâtiment 8 / R+2 - Combles  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-056

Prélèvement : P056

Description : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Localisation : Bâtiment 8 / R+2 - Combles

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-057

Prélèvement : P057

Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Localisation : Bâtiment 8 / Extérieur - Façade avant

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-058

Prélèvement : P058

Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Localisation : Bâtiment 8 / Extérieur - Façade arrière

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P001

Description : Colle de carrelage

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / R+1 - Palier

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002

Prélèvement : P002

Description : Enduit de cloison

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003

Prélèvement : P003

Description : Enduit sur mur porteur

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004

Prélèvement : P004

Description : Joint de mastic de vitrage

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005

Prélèvement : P005

Description : Enduit de plafond

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 5; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 6; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 7; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 9; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 10; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 12; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13

Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-006  
Prélèvement : P006  
Description : Colle de plinthe noire  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 2; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4  
Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-010  
Prélèvement : P010  
Description : Plaques de faux-plafond  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011  
Prélèvement : P011  
Description : Joint de mastic de vitrage métal dans plenum  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007  
Prélèvement : P007  
Description : Colle de carrelage dans douche  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008  
Prélèvement : P008  
Description : Colle de faïence blanche  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 3  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009  
Prélèvement : P009  
Description : Calorifuge  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 4  
Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-012  
Prélèvement : P012  
Description : Calorifuge bitumineux dans plenum  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013  
Prélèvement : P013  
Description : Enduit de plafond dans plenum  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 1; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014  
Prélèvement : P014  
Description : Chape sur marches  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015  
Prélèvement : P015  
Description : Enduit mural + peinture pailleté  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / R+1 - Palier  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P016  
Description : Enduit en sous face d'escalier  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017  
Prélèvement : P017  
Description : Colle beige de plinthe noire  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-018  
Prélèvement : P018  
Description : Plaques de faux-plafond  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 8; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019  
Prélèvement : P019  
Description : Colle grise de plinthe noire  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11  
Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-020  
Prélèvement : P020  
Description : Joint de mastic de vitrage  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021  
Prélèvement : P021  
Description : 2 conduits dans le mur du plénum  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 11  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022  
Prélèvement : P022  
Description : Colle de plinthe  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023  
Prélèvement : P023  
Description : Colle de faïence  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 13  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024

Prélèvement : P024

Description : Colle de carrelage

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025

Prélèvement : P025

Description : Colle de plinthe marron

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P026

Description : Colle de faïence blanche petits carreaux

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P027

Description : Colle de faïence moucheté

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15

Résultat : Absence d'amiante

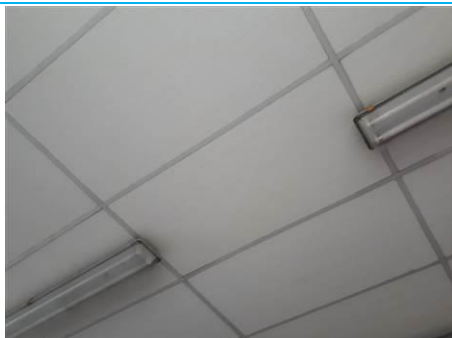

Matériaux : ZPSO-028

Prélèvement : P028

Description : Plaques de faux-plafond

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 14; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029

Prélèvement : P029

Description : Conduit en fibres-ciment dans le sol

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15

Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-030

Prélèvement : P030

Description : Colle de plinthe noire

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 15; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031

Prélèvement : P031

Description : Colle de plinthe

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032

Prélèvement : P032

Description : Colle de faïence grands carreaux blancs

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 16; Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033

Prélèvement : P033

Description : Colle de carrelage des WC

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-034

Prélèvement : P034

Description : Colle de plinthe au niveau des wc

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 17

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P035

Description : Chape ciment

Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18

Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-036  
Prélèvement : P036  
Description : Enduit à base de ciment taloché  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-037  
Prélèvement : P037  
Description : Calorifuge + isolant  
Localisation : Bâtiment 8 / RDC - Pièce 18  
Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-053  
Prélèvement : P053  
Description : 2 conduits de ventilation en fibres-ciment dans le mur  
Localisation : Bâtiment 8 / R+1 - Pièce 23  
Résultat : **Présence d'amiante**

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

## Planche de repérage technique

N° planche :1/4

Nom du plan :

RDC – Partie 1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tarbes  
5 rue Maurane Saulnier  
65000 TARBES

Adresse du bien :
-------------------

BATIMENT 8  
CASERNE ESPAGNE  
53 avenue de l'Yser  
32000 AUCH

Informations relatives au rapport du repérage :
---

Réf. du rapport : 2403COCTO -  
BI9600000001200  
Rédacteur : Julien MOULIE  
Date : 09/04/2024

Commentaires :
----------------

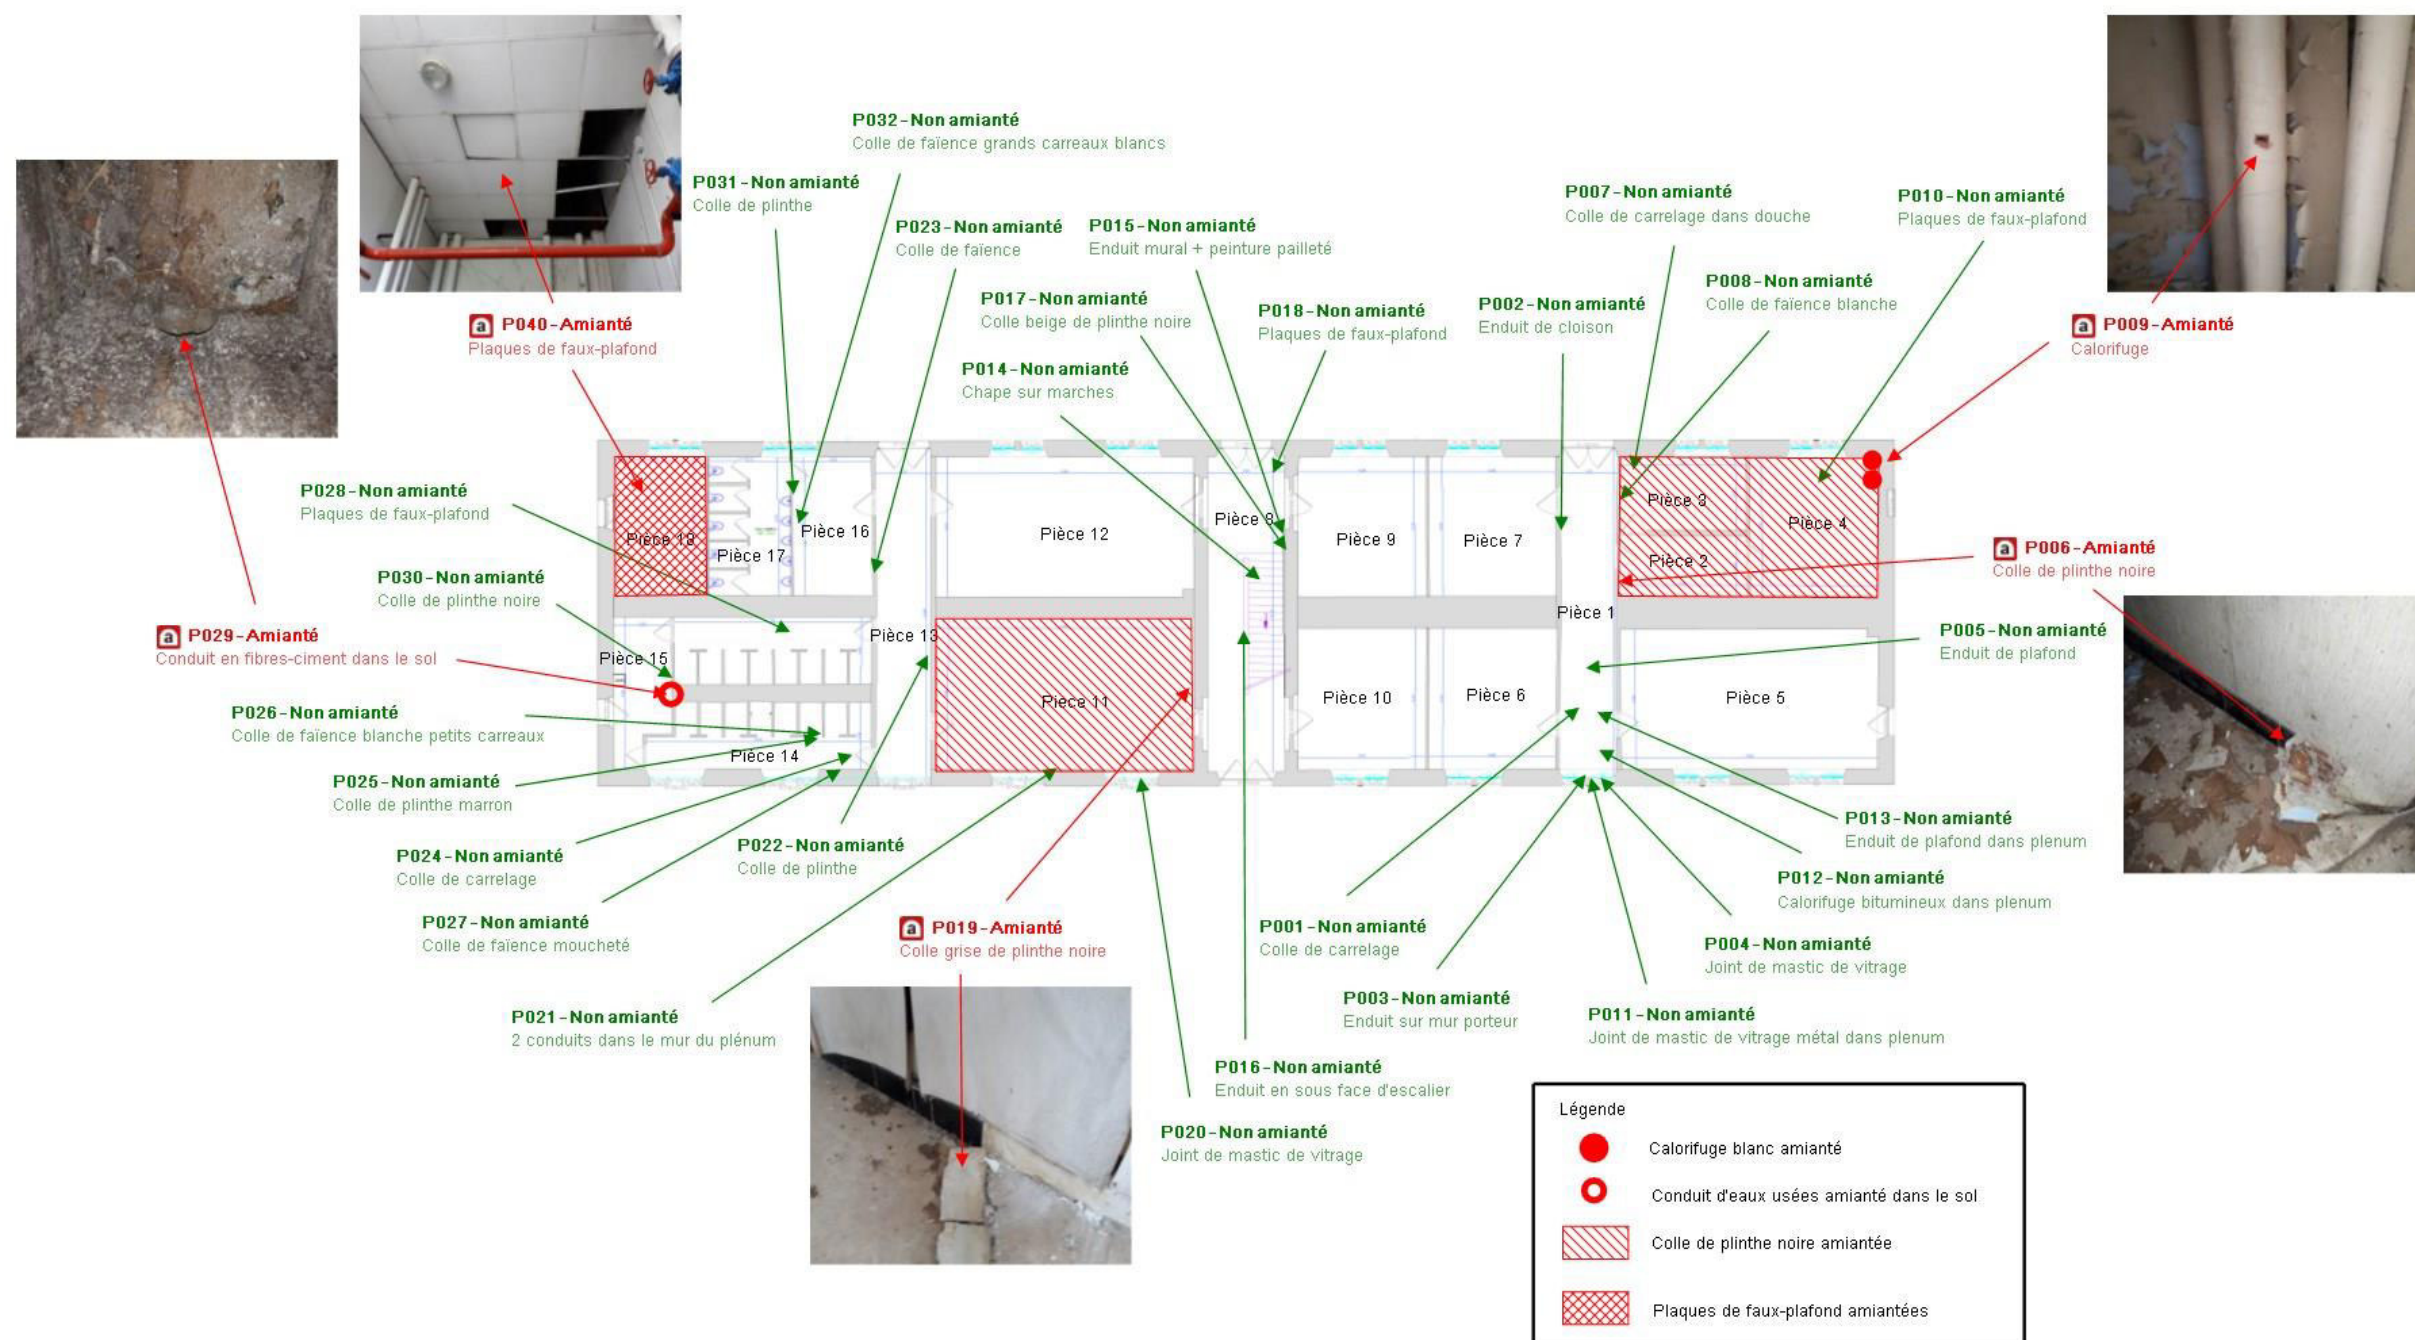


Planche de repérage technique

N° planche : 2/4

Nom du plan :  
RDC – Partie 2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tarbes  
5 rue Maurane Saulnier  
65000 TARBES

Adresse du bien :

BATIMENT 8  
CASERNE ESPAGNE  
53 avenue de l'Yser  
32000 AUCH

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2403COCTO -  
BI9600000001200  
Rédacteur : Julien MOULIE  
Date : 09/04/2024

Commentaires :



**P037 - Amianté**  
Calorifuge + isolant

**P038 - Amianté**  
Joint plat prédécoupé pour brides



**P035 - Non amianté**  
Chape ciment

**P039 - Non amianté**  
Isolant autour du ballon ECS


**P057 - Non amianté**  
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

**P036 - Non amianté**  
Enduit à base de ciment taloché

**P033 - Non amianté**  
Colle de carrelage des WC

**P034 - Non amianté**  
Colle de plinthe au niveau des wc

**P058 - Non amianté**  
Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

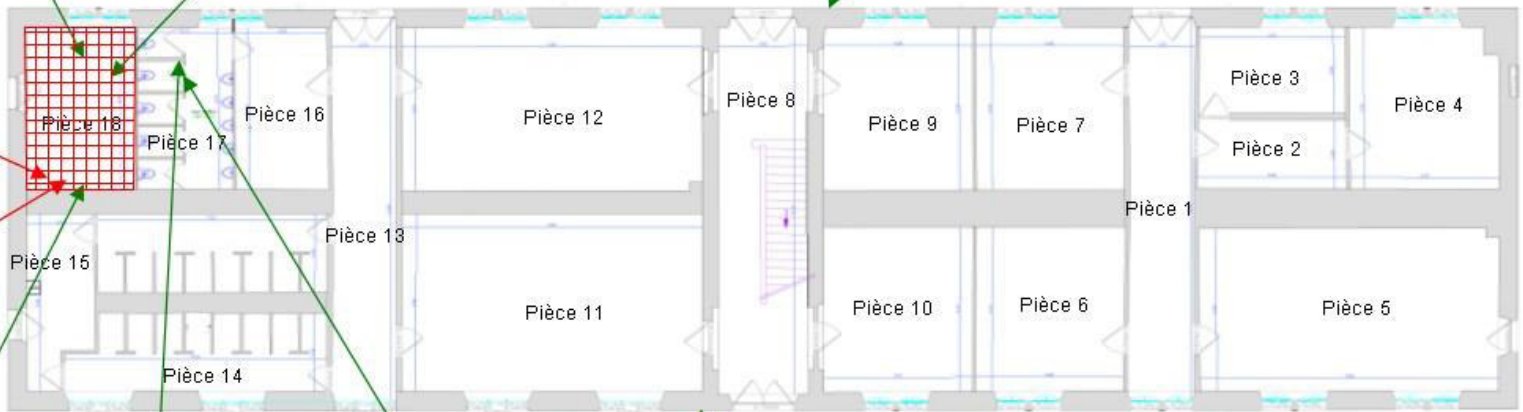

Légende


 Ensemble des calorifuges et des joints de brides amiantés



Planche de repérage technique

N° planche :3/4

Nom du plan :  
R+1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tarbes  
5 rue Maurane Saulnier  
65000 TARBES

Adresse du bien :

BATIMENT 8  
CASERNE ESPAGNE  
53 avenue de l'Yser  
32000 AUCH

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2403COCTO - BI9600000001200  
Rédacteur : Julien MOULIE  
Date : 09/04/2024

Commentaires :

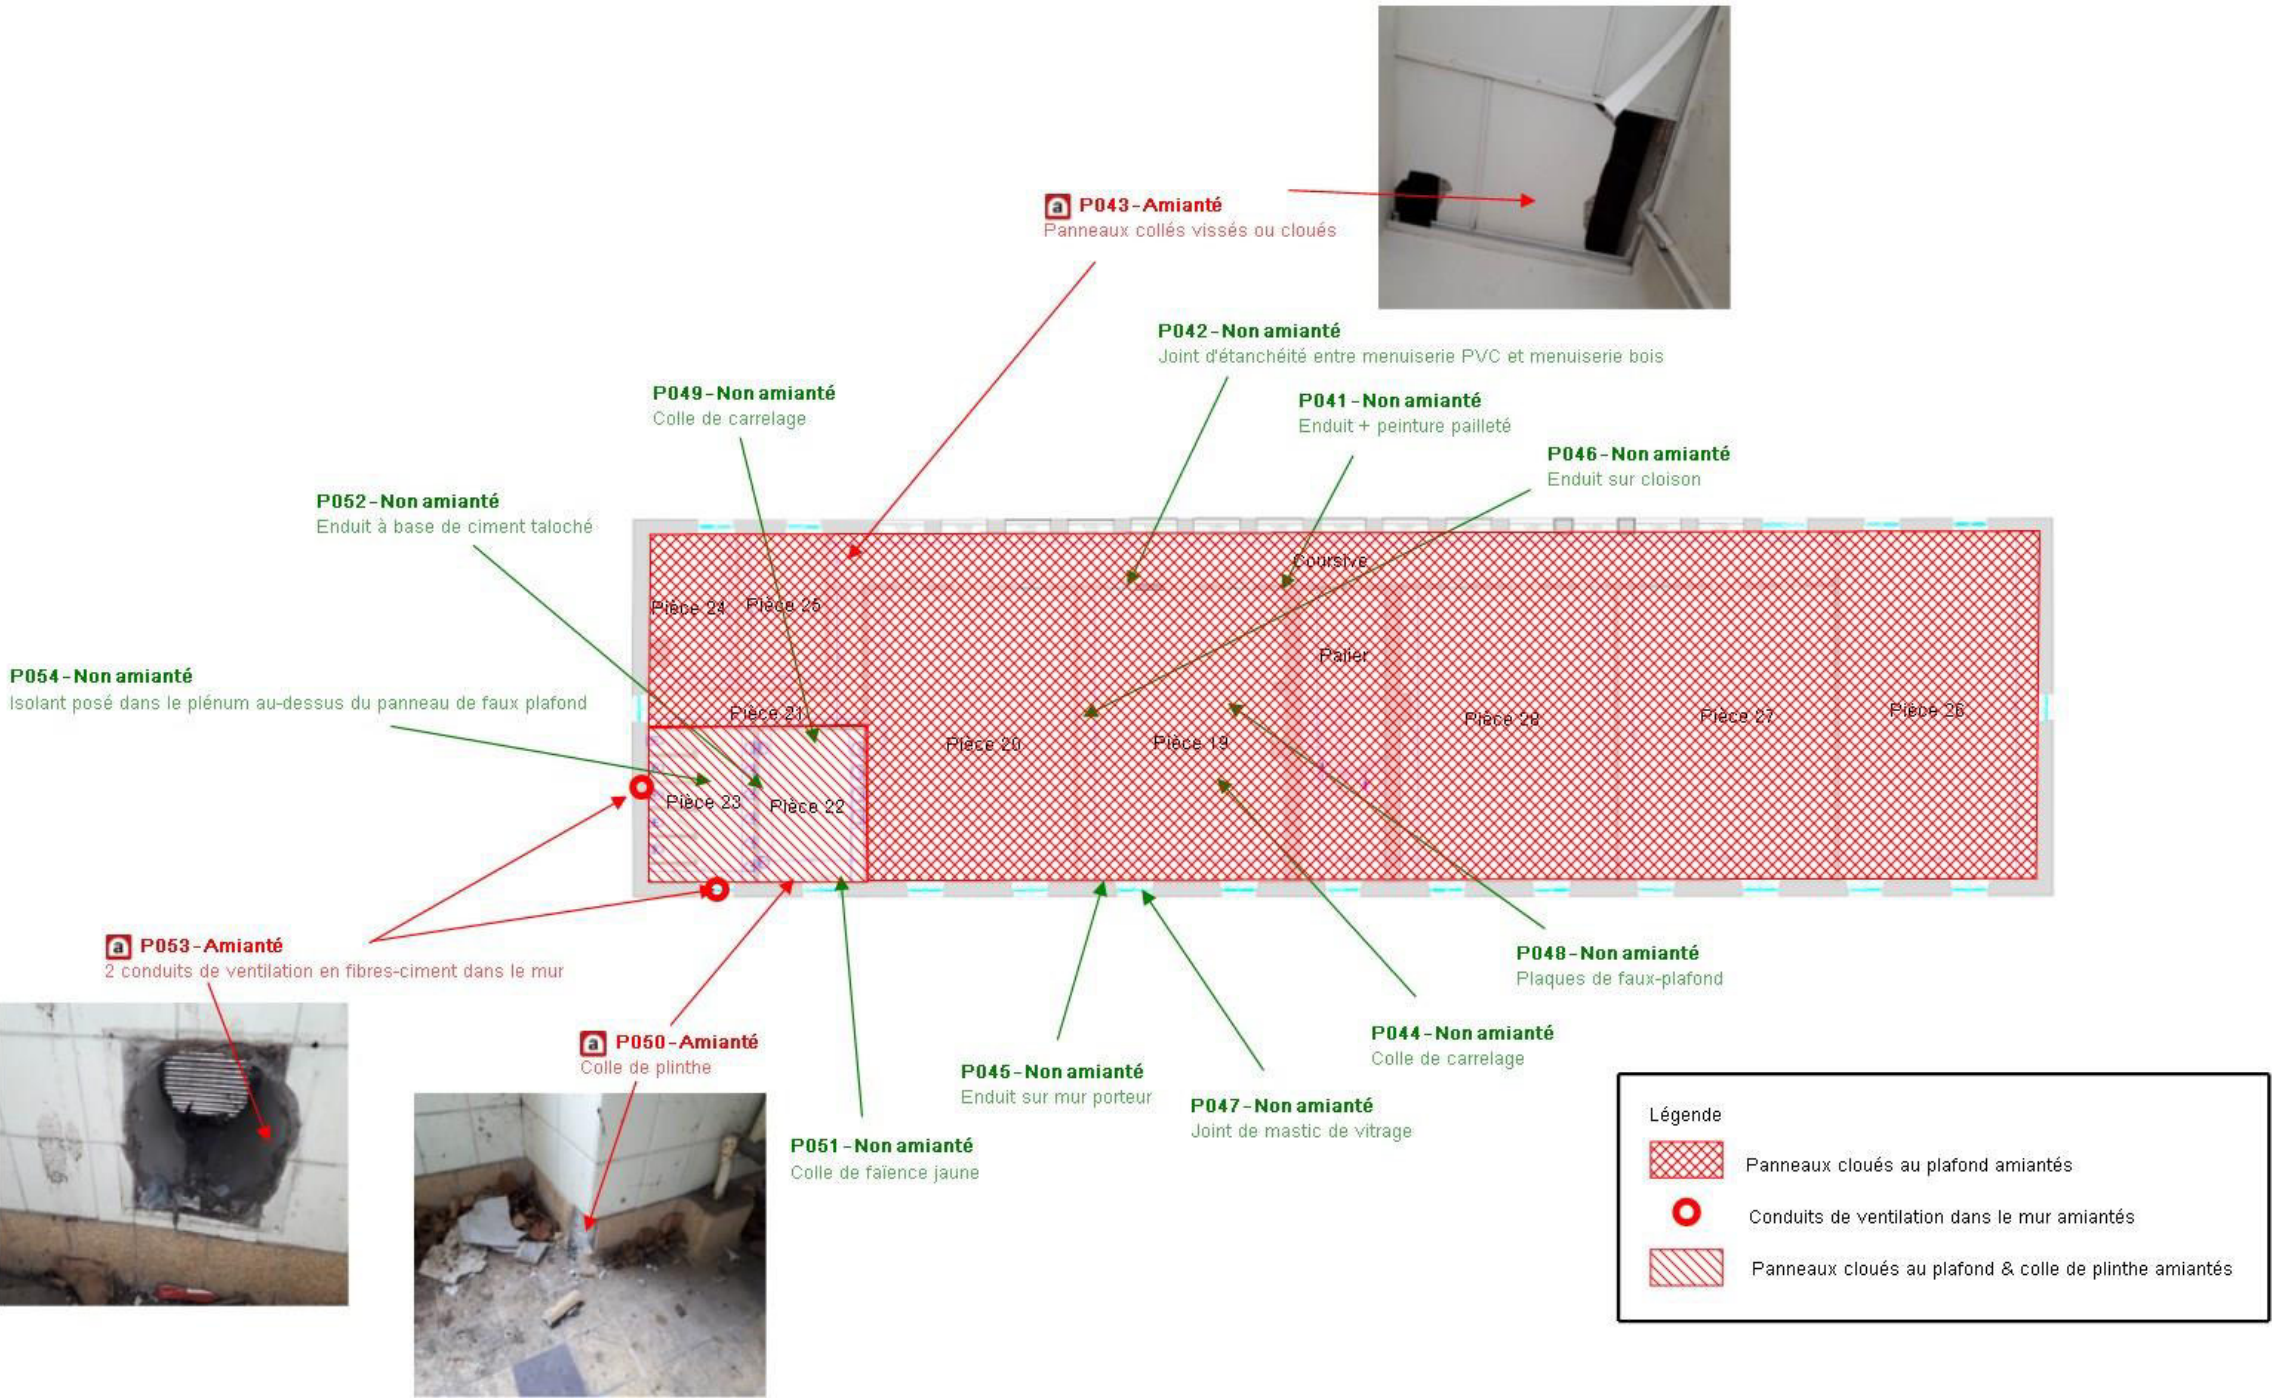


Planche de repérage technique

N° planche :4/4


Nom du plan :  
R+2

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Tarbes  
5 rue Maurane Saulnier  
65000 TARBES

Adresse du bien :  
BATIMENT 8  
CASERNE ESPAGNE  
53 avenue de l'Yser  
32000 AUCH

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2403COCTO - BI9600000001200  
Rédacteur : Julien MOULIE  
Date : 09/04/2024

Commentaires :

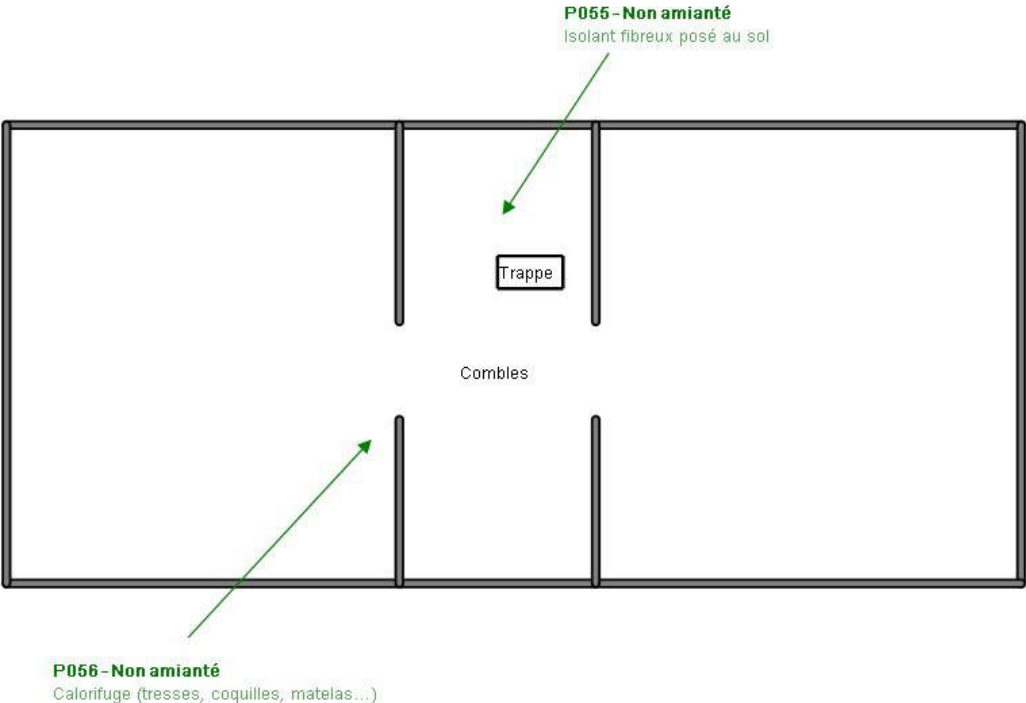

## ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
 sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOULOUSE (COCTO) 3 rue Jean Rodier BP 34012 31028 TOULOUSE Cedex 4	Réf. Commande ITGA : IT0724-17402  Réf. Commande Client : 2403COCTO_-_BI960000001200_2024_03_29_1844_0725
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/04/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
 ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
 électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE: 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH  Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage - Batiment 8 / RDC - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072404-4084  Description ITGA : Carrelage hétérogène / Colle grise hétérogène / Matériau blanc en faible quantité / Joint cassant beige avec poussières	
Carrelage hétérogène + Matériau blanc en faible quantité	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant beige avec poussières	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE: 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH  Réf échantillon client : P002 - Enduit de cloison - Batiment 8 / RDC - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT072404-4085  Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit gris hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4086	
Réf échantillon client : P003 - Enduit sur mur porteur - Batiment 8 / RDC - Piece 1		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture en faible quantité en vrac	---	Quantité insuffisante pour analyse	
▸ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4087	
Réf échantillon client : P004 - Joint de mastic de vitrage - Batiment 8 / RDC - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4088	
Réf échantillon client : P005 - Enduit de plafond - Batiment 8 / RDC - Piece 1		Description ITGA : <b>Peinture en vrac</b> / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4089	
Réf échantillon client : P006 - Colle de plinthe noire - Batiment 8 / RDC - Piece 2		Description ITGA : Colle beige / Matériau gris hétérogène / Peinture / Matériau rouge en faible quantité	
▸ Colle beige	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MVS
Matériau gris hétérogène + Peinture non séparable + Matériau rouge en faible quantité non séparable	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4090	
Réf échantillon client : P007 - Colle de carrelage dans douche - Batiment 8 / RDC - Piece 3		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Matériau gris hétérogène	
Carrelage + Matériau gris hétérogène	---	Non analysé	
▸ Colle blanche	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 2/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4091	
Réf échantillon client : P008 - Colle de faïence blanche - Batiment 8 / RDC - Piece 3		Description ITGA : Colle blanche / Matériau gris hétérogène	
▸ Colle blanche	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Matériau gris hétérogène	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4092	
Réf échantillon client : P009 - Calorifuge - Batiment 8 / RDC - Piece 4		Description ITGA : <b>Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile / Matériau fibreux orange</b>	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en toile non séparable + Matériau fibreux orange	MOLP + META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	<b>Présence de fibres d'amiante / Chrysotile</b>	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4093	
Réf échantillon client : P010 - Plaques de faux-plafond - Batiment 8 / RDC - Piece 4		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4094	
Réf échantillon client : P011 - Joint de mastic de vitrage metal dans plenum - Batiment 8 / RDC - Piece 1		Description ITGA : Matériau compact incolore / Matériau compact beige en vrac avec poussières	
Matériau compact incolore	---	Non analysé	
▸ Matériau compact beige en vrac avec poussières	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4095	
Réf échantillon client : P012 - Calorifuge bitumineux dans plenum - Batiment 8 / RDC - Piece 1		Description ITGA : Carton bitumé avec couche d'aluminium / Matériau fibreux rose	
▸ Carton bitumé avec couche d'aluminium + Matériau fibreux rose	MOLP + META (B) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 3/ 13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4096	
Réf échantillon client : P013 - Enduit de plafond dans plenum - Batiment 8 / RDC - Piece 1		Description ITGA : <b>Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac</b>	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4097	
Réf échantillon client : P014 - Chape sur marches - Batiment 8 / RDC - Piece 8		Description ITGA : <b>Matériau compact gris hétérogène</b>	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4098	
Réf échantillon client : P015 - Enduit mural + peinture paillette - Batiment 8 / RDC - Piece 8		Description ITGA : <b>Peintures multiples / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris hétérogène</b>	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau gris hétérogène	META (A) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA (3)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4099	
Réf échantillon client : P016 - Enduit en sous face d'escalier - Batiment 8 / RDC - Piece 8		Description ITGA : <b>Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris hétérogène</b>	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4100	
Réf échantillon client : P017 - Colle beige de plinthe noire - Batiment 8 / RDC - Piece 8		Description ITGA : <b>Carrelage / Colle blanche / Peinture / Matériau gris hétérogène</b>	
Carrelage + Peinture + Matériau gris hétérogène	---	Non analysé	
▸ Colle blanche	META (A) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 4/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P018 - Plaques de faux-plafond - Batiment 8 / RDC - Piece 8	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4101 <b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux vert / Matériau fibreux jaune avec poussières		
<b>Matériau fibreux vert non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières</b>	MOLP + META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P019 - Colle grise de plinthe noire - Batiment 8 / RDC - Piece 11	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4102 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Carrelage + Couche plâtreuse blanche en faible quantité <b>Colle beige</b>	--- META (A) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Non analysé Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : PES / RLP
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P020 - Joint de mastic de vitrage - Batiment 8 / RDC - Piece 11	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4103 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact beige		
<b>Peinture non séparable + Matériau compact beige</b>	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P021 - Conduit dans le mur du plenum - Batiment 8 / RDC - Piece 11	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4104 <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris hétérogène		
<b>Matériau compact gris hétérogène</b>	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P022 - Colle de plinthe - Batiment 8 / RDC - Piece 13	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4105 <b>Description ITGA :</b> Colle beige / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peinture / Matériau gris hétérogène		
<b>Colle beige</b>	META (A) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA
Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 5/ 13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P023 - Colle de faïence - Batiment 8 / RDC - Piece 13			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4106	
		<b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Matériau gris / Couche plâtruse blanche / Matériau blanc	
Carrelage + Matériau gris + Couche plâtruse blanche + Matériau blanc	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P024 - Colle de carrelage - Batiment 8 / RDC - Piece 14			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4107	
		<b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable)	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P025 - Colle de plinthe marron - Batiment 8 / RDC - Piece 14			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4108	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène / Colle beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Colle beige	META (A) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P026 - Colle de faïence blanche petits carreaux - Batiment 8 / RDC - Piece 14			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4109	
		<b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtruse blanche / Matériau souple beige	
Carrelage + Peinture non séparable + Couche plâtruse blanche non séparable + Matériau souple beige non séparable	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 6/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P027 - Colle de faïence mouchete - Batiment 8 / RDC - Piece 14		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4110 <b>Description ITGA :</b> Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise / <b>Matériau gris</b> / Peinture en faible quantité / Couche plâtrée blanche en faible quantité	
<b>Joint cassant blanc + Colle grise non séparable + (Matériau gris non séparable)</b>	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Carrelage + Peinture en faible quantité non séparable + Couche plâtrée blanche en faible quantité	---	Non analysé	
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P028 - Plaques de faux-plafond - Batiment 8 / RDC - Piece 14		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4111 <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux avec paillettes / Poussières	
<b>Enduit blanc + Matériau fibreux avec paillettes</b>	MOLP + META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES
Poussières	---	Non analysé	
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P029 - Conduit en fibres-ciment dans le sol - Batiment 8 / RDC - Piece 15		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4112 <b>Description ITGA :</b> Fibrociment gris avec fibres visibles / <b>Matériau blanc</b>	
<b>Fibrociment gris avec fibres visibles + Matériau blanc non séparable</b>	MOLP le 05/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MKP (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P030 - Colle de plinthe noire - Batiment 8 / RDC - Piece 15		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4113 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Matériau gris / Poussières	
Carrelage + Matériau gris + Poussières	---	Non analysé	
<b>Colle grise</b>	META (A) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P031 - Colle de plinthe - Batiment 8 / RDC - Piece 16		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4114 <b>Description ITGA :</b> Colle beige / Matériau gris hétérogène	
<b>Colle beige</b>	META (A) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA
Matériau gris hétérogène	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 7/13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4115	
Réf échantillon client : P032 - Colle de faïence grands carreaux blancs - Batiment 8 / RDC - Piece 16		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture + Carrelage + Matériau gris en vrac hétérogène	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4116	
Réf échantillon client : P033 - Colle de carrelage des WC - Batiment 8 / RDC - Piece 17		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4117	
Réf échantillon client : P034 - Colle de plinthe au niveau des wc - Batiment 8 / RDC - Piece 17		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche	META (A) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4118	
Réf échantillon client : P035 - Chape ciment - Batiment 8 / RDC - Piece 18		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (3)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4119	
Réf échantillon client : P036 - Enduit a base de ciment taloché - Batiment 8 / RDC - Piece 18		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 8/ 13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P037 - Calorifuge + isolant - Batiment 8 / RDC - Piece 18		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4120  <b>Description ITGA :</b> <b>Peinture</b> / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile / Matériau fibreuse rose	
<b>Peinture non séparable +</b> Matériau plâtreux blanc avec couche en toile non séparable + Matériau fibreux rose	MOLP + META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : MVS (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P038 - Joint plat prédecoupe pour brides - Batiment 8 / RDC - Piece 18		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4121  <b>Description ITGA :</b> <b>Peinture</b> / Matériau beige avec fibres visibles	
<b>Peinture non séparable +</b> Matériau beige avec fibres visibles	MOLP le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : MMR (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P039 - Isolant autour du ballon ECS - Batiment 8 / RDC - Piece 18		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4122  <b>Description ITGA :</b> Matériau mousse marron avec couche en mousse	
<b>Matériau mousse marron avec</b> couche en mousse	META (B) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : LDA
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P040 - Plaques de faux-plafond - Batiment 8 / RDC - Piece 18		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4123  <b>Description ITGA :</b> <b>Peinture</b> / Matériau compact gris avec fibres visibles	
<b>Peinture non séparable +</b> Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : MKP (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P041 - Enduit + peinture paille - Batiment 8 / R+1 - Coursive		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4124  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Enduit gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité hétérogène	
<b>Peintures multiples + Enduit</b> gris hétérogène non séparable + Matériau beige en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M/D. (2) Analyse : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 9/13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P042 - Joint d'étanchéité entre menuiserie PVC et menuiserie bois - Batiment 8 / R+1 - Coursive		Réf échantillon ITGA : IT072404-4125 Description ITGA : Matériau souple blanc	
Matériau souple blanc	META (B) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P043 - Panneaux collés vissés ou cloués - Batiment 8 / R+1 - Coursive		Réf échantillon ITGA : IT072404-4126 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec fibres visibles	
Peinture non séparable + Matériau compact beige avec fibres visibles	MOLP le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKP (4)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P044 - Colle de carrelage - Batiment 8 / R+1 - Piece 19		Réf échantillon ITGA : IT072404-4127 Description ITGA : Carrelage hétérogène / Colle grise hétérogène / Matériau gris	
Carrelage hétérogène + Matériau gris	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P045 - Enduit sur mur porteur - Batiment 8 / R+1 - Piece 19		Réf échantillon ITGA : IT072404-4128 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit gris hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P046 - Enduit sur cloison - Batiment 8 / R+1 - Piece 19		Réf échantillon ITGA : IT072404-4129 Description ITGA : Matériau blanc / Peinture / Enduit gris hétérogène	
Matériau blanc non séparable + Peinture non séparable + Enduit gris hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (4)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P047 - Joint de mastic de vitrage - Batiment 8 / R+1 - Piece 19		Réf échantillon ITGA : IT072404-4130 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 10/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4131	
Réf échantillon client : P048 - Plaques de faux-plafond - Batiment 8 / R+1 - Piece 19		Description ITGA : Enduit blanc / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune	
Enduit blanc non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4132	
Réf échantillon client : P049 - Colle de carrelage - Batiment 8 / R+1 - Piece 22		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Joint cassant gris non séparable + Colle grise hétérogène non séparable	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4133	
Réf échantillon client : P050 - Colle de plinthe - Batiment 8 / R+1 - Piece 22		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : PES
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4134	
Réf échantillon client : P051 - Colle de faïence jaune - Batiment 8 / R+1 - Piece 22		Description ITGA : Colle beige / Matériau gris hétérogène	
Colle beige	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM
Matériau gris hétérogène	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2403COCTO - BI960000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH		Réf échantillon ITGA : IT072404-4135	
Réf échantillon client : P052 - Enduit a base de ciment taloche - Batiment 8 / R+1 - Piece 22		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau blanc / Enduit compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau blanc non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PES (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 11/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P053 - Conduit de ventilation en fibres-ciment dans le mur - Batiment 8 / R+1 - Piece 23		Réf échantillon ITGA : IT072404-4136 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles avec poussières	MOLP le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKP
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P054 - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - Batiment 8 / R+1 - Piece 23		Réf échantillon ITGA : IT072404-4137 Description ITGA : Matériau fibreux marron	
▸ Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P055 - Isolant fibreux pose au sol - Batiment 8 / R+2 - Combles		Réf échantillon ITGA : IT072404-4138 Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (B) le 08/04/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P056 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Batiment 8 / R+2 - Combles		Réf échantillon ITGA : IT072404-4139 Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières	
▸ Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : SSH
Réf dossier client : 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH Réf échantillon client : P057 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Batiment 8 / Extérieur - Facade avant		Réf échantillon ITGA : IT072404-4140 Description ITGA : Matériau blanc / Enduit compact gris hétérogène / Matériau blanc en faible quantité / Matériau gris en faible quantité	
▸ Matériau blanc + Enduit compact gris hétérogène non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : PES

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 12/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0724-17402 EN DATE DU 08/04/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2403COCTO - BI9600000001200 - BATIMENT 8 CASERNE ESPAGNE 53 avenue de l'Yser 32000 AUCH <b>Réf échantillon client :</b> P058 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Batiment 8 / Extérieur - Facade arriere		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072404-4141  <b>Description ITGA :</b> Matériau blanc en faible quantité / Matériau gris / Enduit compact gris hétérogène / Matériau blanc / Matériau gris en faible quantité	
▶ Matériau blanc en faible quantité non séparable + Matériau gris non séparable + Enduit compact gris hétérogène + Matériau blanc non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 05/04/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
 (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).  
 (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
 (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
 La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.  
 Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
 Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Ronan LE PENNEC** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17


Page 13/ 13

## ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant



# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES

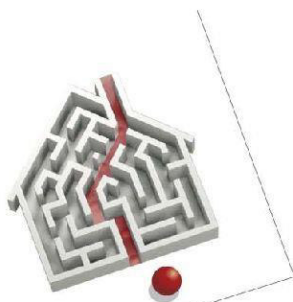

## Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 2359 Version 010

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur MOULIE Julien**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 28/06/2022 - Date d'expiration : 27/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 28/06/2022 - Date d'expiration : 27/06/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 23/10/2022 - Date d'expiration : 22/10/2029
Energie avec mention	Energie avec mention (1) Date d'effet : 07/03/2023 - Date d'expiration : 06/03/2030
Energie sans mention	Energie sans mention (1) Date d'effet : 07/03/2023 - Date d'expiration : 06/03/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 23/10/2022 - Date d'expiration : 22/10/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 29/08/2023 - Date d'expiration : 28/08/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 29/08/2023.



(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

## ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
 Département Construction  
 Tour Ariane  
 5, Place des Pyramides  
 La Défense 9  
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**  
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
 Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
 civile professionnelle et  
 exploitation

### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
 Client : **0010834120**



**Assurance et Banque**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 27/11/2023  
 POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE  
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**  
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

#### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

#### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 27/11/2023

POUR LA SOCIÉTÉ :

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 834,08 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.