

CABINET D'EXPERTISES LABROUSSE-CAVALLO
SARL DIAGNOSTICS 47 - 67 avenue Pierre Buffin
47200 MARMANDE
Tel : **05 53 20 70 70** – Fax : 05 53 20 23 23
Port : – agendadiag47@orange.fr

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA
CANDELIE
La candélie

47916 AGEN CEDEX 9

MARMANDE, le 27/11/2018

Dossier : **18-11138 – CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA CANDELIE**

Adresse : Batiment Dali FI1

47480 PONT DU CASSE

Madame, Monsieur,

Conformément à votre ordre de mission, nous sommes intervenus le 20/11/2018 pour réaliser un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble cité en référence.

Vous trouverez ci-joint le rapport correspondant à cette mission de repérage. Nous vous prions de nous retourner au plus tôt le coupon ci-dessous, daté et signé, afin de satisfaire aux obligations réglementaires liées à ce type de mission.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée et restons à votre disposition pour tout complément d'information que vous jugeriez utile.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.


Gilles LABROUSSE
Diagnosticqueur Agenda



Je, soussigné CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA CANDELIE, certifie être en possession du rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante n° 18-11138.

Date : Signature :

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

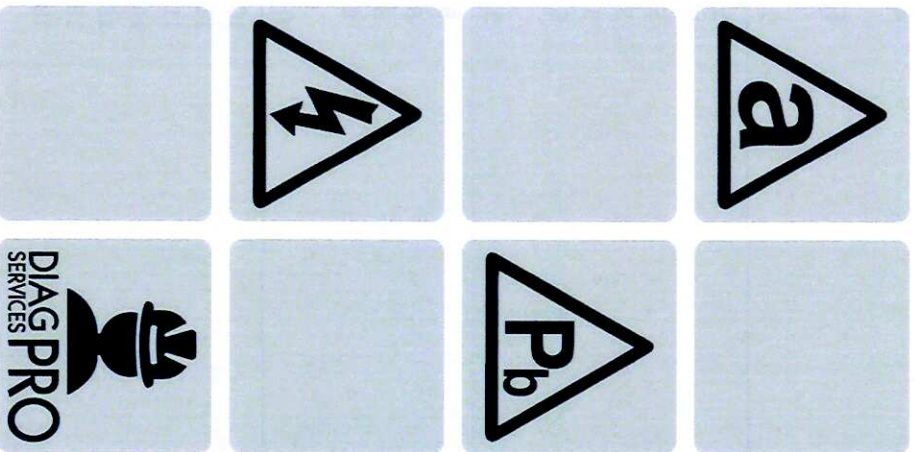

Adresse de l'immeuble
Bâtiment Dali FI1
47480 PONT DU CASSE

Date d'édition du rapport
26/11/2018
Opérateur de repérage
Damien CAVALLO

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

SOMMAIRE

■ Désignation de l'immeuble	3
■ Désignation du propriétaire	3
■ Désignation de l'opérateur de repérage	3
■ Réalisation de la mission	3
■ Cadre réglementaire	3
■ Limites du domaine d'application du repérage	4
▶ Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	4
▶ Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
■ Conclusion	4
▶ Locaux ou parties de locaux non visités	4
▶ Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	4
■ Dates de visite et d'établissement du rapport	4
■ Conditions de réalisation du repérage	5
▶ Historique de la mission	5
▶ Programme de repérage	5
▶ Modes opératoires	5
▶ Conditions d'inaccessibilité	5
▶ Environnement	5
▶ Constatations diverses	5
■ Résultats détaillés du repérage	5
▶ Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés	5
▶ Locaux visités & matériaux et produits repérés	6
▶ Matériaux ou produits contenant de l'amiante	8
▶ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	8
■ Annexes	10
▶ Fiche d'identification et de cotation des prélèvements	10
▶ Rapports précédemment réalisés	11
▶ Plans et croquis	11
▶ Rapports d'essais de laboratoire	14
▶ Attestation d'assurance	18
▶ Certifications	18
▶ Attestation d'indépendance	18

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : **Bâtiment Daii F11**

Référence cadastrale : **47480 PONT DU CASSE**

Lot(s) de copropriété : **Non communiquée**

Nature de l'immeuble : **Sans objet**

Étendue de la prestation : **Centre hospitalier**

Destination des locaux : **Parties Privatives**

Date du permis de construire : **Centre hospitalier**

Non communiquée

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

Propriétaire : **CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA CANDELIÉ – La candélie 47916 AGEN CEDEX 9**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Opérateur de repérage : **Damien CAVALLLO**

Certification n°C390 délivré 01/10/2017 par QUALIXPERT LCC 17 rue borrel 81100 Castres ☒ Avec mention

Cabinet de diagnostics : **Formation à la prévention des risques liés à l'amiante conformément à l'arrêté du 23 février 2012**

CABINET D'EXPERTISES LABROUSSE-CAVALLLO

SARL DIAGNOSTICS 47 - 67 avenue Pierre Buffin – 47200 MARMANDE

N° SIRET : **482 791 100 00043**

Compagnie d'assurance : **ALLIANZ** N° de police : **146886** Validité : **01/01/2018 au 31/12/2018**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

REALISATION DE LA MISSION

N° de dossier : **18-11138 #A1**

N° de la version précédente : **Sans objet**

Ordre de mission du :

Accompagnateur(s) : **Pas d'accompagnateur**

Document(s) fourni(s) : **Aucun**

Moyens mis à disposition : **Aucun**

Laboratoire(s) d'analyses : **EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST – Chemin des Maures – 33170 GRADIGNAN –**

Accréditation n°1-5840

Commentaires : **Néant**

CADRE REGLEMENTAIRE

- Articles L4412-2, R4412-61 à R4412-65, R4412-97 et R4412-97-1 à R4412-97-6 du Code du Travail
- Articles L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement
- Norme NF X 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Nota : L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

LIMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU REPERAGE

Notre mission consiste en une recherche systématique permettant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie de l'immeuble faisant l'objet des travaux et mentionnés à l'annexe A de la norme NF X 46-020.

L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartiendra au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'exécède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de désamiantage, ce contrôle servira de référence avant travaux.

En cas de travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées (*Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail*).

Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Reprise second oeuvre

Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Voir croquis

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

DATES DE VISITE ET D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT

Visite effectuée le 20/11/2018

Rapport rédigé à MARMANDE, le 26/11/2018

Opérateur de repérage : Damien CAVALLO

Durée de validité : Non définie par la réglementation

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
20/11/2018	Reperage sur site	
21/11/2018	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
27/11/2018	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°18-11138 #A1

Programme de repérage

Il s'agit de la liste de matériaux et produits devant être inspectés : Annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'Annexe A de la norme NF X 46-020.

Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

Conditions d'inaccessibilité

Néant

Environnement

Néant

Constatations diverses

Néant

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

- « **Locaux visités & matériaux et produits repérés** » :
 - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;
 - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
 - « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :
 - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
 - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé normatif (composant / partie du composant) ;
 - ▶ Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé (après analyse, sur décision de l'opérateur).
- Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliquer la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.








Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

CARACTERISTIQUE	Identifiant	Commentaire
	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
Élément de construction	Désignation	Description courante de l'élément de construction
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')

CARACTERISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Sondages et prélèvements	⊗	Prélèvement (P001 : référence du prélèvement) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amiante
	⊙	Sondage : le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif D001 : référence de la décision opérateur ZSO : zone de similitude d'ouvrage (se réfère à un prélèvement sur un matériau ou produit de même nature) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amiante
	Ⓜ	Présence d'amiante
	?	Prélèvement en attente de résultat d'analyse
	A, B, ..., Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
Paroi	SO	Sol
	PL	Plafond
État de conservation (EC)	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification	Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante	

Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogrammes 'a' et prélèvements/sondages en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.

LOCAL	Élément de construction		Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo
 Bâtiment RDC Salon	1	Plancher Ragréage béton Linoleum	 P001 ⊗
	2	Plafond Béton Peinture	 P002 ⊗
	3	Mur/s Plâtre Peinture	 P004 ⊗
	4	Plancher Ragréage béton Linoleum	 P003 ⊗
 Bâtiment R + 1 Chambre 202	5	Plafond Plâtre Peinture	 ZSO P004 ⊙

LOCAL	Élément de construction		Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo
	6	Gaines et coffres verticaux Plâtre	ZSO P004 ☉
	7	Mur/s Faïence	P005 ☒
	8	Plancher Chappe maigre Carrelage	P006 ☒
Bâtiment R + 1 Salle d'eau 202			
	9	Plinthes Faïence	P007 ☒
	10	Plafond Plâtre	ZSO P004 ☉
	11	Mur/s Plâtre Peinture	ZSO P004 ☉
Bâtiment R + 1 Chambre 201			
	12	Plancher Ragréage béton Linoleum	ZSO P003 ☉
	13	Plafond Plâtre Peinture	ZSO P004 ☉
	14	Gaines et coffres verticaux Plâtre	ZSO P004 ☉
Bâtiment R + 1 Salle d'eau 201			
	15	Mur/s Faïence	ZSO P005 ☉
	16	Plancher Chappe maigre Carrelage	ZSO P006 ☉
	17	Plinthes Faïence	ZSO P007 ☉
	18	Plafond Plâtre	ZSO P004 ☉
	19	Mur/s Plâtre Peinture	ZSO P004 ☉
Bâtiment R + 1 Chambre 203			
	20	Plancher Ragréage béton Linoleum	P008 ☒
	21	Plafond Plâtre Peinture	ZSO P004 ☉

Bâtiment R + 1 Salle d'eau
203



22	Mur/s Faïence	ZSO P005	⊙
23	Plancher Chappe maigre Carrelage	ZSO P006	⊙
24	Plinthes Faïence	ZSO P007	⊙
25	Plafond Plâtre	ZSO P004	⊙

Bâtiment R + 1 Couloir



26	Plancher Ragréage béton Linoleum	P009	⊗
27	Mur/s Plâtre	ZSO P004	⊙
28	Plafond Hourdis béton		
29	Plafond Faux plafond	D001	⊙

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

APRES ANALYSE

Néant

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante







Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

N°	ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION COMPOSANT / PARTIE	Localisation Local	Décision			Photo
			Pari	ZSO	Réf.	
29	Faux plafonds / Panneaux	Bâtiment R + 1 Couloir	PL		D001	
Justification : Document consulté (facture de fourniture et pose du matériau ou produit)						

APRES ANALYSE

N°	ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION COMPOSANT / PARTIE	Localisation Local	Prélèvement			EC	Photo
			Pari	ZSO	Réf.		
1	Revêtements de sol / Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche	Bâtiment RDC Salon	SO		P001		
2	Plafonds / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment RDC Salon	PL		P002		

N°	ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION COMPOSANT / PARTIE	Localisation		Prélèvement			EC	Photo
		Local	Paroi	ZSO	Réf.			
3	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Chambre 202			P004			
4	Revêtements de sol / Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche	Bâtiment R + 1 Chambre 202	SO		P003			
5	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Chambre 202	PL	X	P004			
6	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Chambre 202		X	P004			
7	Revêtements / Autre partie du composant : Colles des faïences	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 202			P005			
8	Planchers / Chape maigre	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 202	SO		P006			
9	Revêtements / Autre partie du composant : Colles des plinthes	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 202			P007			
10	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 202	PL	X	P004			
11	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Chambre 201		X	P004			
12	Revêtements de sol / Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche	Bâtiment R + 1 Chambre 201	SO	X	P003			
13	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Chambre 201	PL	X	P004			
14	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Chambre 201		X	P004			
15	Revêtements / Autre partie du composant : Colles des faïences	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 201		X	P005			
16	Planchers / Chape maigre	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 201	SO	X	P006			
17	Revêtements / Autre partie du composant : Colles des plinthes	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 201		X	P007			
18	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 201	PL	X	P004			
19	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Chambre 203		X	P004			
20	Revêtements de sol / Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche	Bâtiment R + 1 Chambre 203	SO		P008			




ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZSO	Réf.		
21	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Chambre 203	PL	X	P004		
22	Revêtements / Autre partie du composant : Colles des faïences	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 203	X		P005		
23	Planchers / Chape maigre	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 203	SO	X	P006		
24	Revêtements / Autre partie du composant : Colles des plinthes	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 203	X		P007		
25	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 203	PL	X	P004		
26	Revêtements de sol / Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche	Bâtiment R + 1 Couloir	SO		P009		
27	Mur et cloisons en dur / Enduits projetés, lissés ou talochés	Bâtiment R + 1 Couloir	X		P004		

ANNEXES

Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

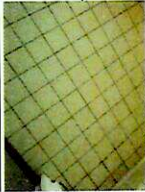Réf.	Date	Localisation	N°	Élément de construction	Désignation	Amianté	Photo
P001	20/11/2018	Bâtiment RDC Salon	1	Plancher Ragréage béton	Linoleum	Non	
	Commentaires : Néant						
P002	20/11/2018	Bâtiment RDC Salon	2	Plafond Béton Peinture		Non	
	Commentaires : Néant						
P003	20/11/2018	Bâtiment R + 1 Chambre 202	4	Plancher Ragréage béton	Linoleum	Non	
	Commentaires : Néant						
P004	20/11/2018	Bâtiment R + 1 Chambre 202	3	Mur/s Plâtre Peinture		Non	
	Commentaires : Néant						
P005	20/11/2018	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 202	7	Mur/s Faïence		Non	
	Commentaires : Néant						

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		N°	Désignation	Amianté	Photo
P006	20/11/2018	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 202	8	Plancher Chappe maigre Carrelage			Non	
	Commentaires : Néant							
P007	20/11/2018	Bâtiment R + 1 Salle d'eau 202	9	Plinthes Faïence			Non	
	Commentaires : Néant							
P008	20/11/2018	Bâtiment R + 1 Chambre 203	20	Plancher Ragréage béton Linoileum			Non	
	Commentaires : Néant							
P009	20/11/2018	Bâtiment R + 1 Couloir	26	Plancher Ragréage béton Linoileum			Non	
	Commentaires : Néant							







Amianté = ? : En attente de résultats d'analyse

Rapports précédemment réalisés

Néant

Plans et croquis

- Planche 1/2 : Bâtiment - RDC
- Planche 2/2 : Bâtiment - R + 1

Légende				
	Sondage		Zone amiantée	Chaque pictogramme est accompagné d'un identifiant qui correspond : - Au numéro de l'élément de construction, pour les zones et les éléments amiantés ; - À la référence du prélèvement ou du sondage, pour les prélèvements et les sondages.
	Prélèvement		Élément amianté	
	Local non visité		Investigation approfondie à réaliser	

Bâtiment Dali F11
47480 PONT DU CASSE


Document sans échelle remis à titre indicatif



**Bâtiment Dali F11
47480 PONT DU CASSE**

N° dossier:	18-11138 #A1		
N° planche:	2/2	Version:	1
		Type:	Croquis
Origine du plan:	Cabinet de diagnostic		Bâtiment – Niveau: Bâtiment - R + 1

Document sans échelle remis à titre indicatif

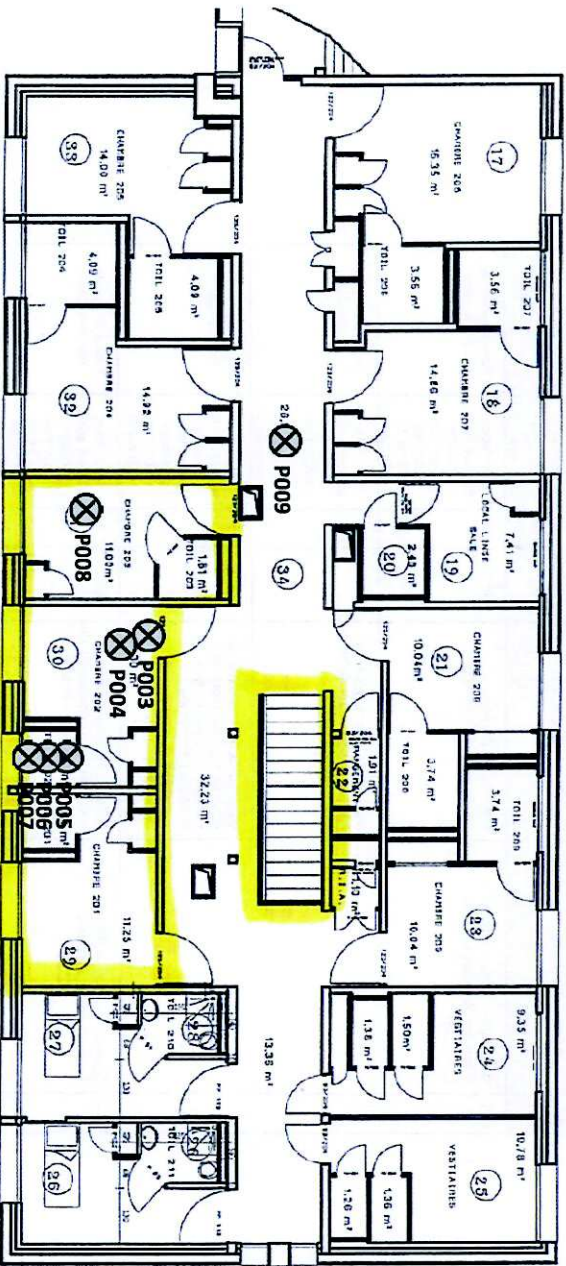

Rapports d'essais de laboratoire

RAPPORT ANALYSE



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

SARL DIAGNOSTIC 47
Monsieur Damien CAVALLO
87 avenue pierre buffon
47200 MARMANDE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-132461-01 Version du : 23/11/2018 18:39 Page 1/4
Dossier N° : 18K040155 Date de réception : 22/11/2018
Référence Dossier : 180004931
18-11138 - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE
LA CANDELIE - Bâtiment Dail Fit - 47480 PONT DU
CASSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	Bâtiment – RDC – Salon \ Plancher Ragréage béton Linoléum	Matériau souple de type revêtement de sol (violet)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) (orange) + (jaune) (fibres) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	Bâtiment – RDC – Salon \ Plafond Béton Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris/ll)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	Bâtiment – R + 1 – Chambre 202 \ Plancher Ragréage béton Linoléum	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles
sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

33172 GIRONDEMAN CEDEX, FRANCE
4 Chemin des Maires, CS 60134
33173 (0) 5 07 90 41 23
S.A.S au capital de 981 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 487 APE 7120B





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-132481-01 Version du : 23/11/2018 18:39 Page 2/4
 Dossier N° : 18K040165 Date de réception : 22/11/2018
 Référence Dossier : 180004931
 18-11138 - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE
 LA CANDELE - Bâtiment Dall F11 - 47480 PONT DU
 CASSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
004	Bâtiment – R + 1 – Chambre 202 \\ Murs Plâtre Peinture	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (rouge)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	Bâtiment – R + 1 – Salle d'eau 202 \\ Murs Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (1)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	Bâtiment – R + 1 – Salle d'eau 202 \\ Plancher Chappes malgré Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris/l)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages.
 Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles
 sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Neutres, CS 60134
 33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
 Tél: +33 (0) 5 57 90 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/nbdu
 S.A.S. au capital de 981 800 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 481 480 TVA FR43 795 147 481 APE 7120B





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-132481-01 Version du : 23/11/2018 18:39 Page 3/4
 Dossier N° : 18K040155 Date de réception : 22/11/2018
 Référence Dossier : 180004931
 18-11138 - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE
 LA CANDELIE - Bâtiment Dall F11 - 47480 PONT DU
 CASSE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
007	Bâtiment - R + 1 - Salle d'eau 202 \ Plinthes Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces(!)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	Bâtiment - R + 1 - Chambre 203 \ Plancher Ragréage béton Linoeum	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)(!)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	Bâtiment - R + 1 - Couloir \ Plancher Ragréage béton Linoeum	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (noir)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(!)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO2725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de recevabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Mours CS 60134
 33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
 Tél : +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/mbo
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 793 147 481 00032 TVA FR43 795 147 481 APE 7120B

ACCREDITATION
 N° 1 - 5840
 portée disponible sur
 www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-KC-132481-01	Version du : 23/11/2018 18:39	Page 4/4
Dossier N° : 18KD40155	Date de réception : 22/11/2018	Date d'analyse : 22/11/2018
Référence Dossier : 180004931		
18-11138 - CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA CANDELE - Bâtiment Dall F11 - 47480 PONT DU CASSE		
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants débris simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.		
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MQLP signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.		
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MQLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.		
<u>Observation(s) couche(s)</u>		
(1) Couches indissociables.		

[Signature]

Cindy Lacroix
Technicien de Laboratoire

Tous les éléments de fiabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 pages!
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole :

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Hautes, CS 60134
33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/nbs
S.A.S. au capital de 991 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION:
N° 1-5840
Portée étendue sur
www.cofrac.fr



