


ETAT ACTUEL

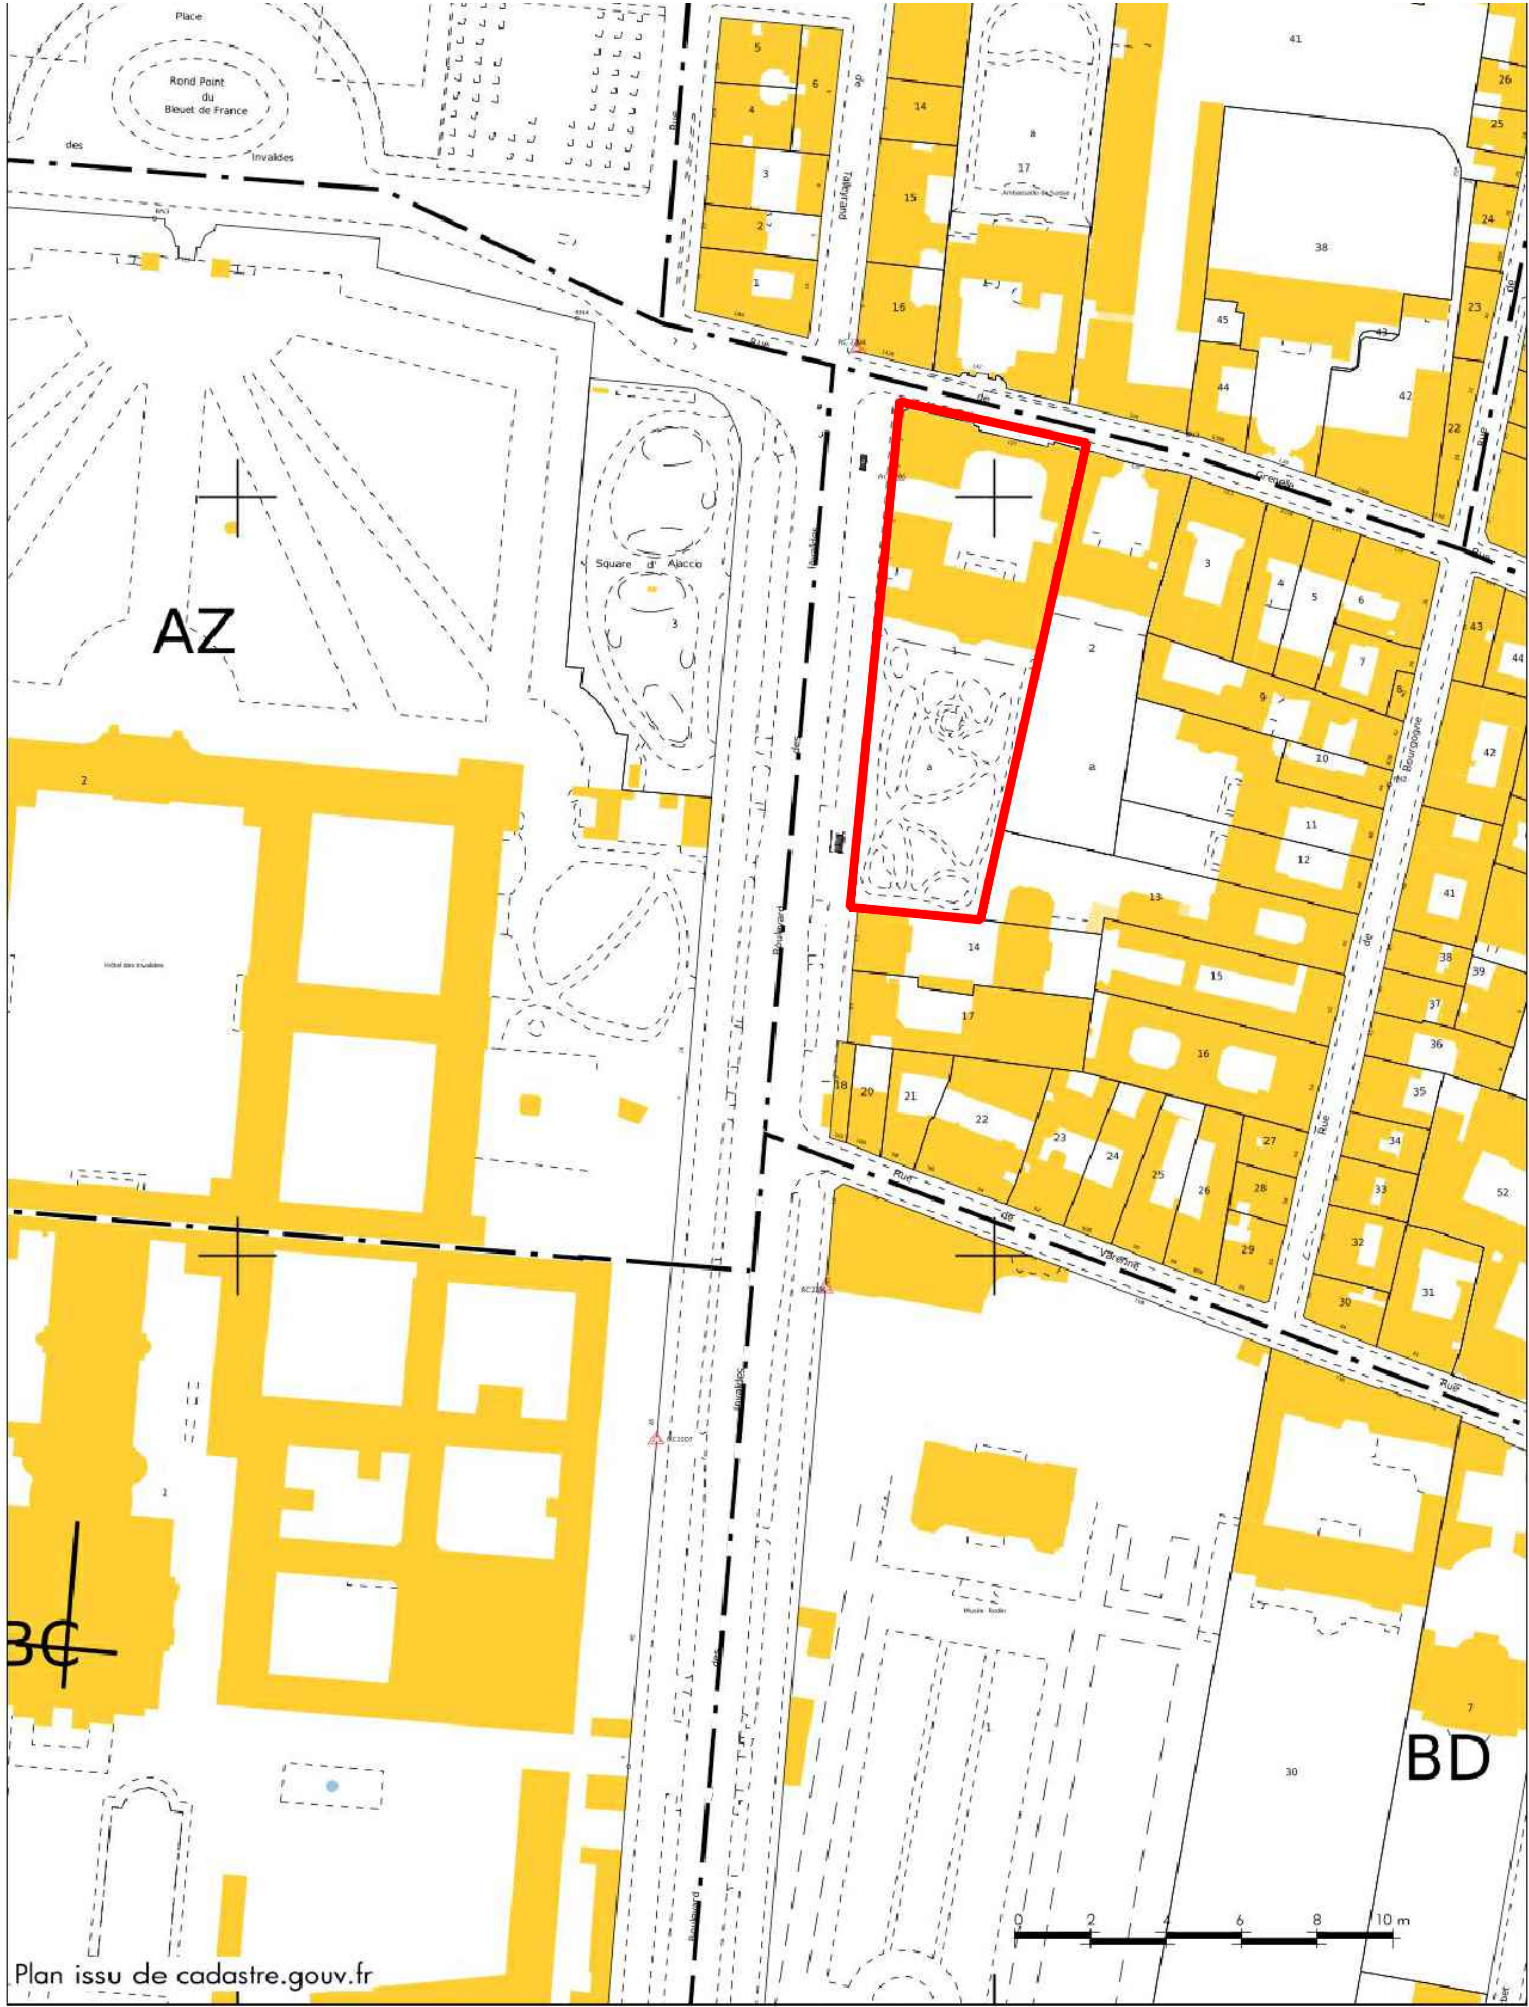

 Périimètre d'intervention

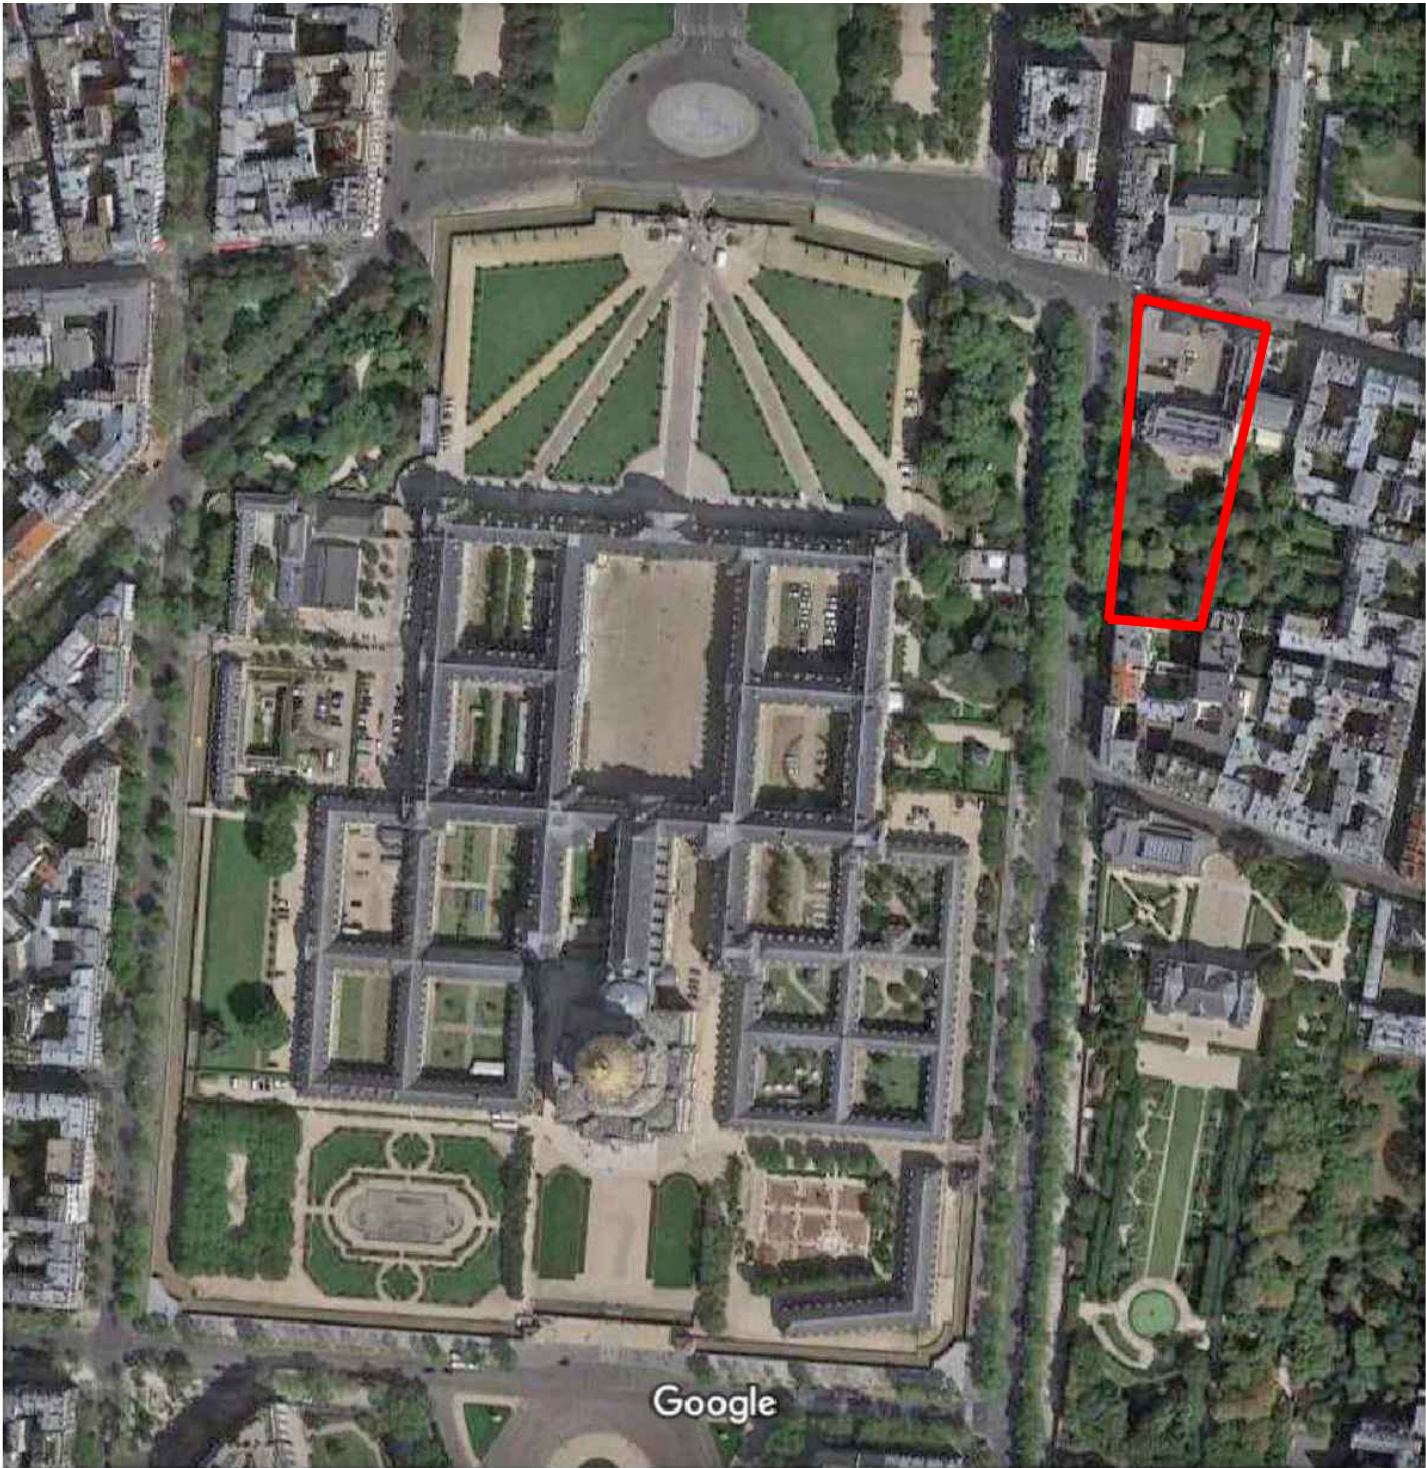


Image issue de google maps


Plans de situation - EA




Éch. 1/2000 

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL ÉTAT ACTUEL EA Plans de situation - EA
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
01		


Plan masse - EA

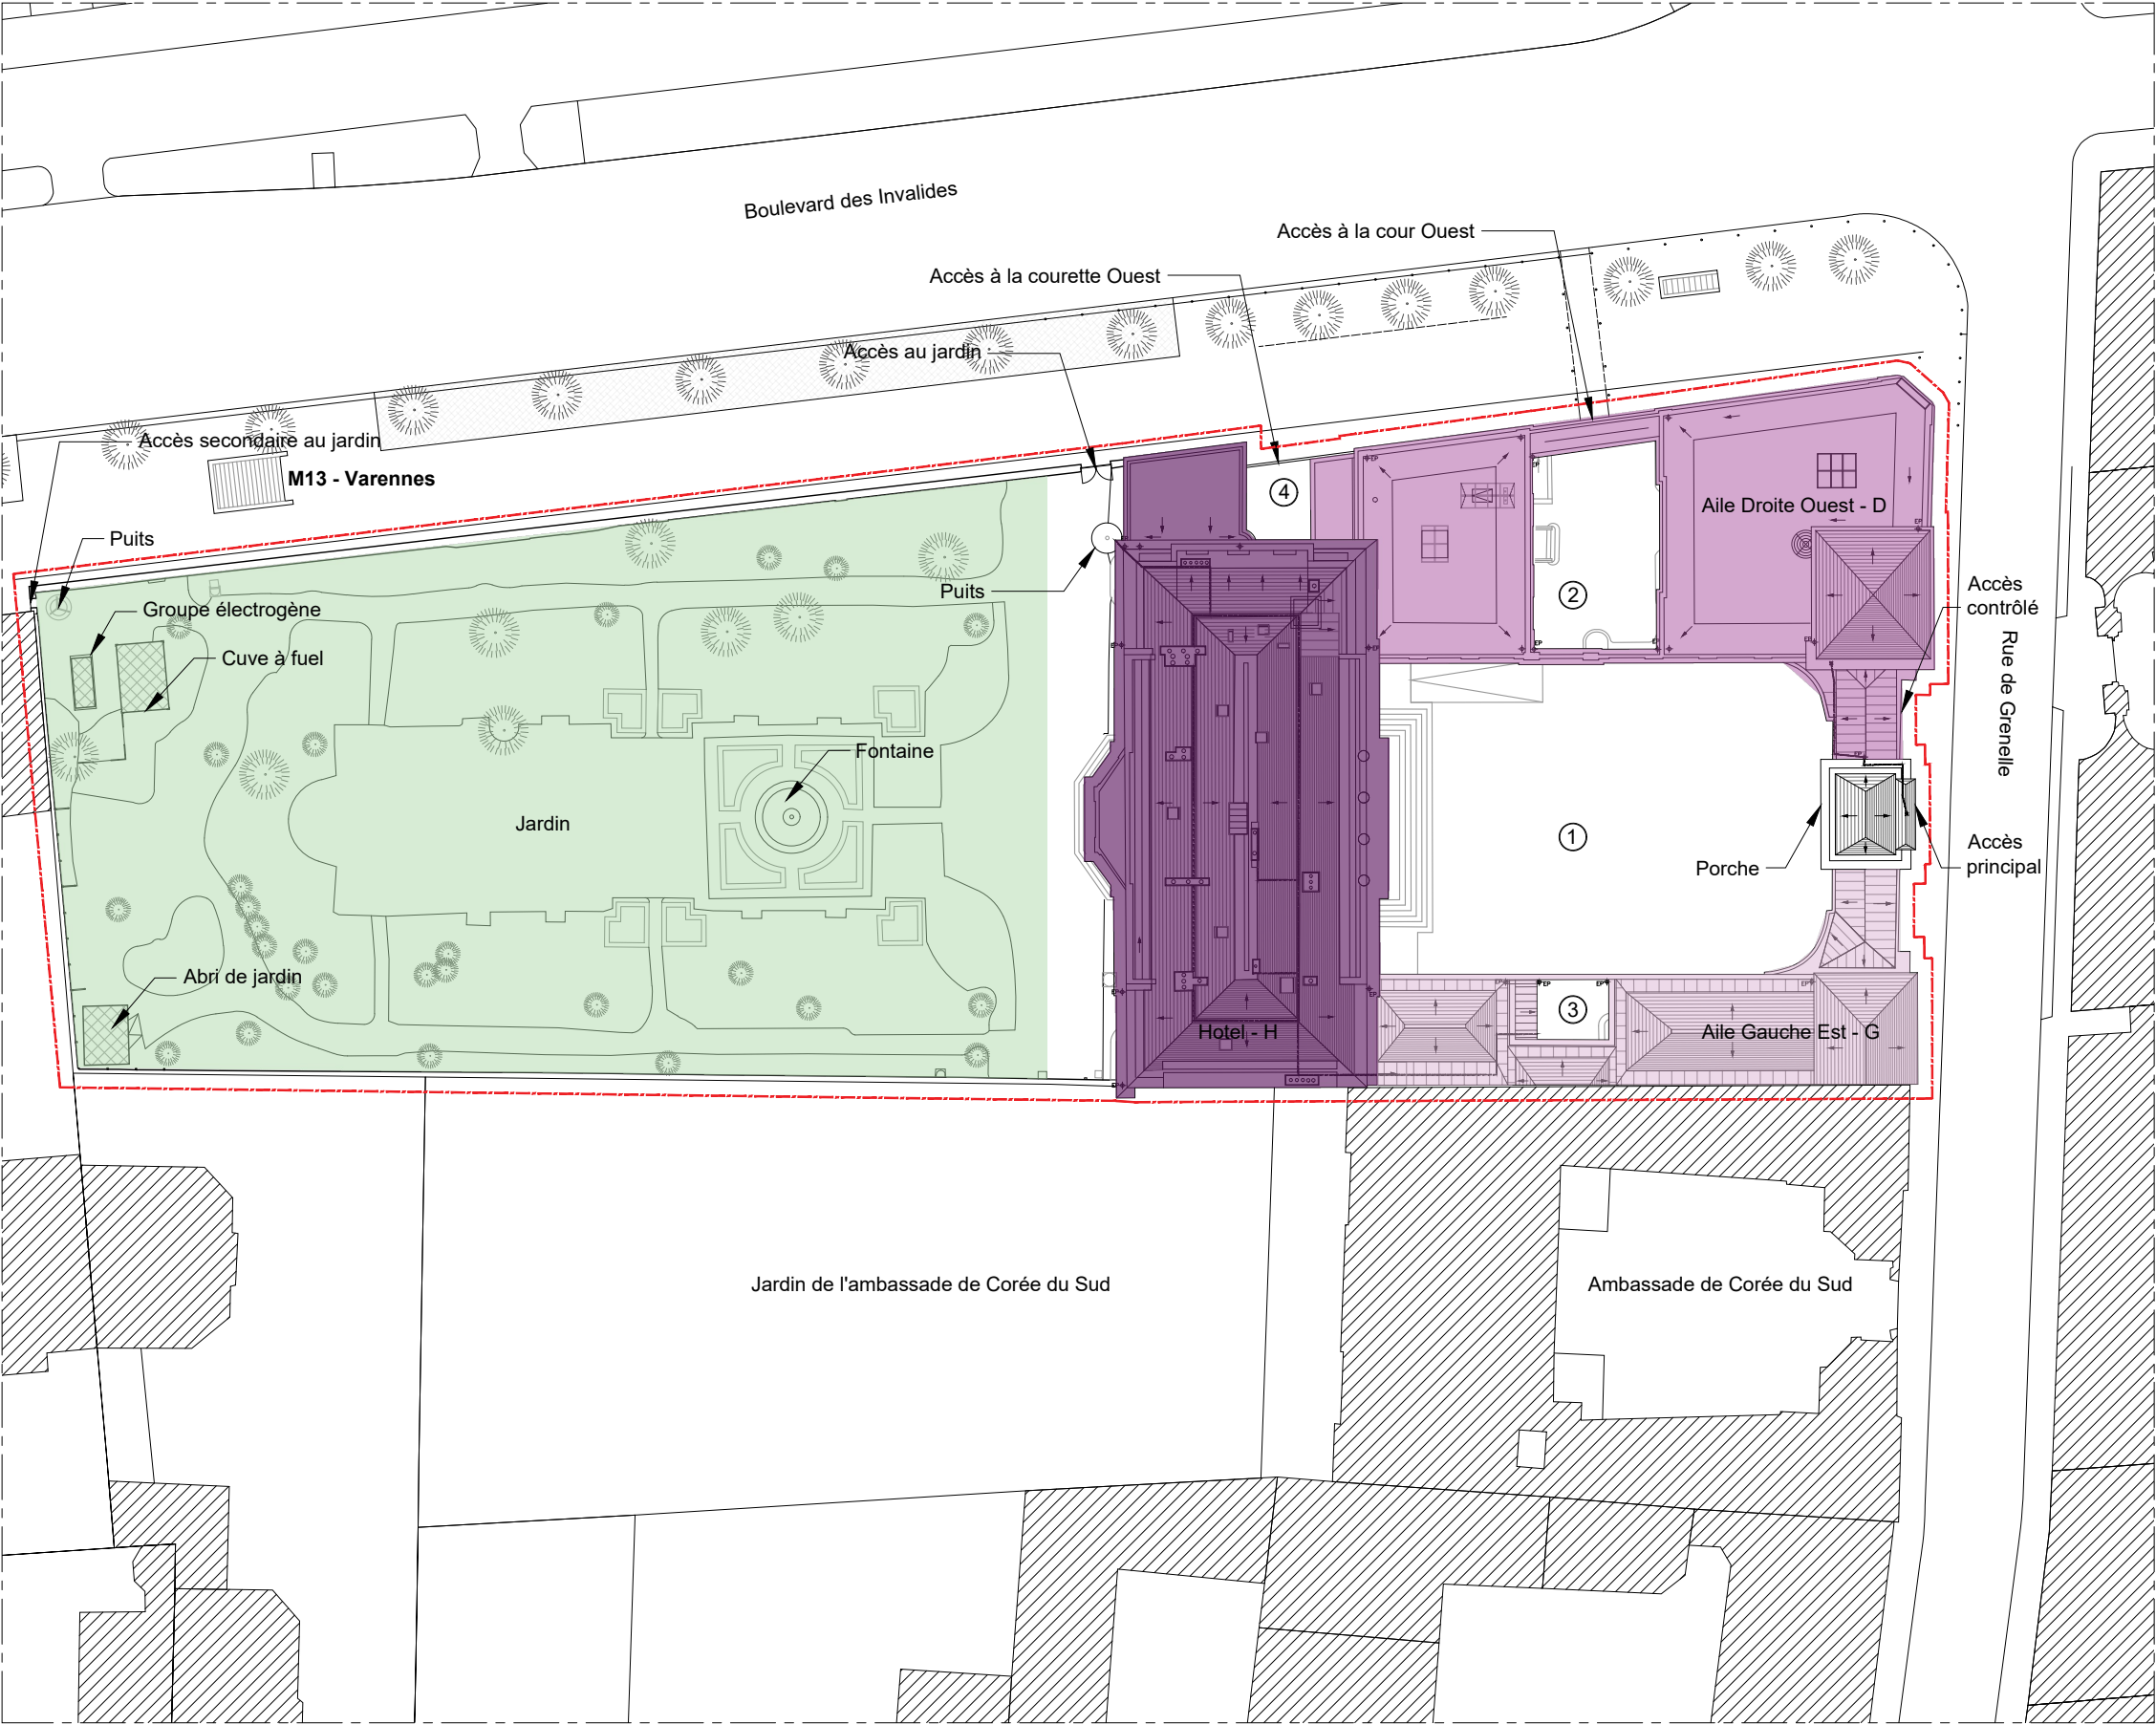

- Les grandes entités architecturales et paysagères
- Hôtel - H
 - Aile Droite Ouest - D
 - Aile Gauche Est - G
 - Périmètre d'intervention
- ① Cour d'Honneur
② Cour Ouest
③ Cour Est
④ Courette Ouest

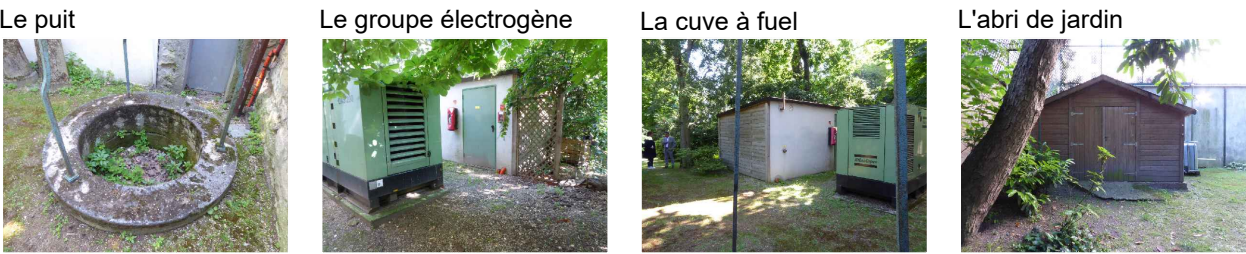

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	ETAT ACTUEL	
	EA	
02	Plan masse - EA	
MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services		
MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques		

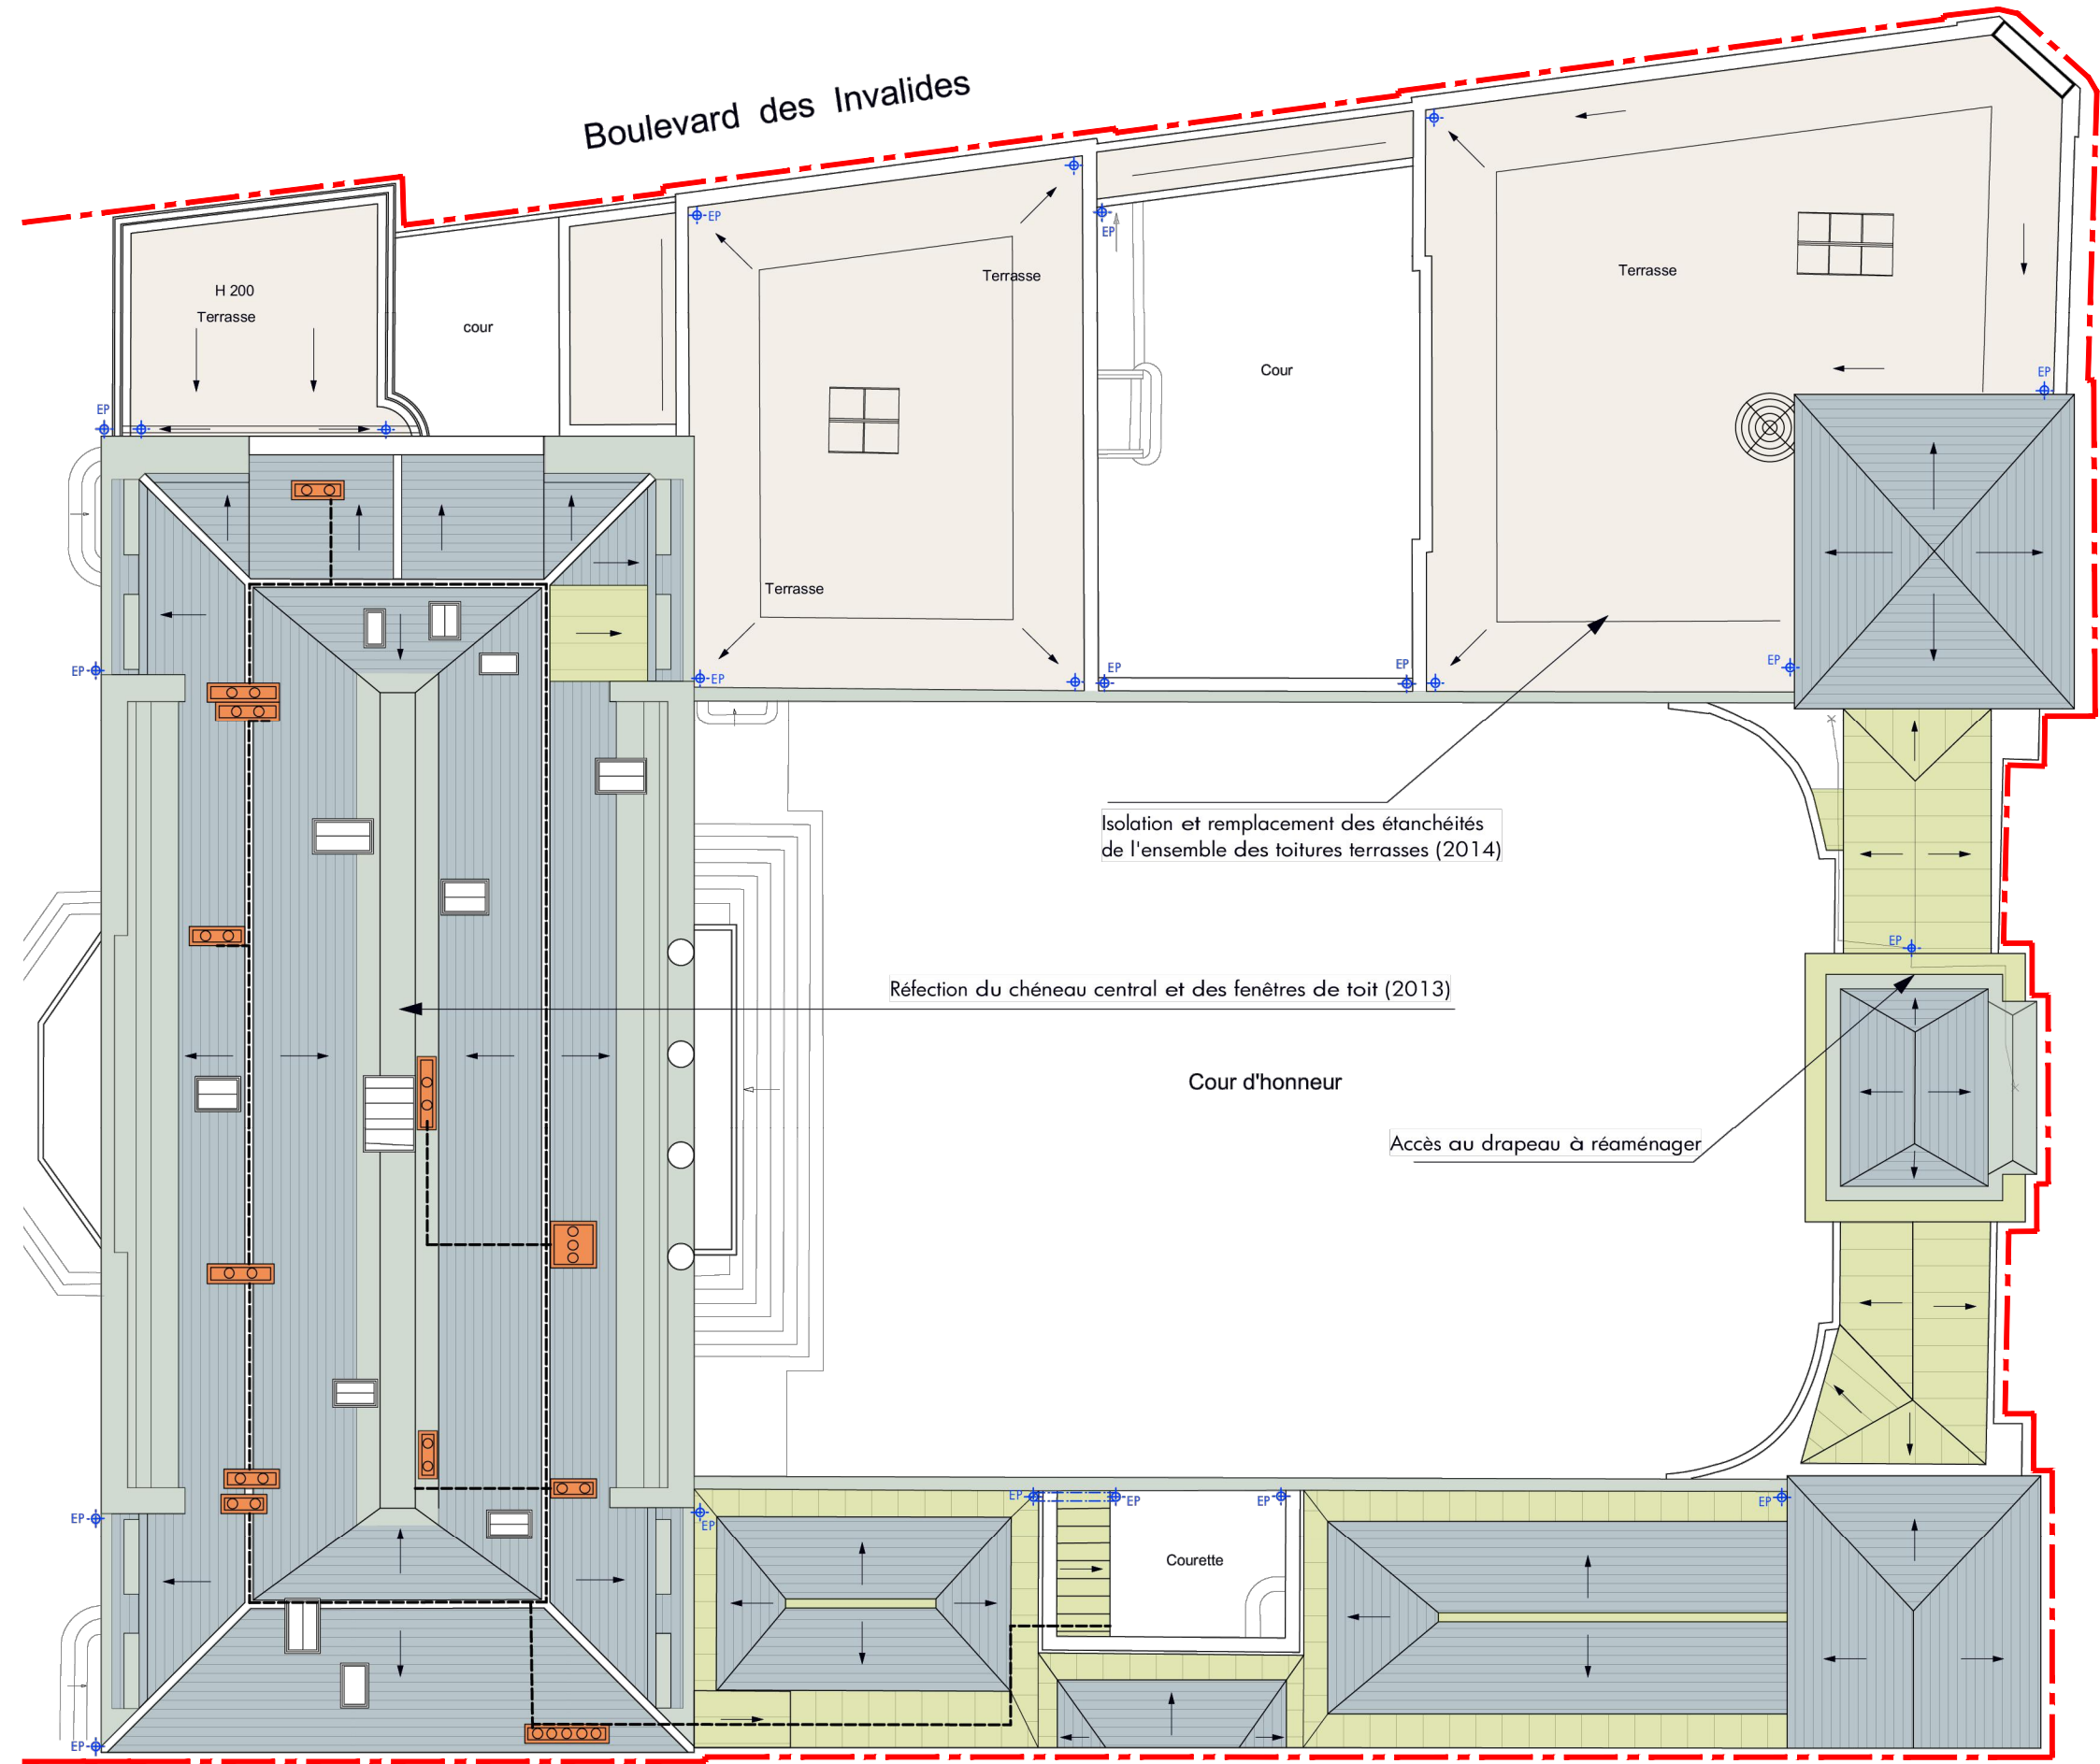


- Ardoises
- Zinc
- Plomb
- Etanchéité sur dalles sur plots
- Briques
- Paratonnerre
- Descente eaux pluviales
- Limite d'intervention

Etat sanitaire des toitures - 2016


- Isolation et remplacement des étanchéités de l'ensemble des toitures terrasses (2014)
- Réfection du chéneau central et des fenêtres de toit (2013)



ÉCH. 1/200 0 5 10 m

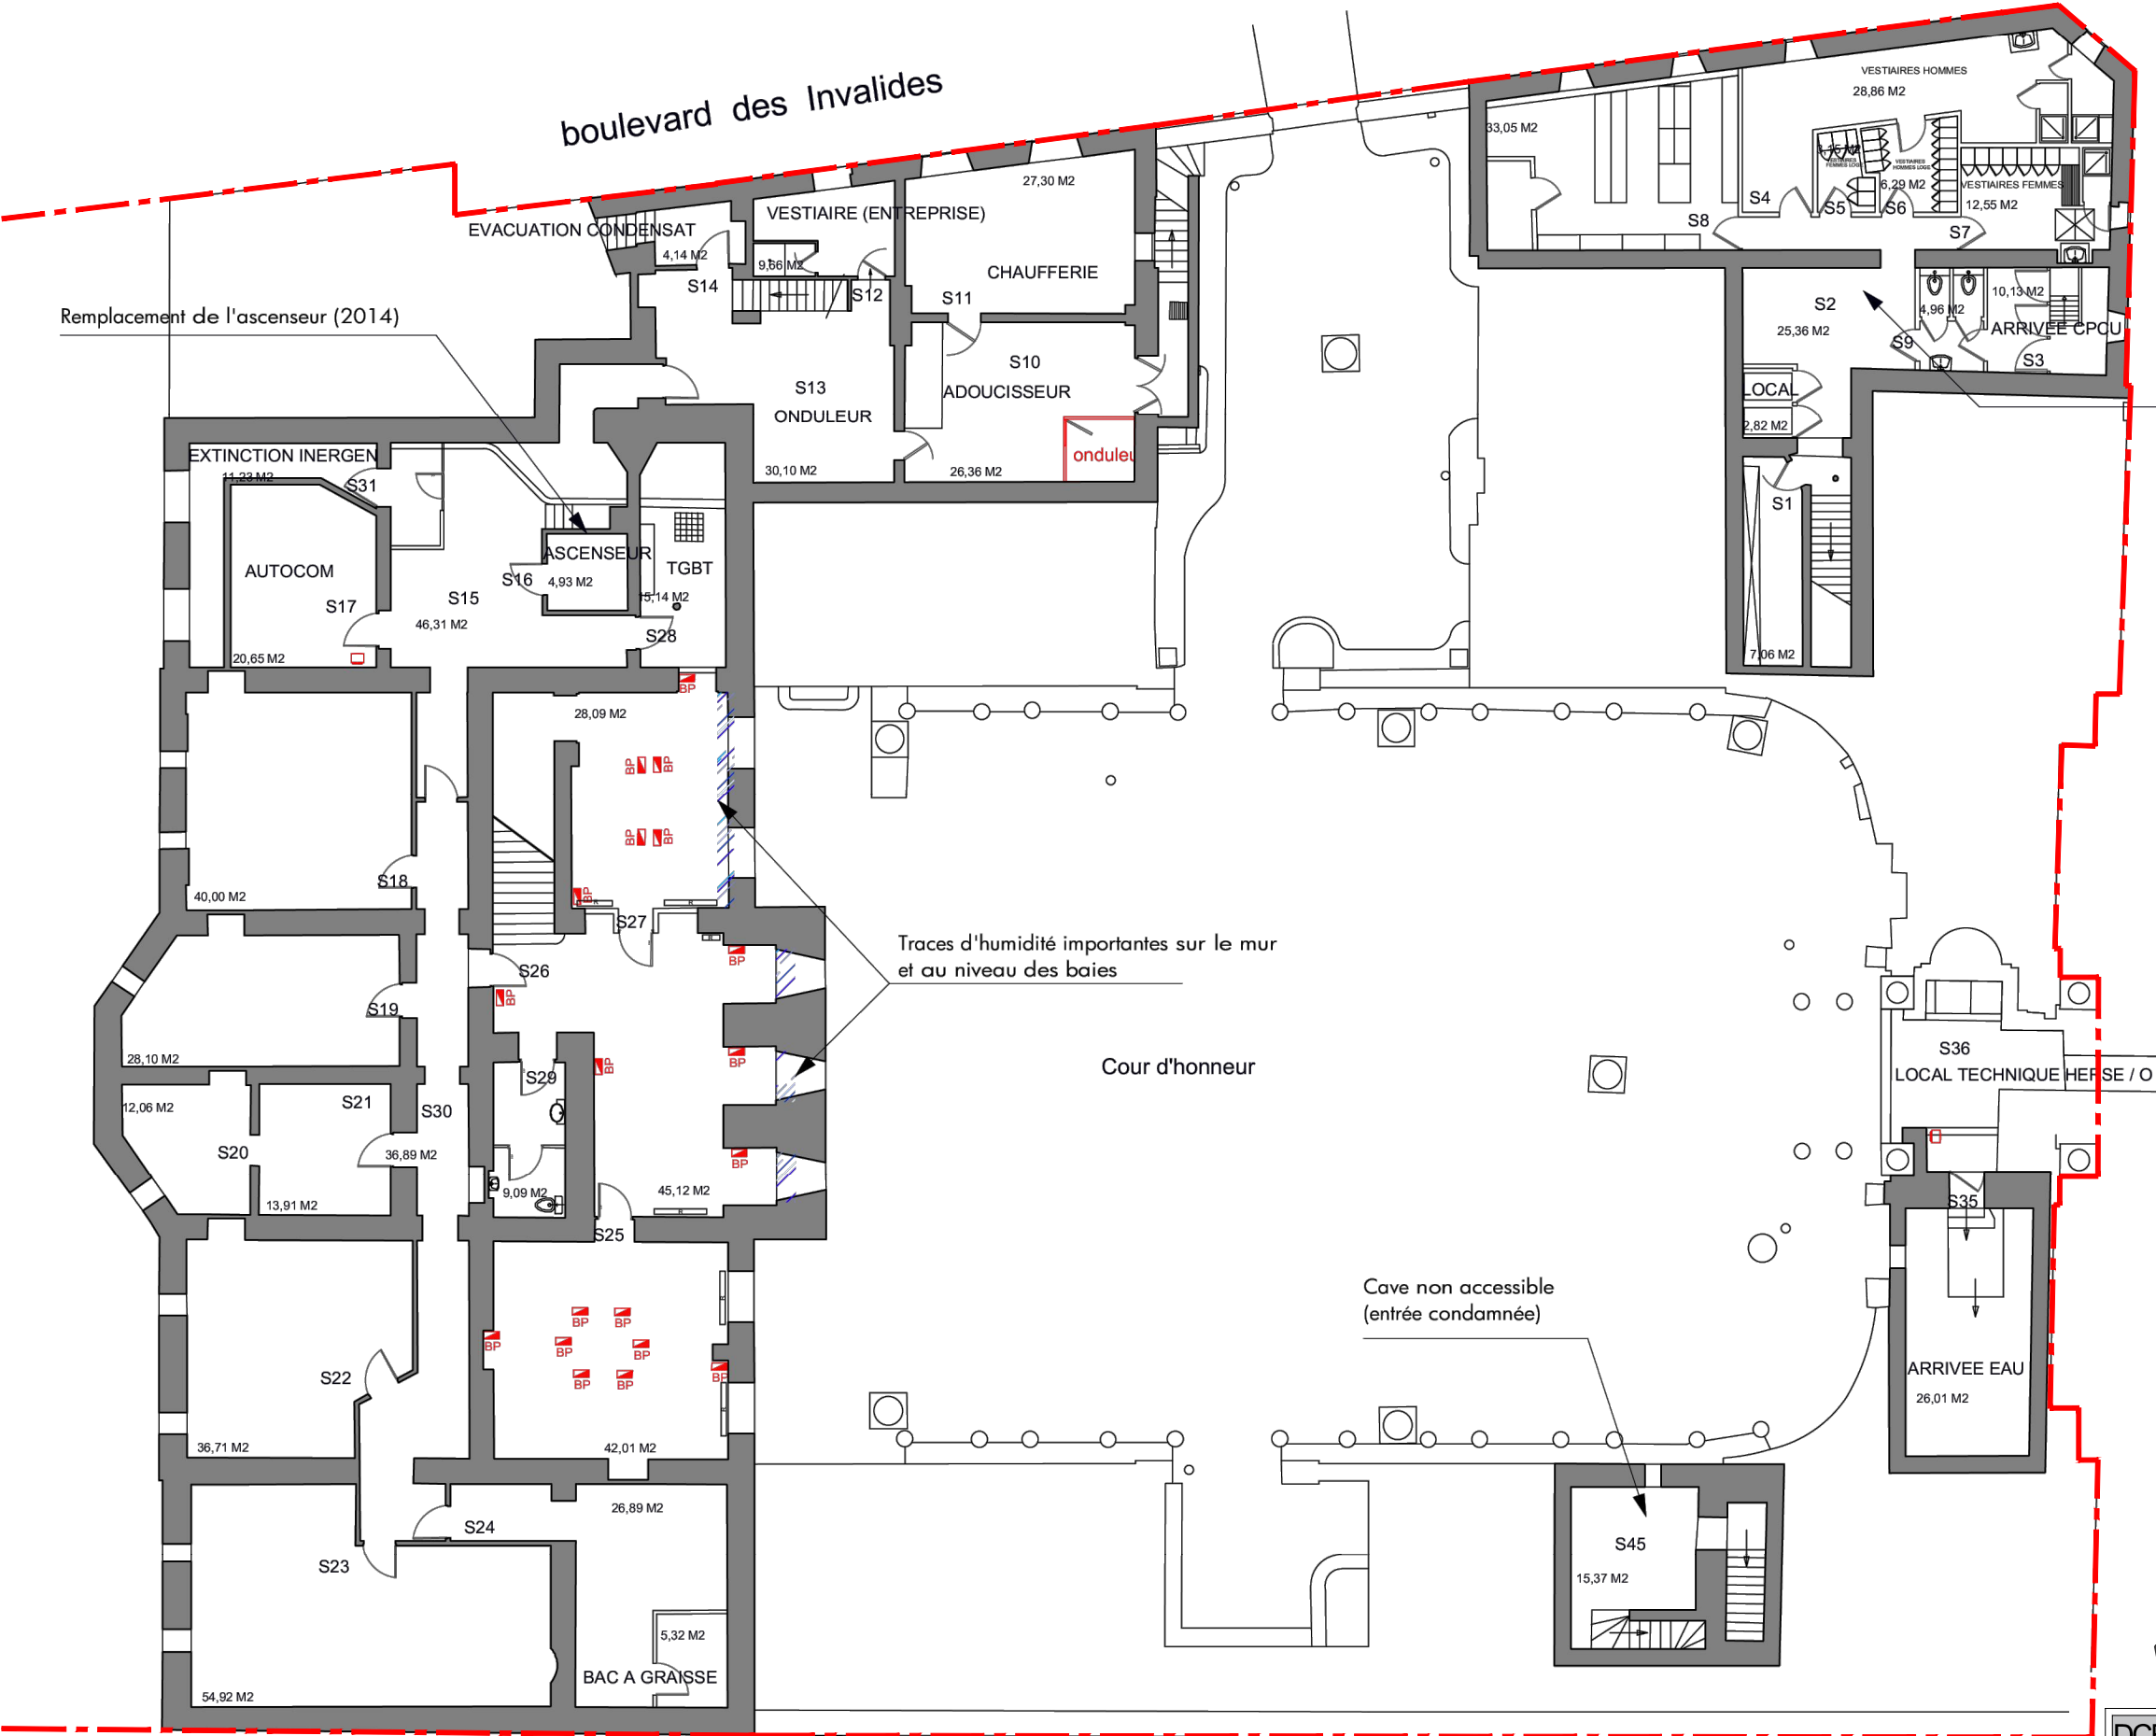

Limite d'intervention

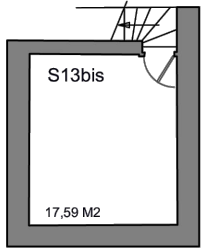

SS/STATION RELEVAGE
2ème sous sol

2e SOUS-SOL (S02)

Rue de Grenelle



ÉCH. 1/200 0 5 10 m

1er SOUS-SOL (S01)

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	ETAT ACTUEL EA	
	Plans 1er et 2e sous-sols-EA	
04	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	

Plan rez-de-chaussée-EA



Limite d'intervention

Parquet Versailles

Parquet point de Hongrie

Parquet à l'anglaise

Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)

Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)

Moquette

Béton

Lambris en soubassement

Lambris de hauteur

Faux lambris

Faux lambris et lambris de hauteur

Etat sanitaire des salons d'appareils - 2016

H22

- Dégâts des eaux au niveau de l'écoinçon : lacunes sur les décors plâtre, panneaux fendus,
- Décalage dans les panneaux de la porte dérobée
- Parquets restaurés avec dépose (2014)
- Plafonds restaurés (2014)
- Volets très difficiles à manipuler

H23

- Fissures autour des bas-reliefs,
- Ebrasements des trois fenêtres en mauvais état

Parquets restaurés avec dépose

- Plafonds restaurés (2014)

H24

- Restauration du vestibule (2014)

H25

Faux-lambris nettoyés et remis en peinture ; sol en pierre restauré (2014)

H26

Parquets restaurés avec dépose

Lacunes sur les dorures, joints ouverts, panneaux fendus. Léger affaissement entre le panneau du lambris et la corniche.

H27

- Parquets restaurés sur place sans dépose
- Plafonds restaurés (2014)
- Lacunes au niveau des volets intérieurs
- Problème de calfeutrement de la fenêtre
- Joints ouverts au niveau du pilastre



DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

05

Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services

HOTEL DU CHATELET

MINISTÈRE DU TRAVAIL


ETAT ACTUEL

EA


Plan rez-de-chaussée-EA

MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

Plan entresol du rez-de-chaussée-EA (ancien 1er étage)

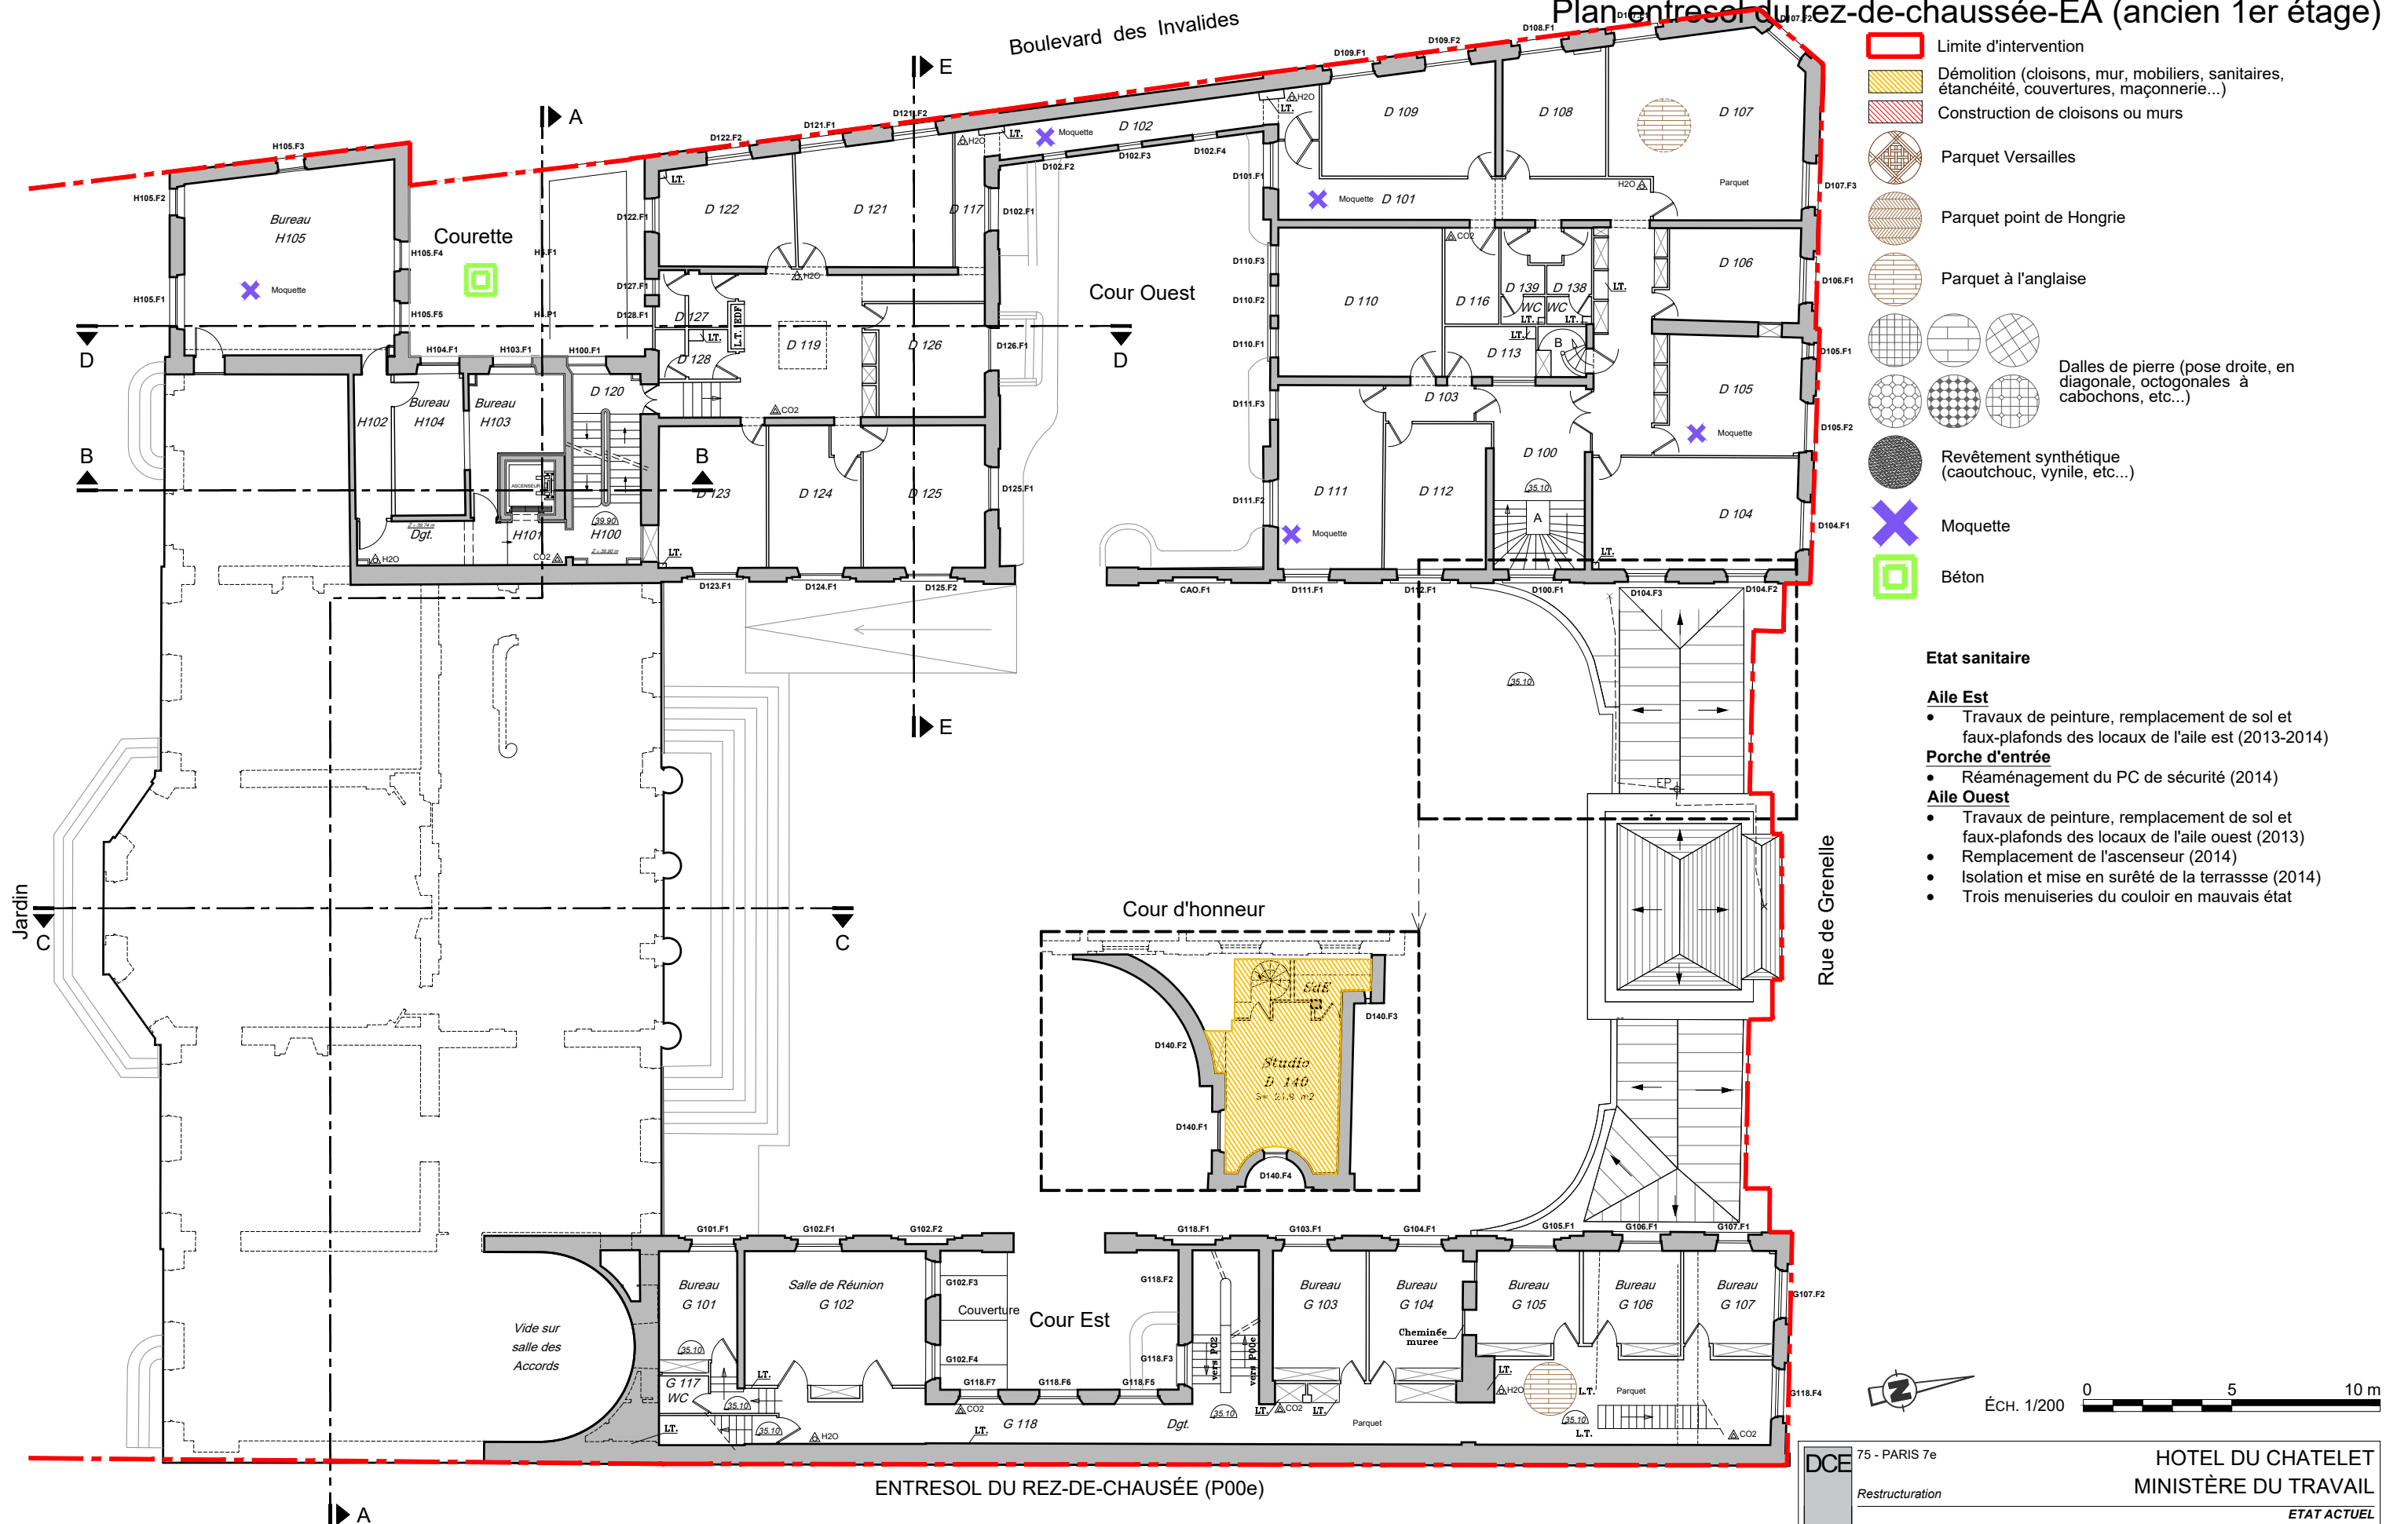


Plan premier étage-EA
(ancien 2e étage)

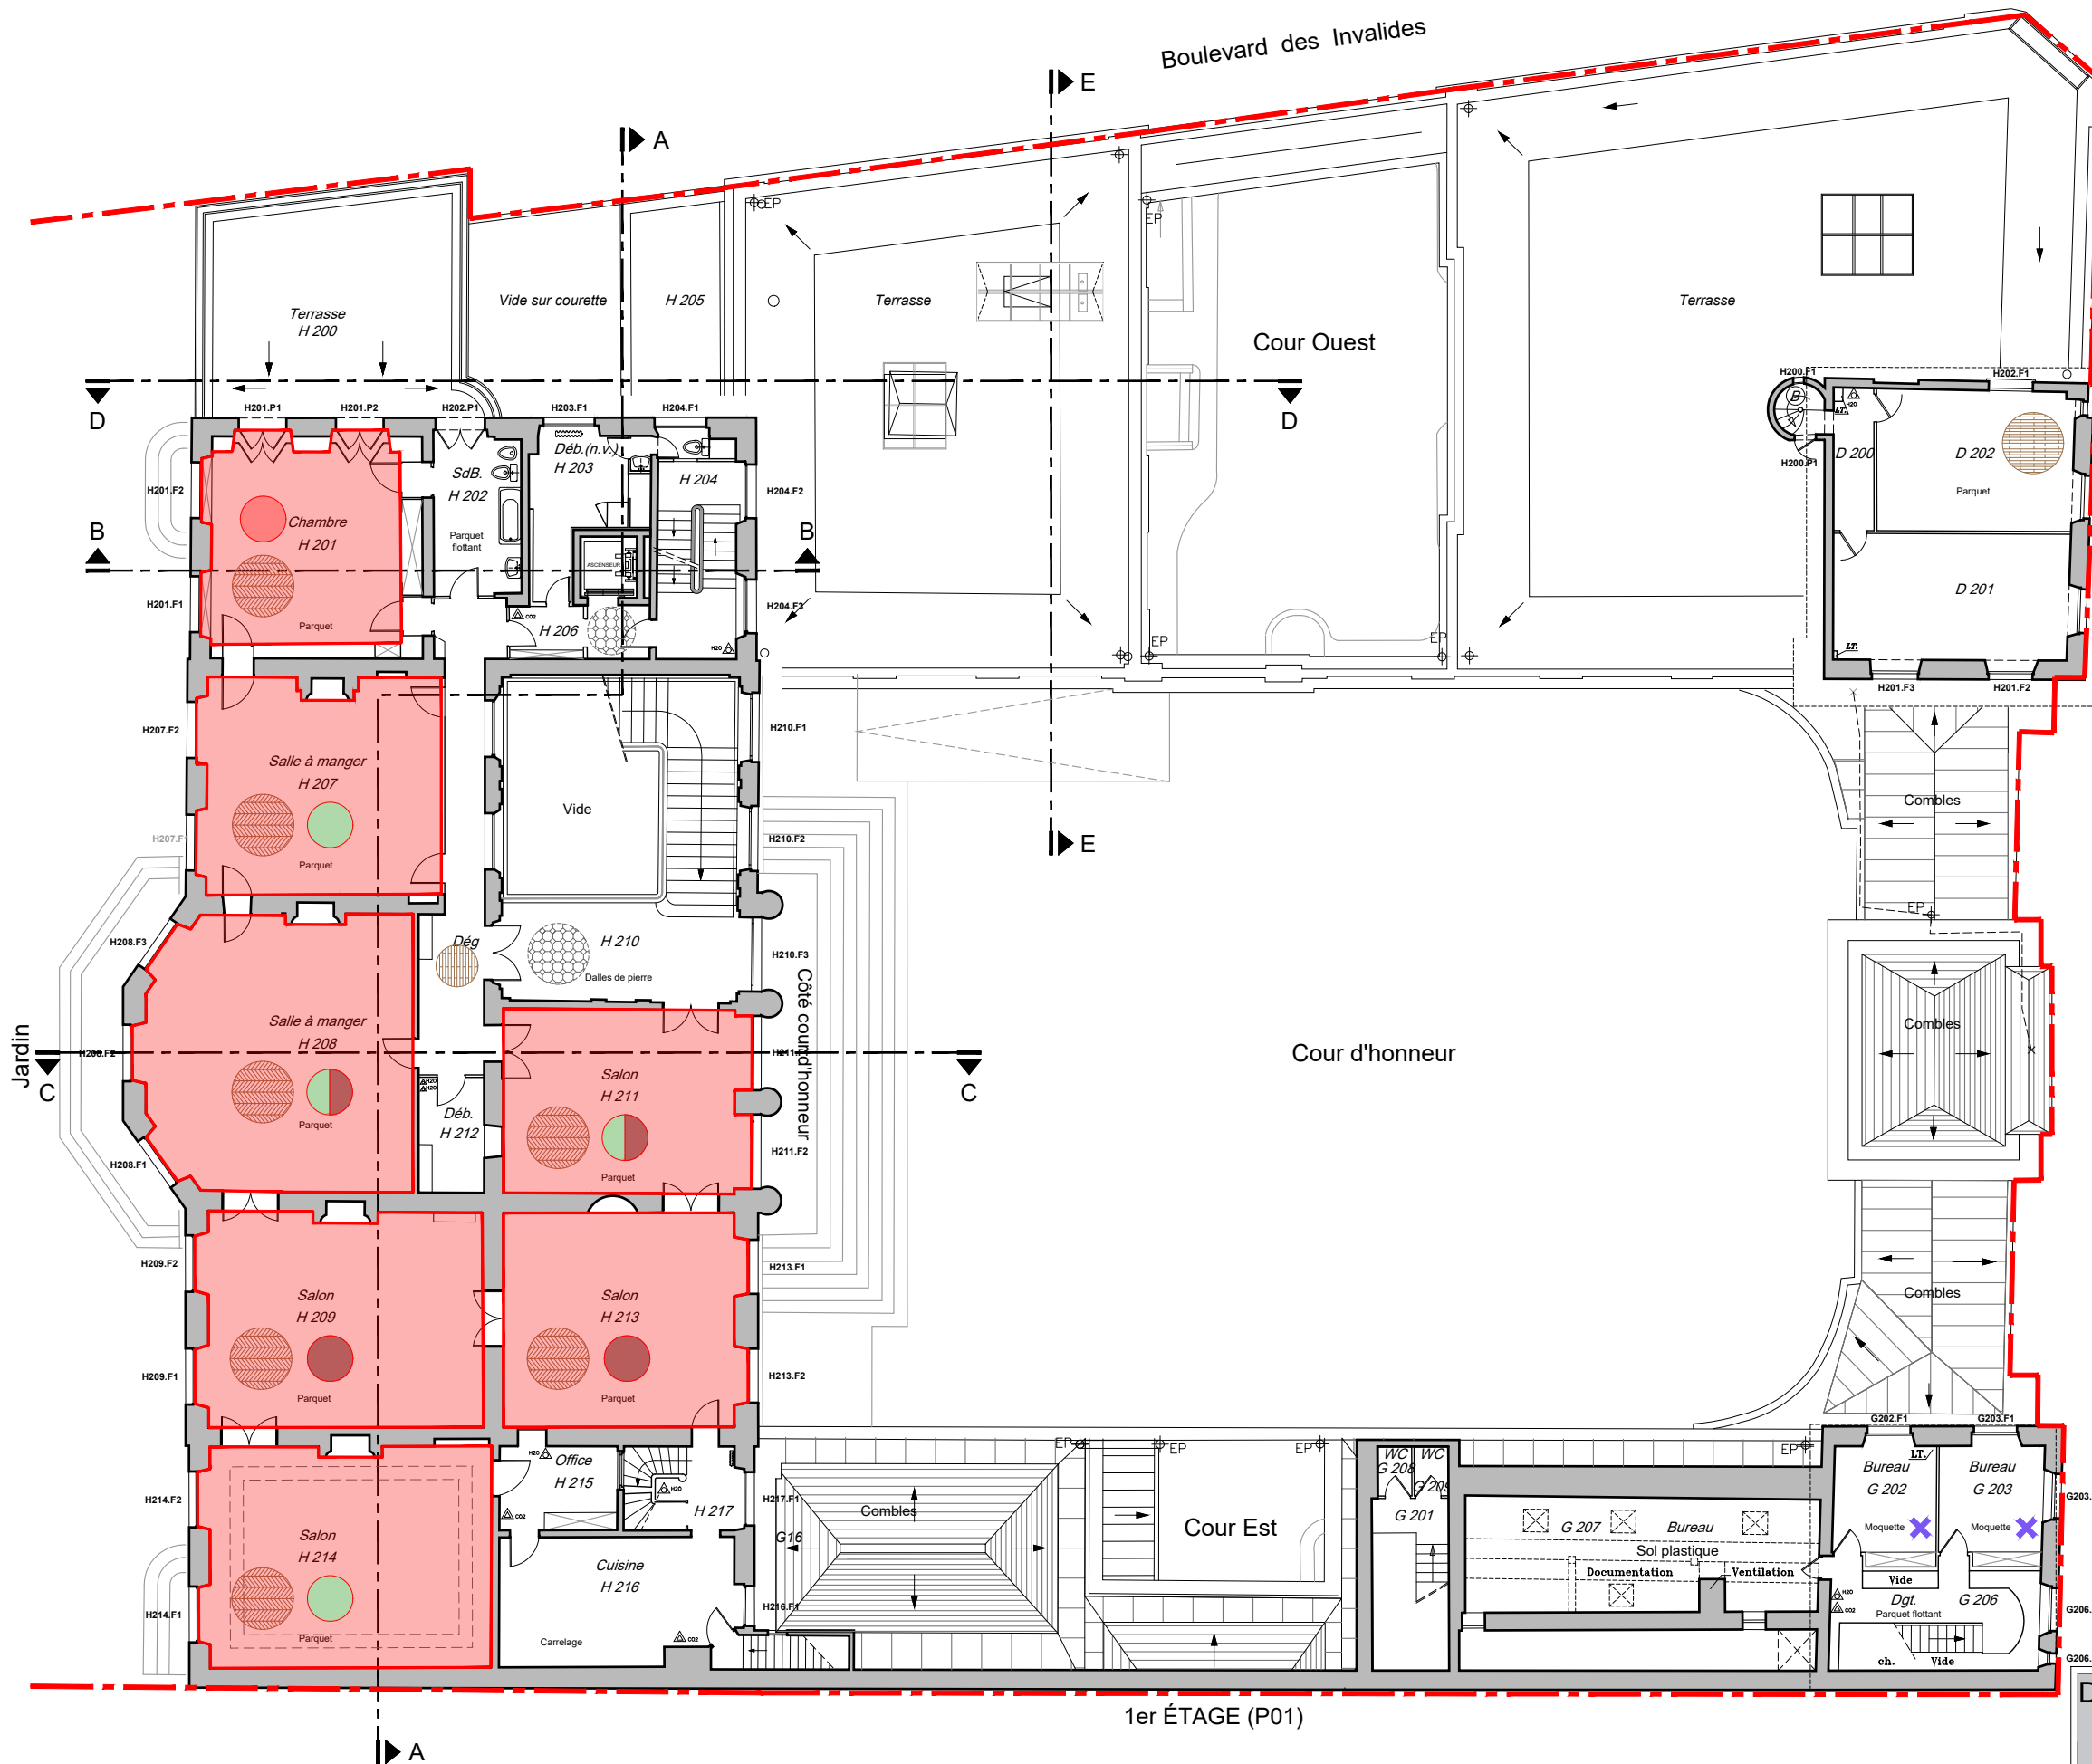


- Limite d'intervention
- Parquet Versailles
- Parquet point de Hongrie
- Parquet à l'anglaise
- Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)
- Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)
- Moquette
- Béton
- Lambris en soubassement
- Lambris de hauteur
- Faux lambris
- Faux lambris et lambris de hauteur

Etat sanitaire des salons d'apparats - 2016


- H201**
- Dégâts des eaux : panneaux fendus, lacunes et écailles de peintures, gonflement du tissu tendu au-dessus de la porte
 - Reprise de la peinture des faux-lambris
 - Parquets neufs (2014)
- H207**
- Reprise de la peinture des faux lambris
 - Remplacement des tentures murales
 - Parquets restaurés partiellement avec dépose (2014)
- H208**
- Lacunes et fissures de l'encadrement du miroir
 - Altération des peintures des boiseries
 - Parquets restaurés avec dépose (2014)
- H209**
- Miroir en mauvais état
 - Parquets restaurés avec dépose
 - Plafonds restaurés (2014)
 - Ecailles de peinture sur le trumeau au-dessus de la porte
- H214**
- Recherches stratigraphiques effectuées sur le panneau au-dessus de la porte



Plans entresol 1er étage et 2e étage-EA (ancien 3e et 4e étg)

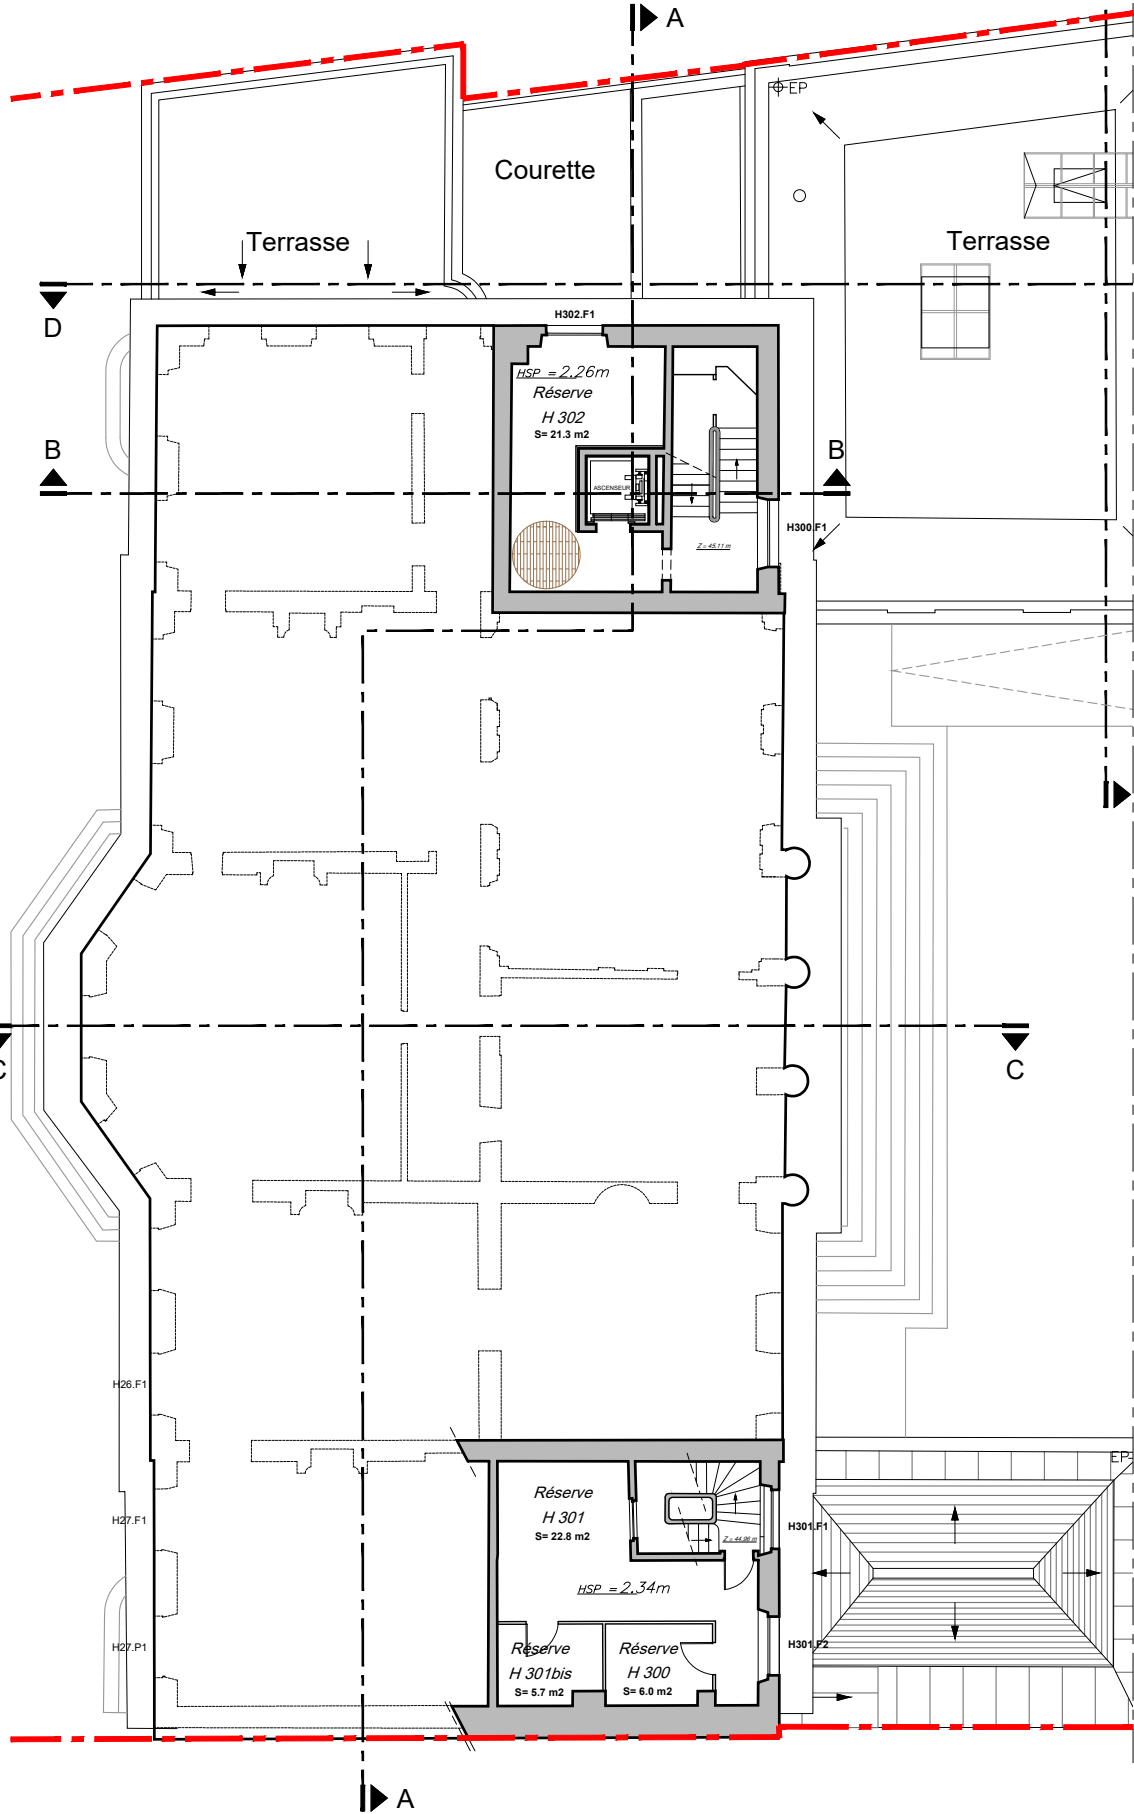

ENTRESOL DU 1er ÉTAGE (P01e)

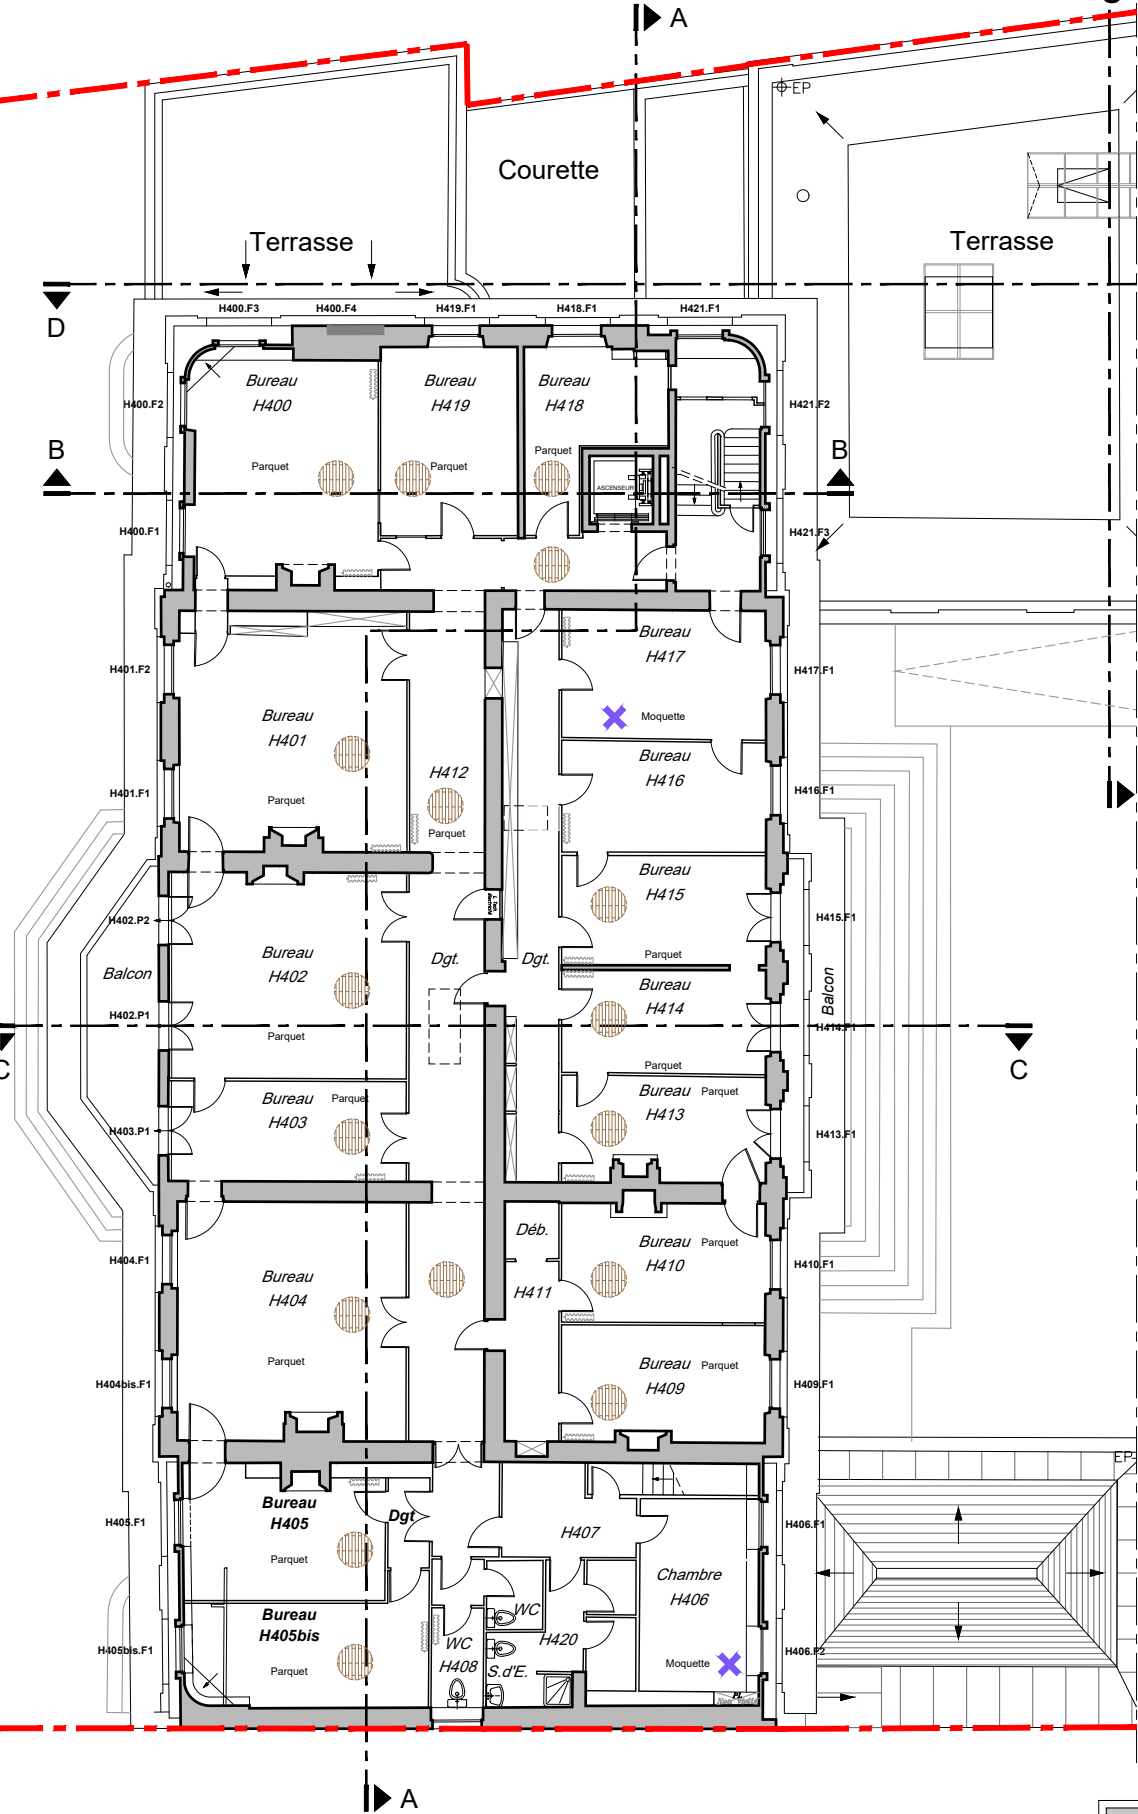


2e ÉTAGE (P02)


Legende :

- Limite d'intervention
- Parquet Versailles
- Parquet point de Hongrie
- Parquet à l'anglaise
- Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)
- Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)
- Moquette
- Béton

- Etat sanitaire des bureaux sous combles - 2016**
- H400**
Parquets restaurés sur place sans dépose (2014)
 - H401**
Parquets restaurés sur place sans dépose (2014)
 - H402**
Parquets restaurés sur place sans dépose (2014)
 - H403**
Parquets restaurés avec dépose (2014)
 - H404-404bis**
Parquets restaurés sur place sans dépose (2014)
 - H405-405bis**
Parquets restaurés sur place sans dépose (2014)
 - H409**
Parquets restaurés sur place sans dépose (2014)
 - H410**
Parquets restaurés sur place sans dépose égrénés et mis en cire (2014)
 - H413**
Parquets égrénés et mis en cire (2014)
 - H414**
Parquets restaurés sur place sans dépose égrénés et mis en cire (2014)
 - H415**
Parquets égrénés et mis en cire (2014)
 - H416**
Parquets restaurés avec dépose (2014)



Plan des Combles-EA

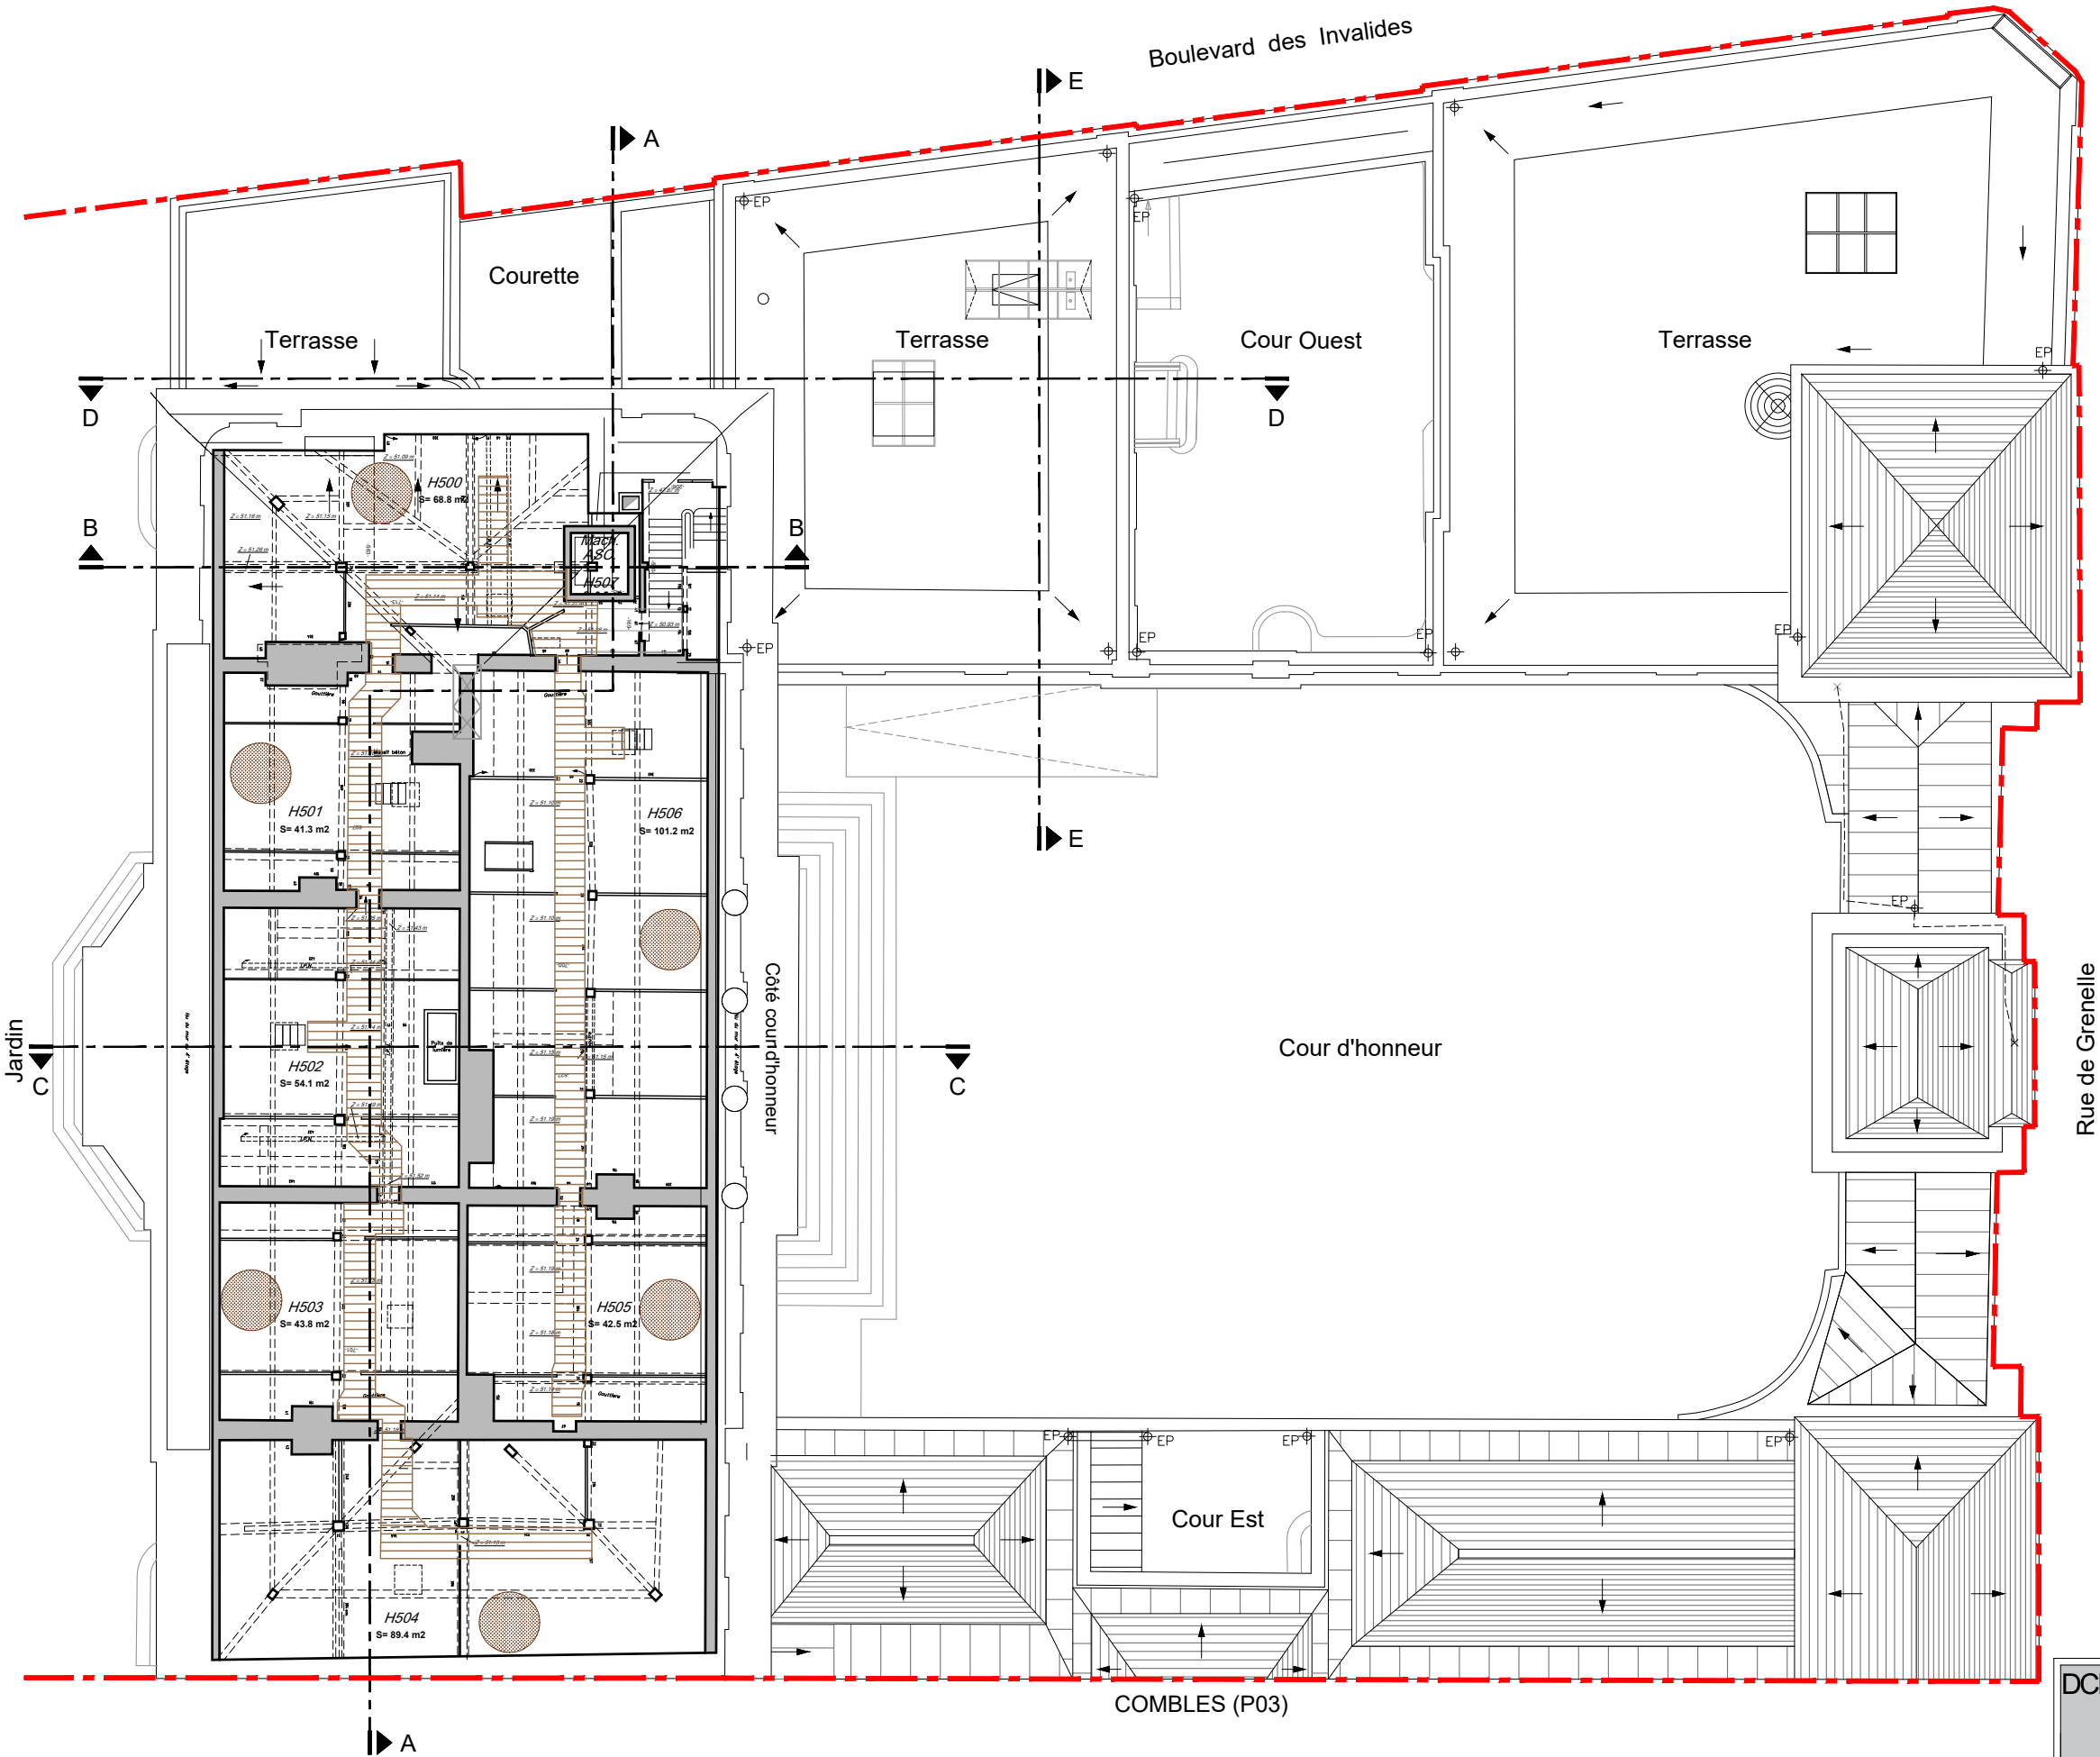

- Limite d'intervention
- platelage bois
- Isolation au sol

Etat sanitaire du comble non habité - 2016

- Isolation des combles 2014,
- Travaux de peinture, remplacement de sol et faux-plafonds des escaliers et de la pièce d'accès aux combles (2013-2014)



DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Restructuration	
	Date : Juillet 2024	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	
09		ETAT ACTUEL EA Plan des Combles-EA



Coupe partielle longitudinale AA1-EA


- Parquet Versailles
- Parquet point de Hongrie
- Parquet à l'anglaise
- Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)
- Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)
- Moquette
- Béton
- Lambris en soubassement
- Lambris de hauteur
- Faux lambris
- Faux lambris et lambris de hauteur

Etat sanitaire des salons d'apparats - 2016

- H22**
- Dégâts des eaux au niveau de l'écoinçon : lacunes sur les décors plâtre, panneaux fendus,
 - Décalage dans les panneaux de la porte dérobée
 - Parquets restaurés avec dépose (2014)
 - Plafonds restaurés (2014)
 - Volets très difficiles à manipuler
- H23**
- Fissures autour des bas-reliefs,
 - Ebrasements des trois fenêtres en mauvais état
- Parquets restaurés avec dépose
- Plafonds restaurés (2014)
- H207**
- Reprise de la peinture des faux lambris
 - Remplacement des tentures murales
 - Parquets restaurés partiellement avec dépose (2014)
- H208**
- Lacunes et fissures de l'encadrement du miroir
 - Altération des peintures des boiseries
- Parquets restaurés avec dépose (2014)

COUPE AA PARTIELLE

ÉCH. 1/100 0 5 m

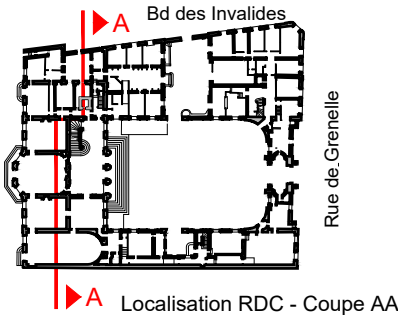

DCE

75 - PARIS 7e

10a

Restructuration

Date : Juillet 2024

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services

MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

HOTEL DU CHATELET

MINISTÈRE DU TRAVAIL

ETAT ACTUEL

EA

Coupe partielle longitudinale AA1-EA

Coupe partielle longitudinale AA2-EA




- Parquet Versailles
- Parquet point de Hongrie
- Parquet à l'anglaise
- Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)
- Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)
- Moquette
- Béton
- Lambris en soubassement
- Lambris de hauteur
- Faux lambris
- Faux lambris et lambris de hauteur

Etat sanitaire des salons d'apparats - 2016

- H26**
Parquets restaurés avec dépose
Lacunes sur les dorures, joints ouverts, panneaux fendus.
Léger affaissement entre le panneau du lambris et la corniche.
- H27**
- Parquets restaurés sur place sans dépose
 - Plafonds restaurés (2014)
 - Lacunes au niveau des volets intérieurs
 - Problème de calfeutrement de la fenêtre
 - Joints ouverts au niveau du pilastre
- H207**
- Reprise de la peinture des faux lambris
 - Remplacement des tentures murales
 - Parquets restaurés partiellement avec dépose (2014)
- H209**
- Miroir en mauvais état
 - Parquets restaurés avec dépose
 - Plafonds restaurés (2014)
 - Ecailles de peinture sur le trumeau au-dessus de la porte
- H214**
- Recherches stratigraphiques effectuées sur le panneau au-dessus de la porte

COUPE AA PARTIELLE

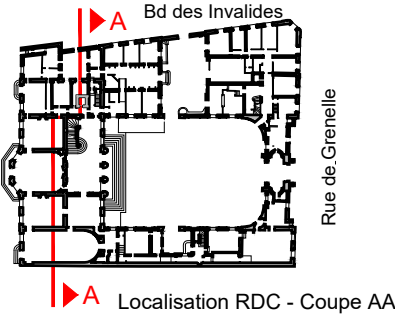

ÉCH. 1/100 0 5 m

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

10b

HOTEL DU CHATELET

MINISTÈRE DU TRAVAIL

ETAT ACTUEL

EA

Coupe partielle longitudinale AA2-EA


MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services

MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

Coupe transversale BB sur l'hôtel-EA



- Démolition (cloisons, mur, mobiliers, sanitaires, étanchéité, couvertures, maçonnerie...)
- Construction de cloisons ou murs
- Parquet Versailles
- Parquet point de Hongrie
- Parquet à l'anglaise
- Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)
- Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)
- Moquette
- Béton

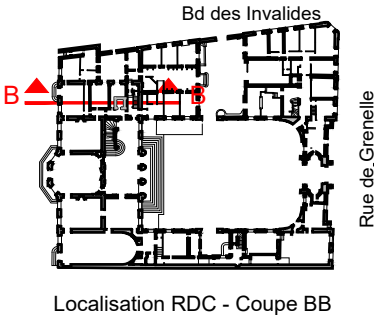

COUPE BB

ÉCH. 1/100 0 5 m

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

11

HOTEL DU CHATELET

MINISTÈRE DU TRAVAIL

ÉTAT ACTUEL

EA

Coupe transversale BB sur l'hôtel-EA


MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services

MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

Coupe transversale CC sur l'hôtel-EA



- Parquet Versailles
- Parquet point de Hongrie
- Parquet à l'anglaise
- Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)
- Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)
- Moquette
- Béton
- Lambris en soubassement
- Lambris de hauteur
- Faux lambris
- Faux lambris et lambris de hauteur

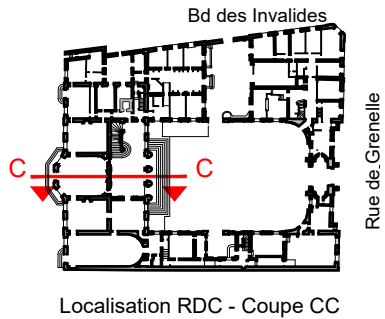

COUPE CC

ÉCH. 1/100 0 5 m

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

12

HOTEL DU CHATELET

MINISTÈRE DU TRAVAIL

ETAT ACTUEL


EA

Coupe transversale CC sur l'hôtel-EA

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services


MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

Coupes DD sur aile Ouest-EA

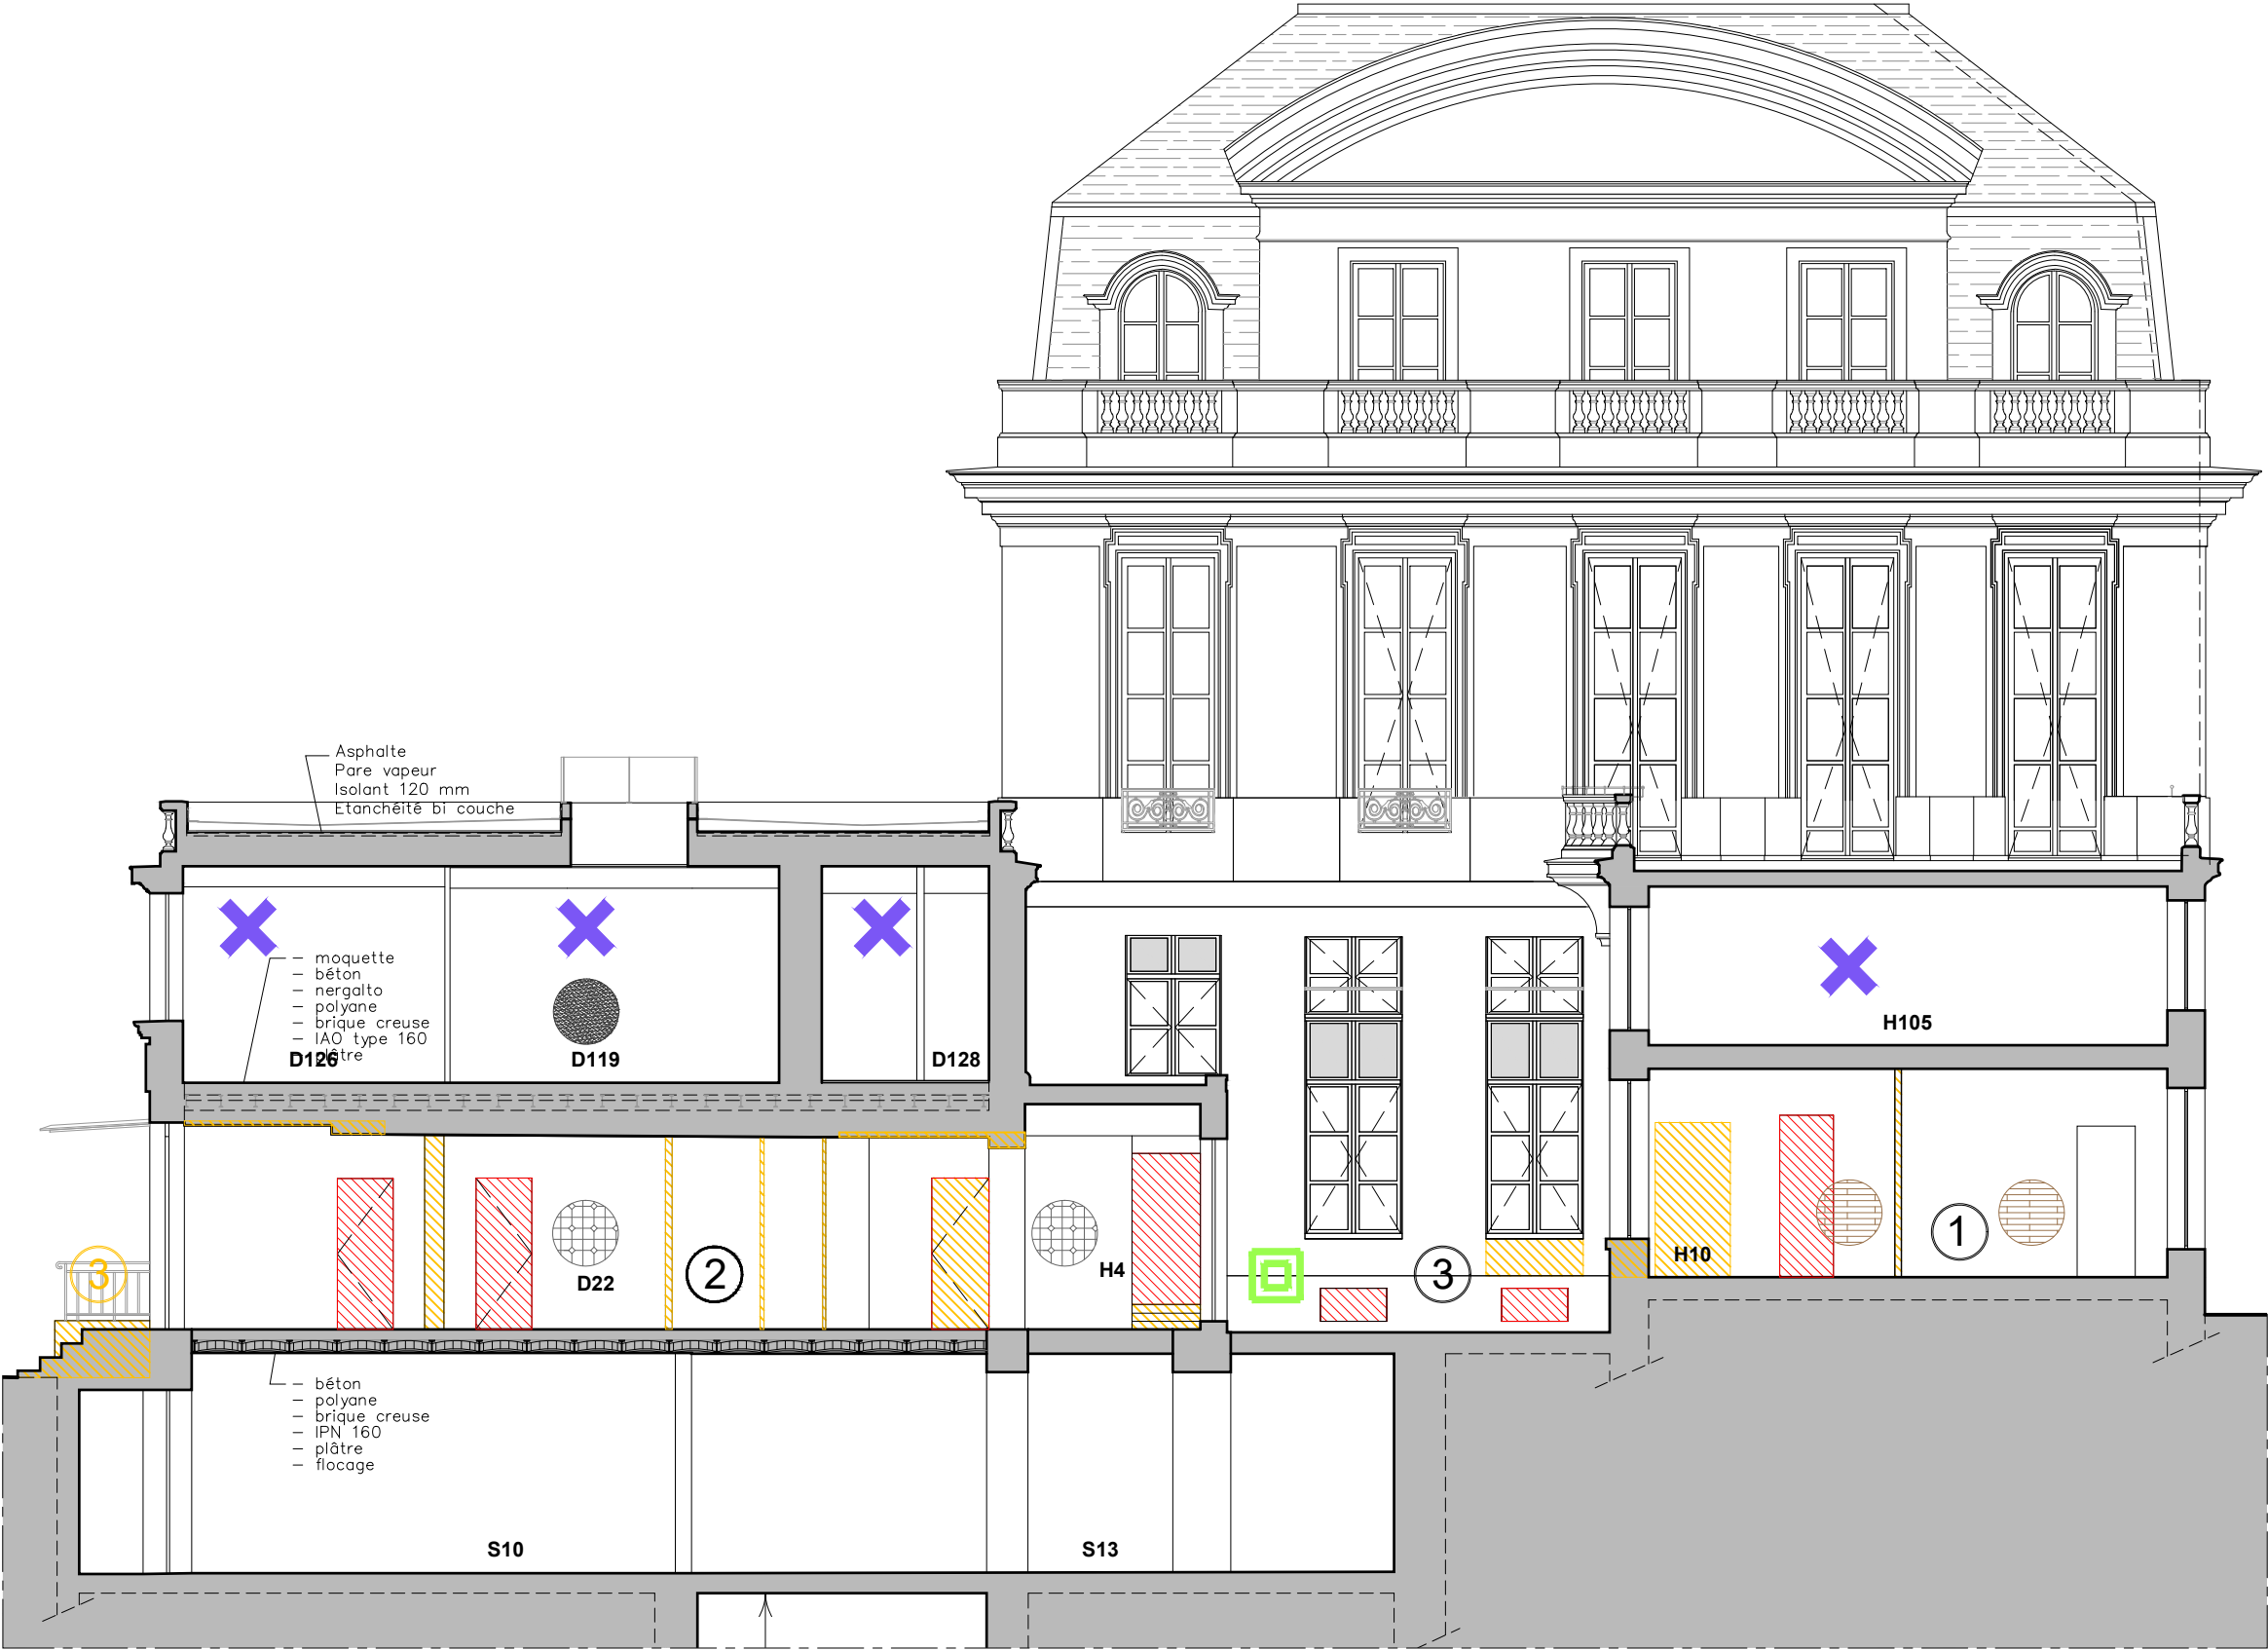

- Démolition (cloisons, mur, mobiliers, sanitaires, étanchéité, couvertures, maçonnerie...)
- Construction de cloisons ou murs
- Parquet Versailles
- Parquet point de Hongrie
- Parquet à l'anglaise
- Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)
- Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)
- Moquette
- Béton
- Lambris en soubassement
- Lambris de hauteur
- Faux lambris
- Faux lambris et lambris de hauteur

- Principes de dépose**
- 1 Réaménagement de la zone H7 à H12**
- Démolition des cloisons, des faux plafonds et des portes,
 - Démolition des marches en H12 et décaissement du sol,
 - Condamnation du passage entre l'ancien couloir H3 et H11 par réalisation d'un mur en béton
 - Démolition des allèges pour transformation en porte en H8 et H11,
 - Modification du placard en H8 pour réalisation d'un passage en H11,
 - Dépose/ repose de doublages autour de l'ascenseur pour mise en place de la trémie du monte-plat,
- 2 Déplacement de la cuisine au RDC**
- Neutralisation des réseaux,
 - Dépose des installations de chauffage et électriques,
 - Démolition de murs porteurs
 - Démolition des marches en H4,
 - Démolition des cloisons, des faux plafonds et des portes,
 - Démolition de la rampe d'accès entre D22 et D24,
 - Dépose en démolition des appareils sanitaires de la salle de bains et de la buanderie au R+2 dans les pièces H202 et H203,
 - Dépose des revêtements muraux
- 3 Travaux dans les cours**
- Dépose en conservation des pavés existants compris tri pour récupération,
 - Dépose et repose des regards (en pierre, en fonte) et avaloirs
 - Décaissé de la courette Ouest sur 25cm

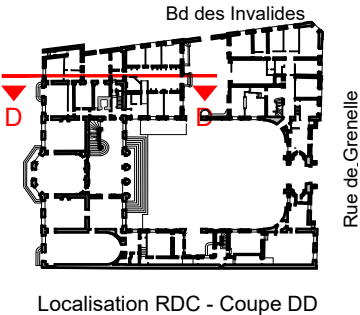

COUPE DD


Éch. 1/100 0 5 m

Coupe EE sur aile Ouest-EA


- Démolition (cloisons, mur, mobiliers, sanitaires, étanchéité, couvertures, maçonnerie...)
- Construction de cloisons ou murs
- Dalles de pierre (pose droite, en diagonale, octogonales à cabochons, etc...)
- Revêtement synthétique (caoutchouc, vynile, etc...)
- Moquette

- 1Principes de dépose
- Déplacement de la cuisine au RDC
- Neutralisation des réseaux,
- Dépose des installations de chauffage et électriques
- Démolition de murs porteurs
- Démolition des marches en H4
- Démolition des cloisons, des faux plafonds et des portes,
- Démolition de la rampe d'accès entre D22 et D24
- Dépose en démolition des appareils sanitaires de la salle de bains et de la buanderie au R+2 dans les pièces H202 et H203
- Dépose des revêtements muraux

2Travaux dans D121

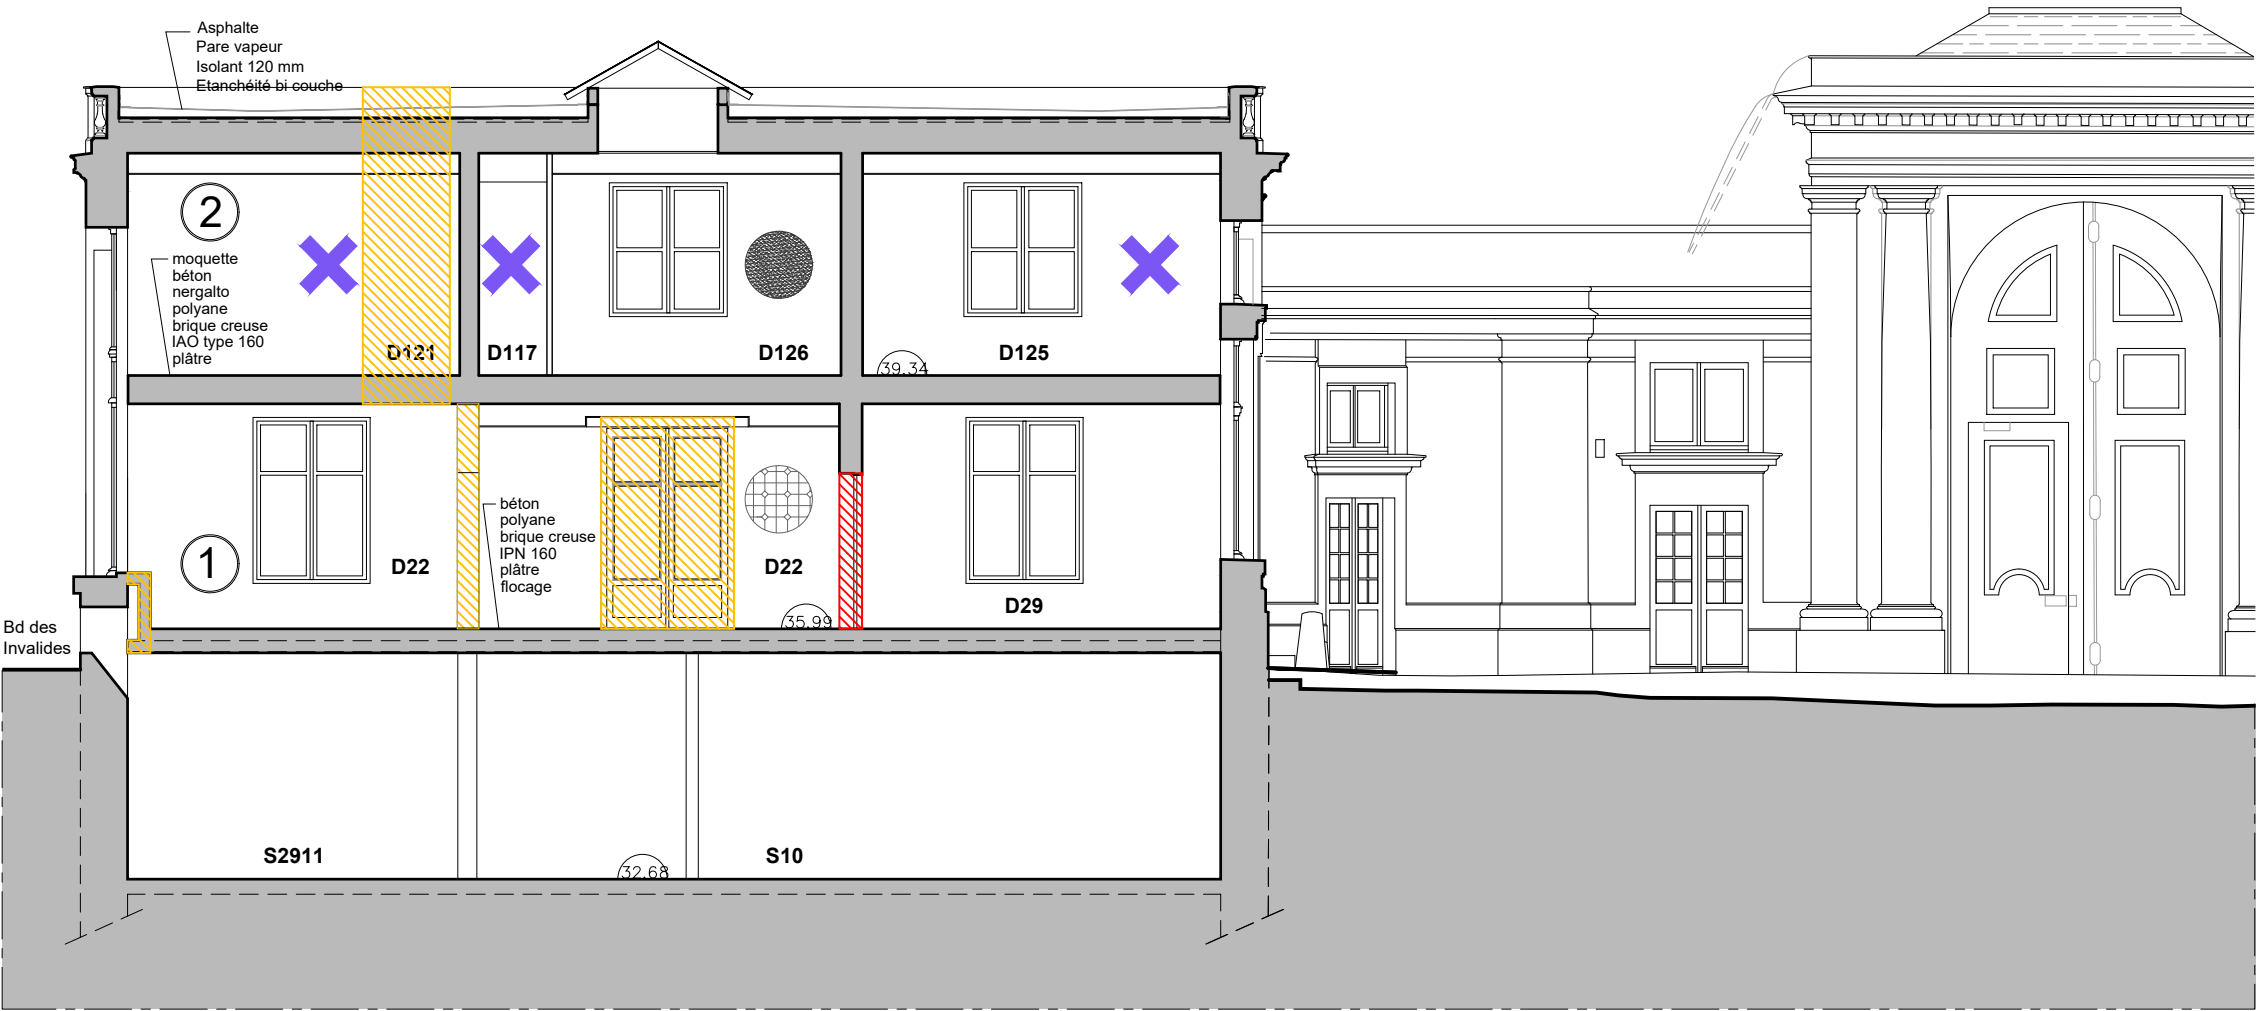Création d'une trémie vers terrasse pour prise d'air et rejet future CTA

COUPE EE

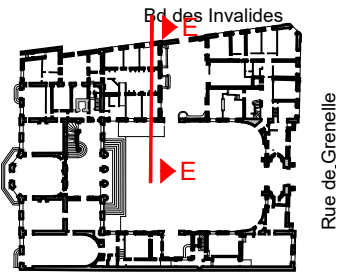


Localisation RDC - Coupe EE

ÉCH. 1/100 0 5 m


DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET
	Restructuration	MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Date : Juillet 2024	ETAT ACTUEL
		EA
14	Coupe EE sur aile Ouest-EA	
	MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services	
	MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques	

Façades du logis sur cour d'honneur et sur jardin - EA


- Paratonnere
- Habillage plomb
- Ardoises
- Pierre de taille
- Pierre de soubassement
- Enduits
- Bois peint
- Brique
- Zinc
- Tôle laquée
- Dauphin en fonte

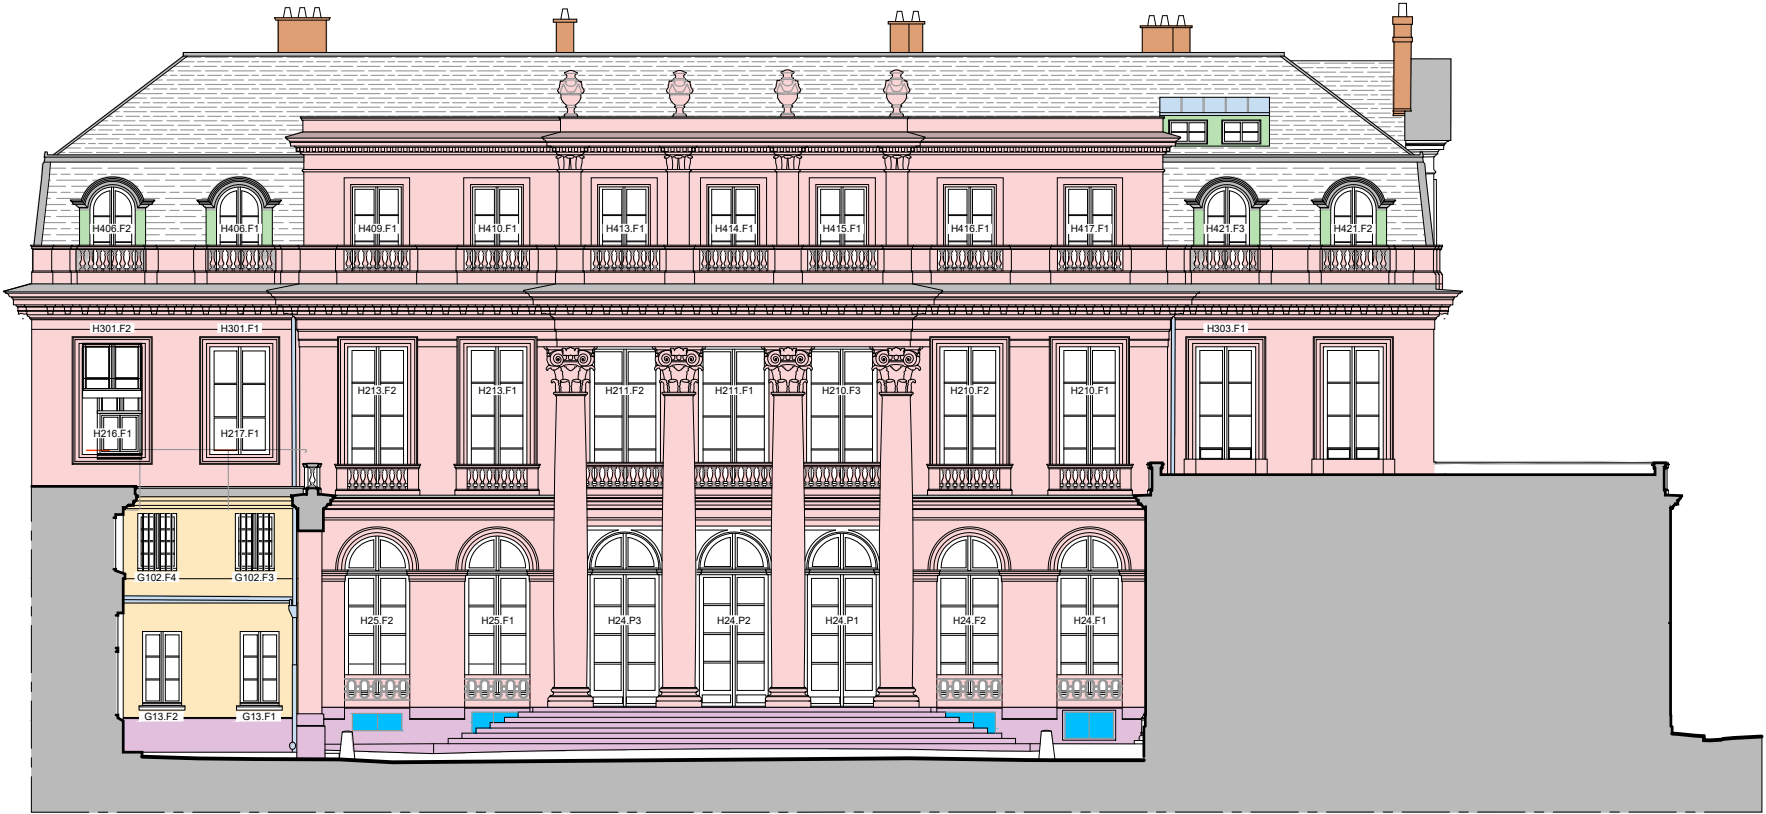

ÉLÉVATION SUD SUR COUR

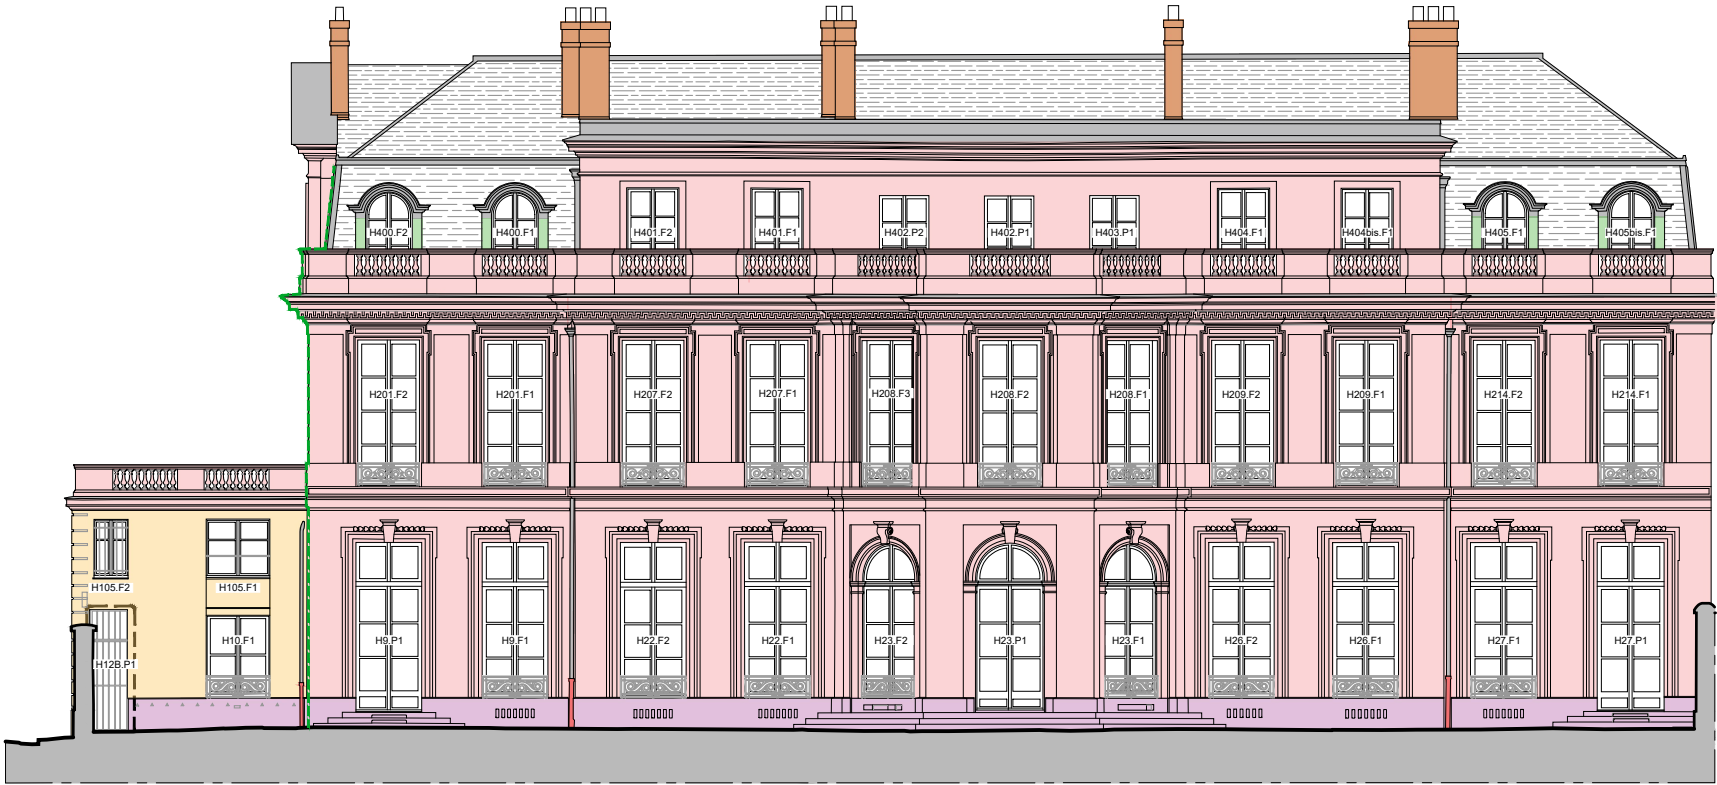

ÉLÉVATION NORD SUR JARDIN

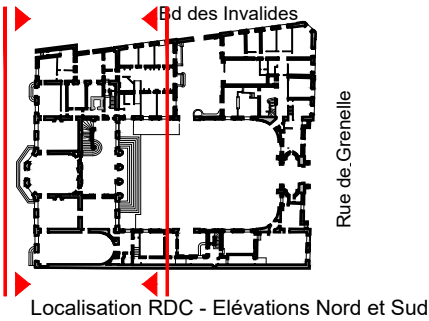

ÉCH. 1/200 0 5 10 m

DCE	75 - PARIS 7e	HOTEL DU CHATELET
	Restructuration	MINISTÈRE DU TRAVAIL
	Date : Juillet 2024	ETAT PROJETÉ
	15	EA


Façades du logis sur cour d'honneur et sur jardin - EA

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services


MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

Façades des ailes sur la cour d'Honneur - EA

- Paratonnere
- Habillage plomb
- Ardoises
- Pierre de taille
- Pierre de soubassement
- Enduits
- Bois peint
- Brique
- Zinc
- Tôle laquée
- Dauphin en fonte

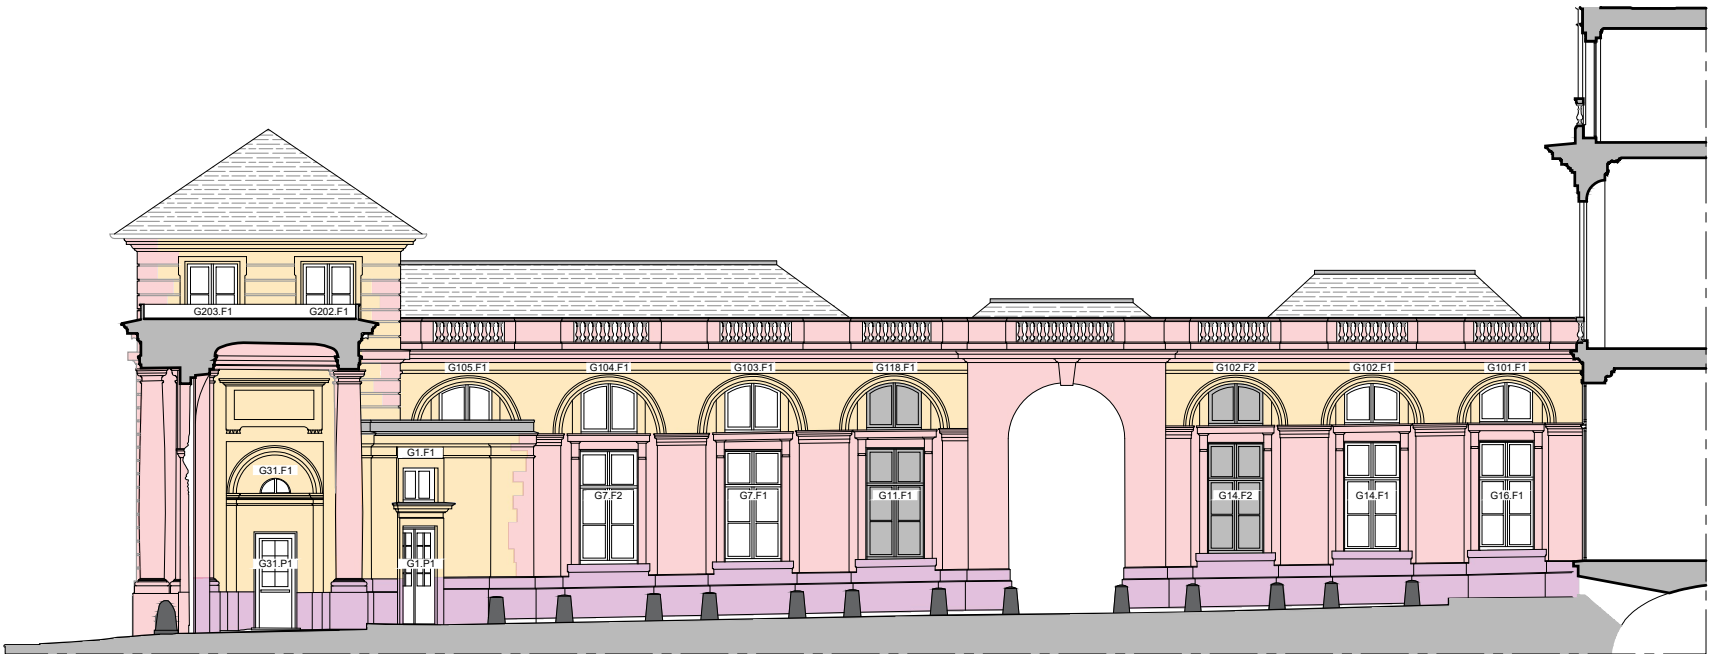

ÉLÉVATION NORD SUR COUR

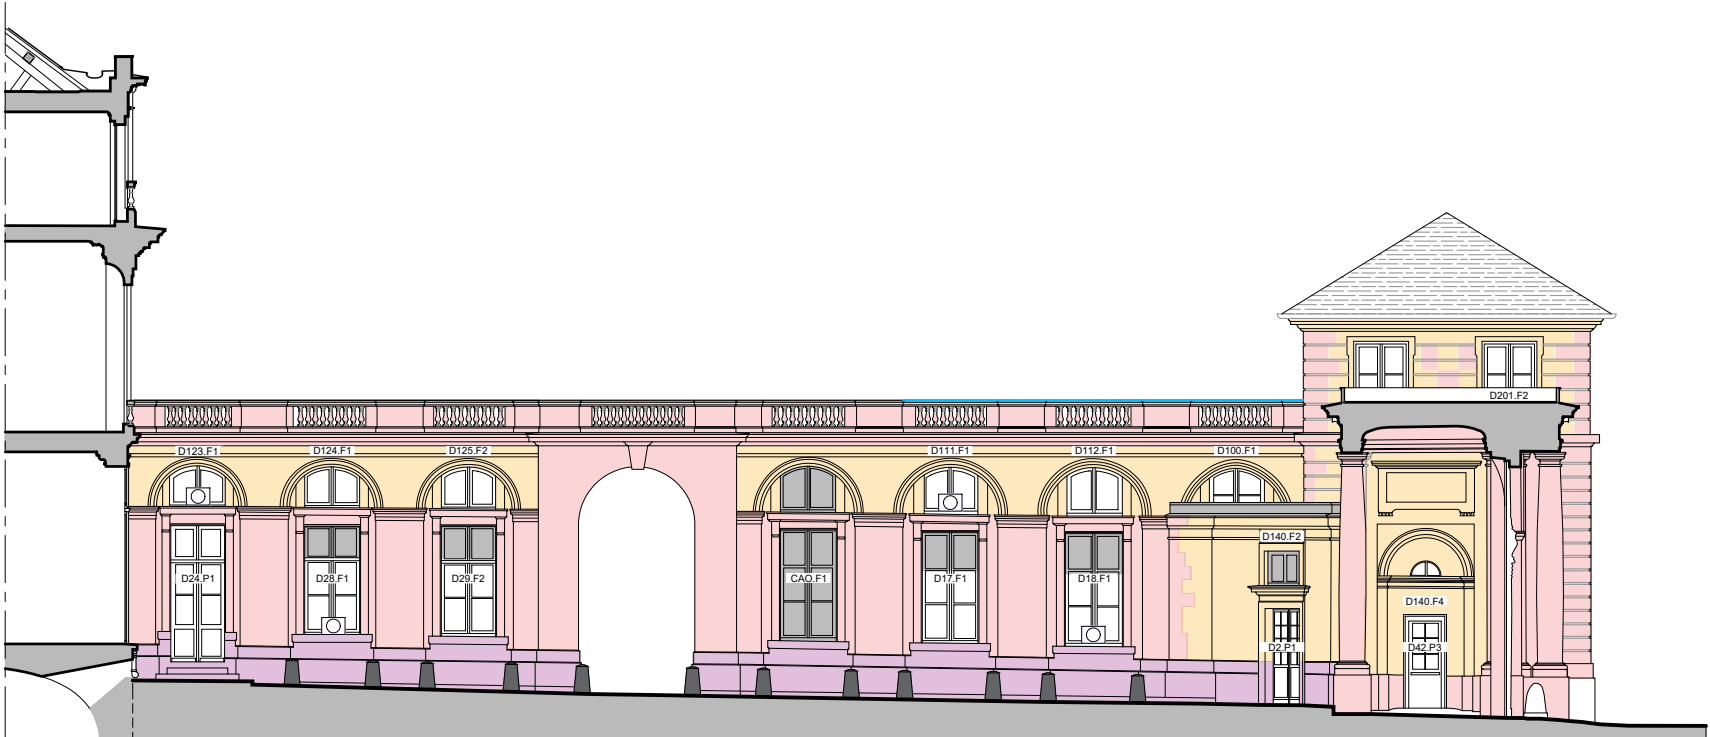


ÉLÉVATION EST SUR COUR



Localisation RDC - Elévations des ailes sur la cour d'honneur

ÉLÉVATION OUEST SUR COUR

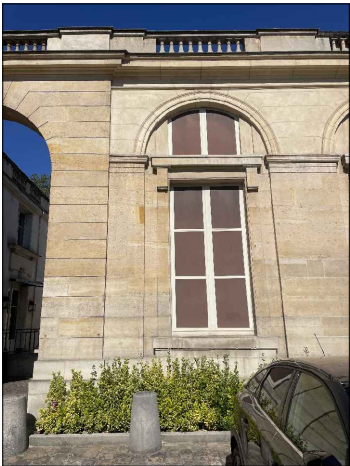

- Détail façade Cour d'Honneur Nord
- Fausse fenêtre, perte de décors
 - Appui et joint pierre, perte de matière et salissures, perte enduit d'harmonisation
 - Balustrade et corniche, traces d'humidité



- Détail façade courette Nord
- Fausse fenêtre, perte de décors
 - Appui et joint pierre, perte de matière et salissures, perte enduit d'harmonisation
 - Balustrade et corniche, traces d'humidité



- Porche d'entrée
- Perte d'enduit
 - Socle pierre, traces d'humidités et salissures
 - Colonne, salissures
 - Pierre, perte d'enduit d'harmonisation



- Aile Ouest porche d'entrée
- fausse fenêtre, perte de décors
 - Enduit, Trace d'humidité




- Arcade vers cour Ouest
- Balustrade, trace d'humidité et salissures
 - Socle pierre, remontée d'humidité



- Détail façade es sur cour d'honneur
- Balustrade, trace d'humidité et salissures
 - Socle pierre, remontée d'humidité
 - Emmarchement, salissures

ÉCH. 1/200 0 5 10 m

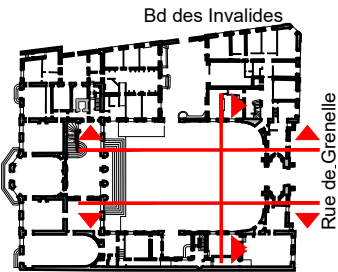

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

16


HOTEL DU CHATELET
MINISTÈRE DU TRAVAIL

ETAT PROJETÉ
EA

Façades des ailes sur la cour d'Honneur - EA

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services

MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

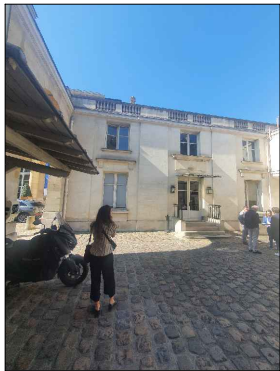

Détail façade courrette Nord

- Balustrade: salissures
- Appui baie: salissures
- Socle pierre: salissures



Détail façade courrette Ouest

- Socle pierre: traces d'humidité
- Appui baie: salissures



Détail façade courrette Ouest

- Garde corps: mousses et lichens
- Appui baie: salissures




Détail façade courrette Nord

- Balustrade: salissures
- Appui baie: salissures



Détail façade courrette Est

- Balustrade: salissures
- Mur de clôture: remontée d'humidité, perte d'enduit

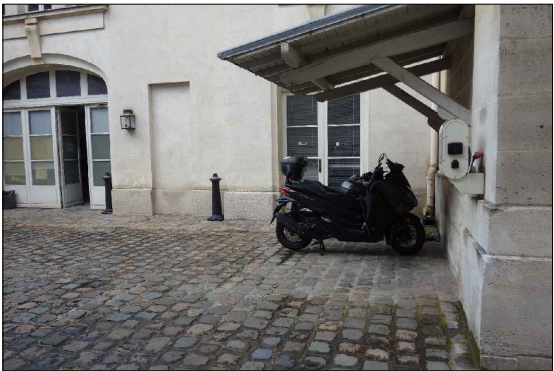


Pavés cour Ouest

- Mousse, lichen
- Défauts de planéité, zone de rétentions d'eau




COUR OUEST - ÉLÉVATION NORD

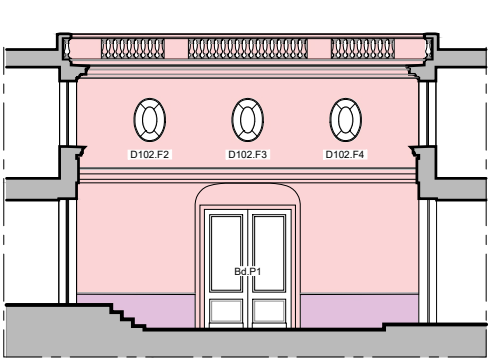


COUR OUEST - ÉLÉVATION OUEST




COUR OUEST - ÉLÉVATION SUD

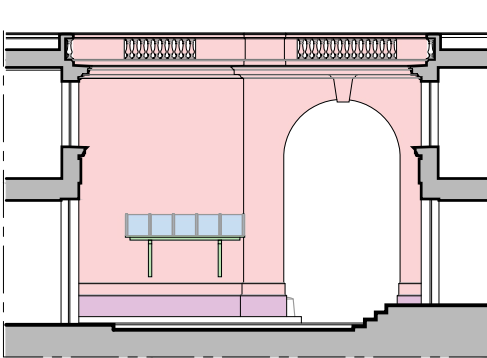


COUR OUEST - ÉLÉVATION EST

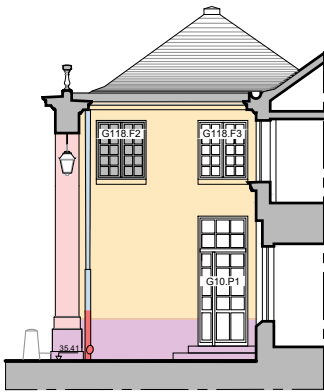


COUR EST - ÉLÉVATION NORD

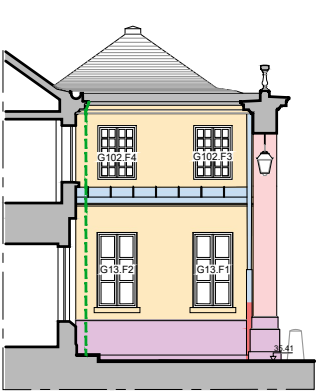

COUR EST - ÉLÉVATION OUEST

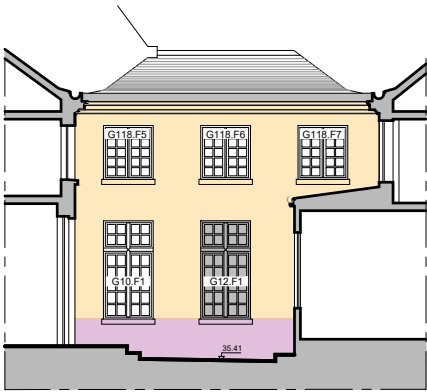

COUR EST - ÉLÉVATION SUD

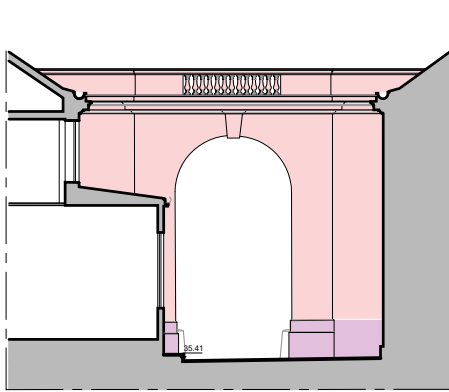


COUR EST - ÉLÉVATION EST

Élévations réalisées en 1990 par M. Jantzen, ACMH et fournies par REA, historiens

- ✕✕✕✕ Paratonnerre
- Habillage plomb
- Ardoises
- Pierre de taille
- Pierre de soubassement
- Enduits
- Bois peint
- Brique
- Zinc
- Tôle laquée
- Dauphin en fonte
- Verre armé

ÉCH. 1/200 0 5 10 m

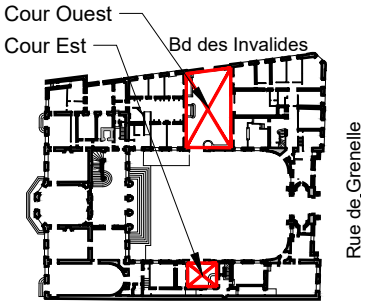

Localisation RDC - Elévations des ailes sur la cour d'honneur



Détail façade courrette Sud

- Socle pierre, remontée capillaire
- Enduit, perte de matière
- Enduit, traces d'humidité



Détail façade courrette Sud

- Fausse fenêtre, perte de décors



Détail façade courrette Sud

- Fausse fenêtre, perte de décors



Détail façade courrette Nord

- Fausse fenêtre, perte de décors
- Enduit, perte de matière
- Enduit, traces d'humidité



Détail façade courrette Est

- Enduit, perte de matière
- Pierre, traces d'humidité

DCE

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

17

HOTEL DU CHATELET
MINISTÈRE DU TRAVAIL

ETAT PROJETÉ
EA

Façades sur les cours intérieures O & E - EA

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services

MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques


Façades sur la rue Grenelle et le Bd des Invalides - EA



ÉLÉVATION RUE DE GRENNELLE



ÉLÉVATION BOULEVARD DES INVALIDES

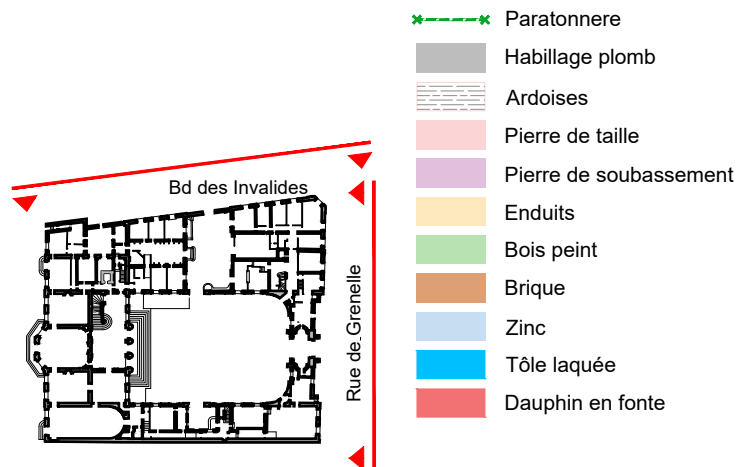

Localisation RDC - Elévations Boulevard des Invalides et rue de Grenelle



Façade, boulevard des Invalides

- Appui de baie: salissures et coulures liées à la pollution
- Socle pierre : traces d'humidité



Façade, boulevard des Invalides

- Balustrade: salissures et coulures liées à la pollution
- Socle pierre : traces d'humidité



Portail rue de Grenelle

- Appui de baie: salissures et coulures liées à la pollution
- Perte de matière des enduits plâtre
- Remontée d'humidité au droit des socles pierres
- Traces d'humidités et coulures au droit des corniches



Pavillon Est rue de Grenelle

- Appui de baie: salissures et coulures liées à la pollution
- Perte de matière des enduits plâtre
- Salissure des pierres de chaînage, disparition des enduits




Mur courette, boulevard des Inavvides

- Remontées d'humidité dans le socle et traces d'humidité

Éch. 1/200





0 5 10 m

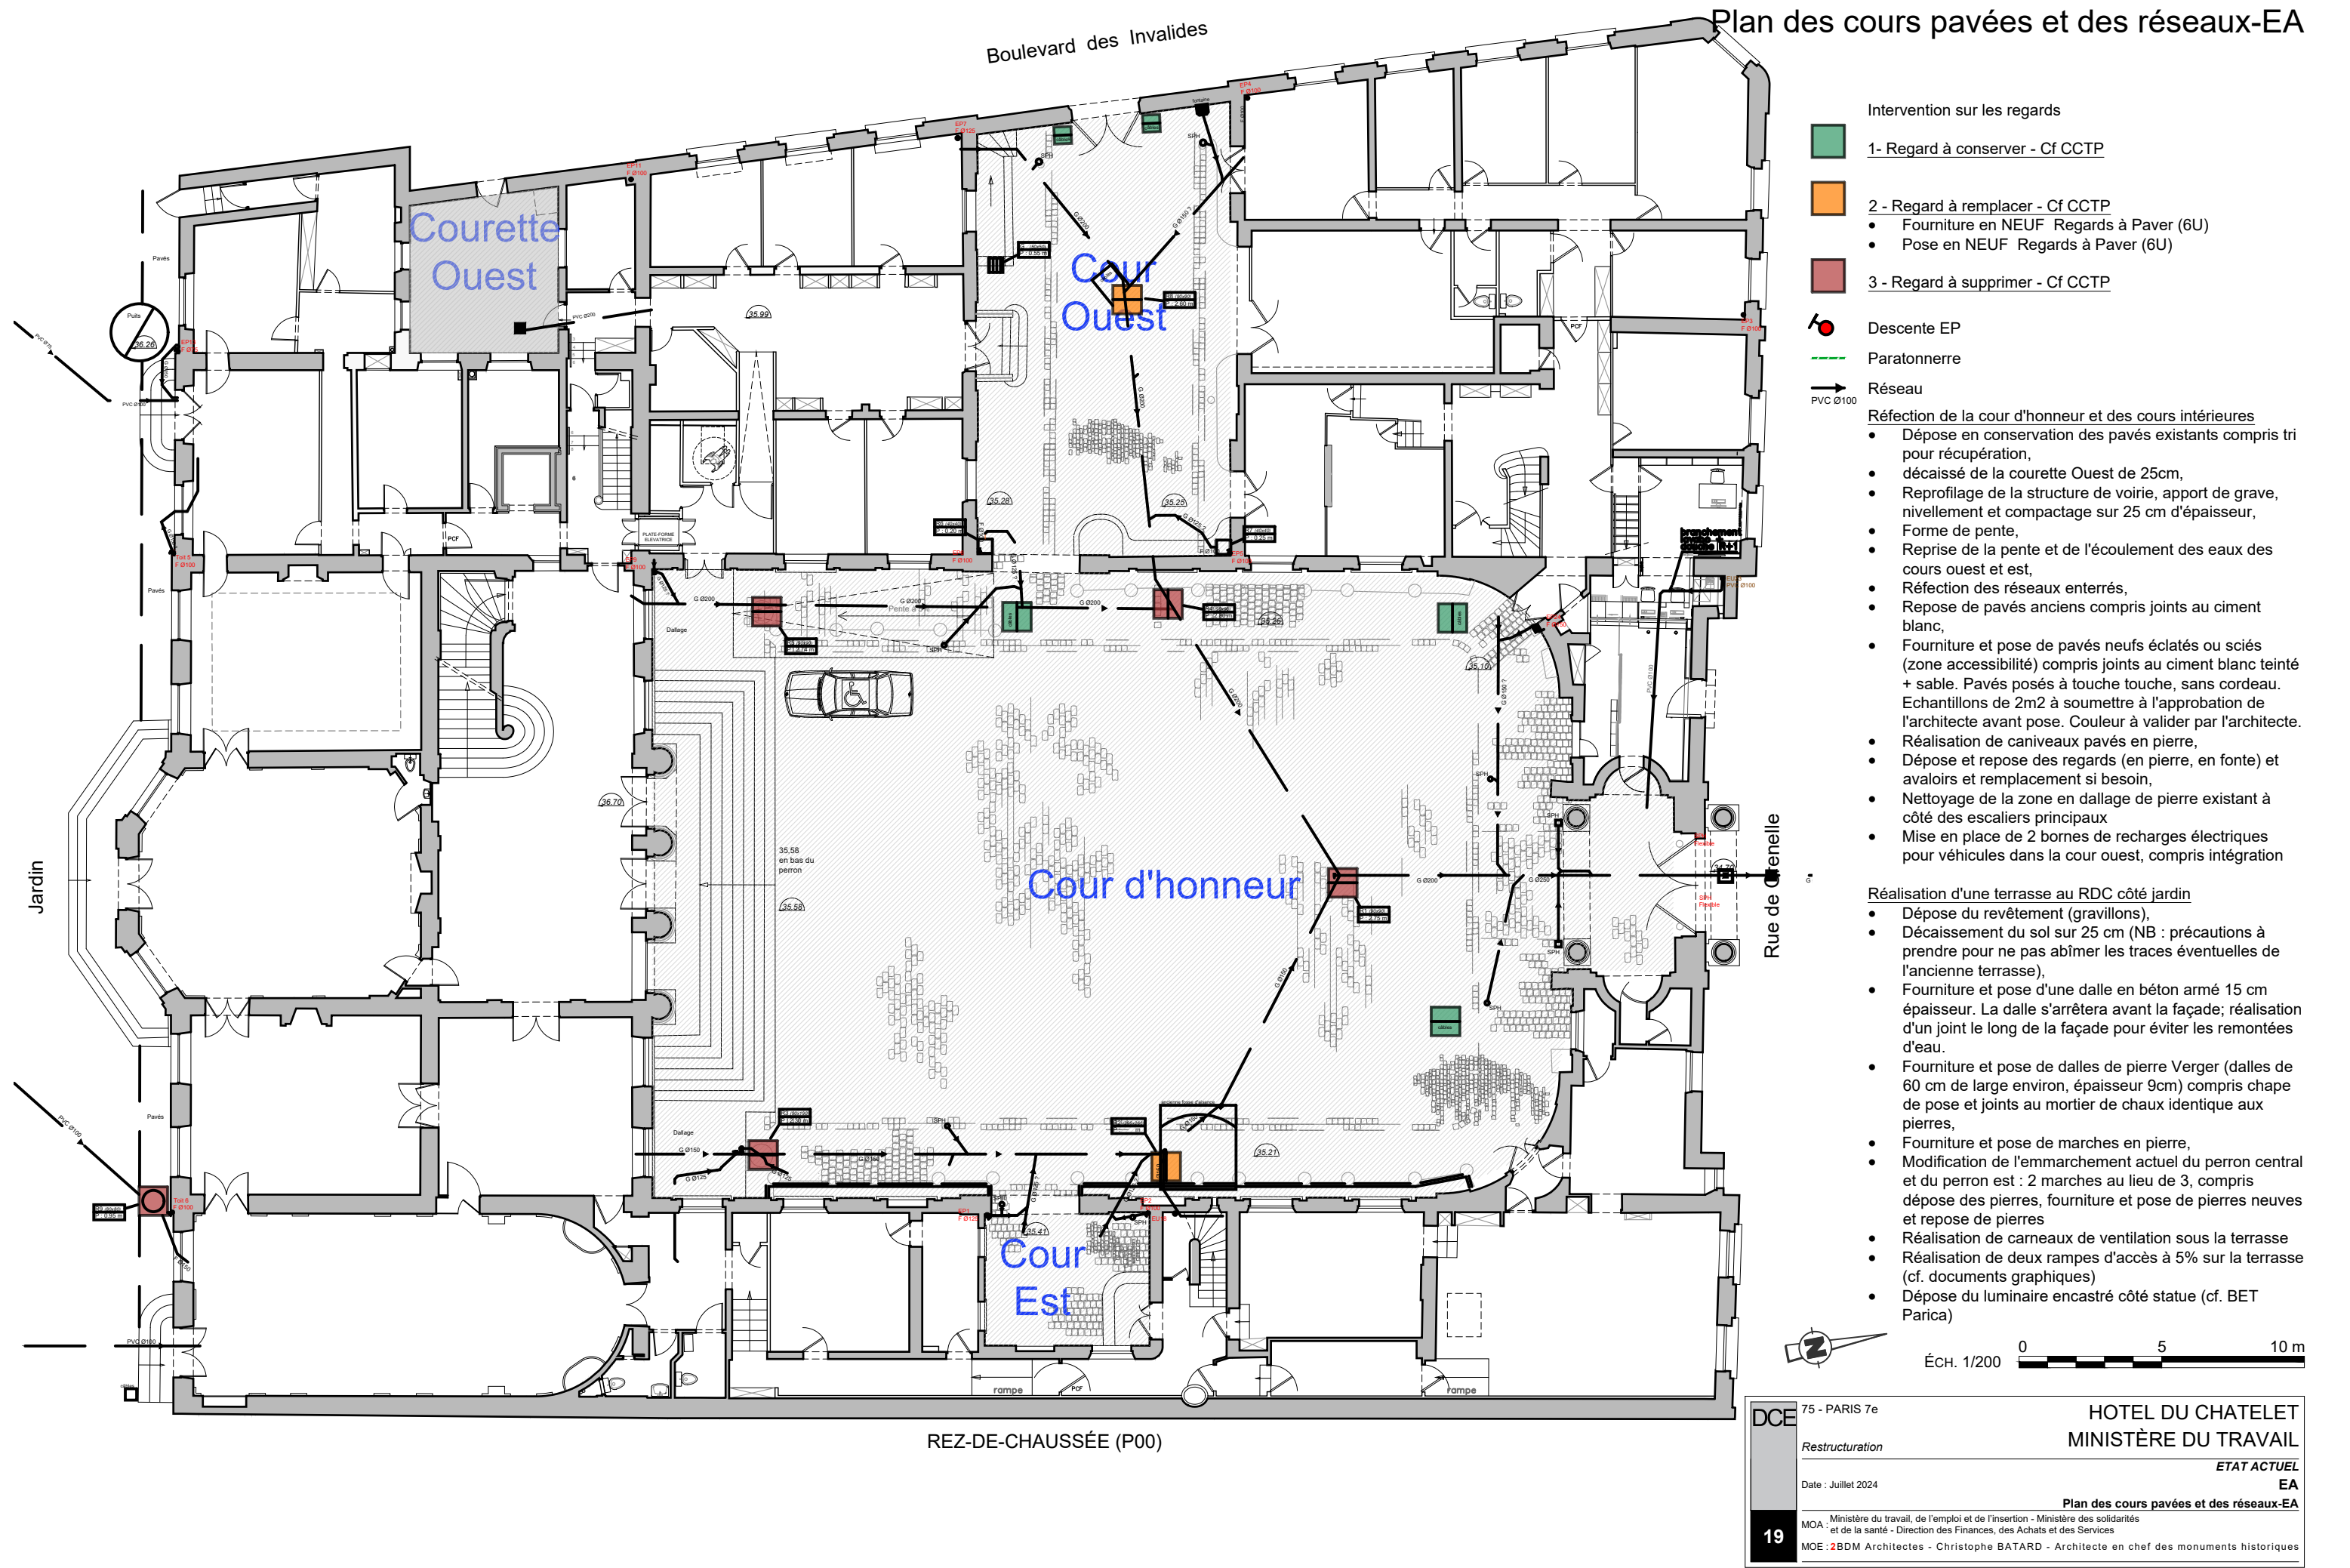




DALLE BETON

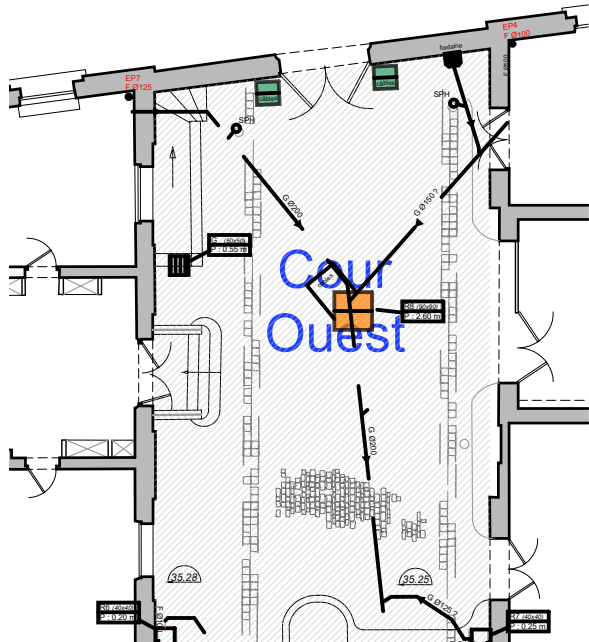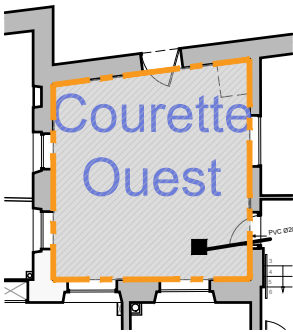


Détail des cours pavées-EA



PRINCIPE D'INTERVENTION SUR LES COURS PAVES :

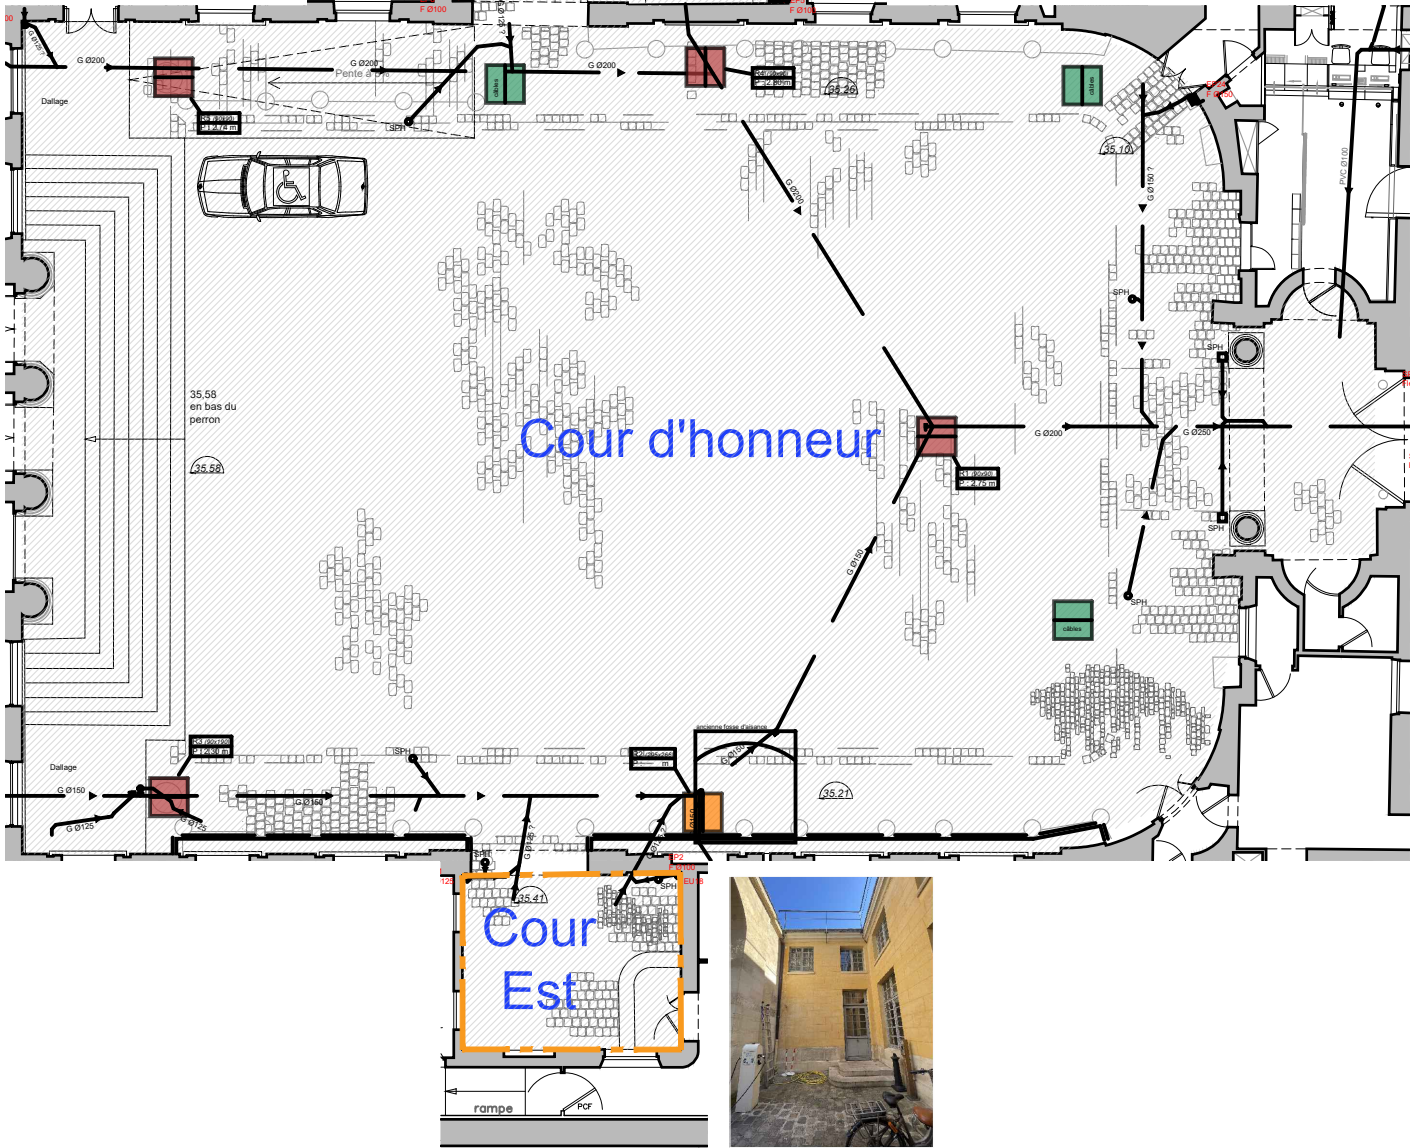

REZ-DE-CHAUSSÉE (P00)

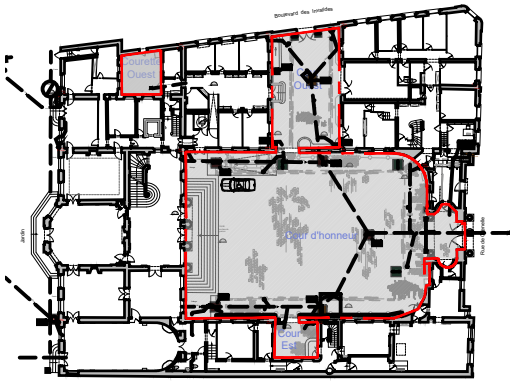

LIMITE D'INTERVENTION

- Légende**
- Regard à conserver
 - Regard à remplacer
 - Regard à supprimer
 - Dépose/repose des pavés existants
 - Accès PMR - Zone de pavés refendus
 - Cours non accessibles aux véhicules
 - Dépose/repose des chasse-roues existants

DCE

20

75 - PARIS 7e

Restructuration

Date : Juillet 2024

MOA : Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion - Ministère des solidarités et de la santé - Direction des Finances, des Achats et des Services

MOE : 2BDM Architectes - Christophe BATARD - Architecte en chef des monuments historiques

HOTEL DU CHATELET

MINISTÈRE DU TRAVAIL

ETAT ACTUEL

EA

Détail des cours pavées-EA

Éch. 1/1000

0

10

50 m