

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 - Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	184700/75606 A
Propriétaire	CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE
Donneur d'ordre	CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE
Adresse de l'immeuble	rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye - 25 Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	25/06/2020
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	26/06/2020
Date d'émission du rapport de repérage	09/07/2020
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Réaménagement de pièces d'eau type salle de bain: mise en place d'un linoléum dans les pièces d'eau, réfection des peintures des chambres, remplacement des têtes de lit obsolètes par des nouvelles générations et rajout de 2 prises de courant par chambre ainsi que la pose de protections murales sur les portes et murs des chambres

Signataire du rapport

Signature et Visa

 **ADIAG**
2 rue des Mouettes
76130 MONT ST AIGNAN
Tél : 02 35 02 75 15 - Fax : 02 35 61 01 82
contact@adiag.apave.com

Opérateur de repérage :

FERREIRA Matthieu
ADIAG
Le 09/07/2020

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Les plénums des salles d'eau non pas pu être visitées sur l'ensemble des chambres, présence de patients.

Rapport n° : 184700/75606 A
Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Salle de bains 110	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse (P005)	Z005
salle de bains 109	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 108	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 107	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 106	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 105	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 104	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 103	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 102	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 101	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 119	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 120	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 121	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 122	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 123	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 124	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 125	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005
salle de bains 126	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
salle de bains 202	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 203	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 204	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 205	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 206	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 207	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 208	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 209	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse (P015)	Z015
salle de bains 210	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 219	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 220	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
Salle de bains 221	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 222	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 223	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 224	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
salle de bains 225	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015
Salle de bains 226	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
PROGRAMME DE REPERAGE	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	8
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	8
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	9
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	9
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	11
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	26
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	27
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	40
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	43
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	62
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	71
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	72

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **184700/75606**

Référence du donneur d'ordre :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE**

Adresse du propriétaire : **25 RUE AMAND DE VIENNE 80500 MONTDIDIER**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur FERREIRA Matthieu**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI 4011**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 AMIENS CEDEX 2**

N° de Siret : **48333631900056**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - RC 5271124804**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye - 25 Amand de Vienne - 80500 MONTDIDIER**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du permis de Construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Réaménagement de pièces d'eau type salle de bain: mise en place d'un linoléum dans les pièces d'eau, réfection des peintures des chambres, remplacement des têtes de lit obsolètes par des nouvelles générations et rajout de 2 prises de courant par chambre ainsi que la pose de protections murales sur les portes et murs des chambres

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibre ciment Ardoises en fibre ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Gamissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibre ciment Ardoises en fibre ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Gamissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

[illegible]

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
25/06/2020	Avant travaux

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Date
uniha	Programme de travaux	25/06/2020

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
chambre 110	R+1
Salle de bains 110	R+1
Chambre 109	R+1
salle de bains 109	R+1
chambre 108	R+1
salle de bains 108	R+1
chambre 107	R+1
salle de bains 107	R+1
chambre 106	R+1
salle de bains 106	R+1
chambre 105	R+1
salle de bains 105	R+1
chambre 104	R+1
salle de bains 104	R+1
chambre 103	R+1
salle de bains 103	R+1
chambre 102	R+1
salle de bains 102	R+1
chambre 101	R+1
salle de bains 101	R+1
chambre 117	R+1
salle de bains 117	R+1
chambre 118	R+1
salle de bains 118	R+1
chambre 119	R+1

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
salle de bains 119	R+1
chambre 120	R+1
salle de bains 120	R+1
Chambre 121	R+1
salle de bains 121	R+1
chambre 122	R+1
salle de bains 122	R+1
chambre 123	R+1
salle de bains 123	R+1
chambre 124	R+1
salle de bains 124	R+1
chambre 125	R+1
salle de bains 125	R+1
chambre 126	R+1
salle de bains 126	R+1
chambre 127	R+1
salle de bains 127	R+1
chambre 202	R+2
salle de bains 202	R+2
chambre 203	R+2
salle de bains 203	R+2
chambre 204	R+2
salle de bains 204	R+2
chambre 205	R+2
salle de bains 205	R+2
chambre 206	R+2
salle de bains 206	R+2
chambre 207	R+2
salle de bains 207	R+2
chambre 208	R+2
salle de bains 208	R+2
chambre 209	R+2
salle de bains 209	R+2
chambre 210	R+2
salle de bains 210	R+2
chambre 217	R+2
salle de bains 217	R+2
chambre 218	R+2
salle de bains 218	R+2
chambre 219	R+2
salle de bains 219	R+2

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
chambre 220	R+2
salle de bains 220	R+2
chambre 221	R+2
Salle de bains 221	R+2
chambre 222	R+2
salle de bains 222	R+2
chambre 223	R+2
salle de bains 223	R+2
chambre 224	R+2
salle de bains 224	R+2
chambre 225	R+2
salle de bains 225	R+2
chambre 226	R+2
Salle de bains 226	R+2
chambre 227	R+2
salle de bains 227	R+2

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
chambre 110	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
Salle de bains 110	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	lames métallique			Non	
Chambre 109	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 109	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 108	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 108	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 107	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 107	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond - dalle de	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z010	Non	

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		faux plafond		(P010)			
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 106	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 106	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 105	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 105	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 104	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
salle de bains 104	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 103	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 103	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 102	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 102	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 101	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur	enduit à base de	Résultat d'analyse	Z003	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		- structure porteur	ciment gris/blanc				
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 101	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 117	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Revêtement de mur	PVC/plastique			Non	
salle de bains 117	R+1	Plafond	PVC/plastique			Non	
		Revêtement de sol	revêtement PVC			Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
chambre 118	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Revêtement de mur	PVC/plastique			Non	
		Plafond	PVC/plastique			Non	
salle de bains 118	R+1	Revêtement de sol	revêtement PVC			Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
chambre 119	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
salle de bains 119	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 120	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 120	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
Chambre 121	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 121	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 122	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
salle de bains 122	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 123	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 123	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 124	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 124	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 125	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur	enduit à base de	Résultat d'analyse	Z003	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		- structure porteur	ciment gris/blanc				
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 125	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 126	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
salle de bains 126	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	lames métallique			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse	Z009	Non	
chambre 127	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z010	Non	
salle de bains 127	R+1	Revêtement de sol	revêtement PVC			Non	
		Revêtement de mur	PVC/plastique			Non	
		Plafond	PVC/plastique			Non	
chambre 202	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		l'extérieur					
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 202	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 203	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 203	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 204	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 204	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
chambre 205	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 205	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 206	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 206	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 207	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 207	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

20/73

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 208	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 208	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 209	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
salle de bains 209	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Oui	4m2
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
chambre 210	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 210	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			faïence blanc				
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 217	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 217	R+2	Revêtement de mur	PVC/plastique			Non	
		Plafond	PVC/plastique			Non	
		Revêtement de sol	revêtement PVC			Non	
chambre 218	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 218	R+2	Revêtement de mur	PVC/plastique			Non	
		Plafond	PVC/plastique			Non	
		Revêtement de sol	revêtement PVC			Non	
chambre 219	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 219	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 220	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur	enduit à base de	Résultat d'analyse	Z012	Non	

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

22/73

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		- structure porteur	ciment gris / blanc				
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 220	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 221	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
Salle de bains 221	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 222	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 222	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 223	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 223	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 224	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 224	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 225	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
salle de bains 225	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur	enduit à base de	Résultat d'analyse	Z017	Non	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		- Coffre vertical	plâtre blanc				
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 226	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
Salle de bains 226	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		plénum plafond	enduit plâtre en cueilli	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Résultat d'analyse	Z015	Oui	4m2
chambre 227	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond/plénum	enduit à base de plâtre blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z010	Non	
salle de bains 227	R+2	Revêtement de mur	PVC/plastique			Non	
		Plafond	PVC/plastique			Non	
		Revêtement de sol	revêtement PVC			Non	

Commentaires :

Les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Les pléniums des salle d'eau non pas pu être visitée sur l'ensemble des chambres, présence de patients.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement :			
			
Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - chambre 110 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
enduit à base de plâtre blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement :			
			
Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - chambre 110 - Revêtement de mur donnant sur l'extérieur - Murs	
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
enduit à base de plâtre blanc			

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - chambre 110 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de ciment gris/blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
enduit à base de ciment gris/blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - chambre 110 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
enduit à base de plâtre blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (poudreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de bains 110 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	de type mortier, béton, chape (gris)		
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de bains 110 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc

Résultat amiante : **Absence d'amiante**

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
enduit à base de plâtre blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de bains 110 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
enduit à base de plâtre blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de bains 110 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant Colle blanche de faïence blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle blanche de faïence blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle de bains 110 - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant Colle grise de plinthes carrelage marron

Résultat amiante : **Absence d'amiante**

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle grise de plinthes carrelage marron	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type peinture (rose) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+1 - salle de bains 107 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant dalle de faux plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - chambre 209 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
enduit à base de plâtre blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (violet) en traces ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - chambre 209 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de ciment gris / blanc

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
enduit à base de ciment gris / blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - chambre 209 - Revêtement de mur donnant sur l'extérieur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
enduit à base de plâtre blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (poudreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - chambre 209 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
enduit à base de plâtre blanc			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (poudreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - salle de bains 209 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant Colle + ragréage sous petit carrelage marron	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Colle + ragréage sous petit carrelage marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - salle de bains 209 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
enduit à base de plâtre blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - salle de bains 209 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit à base de plâtre blanc

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
enduit à base de plâtre blanc	

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau semi-dur (poudreux) (beige) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - salle de bains 209 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant Colle grise de faïence blanc

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle grise de faïence blanc	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - salle de bains 209 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant colle grise de plinthes marron

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
colle grise de plinthes marron	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - salle de bains 209 - dalle de faux plafond - Plafond
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant dalle de faux plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
dalle de faux plafond	

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement :



Nom du client CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE	Numéro de dossier 184700/75606	Pièce ou local – Composant R+2 - salle de bains 209 - plénum plafond - Plafond
Nom de l'opérateur FERREIRA Matthieu	Date de prélèvement 26/06/2020	Partie de composant enduit plâtre en cueilli

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
enduit plâtre en cueilli	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Adiag

Titre : R+1

N° planche : 1/2

N° dossier : 184700/75606

Type : Planche de repérage technique en

Client : CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER

Version : 0

Adresse : rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye - 25 Anand de Vienne 80500 MONTDIDIER

Date : 09/07/2020

Intervenant : FERREIRA Matthieu

Origine du plan : Diagnostiqueur

Commentaire :

Lieu / Zone : R+1

Légende :

Équipements de 2000 LCBG

Chaque pièce est traitée par une seule


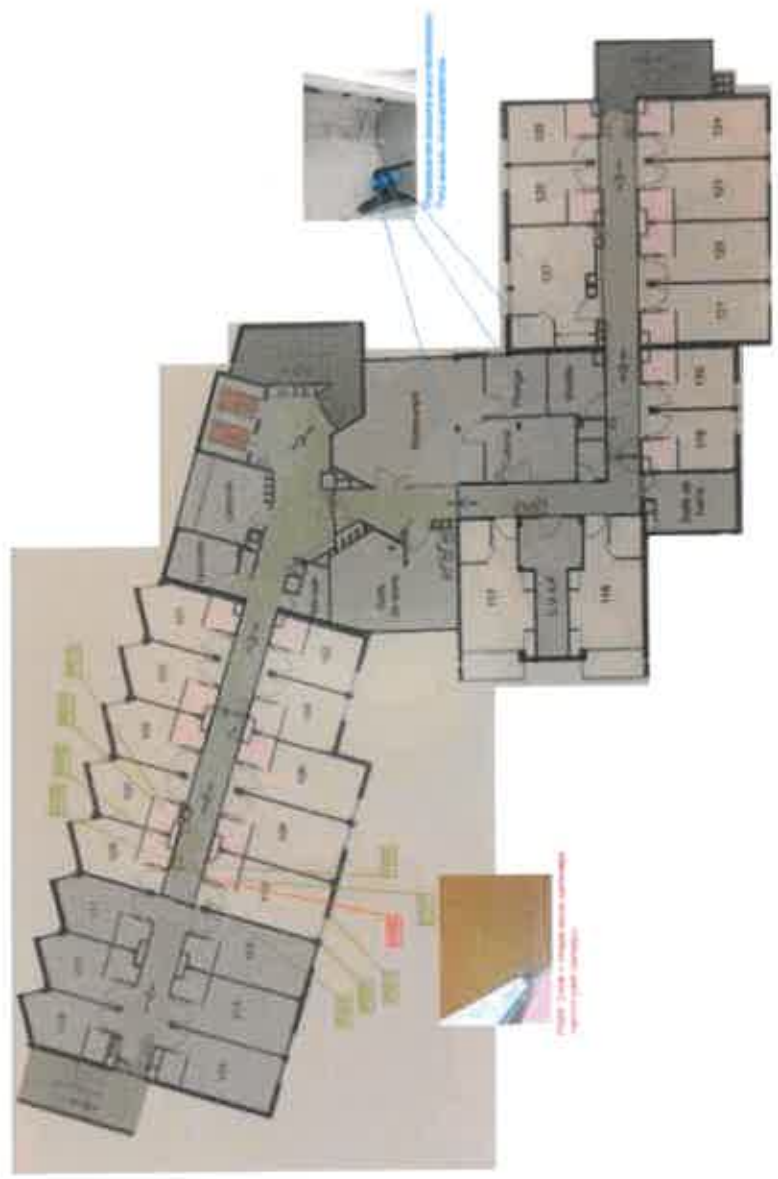


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :

Fig. 1. The dependence of the rate of the reaction of the polymerization of α -methylstyrene on the concentration of the initiator.

Titre : R+2	N° planche : 2/2	N° dossier : 184700/75606	Type : Planche de repérage technique en
Client : CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER	Version : 0	Adresse : rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye - 25 Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER	
Intervenant : FERREIRA Matthieu	Date : 09/07/2020		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+2

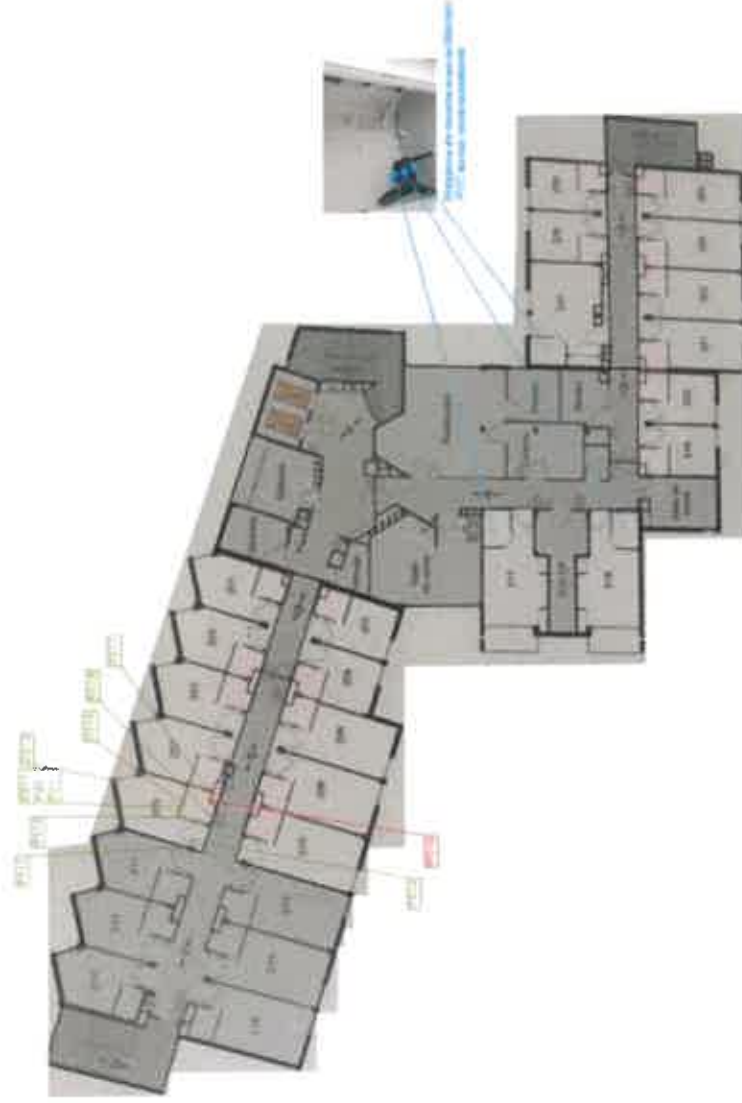

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Revêtement de mur Cloisons enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
chambre 110	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc		P001	Non	
Chambre 109	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 108	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 107	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 106	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 105	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 104	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 103	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 102	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 101	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 117	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 118	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 119	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 120	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
Chambre 121	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 122	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 123	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 124	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 125	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 126	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 127	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	

Z002 : Revêtement de mur donnant sur l'extérieur enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
chambre 110	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc		P002	Non	
Chambre 109	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 108	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 107	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 106	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 105	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 104	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 103	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 102	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 101	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 117	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 118	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 119	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 120	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
Chambre 121	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 122	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 123	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 124	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 125	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 126	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 127	R+1	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	

Z003 : Revêtement de mur structure porteur enduit à base de ciment gris/blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
chambre 110	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc		P003	Non	
Chambre 109	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 108	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 107	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 106	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 105	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 104	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 103	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 102	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 101	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 117	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 118	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 119	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 120	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
Chambre 121	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 122	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 123	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 124	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 125	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 126	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	
chambre 127	R+1	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris/blanc			Non	

Z004 : Plafond enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
chambre 110	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc		P004	Non	
Chambre 109	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 108	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 107	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 106	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 105	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 104	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 103	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 102	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 101	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 117	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 118	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 119	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 120	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
Chambre 121	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 122	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 123	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 124	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 125	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 126	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 127	R+1	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	

2005 : Revêtement de sol Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains 110	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron		P005	Oui	4m2
salle de bains 109	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 108	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 107	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 106	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 105	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 104	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 103	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 102	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 101	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 119	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 120	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 121	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 122	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 123	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 124	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 125	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2
salle de bains 126	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron			Oui	4m2

Z006 : Revêtement de mur Cloisons enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains 110	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc		P006	Non	
salle de bains 109	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 108	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 107	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 106	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 105	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 104	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 103	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 102	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 101	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 119	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 120	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 121	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 122	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 123	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 124	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 125	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 126	R+1	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	

2007 : Revêtement de mur Coffre vertical enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains 110	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc		P007	Non	
salle de bains 109	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 108	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 107	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 106	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 105	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 104	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 103	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 102	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 101	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 119	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 120	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 121	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 122	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 123	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 124	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 125	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 126	R+1	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	

Z008 : Revêtement de mur Colle blanche de faïence blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains 110	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc		P008	Non	
salle de bains 109	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 108	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 107	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 106	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 105	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 104	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 103	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 102	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 101	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 119	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 120	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 121	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 122	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 123	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 124	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 125	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	
salle de bains 126	R+1	Revêtement de mur	Colle blanche de faïence blanc			Non	

2009 : Revêtement de mur Plinthes Colle grise de plinthes carrelage marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains 110	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron		P009	Non	
salle de bains 109	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 108	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 107	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 106	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 105	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 104	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 103	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 102	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 101	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 119	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 120	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 121	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 122	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 123	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 124	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 125	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	
salle de bains 126	R+1	Revêtement de mur - Plinthes	Colle grise de plinthes carrelage marron			Non	

2010 : Plafond dalle de faux plafond dalle de faux plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
salle de bains 107	R+1	Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond		P010	Non	
chambre 117	R+1	Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
chambre 118	R+1	Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
chambre 127	R+1	Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
chambre 227	R+2	Plafond - dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	

Z011 : Revêtement de mur Cloisons enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
chambre 202	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 203	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 204	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 205	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 206	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 207	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 208	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 209	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc		P011	Non	
chambre 210	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 217	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 218	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 219	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 220	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 221	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 222	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 223	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 224	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 225	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 226	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 227	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	

Z012 : Revêtement de mur structure porteur enduit à base de ciment gris / blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
chambre 202	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 203	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 204	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 205	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 206	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 207	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 208	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 209	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc		P012	Non	
chambre 210	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 217	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 218	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 219	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 220	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 221	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 222	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 223	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 224	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 225	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 226	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	
chambre 227	R+2	Revêtement de mur - structure porteur	enduit à base de ciment gris / blanc			Non	

Z013 : Revêtement de mur donnant sur l'extérieur enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
chambre 202	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 203	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 204	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 205	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 206	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 207	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 208	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 209	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc		P013	Non	
chambre 210	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 217	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 218	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 219	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 220	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 221	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 222	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 223	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 224	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 225	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 226	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 227	R+2	Revêtement de mur donnant sur l'extérieur	enduit à base de plâtre blanc			Non	

2014 : Plafond enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
chambre 202	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 203	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 204	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 205	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 206	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 207	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 208	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 209	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc		P014	Non	
chambre 210	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 217	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 218	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 219	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 220	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 221	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 222	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 223	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 224	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 225	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 226	R+2	Plafond	enduit à base de plâtre blanc			Non	
chambre 227	R+2	Plafond/plénum	enduit à base de plâtre blanc			Non	

Z015 : Revêtement de sol Colle + ragréage sous petit carrelage marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
salle de bains 202	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 203	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 204	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 205	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 206	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 207	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 208	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 209	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron		P015	Oui	4m2
salle de bains 210	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 219	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 220	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
Salle de bains 221	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 222	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 223	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 224	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
salle de bains 225	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2
Salle de bains 226	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage sous petit carrelage marron			Oui	4m2

2016 : Revêtement de mur Cloisons enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
salle de bains 202	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 203	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 204	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 205	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 206	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 207	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 208	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 209	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc		P016	Non	
salle de bains 210	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 219	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 220	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
Salle de bains 221	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 222	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 223	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 224	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 225	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	
Salle de bains 226	R+2	Revêtement de mur - Cloisons	enduit à base de plâtre blanc			Non	

2017 : Revêtement de mur Coffre vertical enduit à base de plâtre blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
salle de bains 202	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 203	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 204	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 205	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 206	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 207	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 208	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 209	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc		P017	Non	
salle de bains 210	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 219	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 220	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
Salle de bains 221	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 222	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 223	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 224	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
salle de bains 225	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	
Salle de bains 226	R+2	Revêtement de mur - Coffre vertical	enduit à base de plâtre blanc			Non	

Z018 : Revêtement de mur Colle grise de faïence blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
salle de bains 202	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 203	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 204	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 205	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 206	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 207	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 208	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 209	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc		P018	Non	
salle de bains 210	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 219	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 220	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
Salle de bains 221	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 222	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 223	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 224	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
salle de bains 225	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	
Salle de bains 226	R+2	Revêtement de mur	Colle grise de faïence blanc			Non	

2019 : Revêtement de mur Plinthes colle grise de plinthes marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
salle de bains 202	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 203	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 204	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 205	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 206	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 207	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 208	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 209	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron		P019	Non	
salle de bains 210	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 219	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 220	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
Salle de bains 221	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 222	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 223	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 224	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
salle de bains 225	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	
Salle de bains 226	R+2	Revêtement de mur - Plinthes	colle grise de plinthes marron			Non	

2020 : dalle de faux plafond dalle de faux plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
salle de bains 202	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 203	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 204	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 205	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 206	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 207	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 208	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 209	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond		P020	Non	
salle de bains 210	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 219	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 220	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
Salle de bains 221	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 222	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 223	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 224	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
salle de bains 225	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	
Salle de bains 226	R+2	dalle de faux plafond	dalle de faux plafond			Non	

2021 : plénum plafond enduit plâtre en cueilli (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
salle de bains 202	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 203	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 204	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 205	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 206	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 207	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 208	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 209	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli		P021	Non	
salle de bains 210	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 219	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 220	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
Salle de bains 221	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 222	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 223	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 224	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
salle de bains 225	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	
Salle de bains 226	R+2	plénum plafond	enduit plâtre en cueilli			Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720200600372794



Analyses pour le Bâtiment

ADIAG SAS
Monsieur Matthieu FERREIRA
Chez Apavé - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

Numéro de dossier : 20N024101
Référence de dossier : 00720200600372794
184700/75606 A - rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye - 25
Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER
ROYE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 20N024101-001 - Référence P001-R+1 - chambre 110 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-002 - Référence P002-R+1 - chambre 110 - Murs - Revêtement de mur donnant sur l'extérieur - enduit à base de plâtre blanc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-003 - Référence P003-R+1 - chambre 110 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de ciment gris/blanc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-004 - Référence P004-R+1 - chambre 110 - Plafond - Plafond - enduit à base de plâtre blanc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-005 - Référence P005-R+1 - Salle de bains 110 - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-006 - Référence P006-R+1 - Salle de bains 110 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
657, route de Noyelles
F-62110 HENIN BEAUMONT
Tél : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33 3 88 81 66 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiens/analyseur
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 629 284 035 00033 TVA FR71 629 284 035 APE 7120B

Rapport n° : 184700/75606 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAG - 29 rue de la Croix de Pierre - 80084 - AMIENS CEDEX 2

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

62/73



Analyses pour le Bâtiment

- N° 20N024101-007 - Référence *P007-R+1 - Salle de bains 110 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-008 - Référence *P008-R+1 - Salle de bains 110 - Murs - Revêtement de mur - Colle blanche de faïence blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-009 - Référence *P009-R+1 - Salle de bains 110 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle grise de plinthes carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-010 - Référence *P010-R+1 - salle de bains 107 - Plafond - Plafond - dalle de faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-011 - Référence *P011-R+2 - chambre 209 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-012 - Référence *P012-R+2 - chambre 209 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de ciment gris / blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-013 - Référence *P013-R+2 - chambre 209 - Murs - Revêtement de mur donnant sur l'extérieur - enduit à base de plâtre blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-014 - Référence *P014-R+2 - chambre 209 - Plafond - Plafond - enduit à base de plâtre blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-015 - Référence *P015-R+2 - salle de bains 209 - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage sous petit carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-016 - Référence *P016-R+2 - salle de bains 209 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 20N024101-017 - Référence *P017-R+2 - salle de bains 209 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles
 F-62110 HENIN BEAUMONT
 Tél : +33 3 21 68 60 20 - Fax : +33 3 28 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 123 726 € RCS Arras SIRET 529 294 036 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 20N024101-018 - Référence *P018-R+2 - salle de bains 209 - Murs - Revêtement de mur - Colle grise de faïence blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20N024101-019 - Référence *P019-R+2 - salle de bains 209 - Murs - Revêtement de mur - colle grise de plinthes marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20N024101-020 - Référence *P020-R+2 - salle de bains 209 - Plafond - dalle de faux plafond - dalle de faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 20N024101-021 - Référence *P021-R+2 - salle de bains 209 - Plafond - plénum plafond - enduit plâtre en cueilli*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
657, route de Noyelles
F-62110 HENIN BEAUMONT
Tél : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33 3 68 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyseur
S A S, au capital de 133 728 € RCS Arras SIRET 629 294 035 00033 TVA FR71 629 294 035 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS**
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-032908-01 Version du : 06/07/2020 15:10 Page 1/6
Dossier N° : 20EK044835 Date de réception : 30/06/2020
Référence dossier client : 20N024101 - 00720200600372794184700/75606 A - rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye
- 25 Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE

N° éch	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	20N024101-001 - P001-R+1 - chambre 110 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	20N024101-002 - P002-R+1 - chambre 110 - Murs - Revêtement de mur donnant sur l'extérieur - enduit à base de plâtre blanc	Matériau semi-dur (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
003	20N024101-003 - P003-R+1 - chambre 110 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de ciment gris/blanc	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	20N024101-004 - P004-R+1 - chambre 110 - Plafond - Plafond - enduit à base de plâtre blanc	Matériau semi-dur (poudreux) (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	20N024101-005 - P005-R+1 - Salle de bains 110 - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage gris sous carrelage petit carreaux marron	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-032908-01

Version du : 06/07/2020 15:10

Page 2/6

Dossier N° : 20EK044835

Date de réception : 30/06/2020

Référence dossier client : 20N024101 - 00720200600372794184700/75606 A - rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye
- 25 Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	20N024101-006 - P006-R+1 - Salle de bains 110 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2		Fibres d'amiante non détectées
007	20N024101-007 - P007-R+1 - Salle de bains 110 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2		Fibres d'amiante non détectées
008	20N024101-008 - P008-R+1 - Salle de bains 110 - Murs - Revêtement de mur - Colle blanche de faïence blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)(i)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2		Fibres d'amiante non détectées
009	20N024101-009 - P009-R+1 - Salle de bains 110 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle grise de plinthes carrelage marron					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Parades. PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-032908-01

Version du : 06/07/2020 15:10

Page 3/6

Dossier N° : 20EK044835

Date de réception : 30/06/2020

Référence dossier client : 20N024101 - 00720200600372794184700/75606 A - rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye
- 25 Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (rose) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	20N024101-010 - P010-R+1 - salle de bains 107 - Plafond - Plafond - dalle de faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	20N024101-011 - P011-R+2 - chambre 209 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc	Matériau de type peinture (violet) en traces ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	20N024101-012 - P012-R+2 - chambre 209 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de ciment gris / blanc	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	20N024101-013 - P013-R+2 - chambre 209 - Murs - Revêtement de mur donnant sur l'extérieur - enduit à base de plâtre blanc	Matériau semi-dur (poudreux) (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	20N024101-014 - P014-R+2 - chambre 209 - Plafond - Plafond - enduit à base de plâtre blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (poudreux) (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes. PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-032908-01

Version du : 06/07/2020 15:10

Page 4/6

Dossier N° : 20EK044835

Date de réception : 30/06/2020

Référence dossier client: 20N024101 - 00720200600372794184700/75606 A - rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye
- 25 Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
015	20N024101-015 - P015-R+2 - salle de bains 209 - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage sous petit carrelage marron	Matériau semi-dur (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	20N024101-016 - P016-R+2 - salle de bains 209 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc	Matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	20N024101-017 - P017-R+2 - salle de bains 209 - Murs - Revêtement de mur - enduit à base de plâtre blanc	Matériau de type peinture (marron) en traces; matériau semi-dur (poudreux) (beige) (clair)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	20N024101-018 - P018-R+2 - salle de bains 209 - Murs - Revêtement de mur - Colle grise de faïence blanc	Matériau de type peinture (blanc); matériau dur de type joint ciment (blanc); matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau dur de type ciment-colle (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes. PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-032908-01

Version du : 06/07/2020 15:10

Page 5/6

Dossier N° : 20EK044835

Date de réception : 30/06/2020

Référence dossier client : 20N024101 - 00720200600372794184700/75606 A - rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye
- 25 Amand de Vienne 80590 MONTDIDIER - CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
019	20N024101-019 - P019-R+2 - salle de bains 209 - Murs - Revêtement de mur - colle grise de plinthes marron	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
020	20N024101-020 - P020-R+2 - salle de bains 209 - Plafond - dalle de faux plafond - dalle de faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	20N024101-021 - P021-R+2 - salle de bains 209 - Plafond - plénum plafond - enduit plâtre en cueilli	Matériau semi-dur (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050; Janvier 1996, MO/HBA/MAT/S2-06 : version 04 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-EK-032908-01

Version du : 06/07/2020 15:10

Page 6/6

Dossier N° : 20EK044835

Date de réception : 30/06/2020

Référence dossier client : 20N024101 - 00720200600372794184700/75606 A - rue Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye
- 25 Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER ROYE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <http://www.eurofins.pt>

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Validé et approuvé par :

Catarina Nunes
Nunes

Catarina Nunes

Technicienne analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 4011 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur General d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FERREIRA Matthieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 07/07/2017 - Date d'expiration : 06/07/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 07/07/2017 - Date d'expiration : 06/07/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 13/09/2017 - Date d'expiration : 12/09/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 13/09/2017 - Date d'expiration : 12/09/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/06/2017 - Date d'expiration : 22/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/09/2017.



Le présent certificat est délivré en vertu de la loi n° 2007-29 du 12 février 2007 relative à l'accès à l'habitat, et plus particulièrement de l'article 15, qui prévoit que les professionnels de la maintenance de l'habitat doivent être certifiés. Le présent certificat est délivré en vertu de la loi n° 2007-29 du 12 février 2007 relative à l'accès à l'habitat, et plus particulièrement de l'article 15, qui prévoit que les professionnels de la maintenance de l'habitat doivent être certifiés. Le présent certificat est délivré en vertu de la loi n° 2007-29 du 12 février 2007 relative à l'accès à l'habitat, et plus particulièrement de l'article 15, qui prévoit que les professionnels de la maintenance de l'habitat doivent être certifiés.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Paris 2 DDM - Bâtiment G - Rue de la Pierre Victoria - 93200 Saint-Denis



CPE DI FA 31 nov13

ANNEXE : Attestation d'assurance

Contrat RC n° 5271124804 1/2



AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
 Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apérateur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
 191 rue Vaugirard
 75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Contrat RC n° 5271124804 2/2



TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <u>Sans pouvoir excéder pour :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <u>sous-limités :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *


*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précitées ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2020 au 31/12/2020** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 05/12/2019
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

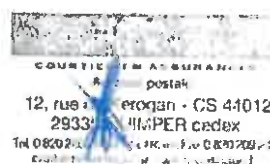

Fin du rapport



BUREAU
VERITAS

Agence Champagne Ardennes - Picardie

Service Patrimoine Picardie

Village Oasis - Dury

Bât. les Pins - Allée de la Pépinière

80044 AMIENS Cedex

Tél. : 03.22.33.77.00

Fax : 03.22.33.77.19

CENTRE HOSPITALIER

25 rue Amand de Vienne

80500 MONTDIDIER

A l'attention de **M. Laurent MORELLE**

Réf. client : AK / 454/080104-0006

Rapport N° : *en cours*

Rapport établi le 3 mars 2008 par **Alexandre KREITZ**, du Centre de Compiègne (03.44.20.02.85)

**RAPPORT DE REPERAGE ETENDU
AUX MATERIAUX ET PRODUITS
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
INTEGRATION AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
DU BÂTIMENT
(Article R1334-26 du Code de la Santé Publique)**

Interventions du 12 et du 18 février 2008

Lieu d'intervention :

CENTRE HOSPITALIER

25 rue Amand de Vienne

80500 MONTDIDIER

En présence de

Monsieur MOINAT

Intervenant

Alexandre KREITZ



Cf. conclusions au § 1
(1)

L'INGENIEUR chargé d'affaire
Alexandre KREITZ

Ce rapport comporte 66 pages dont 5 annexes

(1) dans le cadre de la mission qui nous a été confié

Bureau Veritas
Rapport : RAP-454-AMIANTE-13 - Rev. 7
Copyright Bureau Veritas 11/2007



SOMMAIRE

1.- CONCLUSIONS.....	3
2.- PREAMBULE.....	10
3- BUT DE LA MISSION.....	10
4.- TEXTES DE REFERENCE.....	10
5.- METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	11
6.- SYNTHESE DES RESULTATS DU REPERAGE.....	12
6.1.- RECOLEMENT DES DONNEES.....	12
6.1.1.- <i>Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.</i>	12
6.1.2.- <i>Conclusion de ces documents.</i>	12
6.2.- DEMARCHES REGLEMENTAIRES EN PRESENCE DE MATERIAUX ANIANTES.....	13
6.3.- REMARQUES COMPLEMENTAIRES.....	14
6.3.1 <i>Joint</i>	14
6.3.2 <i>Plaques de couverture.</i>	14
6.3.3 <i>Remarques diverses.</i>	14
ANNEXE 1 : LISTE DES LOCAUX VISITES.....	15
ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE.....	21
ANNEXE 3 : GRILLES D'EVALUATION.....	25
ANNEXE 4 : REPERAGE DES MATERIAUX.....	32
ANNEXE 5 : COPIE(S) DE RAPPORT(S) ANTERIEUR(S).....	51



1.- CONCLUSIONS



Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, (matériaux listés dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique) dans les parties rendues accessibles au jour de notre visite après analyses d'échantillons prélevés et/ou sur décision de l'opérateur du repérage

➤ Après analyses :

MATERIAUX TYPE CALORIFUGEAGES					
FLOAGES			FAUX PLAFONDS		
MATERIAU	N° PRELEVEMENT	LOCALISATION DU PRELEVEMENT OU DU MATERIAU	RESULTAT DE LA GRILLE D'EVALUATION (CF ANNEXE 3)	MESURES A PRENDRE	PRESENCE D'AMIANTE
Faux-plafonds	6	Bât. médecine / Sous-sol / Archives médicales	1	Contrôle périodique de l'état de conservation par un opérateur certifié dans un délai maximum de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Faux-plafonds	Idem 6	Bât. administratif / Etage / Salle à manger "femmes"	1	Contrôle périodique de l'état de conservation par un opérateur certifié dans un délai maximum de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Faux-plafonds	Idem 6	Bât. administratif / RdC / Couloir Directeur du personnel	1	Contrôle périodique de l'état de conservation par un opérateur certifié dans un délai maximum de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui










MATERIAUX AUTRES QUE FLOCAGES, CALORIFUGES, FAUX PLAFONDS					
MATERIAU	N° PRELEVEMENT	LOCALISATION DU PRELEVEMENT OU DU MATERIAU	ETAT DE SURFACE (ETAT DEGRADE OU BON ETAT)	MESURES D'ORDRE GENERALES	PRESENCE D'AMIANTE
Dalle de sol	1	Bât. Hôpital / 1 ^{er} étage / Peller ascenseur (sous le lino)	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Dalle de sol beige	2	Bât. administratif / RdC / Bureau économat + Reserve	Bon état	Cl. 8.3.3 Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Colle noire	3	Bât. administratif / 1 ^{er} étage (ancien hospice)	Etat dégradé	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Dalle de sol grise	4	Bât. CMP/CATTP / Local "détente peinture"	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Dalle de sol beige	5	Bât. Médecine / Sous-sol / Sas vestiaires menuiserie	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Plaques dures	7	Bât. Médecine / Sous-sol / Mur des archives médicales	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
/	/	/	/	/	/



> [Sur décision de l'opérateur :](#)

FLOCCAGES	MATERIAUX TYPE CALORIFUGEAGES	FAUX PLAFONDS
Sans Objet		

MATERIAUX AUTRES QUE FLOCCAGES, CALORIFUGEAGES, FAUX PLAFONDS				
MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	ETAT DE SURFACE (ETAT DEGRADE OU BON ETAT)	MESURES D'ORDRE GENERALES	PRESENCE D'ANOMALIE
4 conduits de ventilation	Bât. administratif / Gestion des repas + Sanitaires restaurant / Toiture	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit	Bât. administratif / Sous-sol gestion des rennis	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Plaques dures	Bât. administratif / Murs de la cage d'escalier coté Service du Personnel	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit de ventilation	Bât. administratif / Sous-sol / Sous-station cuisine + hospice	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit de ventilation	Bât. Hôpital / Sous-sol / Sous-station maternité	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit de ventilation	Bât. Hôpital / Sous-sol / Reserve radio	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
2 conduits de ventilation	Bât. Hôpital / Sous-sol / Sous-station radio	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui













MATERIAUX AUTRES QUE FLOCCAGES, CALORIFUGEAGES, FAUX PLAFONDS






MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	ETAT DE SURFACE (ETAT DEGRADE OU BON ETAT)	MESURES D'ORDRE GENERALES	PRESENCE D'AMIANTE
Conduit de ventilation	Bât. Hôpital / 2 ^{ème} étage / Cuisine ancien internat	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Conduits de ventilation	Bât. Hôpital / 2 ^{ème} étage / Combles	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Conduits de ventilation	Bât. Médecine / Sous-sol / Vide-sanitaire	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Divers conduits	Bât. Médecine / Sous-sol / Vide-sanitaire	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Conduit de ventilation	Bât. Médecine / Sous-sol / De la rampe d'accès au local TGBT	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Conduit	Bât. Médecine / Sous-sol / Sas rampe d'accès + circulation	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Conduit de ventilation + conduits divers	Bât. Médecine / Sous-sol / Local jardin + local élec.	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Conduit	Bât. Médecine / Sous-sol / Archives médicales.	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Conduit	Bât. Médecine / Sous-sol / Sous-station	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui
Conduit	Bât. Médecine / Sous-sol / Archives	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	a oui



MATERIAUX AUTRES QUE FLOAGES, CALORIFUGEAGES, FAUX PLAFONDS

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	ETAT DE SURFACE (ETAT DEGRADE OU BON ETAT)	MESURES D'ORDRE GENERALES	PRESENCE D'AMIANTE
Conduit	Bât. Médecine / Sous-sol / Local croix rouge	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit	Bât. Médecine / Sous-sol / Atelier	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit de ventilation	Bât. Médecine / Comble (le long de la cheminée)	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Ardoises synthétiques	Bât. Médecine / Toiture	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Tôles ondulées	Logement directeur EPAHD / Toiture	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Jardinière	Logement directeur EPAHD / Bordure de fenêtre	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Tôles ondulées	Logement directeur établissement / Toiture cabanon	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Tôles ondulées	CMP/CATTP / Toiture annexe garage	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Tôles ondulées	CMP/CATTP / Toiture abri jardin	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit de ventilation	Bât. chaufferie / Toiture	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui



MATERIAUX AUTRES QUE FLOQUES, CALORIFUGES, FAUX PLAFONDS

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	ETAT DE SURFACE (ETAT DEGRADE OU BON ETAT)	MESURES D'ORDRE GENERALES	PRESENCE D'AMIANTE
Divers conduits	Maison "Lgt. Therapeutique" / Toiture + Façade	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit de ventilation	Maison "Lgt. Therapeutique" / RdC / SdB	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Divers conduits	Maison "Lgt. Therapeutique" / Grenier	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit	Bât. Morgue / Chambre froide	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
Conduit	Bât. Morgue / Sanitaires autopsie	Bon état	Contrôle périodique de l'état de conservation en interne dans un délai conseillé de 36 mois ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage	 oui
/	/	/	/	/





En outre,



Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériaux listés dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique) dans des parties non accessibles au jour de notre visite pour lesquelles des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées. On se reportera au tableau du § 5-4 qui synthétise les résultats.

MATÉRIAU SUSPECT	LOCALISATION DU MATÉRIAU	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	PRÉSENCE D'AMIANTE
Joints	Chaudières et canalisations	Hors mission. Détermination technique nécessitant l'équivalent d'un chantier de désamiantage.	 SUSPECT
Plaquettes de freins	Machineries ascenseurs	Hors mission. Détermination technique nécessitant l'équivalent d'un chantier de désamiantage.	 SUSPECT
/	/	/	/

> [Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse](#)

MATÉRIAU SUSPECT	N° PRELEVEMENT	LOCALISATION DU PRELEVEMENT OU DU MATÉRIAU	OBSERVATIONS / REMARQUES	PRÉSENCE D'AMIANTE
Colle noire + ciment	1	Bât. Hôpital / 1 ^{er} étage / Pallet ascenseur (sous le lino)	/	 NON
Colle blanche	4	Bât. CMP/CATTP / Local "détente peinture"	/	 NON
Colle beige	5	Bât. Médecine / Sous-sol / Sas vestiaires menuiserie	/	 NON
Dalle de sol beige + colle beige	8	Bât. Médecine / RdC / Bureaux (autour de l'ascenseur)	/	 NON
/	/	/	/	/

On se reportera à l'annexe 1 qui précise les locaux visités, non visités, les zones non accessibles.

RAPPEL :

En cas de présence d'amiante avérée, il est important de se reporter au §6.2 qui précise les principales démarches réglementaires à mettre en œuvre

2.- PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante désignés au paragraphe 2 pour intégration au dossier technique amiante de divers bâtiments du Centre Hospitalier de MONTDIDIER (80) : administratif, hôpital, 2 maisons de fonction, CMP/CATTP, médecine, maison thérapeutique, chaufferie, morgue.

3.- BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dont la liste figure dans l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique dont le contenu est rappelé ci-dessous :

- Flocage. Projections et enduits.
- Calorifuge. Enveloppe de calorifuge. Conduit et canalisation.
- Panneaux de faux-plafonds, panneaux collés ou vissés au plafond.
- Revêtements durs (plaque menuiserie, amiante-ciment) sur mur.
- Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).
- Panneaux de cloison.
- Dalles de sol.
- Matériaux coupe-feu : clapet. Voilet. Rebouchage. Joints (tresses, bandes).
- Conduits vide-ordures.

4.- TEXTES DE REFERENCE

- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29 et annexe 13-9.
- Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 – articles R1336-2 à R1336-5
- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le Code du Travail
- Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour application de l'article R1334-26 du code de la santé publique
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
- Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées des travaux
- Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrément dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article R. 1334-27 du Code de la Santé Publique
- Norme NFX 46-020 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les Immeubles bâtis.



5. - METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des expert(s) de Bureau VERITAS titulaire(s) de la certification de personne dans le domaine de l'amiante.



M. Alexandre KREITZ est expert certifié dans le domaine de l'amiante depuis le 19/11/2007 par BUREAU VERITAS Certification, organisme certificateur dans le domaine de l'amiante accrédité par le COFRAC.

Date limite de validité de la certification : 19/11/2012

Phase de repérage :

Dans le cadre de l'intégration au dossier technique amiante du bâtiment, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la visite. Cette mission n'est pas une reconnaissance préalable à des travaux de déconstruction, de réhabilitation ou d'extension au sens de l'arrêté du 2 janvier 2002.

Le récolement préalable des données et rapports existants fournis par le client fait apparaître une première liste de matériaux amiantés et non amiantés.

En cas de doute sur la présence d'amiante lors de la visite sur le site, des échantillons sont prélevés. Les échantillons sont placés dans un conditionnement hermétique. Chaque prélèvement fait l'objet d'un relevé d'observations, précisant sa localisation exacte, sa nature et son état de dégradation.

En cas de présence d'amiante dans les flocages, calorifugages ou faux-plafonds, les grilles d'évaluation de l'état de conservation de ces matériaux sont complétées et données en annexe 3.

Les actions à entreprendre par rapport à la réglementation sont rappelées en conclusion.

Phase d'analyse d'échantillons :

Cette phase a été réalisée si nécessaire, et/ou sera réalisée si le besoin de prélèvement d'échantillons est avéré lors de la réalisation de sondages destructifs.

Les prélèvements ont fait ou feront l'objet d'une analyse dans les laboratoires de CEP INDUSTRIE (filiale de Bureau VERITAS) accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-0036. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n° 144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- ✓ La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- ✓ La microscopie électronique à transmission analytique (META) considérées comme la méthode de référence applicable à tous types de matériaux.

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits ».



6. - SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU REPERAGE

La visite a été effectuée le 12 et le 18/02/08 accompagné de Monsieur MOINAT

FONCTION DE L'ACCOMPAGNANT : Technicien

Présence d'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : **NON**

Présence de la société de maintenance des ascenseurs : **NON**

Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : **NON**

Présence d'une personne habilitée à ouvrir les locaux TGBT : **OUI**

On se reportera à l'annexe 1 qui précise les locaux visités ou non visités.

6.1. - Récolement des données

6.1.1. - Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite.

❖ Plans fournis : **OUI (en partie)**

❖ Anciens rapports de repérage : **OUI** : Dossier Technique Amiante sur le bâtiment administratif.

6.1.2. - Conclusion de ces documents.

Présence de faux-plafonds contenant de l'amiante au 1^{er} étage du bât. administratif, dans la salle à manger des "femmes"

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante, communiqués à BUREAU VERITAS dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics et constats.



6.2. - Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés

Dans le cadre de l'intégration au dossier technique amiante du bâtiment, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la visite. Cette mission n'est pas une reconnaissance préalable à des travaux de déconstruction, de réhabilitation ou d'extension. Il conviendra donc, en cas de travaux, de s'assurer, par la réalisation d'un diagnostic complémentaire, de l'absence de ces matériaux dans les parties non accessibles, comme par exemple dans les encoffrements (recherche de présence de produits suspects tel que gaines et conduites en amiante ciment etc...) ou les sous-faces de revêtement de sol, (recherche de présence de produits suspects tels que dalles de sol amiantées etc...).

En cas de présence d'amiante avérée, il est important de se reporter aux informations données ci-après qui précisent les recommandations d'ordre général avec les mesures réglementaires à mettre en œuvre.

Le résultat du repérage doit d'une part être tenu par les propriétaires, à la disposition des occupants des immeubles, des services de l'Etat concernés et des chefs d'établissements, des représentants du personnel et de l'inspection du travail si l'immeuble comporte des locaux de travail, et d'autre part être transmis aux personnes qui entreprennent ou réalisent les travaux en application du code du travail et du décret n° 2006-761

En cas de présence de matériaux de type faux plafond, flocage, calorifugeage, une grille d'évaluation est réalisée conformément à la réglementation; si la note obtenue est de 1, il convient d'effectuer un contrôle périodique de l'état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans; si la note est de 2, il convient d'effectuer des mesures d'empoussièrement afin de déterminer la concentration en fibre d'amiante dans l'air ambiant; si à l'issue de ces mesures la concentration est \leq ou \approx 5 fibres par litre d'air, une nouvelle évaluation de l'état de dégradation doit être effectuée dans un délai de 3 ans, si la note est de 3 ou si les mesures d'empoussièrement révèlent une concentration supérieure à 5 fibres par litre d'air, des travaux de retrait ou de confinement doivent être achevés dans un délai de 36 mois. Mais il est impératif que des mesures appropriées soient mises en œuvre sans délai afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 l/m^3 . Ces mesures peuvent être de diverses natures comme par exemple :

- Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés (nettoyage humide, aspirateur à filtre absolu);
- Pose de bâches, de films destinés à isoler les matériaux;
- Limitation des interventions de maintenance dans les locaux;
- Limitation d'accès aux locaux concernés.

Préalablement aux travaux de retrait ou de confinement des matériaux amiantés :

- ❖ L'entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amianté indiquant entre autres son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante, etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par l'inspection du Travail, la CRAM, l'OPBTP et la médecine du travail.
- ❖ Les travailleurs intervenant doivent être titulaires d'une attestation de compétence délivrée par un organisme de formation certifié.
- ❖ Pour réaliser le retrait de matériaux dits friables ou de matériaux non friables représentant un risque particulier (présents à l'intérieur du bâti) l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification obtenu auprès d'un organisme certificateur accrédité.



6.3. - Remarques complémentaires

6.3.1 Joints

Nous attirons votre attention sur le fait que bien que ces éléments ne soient pas explicitement cités dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique, les différents assemblages, de tuyauteries, de composants de chaudière (accélérateur par exemple) ou de cheminée (insert, foyer) sont susceptibles de contenir des joints amiantés. Pour déterminer la présence ou l'absence de matériaux amiantés, il serait nécessaire de réaliser des sondages destructifs. Ces sondages sont inadaptés au diagnostic présent mais seraient par contre nécessaires en cas de travaux ou de démolition.

6.3.2 Plaques de couverture

Bien que ces éléments ne soient pas explicitement cités dans l'annexe 13-9 du Code de Santé Public, **si ces composants et matériaux sont réputés** contenir de l'amiante, nous les avons recensés, et ce, en regard des indications de l'arrêté du 22 août 2002.

6.3.3 Remarques diverses

Concernant le prélèvement N°1, dalle de sol contenant de l'amiante découvert au palier de l'ascenseur, au 1^{er} étage du bâtiment hôpital ; il est possible de retrouver ce même matériau à d'autres endroits, sous le lino fortement collé. Pour déterminer la présence ou l'absence d'autres dalles de sol, il serait nécessaire de réaliser des sondages destructifs (arracher le lino). Ces sondages sont inadaptés au diagnostic présent mais seraient par contre nécessaires en cas de travaux ou de démolition.



ANNEXE 1 : LISTE DES LOCAUX VISITES

ANNEXE 1

LISTE DES LOCAUX VISITES

[cette annexe comporte 1 + 1 pages]

2 ^{ème} ETAGE	Ensemble des locaux	Néant	Gaines montantes Toiture non accessible en totalité Pléniums	SANS OBJET
	Ensemble des locaux			
	Ensemble des locaux			
	Ensemble des locaux			
Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)	Remarques (fort encombrement, absence de lumière ...)

BÂTIMENT HÔPITAL

2 ^{ème} ETAGE	Ensemble des locaux	Néant	Gaines montantes Toiture non accessible en totalité Pléniums	SANS OBJET
	Ensemble des locaux			
	Ensemble des locaux			
	Ensemble des locaux			
Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)	Remarques (fort encombrement, absence de lumière ...)

BÂTIMENT ADMINISTRATIF (Y COMPRIS CUISINE)

LOGEMENT DIRECTEUR E.P.A.H.D.			
Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)
	Ensemble des locaux	Néant	Gaines montantes Toiture non accessible en totalité Pléniums
	REZ DE CHAUSSEE		
	1 ^{er} ETAGE		
LOGEMENT DIRECTEUR E.P.A.H.D.			
Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)
	Ensemble des locaux	Néant	Gaines montantes Toiture non accessible en totalité Pléniums
	REZ DE CHAUSSEE		
	1 ^{er} ETAGE		
LOGEMENT DIRECTEUR E.P.A.H.D.			



Bâtiment

BÂTIMENT CMP/CATTP (EN VILLE)				
Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)	Remarques (fort encombrement, absence de lumière ...)
REZ DE CHAUSSEE	Ensemble des locaux	Les locaux du 2 ^{ème} étage (occupés le jour le la visite)	Gaines montantes Toiture non accessible en totalité Pléniums	SANS OBJET
1 ^{er} ETAGE	Ensemble des locaux			
2 ^{ème} ETAGE	Aucun			

BÂTIMENT MEDECINE				
Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)	Remarques (fort encombrement, absence de lumière ...)
SOUS-SOL	Ensemble des locaux	Néant	Gaines montantes Toiture non accessible en totalité Pléniums Vide-sanitaires non praticable en totalité	SANS OBJET
REZ DE CHAUSSEE	Ensemble des locaux			
COMBLE	Ensemble des locaux			



ANALYSE

MAISON THERAPEUTIQUE

Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)	Remarques (fort encombrement, absence de lumière ...)
SOUS-SOL	Ensemble des locaux	Les logements de garde au 1 ^{er} étage (occupés le jour de la visite)	Gaines montantes Toiture non accessible en totalité Pléniums	Fort encombrement dans le sous-sol, limitant fortement la visite
REZ DE CHAUSSEE	Ensemble des locaux			
1 ^{er} ETAGE	Aucun			
COMBLE	Ensemble des locaux			

BÂTIMENT CHAUFFERIE

Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)	Remarques (fort encombrement, absence de lumière ...)
REZ DE CHAUSSEE	Ensemble des locaux	Néant	Gaines montantes Toiture non accessible en totalité Pléniums	Fort encombrement



BÂTIMENT MORGUE				
Etage	Locaux visités (bureaux, sanitaires, local technique ...)	Locaux non visités (motif)	Zones non accessibles (plafond et cloisons étanches, gaines montantes ...)	Remarques (fort encombrement, absence de lumière ...)
REZ DE CHAUSSEE	Ensemble des locaux	Néant	Gaines montantes Toiture Plénums	SANS OBJET



ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE 2

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

[cette annexe comporte 1 + 3 page(s)]



CEP INDUSTRIE

1 / 3

SAINT OZEN L'AUMONE, le 25 février 2008

RAPPORT D'ANALYSE N°0801340-1

V/Réf : Commande 0801003971 2008MAT-16 du 18 février 2008
Demandeur : BUREAU VERTAS COMPIEGNE (60471 COMPIEGNE CEDEX)
Affaire : (454)080104-0006 / Centre Hospitalier de Montdidier
Origine des échantillons : Centre Hospitalier de Montdidier - 25, rue Armand de Vienne - 808500 Montdidier
Reçu le : 21 février 2008

OBJET : Recherche d'amiante dans 8 échantillons de matériau.

METHODES ANALYTIQUES

- > MOLP : microscope optique à la lumière polarisée
- > META : microscopie électronique à transmission analytique (description en annexe)

Numéro Analyse	Référence Echantillon	Examen initial	Méthode analytique (Nbre de préparations)	Type de fibres d'amiante Cofrac	Commentaires (autres fibres observées)
E08-006335	1/ Dalle de sol/ Bâiment Hôpital/1er étage/Palier ascenseur	Dalle de sol grise	META/1	Chrysotile	Sans objet
		Colle noire + ciment	MOLP/2 META/1	Absence de fibre d'amiante	Sans objet
E08-006336	2/ Dalle de sol/ Bâiment administratif/ Rdc/Bureau/ Economat + Réserve	Dalle de sol beige	META/1	Chrysotile	Sans objet
		Colle noire	MOLP/2	Chrysotile	Sans objet

L'AUTEUR
D. GAIRE

POUR LE DIRECTEUR DES LABORATOIRES
P. SOUTHERY

Le rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à essais ou analyses.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais ouverts par l'accréditation. Identifiés par le symbole : Cofrac
Ce rapport d'analyse ne peut être reproduit partiellement sans l'approbation de CEP Industrie.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages dont 1 annexe.

CEP INDUSTRIE
Une société de Bureau Vertas
Département Laboratoires : 8 Av. de Bourgogne
Z.A. des Béthunes - 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Adresse postale :
B.P. 99102 - 95073 Cergy Pontoise Cedex
Téléphone : 01 34 64 22 83
Télécopie : 01 34 64 21 58

SAS au capital de 3.170.205 Euros
RCS Nanterre B 392 031 787 - APE 743 B
Siège social : 17 Place des Reflets
La Defense 2 - 92400 Courbevoie





Numéro Analyse	Référence Echantillon	Examen Initial	Méthode analytique/Nbre de préparations	Type de fibres d'amiante Cofrac	Commentaires (autres fibres observées)
E08-006337	3/ Dalle de sol/ Bâtiment administratif/ 1er étage	Dalle de sol grise	META/1	Chrysotile	Sans objet
		Colle noire	MOLP/2	Chrysotile	Fibres organiques
E08-006338	4/ Dalle de sol/ Bâtiment CMP/CATTP /Local "détente peinture"	Dalle de sol grise	META/1	Chrysotile	Sans objet
		Colle blanche	META/1	Absence de fibre d'amiante	Sans objet
E08-006339	5/ Dalle de sol/ Bâtiment Médecine/ Sous-sol/Sas vestiaires menuiserie	Dalle de sol beige	META/1	Chrysotile	Sans objet
		Colle beige	META/1	Absence de fibre d'amiante	Sans objet
E08-006340	6/ Faux plafonds/ Bâtiment médecine/ Sous-sol/Archives médicales	Fibrociment + peinture	MOLP/2	Chrysotile	Sans objet
E08-006341	7/ Plaques dures/ Bâtiment Médecine/ Sous-sol/Mur des archives médicales	Fibrociment	MOLP/2	Chrysotile	Sans objet
E08-006342	8/ Dalle de sol/ Bâtiment Médecine/ Rdc/Bureaux (autour de l'ascenseur)	Dalle de sol beige + colle beige	META/1	Absence de fibre d'amiante	Sans objet



ANNEXE

Le vocabulaire amiante ou asbeste désigne l'un des silicates fibreux suivants

- Le chrysotile : variété la plus utilisée (groupe des serpentines),
- Les amphiboles parmi lesquelles :
 - ❖ l'amosite,
 - ❖ le crocidolite,
 - ❖ le trémolite,
 - ❖ l'actinolite,
 - ❖ l'anthophyllite.

DESCRIPTION DES METHODES ANALYTIQUES

> MOLP :

Identification des fibres d'amiante par microscope optique à lumière polarisée selon la monographie MDHS 77: Asbestos in Bulk materials. Sampling and identification by polarized light microscopy, Juin 1994.

Après un examen initial décrivant chaque partie homogène du matériau à analyser, un montage entre lame et lamelle de chaque phase est observé au microscope optique à lumière polarisée afin d'identifier les fibres sur la base de leur morphologie et de leurs propriétés optiques.

> META :

Les matériaux à analyser sont préparés de manière à extraire les fibres éventuellement présentes afin de les transposer sur des grilles pour observation au microscope électronique à transmission équipé d'un analyseur en dispersion d'énergie des rayons X.

La nature des fibres présentes est déterminée par examen des critères suivantes :

- morphologie,
- composition élémentaire par une analyse en dispersion d'énergie des rayons X,
- structure cristalline par diffraction électronique.



ANNEXE 3 : GRILLES D'EVALUATION

<div>ANNEXE 3</div> <div>GRILLE D'EVALUATION</div> <div>[cette annexe comporte 1 + 6 page(s)]</div>



GRILLE D'EVALUATION - PRELEVEMENT N° 6

en cas de présence avérée d'amiante dans les faux-plafonds

A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Date du contrôle	03/03/08
Bâtiment	Bâtiment médecine
Pièce ou zone homogène	Archives médicale
Destination déclarée du local	Archives

En fonction du résultat du diagnostic	
SI 1	Contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux
SI 2	Surveillance du niveau d'empoussièrément
SI 3	Travaux

TABEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC

FAUX-PLAFONDS
ETAT DE DEGRADATION
Produits en mauvais état
Produits avec dégradation(s) locale(s)
Produits en bon état
EXPOSITION DU PRODUIT AUX CIRCULATIONS D'AIR
Faible
Moyen
Fort
EXPOSITION DU PRODUIT AUX CHOCS ET VIBRATIONS
Faible
Moyen
Fort



EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS - PRELEVEMENT N° 6

ETAT DE DEGRADATION CIRCULATIONS D'AIR CHOCS ET VIBRATIONS RESULTATS

Produits en mauvais état ☐ 3

Produits avec dégradation(e) local(e) ☒

faible	<input checked="" type="checkbox"/>	f	<input checked="" type="checkbox"/>	1
		M	<input type="checkbox"/>	1
		F	<input type="checkbox"/>	3
Moyen	<input type="checkbox"/>	f	<input type="checkbox"/>	1
		M	<input type="checkbox"/>	1
		F	<input type="checkbox"/>	3
Fort	<input type="checkbox"/>	f	<input type="checkbox"/>	1
		M	<input type="checkbox"/>	2
		F	<input type="checkbox"/>	3

Produits en bon état ☐

f	<input type="checkbox"/>	1
M	<input type="checkbox"/>	1
F	<input type="checkbox"/>	2



GRILLE D'EVALUATION – IDEM PRELEVEMENT N° 6
en cas de présence avérée d'amiante dans les faux-plafonds
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Date du contrôle	03/03/08
Bâtiment	Bâtiment administratif
Pièce ou zone homogène	Etage / Salle à manger "termees" (ancien hospice)
Destination déclarée du local	Inoccupé

En fonction du résultat du diagnostic	
SI 1	Contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux
SI 2	Surveillance du niveau d'empoussièrement
SI 3	Travaux

TABEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC

FAUX-PLAFONDS
ETAT DE DEGRADATION Produits en mauvais état Produits avec dégradation(s) locale(s) Produits en bon état
EXPOSITION DU PRODUIT AUX CIRCULATIONS D'AIR Faible Moyen Fort
EXPOSITION DU PRODUIT AUX CHOCs ET VIBRATIONS Faible Moyen Fort



EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS – IDEM PRELEVEMENT N° 6

ETAT DE DEGRADATION

CIRCULATIONS
D'AIR

CHOCs ET
VIBRATIONS

RESULTATS

Produits en mauvais état



3

Produits avec dégradation(s)
locale(s)



faible



f

M

F

1

1

3

Moyen



f

M

F

1

1

3

Fort



f

M

F

1

2

3

Produits en bon état



f

M

F

1

1

2



GRILLE D'EVALUATION – IDEM PRELEVEMENT N° 6
en cas de présence avérée d'amiante dans les faux-plafonds
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Date du contrôle	03/03/08
Bâtiment	Bâtiment médecine
Pièce ou zone homogène	RdC / Couloir Directeur du Personnel
Destination déclarée du local	Couloir

En fonction du résultat du diagnostic	
SI 1	Contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux
SI 2	Surveillance du niveau d'empoussièrement
SI 3	Travaux

TABEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC

FAUX-PLAFONDS
ETAT DE DEGRADATION Produits en mauvais état Produits avec dégradation(s) locale(s) Produits en bon état
EXPOSITION DU PRODUIT AUX CIRCULATIONS D'AIR Faible Moyen Fort
EXPOSITION DU PRODUIT AUX CHOC ET VIBRATIONS Faible Moyen Fort



EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS – IDEM PRELEVEMENT N° 6

ETAT DE DEGRADATION CIRCULATIONS D'AIR CHOCS ET VIBRATIONS RESULTATS

Produits en mauvais état ☐

3

Produits avec dégradation(s) locale(s) ☐

faible	<input type="checkbox"/>	f	<input type="checkbox"/>	1
		M	<input type="checkbox"/>	1
		F	<input type="checkbox"/>	3
Moyen	<input type="checkbox"/>	f	<input type="checkbox"/>	1
		M	<input type="checkbox"/>	1
		F	<input type="checkbox"/>	3
Fort	<input type="checkbox"/>	f	<input type="checkbox"/>	1
		M	<input type="checkbox"/>	2
		F	<input type="checkbox"/>	3

Produits en bon état ☒

f	<input checked="" type="checkbox"/>	1
M	<input type="checkbox"/>	1
F	<input type="checkbox"/>	2




ANNEXE 4 : REPERAGE DES MATERIAUX

ANNEXE 4

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE LOCALISATION DES PRELEVEMENTS


[cette annexe comporte 1 + 18 pages (dont 8 pages sur plans, et 10 pages sur photos)]

BAT. ADMINISTRATIVE - COMBLE

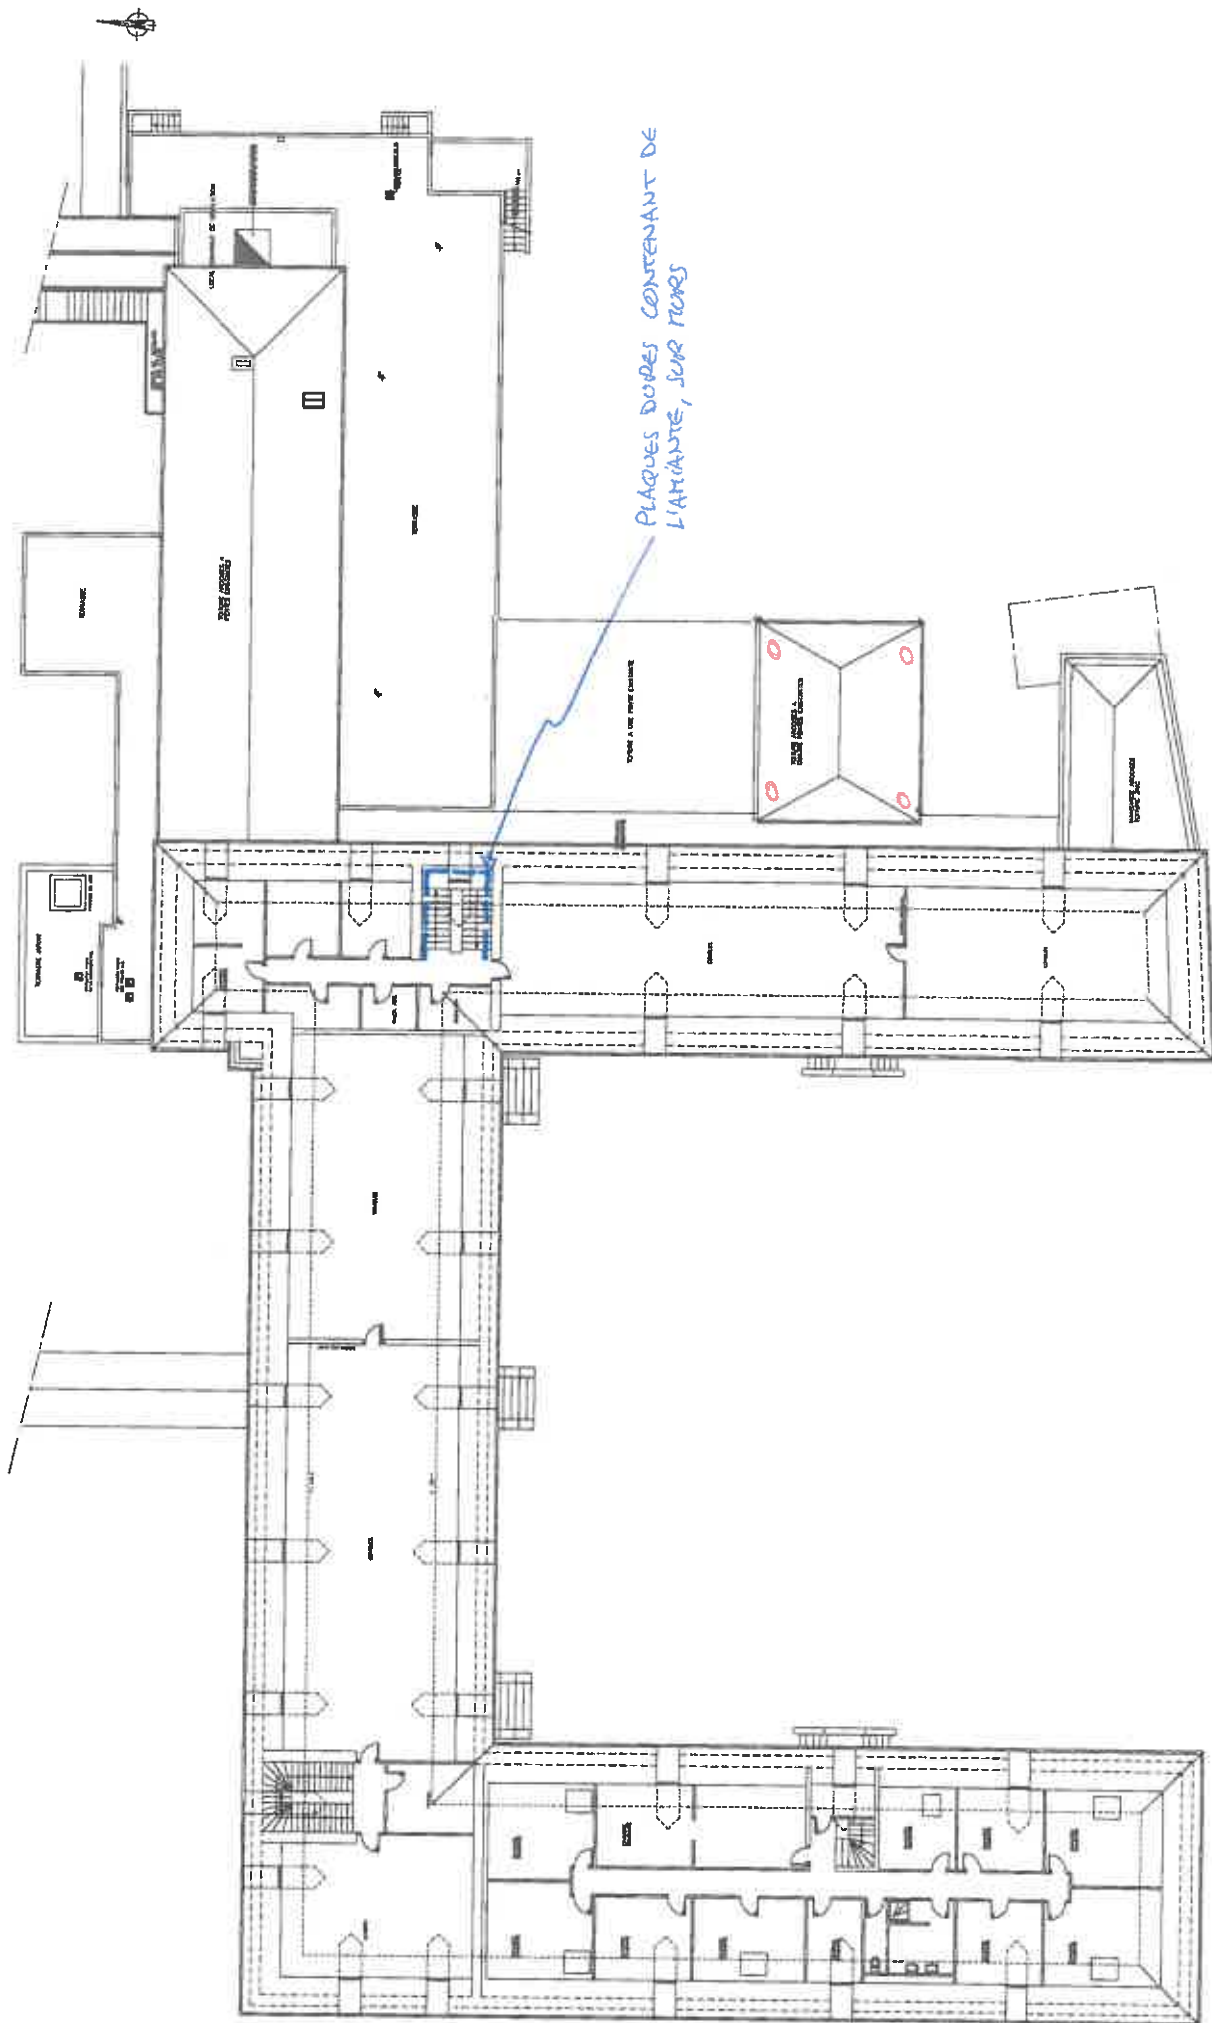

BÂT. ADMINISTRATIF - ÉTAGE


P. = PRELEVEMENT



= FAUX PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE



= DALLES DE SOL + COLLE CONTENANT DE L'AMIANTE

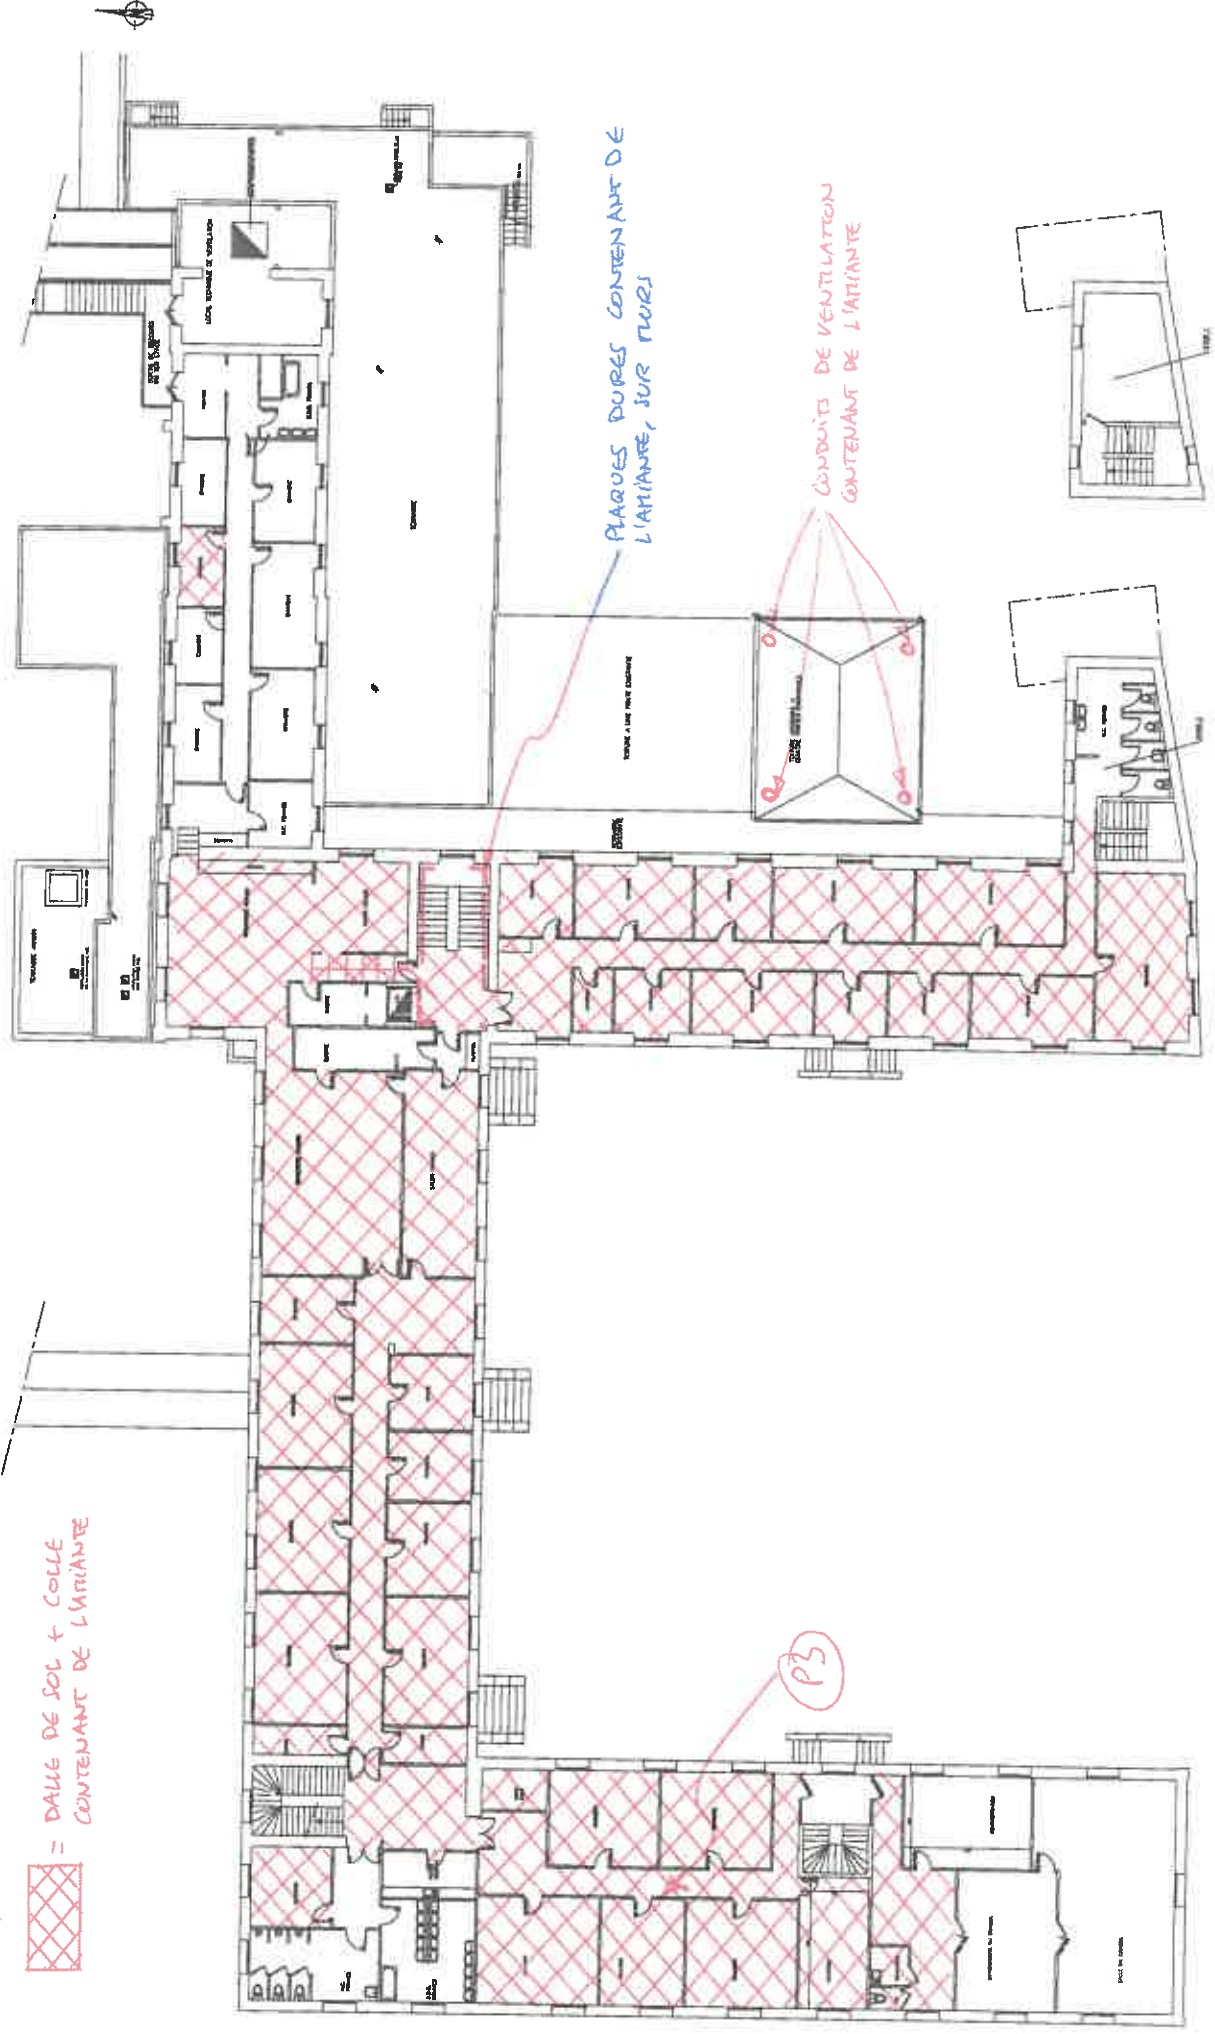

BAT. ADMINISTRATIF - RDC


P = PRELEVEMENT



= FAUX-PLAFOND CONTENANT DE L'AMIANTE




= DAILE DE SOL + COLLE CONTENANT DE L'AMIANTE

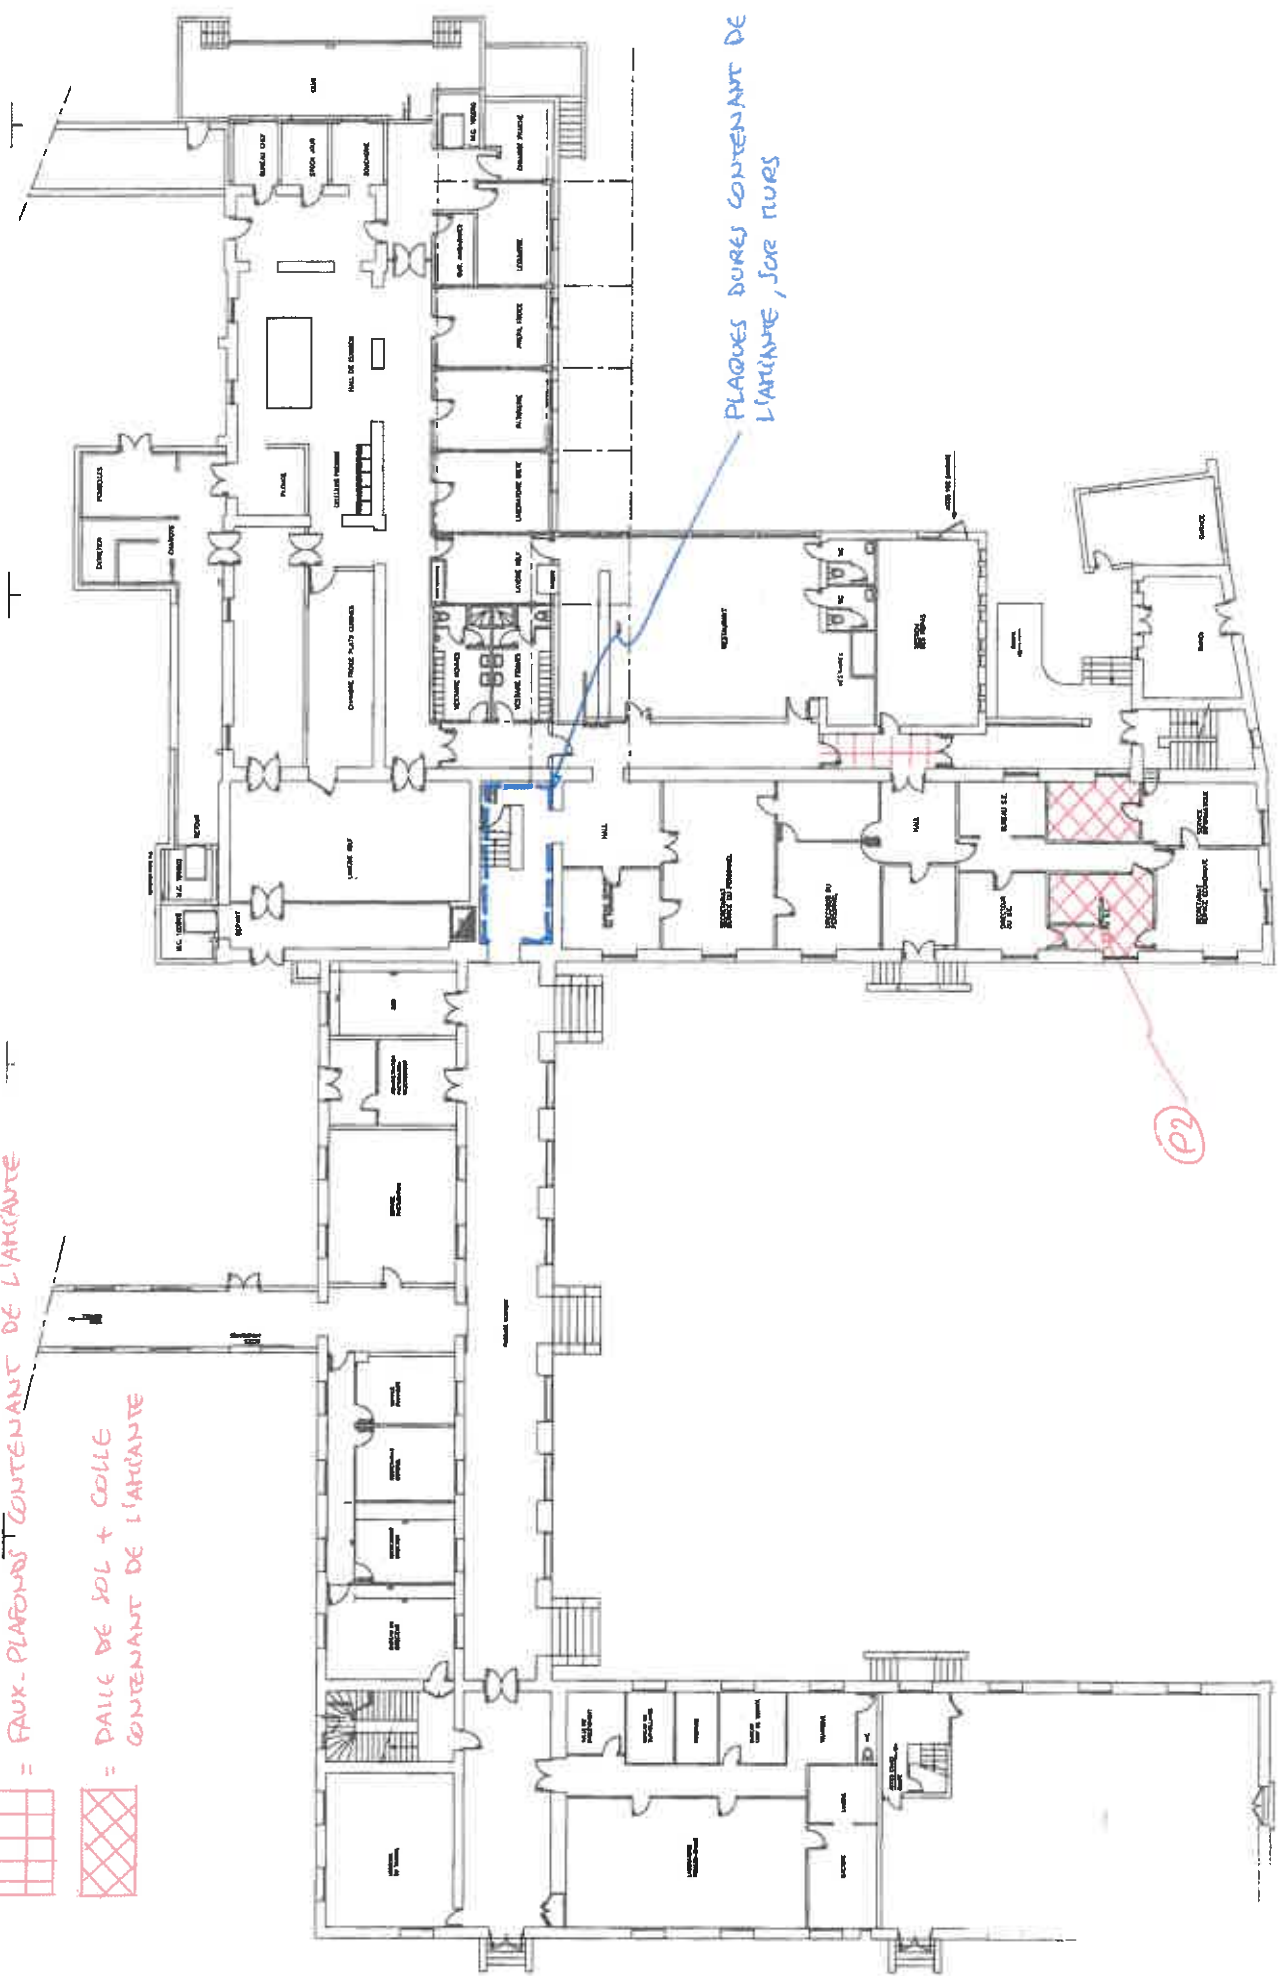


PLAQUES DURES CONTENANT DE L'AMIANTE, SOUS PLAFOND

P2

BÂT. HÔPITAL - ÉTAGE

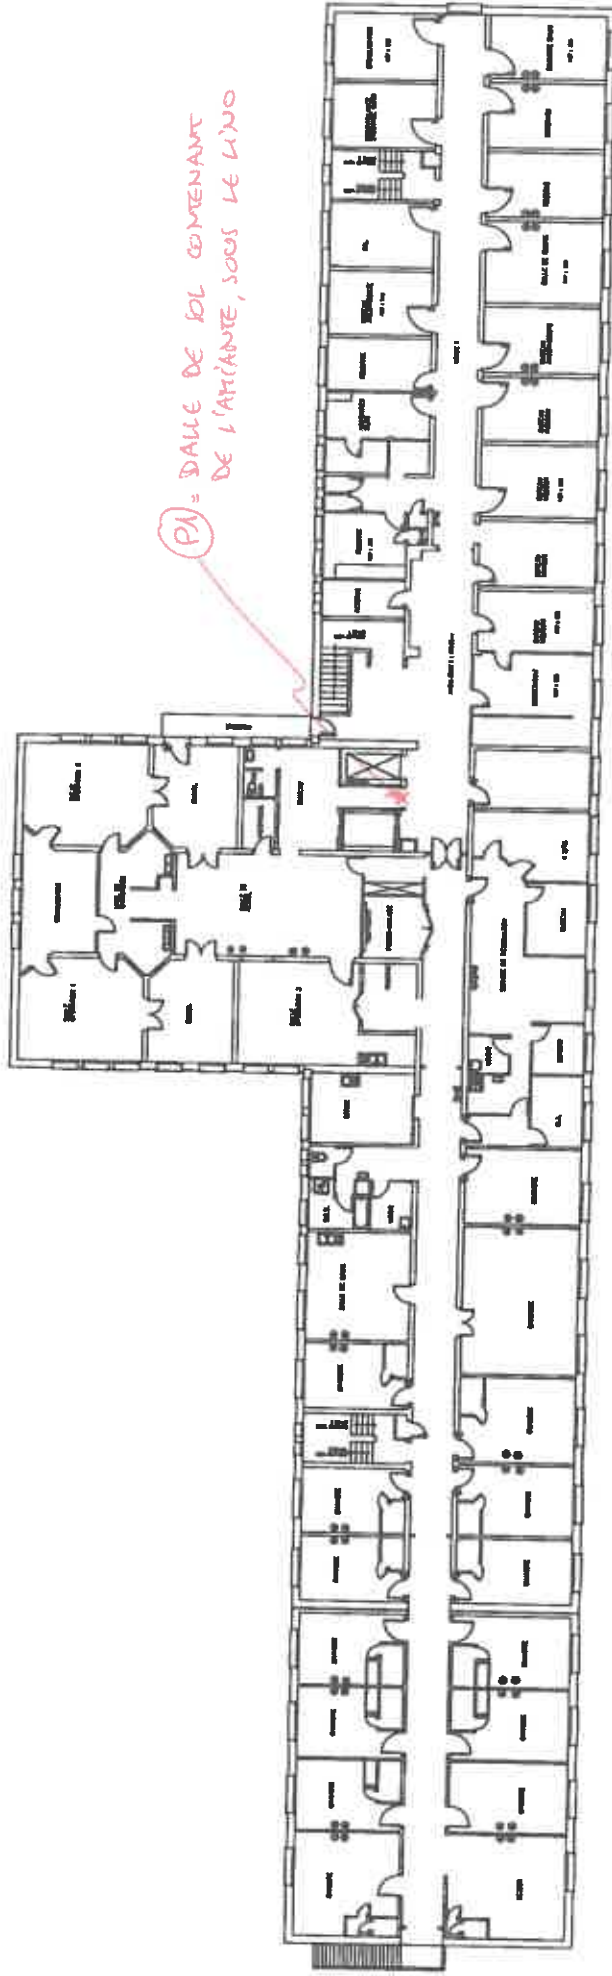

BAT. CUISINE - Sous-sol

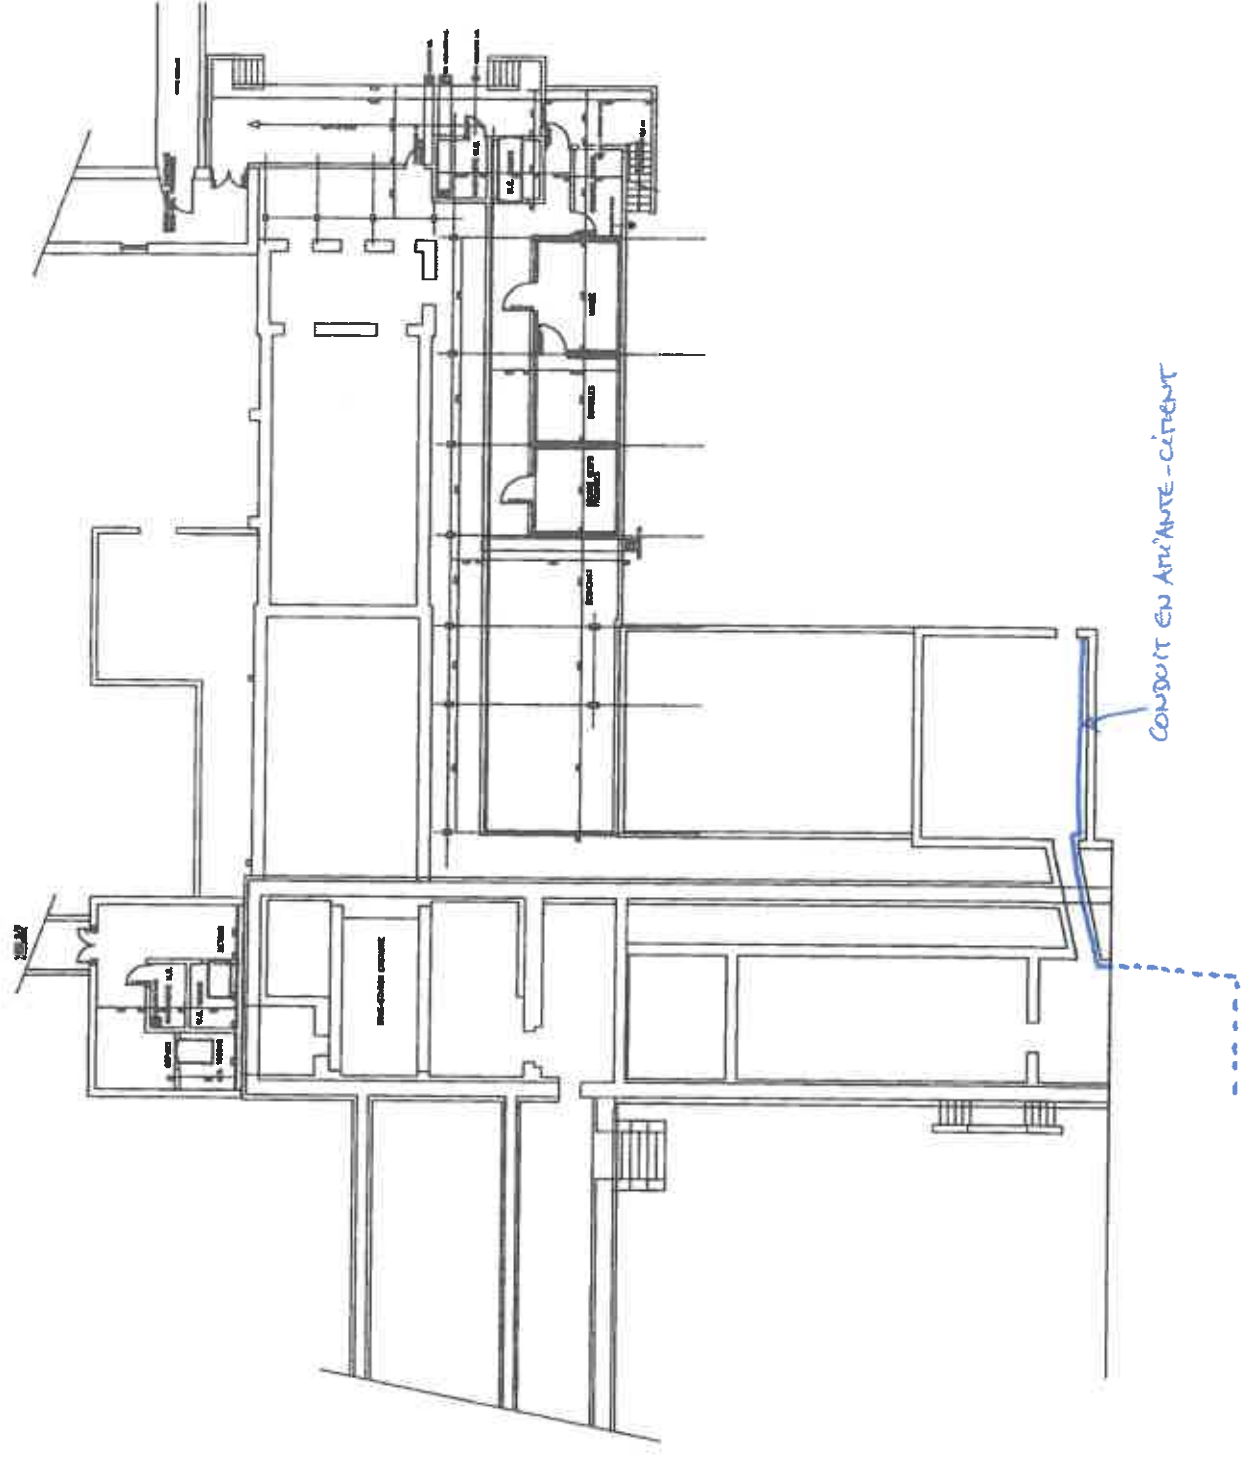


BAT: MEDICINE - SOUS-SOL

P. = PREVALENT


--	--	--	--	--	--

 = FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'ACHIANTE

= DALLE DE SOL CONTENANT DE L'ARMANTE

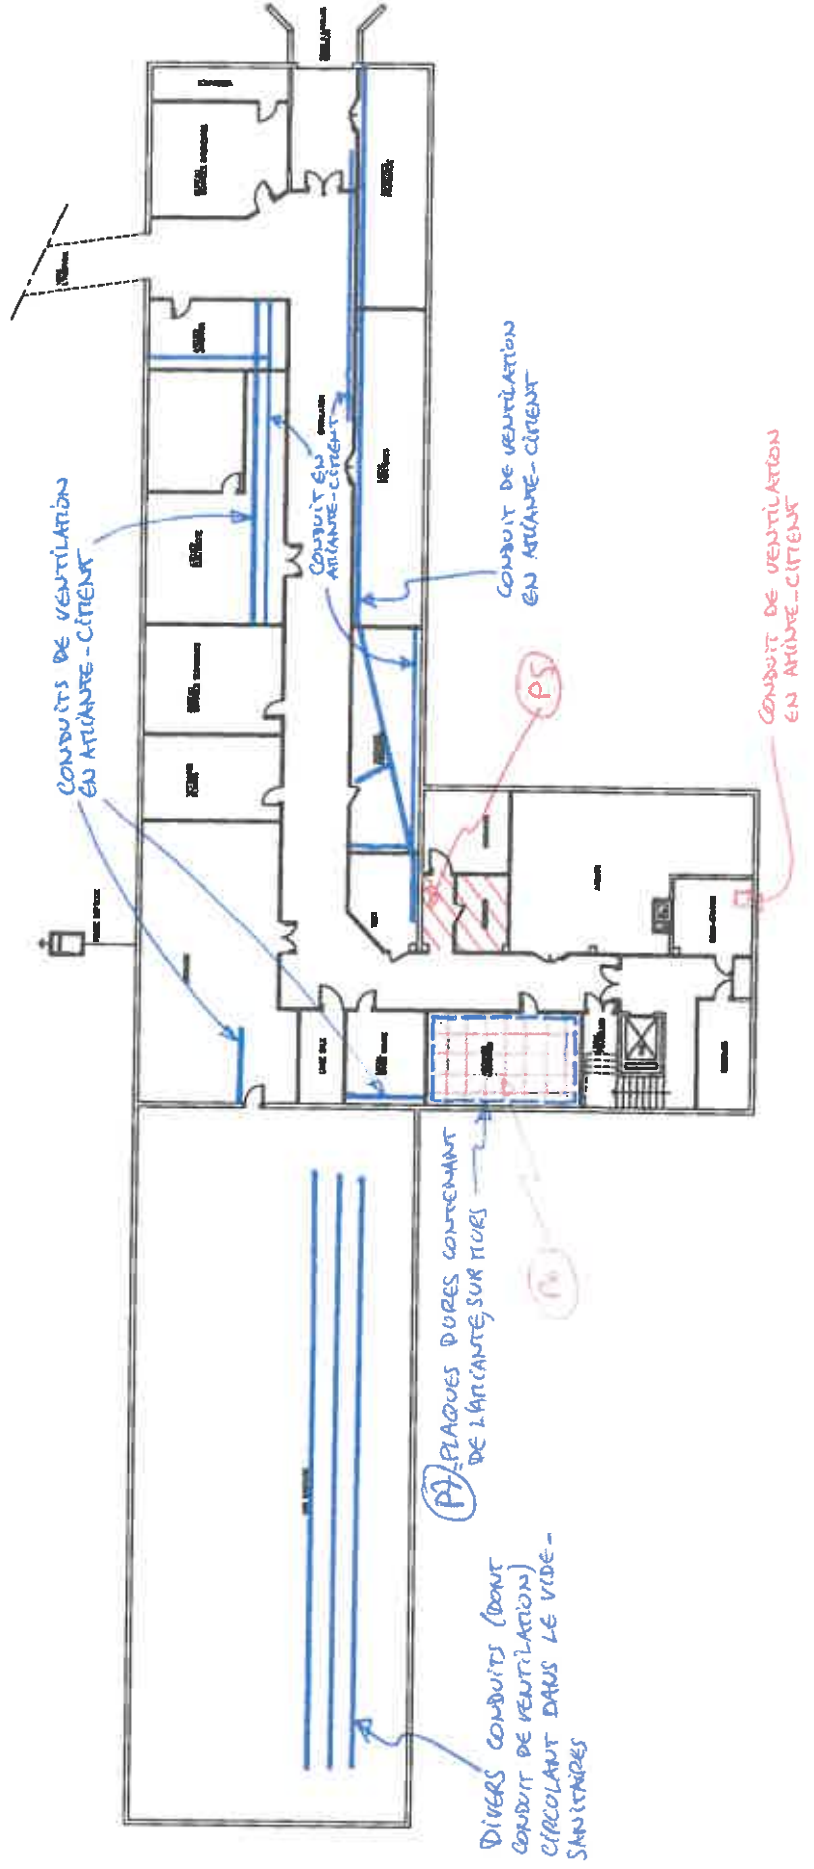

BÂT. MEDICINE - RDC

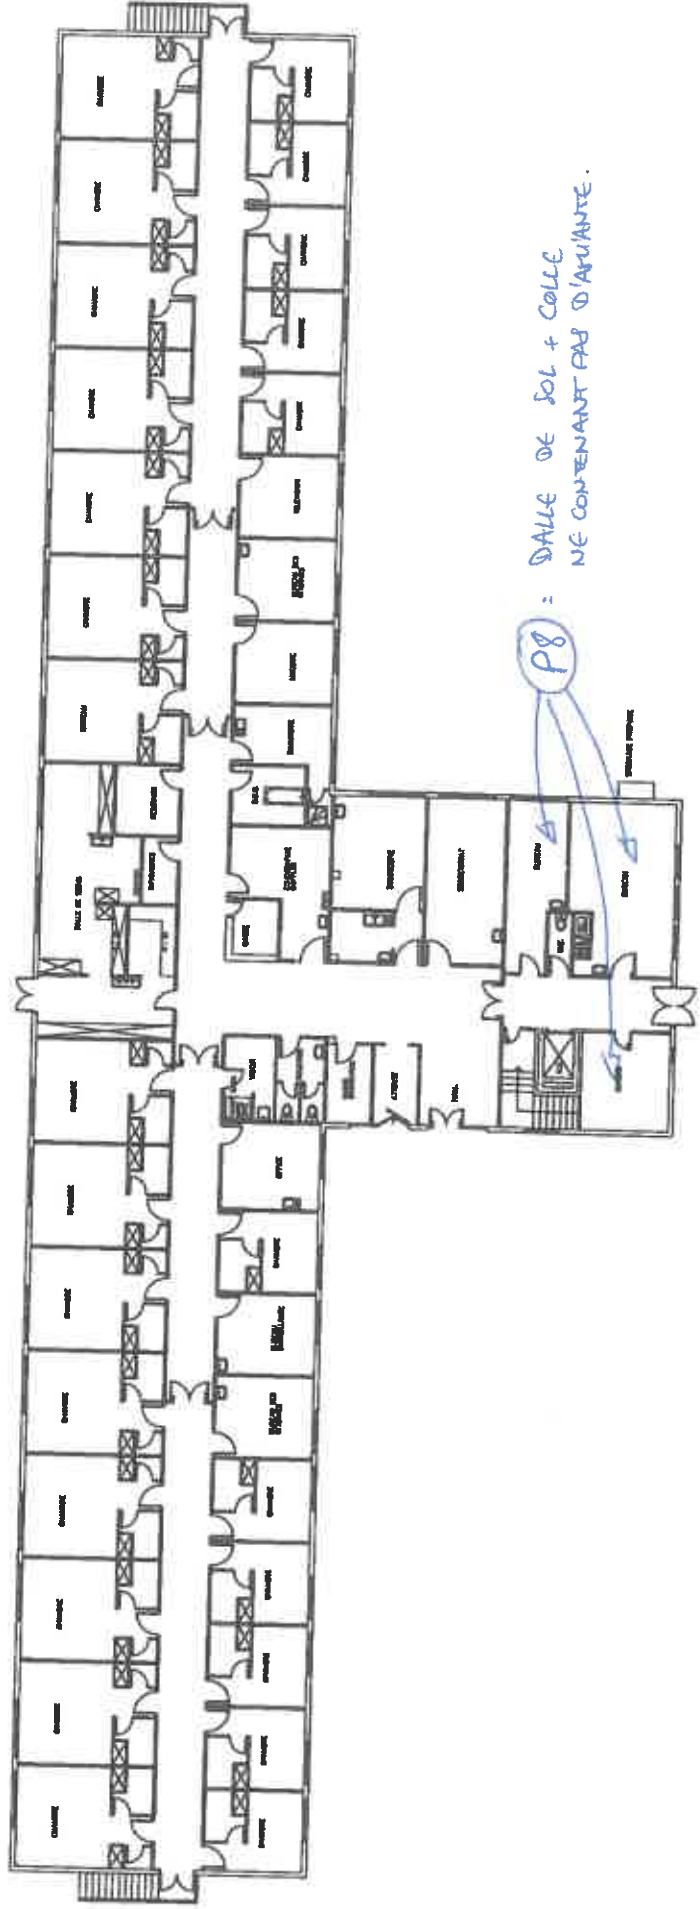



ANNEXE 5 : COPIE(S) DE RAPPORT(S) ANTÉRIEUR(S)

ANNEXE 5

COPIE(S) DE RAPPORT(S) ANTÉRIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 15 page(s)]

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS :

- ✓ USLD (Maison de Cure)
- ✓ Bâtiment Administratif (ex hosplice/hébergement)

COORDONNÉES DU SERVICE QUI DÉTIENT LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE :

Direction des affaires techniques et de la sécurité
Centre Hospitalier de MONTDIDIER
25, rue Amand de Vienne
80500 MONTDIDIER

MODALITÉS DE CONSULTATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE :

- Toute personne en faisant une demande justifiée (quelque soit la forme de la demande, téléphone, fax...) le dossier est consultable au bureau du responsable des affaires techniques et de la sécurité.
- Une information sur la localisation des éléments contenant de l'amiante sera systématiquement communiquée aux entreprises intervenantes lors des phases travaux sur ces bâtiments. Cette information sera intégrée au dossier de consultation lors de l'appel d'offre ou/et communiquée avec le rapport amiante avant travaux établi par un bureau de contrôle.
- Deux personnes en charge de la maintenance au CH. de Montdidier (maintenance, travaux neufs...) informent également les intervenants si besoin. Ces personnes sont le responsable technique et le responsable des affaires techniques et de la sécurité.

Date de Création : janvier 2007

Mises à jour :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER

Date de validation : Janvier 2007




SOMMAIRE

1.	Analyse du site.	Page 3
2.	Les bâtiments.	Page 4
3.	Identification des immeubles pour lesquels le dossier amiante est constitué.	Page 6
4.	Bâtiment USLD (Maison de Cure).	Page 8
5.	Bâtiment Administratif (ex Hospice).	Page 10
6.	État de conservation des faux plafonds.	Page 12
7.	Rapports du bureau de contrôle.	Page 13

1. Analyse du site

Le Centre Hospitalier de MONTDIDIER de style « pavillonnaire » est composé de 9 bâtiments en communication directe, ou via des galeries de liaison en sous-sol ou isolé vis-à-vis des autres structures. Trois entrées « publics » permettent l'accès aux différents services. Une au nord via l'avenue du chemin vert qui permet l'accès à la résidence Lucien VIVIEN, aux bâtiments les tilleuls, UPATOU et principal. Une seconde entrée au sud permet l'accès au laboratoire de l'hôpital, aux services administratifs mais aussi par le biais des galeries de liaison au bâtiment principal. Enfin une dernière entrée à l'Ouest donne un accès direct sur le bâtiment de médecine.

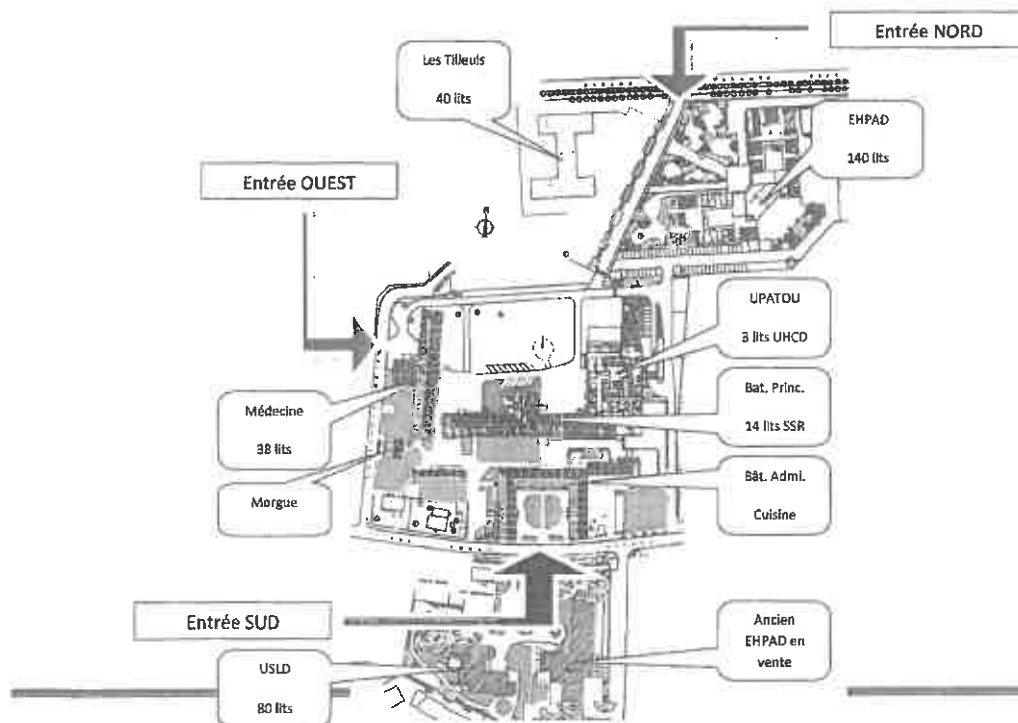

2. Les bâtiments.

✓ LES TILLEULS :

Bâtiment de type modulaire (structure métallique) sur vide sanitaire ouvert en décembre 2004 de type J. Elle sert de structure « relais » lors des phases travaux.

Au cours du premier semestre 2007 des travaux de transformation en type U ont été entrepris afin d'y transférer 40 lits du service d'USLD.

✓ EHPAD LUCIEN VIVIEN :

Bâtiment de trois niveaux de plein pied en activité depuis octobre 2006.

✓ UPATOU/SMUR :

Bâtiment en rez-de-chaussée, sur sous-sol et en activité depuis janvier 2006. Il permet d'assurer une meilleure prise en charge de notre clientèle mais aussi d'intégrer en R-1 des services de logistiques. Une salle de radiologie dédiée à l'UPATOU se trouve au RDC.

✓ MÉDECINE :

Bâtiment de type provisoire, en rez-de-chaussée et sur sous-sol des années 70. Il est composé d'une structure métallique sans degré coupe feu des planchers haut et bas. Il abrite le service de médecine composé de 38 lits ainsi qu'une partie des activités de consultations externes et d'échographie. Au R-1 se trouve les services techniques de l'établissement.

✓ BÂTIMENT PRINCIPAL :

Bâtiment sur sous-sol des années 50. On y retrouve :

- ✓ en sous-sol, une grande majorité de locaux condamnés pour des raisons de sécurité,
- ✓ en RDC, l'activité du Centre de Proximité Périnatale, une partie du service de radiologie ainsi que des consultations externes,
- ✓ en R+1, le service de Soins de Suite et de Réadaptation ainsi que les locaux de l'ancienne activité chirurgicale,
- ✓ en R+2, sous combles, des vestiaires et locaux désaffectés.

✓ ANCIEN EHPAD (80 lits) :

Hors sujet. Mise en vente depuis 2006. Un repérage a été établi par AGENDA.

✓ USLD (Maison de cure) :

Suite aux rapports APAVE :

Designation	Date du PV	am	
USLD		X	
Vivier	X		X

1) Sur le repérage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante du 29/08/2001 n°01.23.12.2115, lequel établit que seul le prélèvement 16 montre la présence d'amiante chrysotile. Ce prélèvement correspond au revêtement de sol du RDC de l'entrée du bâtiment USLD (maison de cure).

2) Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions du 24/07/97 n° 9750800159, lequel signale qu'il n'a pas été « détecté » de présence de flocages ou de calorifugeages susceptibles de contenir des fibres d'amiante.

3) Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions du 06/03/1998 n° 98.50.80.0010, lequel signale la présence d'amiante chrysotile dans les faux plafonds de la salle à manger « femmes » du service d'hébergement.

✓ Le Bâtiment administratif :

Suite aux rapports APAVE :

1) Sur le repérage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante du 29/08/2001 n°01.23.12.2115, lequel établit que seul le prélèvement 16 montre la présence d'amiante chrysotile. Ce prélèvement correspond au revêtement de sol du RDC de l'entrée du bâtiment du bâtiment USLD (maison de cure).

2) Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions du 24/07/97 n° 9750800159, lequel signale qu'il n'a pas été « détecté » de présence de flocages ou de calorifugeages susceptibles de contenir des fibres d'amiante.

3) Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions du 06/03/1998 n° 98.50.80.0010, lequel signale la présence d'amiante chrysotile dans les faux plafonds de la salle à manger «des femmes » du service d'hébergement.

✓ MORGUE :

Bâtiment de plein pied en rez-de-chaussée des années 80.

✓ BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET CUISINE :

Bâtiment sur sous-sol de 1918. On y retrouve :

- ✓ en sous-sol, une sous-station ainsi que des caves,
- ✓ en RDC, le laboratoire du Centre Hospitalier ainsi que les services administratifs,
- ✓ en R+1, « l'hospice » et la salle du conseil d'administration,
- ✓ en R+2, sous combles, des chambres de garde réservées principalement aux personnels paramédicaux.
- ✓ Une extension pouvant être dissociée du bâtiment administratif intègre le service de restauration.

✓ UNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE :

Bâtiment de trois niveaux sur vide sanitaire des années 1970. On y retrouve :

- ✓ En RDC, certains locaux de l'école d'aides soignantes, des bureaux, des salles d'activités ainsi qu'un centre d'auto-dialyse locataire des lieux (STRATELYS),
- ✓ Dans les 2 niveaux supérieurs, 80 lits de longue durée (2x40 lits).

✓ ANCIEN EHPAD :

Bâtiment des années 70 en vente.

ATTENTION (Commun aux bâtiments) :


Partant du principe que la quasi-totalité des *produits fibrociments* étant à base d'amiante il va de soi qu'*aucune intervention* ne devra être réalisée sur ces éléments (gaines de ventilation, cloisons de séparation en hospice...)

Dans le cas d'une intervention inévitable, cette dernière devra être entreprise par des personnes compétentes tout en respectant les règles de l'art et ceci en concertation avec le responsable des services techniques et/ou le responsable des affaires technique de l'établissement.

Bâtiment USLD (Maison de Care)

✓ Plan de localisation :

Plan du RDC service USLD et localisation : RDC/ Hall entrée.

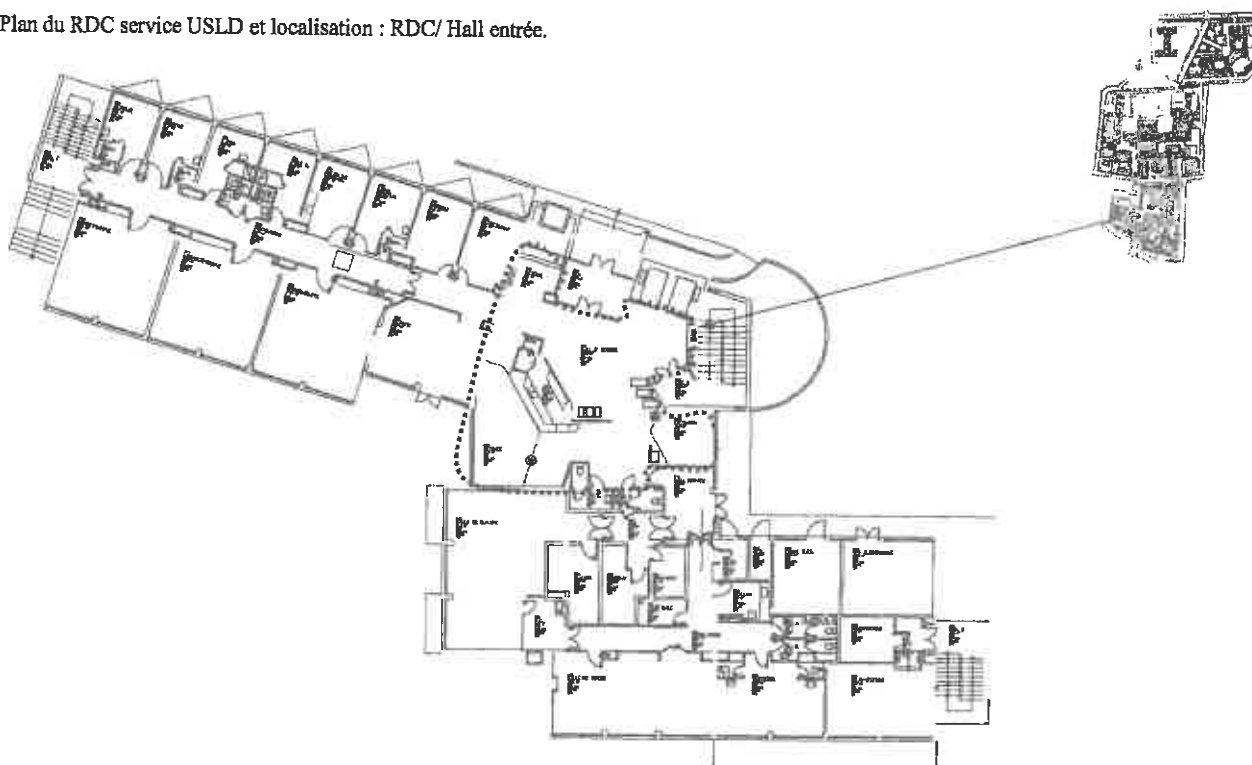

✓ Descriptif (liste des matériaux) :

Dalles rigides de revêtement de sol blanches 30x30 + colle (repère du prélèvement : 16).

✓ État de conservation :

En bonne état dans son ensemble.

✓ Mesures préconisées par l'opérateur de repérage :

1) Pour des interventions ponctuelles (perçage, nettoyage, découpage, intervention ponctuelle limitée d'enlèvement, etc...) :

Suivre les prescriptions du décret n° 96.98 du 07 février 1997, chapitre III – section 3 et la circulaire de l'environnement du 09 janvier 1997.

2) Pour les interventions plus lourdes (désamiantage, enlèvement etc...) :

Suivre les prescriptions édictées dans l'arrêté du 14 mai 1996 modifié, section 2, et la circulaire du ministère de l'environnement du 9 janvier 1997.

✓ Consignes générales de sécurité :

Aucune intervention de maintenance n'est autorisée sur les dalles du RDC de l'entrée du bâtiment de l'USLD.

Dans le cas d'une maintenance impérative, après concertation et avis favorable du responsable technique, du responsable des affaires techniques et du directeur d'établissement, respecter les consignes du bureau de contrôle ci-dessus.


Par ailleurs, partant du principe que la quasi-totalité des **produits fibrociments** étant à base d'amiante il va de soi qu'*aucune intervention* ne devra être réalisée sur ces éléments (gaines de ventilation ou cloison de séparation en hospice...)

✓ Projets :

L'objectif est de maintenir en bonne état de conservation les éléments contenant de l'amiante jusqu'à leurs retraits lors de la remise en conformité du bâtiment en 2007 (début des travaux en octobre 2007 pour une durée de 15 mois).

✓ Plan de localisation :

Plan du 1^{er} étage du bâtiment administratif, salle à manger « des femmes ».

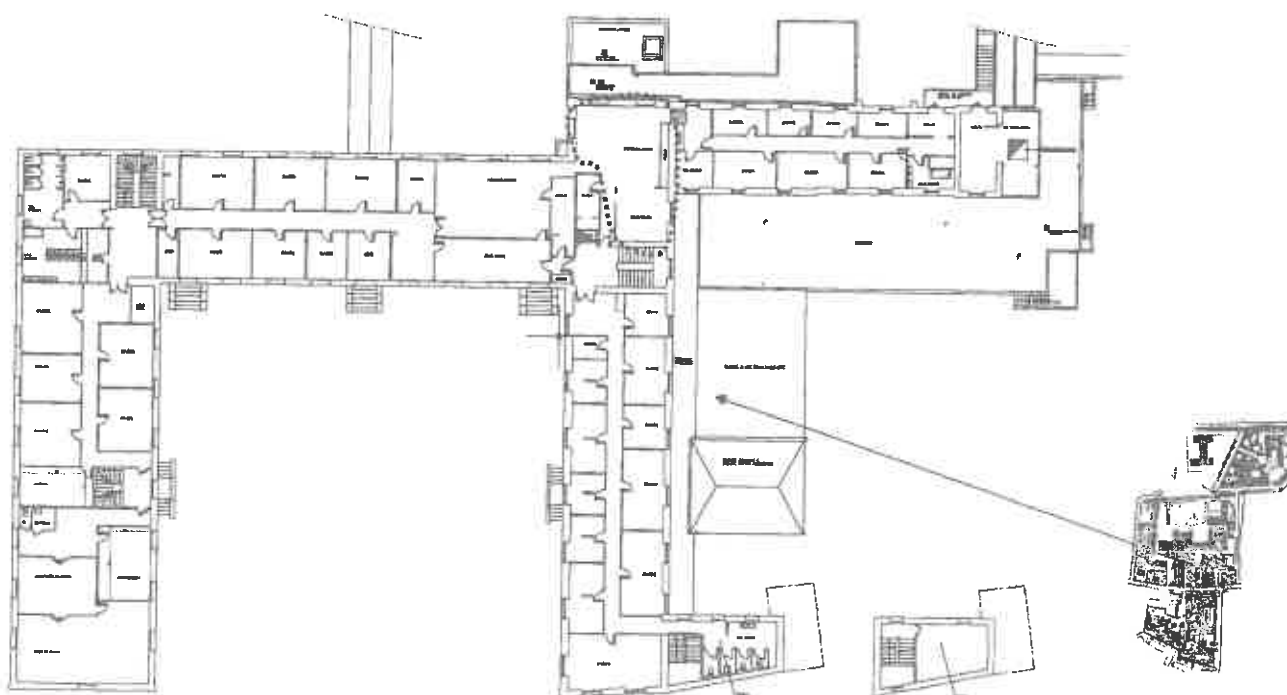

✓ Descriptif (liste des matériaux) :

Dalles de faux plafond 60x60 sur armature suspendue (repère du prélèvement : 1).

✓ État de conservation :

Cf. paragraphe 6.

✓ Mesures préconisées par l'opérateur de repérage :

Sous forme de NOTA :

Si à la suite du diagnostic, des travaux sont envisagés, il conviendra de faire réaliser un cahier des charges au maître d'œuvre.

✓ Consignes générales de sécurité :

Aucune intervention de maintenance n'est autorisée sur le faux plafond de l'ancienne salle à manger femme de l'hospice.

Dans le cas d'une maintenance *impérative*, *après concertation et avis favorable du responsable technique, du responsable des affaires techniques et du directeur d'établissement*, respecter le décret 96.98 du 07 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante.

Par ailleurs, partant du principe que la quasi-totalité des *produits fibrociments* étant à base d'amiante il va de soi qu'*aucune intervention* ne devra être réalisée sur ces éléments (gaines de ventilation ou cloison de séparation en hospice...)

✓ Projets :

L'objectif, est de maintenir en bonne état de conservation les éléments contenant de l'amiante jusqu'à (suivant les cas) :

- leurs retraits (dans le cas de la rénovation du bâtiment),
- la vente de l'immeuble.

6 Etat de conservation des faux plafonds (1/2007)

Bâtiment : Administratif.

Service : Ancien hospice au 1^{er} étage.

Destination du local : salle à manger « des femmes ».

Date : Janvier 2007

Vérificateur : M. Laurent MORELLE, responsable des affaires techniques et de la sécurité.

Etat de surface et de dégradation	Circulations d'air	Chocs et vibrations	Résultats	Résultats
Produit en mauvais état				3
Produit avec dégradation(s) locale(s)		faible, moyen, Fort.	f	1
			m	1
			F	3
			f	1
			m	1
			F	3
			f	1
			m	2
			F	3
Produit en bon état			f	1
			m	1
			F	2

7. Rapports du bureau de contrôle

7.1) Sur le repérage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante du 29/08/2001 n°01.23.12.2115, lequel établi que seul le prélèvement 16 montre la présence d'amiante chrysotile. Ce prélèvement correspond au revêtement de sol du RDC de l'entrée du bâtiment du bâtiment USLD (maison de cure).

cf. Fiche de suivi sur le dossier - Annexe

7.2) Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions du 24/07/97 n° 9750800159, lequel signale qu'il n'a pas été « détecté » de présence de flocages ou de calorifugeages susceptibles de contenir des fibres d'amiante.

7.3) Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions du 06/03/1998 n° 98.50.80.0010, lequel signale la présence d'amiante chrysotile dans les faux plafonds de la salle à manger « femmes » du service d'hébergement.