

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CASERNE BAYARD  
Quai Bayard  
Bâtiment 12  
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

## Propriétaire

SGAMI EST  
ESPACE RIBERPRAY  
BP 51064  
57036 METZ

## Demandeur

SGAMI EST  
ESPACE RIBERPRAY  
BP 51064  
57036 METZ

## SYNTHESE DU RAPPORT :

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 13/01/2023

**Date de visite :** 22/11/2022

**Nombre de pages :** 29

**Fait à :** 54230 CHAVIGNY

**Référence du dossier :**  
2211CGENADE67587413-5

**Nombre de prélèvements :** 15

**Le présent rapport est établi par :**

Thierry Lenourry

**dont les compétences sont certifiées par :**  
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy  
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
(détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

**sur la durée de validité du :** 16/08/2018 au  
15/01/2023

**Certificat de compétence :**  
n° DTI / 1902-005

**Contrat d'assurance :**  
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2023

| Révision | Date | Objet |
|----------|------|-------|
|          |      |       |
|          |      |       |
|          |      |       |

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

# Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....</b>  | <b>3</b>  |
| 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE .....  | 3         |
| 2. PERIMETRE DU REPERAGE.....  | 3         |
| <b>II. CONCLUSIONS .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....   | 4         |
| 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....   | 4         |
| <b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>   | <b>4</b>  |
| 1. PRESTATIONS REALISEES.....  | 5         |
| 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....   | 5         |
| 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....  | 5         |
| 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION..... | 6         |
| 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....                                    | 6         |
| <b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>  | <b>7</b>  |
| 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....  | 7         |
| 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE .....                  | 7         |
| 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....                | 8         |
| 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....            | 8         |
| <b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....</b>  | <b>9</b>  |
| 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT .....  | 9         |
| 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....                          | 9         |
| <b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>  | <b>14</b> |
| <b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>  | <b>29</b> |

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

### 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection des WC et salles de bain.

### 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Bâtiment 12 Logements 01, 02 et 03 au RDC

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

| Localisation  | Matériau ou produit  |
|---|--|
| Logement 01 RDC - SDB; Logement 01 RDC - WC;<br>Logement 02 RDC - SDB; Logement 02 RDC - WC;<br>Logement 03 RDC - SDB; Logement 03 RDC - WC | Conduit en amiante ciment au dessus des grilles de ventilation |

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Habitation (partie privative d'immeuble)

Date de construction : Date du permis de construire non connue

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveaux         | Locaux |
|-----------------|--------|
| Logement 01 RDC | SDB    |
| Logement 01 RDC | WC     |
| Logement 02 RDC | SDB    |
| Logement 02 RDC | WC     |
| Logement 03 RDC | SDB    |
| Logement 03 RDC | WC     |

### IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

## 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA Metz (Cofrac : 1-6091)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

## 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :  
> Mme FRANCO

## 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

| Observations   | Oui | Non | Sans<br>Objet |
|--|-----|-----|---------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | X             |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X             |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           |     |     | X             |

**Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :**

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant        | -                |        |

### Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

#### 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés  | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | -               |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | -               |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | -               |

Observations :

**Présence de conduits de ventilation en amiante ciment au-dessus des grilles de ventilation et apparents aux étages supérieurs.**

#### 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

| Etage               | Intitulé du plan    |
|---------------------|---------------------|
| SDB Logement 01 RDC | SDB Logement 01 RDC |
| WC Logement 01 RDC  | WC Logement 01 RDC  |
| SDB Logement 02 RDC | SDB Logement 02 RDC |
| WC Logement 2 RDC   | WC Logement 2 RDC   |
| SDB Logement 13 RDC | SDB Logement 13 RDC |
| WC Logement 13 RDC  | WC Logement 13 RDC  |

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| N° Composant <sup>*1</sup> | Localisation   | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées   | Descriptif   | N° Prélèvement (et localisation) | Conclusion (justification)                           | Quantité <sup>*2</sup> |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------|
| ZPSO-009                   | Logement 01 RDC - SDB;<br>Logement 01 RDC - WC;<br>Logement 02 RDC - SDB;<br>Logement 02 RDC - WC;<br>Logement 03 RDC - SDB;<br>Logement 03 RDC - WC | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment | Conduit en amiante ciment au dessus des grilles de ventilation |                                  | Présence d'amiante (Suivant documentation consultée) |                        |

<sup>\*1</sup> : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

<sup>\*2</sup> : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

### 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

| N° Composant <sup>*1</sup> | Localisation                        | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées   | Descriptif               | N° Prélèvement (et localisation)           | Conclusion (justification)                       |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|--|
| ZPSO-001                   | Logement 01 RDC - SDB (Sol)         | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage   | Ragréage sous lino       | P001 (Logement 01 RDC - SDB - Sol)         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|                            | Logement 01 RDC - WC (Sol)          | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage   | Ragréage sous lino       | P005 (Logement 01 RDC - WC - Sol)          | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-002                   | Logement 01 RDC - SDB (Mur A,B,C,D) | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté                | Enduit à base de plâtre  | P002 (Logement 01 RDC - SDB - Mur A,B,C,D) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|                            | Logement 01 RDC - WC (Mur A,B,C,D)  | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté                | Enduit à base de plâtre  | P006 (Logement 01 RDC - WC - Mur A,B,C,D)  | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-003                   | Logement 01 RDC - SDB (Mur A,B,C,D) | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence blanche | P003 (Logement 01 RDC - SDB - Mur A,B,C,D) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Composant** | Localisation  | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées   | Descriptif               | N° Prélèvement (et localisation)           | Conclusion (justification)                       |
|----------------|---|--|--------------------------|--|--|
| ZPSO-004       | Logement 01 RDC - SDB (Plafond)                           | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté                                     | Enduit à base de plâtre  | P004 (Logement 01 RDC - SDB - Plafond)     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|                | Logement 01 RDC - WC (Plafond)                            | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté                                     | Enduit à base de plâtre  | P007 (Logement 01 RDC - WC - Plafond)      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-005       | Logement 02 RDC - SDB; Logement 02 RDC - WC (Sol)         | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage   | Ragréage sous lino       | P008 (Logement 02 RDC - SDB - Sol)         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|                | Logement 03 RDC - SDB; Logement 03 RDC - WC (Sol)         | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage   | Ragréage sous lino       | P012 (Logement 03 RDC - SDB - Sol)         | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-006       | Logement 02 RDC - SDB; Logement 02 RDC - WC (Mur A,B,C,D) | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté                | Enduit à base de plâtre  | P009 (Logement 02 RDC - SDB - Mur A,B,C,D) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|                | Logement 03 RDC - SDB; Logement 03 RDC - WC (Mur A,B,C,D) | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté                | Enduit à base de plâtre  | P013 (Logement 03 RDC - SDB - Mur A,B,C,D) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-007       | Logement 02 RDC - SDB (Mur A,B,C,D)                       | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence blanche | P010 (Logement 02 RDC - SDB - Mur A,B,C,D) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|                | Logement 03 RDC - SDB (Mur A,B,C,D)                       | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence blanche | P014 (Logement 03 RDC - SDB - Mur A,B,C,D) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-008       | Logement 02 RDC - SDB; Logement 02 RDC - WC (Plafond)     | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté                                     | Enduit à base de plâtre  | P011 (Logement 02 RDC - SDB - Plafond)     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
|                | Logement 03 RDC - SDB (Plafond)                           | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté                                     | Enduit à base de plâtre  | P015 (Logement 03 RDC - SDB - Plafond)     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

### 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

| N° Composant** | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | Conclusion (justification) |
|----------------|--------------|--|------------|----------------------------|
| Néant          | -            | -  |            |                            |

### 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

| N° Composant** | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | Conclusion (justification) |
|----------------|--------------|--|------------|----------------------------|
| Néant          | -            | -  |            |                            |



## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION




Matériaux : ZPSO-001  
 Prélèvement : P001  
 Description : Ragréage sous lino  
 Localisation : Logement 01 RDC - SDB  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002  
 Prélèvement : P002  
 Description : Enduit à base de plâtre  
 Localisation : Logement 01 RDC - SDB  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003  
 Prélèvement : P003  
 Description : Colle de faïence blanche  
 Localisation : Logement 01 RDC - SDB  
 Résultat : Absence d'amiante

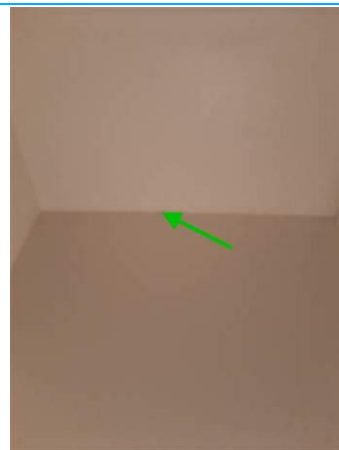

Matériaux : ZPSO-004  
 Prélèvement : P004  
 Description : Enduit à base de plâtre  
 Localisation : Logement 01 RDC - SDB  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-001  
 Prélèvement : P005  
 Description : Ragréage sous lino  
 Localisation : Logement 01 RDC - WC  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002  
 Prélèvement : P006  
 Description : Enduit à base de plâtre  
 Localisation : Logement 01 RDC - WC  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004  
Prélèvement : P007  
Description : Enduit à base de plâtre  
Localisation : Logement 01 RDC - WC  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005  
Prélèvement : P008  
Description : Ragrée sous lino  
Localisation : Logement 02 RDC - SDB; Logement 02 RDC - WC  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006  
Prélèvement : P009  
Description : Enduit à base de plâtre  
Localisation : Logement 02 RDC - SDB; Logement 02 RDC - WC  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007  
Prélèvement : P010  
Description : Colle de faïence blanche  
Localisation : Logement 02 RDC - SDB  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008  
Prélèvement : P011  
Description : Enduit à base de plâtre  
Localisation : Logement 02 RDC - SDB; Logement 02 RDC - WC  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005  
Prélèvement : P012  
Description : Ragrée sous lino  
Localisation : Logement 03 RDC - SDB; Logement 03 RDC - WC  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006  
Prélèvement : P013  
Description : Enduit à base de plâtre  
Localisation : Logement 03 RDC - SDB; Logement 03 RDC - WC  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007  
Prélèvement : P014  
Description : Colle de faïence blanche  
Localisation : Logement 03 RDC - SDB  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-008  
Prélèvement : P015  
Description : Enduit à base de plâtre  
Localisation : Logement 03 RDC - SDB  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-009  
Prélèvement : /  
Description : Conduit en amiante ciment au dessus des grilles de ventilation  
Localisation : Logement 01 RDC - SDB; Logement 01 RDC - WC; Logement 02 RDC - SDB; Logement 02 RDC - WC; Logement 03 RDC - SDB; Logement 03 RDC - WC  
Résultat : Présence d'amiante

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

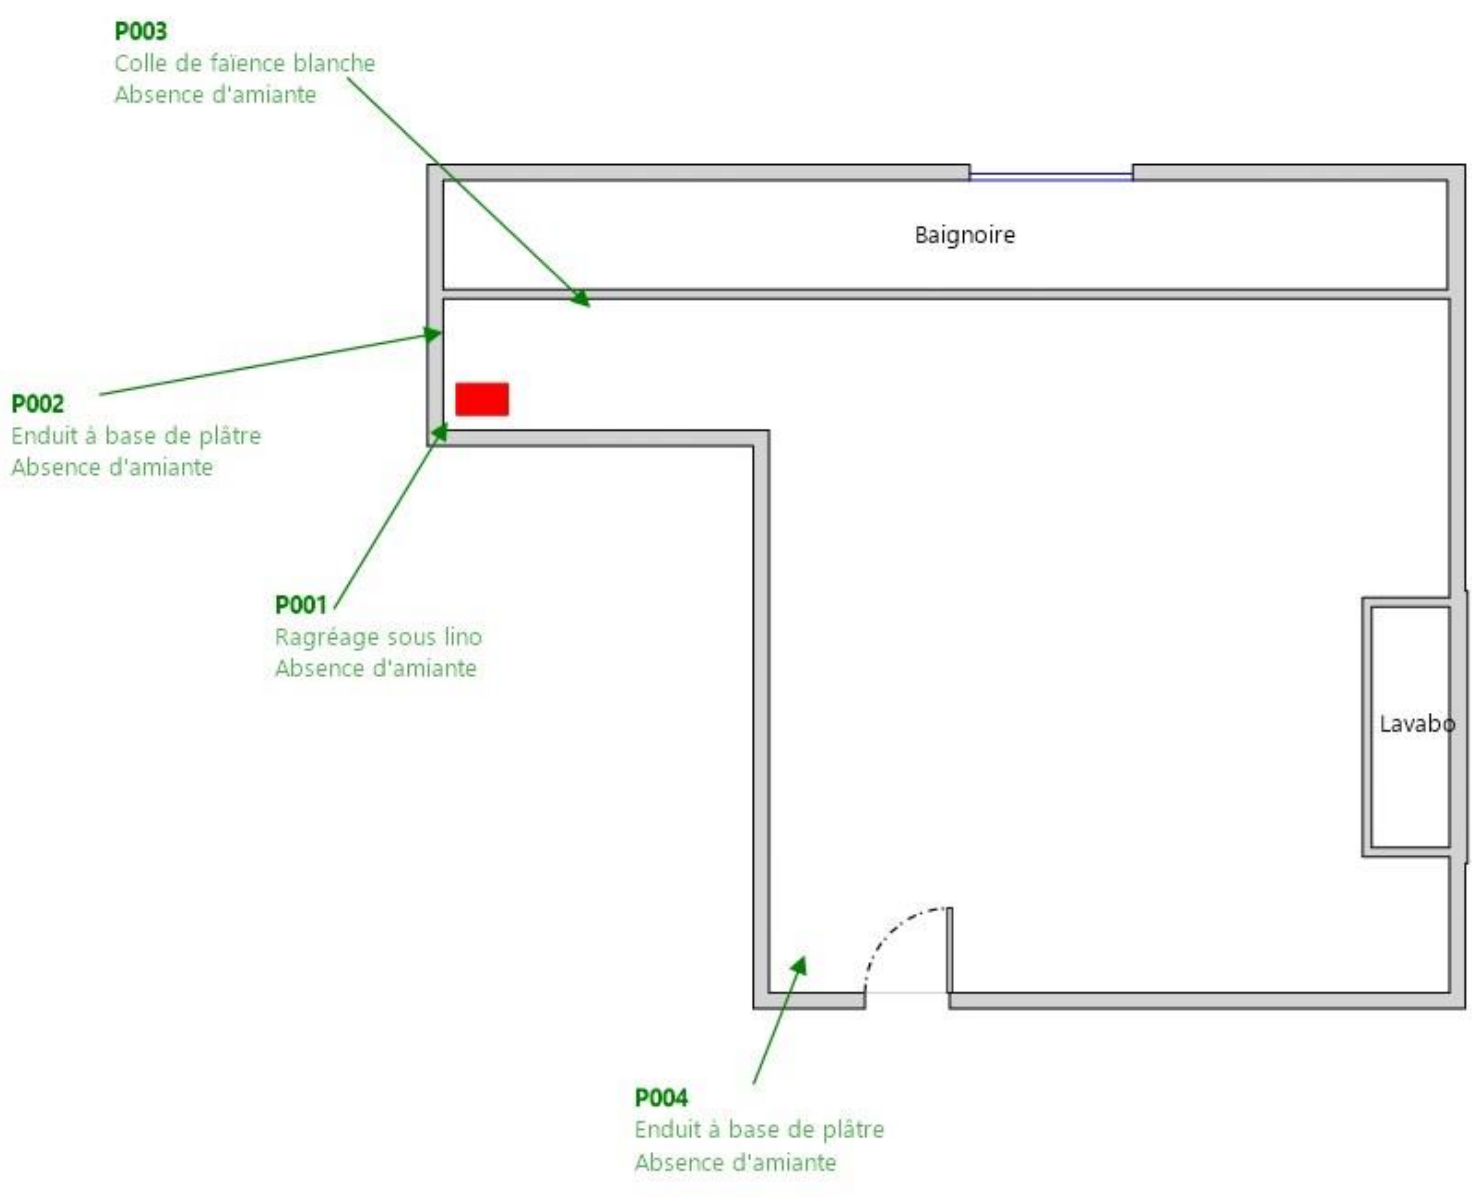
|   |  |
|---|--|
| <div><p><b>P003</b><br/>Colle de faïence blanche<br/>Absence d'amiante</p><p><b>P002</b><br/>Enduit à base de plâtre<br/>Absence d'amiante</p><p><b>P001</b><br/>Ragréage sous lino<br/>Absence d'amiante</p><p><b>P004</b><br/>Enduit à base de plâtre<br/>Absence d'amiante</p><p><b>Grille de ventilation avec conduit en amiante au dessus</b></p></div> | <b>Planche de repérage technique</b>   |
|   | N° planche :1/6  |
|   | Nom du plan :<br>SDB Logement 01 RDC   |
|   | Entreprise réalisant le repérage :<br>SOCOTEC Diagnostic Nancy<br>1 rue du Clocher de Vezelise<br>54230 CHAVIGNY                                   |
|   | Adresse du bien :<br>CASERNE BAYARD<br>Quai Bayard<br>Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE  |
|   | Informations relatives au rapport du repérage :<br>Réf. du rapport :<br>2211CGENADE67587413-5<br>Rédacteur : Thierry Lenourry<br>Date : 13/01/2023 |
| Commentaires :  |  |



SDB Logement 01 RDC

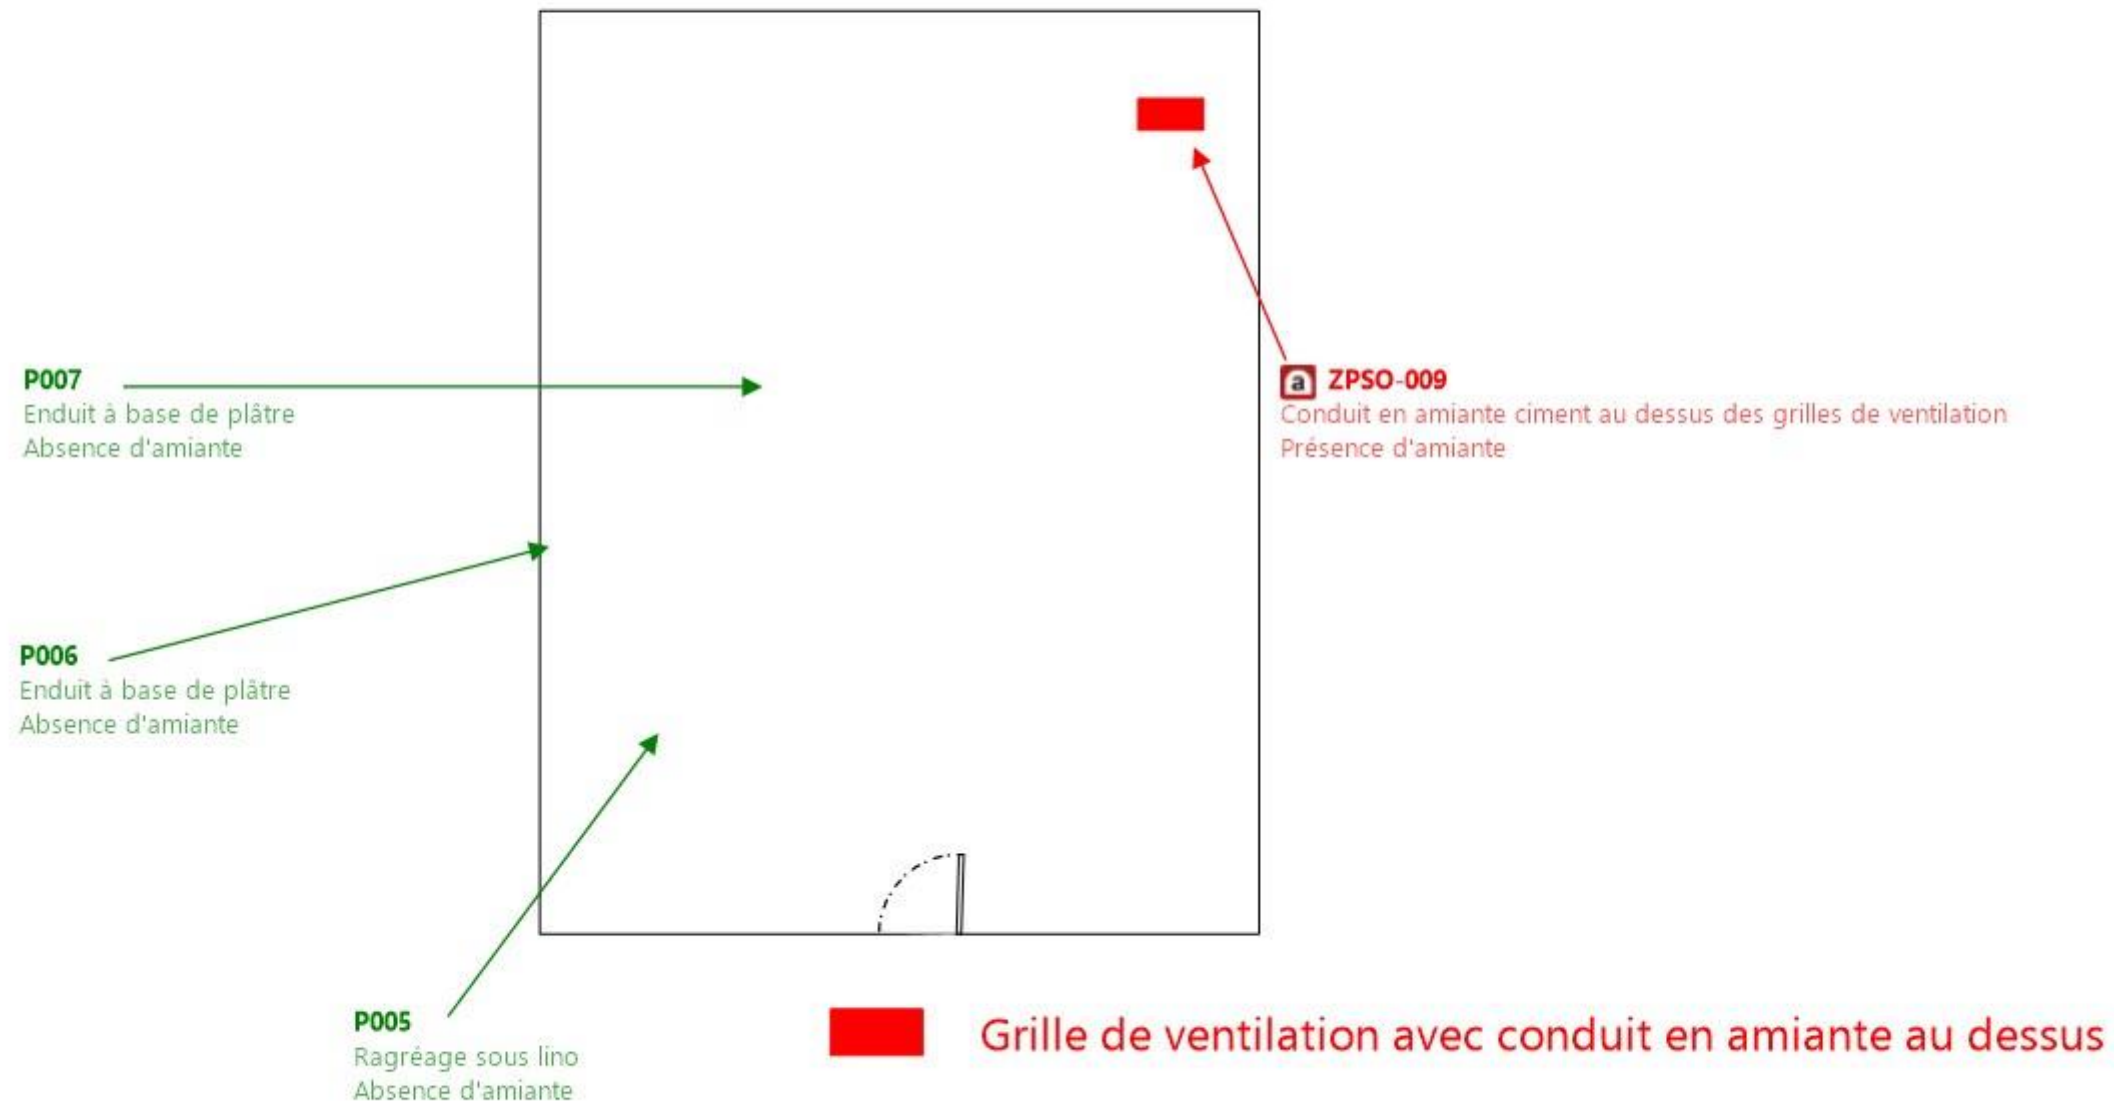


|  |  |
|--|--|
| <div></div> <div><p><b>P007</b><br/>Enduit à base de plâtre<br/>Absence d'amiante</p><p><b>P006</b><br/>Enduit à base de plâtre<br/>Absence d'amiante</p><p><b>P005</b><br/>Ragréage sous lino<br/>Absence d'amiante</p><p><b>ZPSO-009</b><br/>Conduit en amiante ciment au dessus des grilles de ventilation<br/>Présence d'amiante</p><p><b>Grille de ventilation avec conduit en amiante au dessus</b></p></div> <div>WC Logement 01 RDC</div> | <b>Planche de repérage technique</b>   |
|  | N° planche :2/6  |
|  | Nom du plan :<br>WC Logement 01 RDC  |
|  | Entreprise réalisant le repérage :<br><br>SOCOTEC Diagnostic Nancy<br>1 rue du Clocher de Vezelise<br>54230 CHAVIGNY                                   |
|  | Adresse du bien :<br><br>CASERNE BAYARD<br>Quai Bayard<br>Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE  |
|  | Informations relatives au rapport du repérage :<br><br>Réf. du rapport :<br>2211CGENADE67587413-5<br>Rédacteur : Thierry Lenourry<br>Date : 13/01/2023 |
| Commentaires :   |  |

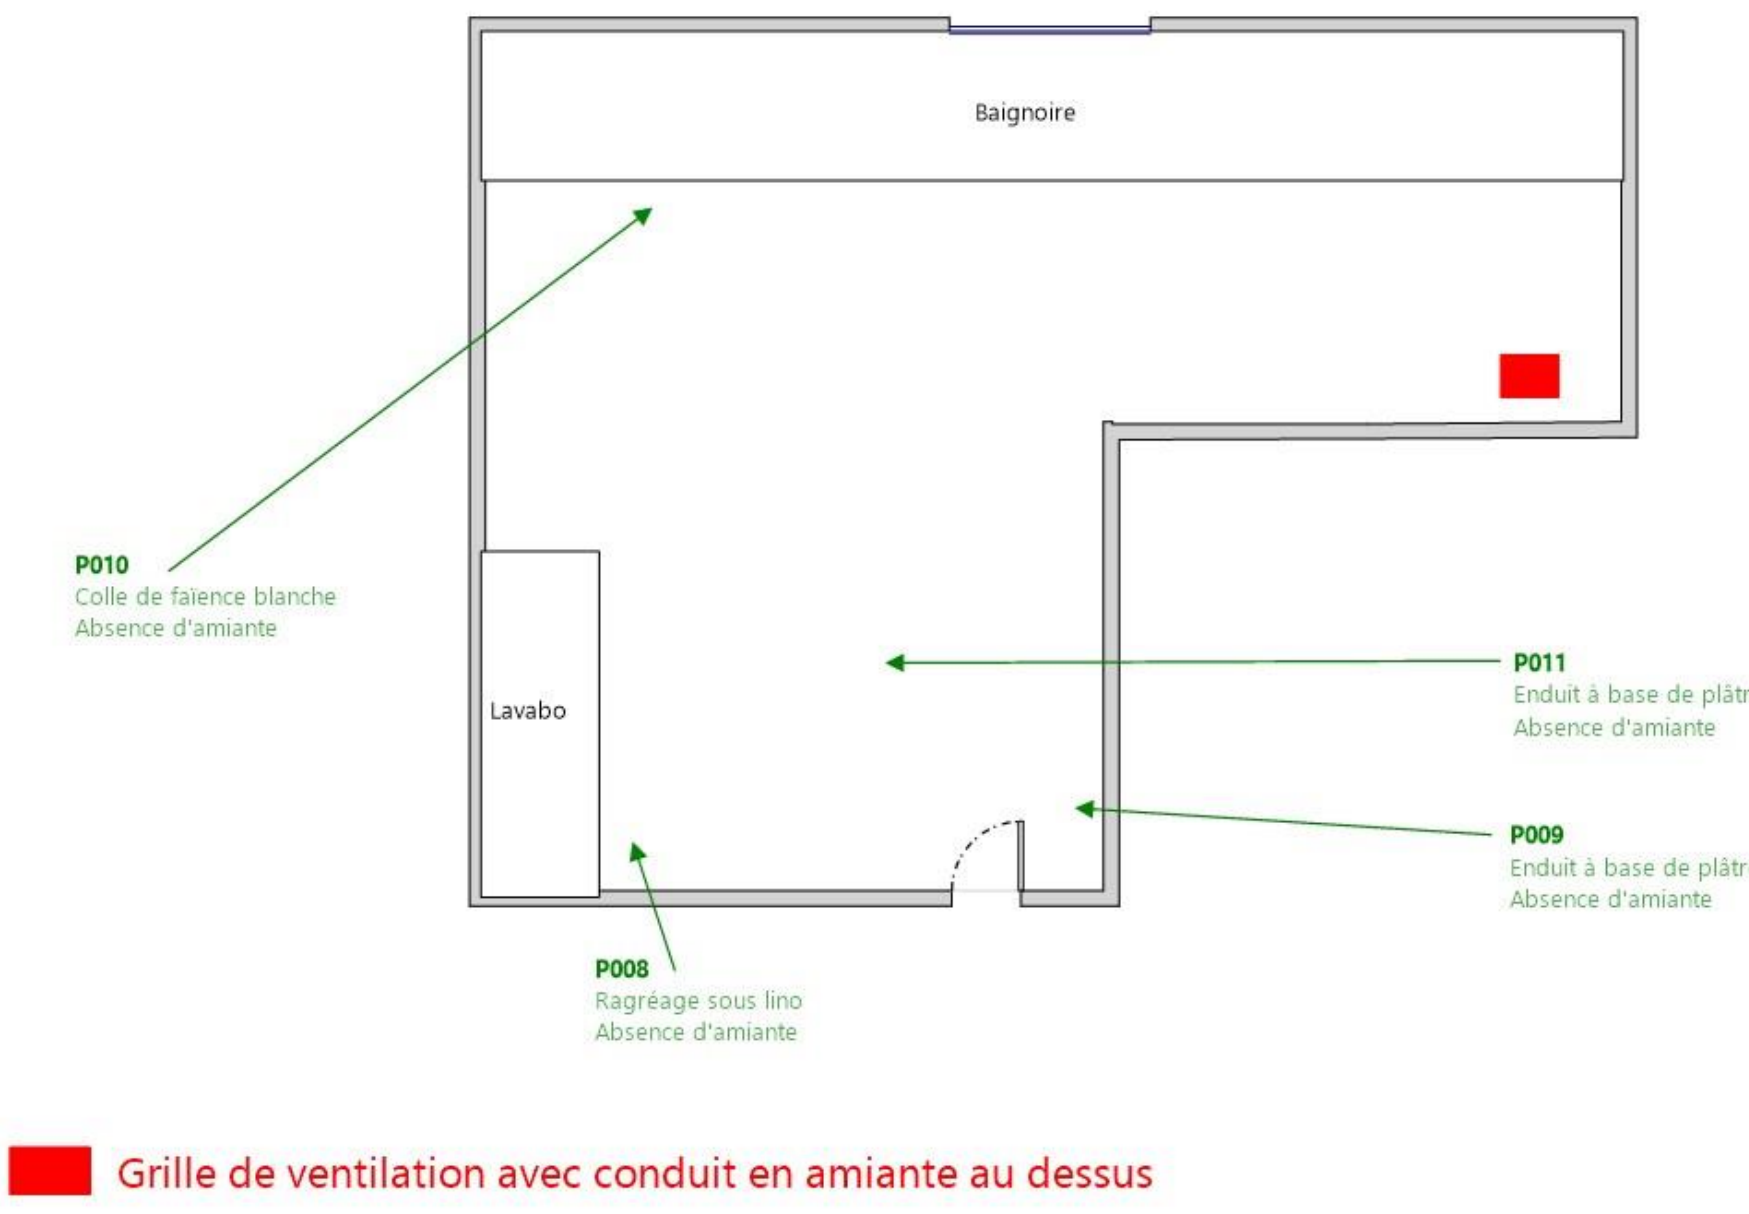

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>P010</b><br/>Colle de faïence blanche<br/>Absence d'amiante</p> <p><b>P008</b><br/>Ragréage sous lino<br/>Absence d'amiante</p> <p><b>P011</b><br/>Enduit à base de plâtre<br/>Absence d'amiante</p> <p><b>P009</b><br/>Enduit à base de plâtre<br/>Absence d'amiante</p> <p><b>Grille de ventilation avec conduit en amiante au dessus</b></p> <p>SDB Logement 02 RDC</p> | <b>Planche de repérage technique</b>  |
|  | <b>N° planche :</b> 3/6   |
|  | <b>Nom du plan :</b><br>SDB Logement 02 RDC   |
|  | <b>Entreprise réalisant le repérage :</b><br><br>SOCOTEC Diagnostic Nancy<br>1 rue du Clocher de Vezelise<br>54230 CHAVIGNY                                   |
|  | <b>Adresse du bien :</b><br><br>CASERNE BAYARD<br>Quai Bayard<br>Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE  |
|  | <b>Informations relatives au rapport du repérage :</b><br><br>Réf. du rapport :<br>2211CGENADE67587413-5<br>Rédacteur : Thierry Lenourry<br>Date : 13/01/2023 |
|  | <b>Commentaires :</b>   |
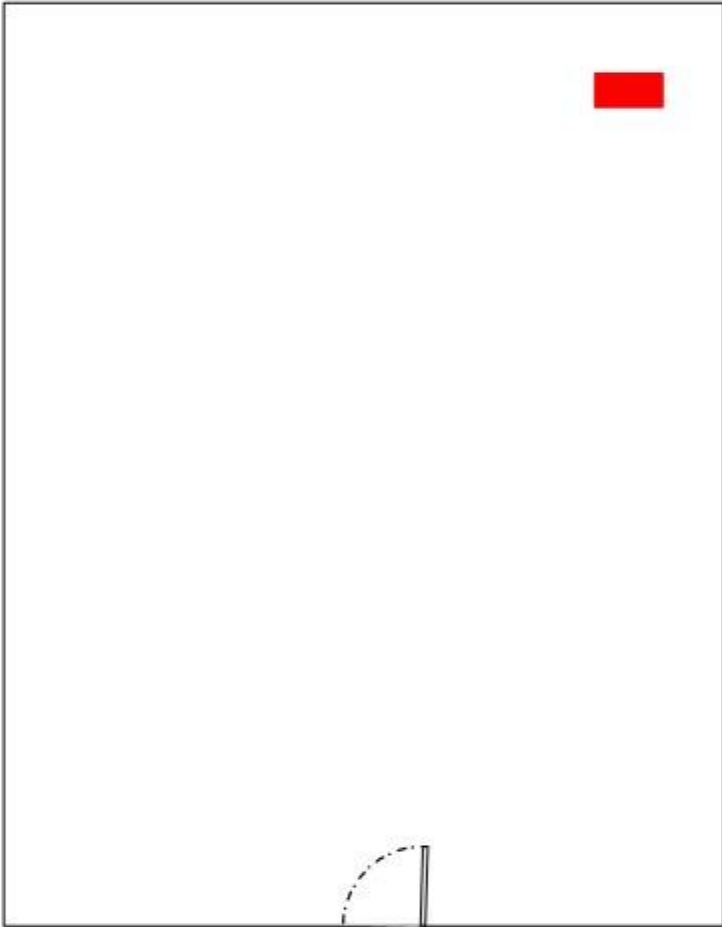
|   |   |
|---|---|
| <div data-bbox="839 499 1513 1365">  </div> <div data-bbox="249 1486 1412 1537">  Grille de ventilation avec conduit en amiante au dessus </div> <div data-bbox="2021 1566 2350 1608"> WC Logement 2 RDC </div> | <b>Planche de repérage technique</b>  |
|   | N° planche :4/6   |
|   | Nom du plan :<br>WC Logement 2 RDC  |
|   | <u>Entreprise réalisant le repérage :</u><br>SOCOTEC Diagnostic Nancy<br>1 rue du Clocher de Vezelise<br>54230 CHAVIGNY                                       |
|   | <u>Adresse du bien :</u><br>CASERNE BAYARD<br>Quai Bayard<br>Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE  |
|   | <u>Informations relatives au rapport du repérage :</u><br><br>Réf. du rapport :<br>2211CGENADE67587413-5<br>Rédacteur : Thierry Lenourry<br>Date : 13/01/2023 |
|   | <u>Commentaires :</u>   |

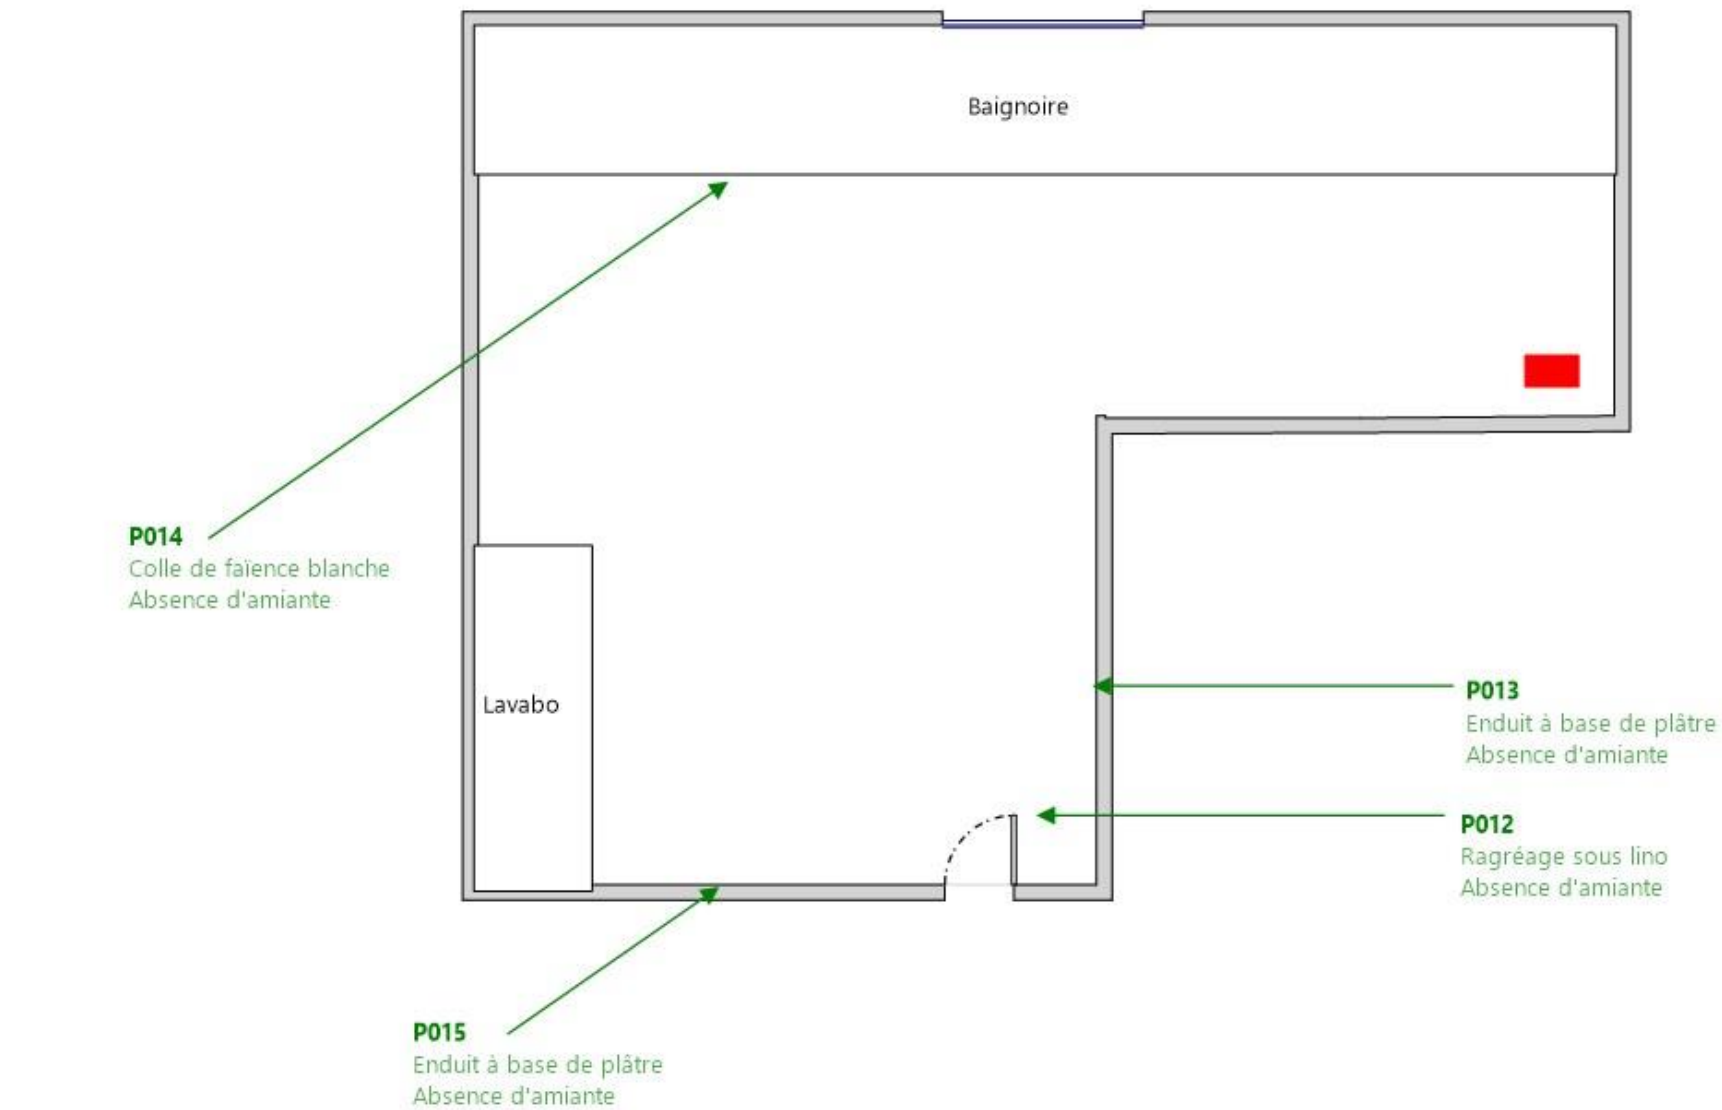

SDB Logement 13 RDC

**Planche de repérage technique**

N° planche : 5/6

Nom du plan :  
SDB Logement 13 RDC

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Nancy  
1 rue du Clocher de Vezelise  
54230 CHAVIGNY

Adresse du bien :

CASERNE BAYARD  
Quai Bayard  
Bâtiment 12  
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :  
2211CGENADE67587413-5  
Rédacteur : Thierry Lenourry  
Date : 13/01/2023

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche : 6/6

Nom du plan :  
WC Logement 13 RDC

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Nancy  
1 rue du Clocher de Vezelise  
54230 CHAVIGNY


Adresse du bien :

CASERNE BAYARD  
Quai Bayard  
Bâtiment 12  
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :  
2211CGENADE67587413-5  
Rédacteur : Thierry Lenourry  
Date : 13/01/2023

Commentaires :

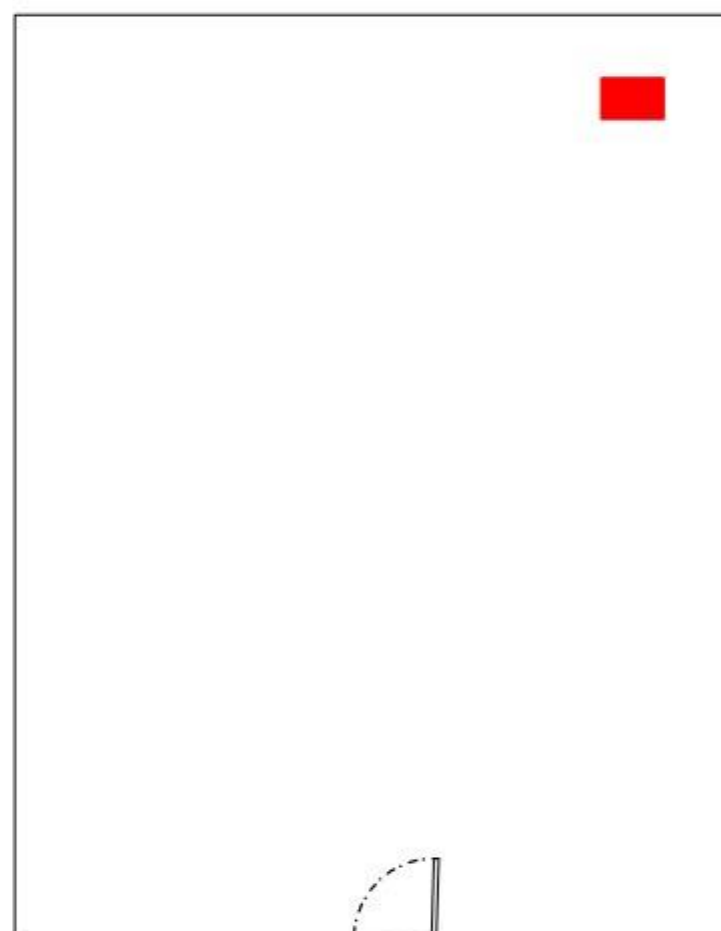

 Grille de ventilation avec conduit en amiante au dessus

WC Logement 13 RDC

## ANNEXE 3 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0322-9815 EN DATE DU 30/11/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|  |  |
|--|--|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC NANCY (CGENVA)<br>1 rue du Cocher de Vezellise<br>54230 CHAMIGNY | Réf. Commande ITGA : IT0322-9815<br>Réf. Commande Client : 2211CGENVADE67587413-5_2022_11_25_1049_0027 |
|--|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/11/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                          | Résultat / Variété d'amiante  | Éléments analytiques  |
|---|---|---|-----------------------|
| Réf dossier client : 2211CGENVADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE   |   | Réf échantillon ITGA : IT032211-4809  |                       |
| Réf échantillon client : P001 - Ragréage sous lino - Logement<br>01 RDC - SDB   |   | Description ITGA : <b>Peinture / Revêtement souple beige /<br/>Colle polymère jaune / Ragréage gris /<br/>Peinture en faible quantité / Matériau<br/>blanc en faible quantité</b> |                       |
| ▸ Peinture non séparable +<br>Revêtement souple beige   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : NBI<br>(3) |
| ▸ Colle polymère jaune non<br>séparable + Ragréage gris +<br>Peinture en faible quantité<br>non séparable + Matériau<br>blanc en faible quantité non<br>séparable | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : NBI<br>(3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0322-9815 EN DATE DU 30/11/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                          | Résultat / Variété d'amiante   | Éléments analytiques  |
|--|---|--|-----------------------|
| Réf dossier client : 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE                           |   | Réf échantillon ITGA : IT032211-4810   |                       |
| Réf échantillon client : P002 - Enduit à base de plâtre -<br>Logement 01 RDC - SDB   |   | Description ITGA : <b>Peinture en vrac / Enduit plâtreux<br/>blanc en vrac</b>   |                       |
| Peinture en vrac non<br>séparable + Enduit plâtreux<br>blanc en vrac non séparable   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : DIA<br>(2) |
| Réf dossier client : 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE                           |   | Réf échantillon ITGA : IT032211-4811   |                       |
| Réf échantillon client : P003 - Colle de faïence blanche -<br>Logement 01 RDC - SDB  |   | Description ITGA : <b>Carrelage / Colle beige / Couche<br/>plâtreuse blanche / Joint cassant blanc</b>   |                       |
| Carrelage + Couche plâtreuse<br>blanche non séparable  | ---   | Non analysé  |                       |
| Colle beige  | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI        |
| Joint cassant blanc  | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI        |
| Réf dossier client : 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE                           |   | Réf échantillon ITGA : IT032211-4812   |                       |
| Réf échantillon client : P004 - Enduit à base de plâtre -<br>Logement 01 RDC - SDB   |   | Description ITGA : <b>Peinture / Papier / Enduit plâtreux<br/>blanc</b>  |                       |
| Peinture non séparable +<br>Papier non séparable +<br>Enduit plâtreux blanc non<br>séparable   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI<br>(3) |
| Réf dossier client : 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE                           |   | Réf échantillon ITGA : IT032211-4813   |                       |
| Réf échantillon client : P005 - Ragréage sous lino - Logement<br>01 RDC - WC   |   | Description ITGA : <b>Revêtement souple beige en faible<br/>quantité avec couche fibreuse / Colle<br/>polymère jaune / Ragréage gris / Bois<br/>massif</b> |                       |
| Revêtement souple beige en<br>faible quantité avec couche<br>fibreuse non séparable +<br>Colle polymère jaune non<br>séparable + Ragréage gris | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI<br>(3) |
| Bois massif  | ---   | Non analysé  |                       |
| Réf dossier client : 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Bâtiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE                           |   | Réf échantillon ITGA : IT032211-4814   |                       |
| Réf échantillon client : P006 - Enduit à base de plâtre -<br>Logement 01 RDC - WC  |   | Description ITGA : <b>Peintures multiples en vrac / Enduit<br/>plâtreux blanc en vrac</b>  |                       |
| Peintures multiples en vrac<br>non séparable + Enduit<br>plâtreux blanc en vrac non<br>séparable   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : CTP<br>(2) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0322-9815 EN DATE DU 30/11/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante   | Éléments analytiques  |
|---|--|--|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P007 - Enduit à base de plâtre -<br>Logement 01 RDC - WC   |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4815<br><br><b>Description ITGA :</b> <b>Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac</b>                         |                       |
| ▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable  | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI<br>(2) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P008 - Ragréage sous lino - Logement<br>02 RDC - SDB       |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4816<br><br><b>Description ITGA :</b> <b>Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité</b>        |                       |
| ▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI<br>(3) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P009 - Enduit à base de plâtre -<br>Logement 02 RDC - SDB  |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4817<br><br><b>Description ITGA :</b> <b>Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac</b>              |                       |
| ▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI<br>(2) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P010 - Colle de faïence blanche -<br>Logement 02 RDC - SDB |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4818<br><br><b>Description ITGA :</b> <b>Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc</b> |                       |
| Carrelage + Couche plâtreuse blanche non séparable  | ---  | Non analysé  |                       |
| ▶ Colle beige   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI        |
| ▶ Joint cassant blanc   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI        |
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P011 - Enduit à base de plâtre -<br>Logement 02 RDC - SDB  |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4819<br><br><b>Description ITGA :</b> <b>Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac</b>              |                       |
| ▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : CTP<br>(2) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0322-9815 EN DATE DU 30/11/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante | Éléments analytiques  |
|--|--|------------------------------|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P012 - Ragréage sous lino - Logement<br>03 RDC - SDB<br><b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4820<br><b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris                                 |  |                              |                       |
| ► Revêtement souple beige  | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : CTP        |
| ► Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : CTP<br>(3) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P013 - Enduit à base de plâtre - Logement 03 RDC - SDB<br><b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4821<br><b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc  |  |                              |                       |
| ► Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc  | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI<br>(3) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P014 - Colle de faïence blanche - Logement 03 RDC - SDB<br><b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4822<br><b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc en faible quantité |  |                              |                       |
| Carrelage + Couche plâtreuse blanche non séparable   | ---  | Non analysé                  |                       |
| ► Colle beige  | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI        |
| ► Joint cassant blanc en faible quantité   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI        |
| <b>Réf dossier client :</b> 2211CGENADE67587413-5 - CASERNE<br>BAYARD Quai Bayard Batiment 12<br>55430 BELLEVILLE SUR MEUSE<br><b>Réf échantillon client :</b> P015 - Enduit à base de plâtre - Logement 03 RDC - SDB<br><b>Réf échantillon ITGA :</b> IT032211-4823<br><b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac / Papier en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac                 |  |                              |                       |
| ► Peintures multiples en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable   | META (A) le 30/11/2022<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : NBI<br>(2) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/5

---

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0322-9815 EN DATE DU 30/11/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

---

| Fraction analysée | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Éléments analytiques |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|

Validé par : Hélène COCHET Analyste

---

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/5

## ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



## CERTIFICAT

N° DTI / 1902-005

Certifie par la présente que :

**Thierry LENOURRY**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

| DOMAINE TECHNIQUE      | INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER   | DEBUT DE VALIDITE | FIN DE VALIDITE |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|
| AMIANTE                | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention  | 16/01/2018        | 15/01/2023      |
| AMIANTE - avec mention | Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement | 16/01/2018        | 15/01/2023      |
| CREP                   | Constat de risque d'exposition au plomb  | 18/01/2021        | 17/01/2026      |
| DPE - individuels      | Diagnostic de performance énergétique individuel   | 18/01/2021        | 17/01/2026      |

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 5 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis
- DPE : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Plomb : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique



Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr).  
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 964 309 - [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)

## ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
 Département Construction  
 Tour Ariane  
 5, Place des Pyramides  
 La Défense 9  
 92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
 Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
 civile professionnelle et  
 exploitation

### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Le contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Le contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 02/12/2022

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE  
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA, au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre, TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA, au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers, Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA, au capital de 14 627 854,68 € - 372 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA, au capital de 31 275 660 6451, 392, 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.