

Pré-Rapport du 13/04/2021 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CASERNE BAYARD
Quai Bayard
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

Propriétaire

SGAMI EST
ESPACE RIBERPRAY
BP 51064
57036 METZ

Demandeur

SGAMI EST
ESPACE RIBERPRAY
BP 51064
57036 METZ

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 13/04/2021

Date de visite : 24/03/2021

Nombre de pages : 33

Fait à : CHAVIGNY

Référence du dossier :
2013CGENADE2105606-6

Référence rapport : N° CHRONO

Nombre de prélèvements : 21

Le présent rapport est établi par
Thierry Lenourry

dont les compétences sont certifiées par
: SOCOTEC Certification France

sur la durée de validité du 16/08/2018 au
15/01/2023

Certificat de compétence :
n° DTI/1902-005

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2021

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	8
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	8
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	8
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	10
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	11
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	17
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	25
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	30
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	31
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	32

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection des toitures, dépose de l'ITE et des menuiseries et installation d'une ventilation dans les logements.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Façades des bâtiments 40, 41, 42, 43, 44, toiture du bâtiment du bâtiment 44.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Extérieur	Façades bât 44	Crépis extérieur + peinture
	Façades bât 44	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 41	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 41	Crépis extérieur + peinture
	Façades bât 41	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 40	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 40	Crépis extérieur + peinture
	Façades bât 40	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 44; Extérieur - Façades bât 42-43; Extérieur - Façades bât 40; Extérieur - Façades bât 41	Conduits en fibres-ciment
	Façades bât 42-43	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 42-43	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 42-43	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 42-43	Enduit extérieur + peinture
	Façades bât 42-43	Enduit extérieur + peinture

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Habitation (partie privative d'immeuble)

Date de construction : 1983

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Extérieur	Toiture bât 44
Extérieur	Façades bât 44
Extérieur	Façades bât 42-43
Extérieur	Façades bât 40
Extérieur	Façades bât 41

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Metz (Cofrac : 1-6091)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Mme FRANCO

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		-

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.
Remarques :

Les fenêtres aluminium dans les logements et parties communes n'ont pu être diagnostiquées car trop de dégradations lors du démontage. Des investigations complémentaires seront à réaliser ultérieurement.

Présence d'amiante dans les enduits en partie basse des murs de façades, sur les balcons face extérieure là où l'ITE n'est pas présente, des investigations complémentaires devront déterminer la présence ou l'absence d'enduit amianté sous l'ITE

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Toiture bâtiment 44	Toiture bâtiment 44
Façade 1 bât 44	Façade 1 bât 44
Façade 2 bât 44	Façade 2 bât 44
Façade 1 bât 42	Façade 1 bât 42
Façade 2 bat 42	Façade 2 bat 42
façade 3 bât 42	façade 3 bât 42
bat 41-6	bat 41-6

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-009	Extérieur - Façades bât 44	Crépis extérieur	Crépis extérieur + peinture	P009	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-010	Extérieur - Façades bât 44	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P010	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-011	Extérieur - Façades bât 41	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P011	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-012	Extérieur - Façades bât 41	Crépis extérieur	Crépis extérieur + peinture	P012	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-013	Extérieur - Façades bât 41	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P013	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-014	Extérieur - Façades bât 40	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P014	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-015	Extérieur - Façades bât 40	Crépis extérieur	Crépis extérieur + peinture	P015	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-016	Extérieur - Façades bât 40	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P016	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-017	Extérieur - Façades bât 44; Extérieur - Façades bât 42-43; Extérieur - Façades bât 40; Extérieur - Façades bât 41	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P017	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-018	Extérieur - Façades bât 42-43	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P018	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-019	Extérieur - Façades bât 42-43	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P019	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-020	Extérieur - Façades bât 42-43	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P020	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-021	Extérieur - Façades bât 42-43	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P021	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Extérieur - Toiture bât 44	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Extérieur - Toiture bât 44	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Extérieur - Toiture bât 44	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Extérieur - Toiture bât 44	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux pax alu	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Extérieur - Toiture bât 44	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Extérieur - Toiture bât 44	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Extérieur - Toiture bât 44	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Extérieur - Façades bât 44	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur + peinture	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDRAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION




Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001

Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - Toiture bât 44
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002

Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - Toiture bât 44
Résultat : Absence d'amiante

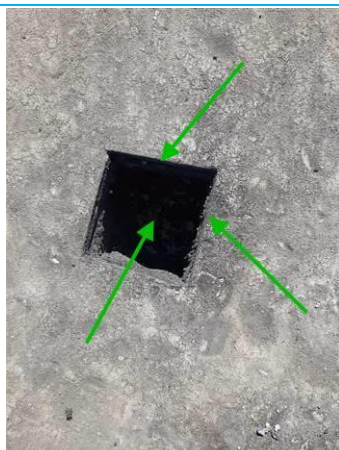

Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003

Description : Partie plane : pare vapeur
Localisation : Extérieur - Toiture bât 44
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004

Description : Relevé : revêtement bitumineux pax alu
Localisation : Extérieur - Toiture bât 44
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005

Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - Toiture bât 44
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005

Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - Toiture bât 44
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P006
Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - Toiture bât 44
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P007
Description : Partie plane : pare vapeur
Localisation : Extérieur - Toiture bât 44
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P008
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 44
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P009
Description : Crépis extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 44
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P010
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 44
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P011
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 41
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P012
Description : Crépis extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 41
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P013
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 41
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P014
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 40
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P015
Description : Crépis extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 40
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P016
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 40
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P017
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Extérieur - Façades bât 44; Extérieur - Façades bât 42-43; Extérieur - Façades bât 40; Extérieur - Façades bât 41
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P017
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Extérieur - Façades bât 44; Extérieur - Façades bât 42-43; Extérieur - Façades bât 40; Extérieur - Façades bât 41
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P018
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 42-43
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P019
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 42-43
Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P020
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 42-43
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P021
Description : Enduit extérieur + peinture
Localisation : Extérieur - Façades bât 42-43
Résultat : Présence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

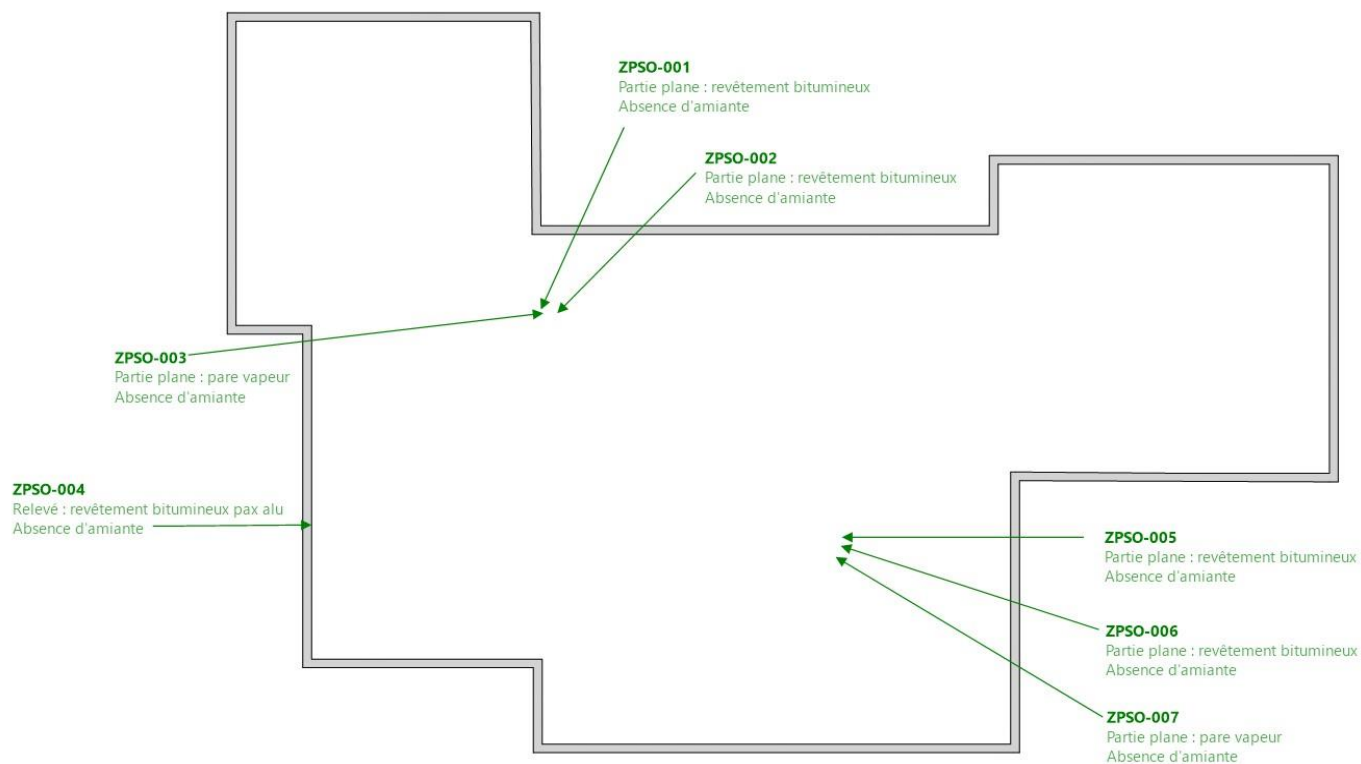

Toiture bâtiment 44

 Enduit plâtré + peinture amiantés



a ZPSO-009
Crépis extérieur + peinture
Présence d'amiante

Façade 1 bât 44

 Enduit plâtré + peinture amiantés



 **ZPSO-010**
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

Façade 2 bât 44

 Enduit plâtré + peinture amiantés



a ZPSO-011
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

a ZPSO-019
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

a ZPSO-020
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

Façade 1 bât 42

 Enduit plâtré + peinture amiantés



 **ZPSO-013**
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

 **ZPSO-012**
Crépis extérieur + peinture
Présence d'amiante

Façade 2 bât 42



Enduit plâtré + peinture amiantés



Conduits de ventilation amiantés au sol autour des bâtiments



a ZPSO-015
Crépis extérieur + peinture
Présence d'amiante

a ZPSO-014
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

a ZPSO-017
Conduit en fibres-ciment
Présence d'amiante

a ZPSO-016
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

Façade 3 bât 42

 Enduit plâtré + peinture amiantés



a ZPSO-018
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

a ZPSO-021
Enduit extérieur + peinture
Présence d'amiante

Façade 1 bât 41

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2806/m1 EN DATE DU 01/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Les informations fournies par le client sont simplement rétranscrites et identifiées comme telles. Ce rapport annule et remplace le rapport IT0321-2806 antérieur. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC NANCY (CGENA) 1 rue du Clocher de Venesse 54230 CHAVIGNY	Réf. Commande ITGA : IT0321-2806 Réf. Commande Client : 2013CGENADE2105606-6_2021_03_26_1413_4395
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente

N Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49866
Réf échantillon client : P001 - Partie plane : revêtement bitumineux - Exterieur - Toiture bat 44				Description ITGA : Matériau bitumineux noir
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	01/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49867
Réf échantillon client : P002 - Partie plane : revêtement bitumineux - Exterieur - Toiture bat 44				Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières
Matériau bitumineux noir avec poussières	META (2)	1	01/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49868
Réf échantillon client : P003 - Partie plane : pare vapeur - Exterieur - Toiture bat 44				Description ITGA : Matériau bitumineux noir
Matériau bitumineux noir	META (2)	1	01/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49869
Réf échantillon client : P004 - Releve : revêtement bitumineux par alu - Exterieur - Toiture bat 44				Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (2)	2	01/04/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2806/m1 EN DATE DU 01/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49870
Réf échantillon client : P005 - Partie plane : revêtement bitumineux - Exterieur - Toiture bat 44				Description ITGA : Matériau bitumineux noir
▶ Matériau bitumineux noir	META (2)	1	01/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49871
Réf échantillon client : P006 - Partie plane : revêtement bitumineux - Exterieur - Toiture bat 44				Description ITGA : Peinture / Matériau bitumineux noir
▶ Peinture non séparable + matériau bitumineux noir	META (2)	1	01/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49872
Réf échantillon client : P007 - Partie plane : pare vapeur - Exterieur - Toiture bat 44				Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau gris en faible quantité
▶ Matériau bitumineux noir + matériau gris en faible quantité non séparable	META (2)	1	01/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49873
Réf échantillon client : P008 - Enduit exterieur + peinture - Exterieur - Facades bat 44				Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige hétérogène
▶ Peinture non séparable + enduit compact beige hétérogène	META (1)	3	01/04/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49874
Réf échantillon client : P009 - Crevin exterieur + peinture - Exterieur - Facades bat 44				Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris
▶ Peinture non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49875
Réf échantillon client : P010 - Enduit exterieur + peinture - Exterieur - Facades bat 44				Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige hétérogène
▶ Peinture non séparable + enduit compact beige hétérogène	META (1)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49876
Réf échantillon client : P011 - Enduit exterieur + peinture - Exterieur - Facades bat 41				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène
▶ Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49877
Réf échantillon client : P012 - Crevin exterieur + peinture - Exterieur - Facades bat 41				Description ITGA : Peinture / Matériau compact noir / Matériau compact gris hétérogène
▶ Peinture non séparable + matériau compact noir non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2806/m1 EN DATE DU 01/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49878
Réf échantillon client : P013 - Enduit extérieur + peinture - Extérieur - Facades bat 41				Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige hétérogène
Peinture non séparable + enduit compact beige hétérogène	META (I)	1	01/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49879
Réf échantillon client : P014 - Enduit extérieur + peinture - Extérieur - Facades bat 40				Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène
Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (I)	3	01/04/2021	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49880
Réf échantillon client : P015 - Crépis extérieur + peinture - Extérieur - Facades bat 40				Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige
Peinture non séparable + matériau compact beige	META (I)	1	01/04/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49881
Réf échantillon client : P016 - Enduit extérieur + peinture - Extérieur - Facades bat 40				Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige hétérogène
Peinture non séparable + enduit compact beige hétérogène	META (I)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49882
Réf échantillon client : P017 - Conduit en fibres-ciment - Extérieur - Facades bat 42-43				Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP	1	30/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49883
Réf échantillon client : P018 - Enduit extérieur + peinture - Extérieur - Facades bat 42-43				Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène
Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (I)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49884
Réf échantillon client : P019 - Enduit extérieur + peinture - Extérieur - Facades bat 42-43				Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige hétérogène
Peinture non séparable + enduit compact beige hétérogène	META (I)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49885
Réf échantillon client : P020 - Enduit extérieur + peinture - Extérieur - Facades bat 42-43				Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit compact gris
Peinture en faible quantité non séparable + enduit compact gris	META (I)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2013CGENADE2105606-6 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-49886
Réf échantillon client : P021 - Enduit extérieur + peinture - Extérieur - Facades bat 42-43				Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris
Peinture non séparable + enduit compact gris	META (I)	1	31/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1


Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2806/m1 EN DATE DU 01/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Audrey GUILLOU - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/4

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 1902-005

Certifie par la présente que :


Thierry LENOURRY

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	16/01/2018	15/01/2023
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	16/01/2018	15/01/2023
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	18/01/2021	17/01/2028
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	18/01/2021	17/01/2028


qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 5 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâties
- DPE : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Plomb : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique



ACCREDITATION N° 43065
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 994 309 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087

A effet du 01/01/2001

Client : 0010834120

SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.