

Pré-Rapport du 12/04/2021 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CASERNE BAYARD
Bâtiments 10-11-12-14-15-16
Quai Bayard
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

Propriétaire

SGAMI EST
ESPACE RIBERPRAY
BP 51064
57036 METZ

Demandeur

SGAMI EST
ESPACE RIBERPRAY
BP 51064
57036 METZ

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 12/04/2021

Date de visite : 10/03/2021

Nombre de pages : 44

Fait à : CHAVIGNY

Référence du dossier :
2103CGENADE2105606

Référence rapport : 166Y0AMI21634

Nombre de prélèvements : 42

Le présent rapport est établi par
Thierry Lenourry

dont les compétences sont certifiées par
: SOCOTEC Certification France

sur la durée de validité du 16/08/2018 au
15/01/2023

Certificat de compétence :
n° DTI/1902-005

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2021

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1. PRESTATIONS REALISEES	6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	10
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	11
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	11
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	12
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	13
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	25
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	33
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	41
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	42
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	43

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Recensement des conduits de ventilations naturelles.
- Remplacement ITE existante.
- Remplacement des menuiseries.
- Réfection des SDB.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Appartement 14-007 entrée B, Appartement 14-001 entrée A, parties communes, combles

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Appartement 14-007	WC	Enduit à base de plâtre
	SDB; Appartement 14-007 - Chambre 1; Appartement 14-007 - Chambre 2; Appartement 14-007 - Chambre 3; Appartement 14-007 - Salon; Appartement 14-007 – Cuisine	Joint de mastic de vitrage sur fenêtres extérieures et intérieures
Appartement 14-007	SDB; Appartement 14-007 – WC	Conduits en fibres-ciment
Appartement 14-001	SDB Appartement 14-007 – WC	Conduits en fibres-ciment
Combles entrées A B C bâtiments 10-11-12-15-16 Combles entrée A B bâtiment 14	Combles entrées A B C bâtiments 10-11-12-15-16 Combles entrée A B bâtiment 14	Conduits en fibres-ciment
Appartement 14-001	SDB; Appartement 14-001 - Chambre 1; Appartement 14-001 - Chambre 2; Appartement 14-001 - Chambre 3; Appartement 14-001 - Salon; Appartement 14-001 – Cuisine	Joint de mastic de vitrage sur fenêtres intérieures et extérieures
Parties communes	Parties communes - Entrée A; Entrée B; Entrée C bâtiment 10-11-12-14-15-16	Joint de mastic de vitrage sur portes entrée
Parties communes	Parties communes - Entrée A; Entrée B; Entrée C bâtiment 10-11-12-14-15-16	Joint de mastic de vitrage sur fenêtres extérieures et intérieures dans paliers

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Habitation (partie privative d'immeuble)

Date de construction : 1937

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Appartement 14-007	Entrée
Appartement 14-007	DGT
Appartement 14-007	SDB
Appartement 14-007	Chambre 1
Appartement 14-007	Chambre 2
Appartement 14-007	Chambre 3
Appartement 14-007	WC
Appartement 14-007	Salon
Appartement 14-007	Cuisine
Appartement 14-001	Entrée
Appartement 14-001	DGT
Appartement 14-001	SDB

Appartement 14-001	Chambre 1
Appartement 14-001	Chambre 2
Appartement 14-001	Chambre 3
Appartement 14-001	WC
Appartement 14-001	Salon
Appartement 14-001	Cuisine
Parties communes entrée A	Combles
Parties communes entrée B	Combles
Parties communes entrée A	1er étage
Parties communes entrée A	RDC
Parties communes entrée A	Extérieur
Parties communes	Entrée A
Parties communes	Entrée B
Parties communes	Entrée C
Bâtiment 10	Combles
Bâtiment 11	Combles
Bâtiment 12	Combles
Bâtiment 15	Combles
Bâtiment 16	Combles

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : (Cofrac :)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Mme FRANCO

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		-

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Remarques :

Des conduits de ventilation en amiante ciment se trouvent dans les combles dans des coffrages fait de carreaux de plâtre. Il est possible de trouver des conduits en amiante ciment dans les boisseaux de cheminées, les prélèvements étant destructifs et compromettrait la structure de ces boisseaux, des investigations complémentaires devront être réalisées afin de vérifier la présence ou l'absence de conduits dans les cheminées.

Certains enduits plâtrés sont amiantés (plafond WC appartement 14-007 RDC entrée B), on ne peut étendre cette conclusion à tous les plafonds des WC des différents bâtiments, des prélèvements complémentaires devront être effectués pour vérifier la présence ou l'absence d'amiante dans ces enduits.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Appartement 14-007	Appartement 14-007
Plan 14	bâtiment 14_1
Plan RDC	Plan RDC
Appartement 14-001	Appartement 14-001
Palier RDC	Palier RDC
Combles	Combles
Plan combles 2	Plan combles 2

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-006	Appartement 14-007 - WC	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P006	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Prélèvement	5m²
ZPSO-008	Appartement 14-007 - SDB; Appartement 14-007 - Chambre 1; Appartement 14-007 - Chambre 2; Appartement 14-007 - Chambre 3; Appartement 14-007 - Salon; Appartement 14-007 - Cuisine	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure	P008	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Prélèvement + visuel	15ml
	Appartement 14-007 - Chambre 1	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre intérieure	P009	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Appartement 14-001 - Chambre 1	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre intérieure	P012	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Appartement 14-001 - Chambre 1	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure	P013	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
ZPSO-017	Appartement 14-007 - SDB; Appartement 14-007 - WC	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P017	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Prélèvement + visuel	2u
	Appartement 14-001 - SDB Appartement 14-001 - WC	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P036	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Prélèvement + visuel	2u

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
	Parties communes entrée A - Combles; Parties communes entrée B - Combles; Bâtiment 10 - Combles; Bâtiment 11 - Combles; Bâtiment 12 - Combles; Bâtiment 15 - Combles; Bâtiment 16 - Combles	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment		Présence d'amiante (Suivant documentation consultée)	Visuel	
ZPSO-026	Appartement 14-001 - SDB; Appartement 14-001 - Chambre 1; Appartement 14-001 - Chambre 2; Appartement 14-001 - Chambre 3; Appartement 14-001 - Salon; Appartement 14-001 - Cuisine	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre intérieure	P026	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Prélèvement + visuel	15ml
	Appartement 14-001 - Chambre 1	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure	P027	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Appartement 14-001 - Cuisine; Parties communes - Entrée A; Parties communes - Entrée B; Parties communes - Entrée C	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure	P031	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		
	Parties communes - Entrée A	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P031	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Appartement 14-007 - SDB	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre + peinture	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Appartement 14-007 - SDB	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Appartement 14-007 - Cuisine	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre + peinture	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Appartement 14-007 - Cuisine	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Appartement 14-007 - WC	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre + peinture	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Appartement 14-007 - Cuisine	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative sur garde corps	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Appartement 14-007 - SDB	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre + peinture	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Appartement 14-007 - SDB	Colle de faïence	Colle de faïence blanche	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Appartement 14-007 - Entrée	Ragréage	Ragréage sur parquet bois	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Appartement 14-007 - Entrée	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Appartement 14-007 - SDB	Colle de faïence	Colle de plinthes	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Appartement 14-007 - SDB	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple + ragréage	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Appartement 14-001 - SDB	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre + peinture	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Appartement 14-001 - SDB	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Appartement 14-001 - Cuisine	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre + peinture	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Appartement 14-001 - Cuisine	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Appartement 14-001 - WC	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre + peinture	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Appartement 14-001 - WC	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-025	Appartement 14-001 - Cuisine	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative sur garde corps	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Appartement 14-001 - Cuisine	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre intérieure	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Appartement 14-001 - SDB	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre + peinture	P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Appartement 14-001 - SDB	Colle de faïence	Colle de faïence blanche	P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Appartement 14-001 - Entrée	Ragréage	Ragréage sur parquet	P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Appartement 14-001 - Entrée	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	Appartement 14-001 - SDB	Colle de faïence	Colle de plinthes marrons	P034	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Appartement 14-001 - SDB	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple + ragréage	P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	Parties communes entrée A - 1er étage	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	Parties communes entrée A - 1er étage	Dalle de sol	Dalle de sol + colle sur terrazzo	P038	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Parties communes entrée A - RDC	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre	P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	Parties communes entrée A - Extérieur	Enduit projeté	Enduit projeté sur ITE	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	Parties communes entrée A - Extérieur	Isolation extérieure	Colle isolation extérieure	P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	Parties communes entrée A - 1er étage	Nez de marche	Nez de marche	P042	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Enduit à base de plâtre + peinture
Localisation : Appartement 14-007 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : Appartement 14-007 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Enduit à base de plâtre + peinture
Localisation : Appartement 14-007 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : Appartement 14-007 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005
Description : Enduit à base de plâtre + peinture
Localisation : Appartement 14-007 - WC
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P006
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : Appartement 14-007 - WC
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P007
Description : Peinture décorative sur garde corps
Localisation : Appartement 14-007 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P008
Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure
Localisation : Appartement 14-007 - SDB; Appartement 14-007 - Chambre 1; Appartement 14-007 - Chambre 2; Appartement 14-007 - Chambre 3; Appartement 14-007 - Salon; Appartement 14-007 - Cuisine
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P009
Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre intérieure
Localisation : Appartement 14-007 - Chambre 1
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P010
Description : Enduit à base de plâtre + peinture
Localisation : Appartement 14-007 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P011
Description : Colle de faïence blanche
Localisation : Appartement 14-007 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P012
Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre intérieure
Localisation : Appartement 14-001 - Chambre 1
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P013
Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure
Localisation : Appartement 14-001 - Chambre 1
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P014
Description : Ragraage sur parquet bois
Localisation : Appartement 14-007 - Entrée
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P015
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : Appartement 14-007 - Entrée
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P016
Description : Colle de plinthes
Localisation : Appartement 14-007 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P017
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Appartement 14-007 - SDB; Appartement 14-007 - WC
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P018
Description : Sous-couche de revêtement souple + ragréage
Localisation : Appartement 14-007 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019
 Prélèvement : P019
 Description : Enduit à base de plâtre + peinture
 Localisation : Appartement 14-001 - SDB
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020
 Prélèvement : P020
 Description : Enduit à base de plâtre
 Localisation : Appartement 14-001 - SDB
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021
 Prélèvement : P021
 Description : Enduit à base de plâtre + peinture
 Localisation : Appartement 14-001 - Cuisine
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022
 Prélèvement : P022
 Description : Enduit à base de plâtre
 Localisation : Appartement 14-001 - Cuisine
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement : P023
Description : Enduit à base de plâtre + peinture
Localisation : Appartement 14-001 - WC
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement : P024
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : Appartement 14-001 - WC
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025
Prélèvement : P025
Description : Peinture décorative sur garde corps
Localisation : Appartement 14-001 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026
Prélèvement : P026
Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre intérieure
Localisation : Appartement 14-001 - SDB; Appartement 14-001 - Chambre 1; Appartement 14-001 - Chambre 2; Appartement 14-001 - Chambre 3; Appartement 14-001 - Salon; Appartement 14-001 - Cuisine
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026
Prélèvement : P027
Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure
Localisation : Appartement 14-001 - Chambre 1
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028
Prélèvement : P028
Description : Enduit à base de plâtre + peinture
Localisation : Appartement 14-001 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029
Prélèvement : P029
Description : Colle de faïence blanche
Localisation : Appartement 14-001 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026
Prélèvement : P030
Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre intérieure
Localisation : Appartement 14-001 - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026
Prélèvement : P031
Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure
Localisation : Appartement 14-001 - Cuisine; Parties communes - Entrée A; Parties communes - Entrée B; Parties communes - Entrée C
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P032
Description : Ragréage sur parquet
Localisation : Appartement 14-001 - Entrée
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P033
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : Appartement 14-001 - Entrée
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-034
Prélèvement : P034
Description : Colle de plinthes marrons
Localisation : Appartement 14-001 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035
Prélèvement : P035
Description : Sous-couche de revêtement souple + ragréage
Localisation : Appartement 14-001 - SDB
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P036
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Appartement 14-001 - SDB
Résultat : Présence d'amiante

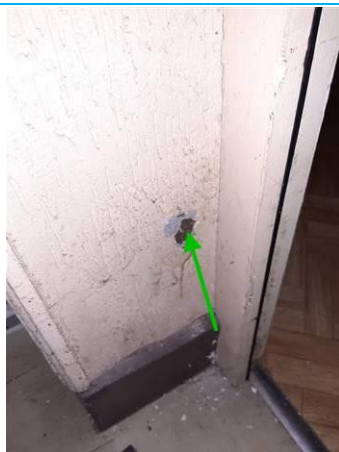

Matériaux : ZPSO-037

Prélèvement : P037

Description : Enduit à base de plâtre

Localisation : Parties communes entrée A - 1er étage

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038

Prélèvement : P038

Description : Dalle de sol + colle sur terrazzo

Localisation : Parties communes entrée A - 1er étage

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-039

Prélèvement : P039

Description : Enduit à base de plâtre

Localisation : Parties communes entrée A - RDC

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040

Prélèvement : P040

Description : Enduit projeté sur ITE

Localisation : Parties communes entrée A - Extérieur

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P041
Description : Colle isolation extérieure
Localisation : Parties communes entrée A - Extérieur
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P042
Description : Nez de marche
Localisation : Parties communes entrée A - 1er étage
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : /
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Parties communes entrée A - Combles; Parties communes entrée B - Combles; Bâtiment 10 - Combles; Bâtiment 11 - Combles; Bâtiment 12 - Combles; Bâtiment 15 - Combles; Bâtiment 16 - Combles
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : /
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Parties communes entrée A - Combles; Parties communes entrée B - Combles; Bâtiment 10 - Combles; Bâtiment 11 - Combles; Bâtiment 12 - Combles; Bâtiment 15 - Combles; Bâtiment 16 - Combles
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017

Prélèvement :

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation : Parties communes entrée A - Combles; Parties communes entrée B - Combles; Bâtiment 10 - Combles;

Bâtiment 11 - Combles; Bâtiment 12 - Combles; Bâtiment 15 - Combles; Bâtiment 16 - Combles

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026


Prélèvement : P031

Description : Joint de mastic de vitrage

Localisation : Parties communes - Entrée A

Résultat : Présence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

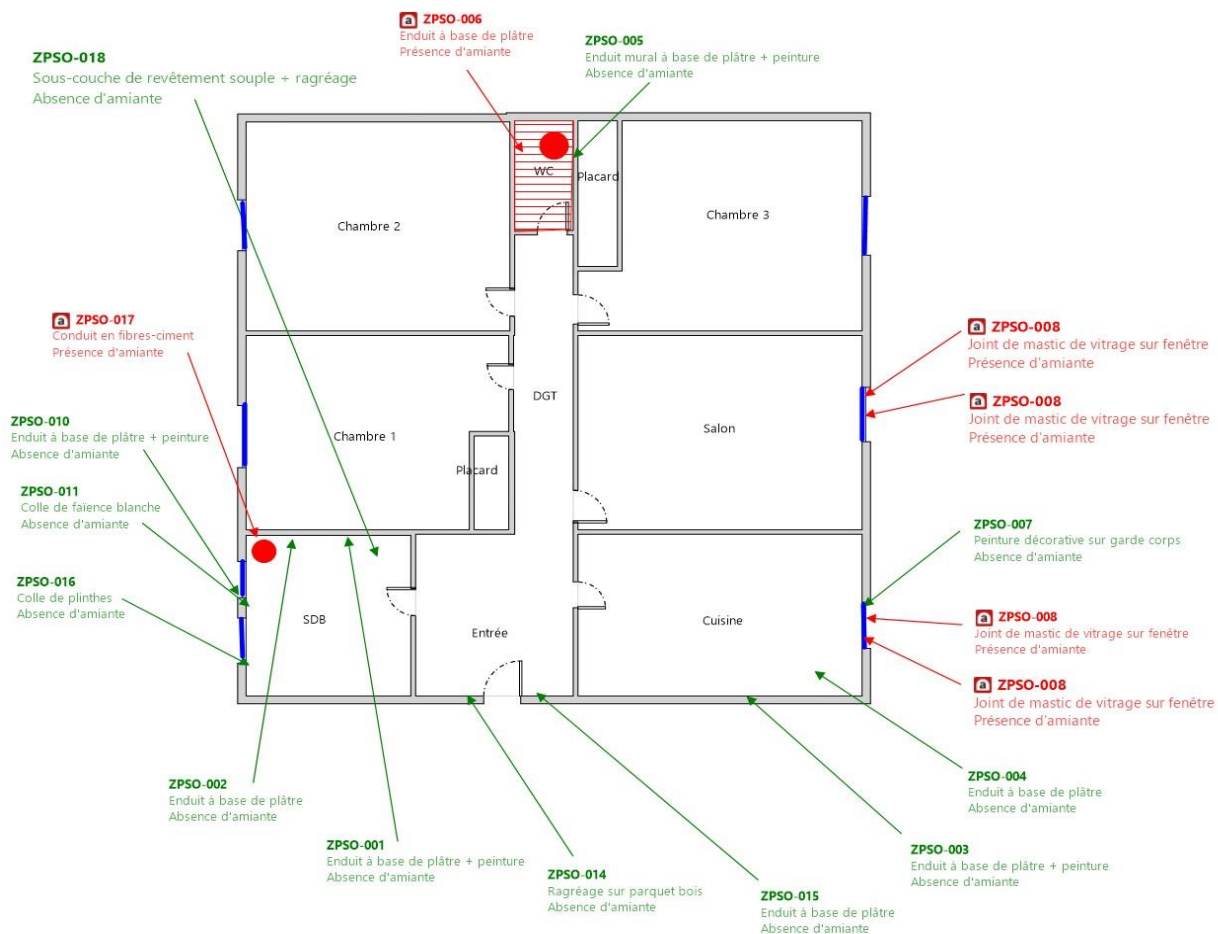

● Conduits de ventilation au plafond en amiante ciment





Enduit plâtré amianté au plafond des WC




Joints de mastic de vitrage sur fenêtres bois amiantés

Appartement 14-007

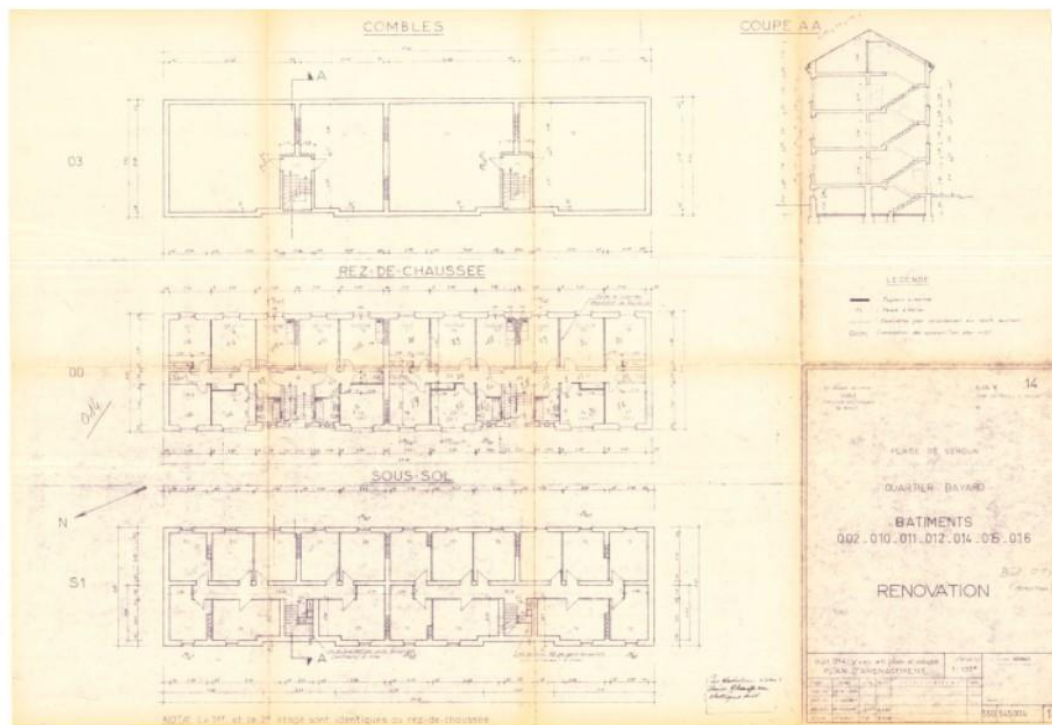


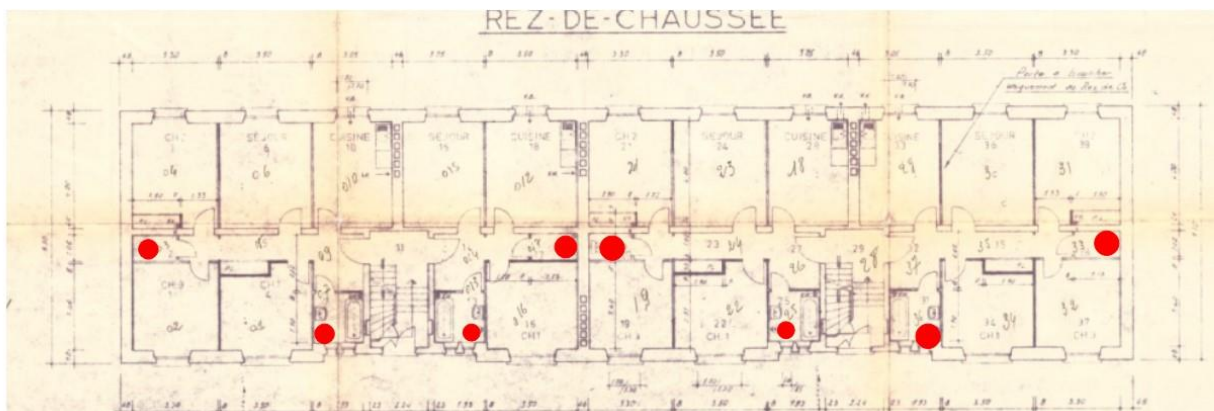


● Conduits de ventilation au plafond en amiante ciment

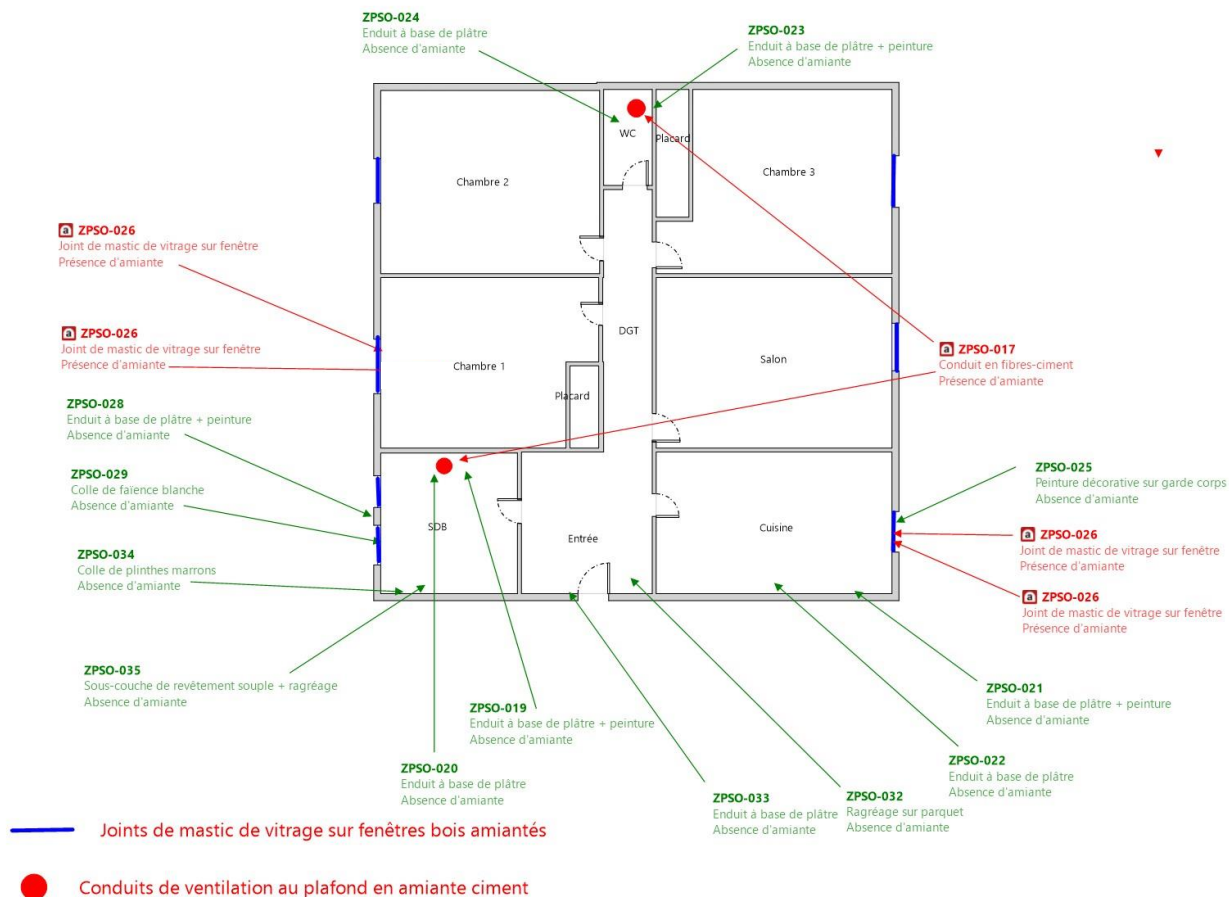

Appartement 14-001

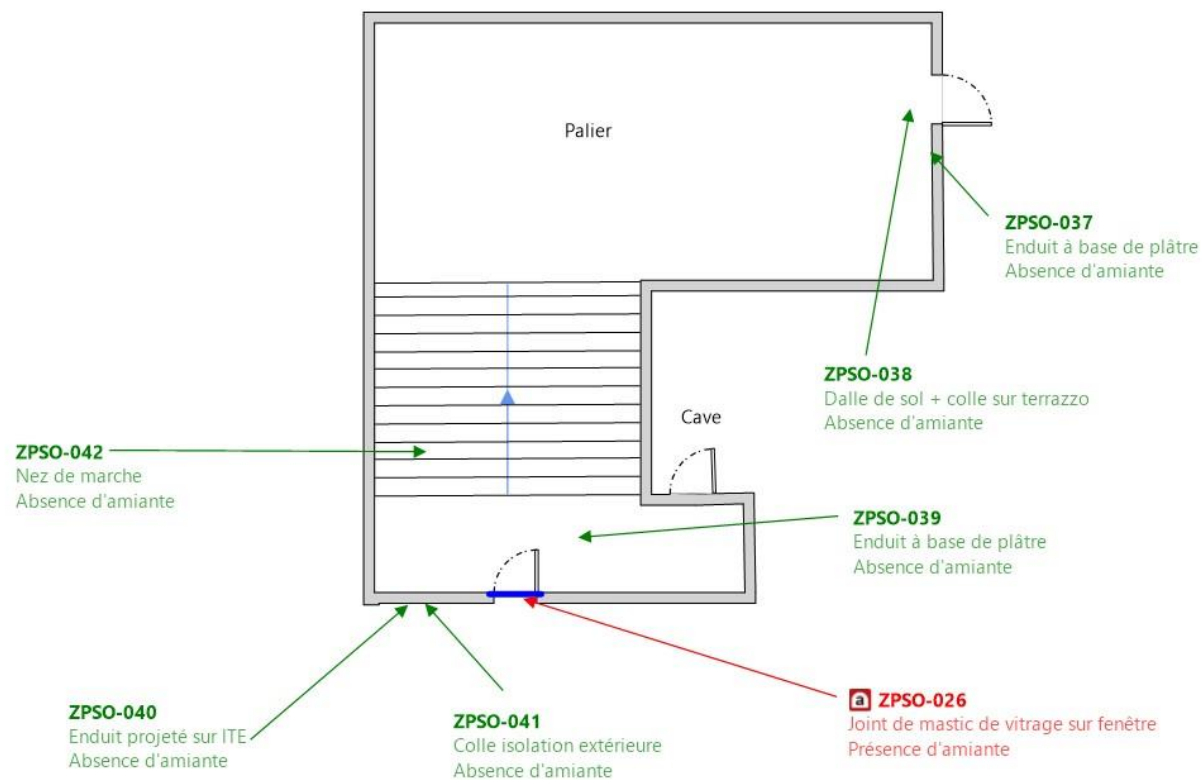


— Joints de mastic de vitrage sur imposte porte amiantés

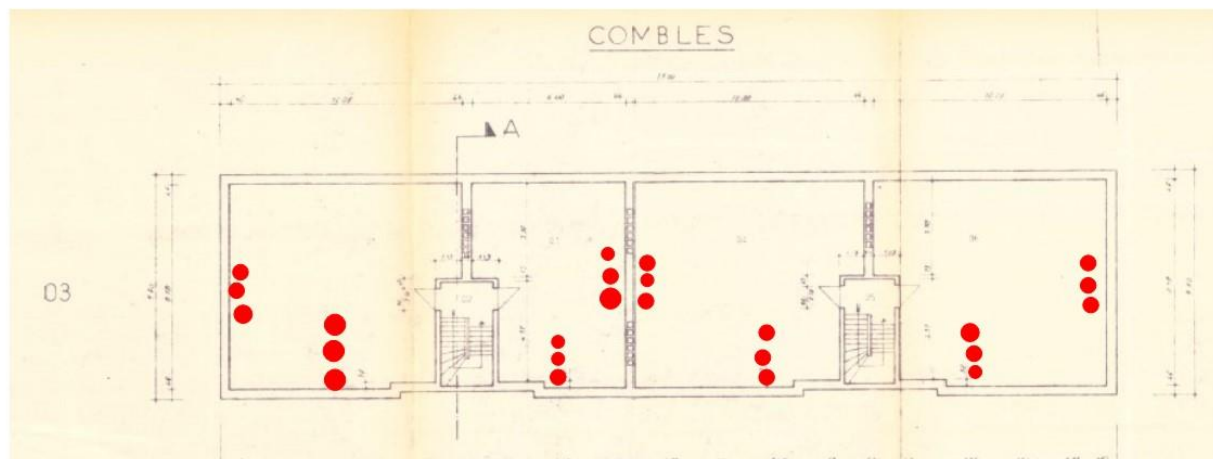

● Conduits de ventilation en amiante ciment

Combles bâtiment 14

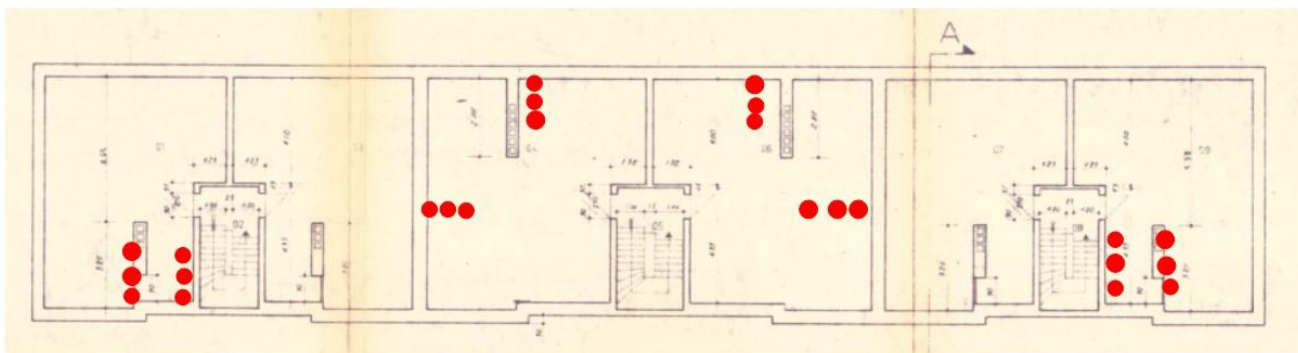

● Conduits de ventilation en amiante ciment

Combles bâtiments 16, 15, 12, 10, 11

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2467 EN DATE DU 23/03/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC NANCY (CGENA) 1 rue du Clocher de Venise 54230 CHAVIGNY	Réf. Commande ITGA : IT0321-2467 Réf. Commande Client : 2103CGENADE2105606_2021_03_16_1757_2540
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/03/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-35910
Réf échantillon client : P001 - Enduit à base de plâtre + peinture - Appartement 14-007 - SDB				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtréux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-35911
Réf échantillon client : P002 - Enduit à base de plâtre - Appartement 14-007 - SDB				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtréux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-35912
Réf échantillon client : P003 - Enduit à base de plâtre + peinture - Appartement 14-007 - Cuisine				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtréux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE				Réf échantillon ITGA : IT142103-35913
Réf échantillon client : P004 - Enduit à base de plâtre - Appartement 14-007 - Cuisine				Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtréux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2467 EN DATE DU 23/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P005 - Enduit à base de plâtre + peinture - Appartement 14-007 - WC			Réf échantillon ITGA : IT142103-35914 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtré blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtré blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P006 - Enduit à base de plâtre - Appartement 14-007 - WC			Réf échantillon ITGA : IT142103-35915 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtré beige / Matériau gris en faible quantité	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtré beige + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	2	22/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P007 - Peinture décorative sur garde corps - Appartement 14-007 - Cuisine			Réf échantillon ITGA : IT142103-35916 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P008 - Joint de mastic de vitrage sur fenêtre interneure - Appartement 14-007 - Chambre 1			Réf échantillon ITGA : IT142103-35917 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau mou marron avec poussières	
Peinture en faible quantité non séparable + matériau mou marron avec poussières	META (2)	1	23/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P009 - Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure - Appartement 14-007 - Chambre 1			Réf échantillon ITGA : IT142103-35918 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau mou marron	
Peintures multiples non séparable + matériau mou marron	META (2)	1	23/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P010 - Enduit à base de plâtre + peinture - Appartement 14-007 - SDB			Réf échantillon ITGA : IT142103-35919 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtré blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtré blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P011 - Colle de faïence blanche - Appartement 14-007 - SDB			Réf échantillon ITGA : IT142103-35920 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Joint cassant blanc	
Peintures multiples + carrelage + colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable + joint cassant blanc	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P012 - Joint de mastic de vitrage sur fenêtre interneure - Appartement 14-007 - Cuisine			Réf échantillon ITGA : IT142103-35921 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau mou marron avec poussières / Bois	
Peintures multiples non séparable + matériau mou marron avec poussières non séparable + bois non séparable	META (2)	1	23/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2467 EN DATE DU 23/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P013 - Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure - Appartement 14-007 - Cuisine			Réf échantillon ITGA : IT142103-35922	
Matériau mou marron avec poussières + bois aggloméré	META (2)	1	23/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P014 - Ragraage sur parquet bois - Appartement 14-007 - Entrée			Réf échantillon ITGA : IT142103-35923	
Ragraage gris + peinture non séparable	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P015 - Enduit a base de platre - Appartement 14-007 - Entrée			Réf échantillon ITGA : IT142103-35924	
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P016 - Colle de plinthes - Appartement 14-007 - SDB			Réf échantillon ITGA : IT142103-35925	
Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P017 - Sous-couche de revêtement souple + ragrage - Appartement 14-007 - SDB			Réf échantillon ITGA : IT142103-35926	
Peinture + carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P018 - Conduit en fibres-ciment - Appartement 14-007 - SDB			Réf échantillon ITGA : IT142103-35927	
Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles + matériau blanc non séparable	MOLP	1	22/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P019 - Enduit a base de platre + peinture - Appartement 14-001 - SDB			Réf échantillon ITGA : IT142103-35928	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec poussières	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P020 - Enduit a base de platre - Appartement 14-001 - SDB			Réf échantillon ITGA : IT142103-35929	
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2467 EN DATE DU 23/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P021 - Enduit à base de plâtre + peinture - Appartement 14-001 - Cuisine			Réf échantillon ITGA : IT142103-35930 Description ITGA : Peinture avec poussières / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P022 - Enduit à base de plâtre - Appartement 14-001 - Cuisine			Réf échantillon ITGA : IT142103-35931 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P023 - Enduit à base de plâtre + peinture - Appartement 14-001 - WC			Réf échantillon ITGA : IT142103-35932 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P024 - Enduit à base de plâtre - Appartement 14-001 - WC			Réf échantillon ITGA : IT142103-35933 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P025 - Peinture décorative sur garde corps - Appartement 14-001 - Cuisine			Réf échantillon ITGA : IT142103-35934 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P026 - Joint de mastic de vitrage sur fenêtre interneure - Appartement 14-001 - Chambre 1			Réf échantillon ITGA : IT142103-35935 Description ITGA : Peinture / Matériau mou marron avec poussières	
Peinture non séparable + matériau mou marron avec poussières	META (2)	1	23/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P027 - Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure - Appartement 14-001 - Chambre 1			Réf échantillon ITGA : IT142103-35936 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau mou marron / Bois	
Peintures multiples non séparable + matériau mou marron non séparable + bois non séparable	META (2)	1	23/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P028 - Enduit à base de plâtre + peinture - Appartement 14-001 - SDB			Réf échantillon ITGA : IT142103-35937 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	22/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2467 EN DATE DU 23/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P029 - Colle de faïence blanche - Appartement 14-001 - SDB	Réf échantillon ITGA : IT142103-35938 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc			
Peintures multiples non séparable + carrelage + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P030 - Joint de mastic de vitrage sur fenêtre interieure - Appartement 14-001 - Cuisine	Réf échantillon ITGA : IT142103-35939 Description ITGA : Peinture / Matériau mou marron			
Peinture non séparable + matériau mou marron	META (2)	4	23/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P031 - Joint de mastic de vitrage sur fenêtre extérieure - Appartement 14-001 - Cuisine	Réf échantillon ITGA : IT142103-35940 Description ITGA : Peinture / Matériau mou marron avec poussières / Bois			
Peinture non séparable + matériau mou marron avec poussières + bois non séparable	META (2)	1	23/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P032 - Ragréage sur parquet - Appartement 14-001 - Entrée	Réf échantillon ITGA : IT142103-35941 Description ITGA : Colle grise / Ragréage gris / Peinture			
Colle grise non séparable + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P033 - Enduit à base de plâtre - Appartement 14-001 - Entrée	Réf échantillon ITGA : IT142103-35942 Description ITGA : Papier peint / Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac			
Papier peint non séparable + peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P034 - Colle de plinthes marrons - Appartement 14-001 - SDB	Réf échantillon ITGA : IT142103-35943 Description ITGA : Matériau souple beige / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Ragréage gris en faible quantité hétérogène / Joint cassant gris / Peintures multiples			
Matériau souple beige + carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + ragréage gris en faible quantité hétérogène non séparable + joint cassant gris + peintures multiples non séparable	META (1)	1	22/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2467 EN DATE DU 23/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P035 - Sous-couche de revêtement souple + ragréage - Appartement 14-001 - SDB				Réf échantillon ITGA : IT142103-35944 Description ITGA : Colle polymère beige / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris
Colle polymère beige + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META (I)	I	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P036 - Conduit en fibres-ciment - Appartement 14-001 - SDB				Réf échantillon ITGA : IT142103-35945 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / Matériau blanc
Fibrociment gris avec fibres visibles + matériau blanc non séparable	MOLP	I	22/03/2021	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P037 - Enduit à base de plâtre - Parties communes entrée A - 1er étage				Réf échantillon ITGA : IT142103-35946 Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige
Peinture non séparable + enduit compact beige	META (I)	I	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P038 - Dalle de sol + colle sur terrazzo - Parties communes entrée A - 1er étage				Réf échantillon ITGA : IT142103-35947 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Colle grise
Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène + colle grise	META (I)	I	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P039 - Enduit à base de plâtre - Parties communes entrée A - RDC				Réf échantillon ITGA : IT142103-35948 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (I)	I	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P040 - Enduit projeté sur ITE - Parties communes entrée A - Extérieur				Réf échantillon ITGA : IT142103-35949 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris avec couche en toile / Polystyrène expansé (billes)
Peinture non séparable + enduit compact gris avec couche en toile + polystyrène expansé (billes)	META (I)	I	22/03/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE Réf échantillon client : P041 - Colle isolation extérieure - Parties communes entrée A - Extérieur				Réf échantillon ITGA : IT142103-35950 Description ITGA : Colle grise / Polystyrène
Colle grise + polystyrène	META (I)	I	22/03/2021	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0321-2467 EN DATE DU 23/03/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2103CGENADE2105606 - CASERNE BAYARD Quai Bayard 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE		Réf échantillon ITGA : IT142103-35951		
Réf échantillon client : P042 - Nez de marche - Parties communes entrée A - 1er étage		Description ITGA : Revêtement souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité		
Revêtement souple noir + colle polymère jaune en faible quantité	META (2)	1	23/03/2021	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 1.1

Page 7/7

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 1902-005

Certifie par la présente que :


Thierry LENOURRY

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	16/01/2018	15/01/2023
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	16/01/2018	15/01/2023
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	18/01/2021	17/01/2028
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	18/01/2021	17/01/2028


qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 5 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâties
- DPE : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Plomb : Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique



ACCREDITATION N° 43065
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 93977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 994 309 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087

A effet du 01/01/2001

Client : 0010834120

SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.