

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **30/05/2024**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **27/06/2024**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Batiment GALILEE (voir plan)**

Propriétaire

Nom : **APHP**
Adresse : **Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**
Nom : **APHP**
Adresse : **Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2024**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	MESMIN Simon	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 07/02/2023 Échéance : 06/02/2030 N° de certification : 22-1944
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MESMIN Simon	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 07/02/2023 Échéance : 06/02/2030 N° de certification : 22-1944

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	13
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	13
	D.6. Zones non visitées.....	14
E.	Annexes au rapport.....	15
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	15
	E.2. Planches de repérage.....	27
	E.3. Résultats d'analyses.....	33

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **30/05/2024**

Type de bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Agent de sécurité**

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	80-84 rue des Meuniers / Bat. A - 92220 BAGNEUX	1-1592



Programme de travaux

Amélioration de la sécurité incendie de l'ensemble du bâtiment .



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ Bât. Galillé / R+2 - Combles 1
- ❖ Bât. Galillé / R+2 - 321_291 salle de réunion
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 329_294 Réserve
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 340_294 Chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 346_290 réserve
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 338_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 320_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Local 1
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 367_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Chambre 13
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 364_294 chambre
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - Hall 1
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 335_313 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 324_314 salle de réunion
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 344_306 atelier
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - Circulation 2
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 325_289 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 342_289 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 348_297 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 337_297 réserve
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 327_297 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - Sas
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 367_288 Bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 378_288 réserve
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 375_293 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 363_293 poste de soin
- ❖ Bât. Galillé / S01 - Local Sprinkleurs
- ❖ Bât. Galillé / S01 - vestiaire 2
- ❖ Bât. Galillé / S01 - Local 2
- ❖ Bât. Galillé / S01 - Circulation
- ❖ Bât. Galillé / R+2 - 333_290 Bureau cadre
- ❖ Bât. Galillé / R+2 - 320_293 Chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Réserve 1
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 345_294 Bureau
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 342_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 333_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Local 2
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 359_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 372_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 374_294 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 359_294 Office alimentaire
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - Hall 2
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 333_311 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 326_305 salle de sport
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 349_306 office alimentaire
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - Hall 3
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 334_289 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 346_289 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 345_297 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 333_297 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 324_297 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 359_288 Bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 371_288 Bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 380_288 réserve
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 371_293 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 359_293 bureau
- ❖ Bât. Galillé / S01 - Réserve 1
- ❖ Bât. Galillé / S01 - vestiaire 1
- ❖ Bât. Galillé / S01 - Local 3
- ❖ Bât. Galillé / R+2 - Circulation
- ❖ Bât. Galillé / R+2 - 325_294 Chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 334_294 Chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 349_290 Poste de soin
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 340_290 réserve
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 325_288 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Accès terrasse
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Circulation 2
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 363_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - 379_289 chambre
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Chambre 11
- ❖ Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 344_312 salle a manger
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 328_314 salle de réunion
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 340_306 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 321_289 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 338_289 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 349_289 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 340_297 réserve
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 330_297 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 363_288 Bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 375_288 Bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 379_293 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - 367_293 bureau
- ❖ Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4
- ❖ Bât. Galillé / S01 - Vestiaire 3
- ❖ Bât. Galillé / S01 - Local 1
- ❖ Bât. Galillé / S01 - Local 4



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Néant	-	-



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Bât. Galillé / R+2 - Combles 1	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+2 - Combles 1	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+2 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+2 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+2 - 321_291 salle de réunion	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+2 - 321_291 salle de réunion	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+2 - 320_293 Chambre; Bât. Galillé / R+2 - 325_294 Chambre; Bât. Galillé / R+1 - 329_294 Réserve	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Plafond - Peinture + Carton + Plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Réserve 1; Bât. Galillé / R+1 - 334_294 Chambre; Bât. Galillé / R+1 - 340_294 Chambre	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - Réserve 1	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - 345_294 Bureau	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - 345_294 Bureau	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - 349_290 Poste de soin; Bât. Galillé / R+1 - 346_290 réserve	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - 349_290 Poste de soin; Bât. Galillé / R+1 - 346_290 réserve	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - 342_289 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 340_290 réserve; Bât. Galillé / R+1 - 338_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - 342_289 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 340_290 réserve; Bât. Galillé / R+1 - 338_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - 333_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0016 (P0016) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - 333_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - 325_288 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 320_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0022 (P0022) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Local 1; Bât. Galillé / R+1 - Local 2	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0025 (P0024) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0026 (P0025) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0027 (P0026) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0028 (P0027) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0029 (P0028) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - 359_289 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 363_289 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 367_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0030 (P0029) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - 359_289 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 363_289 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 367_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0031 (P0030) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - 372_289 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 379_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0032 (P0031) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - 372_289 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 379_289 chambre	Identifiant : ZPSO-0033 (P0032) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Chambre 13	Identifiant : ZPSO-0034 (P0033) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - Chambre 13; Bât. Galillé / R+1 - 374_294 chambre; Bât. Galillé / R+1 - Chambre 11	Identifiant : ZPSO-0035 (P0034) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - 364_294 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 359_294 Office alimentaire	Identifiant : ZPSO-0036 (P0035) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - 364_294 chambre; Bât. Galillé / R+1 - 359_294 Office alimentaire	Identifiant : ZPSO-0037 (P0036) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0038 (P0037) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0039 (P0038) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0040 (P0039) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0041 (P0040) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Hall 1; Bât. Galillé / Rdc - Hall 2	Identifiant : ZPSO-0042 (P0041) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 344_312 salle a manger; Bât. Galillé / Rdc - 335_313 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 333_311 bureau	Identifiant : ZPSO-0043 (P0042) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 344_312 salle a manger; Bât. Galillé / Rdc - 335_313 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 333_311 bureau	Identifiant : ZPSO-0044 (P0043) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 328_314 salle de réunion; Bât. Galillé / Rdc - 324_314 salle de réunion	Identifiant : ZPSO-0045 (P0044) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 328_314 salle de réunion; Bât. Galillé / Rdc - 324_314 salle de réunion	Identifiant : ZPSO-0046 (P0045) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 326_305 salle de sport	Identifiant : ZPSO-0047 (P0046) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 326_305 salle de sport	Identifiant : ZPSO-0048 (P0047) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 344_306 atelier; Bât. Galillé / Rdc - 349_306 office alimentaire; Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0049 (P0048) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 340_306 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 344_306 atelier; Bât. Galillé / Rdc - 349_306 office alimentaire	Identifiant : ZPSO-0050 (P0049) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0051 (P0050) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0052 (P0051) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0053 (P0052) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0054 (P0053) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	Identifiant : ZPSO-0055 (P0054) Description : Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0056 (P0055) Description : Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 2	Identifiant : ZPSO-0057 (P0056) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Hall 3	Identifiant : ZPSO-0058 (P0057) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
Bât. Galillé / Rdc - Hall 3	Identifiant : ZPSO-0059 (P0058) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Hall 3	Identifiant : ZPSO-0060 (P0059) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 321_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 325_289 bureau	Identifiant : ZPSO-0061 (P0060) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 321_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 325_289 bureau	Identifiant : ZPSO-0062 (P0061) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 334_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 338_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 342_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 346_289 bureau	Identifiant : ZPSO-0063 (P0062) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 334_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 338_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 342_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 346_289 bureau	Identifiant : ZPSO-0064 (P0063) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 349_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 348_297 bureau	Identifiant : ZPSO-0065 (P0064) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 349_289 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 348_297 bureau	Identifiant : ZPSO-0066 (P0065) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 345_297 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 340_297 réserve; Bât. Galillé / Rdc - 337_297 réserve	Identifiant : ZPSO-0067 (P0066) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 345_297 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 340_297 réserve; Bât. Galillé / Rdc - 337_297 réserve	Identifiant : ZPSO-0068 (P0067) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 330_297 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 327_297 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 324_297 bureau	Identifiant : ZPSO-0069 (P0068) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 330_297 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 327_297 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 324_297 bureau	Identifiant : ZPSO-0070 (P0069) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0071 (P0070) Description : Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragraéage + Chape
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0072 (P0071) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0073 (P0072) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0074 (P0073) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	Identifiant : ZPSO-0075 (P0074) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Sas	Identifiant : ZPSO-0076 (P0075) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Sas	Identifiant : ZPSO-0077 (P0076) Description : Faux plafond - Plaque friable




Localisation	Description du matériau
Bât. Galillé / Rdc - Sas	Identifiant : ZPSO-0078 (P0077) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 359_288 Bureau; Bât. Galillé / Rdc - 363_288 Bureau; Bât. Galillé / Rdc - 367_288 Bureau	Identifiant : ZPSO-0079 (P0078) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 359_288 Bureau; Bât. Galillé / Rdc - 363_288 Bureau; Bât. Galillé / Rdc - 367_288 Bureau	Identifiant : ZPSO-0080 (P0079) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 371_288 Bureau; Bât. Galillé / Rdc - 375_288 Bureau; Bât. Galillé / Rdc - 378_288 réserve; Bât. Galillé / Rdc - 380_288 réserve	Identifiant : ZPSO-0081 (P0080) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 371_288 Bureau; Bât. Galillé / Rdc - 375_288 Bureau; Bât. Galillé / Rdc - 378_288 réserve; Bât. Galillé / Rdc - 380_288 réserve	Identifiant : ZPSO-0082 (P0081) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 379_293 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 375_293 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 371_293 bureau	Identifiant : ZPSO-0083 (P0082) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 379_293 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 375_293 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 371_293 bureau	Identifiant : ZPSO-0084 (P0083) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - 367_293 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 363_293 poste de soin; Bât. Galillé / Rdc - 359_293 bureau	Identifiant : ZPSO-0085 (P0084) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - 367_293 bureau; Bât. Galillé / Rdc - 363_293 poste de soin; Bât. Galillé / Rdc - 359_293 bureau	Identifiant : ZPSO-0086 (P0085) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0087 (P0086) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0088 (P0087) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0089 (P0088) Description : Faux plafond - Plaque friable
Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4	Identifiant : ZPSO-0090 (P0089) Description : Plafond - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / S01 - Local Sprinkleurs	Identifiant : ZPSO-0091 (P0090) Description : Mur et cloison maçonné - Joint ciment entre pierre
Bât. Galillé / S01 - Local Sprinkleurs	Identifiant : ZPSO-0092 (P0091) Description : Plafond - Flochage
Bât. Galillé / S01 - Réserve 1	Identifiant : ZPSO-0093 (P0092) Description : Mur et cloison maçonné - Joint ciment entre pierre
Bât. Galillé / S01 - Réserve 1	Identifiant : ZPSO-0094 (P0093) Description : Plafond - Flochage
Bât. Galillé / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0095 (P0094) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre



Localisation	Description du matériau
Bât. Galillé / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0096 (P0095) Description : Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre
Bât. Galillé / S01 - Vestiaire 3; Bât. Galillé / S01 - vestiaire 2; Bât. Galillé / S01 - vestiaire 1	Identifiant : ZPSO-0097 (P0096) Description : Plafond - Flocage
Bât. Galillé / S01 - Local 1	Identifiant : ZPSO-0098 (P0097) Description : Plafond - Flocage
Bât. Galillé / S01 - Local 3	Identifiant : ZPSO-0099 (P0098) Description : Plafond - Flocage
Bât. Galillé / S01 - Local 4	Identifiant : ZPSO-0100 (P0099) Description : Plafond - Flocage
Bât. Galillé / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0101 (P0100) Description : Plafond - Flocage
Bât. Galillé / S01 - Circulation	Identifiant : ZPSO-0102 (P0101) Description : Plafond - Flocage

D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau	Photo
Bât. Galillé / R+1 - Local 1; Bât. Galillé / R+1 - Local 2; Bât. Galillé / R+1 - Circulation 2; Bât. Galillé / Rdc - Hall 1; Bât. Galillé / Rdc - Hall 2	Identifiant : ZPSO-0024 Description : Plafond - Métal Justification : Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **VILLEJUIF**, le **27/06/2024**

Par : **MESMIN Simon**












Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 4, route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE**



E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

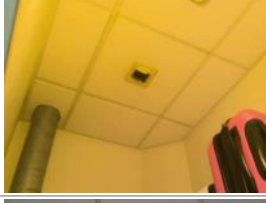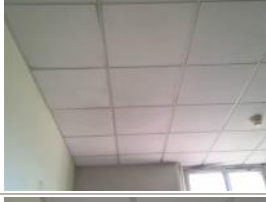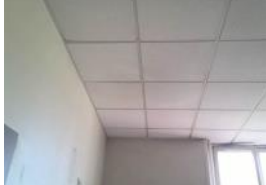

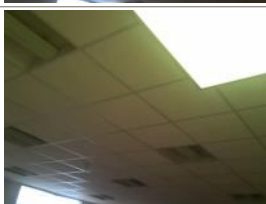






Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+2 - Combles 1	
P0002	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+2 - Combles 1	
P0003	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+2 - Circulation	
P0004	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+2 - Circulation	
P0005	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+2 - 321_291 salle de réunion	
P0006	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+2 - 321_291 salle de réunion	
P0007	Plafond - Peinture + Carton + Plâtre	Bât. Galillé / R+2 - 320_293 Chambre	
P0008	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - Réserve 1	



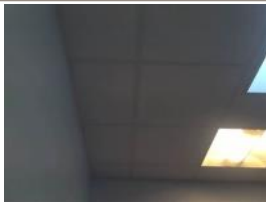




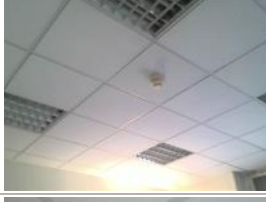

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Réserve 1	
P0010	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - 345_294 Bureau	
P0011	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - 345_294 Bureau	
P0012	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - 349_290 Poste de soin	
P0013	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - 349_290 Poste de soin	
P0014	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - 340_290 réserve	
P0015	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - 340_290 réserve	
P0016	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - 333_289 chambre	
P0017	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - 333_289 chambre	







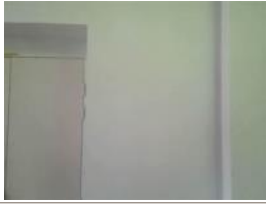

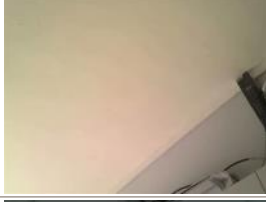
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - 325_288 chambre	
P0019	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1	
P0020	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1	
P0021	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1	
P0022	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 1	
P0023	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - Local 1	
P0024	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 2	
P0025	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3	
P0026	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3	
P0028	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 3	
P0029	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - 359_289 chambre	
P0030	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - 359_289 chambre	
P0031	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - 379_289 chambre	
P0032	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - 379_289 chambre	
P0033	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - Chambre 13	
P0034	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Chambre 13	
P0035	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - 364_294 chambre	







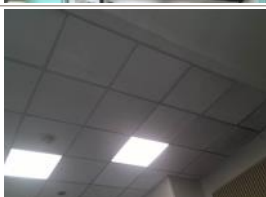

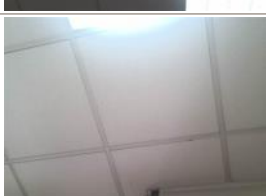
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - 364_294 chambre	
P0037	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4	
P0038	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4	
P0039	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4	
P0040	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / R+1 - Circulation 4	
P0041	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - Hall 2	
P0042	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 344_312 salle a manger	
P0043	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 344_312 salle a manger	
P0044	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 324_314 salle de réunion	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 324_314 salle de réunion	
P0046	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 326_305 salle de sport	
P0047	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 326_305 salle de sport	
P0048	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 344_306 atelier	
P0049	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 344_306 atelier	
P0050	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	
P0051	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	
P0052	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	
P0053	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 1	
P0055	Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 2	
P0056	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 2	
P0057	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Hall 3	
P0058	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Hall 3	
P0059	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Hall 3	
P0060	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 325_289 bureau	
P0061	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 325_289 bureau	
P0062	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 334_289 bureau	




Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 334_289 bureau	
P0064	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 349_289 bureau	
P0065	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 349_289 bureau	
P0066	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 345_297 bureau	
P0067	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 345_297 bureau	
P0068	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 324_297 bureau	
P0069	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 324_297 bureau	
P0070	Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	
P0071	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	
P0073	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	
P0074	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 3	
P0075	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Sas	
P0076	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - Sas	
P0077	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Sas	
P0078	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 359_288 Bureau	
P0079	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 359_288 Bureau	
P0080	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 371_288 Bureau	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 371_288 Bureau	
P0082	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 379_293 bureau	
P0083	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 379_293 bureau	
P0084	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - 367_293 bureau	
P0085	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - 367_293 bureau	
P0086	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4	
P0087	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4	
P0088	Faux plafond - Plaque friable	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4	
P0089	Plafond - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / Rdc - Circulation 4	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0090	Mur et cloison maçonné - Joint ciment entre pierre	Bât. Galillé / S01 - Local Sprinkleurs	
P0091	Plafond - Flocage	Bât. Galillé / S01 - Local Sprinkleurs	
P0092	Mur et cloison maçonné - Joint ciment entre pierre	Bât. Galillé / S01 - Réserve 1	
P0093	Plafond - Flocage	Bât. Galillé / S01 - Réserve 1	
P0094	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / S01 - Circulation	
P0095	Mur et cloison maçonné - Peinture + Enduit plâtre	Bât. Galillé / S01 - Circulation	
P0096	Plafond - Flocage	Bât. Galillé / S01 - vestiaire 2	
P0097	Plafond - Flocage	Bât. Galillé / S01 - Local 1	
P0098	Plafond - Flocage	Bât. Galillé / S01 - Local 3	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0099	Plafond - Flocage	Bât. Galillé / S01 - Local 4	
P0100	Plafond - Flocage	Bât. Galillé / S01 - Circulation	
P0101	Plafond - Flocage	Bât. Galillé / S01 - Circulation	

E.2. Planches de repérage

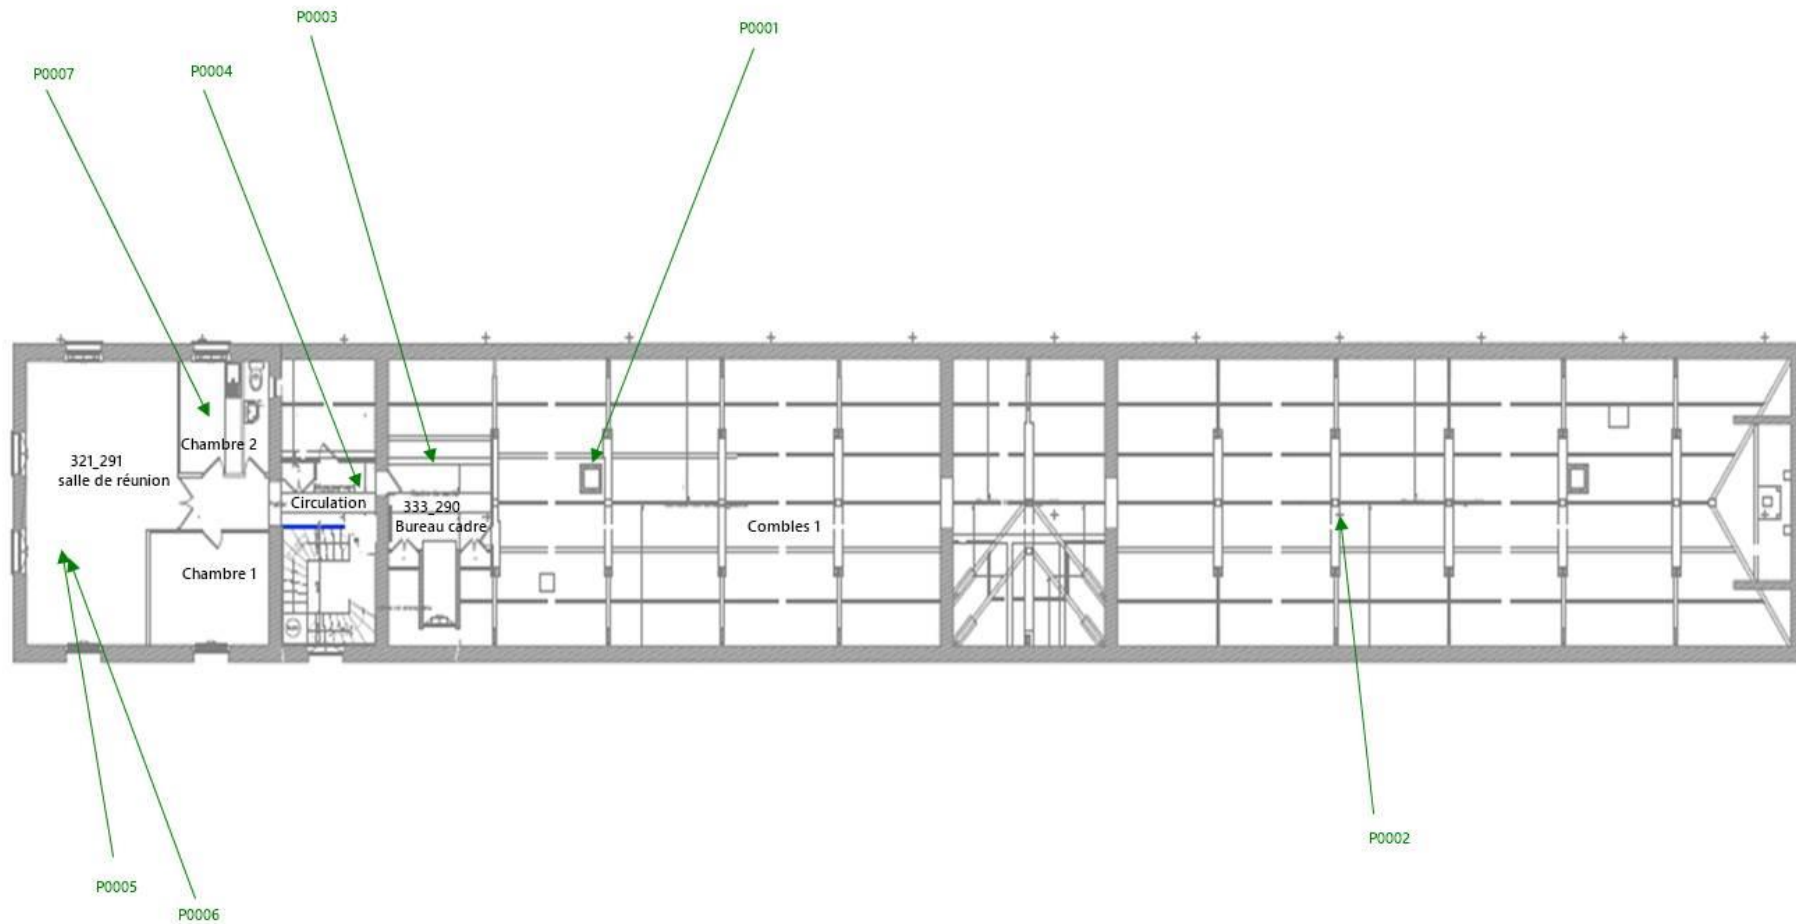


Bât. Galilé / R+2

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFEtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 27/06/2024Croquis 1 / 6
Version : V01
du : 27/06/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

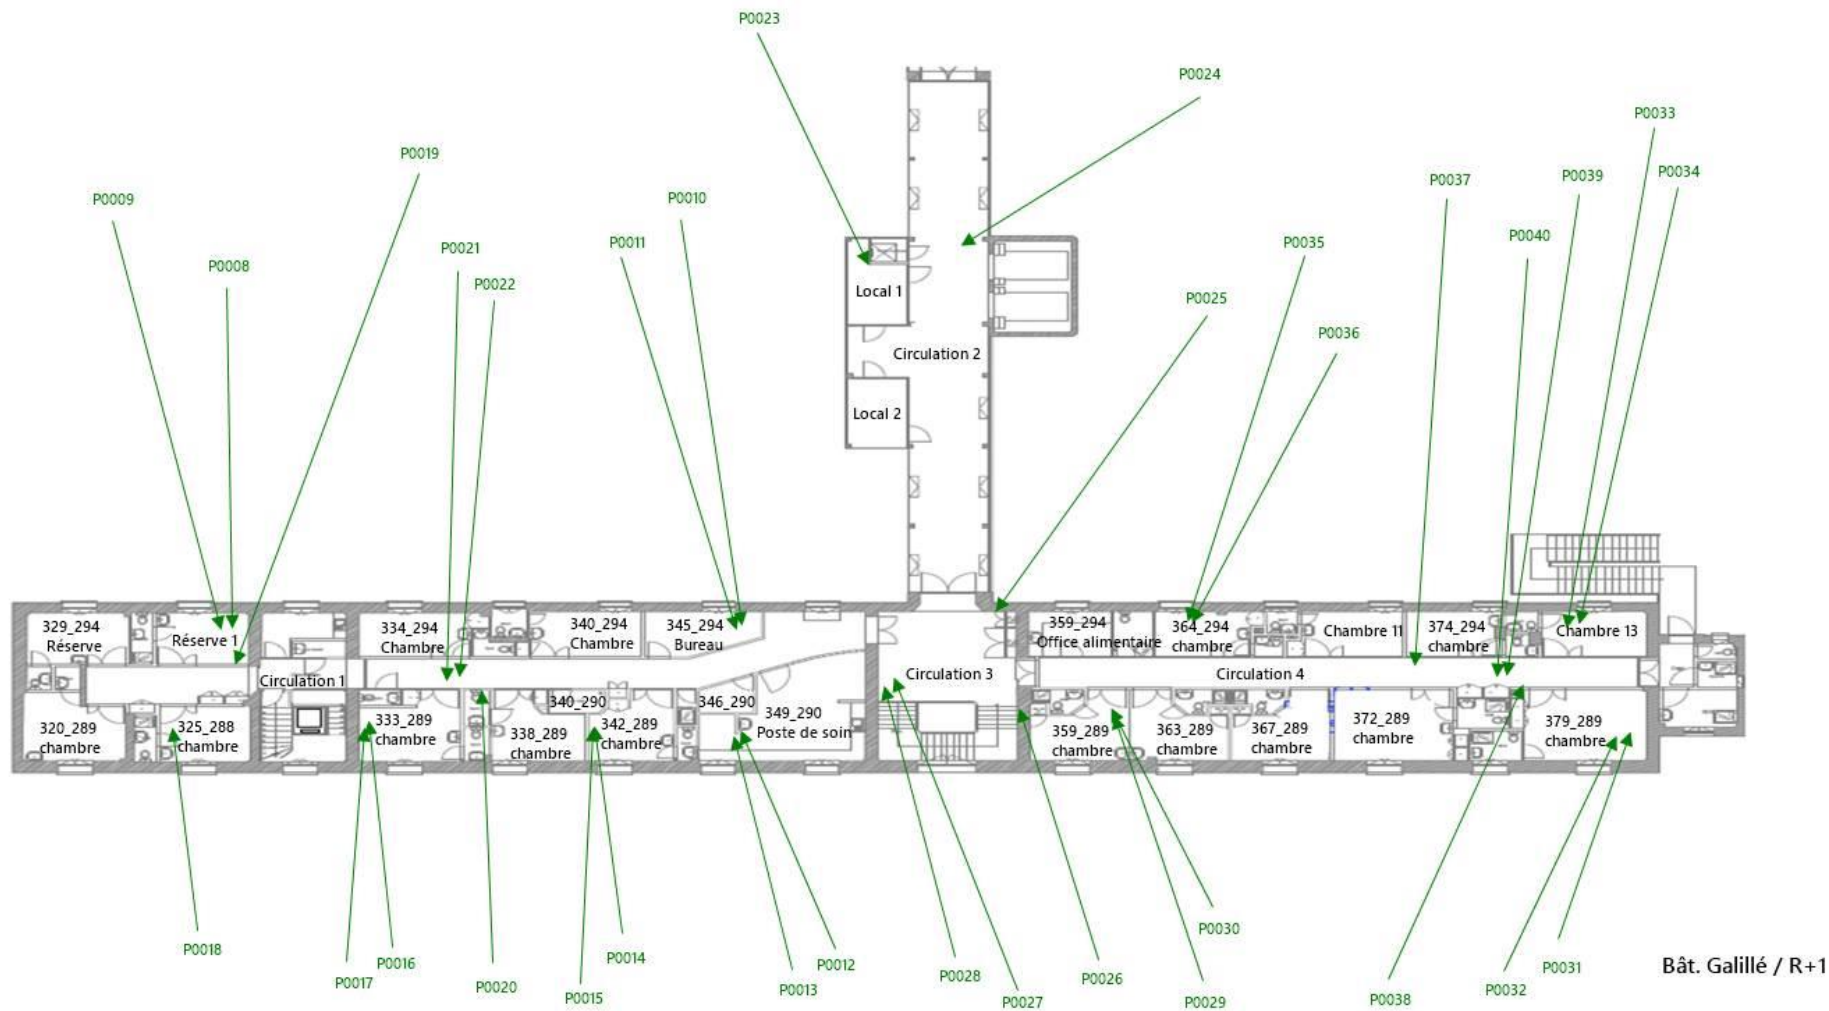


Bât. Galilé / R+1

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFEtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 27/06/2024Croquis 2 / 6
Version : V01
du : 27/06/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

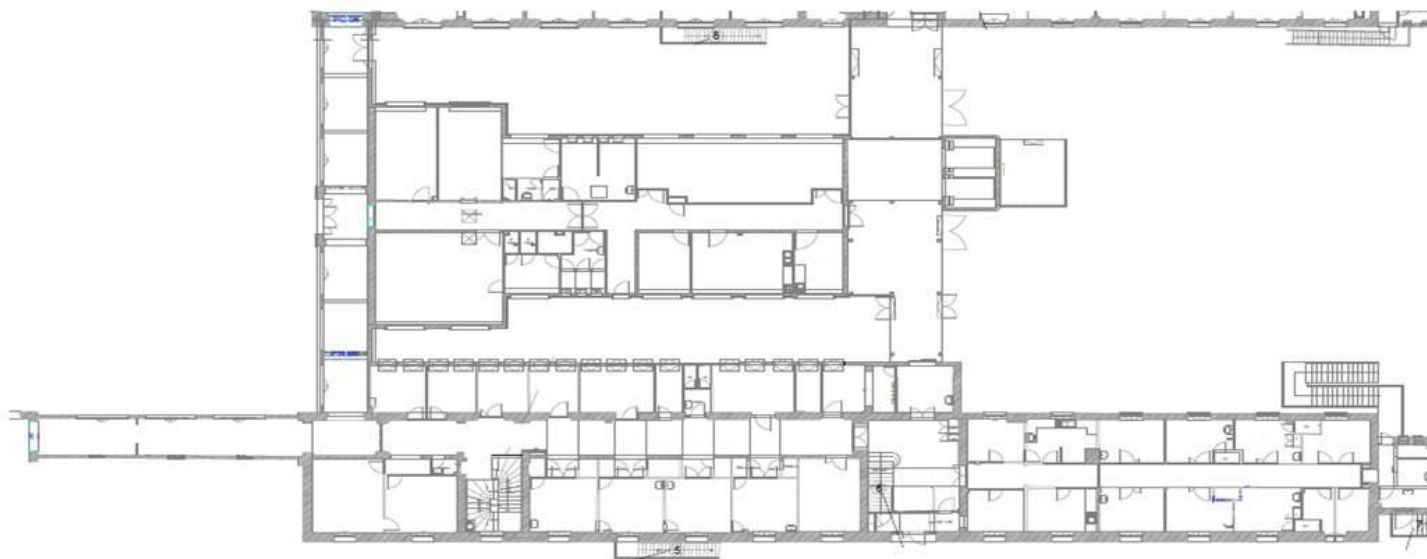

Bât. Galillé / Rdc (point de vue général)

Annexe au rapport : **APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT**


Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Bien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Établi par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 27/06/2024

Croquis 3 / 6
Version : V01
du : 27/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

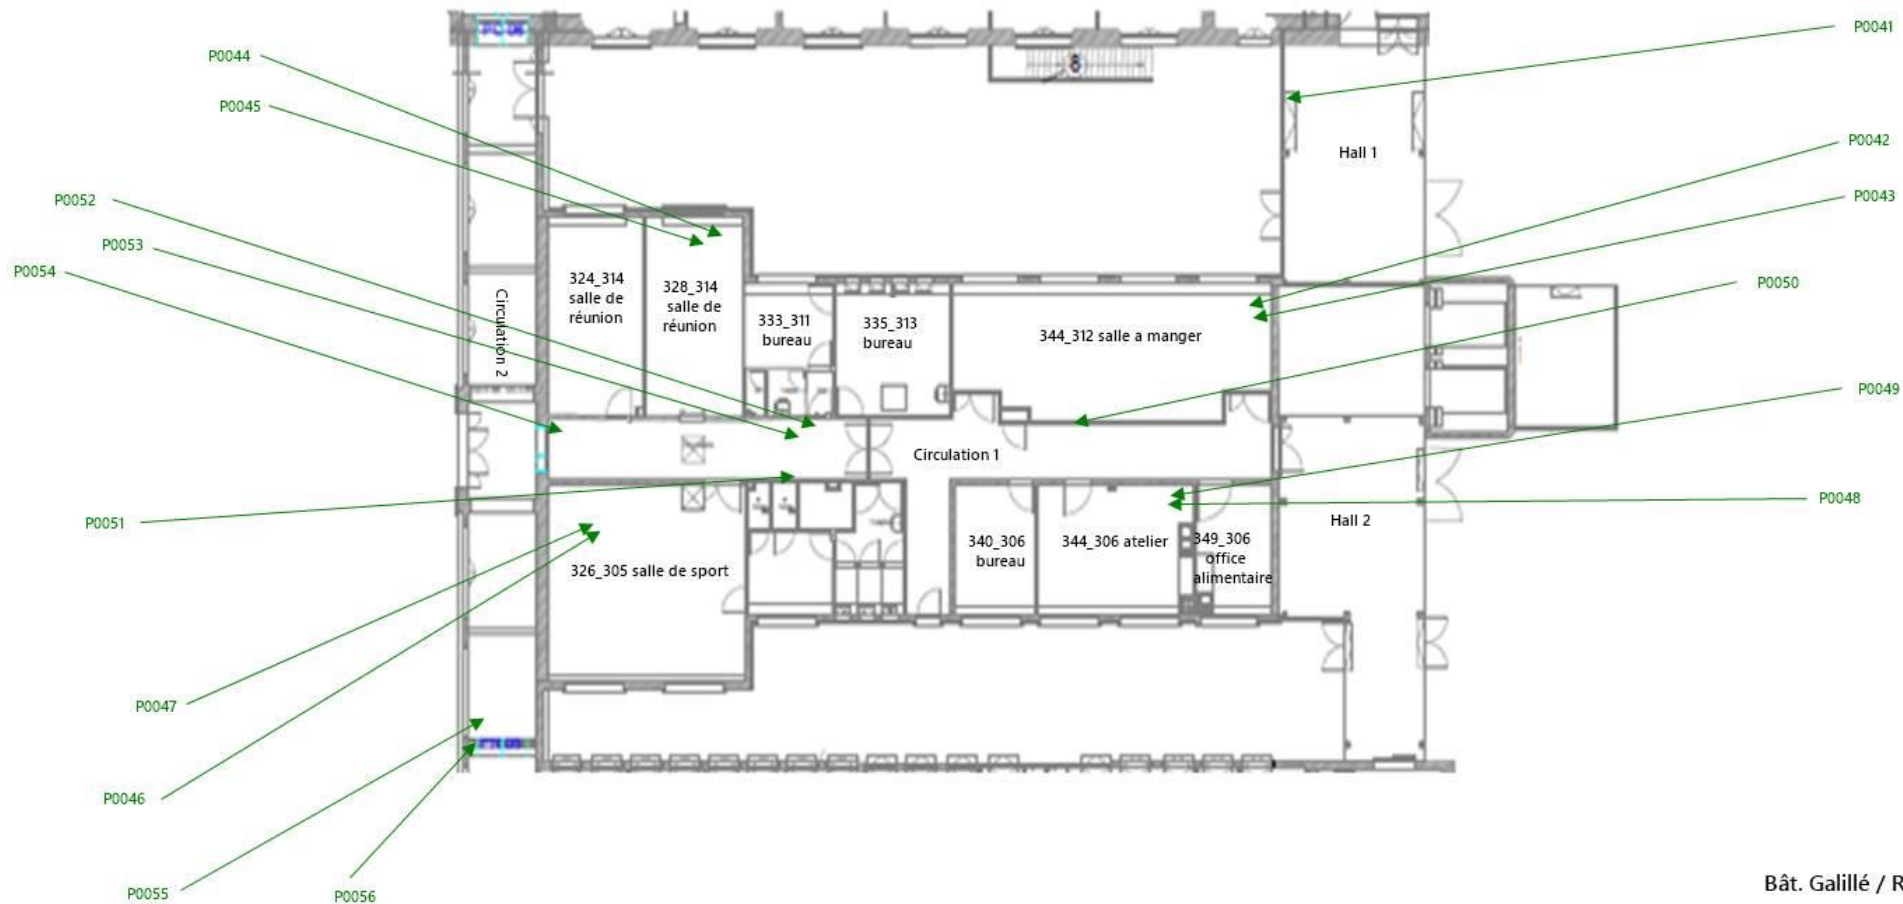


Bât. Galillé / Rdc (a)

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFÉtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 27/06/2024Croquis 4 / 6
Version : V01
du : 27/06/2024

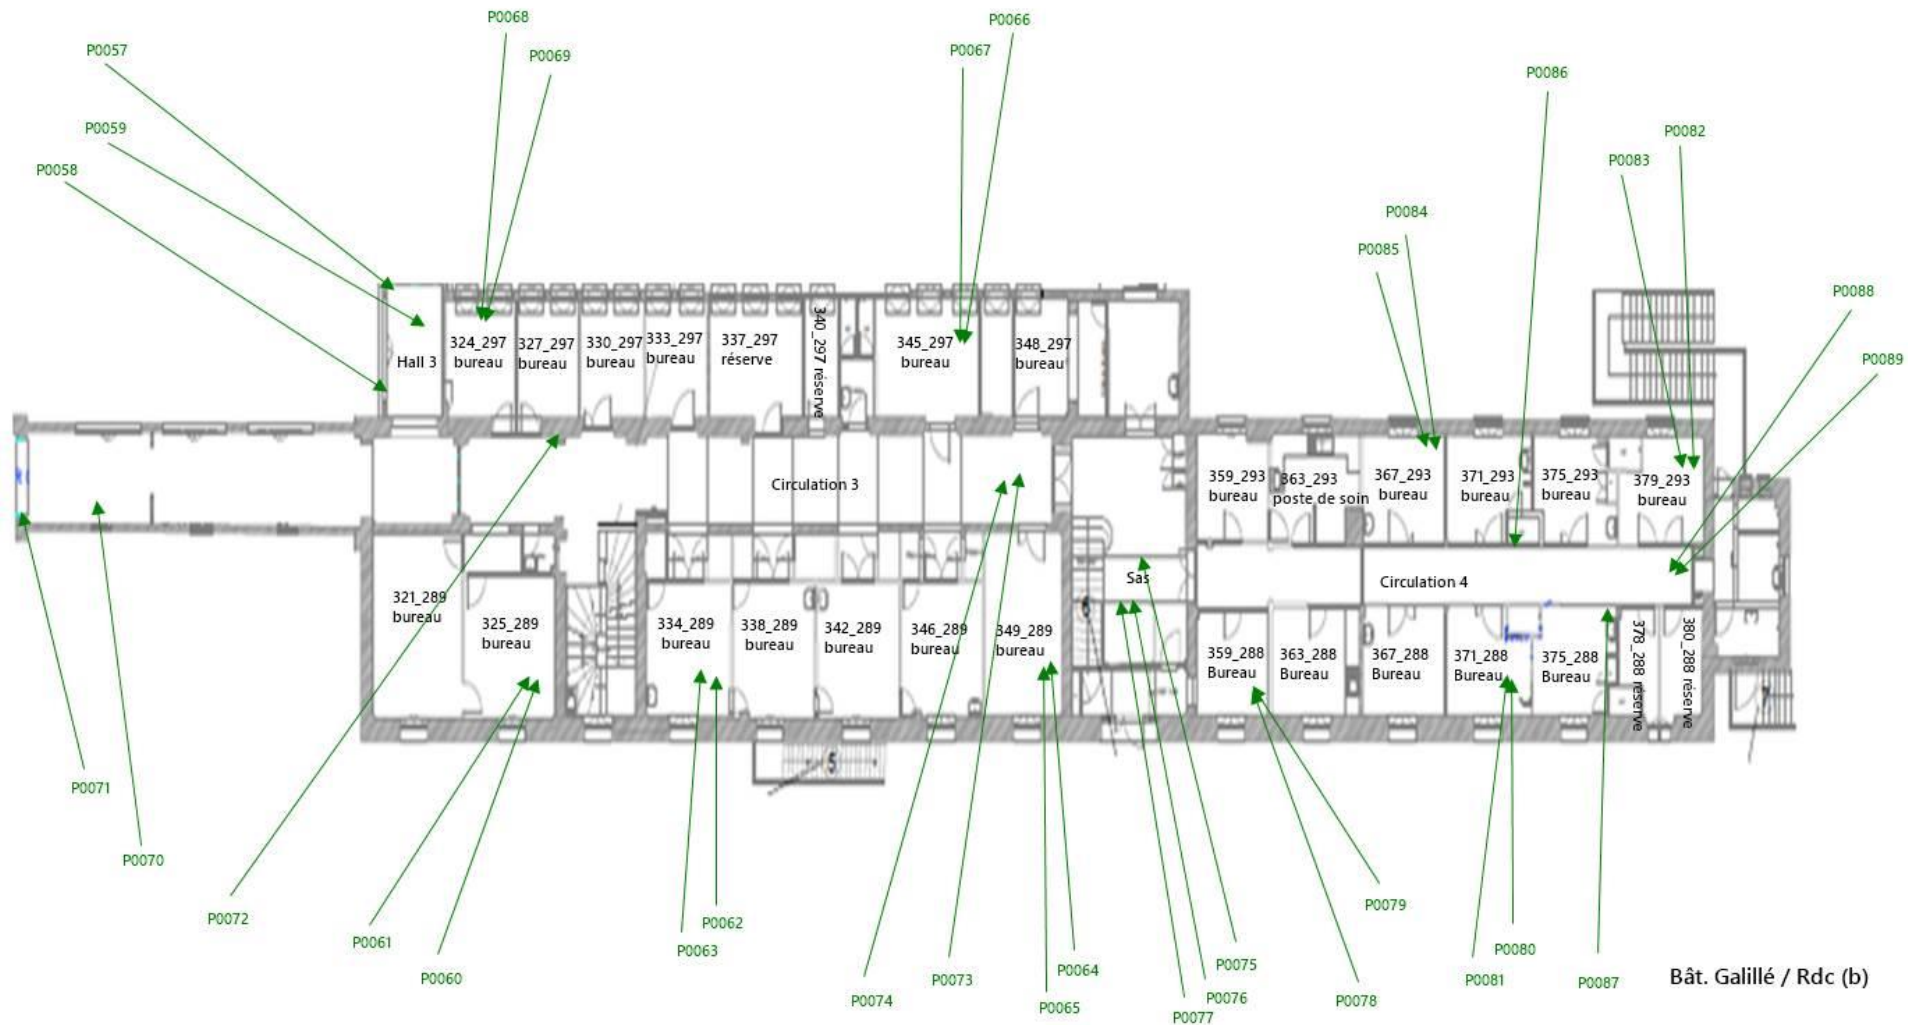

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




Bât. Galilé / Rdc (b)

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFBien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIFÉtabli par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 27/06/2024Croquis 5 / 6
Version : V01
du : 27/06/2024

 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

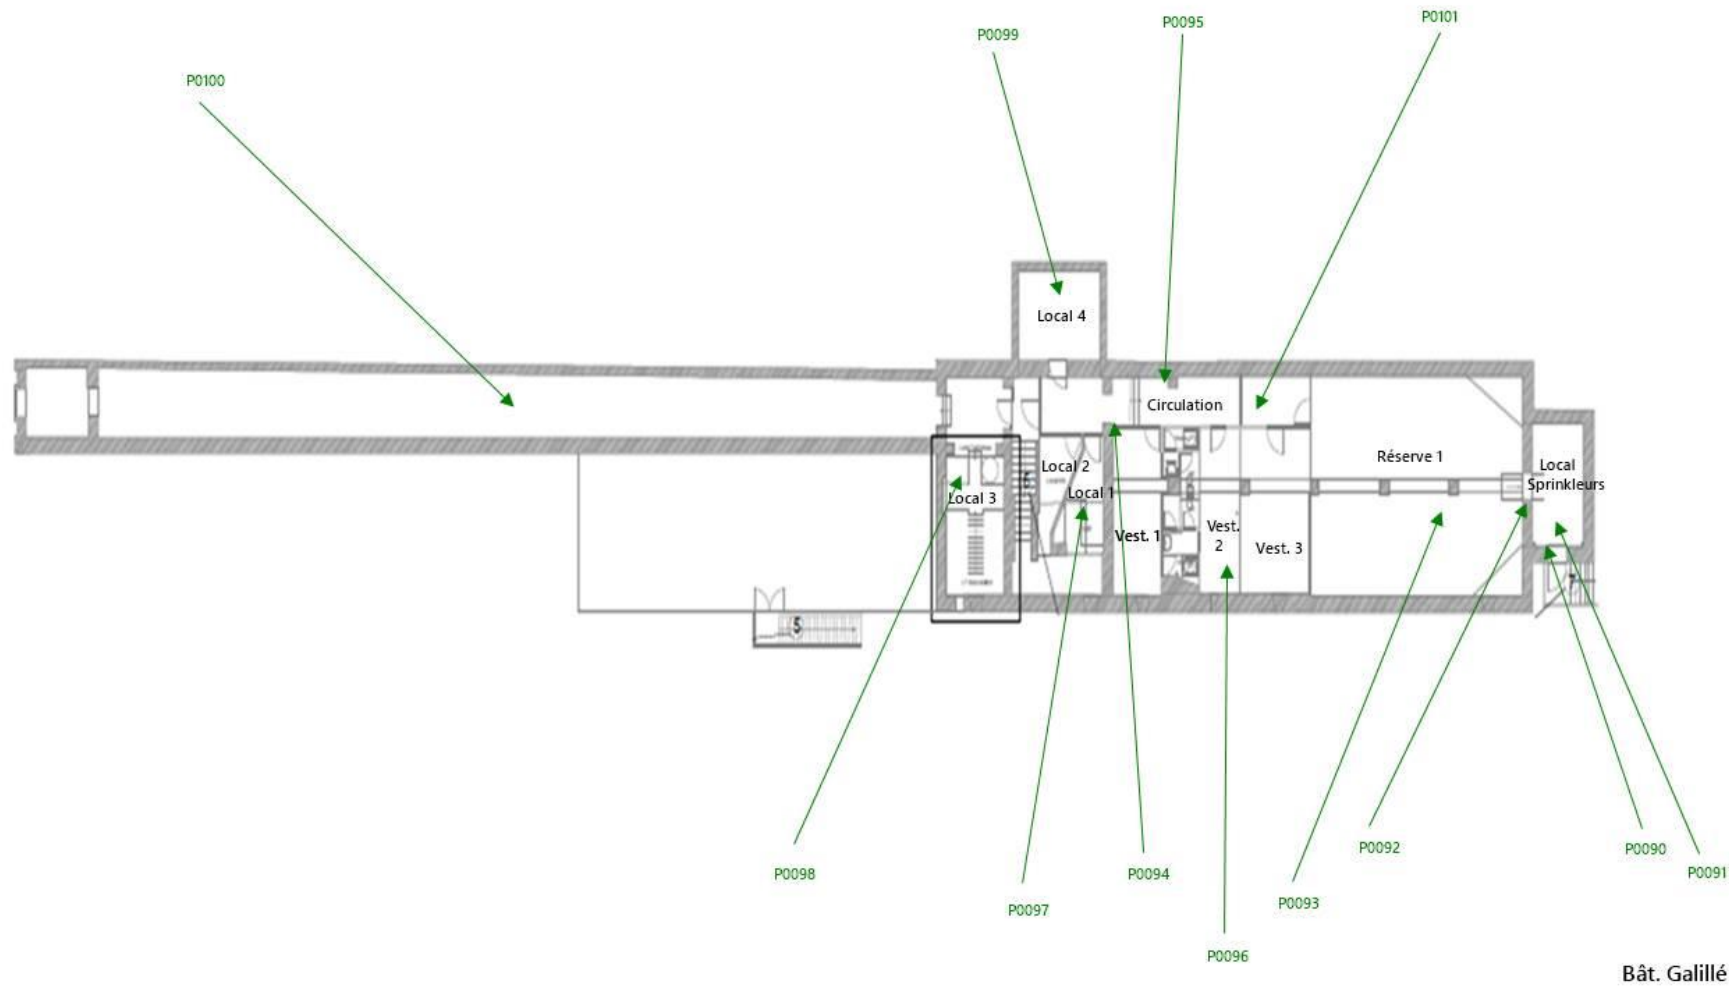

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Bien : Hôpital Paul Brousse
14 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 VILLEJUIF

Établi par : MESMIN Simon
Société : AED Groupe
Le : 27/06/2024

Croquis 6 / 6
Version : V01
du : 27/06/2024

PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Simon MESMIN

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-24-LH-028700-01

Numéro de dossier : 24H014735**Référence de dossier : Dossier:****APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24H014735-001 - Référence *P0001* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - Combles 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-002 - Référence *P0002* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - Combles 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-003 - Référence *P0003* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-004 - Référence *P0004* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-005 - Référence *P0005* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+2 - 321_291 salle de reunion*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-006 - Référence *P0006* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - 321_291 salle de reunion*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-007 - Référence *P0007* - - - - *Plafond - Peinture + Carton + Platre - Bat. Galille / R+2 - 320_293 Chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-008 - Référence *P0008* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Reserve 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-009 - Référence *P0009* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Reserve 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-010 - Référence *P0010* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 345_294 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-011 - Référence *P0011* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 345_294 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-012 - Référence *P0012* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 349_290 Poste de soin*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-013 - Référence *P0013* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 349_290 Poste de soin*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-014 - Référence *P0014* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 340_290 reserve*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-015 - Référence *P0015* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 340_290 reserve*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-016 - Référence *P0016* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 333_289 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-017 - Référence *P0017* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 333_289 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-018 - Référence *P0018* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 325_288 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-019 - Référence *P0019* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-020 - Référence *P0020* - - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-021 - Référence *P0021* - - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-022 - Référence *P0022* - - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-023 - Référence *P0023* - - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-024 - Référence *P0024* - - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-025 - Référence *P0025* - - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-026 - Référence *P0026* - - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-027 - Référence *P0027* - - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-028 - Référence *P0028* - - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-029 - Référence *P0029* - - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 359_289 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-030 - Référence *P0030* - - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 359_289 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-031 - Référence *P0031* - - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 379_289 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-032 - Référence *P0032* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 379_289 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-033 - Référence *P0033* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Chambre 13*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-034 - Référence *P0034* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Chambre 13*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-035 - Référence *P0035* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 364_294 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-036 - Référence *P0036* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 364_294 chambre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-037 - Référence *P0037* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-038 - Référence *P0038* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-039 - Référence *P0039* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Circulation 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-040 - Référence *P0040* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-041 - Référence *P0041* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Hall 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-042 - Référence *P0042* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 344_312 salle a manger*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-043 - Référence *P0043* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 344_312 salle a manger*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-044 - Référence *P0044* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 324_314 salle de reunion*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-045 - Référence *P0045* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 324_314 salle de reunion*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-046 - Référence *P0046* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 326_305 salle de sport*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-047 - Référence *P0047* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 326_305 salle de sport*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-048 - Référence *P0048* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 344_306 atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-049 - Référence *P0049* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 344_306 atelier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-050 - Référence *P0050* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-051 - Référence *P0051* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-052 - Référence *P0052* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-053 - Référence *P0053* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-054 - Référence *P0054* - - - - *Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragreage + Chape - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-055 - Référence *P0055* - - - - *Revetement de sol - Colle de carrelage + Chape - Bat. Galille / Rdc - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-056 - Référence *P0056* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-057 - Référence *P0057* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Hall 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-058 - Référence *P0058* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Hall 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-059 - Référence *P0059* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Hall 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-060 - Référence *P0060* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 325_289 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-061 - Référence *P0061* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 325_289 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-062 - Référence *P0062* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 334_289 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-063 - Référence *P0063* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 334_289 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-064 - Référence *P0064* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 349_289 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-065 - Référence *P0065* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 349_289 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-066 - Référence *P0066* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 345_297 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-067 - Référence *P0067* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 345_297 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-068 - Référence *P0068* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 324_297 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-069 - Référence *P0069* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 324_297 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-070 - Référence *P0070* - - - - *Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragreage + Chape - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-071 - Référence *P0071* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-072 - Référence *P0072* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-073 - Référence *P0073* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-074 - Référence *P0074* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-075 - Référence *P0075* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Sas*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-076 - Référence *P0076* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Sas*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-077 - Référence *P0077* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Sas*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-078 - Référence *P0078* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 359_288 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-079 - Référence *P0079* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 359_288 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-080 - Référence *P0080* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 371_288 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-081 - Référence *P0081* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 371_288 Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-082 - Référence *P0082* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 379_293 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-083 - Référence *P0083* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 379_293 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-084 - Référence *P0084* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 367_293 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-085 - Référence *P0085* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 367_293 bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-086 - Référence *P0086* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-087 - Référence *P0087* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-088 - Référence *P0088* - - - - *Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Circulation 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-089 - Référence *P0089* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-090 - Référence *P0090* - - - - *Mur et cloison maconne - Joint ciment entre pierre - Bat. Galille / S01 - Local Sprinkleurs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-091 - Référence *P0091* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Local Sprinkleurs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-092 - Référence *P0092* - - - - *Mur et cloison maconne - Joint ciment entre pierre - Bat. Galille / S01 - Reserve 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-093 - Référence *P0093* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Reserve 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-094 - Référence *P0094* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / S01 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-095 - Référence *P0095* - - - - *Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / S01 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-096 - Référence *P0096* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - vestiaire 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-097 - Référence *P0097* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Local 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-098 - Référence *P0098* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Local 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-099 - Référence *P0099* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Local 4*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-100 - Référence *P0100* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24H014735-101 - Référence *P0101* - - - - *Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS EABIDF
80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014735 - Dossier:
APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Date de réception :20/06/2024

Page1/23

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24H014735-001 - P0001 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - Combles 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24H014735-002 - P0002 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - Combles 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24H014735-003 - P0003 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24H014735-004 - P0004 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page2/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24H014735-005 - P0005 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+2 - 321_291 salle de reunion	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24H014735-006 - P0006 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+2 - 321_291 salle de reunion	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24H014735-007 - P0007 - - - - - Plafond - Peinture + Carton + Platre - Bat. Galille / R+2 - 320_293 Chambre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24H014735-008 - P0008 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Reserve 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24H014735-009 - P0009 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Reserve 1					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page3/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24H014735-010 - P0010 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 345_294 Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24H014735-011 - P0011 - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 345_294 Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24H014735-012 - P0012 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 349_290 Poste de soin	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page4/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	24H014735-013 - P0013 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 349_290 Poste de soin	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24H014735-014 - P0014 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 340_290 reserve	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24H014735-015 - P0015 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 340_290 reserve	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24H014735-016 - P0016 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 333_289 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24H014735-017 - P0017 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 333_289 chambre					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page5/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	24H014735-018 - P0018 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 325_288 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /UWL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24H014735-019 - P0019 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET /UWL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24H014735-020 - P0020 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 6/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE_INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	24H014735-021 - P0021 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Circulation 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (jaune)	MET / UWL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24H014735-022 - P0022 - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24H014735-023 - P0023 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Local 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / UWL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24H014735-024 - P0024 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Circulation 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24H014735-025 - P0025 - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 7/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24H014735-026 - P0026 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 3	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24H014735-027 - P0027 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Circulation 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / UWL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24H014735-028 - P0028 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24H014735-029 - P0029 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 359_289 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24H014735-030 - P0030 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 359_289 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page8/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	24H014735-031 - P0031 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 379_289 chambre	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET /G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24H014735-032 - P0032 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 379_289 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24H014735-033 - P0033 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Chambre 13	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET /G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24H014735-034 - P0034 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Chambre 13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24H014735-035 - P0035 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - 364_294 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET /KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page9/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	24H014735-036 - P0036 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - 364_294 chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24H014735-037 - P0037 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24H014735-038 - P0038 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 4	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24H014735-039 - P0039 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / R+1 - Circulation 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24H014735-040 - P0040 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / R+1 - Circulation 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 10/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	24H014735-041 - P0041 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Hall 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24H014735-042 - P0042 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 344_312 salle a manger	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24H014735-043 - P0043 - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 344_312 salle a manger	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24H014735-044 - P0044 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 324_314 salle de reunion	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24H014735-045 - P0045 - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 324_314 salle de reunion	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 11/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	24H014735-046 - P0046 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 326_305 salle de sport	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24H014735-047 - P0047 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 326_305 salle de sport	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24H014735-048 - P0048 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 344_306 atelier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24H014735-049 - P0049 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 344_306 atelier	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24H014735-050 - P0050 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 12/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	24H014735-051 - P0051 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24H014735-052 - P0052 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET /L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	24H014735-053 - P0053 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	24H014735-054 - P0054 - - - - - Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragréage + Chape - Bat. Galille / Rdc - Circulation 1	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET /L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	MET /L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page13/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception :20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client:24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	24H014735-055 - P0055 - - - - - Revetement de sol - Colle de carrelage + Chape - Bat. Galille / Rdc - Circulation 2	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / UWL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24H014735-056 - P0056 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24H014735-057 - P0057 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Hall 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	24H014735-058 - P0058 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Hall 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 14/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	24H014735-059 - P0059 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Hall 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24H014735-060 - P0060 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 325_289 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24H014735-061 - P0061 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 325_289 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24H014735-062 - P0062 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 334_289 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24H014735-063 - P0063 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 334_289 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 15/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	24H014735-064 - P0064 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 349_289 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24H014735-065 - P0065 - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 349_289 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24H014735-066 - P0066 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 345_297 bureau	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24H014735-067 - P0067 - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 345_297 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24H014735-068 - P0068 - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 324_297 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 16/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	24H014735-069 - P0069 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Galille / Rdc - 324_297 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24H014735-070 - P0070 - - - - - Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragréage + Chape - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3	Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24H014735-071 - P0071 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24H014735-072 - P0072 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	24H014735-073 - P0073 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 17/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	24H014735-074 - P0074 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 3	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24H014735-075 - P0075 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Sas	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24H014735-076 - P0076 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Sas	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24H014735-077 - P0077 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Sas	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	24H014735-078 - P0078 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 359_288 Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 18/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE_INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	24H014735-079 - P0079 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 359_288 Bureau	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	24H014735-080 - P0080 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 371_288 Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	24H014735-081 - P0081 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 371_288 Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	24H014735-082 - P0082 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 379_293 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24H014735-083 - P0083 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 379_293 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 19/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	24H014735-084 - P0084 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - 367_293 bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	24H014735-085 - P0085 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - 367_293 bureau	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	24H014735-086 - P0086 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 4	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	24H014735-087 - P0087 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 4	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	24H014735-088 - P0088 - - - - - Faux plafond - Plaque friable - Bat. Galille / Rdc - Circulation 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 20/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089	24H014735-089 - P0089 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit plâtre - Bat. Galille / Rdc - Circulation 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	24H014735-090 - P0090 - - - - - Mur et cloison maconne - Joint ciment entre pierre - Bat. Galille / S01 - Local Sprinkleurs	Matériau (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	24H014735-091 - P0091 - - - - - Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Local Sprinkleurs	Matériau (fibreuse) (beige)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	24H014735-092 - P0092 - - - - - Mur et cloison maconne - Joint ciment entre pierre - Bat. Galille / S01 - Reserve 1	Matériau (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KTN9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	24H014735-093 - P0093 - - - - - Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Reserve 1	Matériau (fibreuse) (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01	Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45	Page 21/23
Référence laboratoire N° : 24RI041180	Référence de suivi du dossier N° : 24H014735	
Reçu au laboratoire le : 21/06/2024	Date de réception : 20/06/2024	
Date d'analyse : 24/06/2024		
Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:		
APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	24H014735-094 - P0094 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / S01 - Circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	24H014735-095 - P0095 - - - - - Mur et cloison maconne - Peinture + Enduit platre - Bat. Galille / S01 - Circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	24H014735-096 - P0096 - - - - - Plafond - Flochage - Bat. Galille / S01 - vestiaire 2	Matériau (fibreuse) (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	24H014735-097 - P0097 - - - - - Plafond - Flochage - Bat. Galille / S01 - Local 1	Matériau (fibreuse) (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	24H014735-098 - P0098 - - - - - Plafond - Flochage - Bat. Galille / S01 - Local 3	Matériau (fibreuse) (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 22/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	24H014735-099 - P0099 - - - - - Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Local 4	Matériau (fibreux) (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	24H014735-100 - P0100 - - - - - Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Circulation	Matériau (fibreux) (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	24H014735-101 - P0101 - - - - - Plafond - Flocage - Bat. Galille / S01 - Circulation	Matériau (fibreux) (beige)	MET / RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité du matériau souple fibreux de type papier, carton (rose), matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-036080-01

Date d'émission de rapport : 24/06/2024 21:45

Page 23/23

Référence laboratoire N° : 24RI041180

Référence de suivi du dossier N° : 24H014735

Reçu au laboratoire le : 21/06/2024

Date de réception : 20/06/2024

Date d'analyse : 24/06/2024

Référence dossier Client: 24H014735 - Dossier:

APHP11_1_PLB_20240312_BAT.GALILEE_X_SECURITE.INCENDIE_DAT

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Damian Gorlikowski
Chef d'équipe suppléant

CERTIFIÉ



opérateur de
diagnostics
immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

MESMIN Simon
sous le numéro 22-1944

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Amiante avec mention

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Gaz

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



CREP

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Termites

Prise d'effet : 16/12/2022

Validité : 15/12/2029

Métropole

Zone d'intervention : France métropolitaine

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Electricité

Prise d'effet : 07/02/2023

Validité : 06/02/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

22-1944 - v3 - 07/02/2023

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021



Accréditation
n°4 0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance