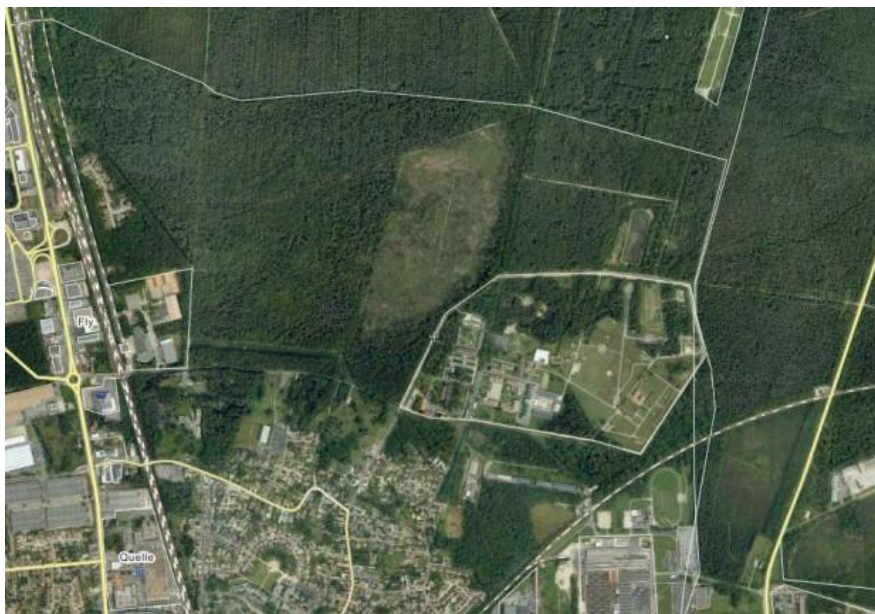


## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

**Référence : 2019-12978-ESID- Cercottes A**



<b><u>Bien :</u></b>	<u>Bâtiment</u>
<b><u>Adresse :</u></b>	<u>Bâtiment 026</u> <u>Caserne de Cercottes</u> <u>45770 SARAN</u>

### Conclusion

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**



#### PROPRIETAIRE

**ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE**  
**INFRASTRUCTURE DE RENNES**  
**Pôle Conduite des Opérations de TOURS**  
**37000 TOURS**

#### DEMANDEUR

**ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE**  
**INFRASTRUCTURE DE RENNES**  
**Pôle Conduite des Opérations de TOURS**  
**37000 TOURS**

Date de visite : 18/11/2019  
Opérateur de repérage : POIDRAS Guillaume

A INFORMATIONS GENERALES	
A.1 DESIGNATION DU BATIMENT	
Nature du bâtiment : <b>Bâtiment 026</b> Cat. du bâtiment : <b>Autres</b>	Adresse : <b>Bâtiment 026</b> <b>Caserne de Cercottes 45770 SARAN</b>
Référence Cadastre : <b>Non communiqué</b> Date du Permis de Construire : <b>Non Communiquée</b>	Propriété de : <b>ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE</b> <b>INFRASTRUCTURE DE RENNES</b> <b>Pôle Conduite des Opérations de TOURS</b> <b>37000 TOURS</b>

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom : <b>Erreur ! Source du renvoi introuvable. ESID</b> <b>ETABLISSEMENT DU SERVICE</b> <b>INFRASTRUCTURE DE RENNES</b>	Documents remis : <b>Néant</b>
Adresse : <b>Pôle Conduite des Opérations de TOURS</b> <b>37000 TOURS</b>	Moyens mis à disposition : <b>Néant</b>
Qualité : <b>Maître d'oeuvre</b>	

A.3 EXECUTION DE LA MISSION	
<b>Rapport N° : 2019-12978-ESID- Cercottes A</b> <b>Le repérage a été réalisé le 18/11/2019</b> Par : <b>POIDRAS Guillaume</b> N° certificat de qualification : <b>1285</b> Date d'obtention : <b>01/07/2017</b> Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>GINGER CertiCated</b> <b>12, Avenue Gay Lussac</b> <b>78990 ELANCOURT</b> Date de commande : <b>11/10/2019</b>	Date d'émission du rapport : <b>20/11/2019</b> Accompagnateur : <b>Aucun</b> Laboratoire d'Analyses : <b>Eurofins LEM</b> <b>20 rue Kochersberg BP</b> <b>50047 F 67701 SAVERNE</b> Adresse laboratoire : <b>CEDEX</b> Numéro d'accréditation : <b>1- 1751</b> Organisme d'assurance professionnelle : <b>SUBERVIE ASSURANCES</b> <b>30 cours du Maréchal Juin -</b> <b>BP 29 33023 BORDEAUX</b> <b>CEDEX</b> Adresse assurance : <b>CEDEX</b> N° de contrat d'assurance : <b>114.231.812</b> Date de validité : <b>31/12/2019</b>

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
Signature et Cachet de l'entreprise 	<b>Date d'établissement du rapport :</b> <b>Fait à TOURS le 20/11/2019</b> <b>Cabinet : SODIATEC TOURS</b> <b>Nom du responsable : ROQUIN Laurent</b> <b>Nom du diagnostiqueur : POIDRAS Guillaume</b>

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)  
 Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

**Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.**

## C SOMMAIRE

<b>INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>2</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	2
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
EXECUTION DE LA MISSION .....	2
<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....</b>	<b>2</b>
<b>SOMMAIRE.....</b>	<b>3</b>
<b>CONCLUSION(S).....</b>	<b>4</b>
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION .....	6
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION .....	6
<b>PROGRAMME DE REPERAGE.....</b>	<b>7</b>
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>7</b>
<b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>	<b>7</b>
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>7</b>
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION .....	8
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....	8
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR.....	8
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE.....	9
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. ....	11
COMMENTAIRES.....	13
<b>ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>14</b>
<b>ANNEXE 2 – CROQUIS.....</b>	<b>33</b>
<b>ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>	<b>38</b>
<b>ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....</b>	<b>64</b>
<b>ANNEXE 5 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES .....</b>	<b>66</b>
<b>ATTESTATION(S).....</b>	<b>70</b>

## D CONCLUSION(S)

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**



**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Photo
1	Extérieur	R.d.C	Plaques ondulées	Toiture abri	Plaque de fibro-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	
			Déchets/Stockages plaques planes	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	
			Déchets/Stockages conduits	Toutes zones	Fibro-ciment	Résultat d'analyse	
			Départ de conduit	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse	
2	Local n°1	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
3	Local n°2	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
4	Local n°3	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
5	Couloir n°1	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
6	Sanitaires n°1	R.d.C	Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes - Non peint	Résultat d'analyse	
			Conduit	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse	
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
7	Local n°5	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
8	Local n°4	R.d.C	Murs	Toutes zones	Doublage plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
9	Local n°6	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Déchets	Sol	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
10	Local n°7	R.d.C	Doublage	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Doublage	Toutes zones	Laine de verre + Plaque fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
17	Sanitaires n°2	R.d.C	Conduit	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse	
19	Cuisine	R.d.C	Porte de four	Toutes zones	Tresse/Joint - Non peint	Résultat d'analyse	
20	Local chaufferie	R.d.C	Tuyauteries n°1	Toutes zones	Joint de Bride - Non peint	Résultat d'analyse	
			Tuyauteries n°2	Toutes zones	Joint de Bride - Non peint	Résultat d'analyse	
21	Local n°14	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
23	Local n°16	R.d.C	Conduit	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse	
28	Local n°19	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture	Résultat d'analyse	
29	Toiture	Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Toiture	Paxalu - Non peint	Résultat d'analyse	
			Conduits + mitron	Toiture	Fibro-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	
			Puits de lumière	Toiture	Mastic bitumineux vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	



Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Extérieur	R.d.C	Fenêtres n°1 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture
			Fenêtres n°2 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture
			Revêtements de murs	Toutes zones	Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture
			Fenêtres n°4 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Appui de fenêtres béton - Non peint
			Revêtements de murs	Toutes zones	Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture
			Fenêtres n°3 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture
			Fenêtres n°6 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture
			Fenêtres n°5 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture
			Fenêtres n°8 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture
			Fenêtres n°7 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Appui de fenêtres béton - Non peint
2	Local n°1	R.d.C	Carrelage	Sol	Colle carrelage terre cuite - Non peint
			Portes de placard	Bar	Panneau/plaque fibreux - Peinture
			Rideau	Toutes zones	Tissu fibreux - Tapisserie
			Plénum	Plafond	Isolant laine de verre + pare-vapeur - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
			Cheminée	Toutes zones	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
3	Local n°2	R.d.C	Murs	Toutes zones	Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture
			Fenêtres	Murs	Joint de vitrage mousse - Peinture
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
4	Local n°3	R.d.C	Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
5	Couloir n°1	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
6	Sanitaires n°1	R.d.C	Murs	Toutes zones	Colle carrelage - Non peint
			Plancher	Sol	Colle carrelage - Non peint
			Calorifuges n°1	Regard	Mousse + tresse bitumineuse
7	Local n°5	R.d.C	Fenêtres n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint de vitrage mousse - Peinture
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
8	Local n°4	R.d.C	Fenêtre n°1	Murs	Joint/mastic de vitrage - Non peint
			Calorifuges	Regard	Laine de verre + tresse bitumineuse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
9	Local n°6	R.d.C	Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
10	Local n°7	R.d.C	Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
11	Couloir n°2	R.d.C	Murs	Toutes zones	Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture
			Fenêtres n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint/mastic de vitrage - Peinture
			Plancher	Sol	Colle carrelage - Non peint
12	Local n°8	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
13	Local n°9	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
14	Local n°10	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
15	Local n°11	R.d.C	Murs/rebouchage porte	Toutes zones	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché - Peinture
			Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
16	Local n°12	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
17	Sanitaires n°2	R.d.C	Faïence	Murs	Colle de faïence - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
18	Local n°13	R.d.C	Faïence	Murs	Colle de faïence - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
19	Cuisine	R.d.C	Départ conduit	Sol	Poudreux bleu - Peinture
			Murs	Toutes zones	Colle de faïence + joint - Non peint
			Paillasse	Toutes zones	Carrelage + colle - Non peint
			Hotte Verrière	Toutes zones	Mastic de vitrage - Non peint
			Débris cartons/plaque	Toutes zones	Carton + plât de colle
			Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
20	Local chaufferie	R.d.C	Calorifuges	Toutes zones	Plâtre + laine de verre - Peinture
21	Local n°14	R.d.C	Portes de bar	Toutes zones	Panneau/plaque fibreuse - Peinture
			Fenêtres - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint de vitrage mousse - Peinture
			Cheminée	Toutes zones	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
			Fenêtres - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint de vitrage mousse - Peinture
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
22	Local n°15	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
24	Sanitaires n°3	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
25	Couloir n°3	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
26	Local n°17	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
27	Local n°18	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Peinture
28	Local n°19	R.d.C	Paillasse	Toutes zones	Colle carrelage - Non peint
			Plinthes	A	Colle de plinthes + enduit - Non peint
			Fenêtres n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint de mousse de vitrage - Peinture
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint
			Murs	Toutes zones	Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture
			Faux plafonds	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Peinture
29	Toiture	Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Toiture	Etanchéité bitumineuse - Non peint
			Puits de lumière chaufferie	Toiture	Mastic vitrage - Non peint

#### Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

N° Local	Local	Etage	Justification
30	Réseaux enterrés	Tous niveaux	Réseaux enterrés non accessible et non visitable
31	Plénum baraquement	R+1	Présence d'obstacles - masqués (plaque amiante-ciment + Laine de verre) Présence d'obstacles - masqués (plaque amiante-ciment + Laine de verre)

#### Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante d'après la liste C de matériaux figurant en annexe 13-9 du code de la santé publique.

## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Date du repérage :

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

### Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

**Pas de photo (Interdit dans l'enceinte de la base)**

Périmètre de la démolition : **Déconstruction totale.**

## G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

## H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

**LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION**

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Extérieur	R.d.C	OUI	
2	Local n°1	R.d.C	OUI	
3	Local n°2	R.d.C	OUI	
4	Local n°3	R.d.C	OUI	
5	Couloir n°1	R.d.C	OUI	
6	Sanitaires n°1	R.d.C	OUI	
7	Local n°5	R.d.C	OUI	
8	Local n°4	R.d.C	OUI	
9	Local n°6	R.d.C	OUI	
10	Local n°7	R.d.C	OUI	
11	Couloir n°2	R.d.C	OUI	
12	Local n°8	R.d.C	OUI	
13	Local n°9	R.d.C	OUI	
14	Local n°10	R.d.C	OUI	
15	Local n°11	R.d.C	OUI	
16	Local n°12	R.d.C	OUI	
17	Sanitaires n°2	R.d.C	OUI	
18	Local n°13	R.d.C	OUI	
19	Cuisine	R.d.C	OUI	
20	Local chaufferie	R.d.C	OUI	
21	Local n°14	R.d.C	OUI	
22	Local n°15	R.d.C	OUI	
23	Local n°16	R.d.C	OUI	
24	Sanitaires n°3	R.d.C	OUI	
25	Couloir n°3	R.d.C	OUI	
26	Local n°17	R.d.C	OUI	
27	Local n°18	R.d.C	OUI	
28	Local n°19	R.d.C	OUI	
29	Toiture	Toiture	OUI	
30	Réseaux enterrés	Tous niveaux	NON	Réseaux enterrés non accessible et non visitable
31	Plénum baraquement	R+1	NON	Présence d'obstacles - masqués (plaque amiante-ciment + Laine de verre) Présence d'obstacles - masqués (plaque amiante-ciment + Laine de verre)

**DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

Néant

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR**

Néant

# LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Présence
1	Extérieur	R.d.C	Plaques ondulées	Toiture abri	Plaque de fibro-ciment - Non peint		P005	A
			Débris/Stockages plaques planes	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Non peint		P009	A
			Débris/Stockages conduits	Toutes zones	Fibro-ciment		P008	A
			Départ de conduit	Toutes zones	Amiante ciment			A
2	Local n°1	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture		P023	A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
3	Local n°2	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture		P017	A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture		P016	A
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
4	Local n°3	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture		P025	A
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
5	Couloir n°1	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
6	Sanitaires n°1	R.d.C	Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes - Non peint		P027	A
			Conduit	Toutes zones	Amiante ciment			A
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
7	Local n°5	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
8	Local n°4	R.d.C	Murs	Toutes zones	Doublage plaque de fibro-ciment - Peinture		P031	A
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
9	Local n°6	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Débris	Sol	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
10	Local n°7	R.d.C	Doublage	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture		P033	A
			Doublage	Toutes zones	Laine de verre + Plaque fibro-ciment - Peinture		P034	A
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
17	Sanitaires n°2	R.d.C	Conduit	Toutes zones	Amiante ciment			A
19	Cuisine	R.d.C	Porte de four	Toutes zones	Tresse/Joint - Non peint		P045	A

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d' investigation*	Référence prélèvement	Présence
20	Local chaufferie	R.d.C	Tuyauteries n°1	Toutes zones	Joint de Bride - Non peint		P048	A
			Tuyauteries n°2	Toutes zones	Joint de Bride - Non peint		P049	A
21	Local n°14	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Faux plafonds	Plafond	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
23	Local n°16	R.d.C	Conduit	Toutes zones	Amiante ciment			A
28	Local n°19	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
			Murs	Toutes zones	Plaque de fibro-ciment - Peinture			A
29	Toiture	Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Toiture	Paxalu - Non peint		P067	A
			Conduits + mitron	Toiture	Fibro-ciment - Non peint		P063	A
			Puits de lumière	Toiture	Mastic bitumineux vitrage - Non peint		P064	A

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d' investigation *	Critère(s) ayant permis de conclure
1	Extérieur	R.d.C	Fenêtres n°1 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°2 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture		Résultat d'analyse
			Revêtements de murs	Toutes zones	Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°4 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Appui de fenêtres béton - Non peint		Résultat d'analyse
			Revêtements de murs	Toutes zones	Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°3 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°6 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°5 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°8 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Joint de mastic de vitrage - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°7 - Dormant et ouvrant extérieurs	Toutes zones	Appui de fenêtres béton - Non peint		Résultat d'analyse
2	Local n°1	R.d.C	Carrelage	Sol	Colle carrelage terre cuite - Non peint		Résultat d'analyse
			Portes de placard	Bar	Panneau/plaque fibreux - Peinture		Résultat d'analyse
			Rideau	Toutes zones	Tissu fibreux - Tapisserie		Résultat d'analyse
			Plénum	Plafond	Isolant laine de verre + pare-vapeur - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
			Cheminée	Toutes zones	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Résultat d'analyse
3	Local n°2	R.d.C	Murs	Toutes zones	Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres	Murs	Joint de vitrage mousse - Peinture		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
4	Local n°3	R.d.C	Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
5	Couloir n°1	R.d.C	Cloisons	Toutes zones	Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
6	Sanitaires n°1	R.d.C	Murs	Toutes zones	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
			Calorifuges n°1	Regard	Mousse + tresse bitumineuse		Résultat d'analyse
7	Local n°5	R.d.C	Fenêtres n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint de vitrage mousse - Peinture		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d' investigation*	Critère(s) ayant permis de conclure
8	Local n°4	R.d.C	Fenêtre n°1	Murs	Joint/mastic de vitrage - Non peint		Résultat d'analyse
			Calorifuges	Regard	Laine de verre + tresse bitumineuse		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
9	Local n°6	R.d.C	Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
10	Local n°7	R.d.C	Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
11	Couloir n°2	R.d.C	Murs	Toutes zones	Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint/mastic de vitrage - Peinture		Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
12	Local n°8	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
13	Local n°9	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
14	Local n°10	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
15	Local n°11	R.d.C	Murs/rebouchage porte	Toutes zones	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché - Peinture		Résultat d'analyse
			Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
16	Local n°12	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
17	Sanitaires n°2	R.d.C	Faïence	Murs	Colle de faïence - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
18	Local n°13	R.d.C	Faïence	Murs	Colle de faïence - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
19	Cuisine	R.d.C	Départ conduit	Sol	Poudreux bleu - Peinture		Résultat d'analyse
			Murs	Toutes zones	Colle de faïence + joint - Non peint		Résultat d'analyse
			Paillasse	Toutes zones	Carrelage + colle - Non peint		Résultat d'analyse
			Hotte Verrière	Toutes zones	Mastic de vitrage - Non peint		Résultat d'analyse
			Débris cartons/plaque	Toutes zones	Carton + plôt de colle		Résultat d'analyse
			Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
20	Local chaufferie	R.d.C	Calorifuges	Toutes zones	Plâtre + laine de verre - Peinture		Résultat d'analyse
			Chaudière De Dietrich 2002 - GT 309	Toutes zones	Chaudière De Dietrich 2002		Marquage du matériau

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Hors champ d' investigation*	Critère(s) ayant permis de conclure
21	Local n°14	R.d.C	Portes de bar	Toutes zones	Panneau/plaque fibreuse - Peinture		Résultat d'analyse
			Fenêtres - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint de vitrage mousse - Peinture		Résultat d'analyse
			Cheminée	Toutes zones	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché		Résultat d'analyse
			Fenêtres - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint de vitrage mousse - Peinture		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
22	Local n°15	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
24	Sanitaires n°3	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
25	Couloir n°3	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
26	Local n°17	R.d.C	Plinthes	A	Colle de plinthes - Non peint		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
27	Local n°18	R.d.C	Faux plafonds	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Peinture		Résultat d'analyse
28	Local n°19	R.d.C	Paillasse	Toutes zones	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
			Plinthes	A	Colle de plinthes + enduit - Non peint		Résultat d'analyse
			Fenêtres n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs	Toutes zones	Joint de mousse de vitrage - Peinture		Résultat d'analyse
			Carrelage	Sol	Colle carrelage - Non peint		Résultat d'analyse
			Murs	Toutes zones	Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture		Résultat d'analyse
			Faux plafonds	Plafond	Panneaux de faux-plafond - Peinture		Résultat d'analyse
29	Toiture	Toiture	Etanchéité de toiture terrasse	Toiture	Etanchéité bitumineuse - Non peint		Résultat d'analyse
			Puits de lumière chaufferie	Toiture	Mastic vitrage - Non peint		Résultat d'analyse

## LEGENDE

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
----------	-------------	-----------------	--

## COMMENTAIRES

Aucune photo n'a pu être effectuée car elles sont interdites dans l'enceinte de la base

## ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

### PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de mastic de vitrage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°1 - Toutes zones Dormant et ouvrant extérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Revêtements de murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Appui de fenêtres béton - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°4 - Toutes zones Dormant et ouvrant extérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de mastic de vitrage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°2 - Toutes zones Dormant et ouvrant extérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de fibro-ciment - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Plaques ondulées - Toiture abri		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite)		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Revêtements de murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de mastic de vitrage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°3 - Toutes zones Dormant et ouvrant extérieurs		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro-ciment	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Débris/Stockages conduits - Toutes zones		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DETAIL DES RESULTATS :		
------------------------	--	--

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de fibro-ciment - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Débris/Stockages plaques planes - Toutes zones		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type amosite, chrysotile)		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type amosite, chrysotile

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de mastic de vitrage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°5 - Toutes zones Dormant et ouvrant extérieurs		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Appui de fenêtres béton - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°7 - Toutes zones Dormant et ouvrant extérieurs		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de mastic de vitrage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°8 - Toutes zones Dormant et ouvrant extérieurs		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

DETAIL DES RESULTATS :		
------------------------	--	--

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de mastic de vitrage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°6 - Toutes zones Dormant et ouvrant extérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage terre cuite - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Carrelage - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Carrelage - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de fibro-ciment - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

### PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de fibro-ciment - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite

### PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage mousse - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres - Murs		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Cheminée - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P021

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau/plaque fibreux - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Portes de placard - Bar		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P022

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tissu fibreux - Tapisserie	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Rideau - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P023

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de fibro-ciment - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Faux plafonds - Plafond		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

### PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant laine de verre + pare-vapeur - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Plénium - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de fibro-ciment - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

### PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Sanitaires n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P027

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Sanitaires n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Sanitaires n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Couloir n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint/mastic de vitrage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtre n°1 - Murs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Doublage plaque de fibro-ciment - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

#### PRELEVEMENT : P032

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage mousse - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°1 - Toutes zones Dormant et ouvrant intérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P033

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de fibro-ciment - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Doublage - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

#### PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine de verre + Plaque fibro-ciment - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Doublage - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P035		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Couloir n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Plinthes - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Carrelage - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Murs/rebouchage porte - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Faïence - Murs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Faïence - Murs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Poudreux bleu - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Départ conduit - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence + joint - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
------------------------	--	--

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P043

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + colle - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Paillasse - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P044

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitrage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Hotte Verrière - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P045

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tresse/Joint - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Porte de four - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

### PRELEVEMENT : P046

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carton + plât de colle	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Débris cartons/plaque - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + laine de verre - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Calorifuges - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de Bride - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Tuyauteries n°1 - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P049		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de Bride - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Tuyauteries n°2 - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P050		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Carrelage - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
------------------------	--	--

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage mousse - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres - Toutes zones Dormant et ouvrant intérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage mousse - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres - Toutes zones Dormant et ouvrant intérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Cheminée - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau/plaque fibreuse - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Portes de bar - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
------------------------	--	--

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P055

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Sanitaires n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Plinthes - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P056

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Couloir n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Plinthes - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P057

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Faux plafonds - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P058

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Paillasse - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes + enduit - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Plinthes - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de mousse de vitrage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°1 - Toutes zones Dormant et ouvrant intérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Carrelage - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P063

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	Toiture - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibro-ciment - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume

#### Localisation

Conduits + mitron - Toiture

#### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite)

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite

#### PRELEVEMENT : P064

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	Toiture - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic bitumineux vitrage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume

#### Localisation

Puits de lumière - Toiture

#### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

#### PRELEVEMENT : P065

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	Toiture - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrage - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume

#### Localisation

Puits de lumière chaufferie - Toiture

#### Résultat amiante

**absence d'amiante**

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P066

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	Toiture - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Etanchéité bitumineuse - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume

#### Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

#### Résultat amiante

**absence d'amiante**

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P067

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	Toiture - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Paxalu - Non peint	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Etanchéité de toiture terrasse - Toiture		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

#### PRELEVEMENT : P068

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Sanitaires n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mousse + tresse bitumineuse	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Calorifuges n°1 - Regard		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P069

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Local n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine de verre + tresse bitumineuse	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Calorifuges - Regard		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P070

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID	2019-12978-ESID- Cercottes	R.d.C - Couloir n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint/mastic de vitrage - Peinture	18/11/2019	POIDRAS Guillaume
Localisation		
Fenêtres n°1 - Toutes zones Dormant et ouvrant intérieurs		
Résultat amiante		
<b>absence d'amiante</b>		

**DETAIL DES RESULTATS :**










Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-19-LE-112746-01	Fibres d'amiante non détectées


## ANNEXE 2 – CROQUIS


**Planche de repérage  
des matériaux et  
produits contenant de  
l'amiante**

Client :	ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE
N° dossier :	2019-12978-ESID- Cercottes
N° planche :	1/4 Version : 0
Type :	Croquis
Date :	20/11/2019
Intervenant :	POIDRAS Guillaume
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	RDC
Adresse :	Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770 SARAN
Bât. - Niveau - Lot :	R.d.C
Commentaire :	

**Légende :**

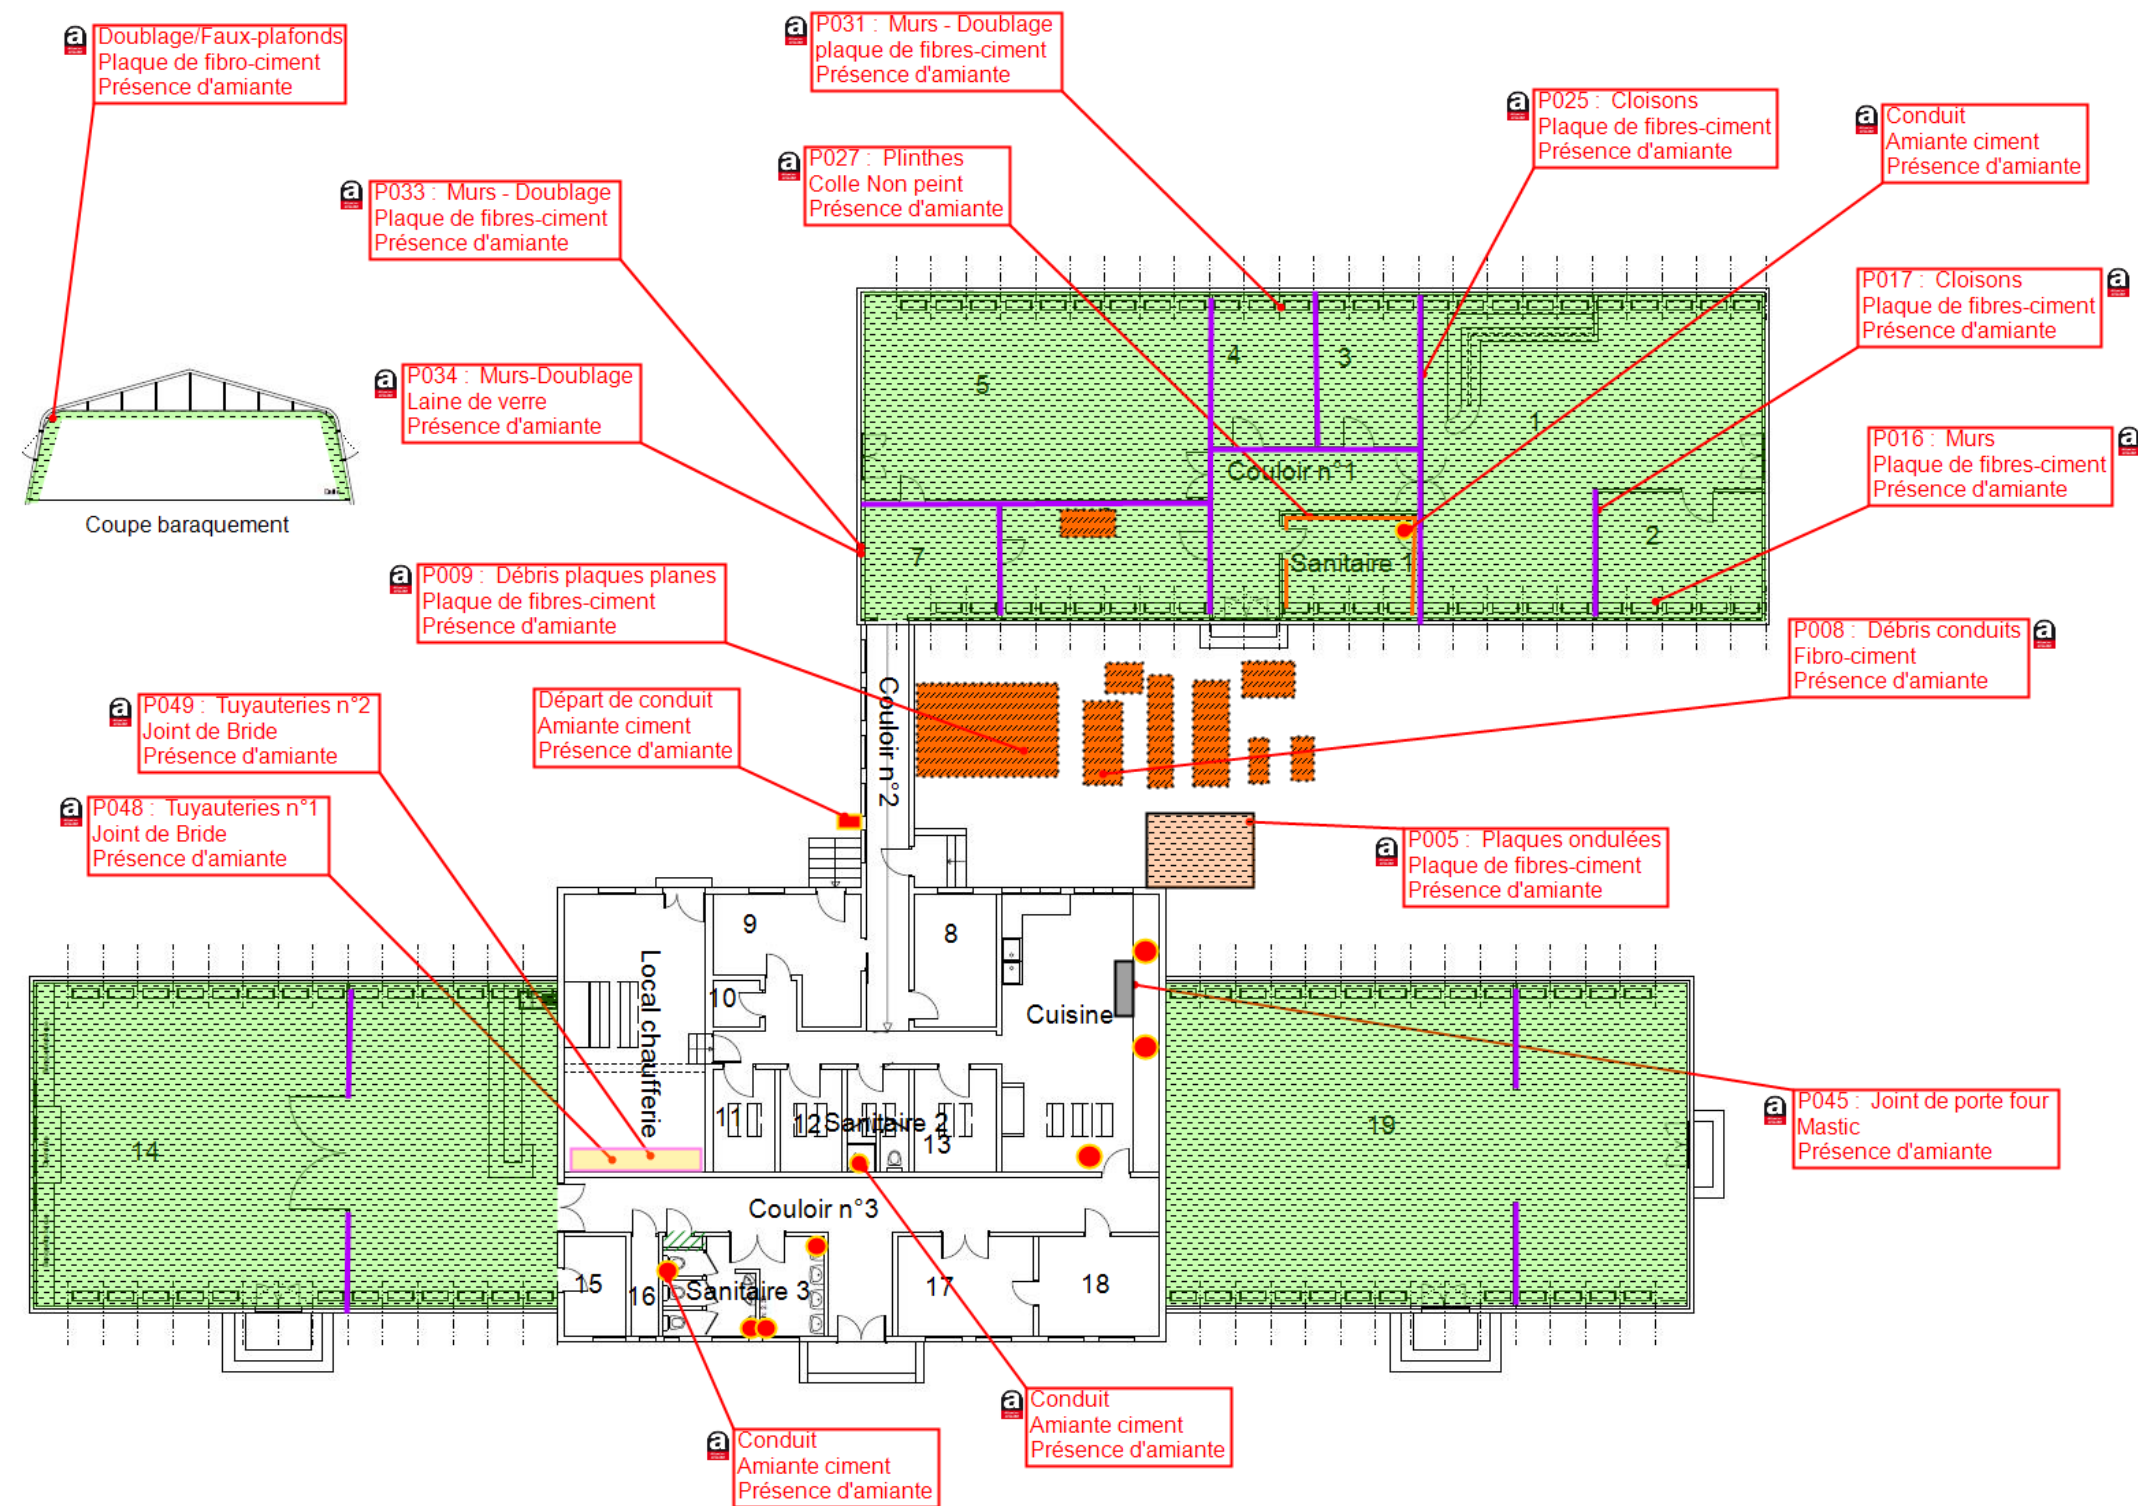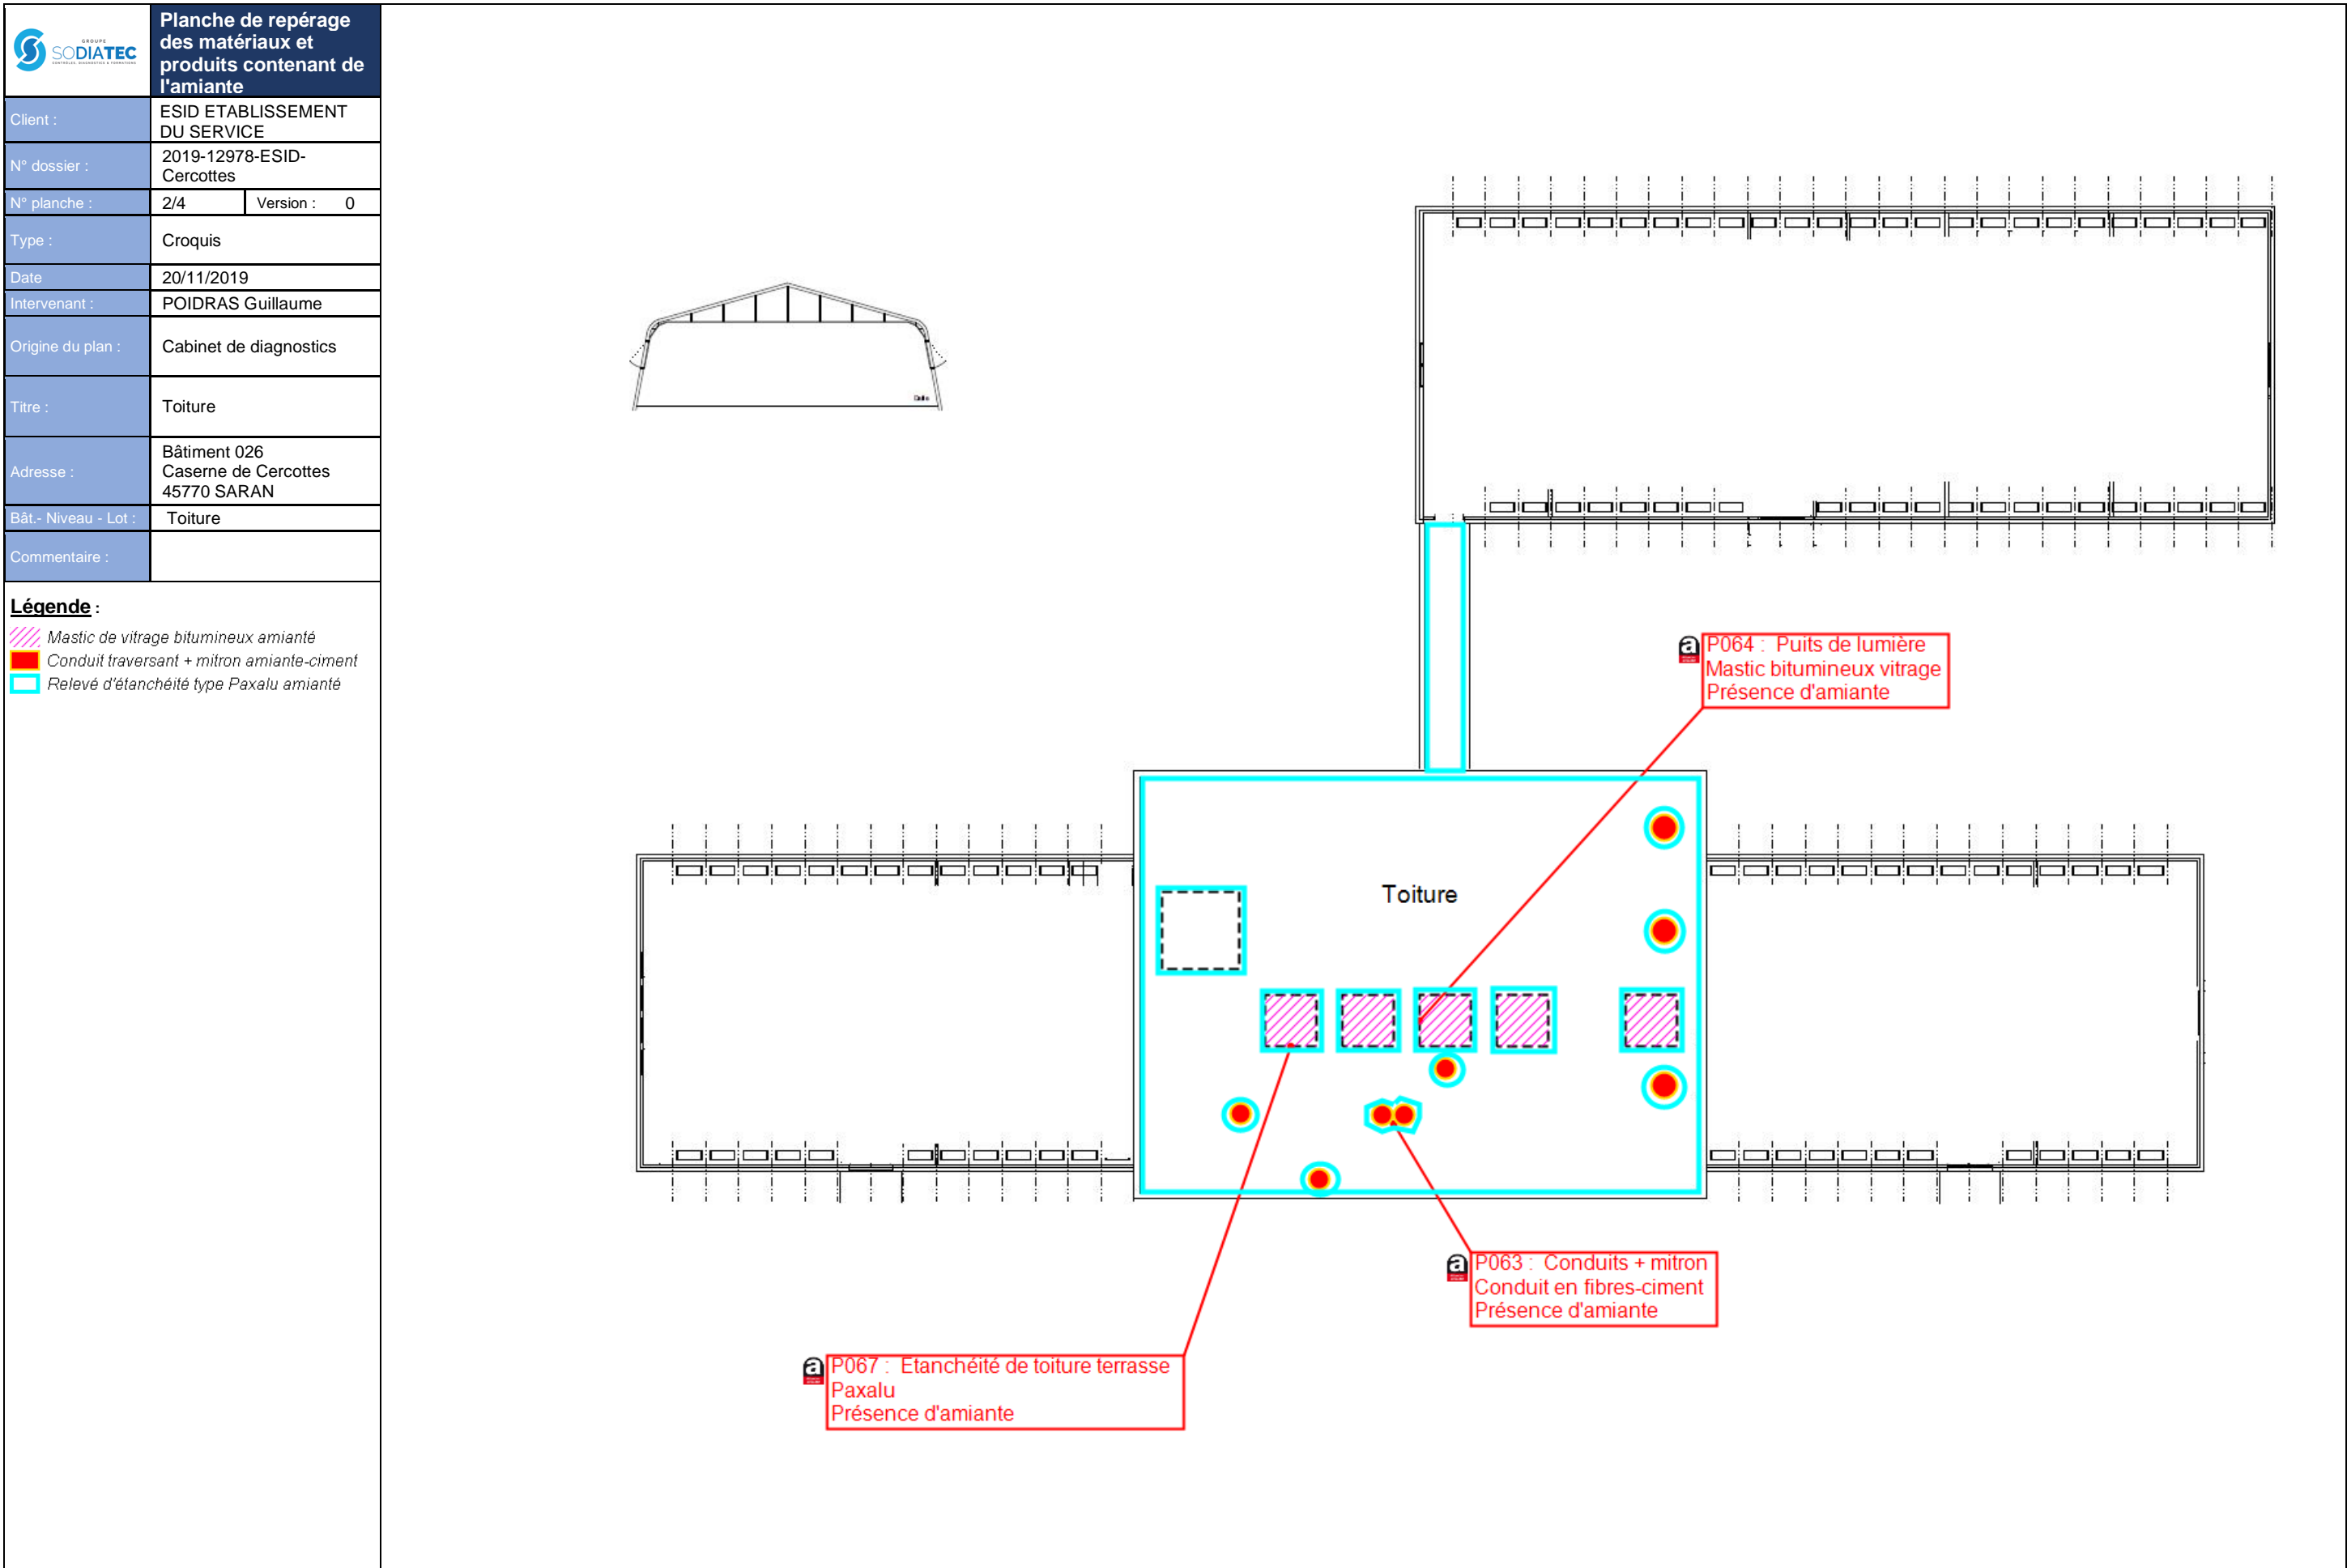
-  Plaques planes amiante-ciment en doublage (murs et plafonds)
-  Cloison en plaque plane amiante-ciment
-  Plaques ondulées en amiante-ciment
-  Colle de plinthes amiantée
-  Joint/tresse de porte de four amianté
-  Ensemble des joints de bride amiantés
-  Débris/stockage amiante-ciment
-  Conduit amiante-ciment
-  Non visité (porte fermée/condamnée)





Client :	ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE
N° dossier :	2019-12978-ESID- Cercottes
N° planche :	3/4 Version : 0
Type :	Croquis
Date :	20/11/2019
Intervenant :	POIDRAS Guillaume
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	RDC sans Amiante
Adresse :	Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770 SARAN
Bât. - Niveau - Lot :	R.d.C
Commentaire :	

**Plan de masse :**

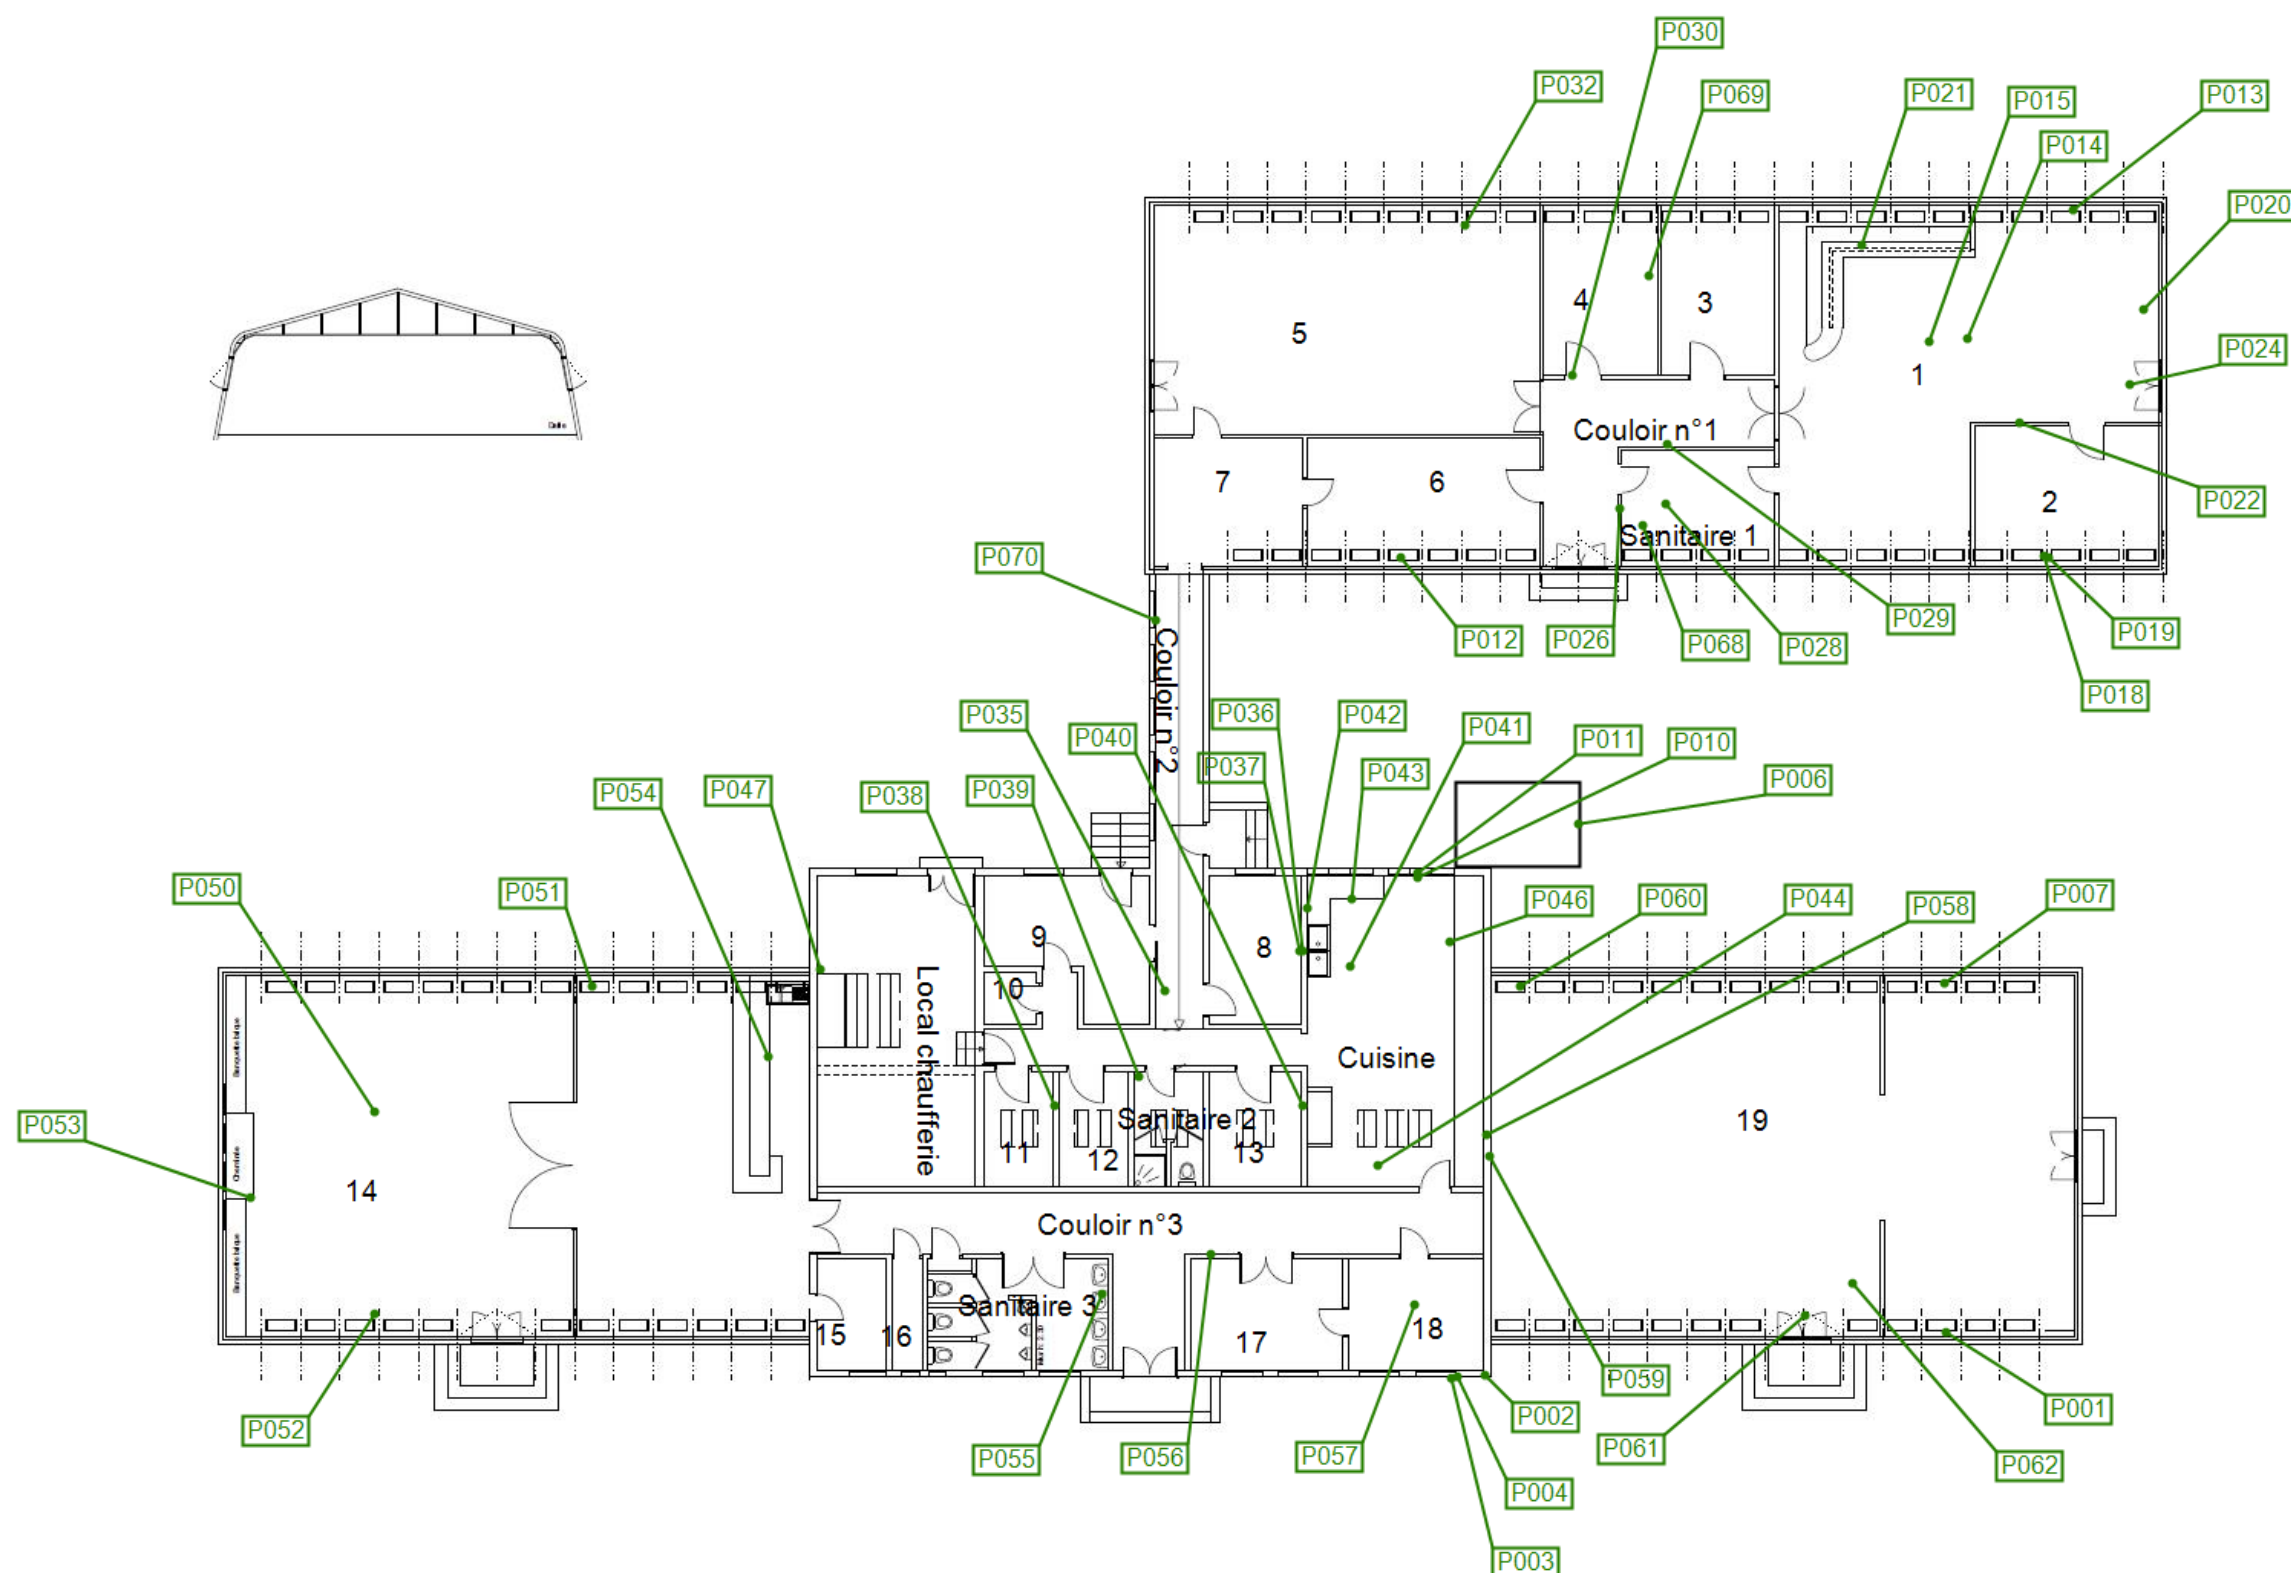




Planche de repérage  
des matériaux et  
produits contenant de  
l'amiante

Client :

ESID ETABLISSEMENT  
DU SERVICE

N° dossier :

2019-12978-ESID-  
Cercottes

N° planche :

4/4

Version :

0

Type :

Croquis

Date

20/11/2019

Intervenant :

POIDRAS Guillaume

Origine du plan :

Cabinet de diagnostics

Titre :

Toiture sans Amiante


Adresse :

Bâtiment 026  
Caserne de Cercottes  
45770 SARAN

Bât.- Niveau - Lot :

Toiture

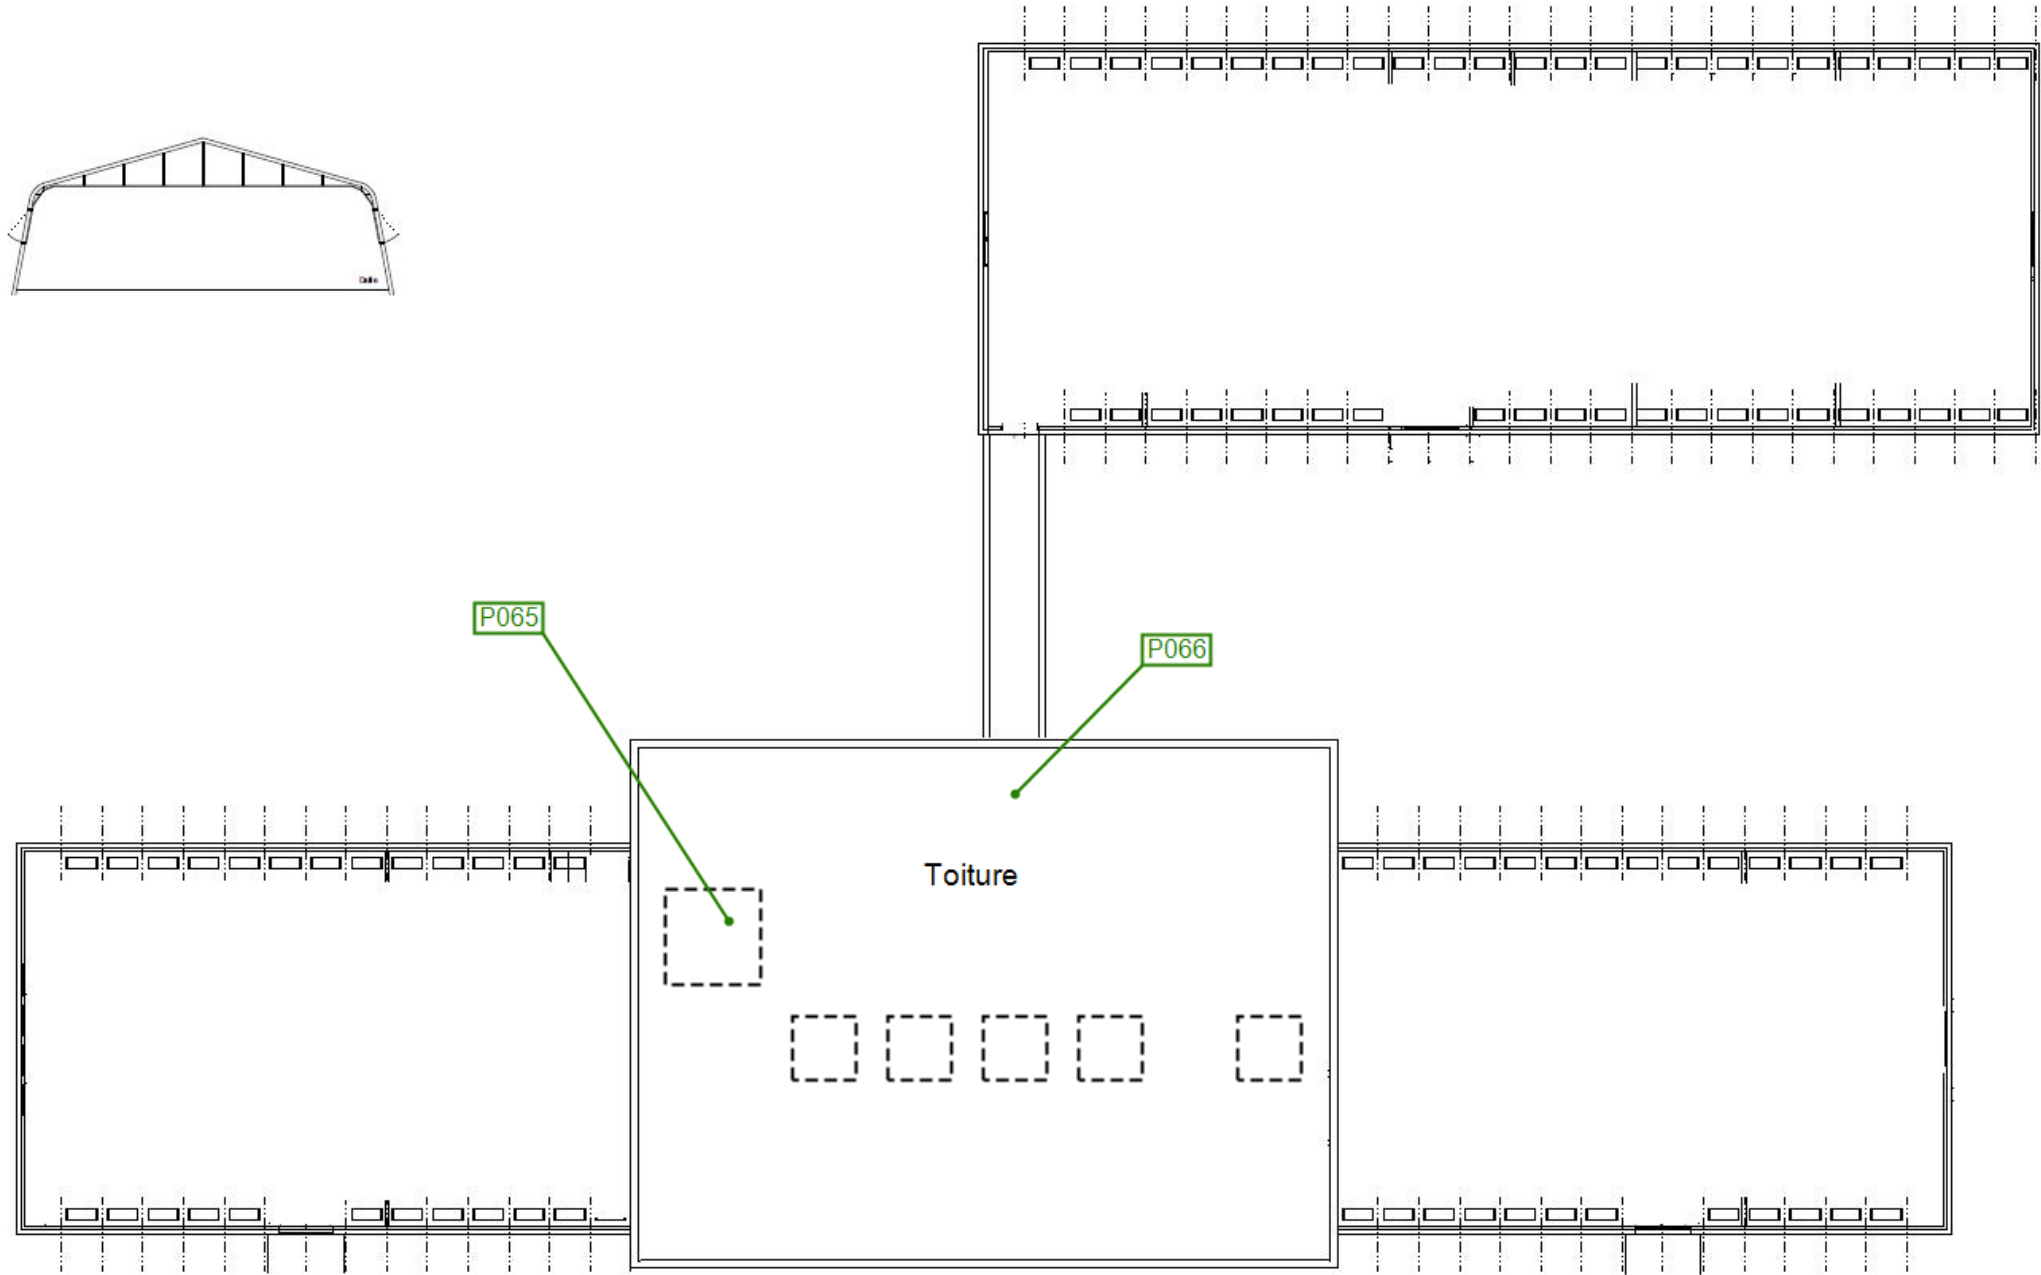Commentaire :



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**PV\_00720191100281047**



**Analyses pour le Bâtiment**

SODIATEC  
**Monsieur Guillaume POIDRAS**  
18 Rue Charles Gille  
37000 TOURS

**Numéro de dossier : 19A044924**  
**Référence de dossier : 00720191100281047**  
**2019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770 SARAN - ESID**  
**ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- **N° 19A044924-001** - Référence *P001-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°1 - Joint de mastic de vitrage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 19A044924-002** - Référence *P002-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Revêtements de murs - Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 19A044924-003** - Référence *P003-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°4 - Appui de fenêtresbéton - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 19A044924-004** - Référence *P004-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°2 - Joint de mastic de vitrage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 19A044924-005** - Référence *P005-R.d.C - Extérieur - Toiture abri - Plaques ondulées - Plaque de fibres-ciment - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 19A044924-006** - Référence *P006-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Revêtements de murs - Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- **N° 19A044924-007** - Référence *P007-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°3 - Joint de mastic de vitrage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 19A044924-008 - Référence P008-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Débris conduits - Fibro-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-009 - Référence P009-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Débris plaques planes - Plaque de fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-010 - Référence P010-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°5 - Joint de mastic de vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-011 - Référence P011-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°7 - Appui de fenêtres béton - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-012 - Référence P012-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°8 - Joint de mastic de vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-013 - Référence P013-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°6 - Joint de mastic de vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-014 - Référence P014-R.d.C - Local n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage terre cuite - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-015 - Référence P015-R.d.C - Local n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-016 - Référence P016-R.d.C - Local n°2 - Toutes zones - Murs - Plaque de fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-017 - Référence P017-R.d.C - Local n°2 - Toutes zones - Cloisons - Plaque de fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-018 - Référence P018-R.d.C - Local n°2 - Toutes zones - Murs - Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-019 - Référence P019-R.d.C - Local n°2 - Murs - Fenêtres - Joint de mousse de vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 19A044924-020 - Référence P020-R.d.C - Local n°1 - Toutes zones - Cheminée - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-021 - Référence P021-R.d.C - Local n°1 - Toutes zones - Portes de placard - Panneau et plaque - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-022 - Référence P022-R.d.C - Local n°1 - B, C et E, Murs - Cloisons - Rideau - Tapisserie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-023 - Référence P023-R.d.C - Local n°1 - Plafond - Faux plafonds - Plaque de fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-024 - Référence P024-R.d.C - Local n°1 - Plafond - Faux plafonds - Isolant laine de verre + par-vapeur - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-025 - Référence P025-R.d.C - Local n°3 - Toutes zones - Cloisons - Plaque de fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-026 - Référence P026-R.d.C - Sanitaires n°1 - Toutes zones - Murs - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-027 - Référence P027-R.d.C - Sanitaires n°1 - A - Plinthes - Colle - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-028 - Référence P028-R.d.C - Sanitaires n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-029 - Référence P029-R.d.C - Couloir n°1 - Toutes zones - Cloisons - Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-030 - Référence P030-R.d.C - Local n°4 - Murs - Fenêtre n°1 - Joint de mastic de vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-031 - Référence P031-R.d.C - Local n°4 - Toutes zones - Murs - Doublage plaque de fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**  
20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)  
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 19A044924-032 - Référence P032-R.d.C - Local n°5 - Toutes zones - Fenêtres n°1 - Joint de mousse de vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-033 - Référence P033-R.d.C - Local n°7 - Toutes zones - Murs - Doublage plaque de fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-034 - Référence P034-R.d.C - Local n°7 - Toutes zones - Murs - Doublage laine de verre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-035 - Référence P035-R.d.C - Couloir n°2 - Toutes zones - Murs - Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-036 - Référence P036-R.d.C - Local n°8 - A - Plinthes - Colle - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-037 - Référence P037-R.d.C - Local n°8 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-038 - Référence P038-R.d.C - Local n°11 - Toutes zones - Murs - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-039 - Référence P039-R.d.C - Sanitaires n°2 - Murs - Carrelage - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-040 - Référence P040-R.d.C - Local n°13 - Murs - Carrelage - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-041 - Référence P041-R.d.C - Cuisine - Sol - Conduits et fourreaux - Conduit fibro-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-042 - Référence P042-R.d.C - Cuisine - Toutes zones - Murs - Colle + joint - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-043 - Référence P043-R.d.C - Cuisine - Toutes zones - Paillasse - Carrelage + colle - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 19A044924-044 - Référence P044-R.d.C - Cuisine - Murs - Hotte - Mastic de vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-045 - Référence P045-R.d.C - Cuisine - Toutes zones - Joint de porte four - Mastic - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-046 - Référence P046-R.d.C - Cuisine - Toutes zones - Débris cartons - Carton + plât de colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-047 - Référence P047-R.d.C - Local chaufferie - Toutes zones - Calorifuges - Plâtre + laine de verre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-048 - Référence P048-R.d.C - Local chaufferie - Toutes zones - Tuyauteries n°1 - Joint de Bride - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-049 - Référence P049-R.d.C - Local chaufferie - Toutes zones - Tuyauteries n°2 - Joint de Bride - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-050 - Référence P050-R.d.C - Local n°14 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-051 - Référence P051-R.d.C - Local n°14 - Toutes zones - Fenêtres - Joint de mousse de vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-052 - Référence P052-R.d.C - Local n°14 - Toutes zones - Murs - Plaque de fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-053 - Référence P053-R.d.C - Local n°14 - Toutes zones - Cheminée - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-054 - Référence P054-R.d.C - Local n°14 - Toutes zones - Portes de placard - Panneau et plaque - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 19A044924-055 - Référence P055-R.d.C - Sanitaires n°3 - A - Plinthes - Colle - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 19A044924-056 - Référence P056-R.d.C - Couloir n°3 - A - Plinthes - Colle - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-057 - Référence P057-R.d.C - Local n°18 - Plafond - Faux plafonds - Plaque de fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-058 - Référence P058-R.d.C - Local n°19 - Toutes zones - Paillassse - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-059 - Référence P059-R.d.C - Local n°19 - A - Plinthes - Colle + enduit - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-060 - Référence P060-R.d.C - Local n°19 - Toutes zones - Fenêtres n°1 - Joint de mousse de vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-061 - Référence P061-R.d.C - Local n°19 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-062 - Référence P062-R.d.C - Local n°19 - Toutes zones - Murs - Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-063 - Référence P063-R.d.C - Toiture - Toiture - Conduits + mitron - Conduit en fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-064 - Référence P064-R.d.C - Toiture - Toiture - Puits de lumière - Mastic bitumineux vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-065 - Référence P065-R.d.C - Toiture - Toiture - Puits de lumière chaufferie - Mastic vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-066 - Référence P066-R.d.C - Toiture - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Etanchéité bitumineuse - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-067 - Référence P067-R.d.C - Toiture - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Paxalu - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

### Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 19A044924-068 - Référence *P068-R.d.C - Sanitaires n°1 - Toutes zones - Calorifuges n°1 - Mousse + tresse bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-069 - Référence *P069-R.d.C - Local n°4 - Toutes zones - Calorifuges - Laine de verre + tresse bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 19A044924-070 - Référence *P070-R.d.C - Couloir n°2 - Toutes zones - Fenêtres n°1 - Joint de mastic de vitrage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS**

20, rue du Kochersberg  
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/hdb](http://www.eurofins.fr/hdb)

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT EST SAS  
REFERANT ST LABO**  
20 rue du Kochersberg - CS 50047  
67701 SAVERNE CEDEX 1

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01 Version du : 22/11/2019 11:15 Page 1/18  
Dossier N° : 19RI07773 Date de réception : 21/11/2019  
Référence dossier : 19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	19A044924-001 - P001-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°1 - Joint de mastic de vitrage - Peinture	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	19A044924-002 - P002-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Revêtements de murs - Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	19A044924-003 - P003-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°4 - Appui de fenêtresbéton - Non peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (gris)(i)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	19A044924-004 - P004-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°2 - Joint de mastic de vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 2/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier : 19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005 (1)	19A044924-005 - P005-R.d.C - Extérieur - Toiture abri - Plaques ondulées - Plaque de fibres-ciment - Non peint	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (foncé)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite
006	19A044924-006 - P006-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Revêtements de murs - Enduit à base de ciment lissé ou taloché - Peinture	Matériau semi-dur (beige) + (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	19A044924-007 - P007-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°3 - Joint de mastic de vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (2)	19A044924-008 - P008-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Débris conduits - Fibro-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MOLP</b>	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
009 (1)	19A044924-009 - P009-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Débris plaques planes - Plaque de fibres-ciment - Non peint	Matériau (jaune) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type amosite, chrysotile
010	19A044924-010 - P010-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°5 - Joint de mastic de vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 3/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
011	19A044924-011 - P011-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°7 - Appui de fenêtres béton - Non peint	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	19A044924-012 - P012-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°8 - Joint de mastic de vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	19A044924-013 - P013-R.d.C - Extérieur - Toutes zones - Fenêtres n°6 - Joint de mastic de vitrage - Peinture	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	19A044924-014 - P014-R.d.C - Local n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage terre cuite - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (fibreuse) (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 4/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier : 19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	19A044924-015 - P015-R.d.C - Local n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (3)	19A044924-016 - P016-R.d.C - Local n°2 - Toutes zones - Murs - Plaque de fibres-ciment - Peinture	Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige)	<b>MOLP</b>	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
017 (3)	19A044924-017 - P017-R.d.C - Local n°2 - Toutes zones - Cloisons - Plaque de fibres-ciment - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 5/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier : 19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau souple fibreux de type moquette (marron) + (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige)	MOLP	4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite
018	19A044924-018 - P018-R.d.C - Local n°2 - Toutes zones - Murs - Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) + (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	19A044924-019 - P019-R.d.C - Local n°2 - Murs - Fenêtres - Joint de mousse de vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	19A044924-020 - P020-R.d.C - Local n°1 - Toutes zones - Cheminée - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 6/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
021	19A044924-021 - P021-R.d.C - Local n°1 - Toutes zones - Portes de placard - Panneau et plaque - Peinture	Matériau dur (fibreuse) (polymérisé) (gris) + (beige)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	19A044924-022 - P022-R.d.C - Local n°1 - B, C et E, Murs - Cloisons - Rideau - Tapisserie	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	19A044924-023 - P023-R.d.C - Local n°1 - Plafond - Faux plafonds - Plaque de fibres-ciment - Peinture	Matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (beige)	<b>MOLP</b>	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
024	19A044924-024 - P024-R.d.C - Local n°1 - Plafond - Faux plafonds - Isolant laine de verre + par-vapeur - Non peint	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreuse de type isolant (jaune)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreuse de type isolant (jaune)	<b>MOLP</b>	2	-	Fibres d'amiante non détectées
025 (3)	19A044924-025 - P025-R.d.C - Local n°3 - Toutes zones - Cloisons - Plaque de fibres-ciment - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (beige)	<b>MOLP</b>	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
026	19A044924-026 - P026-R.d.C - Sanitaires n°1 - Toutes zones - Murs - Colle carrelage - Non peint					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 7/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)(ii)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (4)	19A044924-027 - P027-R.d.C - Sanitaires n°1 - A - Plinthes - Colle - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	<b>MOLP</b>	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
028	19A044924-028 - P028-R.d.C - Sanitaires n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	19A044924-029 - P029-R.d.C - Couloir n°1 - Toutes zones - Cloisons - Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 8/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
030	19A044924-030 - P030-R.d.C - Local n°4 - Murs - Fenêtre n°1 - Joint de mastic de vitrage - Non peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	19A044924-031 - P031-R.d.C - Local n°4 - Toutes zones - Murs - Doublage plaque de fibres-ciment - Peinture	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
032	19A044924-032 - P032-R.d.C - Local n°5 - Toutes zones - Fenêtres n°1 - Joint de mousse de vitrage - Peinture	Matériau de type mousse (beige) ; matériau (blanc) ; matériau (vert) ; matériau (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	19A044924-033 - P033-R.d.C - Local n°7 - Toutes zones - Murs - Doublage plaque de fibres-ciment - Peinture	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (bleu) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
034 (5)	19A044924-034 - P034-R.d.C - Local n°7 - Toutes zones - Murs - Doublage laine de verre - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (beige)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	19A044924-035 - P035-R.d.C - Couloir n°2 - Toutes zones - Murs - Enduit pelliculaire de lissage/débullage - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 9/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	19A044924-036 - P036-R.d.C - Local n°8 - A - Plinthes - Colle - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	19A044924-037 - P037-R.d.C - Local n°8 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	19A044924-038 - P038-R.d.C - Local n°11 - Toutes zones - Murs - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	19A044924-039 - P039-R.d.C - Sanitaires n°2 - Murs - Carrelage - Colle carrelage - Non peint					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 10/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier : 19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	19A044924-040 - P040-R.d.C - Local n°13 - Murs - Carrelage - Colle carrelage - Non peint	Matériau dur de type joint ciment (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	19A044924-041 - P041-R.d.C - Cuisine - Sol - Conduits et fourreaux - Conduit fibro-ciment - Peinture	Matériau dur (gris) ; matériau (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	19A044924-042 - P042-R.d.C - Cuisine - Toutes zones - Murs - Colle + joint - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043 (6)	19A044924-043 - P043-R.d.C - Cuisine - Toutes zones - Pailasse - Carrelage + colle - Non peint	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 11/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
044	19A044924-044 - P044-R.d.C - Cuisine - Murs - Hotte - Mastic de vitrage - Non peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	19A044924-045 - P045-R.d.C - Cuisine - Toutes zones - Joint de porte four - Mastic - Non peint	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (gris)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
046	19A044924-046 - P046-R.d.C - Cuisine - Toutes zones - Débris cartons - Carton + plât de colle	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (marron) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	19A044924-047 - P047-R.d.C - Local chaufferie - Toutes zones - Calorifuges - Plâtre + laine de verre - Peinture	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (orange) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
048 (7)	19A044924-048 - P048-R.d.C - Local chaufferie - Toutes zones - Tuyauteries n°1 - Joint de Bride - Non peint	Matériau souple de type joint (fibreuse) (gris) ; matériau (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
049 (8)	19A044924-049 - P049-R.d.C - Local chaufferie - Toutes zones - Tuyauteries n°2 - Joint de Bride - Non peint	Matériau souple de type joint (fibreuse) (marron) ; matériau (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 12/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770

SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
050	19A044924-050 - P050-R.d.C - Local n°14 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	19A044924-051 - P051-R.d.C - Local n°14 - Toutes zones - Fenêtres - Joint de mousse de vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	19A044924-052 - P052-R.d.C - Local n°14 - Toutes zones - Murs - Plaque de fibres-ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	19A044924-053 - P053-R.d.C - Local n°14 - Toutes zones - Cheminée - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	19A044924-054 - P054-R.d.C - Local n°14 - Toutes zones - Portes de placard - Panneau et plaque - Peinture	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple (noir)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	19A044924-055 - P055-R.d.C - Sanitaires n°3 - A - Plinthes - Colle - Non peint					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 13/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	19A044924-056 - P056-R.d.C - Couloir n°3 - A - Plinthes - Colle - Non peint	Matériau dur (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	19A044924-057 - P057-R.d.C - Local n°18 - Plafond - Faux plafonds - Plaque de fibres-ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	19A044924-058 - P058-R.d.C - Local n°19 - Toutes zones - Paillasse - Colle carrelage - Non peint	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (gris)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b>	2	-	Fibres d'amiante non détectées
059	19A044924-059 - P059-R.d.C - Local n°19 - A - Plinthes - Colle + enduit - Non peint	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (beige)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 14/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770

SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
060	19A044924-060 - P060-R.d.C - Local n°19 - Toutes zones - Fenêtres n°1 - Joint de mousse de vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	19A044924-061 - P061-R.d.C - Local n°19 - Sol - Plancher - Colle carrelage - Non peint	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) ; matériau dur (gris)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	19A044924-062 - P062-R.d.C - Local n°19 - Toutes zones - Murs - Isolant laine de verre + pare vapeur - Peinture	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées
063	19A044924-063 - P063-R.d.C - Toiture - Toiture - Conduits + mitron - Conduit en fibres-ciment - Non peint	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP	4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, crocidolite
064	19A044924-064 - P064-R.d.C - Toiture - Toiture - Puits de lumière - Mastic bitumineux vitrage - Non peint	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 15/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
065 (1)	19A044924-065 - P065-R.d.C - Toiture - Toiture - Puits de lumière chaufferie - Mastic vitrage - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (marron)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	19A044924-066 - P066-R.d.C - Toiture - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Etanchéité bitumineuse - Non peint	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067 (6)	19A044924-067 - P067-R.d.C - Toiture - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Paxalu - Non peint	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
068	19A044924-068 - P068-R.d.C - Sanitaires n°1 - Toutes zones - Calorifuges n°1 - Mousse + tresse bitumineuse	Matériau de type mousse (marron) ; matériau (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	19A044924-069 - P069-R.d.C - Local n°4 - Toutes zones - Calorifuges - Laine de verre + tresse bitumineuse	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau fibreux de type isolant (marron) en traces	MET	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (marron)	MOLP	2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 16/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier :

19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770

SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
070	19A044924-070 - P070-R.d.C - Couloir n°2 - Toutes zones - Fenêtres n°1 - Joint de mastic de vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b>	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP** : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15

Page 17/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier : 19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.
- (5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau (fibreux) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.
- (6) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (7) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type joint (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.
- (8) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type joint (fibreux) (marron). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.

### Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) Un matériau de type peinture (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-RI-684089-01

Version du : 22/11/2019 11:15


Page 18/18

Dossier N° : 19RI077773

Date de réception : 21/11/2019

Référence dossier : 19A044924 - 007201911002810472019-12978-ESID A - Bâtiment 026 Caserne de Cercottes 45770  
SARAN - ESID ETABLISSEMENT DU SERVICE INFRASTRUCTURE DE RENNES

Validé et approuvé par :



Marta Walczuk  
Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

*Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du

travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

**b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

**c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

**d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

**e. Traçabilité**

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## ANNEXE 5 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES

### ZPSO n° 2008 Débris/Stockages conduits Fibro-ciment

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Extérieur	Débris/Stockages conduits	X	Fibro-ciment	S008		P008
		Départ de conduit		Amiante ciment	S071		
R.d.C	Sanitaires n°1	Conduit		Amiante ciment	S074		
R.d.C	Sanitaires n°2	Conduit		Amiante ciment	S073		
R.d.C	Local n°16	Conduit		Amiante ciment	S072		

### ZPSO n° 2015 Carrelage Colle carrelage Non peint

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Local n°1	Carrelage	X	Colle carrelage - Non peint	S015		P015
R.d.C	Local n°2	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S096		
R.d.C	Local n°3	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S097		
R.d.C	Couloir n°1	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S098		
R.d.C	Local n°5	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S099		
R.d.C	Local n°4	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S100		
R.d.C	Local n°6	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S101		
R.d.C	Local n°7	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S102		

### ZPSO n° 2016 Murs Plaque de fibro-ciment Peinture

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Local n°1	Murs		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S083		
R.d.C	Local n°2	Murs	X	Plaque de fibro-ciment - Peinture	S016		P016
R.d.C	Local n°3	Murs		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S084		
R.d.C	Couloir n°1	Murs		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S085		
R.d.C	Sanitaires n°1	Murs		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S086		
R.d.C	Local n°5	Murs		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S087		
R.d.C	Local n°6	Murs		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S088		
R.d.C	Local n°14	Murs		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S125		
R.d.C	Local n°19	Murs		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S128		

**ZPSO n° 2017 Cloisons Plaque de fibro-ciment Peinture** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Local n°1	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S089		
R.d.C	Local n°2	Cloisons	X	Plaque de fibro-ciment - Peinture	S017		P017
R.d.C	Local n°3	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S090		
R.d.C	Couloir n°1	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S091		
R.d.C	Local n°5	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S092		
R.d.C	Local n°4	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S093		
R.d.C	Local n°6	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S094		
		Débris		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S123		
R.d.C	Local n°7	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S095		
R.d.C	Local n°14	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S124		
R.d.C	Local n°19	Cloisons		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S127		

**ZPSO n° 2023 Faux plafonds Plaque de fibro-ciment Peinture** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Local n°1	Faux plafonds	X	Plaque de fibro-ciment - Peinture	S023		P023
R.d.C	Local n°2	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S075		
R.d.C	Local n°3	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S076		
R.d.C	Couloir n°1	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S077		
R.d.C	Sanitaires n°1	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S078		
R.d.C	Local n°5	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S079		
R.d.C	Local n°4	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S080		
R.d.C	Local n°6	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S081		
R.d.C	Local n°7	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S082		
R.d.C	Local n°14	Faux plafonds		Plaque de fibro-ciment - Peinture	S126		

**ZPSO n° 2028 Plancher Colle carrelage Non peint** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Sanitaires n°1	Plancher	X	Colle carrelage - Non peint	S028		P028

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Couloir n°2	Plancher		Colle carrelage - Non peint	S103		

**ZPSO n° Z036 Plinthes Colle de plinthes Non peint**

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Local n°8	Plinthes	X	Colle de plinthes - Non peint	S036		P036
R.d.C	Local n°9	Plinthes		Colle de plinthes - Non peint	S104		
R.d.C	Local n°10	Plinthes		Colle de plinthes - Non peint	S106		
R.d.C	Local n°11	Plinthes		Colle de plinthes - Non peint	S108		
R.d.C	Local n°12	Plinthes		Colle de plinthes - Non peint	S110		
R.d.C	Cuisine	Plinthes		Colle de plinthes - Non peint	S114		

**ZPSO n° Z037 Carrelage Colle carrelage Non peint**

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Local n°8	Carrelage	X	Colle carrelage - Non peint	S037		P037
R.d.C	Local n°9	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S105		
R.d.C	Local n°10	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S107		
R.d.C	Local n°11	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S109		
R.d.C	Local n°12	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S111		
R.d.C	Sanitaires n°2	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S112		
R.d.C	Local n°13	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S113		
R.d.C	Cuisine	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S115		
R.d.C	Local n°15	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S122		
R.d.C	Couloir n°3	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S118		
R.d.C	Local n°17	Carrelage		Colle carrelage - Non peint	S120		

**ZPSO n° Z056 Plinthes Colle de plinthes Non peint**

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
-------	---------------------------	---------	--------	--------------------	---------	------------------------	-------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Local n°15	Plinthes		Colle de plinthes - Non peint	S121		
R.d.C	Couloir n°3	Plinthes	X	Colle de plinthes - Non peint	S056		P056
R.d.C	Local n°17	Plinthes		Colle de plinthes - Non peint	S119		

<b>ZPSO n° Z057 Faux plafonds Panneaux de faux-plafond Peinture</b>	<b>Continue : NON</b>
---	-----------------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R.d.C	Local n°18	Faux plafonds	X	Panneaux de faux-plafond - Peinture	S057		P057
R.d.C	Local n°19	Faux plafonds		Panneaux de faux-plafond - Peinture	S116		

## ATTESTATION(S)



### Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

**SODIATEC**  
**Monsieur Roquin**  
**18 RUE CHARLES GILLE**  
**37000 TOURS**

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros.

Date de prise d'effet du contrat : 01/07/2006

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2019

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

**SUBERVIE ASSURANCES**  
Agent Général exclusif MMA  
30, cours du Maréchal Juin - B.P 29  
33023 BORDEAUX CEDEX  
Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75  
Email : [subervie.assurances@mma.fr](mailto:subervie.assurances@mma.fr)  
SARL au capital de 401 222 €  
N° ORIAS : 07001677 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)



F0053

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 128  
MMA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 366 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882  
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9  
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

**CERTIFICAT DE QUALIFICATION**



E20 - V15 du 26/05/2017

**- CERTIFICAT DE COMPÉTENCES -**

**Diagnostics Techniques Immobiliers**

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

**POIDRAS Guillaume sous le numéro 1285**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
C AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	01/07/2017	25/02/2020
C AMIANTE MENTION	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation, pour tous types de bâtiments - Examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	01/07/2017	25/02/2020
C DPE	Diagnostic de performance énergétique	12/03/2015	11/03/2020
C ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	26/02/2015	25/02/2020
C GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	26/02/2015	25/02/2020
C PLOMB	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	26/02/2015	25/02/2020

Légende: C=Certification - R=Recertification

Ref: 171285P7GC2017

Le vendredi 28/07/2017

Le Directeur Ginger Cated  
**Michel KHATIB**

