

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A
Propriétaire	HOPITAL SAINT LOUIS
Donneur d'ordre	APHP NORD
Adresse de l'immeuble	Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS - 10EME
Bâtiment ou installation	Bâtiment 012
Date de la commande	30/05/2023
Date de début d'exécution du repérage	07/06/2023
Date d'émission du rapport de repérage	30/06/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non communiquée

Signataire du rapport

Signature et visa :



Opérateur de repérage :

KARAKAC Frédéric
COVEANEX - Groupe SODIATEC
 Le 30/06/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante



Commentaire sur la mission

Néant

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Zone	Elément	Matériau / Produit
EXT	Facade	02 - Parois verticales extérieures et Façades	Menuiseries extérieures n°1	mastic vitrier
		02 - Parois verticales extérieures et Façades	Menuiseries extérieures n°2	mastic vitrier
		02 - Parois verticales extérieures et Façades	Menuiseries extérieures n°3	mastic vitrier
		04 - Plafonds et faux plafonds	faux plafond fibralite n°1	fibralite - Peinture
		04 - Plafonds et faux plafonds	faux plafond fibralite n°2	fibralite - Peinture
RDC	Circulation	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°1	lino
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°2	lino
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°3	lino
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	Enduit platre lissé - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	Enduit platre lissé - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	Enduit platre lissé - Peinture
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°3	carrelage avec colle
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°3	carrelage avec colle
RDC	local technique cta	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°1	carrelage avec colle
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°2	carrelage avec colle
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	ragréage rose
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	ragréage rose
Mezzanine	Mezzanine zone blanche	03 - Parois verticales intérieures	Mur n°1	Enduit platre lissé - Peinture
		03 - Parois verticales intérieures	Mur n°2	Enduit platre lissé - Peinture
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	enduit platre
R-1	circulation	08 - Équipements divers	conduit de fluide n°1	calorifuge platreux avec laine

Etage	Local	Zone	Élément	Matériau / Produit
	sous sol	et accessoires		
		08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°2	calorifuge platreux avec laine
		08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°3	calorifuge platreux avec laine
		08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°2	Calorifuge liège + plâtre
		08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°2	Calorifuge liège + plâtre
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit de ciment de rebouchage
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit de ciment de rebouchage
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit de plâtre de rebouchage
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit entre pierre
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit entre pierre
		05 - Planchers et planchers techniques	revêtement de sol n°1	Chape ciment
		05 - Planchers et planchers techniques	revêtement de sol n°2	Chape ciment
RDC	Local cryo	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	plinthes avec colle
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	carrelage avec colle

Réserves

Aucune

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	2
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	6
PROGRAMME DE REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	6
RESULTATS DU REPERAGE.....	6
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	6
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	7
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	9
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	40
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	44
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	60
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	61

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	HOPITAL SAINT LOUIS
Demeurant :	1 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS - 10EME
Représenté par :	Monsieur MORCHOISNE Jean-François
Commanditaire du repérage :	APHP NORD
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur KARAKAC Frédéric
Nom et adresse de l'entreprise :	COVEANEX - Groupe SODIATEC 31 cours des Juilliottes 94700 MAISONS-ALFORT
N° de Siret :	81437986300024
RCP-compagnie-n° de police :	CABINET CONDORCET -86517808/808109386

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	Musée
Adresse complète :	1 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS - 10EME
Référence Cadastre :	BO - 0001

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : 1889
Type et Fonction principale du bien :	Bâtiment	Tertiaire

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Travaux de

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Facade	EXT	Concernée
Circulation	RDC	Concernée
local technique cta	RDC	Concernée
Mezzanine zone blanche	Mezzanine	Concernée
circulation sous sol	R-1	Concernée
Local cryo	RDC	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'analyse documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Facade	EXT	02 - Parois verticales extérieures et Façades	Menuiseries extérieures n°1	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		02 - Parois verticales extérieures et Façades	Menuiseries extérieures n°2	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		02 - Parois verticales extérieures et Façades	Menuiseries extérieures n°3	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		04 - Plafonds et faux plafonds	faux plafond fibralite n°1	fibralite - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	Non	
		04 - Plafonds et faux plafonds	faux plafond fibralite n°2	fibralite - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Non	
Circulation	RDC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°1	lino	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°2	lino	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°3	lino	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	Enduit plâtre lissé - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	Enduit plâtre lissé - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	Enduit plâtre lissé - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°3	carrelage avec colle	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°3	carrelage avec colle	Résultat d'analyse (P005)	Non	
local technique cta	RDC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°1	carrelage avec colle	Résultat d'analyse (P011)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols n°2	carrelage avec colle	Résultat d'analyse (P012)	Non	

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	ragréage rose	Résultat d'analyse (P009)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	ragréage rose	Résultat d'analyse (P010)	Non	
Mezzanine zone blanche	Mezzanine	03 - Parois verticales intérieures	Mur n°1	Enduit plâtre lissé - Peinture	Résultat d'analyse (P013)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur n°2	Enduit plâtre lissé - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		04 - Plafonds et faux plafonds	Plafond	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P015)	Non	
circulation sous sol	R-1	08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°1	calorifuge platreux avec laine	Résultat d'analyse (P018)	Non	
		08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°2	calorifuge platreux avec laine	Résultat d'analyse (P019)	Non	
		08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°3	calorifuge platreux avec laine	Résultat d'analyse (P020)	Non	
		08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°2	Calorifuge liège + plâtre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		08 - Équipements divers et accessoires	conduit de fluide n°2	Calorifuge liège + plâtre	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit de ciment de rebouchage	Résultat d'analyse (P024)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit de ciment de rebouchage	Résultat d'analyse (P023)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit de plâtre de rebouchage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit entre pierre	Résultat d'analyse (P026)	Non	
		03 - Parois verticales intérieures	Mur	enduit entre pierre	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	revêtement de sol n°1	Chape ciment	Résultat d'analyse (P029)	Non	
		05 - Planchers et planchers	revêtement de sol n°2	Chape ciment	Résultat d'analyse (P030)	Non	

Local/partie d'immeuble	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		techniques					
		05 - Planchers et planchers techniques	revêtement de sol n°2	Chape ciment	Résultat d'analyse (P028)	Non	
Local cryo	RDC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de cloisons	plinthes avec colle	Résultat d'analyse (P016)	Non	
		05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols	carrelage avec colle	Résultat d'analyse (P017)	Non	

5.3	Commentaire sur la mission
	Néant

5.4	Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage
------------	---

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - Circulation Revêtements de sols n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	lino

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
lino avec ragreage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-LE-040870-01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - Circulation Revêtements de sols n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	lino

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
lino		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-LE-040870-01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - Circulation Revêtements de sols n°3 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	lino

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
lino		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-LE-040870-01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement

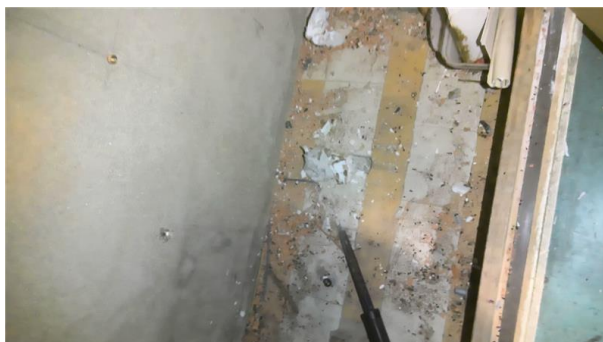

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - Circulation Revêtements de sols n°3 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	carrelage avec colle

Résultat amiante


absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
carrelage avec colle		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

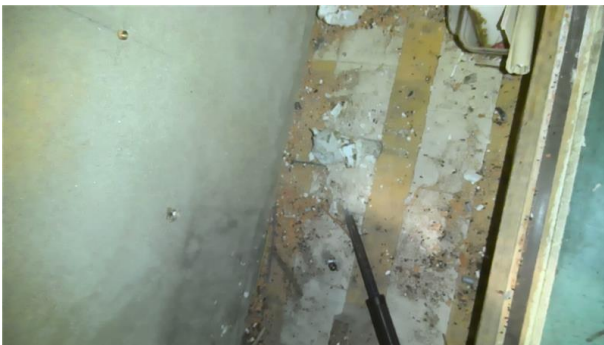PRELEVEMENT : P005				
Emplacement				
				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS		2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		RDC - Circulation Revêtements de sols n°3 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
KARAKAC Frédéric		07/06/2023		carrelage avec colle
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
carrelage avec colle				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement

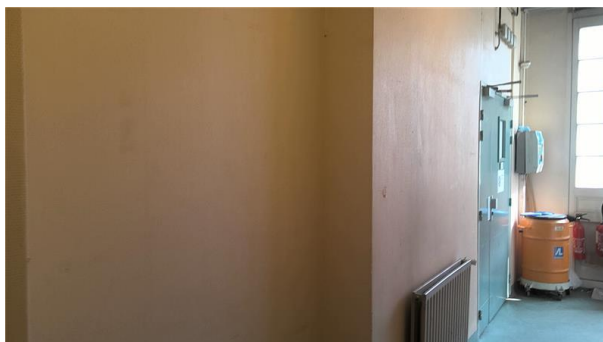

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - Circulation Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	Enduit plâtre lissé - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit plâtre lissé / Peinture

Support :

Taille :
0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - Circulation Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	Enduit plâtre lissé - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
Enduit plâtre lissé / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement

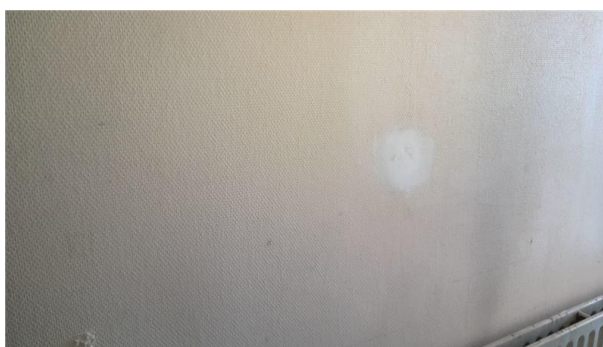

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - Circulation Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	Enduit plâtre lissé - Peinture

Résultat amiante


absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit plâtre lissé / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009				
Emplacement				
				
Nom du client	Numéro de dossier		Localisation	
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		RDC - local technique cta Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement		Matériau	
KARAKAC Frédéric	07/06/2023		ragréage rose	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
ragréage rose			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - local technique cta Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	ragréage rose

Résultat amiante


absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
ragréage rose		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011				
Emplacement				
				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS		2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		RDC - local technique cta Revêtements de sols n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
KARAKAC Frédéric		07/06/2023		carrelage avec colle
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
carrelage avec colle				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P012				
Emplacement				
				
Nom du client	Numéro de dossier		Localisation	
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		RDC - local technique cta Revêtements de sols n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement		Matériau	
KARAKAC Frédéric	07/06/2023		carrelage avec colle	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
carrelage avec colle			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013				
Emplacement				
				
Nom du client	Numéro de dossier		Localisation	
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		Mezzanine - Mezzanine zone blanche Mur n°1 - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement		Matériau	
KARAKAC Frédéric	07/06/2023		Enduit plâtre lissé - Peinture	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Enduit plâtre lissé / Peinture				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014				
Emplacement				
				
Nom du client	Numéro de dossier		Localisation	
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		Mezzanine - Mezzanine zone blanche Mur n°2 - 03 - Parois verticales intérieures	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement		Matériau	
KARAKAC Frédéric	07/06/2023		Enduit plâtre lissé - Peinture	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
Enduit plâtre lissé / Peinture				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement

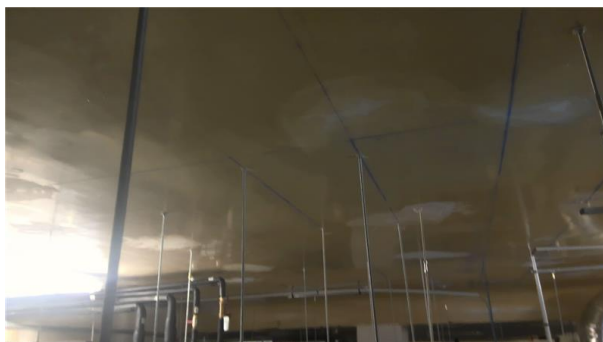

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	Mezzanine - Mezzanine zone blanche Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	enduit plâtre

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
enduit plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	RDC - Local cryo Revêtements de cloisons - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	plinthes avec colle

Résultat amiante

absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
plinthes avec colle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS		2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		RDC - Local cryo Revêtements de sols - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
KARAKAC Frédéric		07/06/2023		carrelage avec colle
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
carrelage avec colle				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018				
Emplacement				
				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS		2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		R-1 - circulation sous sol conduit de fluide n°1 - 08 - Équipements divers et accessoires
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
KARAKAC Frédéric		07/06/2023		calorifuge platreux avec laine
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
calorifuge platreux avec laine				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-LE-040870-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	R-1 - circulation sous sol conduit de fluide n°2 - 08 - Équipements divers et accessoires
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	calorifuge platreux avec laine

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
calorifuge platreux avec laine		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-23-LE-040870-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-LE-040870-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	R-1 - circulation sous sol conduit de fluide n°3 - 08 - Équipements divers et accessoires
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	calorifuge platreux avec laine

Résultat amiante


absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
calorifuge platreux avec laine		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-23-LE-040870-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-LE-040870-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021				
Emplacement				
				
Nom du client	Numéro de dossier		Localisation	
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		R-1 - circulation sous sol conduit de fluide n°2 - 08 - Équipements divers et accessoires	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement		Matériau	
KARAKAC Frédéric	07/06/2023		Calorifuge liège + plâtre	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Calorifuge liège + plâtre			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type liège (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	R-1 - circulation sous sol conduit de fluide n°2 - 08 - Équipements divers et accessoires
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	Calorifuge liège + plâtre

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Calorifuge liège + plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type liège (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	R-1 - circulation sous sol Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	enduit de ciment de rebouchage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
enduit de ciment de rebouchage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement

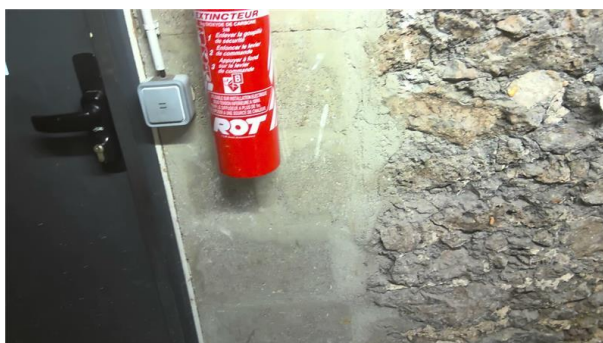

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	R-1 - circulation sous sol Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	enduit de ciment de rebouchage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
enduit de ciment de rebouchage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	R-1 - circulation sous sol Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	enduit entre pierre

Résultat amiante


absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
enduit entre pierre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026				
Emplacement				
				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS		2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		R-1 - circulation sous sol Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
KARAKAC Frédéric		07/06/2023		enduit entre pierre
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
enduit entre pierre				0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027				
Emplacement				
				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS		2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		R-1 - circulation sous sol Mur - 03 - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
KARAKAC Frédéric		07/06/2023		enduit de plâtre de rebouchage
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support		Taille
enduit de plâtre de rebouchage				0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	R-1 - circulation sous sol revêtement de sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	Chape ciment

Résultat amiante


absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Chape ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029				
Emplacement				
				
Nom du client	Numéro de dossier		Localisation	
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		R-1 - circulation sous sol revêtement de sol n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement		Matériau	
KARAKAC Frédéric	07/06/2023		Chape ciment	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Chape ciment			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE- 040870-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030				
Emplacement				
				
Nom du client	Numéro de dossier		Localisation	
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		R-1 - circulation sous sol revêtement de sol n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement		Matériau	
KARAKAC Frédéric	07/06/2023		Chape ciment	
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet		Support	Taille	
Chape ciment			0 cm	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	EXT - Facade Menuiseries extérieures n°1 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	mastic vitrier

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE- 040870-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	EXT - Facade Menuiseries extérieures n°2 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	mastic vitrier

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (noir) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement

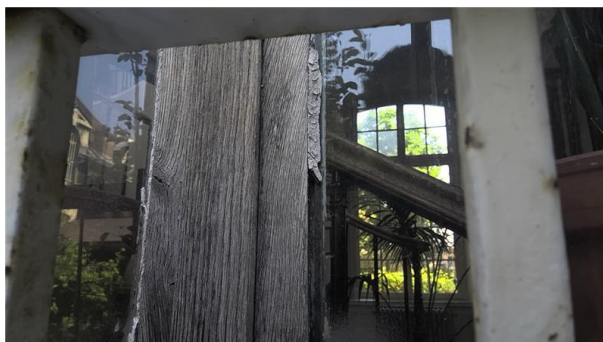

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	EXT - Facade Menuiseries extérieures n°3 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	mastic vitrier

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
mastic vitrier		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE- 040870-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	EXT - Facade faux plafond fibralite n°1 - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	fibralite - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
fibralite / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE- 040870-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
HOPITAL SAINT LOUIS	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS	EXT - Facade faux plafond fibralite n°2 - 04 - Plafonds et faux plafonds
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
KARAKAC Frédéric	07/06/2023	fibralite - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
fibralite / Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-LE-040870-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans et/ou Croquis




Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Client :	HOPITAL SAINT LOUIS		
N° dossier :	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		
N° planche :	1/3	Version :	0
Type :	Cartographie localisation des prélèvements		
Date :	30/06/2023		
Intervenant :	KARAKAC Frédéric		
Origine du plan :	Fond de plan fournis par donneur d'ordre		
Titre :	Croquis N°1 mezzanine		
Adresse :	Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS - 10EME		
Bât.- Niv. - Lot :	MUS	Mezzanine	Lot n°012
Commentaire :			

Prélèvements négatifs - après analyse


Légende :

Plan de masse :

Mezzanine M01

Surfaces à diagnostiquer

Amiante + plomb

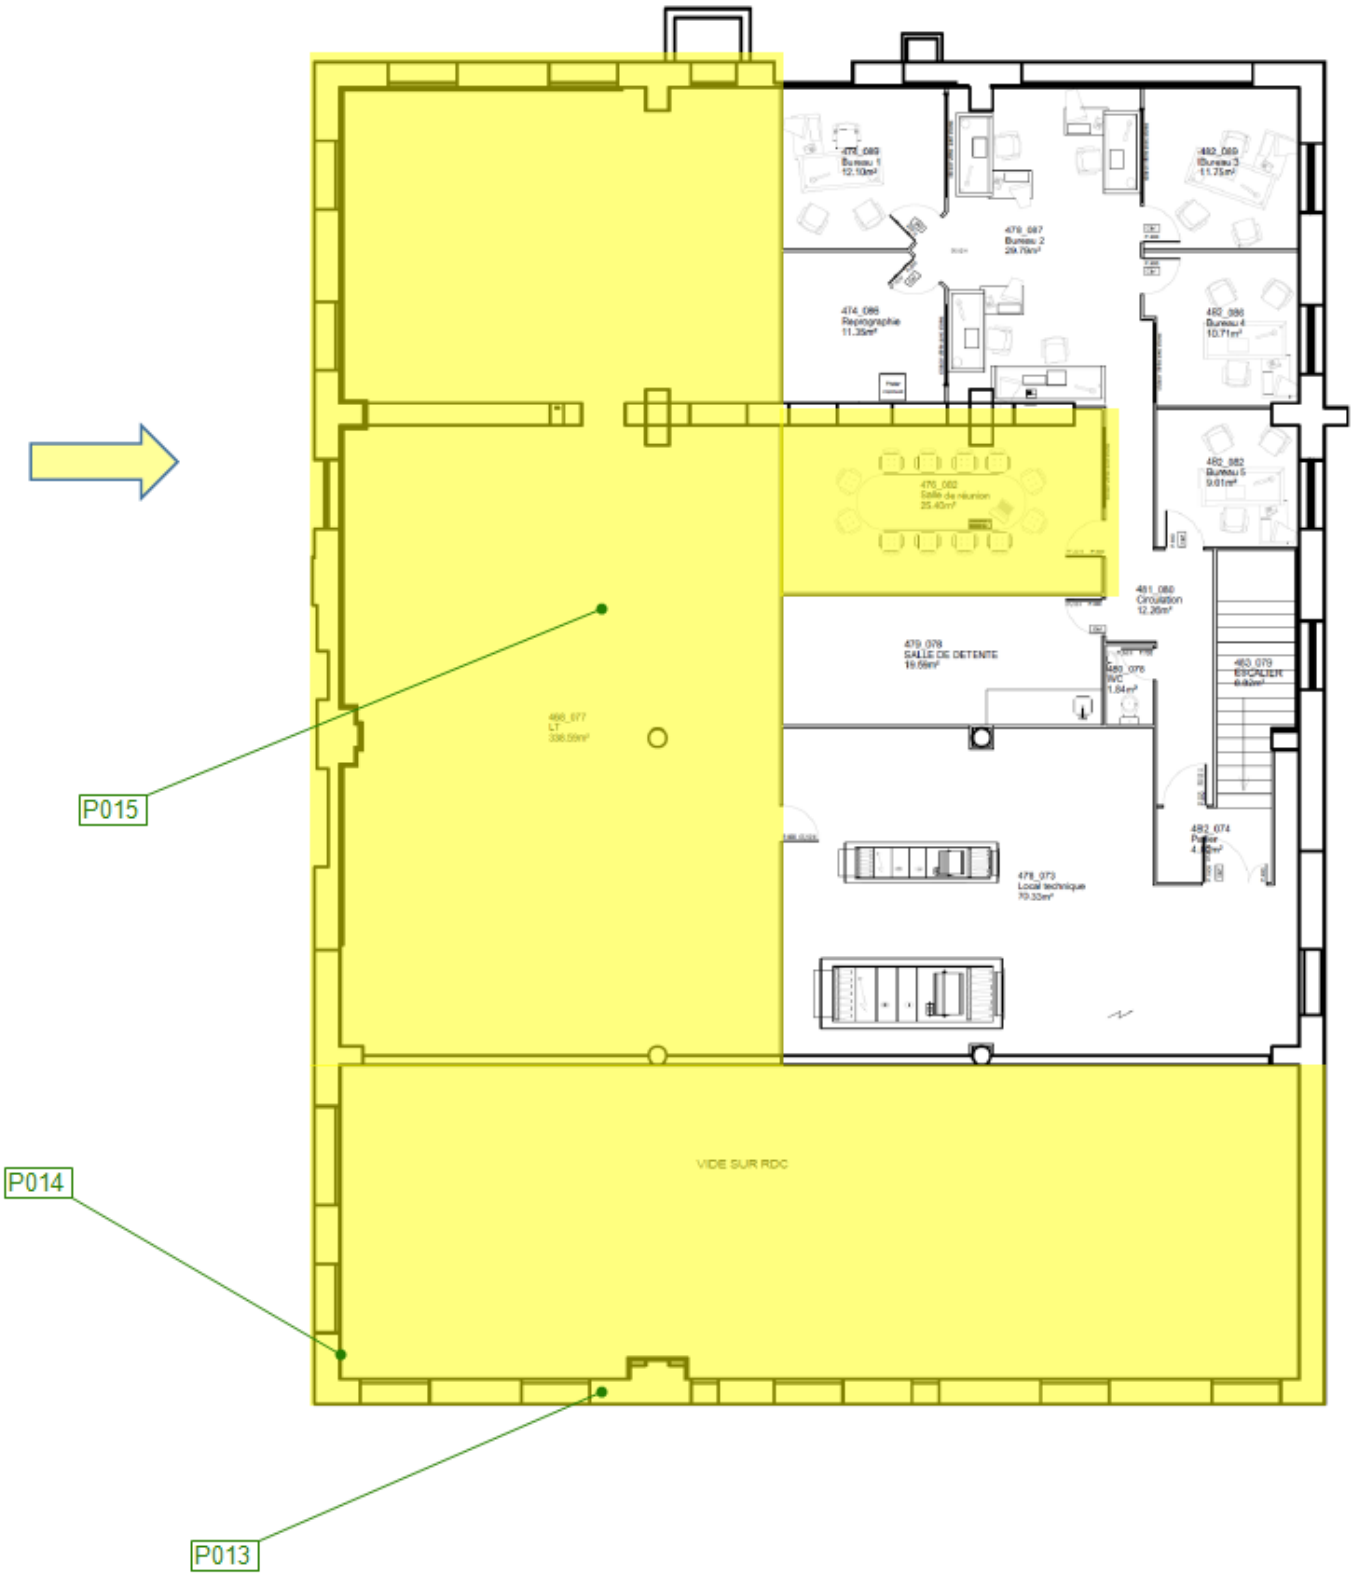




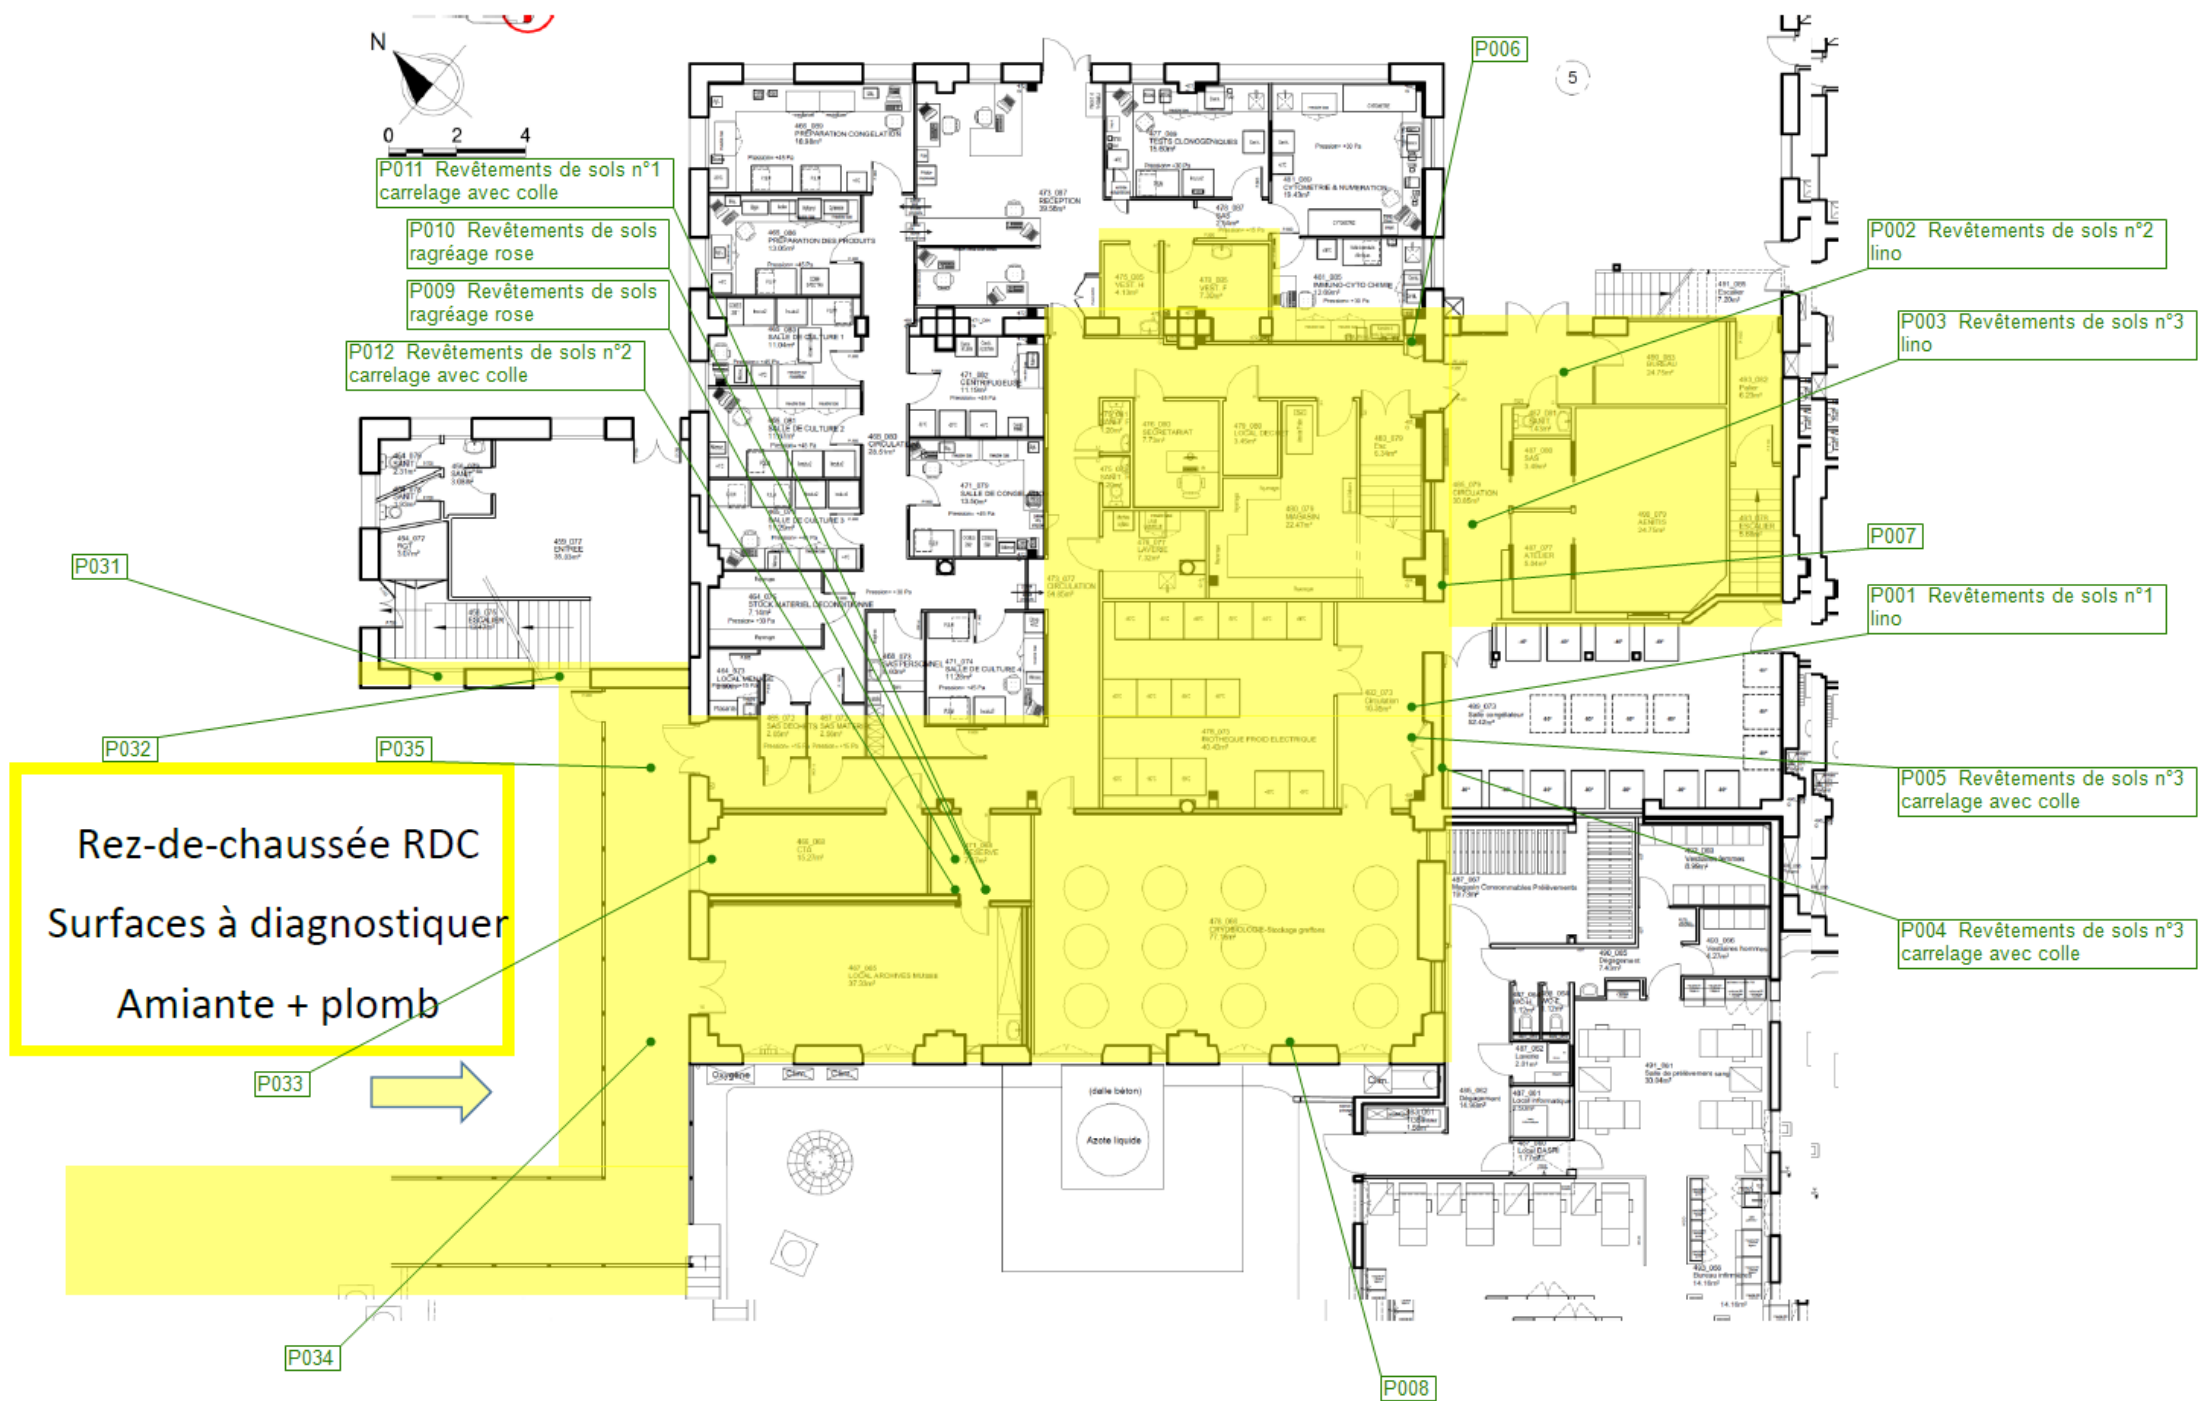
Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante


Client :	HOPITAL SAINT LOUIS		
N° dossier :	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		
N° planche :	2/3	Version :	0
Type :	Cartographie localisation des prélèvements		
Date :	30/06/2023		
Intervenant :	KARAKAC Frédéric		
Origine du plan :	Fond de plan fournis par donneur d'ordre		
Titre :	Croquis N°2 RDC		
Adresse :	Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS - 10EME		
Bât.- Niv. - Lot :	MUS	RDC	Lot n°012
Commentaire :			

Prélèvements négatifs - après analyse

Légende :

Plan de masse :




<div><div></div><div>Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</div></div>			
Client :	HOPITAL SAINT LOUIS		
N° dossier :	2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS		
N° planche :	3/3	Version :	0
Type :	Cartographie localisation des prélèvements		
Date :	30/06/2023		
Intervenant :	KARAKAC Frédéric		
Origine du plan :	Fond de plan fournis par donneur d'ordre		
Titre :	Croquis N°3 Sous sol		
Adresse :	Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS - 10EME		
Bât.- Niv. - Lot :	MUS	Sous sol	Lot n°012
Commentaire :			
<div><div></div><div>Prélèvements négatifs - après analyse</div></div>			
<div><div>Légende :</div><div></div></div>			
<div><div>Plan de masse :</div><div></div></div>			

Sous-sol S01

Surfaces à diagnostiquer

Amiante + plomb

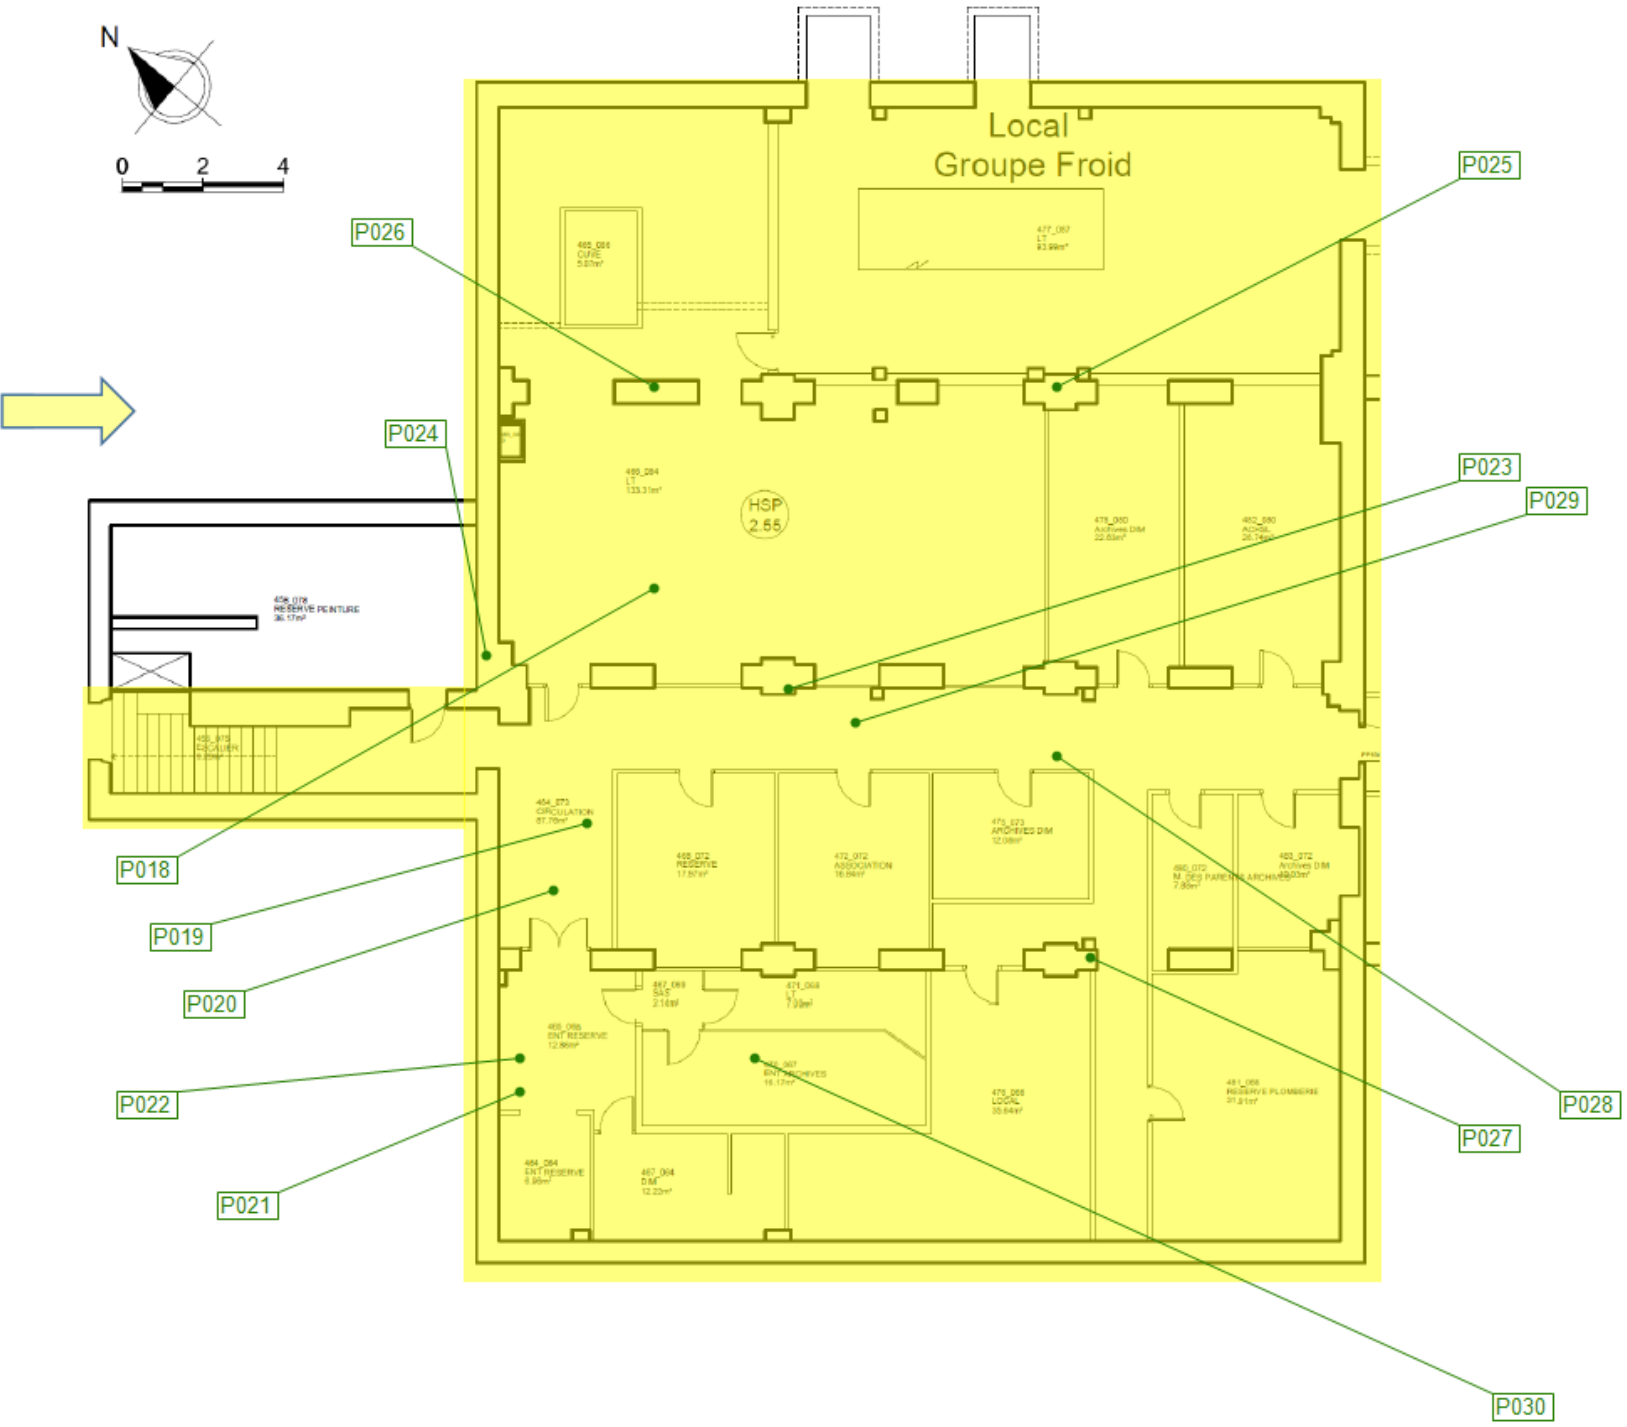

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse**PV_00720230601082599****Analyses pour le Bâtiment**

SARL COVEANEX
Monsieur Frédéric KARAKAC
SODIATEC IdF
31 Crs des Juilliottes
94700 MAISONS ALFORT

Notre référence : AR-23-LE-040870-01

Numéro de dossier : 23A022384

Référence de dossier :

**2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS**

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A022384-001 - Référence P001-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sols n°1 - lino, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23A022384-002 - Référence P002-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sols n°2 - lino, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23A022384-003 - Référence P003-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sols n°3 - lino, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23A022384-004 - Référence P004-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sols n°3 - carrelage avec colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 23A022384-005 - Référence P005-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques -
Revêtements de sols n°3 - carrelage avec colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23A022384-006 - Référence P006-RDC - Circulation - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit platre lissé - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-007 - Référence P007-RDC - Circulation - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit platre lissé - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-008 - Référence P008-RDC - Circulation - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit platre lissé - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-009 - Référence P009-RDC - local technique cta - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - ragréage rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-010 - Référence P010-RDC - local technique cta - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - ragréage rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-011 - Référence P011-RDC - local technique cta - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°1 - carrelage avec colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-012 - Référence P012-RDC - local technique cta - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°2 - carrelage avec colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-013 - Référence P013-Mezzanine - Mezzanine zone blanche - 03 - Parois verticales intérieures - Mur n°1 - Enduit platre lissé - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-014 - Référence P014-Mezzanine - Mezzanine zone blanche - 03 - Parois verticales intérieures - Mur n°2 - Enduit platre lissé - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-015 - Référence P015-Mezzanine - Mezzanine zone blanche - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - enduit platre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23A022384-016 - Référence P016-RDC - Local cryo - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - plinthes avec colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-017 - Référence P017-RDC - Local cryo - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - carrelage avec colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-018 - Référence P018-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - condui de fluide n°1 - calorifuge platreux avec laine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-019 - Référence P019-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - condui de fluide n°2 - calorifuge platreux avec laine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-020 - Référence P020-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - condui de fluide n°3 - calorifuge platreux avec laine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-021 - Référence P021-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - condui de fluide n°2 - Calorifuge liège + plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-022 - Référence P022-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - condui de fluide n°2 - Calorifuge liège + plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-023 - Référence P023-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - enduit de ciment de rebouchage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-024 - Référence P024-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - enduit de ciment de rebouchage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23A022384-025 - Référence P025-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - enduit entre pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 SaverneTél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23A022384-026 - Référence P026-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur
- enduit entre pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-027 - Référence P027-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur
- enduit de plâtre de rebouchage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-028 - Référence P028-R-1 - circulation sous sol - 05 - Planchers et planchers techniques - revêtement de sol n°2 - Chape ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-029 - Référence P029-R-1 - circulation sous sol - 05 - Planchers et planchers techniques - revêtement de sol n°1 - Chape ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-030 - Référence P030-R-1 - circulation sous sol - 05 - Planchers et planchers techniques - revêtement de sol n°2 - Chape ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-031 - Référence P031-EXT - Facade - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures n°1 - mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-032 - Référence P032-EXT - Facade - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures n°2 - mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-033 - Référence P033-EXT - Facade - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures n°3 - mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-034 - Référence P034-EXT - Facade - 04 - Plafonds et faux plafonds - faux plafond fibralite n°1 - fibralite - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A022384-035 - Référence P035-EXT - Facade - 04 - Plafonds et faux plafonds - faux plafond fibralite n°2 - fibralite - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page1/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23A022384-001 - P001-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°1 - lino	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23A022384-002 - P002-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°2 - lino	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page2/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	23A022384-003 - P003-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°3 - lino	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces(i)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23A022384-004 - P004-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°3 - carrelage avec colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23A022384-005 - P005-RDC - Circulation - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°3 - carrelage avec colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23A022384-006 - P006-RDC - Circulation - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit plâtre lissé - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page3/11
 Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
 Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
 Date d'analyse : 14/06/2023
 Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
 PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	23A022384-007 - P007-RDC - Circulator - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit platre lissé - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23A022384-008 - P008-RDC - Circulator - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit platre lissé - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23A022384-009 - P009-RDC - local technique cta - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - ragréage rose	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23A022384-010 - P010-RDC - local technique cta - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - ragréage rose	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page 4/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	23A022384-011 - P011-RDC - local technique cta - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°1 - carrelage avec colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23A022384-012 - P012-RDC - local technique cta - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols n°2 - carrelage avec colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23A022384-013 - P013-Mezzanine - Mezzanine zone blanche - 03 - Parois verticales intérieures - Mur n°1 - Enduit plâtre lissé - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	23A022384-014 - P014-Mezzanine - Mezzanine zone blanche - 03 - Parois verticales intérieures - Mur n°2 - Enduit plâtre lissé - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page 5/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	23A022384-015 - P015-Mezzanine - Mezzanine zone blanche - 04 - Plafonds et faux plafonds - Plafond - enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23A022384-016 - P016-RDC - Local cryo - 03 - Parois verticales intérieures - Revêtements de cloisons - plinthes avec colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23A022384-017 - P017-RDC - Local cryo - 05 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - carrelage avec colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	23A022384-018 - P018-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - condui de fluide n°1 - calorifuge platreaux avec laine	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page6/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	23A022384-019 - P019-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - condui de fluide n°2 - calorifuge platreux avec laine	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23A022384-020 - P020-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - condui de fluide n°3 - calorifuge platreux avec laine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page 7/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	23A022384-021 - P021-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - conduit de fluide n°2 - Calorifuge liège + plâtre	Matériau de type liège (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23A022384-022 - P022-R-1 - circulation sous sol - 08 - Équipements divers et accessoires - conduit de fluide n°2 - Calorifuge liège + plâtre	Matériau de type liège (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23A022384-023 - P023-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - enduit de ciment de rebouchage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23A022384-024 - P024-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - enduit de ciment de rebouchage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23A022384-025 - P025-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - enduit entre pierre	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page 8/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	23A022384-026 - P026-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - enduit entre pierre	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23A022384-027 - P027-R-1 - circulation sous sol - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - enduit de plâtre de rebouchage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23A022384-028 - P028-R-1 - circulation sous sol - 05 - Planchers et planchers techniques - revêtement de sol n°2 - Chape ciment	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23A022384-029 - P029-R-1 - circulation sous sol - 05 - Planchers et planchers techniques - revêtement de sol n°1 - Chape ciment	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page9/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	23A022384-030 - P030-R-1 - circulation sous sol - 05 - Planchers et planchers techniques - revêtement de sol n°2 - Chape ciment	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23A022384-031 - P031-EXT - Facade - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures n°1 - mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23A022384-032 - P032-EXT - Facade - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures n°2 - mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (noir) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	23A022384-033 - P033-EXT - Facade - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures n°3 - mastic vitrier	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (noir)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01 Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00 Page10/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457 Référence de suivi du dossier N° : 23A022384
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023 Date de réception : 12/06/2023
Date d'analyse : 14/06/2023
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010
PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	23A022384-034 - P034-EXT - Facade - 04 - Plafonds et faux plafonds - faux plafond fibralite n°1 - fibralite - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23A022384-035 - P035-EXT - Facade - 04 - Plafonds et faux plafonds - faux plafond fibralite n°2 - fibralite - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité du matériau semi-dur de type ragréage (gris) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-033818-01	Date d'émission de rapport : 15/06/2023 19:00	Page 11/11
Référence laboratoire N° : 23RI033457	Référence de suivi du dossier N° : 23A022384	
Reçu au laboratoire le : 13/06/2023	Date de réception : 12/06/2023	
Date d'analyse : 14/06/2023		
Référence dossier Client: 23A022384 - 2023-9857-HOPITAL SAINT LOUIS A - Musée 1 avenue Claude Vellefaux 75010 PARIS - 10EME - HOPITAL SAINT LOUIS		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

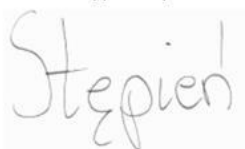

Alicja Stepień
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Certificat de compétence



CERTIFICAT
N° DTI / 1812-008

Certifie par la présente que :

Frédéric KARAKAC

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	09/02/2021	08/02/2028
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	09/02/2021	08/02/2028
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	19/12/2018	18/12/2023

qui ont été réalisés par Frédéric KARAKAC aux dates indiquées ci-dessous :

- Arrêté du 19/12/2018 relatif à la certification de Frédéric KARAKAC pour la certification de ses compétences en matière de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention
- Arrêté du 09/02/2021 relatif à la certification de Frédéric KARAKAC pour la certification de ses compétences en matière de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement



Directeur Opérationnel Guillaume Rey

La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est attestée par la présence dans le tableau des dates indiquées ci-dessus. Le présent certificat est délivré par SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr. SOCOTEC Certification France : 13, cours Valmy 93017 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000 € - RCS Paris 312 000 000 - N° SIRET 312 000 000 0001 - N° TVA Intracommunautaire : FR1531200000

ANNEXE : Attestation d'assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Société COVEANEX
31 cours des Juilliottes
94700 MAISONS ALFORT
Siret n° 434 090 064 00040

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 86517808/808109386.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :

Diagnostic amiante avant-vente et avant location
Dossier technique amiante (DTA)
Diagnostic amiante dans les parties privatives (DAPP)
Diagnostic Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic Plomb dans l'eau
Diagnostic de l'état des installations de gaz uniquement dans le cadre du DDT
Diagnostic termites
Diagnostic de performance énergétique (DPE) et audit énergétique réalisé dans le cadre du DPE et à l'occasion de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété étiqueté F ou G conformément à la loi N° 2021-1104 du 22/08/2021 Climat et Résilience
Diagnostic immobilier de la conformité à la RE 2020
Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP)
Diagnostic Assainissement autonome et collectif
Diagnostic Loi Carrez
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro
Diagnostic Radon
Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique (attestation de fin de chantier) dans le cadre de la RT 2012
Recherche de métaux lourds (Hors détection toxique chez l'homme)
Diagnostic état de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux (Hors

milieu industriel)
Diagnostic Technique Global des immeubles relevant du statut de la copropriété (article L.731-1 du Code de la Construction et de l'Habitation)
Information sur la présence d'un risque de mûres seulement dans le cadre du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) et uniquement dans les zones où les préfetures ont pris un arrêté en ce sens.
Audit Énergétique sans préconisation de travaux
Vérification / Fourniture et /ou pose de détecteurs de fumée hors ERP
Diagnostic par infiltrométrie - perméabilité des bâtiments (RT 2012)
Visite virtuelle 360°
Calcul de la surface du plancher
Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 à R4412-142 du Code du travail – article R1334-27 CSP – arrêté du 26 juin 2013)
Diagnostic plomb après travaux
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA)
Diagnostic recherche de plomb avant travaux /démolition (art R1334-12 et R1334-8 du CSP – Article R4412 du Code du travail)
Contrôle visuel après travaux de désamiantage (Norme NFX 46-021)
Diagnostic de conformité des installations électriques de l'espace dédié au télétravail

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/01/2023 au 30/09/2023.

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuille d'adhésion 808109386), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00

2 rue Grignan 13001 Marseille

sinistre@cabinetcondorcet.com - www.cabinetcondorcet.com

Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 882 - Immatriculation ORIAS 07 028 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution- 61 rue Tailbout 75009 Paris

TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 € par sinistre avec un maximum de 600 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 22 décembre 2022

POUR LE CABINET CONDORCET

