



APAVE  
AICF  
ZAC LES MALINES  
32 RUE DES MALINES  
91090 LISSES  
N° SIRET : 903 869 071 00063

DONNEUR D'ORDRE  
Trois moulins habitat  
60 Rue des Meuniers  
77950 RUBELLES

CONTACT :  
M. Erwann GUELLAEN (Responsable de la  
gestion technique de site)



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : **2499058.1**  
Numéro de contrat : **C24164087**  
Numéro de rapport (n° de tâche) : **82065-163689 (Tâche n° T241564905)**  
Date : **24/10/2024**

Lieu d'intervention :

**CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE  
2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO  
91000 EVRY**

Destinataire rapport :  
Trois moulins habitat

Date d'intervention :  
Du **16/10/2024** au **16/10/2024**

Intervenant : **Monsieur Dany BRIANTO**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité  
Nombre de pages total du document : 85 pages*

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1	DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE**  
**2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO**  
**91000 EVRY**

Numéro de Lot :  
 Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**  
 Date du Permis de Construire : **Non communiquée**

Étage :  
 Bâtiment :

Nature du bâtiment : **Bâtiment**  
 Cat. du bâtiment : **Bureaux**

1.2	DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE
Nom : <b>Trois moulins habitat</b> Adresse : <b>60 Rue des Meuniers</b> <b>77950 RUBELLES</b>	Nom: <b>CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE</b> Adresse : <b>2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO</b> <b>91000 EVRY</b>	

1.3	EXÉCUTION DE LA MISSION
Repérage réalisé par : <b>BRIANTO Dany</b> N° certificat de qualification : <b>CPDI4736</b> Date d'obtention : <b>02/03/2020</b> Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>I.Cert</b> <b>Rue de la Terre Victoria</b> <b>35760 SAINT-GRÉGOIRE</b>	Laboratoire d'Analyses : <b>Agence ITGA Lille</b> Adresse laboratoire : <b>Park Plaza II - Bâtiment D 31</b> <b>Avenue de l'Harmonie 59491</b> <b>VILLENEUVE-D'ASCQ</b> <b>1-5971</b>  Numéro d'accréditation :  Organisme d'assurance professionnelle : <b>AXA IARD</b> Adresse assurance : <b>313 terrasses de l'Arche</b> <b>92000 NANTERRE</b> N° de contrat d'assurance : <b>10800807204</b> Date de validité : <b>31/12/2024</b>
Date de la commande : <b>15/10/2024</b> Accompagnateur : <b>Aucun</b>	

1.4	REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE
-----	---

Nature des travaux envisagés : Le réaménagement et la sécurisation du hall d'accueil  
 La restructuration des services du RDC  
 La restructuration complète du 4ème étage  
 La transformation de l'espace Ficus en salles de réunion  
 La réfection de la verrière

1.5	VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom de l'opérateur : <b>BRIANTO Dany</b> <b>AICF</b> <b>ZAC LES MALINES - 32 RUE DES MALINES - 91090 LISSES</b>	Lieu et date d'établissement du rapport  Fait à <b>LISSES</b> le <b>24/10/2024</b>	

Signature



1.6	CONCLUSION(S) DU RAPPORT
-----	--------------------------

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante**

**SOMMAIRE :**

<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>2</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....	2
EXÉCUTION DE LA MISSION .....	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	2
<b>CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....</b>	<b>2</b>
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>4</b>
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX .....	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	4
<b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>	<b>14</b>
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	14
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	14
<b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>	<b>15</b>
OBJECTIF .....	15
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....	15
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	15
<b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>	<b>16</b>
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	16
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	16
<b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>	<b>19</b>
<b>OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....</b>	<b>19</b>
<b>PRECONISATIONS .....</b>	<b>19</b>
<b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>20</b>
<b>ANNEXE CROQUIS.....</b>	<b>58</b>
<b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....</b>	<b>65</b>
<b>ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....</b>	<b>80</b>
<b>ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....</b>	<b>81</b>
<b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>82</b>
<b>CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....</b>	<b>84</b>

## 2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

### 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Absence

### 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Sous-sol	Degt.	Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge + Calorifugeage	Résultat d'analyse		Z004
		Murs	Enduit béton	Résultat d'analyse		Z002
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse		Z003
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse		Z001
		Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse		Z008
Sous-sol	Local stockage	Murs	Enduit béton	Résultat d'analyse (P002)		Z002
		Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge + Calorifugeage	Résultat d'analyse (P004)		Z004
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse (P005)		Z005
		Murs	Enduit béton non lissé	Résultat d'analyse (P007)		Z007
		Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse (P008)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P003)		Z003
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P001)		Z001
		Caisson	Enduit blanc	Résultat d'analyse (P006)		Z006
RDC	T.g.b.t.	Murs	Joint de parpaing	Résultat d'analyse (P024)		Z024
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse (P023)		Z023
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P025)		Z025
RDC	Local	Murs	Joint de parpaing	Résultat d'analyse		Z024
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z023
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse		Z025
		Poutre	Enduit poutre	Résultat d'analyse (P026)		Z026
RDC	Salle BOILEAU	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond en bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
RDC	Salle HUGO	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond en bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
RDC	Salle DAUDET	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond en bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Régie	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P022)		Z022
RDC	Accueil/Stand ard	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse		Z021
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z022
		Plancher	Colle de carrelage + Ragréege	Résultat d'analyse		Z020
RDC	Circulation	Plancher	Colle de carrelage + Ragréege	Résultat d'analyse (P012)		Z012
		Plancher	Colle de carrelage + Ragréege	Résultat d'analyse (P020)		Z020
		Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P021)		Z021
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z022
RDC	Espace d'attente/Circ ulation	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z017
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z016
RDC	Guichet 1	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z017
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z016
RDC	Guichet 2	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z017
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z016
RDC	Guichet 3	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z017
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z016
RDC	Stockage	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse (P017)		Z017
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse (P016)		Z016
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
RDC	CFE	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse (P018)		Z018
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z016

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Bureau 1	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z018
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z016
RDC	Guichet 4	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P019)		Z019
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z017
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z016
RDC	Guichet 5	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z017
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z019
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z016
RDC	Guichet 6	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z017
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z019
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z016
RDC	Guichet 7	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse (P010)		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011)		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse (P009)		Z009
RDC	Guichet 8	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z009
RDC	La Capsule	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse (P014)		Z014
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse (P013)		Z013
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
RDC	Espace d'attente	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z010
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse (P015)		Z015
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011



Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Guichet 9	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z015
RDC	Guichet 10	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z011
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z015
2ème	Terrasse	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P028)		Z028
		Plancher	Colle de carrelage + Ragrée	Résultat d'analyse (P027)		Z027
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P029)		Z029
		Plancher	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P030)		Z030
		Poteaux	Enduit pierre	Résultat d'analyse (P032)		Z032
2ème	Jardin	Plancher	Bordure béton	Résultat d'analyse (P031)		Z031
		Plancher	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse		Z030
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
2ème	Jardin	Plancher	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse		Z030
		Plancher	Bordure béton	Résultat d'analyse		Z031
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
2ème	Jardin	Plancher	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse		Z030
		Plancher	Bordure béton	Résultat d'analyse		Z031
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
4ème	Archives	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z057
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z050
4ème	Bureau 401	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse		Z057
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z050
4ème	Bureau 402	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z055
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse		Z057
4ème	Bureau 403	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse		Z057
4ème	Bureau 404	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z055
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse		Z057
4ème	Bureau 405	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse		Z057
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z050
4ème	Bureau 406 bis	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse		Z053
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
4ème	Bureau 406	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse (P053)		Z053
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse (P056)		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse (P054)		Z054
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse (P055)		Z055
4ème	Bureau 407	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse		Z053



Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z055
4ème	Bureau 408	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z053
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z055
4ème	Bureau 409	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z053
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
4ème	Archives 410	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P050)		Z050
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z053
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P051)		Z051
4ème	Bureau 410 bis	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z053
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
4ème	Bureau 411	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z053
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
4ème	Bureau 412	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z053
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z055
4ème	Bureau 413	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z053

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
4ème	Circulation	Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse (P048)		Z048
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse (P052)		Z052
4ème	Bureau 414	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z049
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 414 bis	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z045
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 415	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P045)		Z045
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse (P042)		Z042
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse (P043)		Z043
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P044)		Z044
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse (P046)		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse (P041)		Z041
4ème	Bureau 416	Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse (P047)		Z047
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse (P049)		Z049
4ème	Bureau 417	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 418	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z049
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Degt.	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 419	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 420	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Local Photocopie	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 421	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 422	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z041
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 423	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z041
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Circulation	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z057
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 424 bis	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z057
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 424	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse		Z057
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 425	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z057
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 426	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z057
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Bureau 427	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z057
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Cafétéria 428	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z042
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z044
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z047
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z057
		Cloisons	Isolant	Résultat d'analyse		Z043
4ème	Local photocopie 429	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z057
4ème	Local photocopie 430	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z055
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z057
4ème	Archives 431	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z057
4ème	Bureau 432	Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z055
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
		Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse		Z057
4ème	Circulation	Plancher	Revêtement de sol + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse (P057)		Z057
		Cloisons	Enduit mural	Résultat d'analyse		Z054
		Poteau	Enduit poteau	Résultat d'analyse		Z055
		Faux-plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z056
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse		Z046
5ème	Circulation	Conduit de fluide	Flocage	Résultat d'analyse (P033)		Z033
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P036)		Z036
		Murs	Isolant fibreux	Résultat d'analyse (P035)		Z035
		Verrière	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P034)		Z034
Extérieur	Toiture terrasse	Verrière	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P037)		Z037
		Verrière	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038)		Z038
		Verrière	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P039)		Z039
		Verrière	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P040)		Z040

### 2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Sans objet

## 3 INVESTIGATIONS NON REALISEES

### 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

### 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant



## 4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

### 4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

### 4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,  
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,  
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,  
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

### 4.3 Conditions de réalisation du repérage

#### Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
16/10/2024	REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

#### Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Sans objet

**Conditions du repérage :** Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

#### Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

#### Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Néant

## 5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

### 5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Le réaménagement et la sécurisation du hall d'accueil  
La restructuration des services du RDC  
La restructuration complète du 4ème étage  
La transformation de l'espace Ficus en salles de réunion  
La réfection de la verrière

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

### 5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Sous-sol	Degt.	OUI	
Sous-sol	Local stockage	OUI	
RDC	T.g.b.t.	OUI	
RDC	Local	OUI	
RDC	Salle BOILEAU	OUI	
RDC	Salle HUGO	OUI	
RDC	Salle DAUDET	OUI	
RDC	Régie	OUI	
RDC	Accueil/Standard	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Circulation	OUI	
RDC	Espace d'attente/Circulation	OUI	
RDC	Guichet 1	OUI	
RDC	Guichet 2	OUI	
RDC	Guichet 3	OUI	
RDC	Stockage	OUI	
RDC	CFE	OUI	
RDC	Bureau 1	OUI	
RDC	Guichet 4	OUI	
RDC	Guichet 5	OUI	
RDC	Guichet 6	OUI	
RDC	Guichet 7	OUI	
RDC	Guichet 8	OUI	
RDC	La Capsule	OUI	
RDC	Espace d'attente	OUI	
RDC	Guichet 9	OUI	
RDC	Guichet 10	OUI	
2ème	Terrasse	OUI	
2ème	Jardin	OUI	
2ème	Jardin	OUI	
2ème	Jardin	OUI	
4ème	Archives	OUI	
4ème	Bureau 401	OUI	
4ème	Bureau 402	OUI	
4ème	Bureau 403	OUI	
4ème	Bureau 404	OUI	
4ème	Bureau 405	OUI	
4ème	Bureau 406 bis	OUI	
4ème	Bureau 406	OUI	
4ème	Bureau 407	OUI	
4ème	Bureau 408	OUI	
4ème	Bureau 409	OUI	
4ème	Archives 410	OUI	
4ème	Bureau 410 bis	OUI	
4ème	Bureau 411	OUI	
4ème	Bureau 412	OUI	
4ème	Bureau 413	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
4ème	Circulation	OUI	
4ème	Bureau 414	OUI	
4ème	Bureau 414 bis	OUI	
4ème	Bureau 415	OUI	
4ème	Bureau 416	OUI	
4ème	Bureau 417	OUI	
4ème	Bureau 418	OUI	
4ème	Degt.	OUI	
4ème	Bureau 419	OUI	
4ème	Bureau 420	OUI	
4ème	Local Photocopie	OUI	
4ème	Bureau 421	OUI	
4ème	Bureau 422	OUI	
4ème	Bureau 423	OUI	
4ème	Circulation	OUI	
4ème	Bureau 424 bis	OUI	
4ème	Bureau 424	OUI	
4ème	Bureau 425	OUI	
4ème	Bureau 426	OUI	
4ème	Bureau 427	OUI	
4ème	Cafétéria 428	OUI	
4ème	Local photocopie 429	OUI	
4ème	Local photocopie 430	OUI	
4ème	Archives 431	OUI	
4ème	Bureau 432	OUI	
4ème	Circulation	OUI	
5ème	Circulation	OUI	
Extérieur	Toiture terrasse	OUI	

**Programme de repérage** : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

## 6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

### Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

## 7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 8 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

**ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**
**PRELEVEMENT : P001**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Sous-sol - Local stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**


absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm

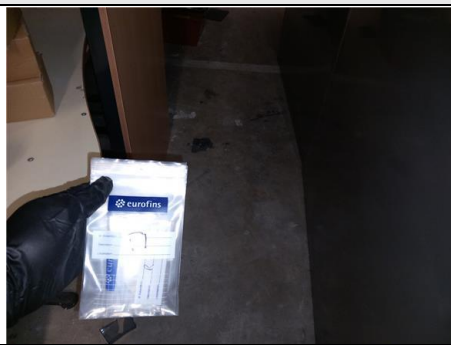
**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + ragréage gris hétérogène	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P002**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Sous-sol - Local stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**


absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit béton

**Support :**
**Taille :**

0 cm

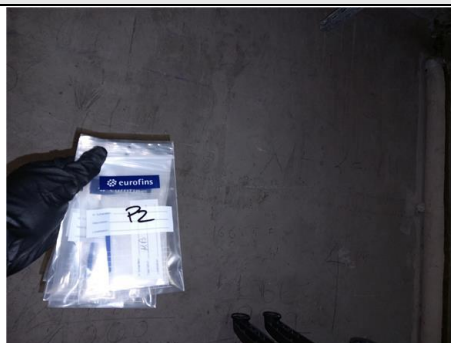



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Sous-sol - Local stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Plafond - Plafond

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet :

Flocage

### Support :

### Taille :

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P004**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Sous-sol - Local stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge + Calorifugeage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Conduit de fluide - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enveloppe de calorifuge + Calorifugeage

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P005**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Sous-sol - Local stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit poteau	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Poteau - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit poteau

**Support :**
**Taille :**

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Sous-sol - Local stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit blanc	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Caisson - Plafond

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet :

Enduit blanc

### Support :

### Taille :

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P007**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Sous-sol - Local stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton non lissé	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit béton non lissé

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P008**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Sous-sol - Local stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Porte coupe-feu - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Joint

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau bitumineux noir	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P009**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Guichet 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple gris	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P010

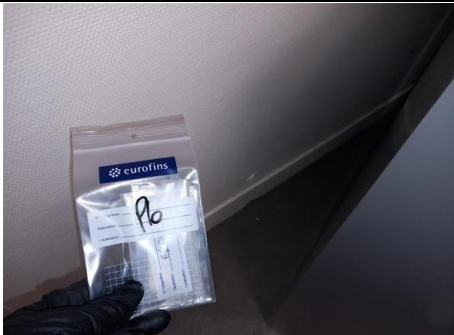Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Guichet 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany
Localisation		
Cloisons - Murs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
<b>Objet :</b> Enduit mural  <b>Support :</b>  <b>Taille :</b> 0 cm		


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Guichet 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany
Localisation		
Faux-plafond - Plafond dans le plénum		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
<b>Objet :</b> Panneaux de faux-plafond  <b>Support :</b>  <b>Taille :</b> 0 cm		



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P012**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle de carrelage + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Non analysé	0
Fr2	Colle grise non séparable + ragréage gris non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P013**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - La Capsule
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0
Fr2	Revêtement souple beige	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P014**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - La Capsule
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Cloisons - Murs

**Résultat amiante**


absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit mural

**Support :**
**Taille :**

0 cm

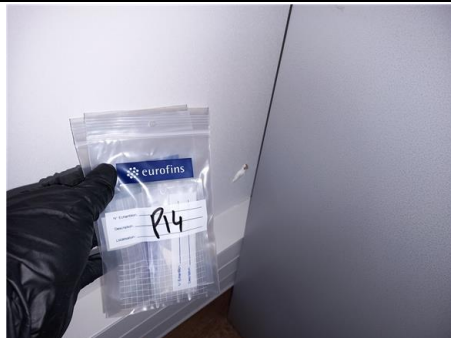

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P015**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Espace d'attente
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**


absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm

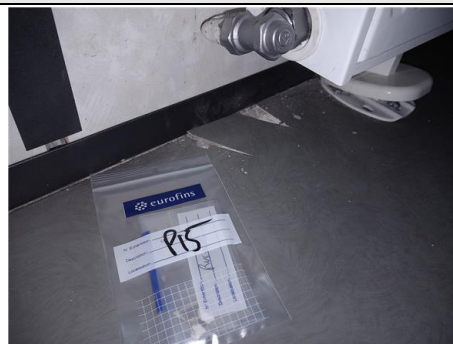
**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple gris	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P016**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple noir	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P017**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Cloisons - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit mural

**Support :**
**Taille :**

0 cm



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P018**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - CFE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Cloisons - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

**Objet :**  
Enduit mural

**Support :**

**Taille :**  
0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Guichet 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
<b>Objet :</b> Enduit mural  <b>Support :</b>  <b>Taille :</b> 0 cm		


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
<b>Objet :</b> Colle de carrelage + Ragréage  <b>Support :</b>  <b>Taille :</b> 0 cm		



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Non analysé	0
Fr2	Colle grise non séparable + ragréage gris non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P021**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plinthes - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle de plinthes

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Colle grise	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P022**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Régie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Faux-plafond - Plafond

**Résultat amiante**


absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Panneaux de faux-plafond

**Support :**
**Taille :**

0 cm

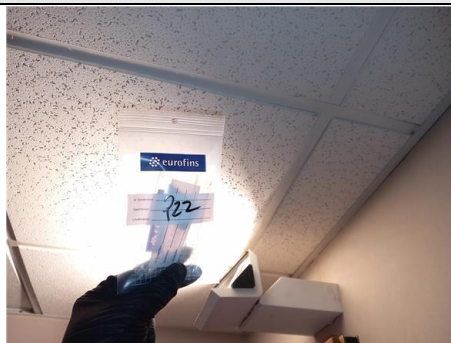
**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P023**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - T.g.b.t.
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit plafond

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - T.g.b.t.
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de parpaing	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


### Objet :

Joint de parpaing

### Support :

### Taille :

0 cm

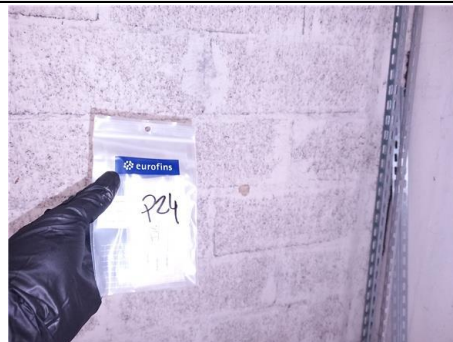

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P025**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - T.g.b.t.
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**


absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm

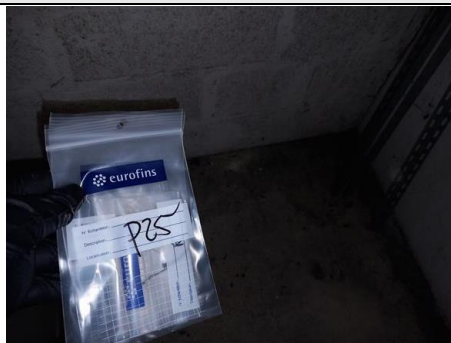
**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + ragréage gris	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P026**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	RDC - Local
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit poutre	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Poutre - Plafond

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit poutre

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P027**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	2ème - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + Ragrée	16/10/2024	BRIANTO Dany
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

**Objet :**  
Colle de carrelage + Ragrée

**Support :**

**Taille :**  
0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Non analysé	0
Fr2	Colle grise non séparable + ragréage gris non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P028**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	2ème - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plinthes - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle de plinthes

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Non analysé	0
Fr2	Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P029**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	2ème - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit mural

**Support :**
**Taille :**

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	2ème - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Plancher - Sol

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet :

Revêtement bitumineux

### Support :

### Taille :

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau bitumineux noir	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	2ème - Jardin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bordure béton	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Plancher - Sol

### Résultat amiante

absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Bordure béton

#### Support :

#### Taille :

0 cm



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	0

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P032

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	2ème - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit pierre	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Poteaux - Murs

### Résultat amiante

absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit pierre

#### Support :

#### Taille :

0 cm



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P033

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	5ème - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Conduit de fluide - Murs

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Flocage

**Support :**

**Taille :**

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P034**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	5ème - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Verrière - Murs

**Résultat amiante**


absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Joint d'étanchéité

**Support :**
**Taille :**

0 cm

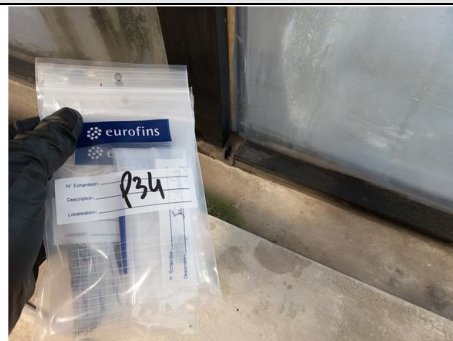
**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau souple noir	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P035**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	5ème - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant fibreux	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Isolant fibreux

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau fibreux blanc avec poussières	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P036

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	5ème - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet :

Enduit mural

### Support :

### Taille :

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P037**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Extérieur - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint vitrier	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Verrière - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Joint vitrier

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau souple noir	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P038**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Extérieur - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Verrière - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Joint d'étanchéité

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Extérieur - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Verrière - Murs

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet :

Joint d'étanchéité

### Support :

### Taille :

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau souple noir	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P040**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	Extérieur - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint vitrier	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Verrière - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Joint vitrier

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau souple noir avec poussières	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P041**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 415
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple gris	0



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P042

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 415
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Cloisons - Murs

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**  
Enduit mural  
**Support :**  
  
**Taille :**  
0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P043**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 415
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Cloisons - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Isolant

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Matériau fibreux jaune avec poussières	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P044**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 415
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit mural

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P045

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 415
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Faux-plafond - Plafond

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet :

Panneaux de faux-plafond

### Support :

### Taille :

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P046

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 415
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Plafond - Plafond dans le plénum

### Résultat amiante

absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit plafond

#### Support :

#### Taille :

0 cm



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	0

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P047

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 416
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Faux-plafond - Plafond

### Résultat amiante

absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit plafond

#### Support :

#### Taille :

0 cm



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P048

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Plafond - Plafond

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet :

Enduit plafond

### Support :

### Taille :

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P049**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 416
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit poteau	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Poteau - A

**Résultat amiante**


absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit poteau

**Support :**
**Taille :**

0 cm

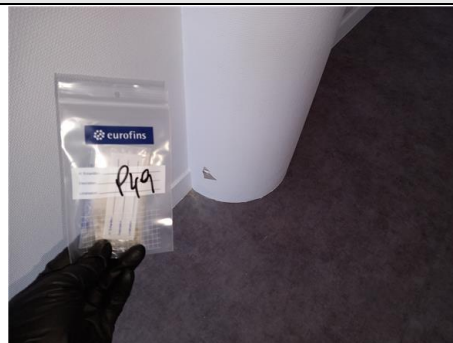
**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P050**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Archives 410
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit mural

**Support :**
**Taille :**

0 cm



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P051

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Archives 410
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Faux-plafond - Plafond

### Résultat amiante

absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


### Objet :

Panneaux de faux-plafond

### Support :

### Taille :

0 cm

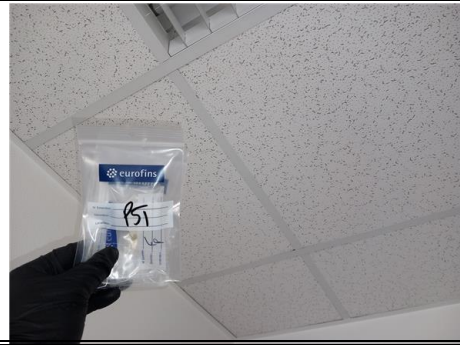

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	0

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P052**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple gris	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P053**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 406
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple gris	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P054**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 406
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mural	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Cloisons - Murs

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit mural

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux beige non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P055

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 406
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit poteau	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Poteau - Murs

### Résultat amiante

absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit poteau

#### Support :

#### Taille :

0 cm



### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + peinture en vrac non séparable + enduit compact beige en vrac non séparable	0

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P056

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Bureau 406
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plafond	16/10/2024	BRIANTO Dany

### Localisation

Faux-plafond - Plafond

### Résultat amiante

absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet :

Enduit plafond

#### Support :

#### Taille :

0 cm



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P057**

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE	82065-163689	4ème - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle + Ragréage	16/10/2024	BRIANTO Dany

**Localisation**

Plancher - Sol

**Résultat amiante**

absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

**Support :**
**Taille :**

0 cm


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple gris	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

### ANNEXE CROQUIS

Client :	CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :		Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSIEUR ROMERO 91000 EVRY
N° planche :	1/6		
Type :	Croquis		
Date :	24/10/2024	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	BRIANTO Dany	Niveau :	Sous-sol
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

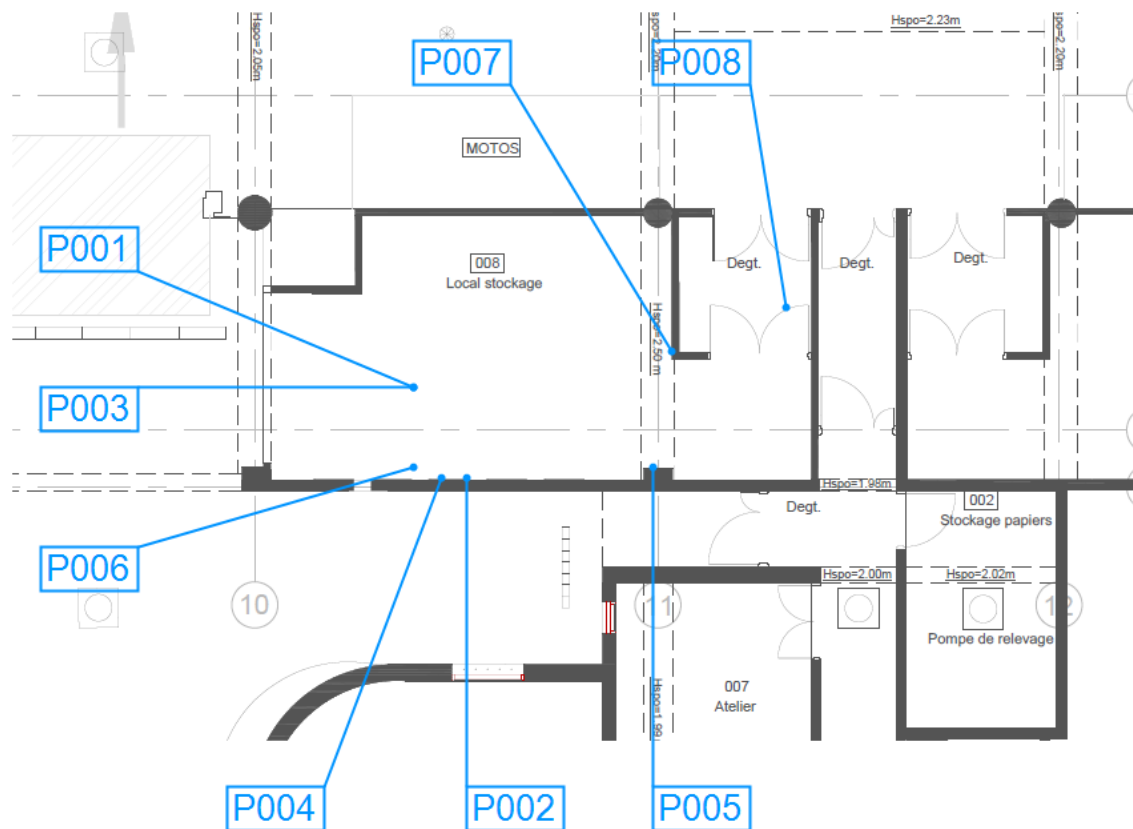


The floor plan illustrates a complex building layout with 18 specific points of interest identified by blue boxes and leader lines. The points are distributed as follows:

- P001, P002, P009, P010, P011, P012:** Located in the upper right quadrant, primarily within circulation areas and specialized rooms like the photography studio and kitchen.
- P003, P004, P005, P006, P007, P008:** Located in the upper left and central areas, mostly within large open spaces and circulation paths.
- P009, P010, P011, P012:** Located in the middle right section, near the kitchen and specialized rooms.
- P013, P014, P015:** Located in the lower right section, near the kitchen and specialized rooms.
- P016, P017, P018:** Located in the upper right section, near the kitchen and specialized rooms.
- P019, P020, P021, P022:** Located in the upper central area, near the entrance and circulation paths.
- P023, P024, P025:** Located in the lower left section, near the entrance and circulation paths.
- P026:** Located in the middle left section, near the entrance and circulation paths.




## Planche de repérage


Client :	CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE	Titre :	Croquis N°3
N° rapport :		Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSIEUR ROMERO 91000 EVRY
N° planche :	3/6		
Type :	Croquis		
Date :	24/10/2024		
Intervenant :	BRIANTO Dany	Niveau :	2ème
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

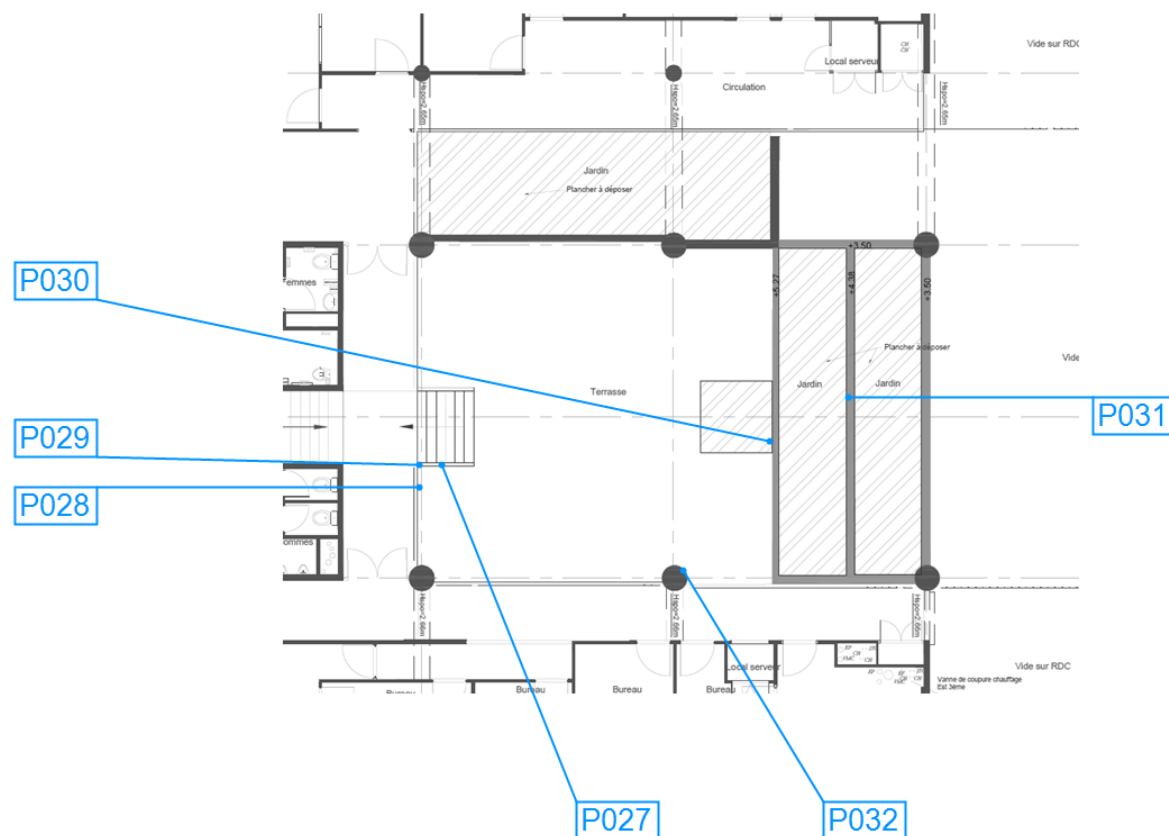


Client :	CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE	Titre :	Croquis N°4
N° rapport :		Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSIEUR ROMERO 91000 EVRY
N° planche :	4/6		
Type :	Croquis		
Date :	24/10/2024		
Intervenant :	BRIANTO Dany	Niveau :	4ème
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

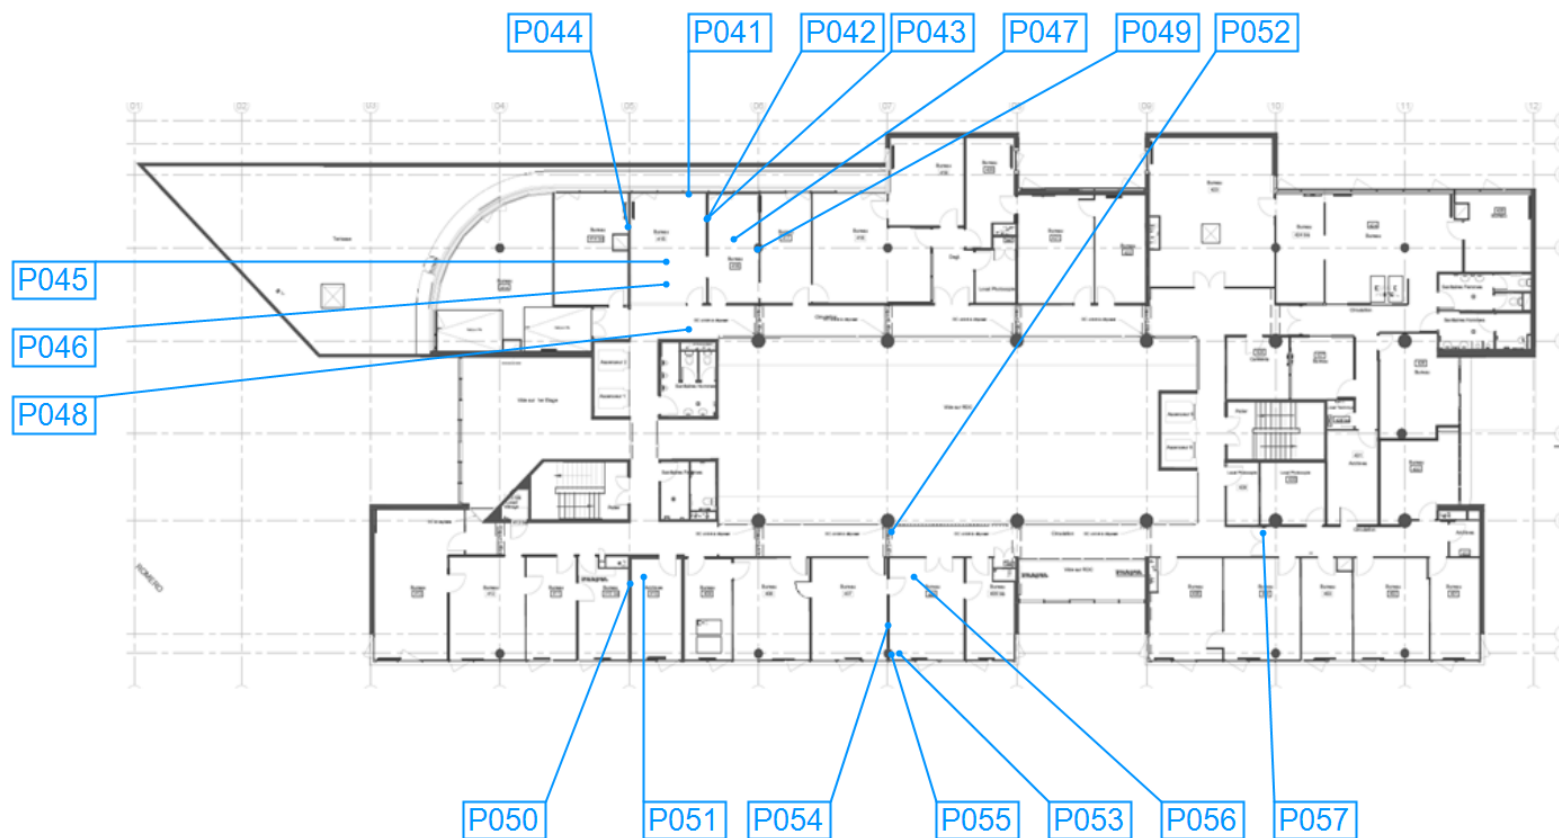

Client :	CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE	Titre :	Croquis N°5
N° rapport :		Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 91000 EVRY
N° planche :	5/6		
Type :	Croquis		
Date :	24/10/2024		
Intervenant :	BRIANTO Dany	Niveau :	5ème
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

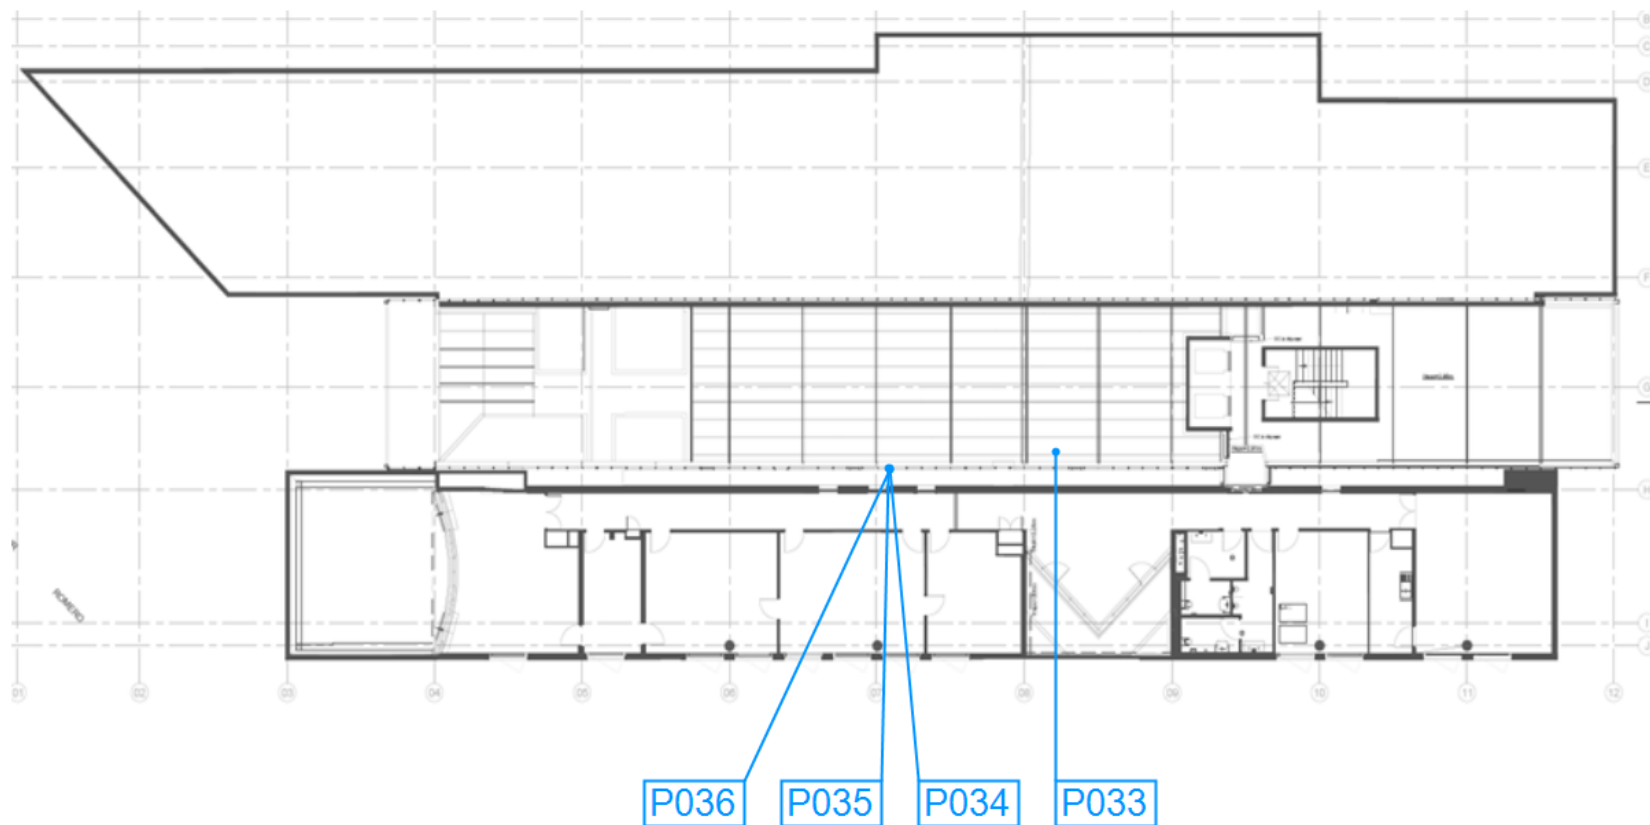

Client :	CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE	Titre :	Croquis N°6
N° rapport :		Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO 91000 EVRY
N° planche :	6/6		
Type :	Croquis		
Date :	24/10/2024	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	BRIANTO Dany	Niveau :	Extérieur
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

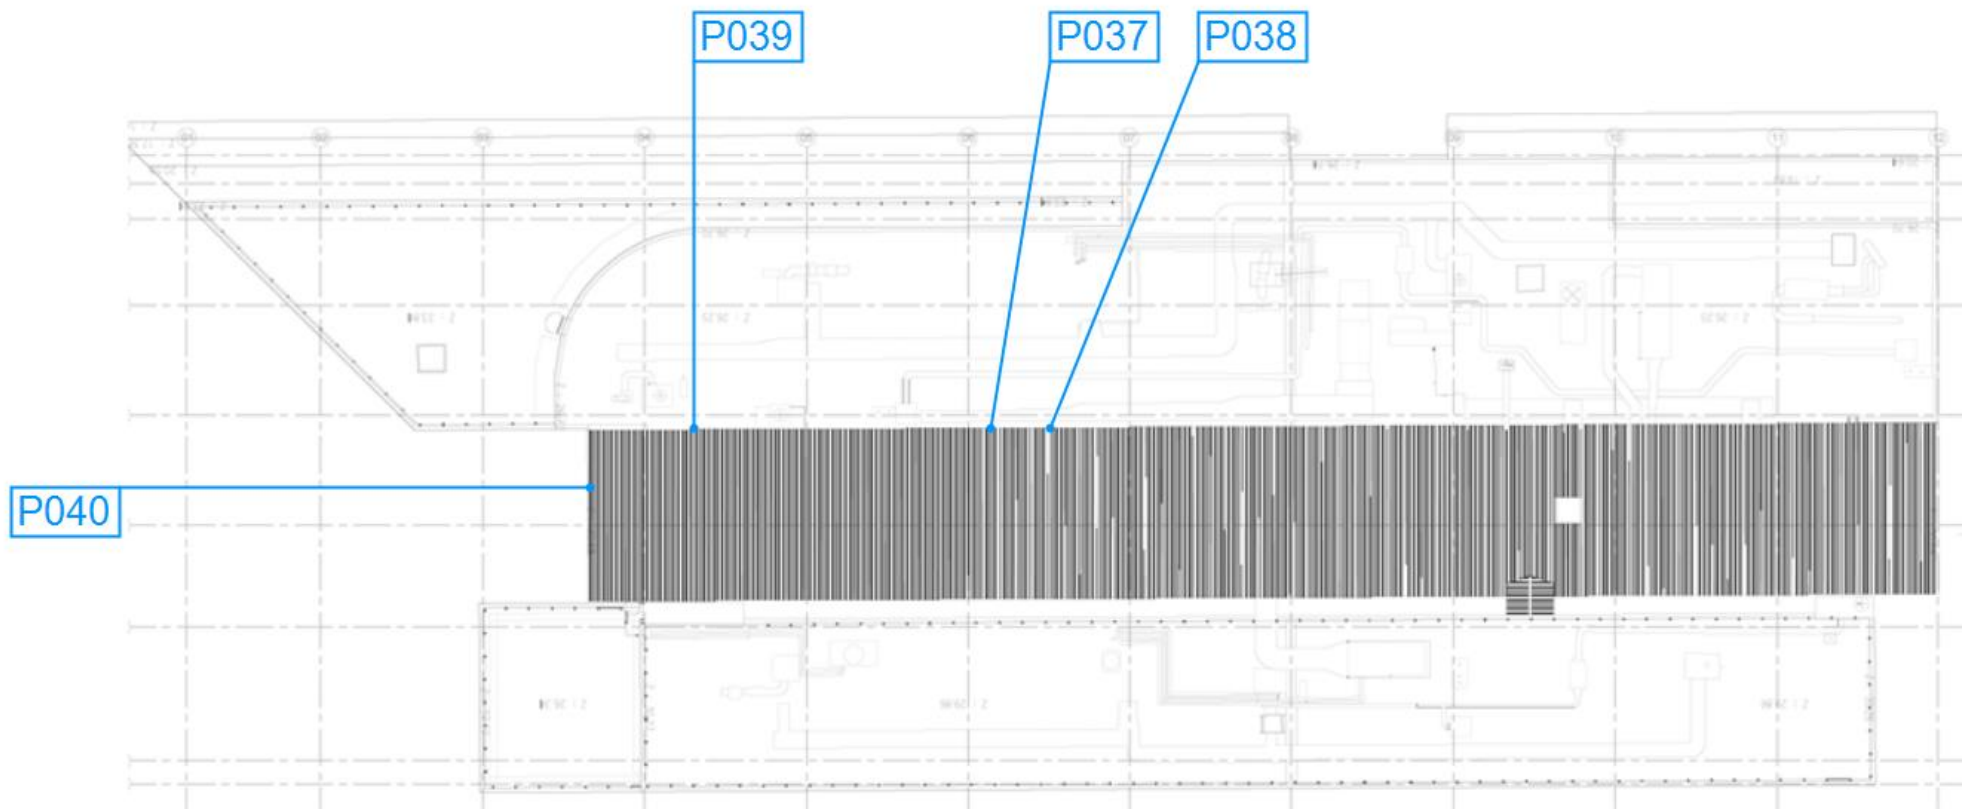

## ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**S.3293187.0**



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av  
de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - LISSES 6 Rue de la Closerie 91090 Lisses	Réf. Commande ITGA : IT0624-17325 Réf. Commande Client : 82065-163689-187326-265951-160630-172512227
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/10/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		Réf échantillon ITGA : IT022410-17062	
Réf échantillon client : P001 - Ragrée - Sous-sol - Local stockage - Sol - Plancher		Description ITGA : Peinture / Ragrée gris hétérogène	
* Peinture non séparable + Ragrée gris hétérogène	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)
Réf dossier client : CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		Réf échantillon ITGA : IT022410-17063	
Réf échantillon client : P002 - Enduit béton - Sous-sol - Local stockage - Murs - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/12

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17064	
<b>Réf échantillon client :</b> P003 - Flocage - Sous-sol - Local stockage - Plafond - Plafond		<b>Description ITGA :</b> Matériau cotonneux blanc avec poussières	
* Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : GBH
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17065	
<b>Réf échantillon client :</b> P004 - Enveloppe de calorifuge + Calorifugeage - Sous-sol - Local stockage - Murs - Conduit de fluide		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune avec poussières	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17066	
<b>Réf échantillon client :</b> P005 - Enduit poteau - Sous-sol - Local stockage - Murs - Poteau		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17067	
<b>Réf échantillon client :</b> P006 - Enduit blanc - Sous-sol - Local stockage - Plafond - Caisson		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17068	
<b>Réf échantillon client :</b> P007 - Enduit béton non lissé - Sous-sol - Local stockage - Murs - Murs		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/12



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P008 - Joint - Sous-sol - Local stockage - Murs - Porte coupe-feu		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17069 <b>Description ITGA :</b> Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P009 - Revêtement de sol + Colle + Ragréage - RDC - Guichet 7 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17070 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P010 - Enduit mural - RDC - Guichet 7 - Murs - Cloisons		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17071 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P011 - Panneaux de faux-plafond - RDC - Guichet 7 - Plafond dans le plénum - Faux-plafond		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17072 <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/12



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P012 - Colle de carrelage + Ragrée - RDC - Circulation - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17073 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Ragrée gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Ragrée gris non séparable	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P013 - Revêtement de sol + Colle + Ragrée - RDC - La Capsule - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17074 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris	
* Revêtement souple beige	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP
* Colle polymère jaune non séparable + Ragrée gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P014 - Enduit mural - RDC - La Capsule - Murs - Cloisons		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17075 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P015 - Revêtement de sol + Colle + Ragrée - RDC - Espace d'attente - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17076 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris	
* Revêtement souple gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
* Colle polymère jaune non séparable + Ragrée gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/12

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY			
<b>Réf échantillon client :</b> P016 - Revêtement de sol + Colle + Ragréage - RDC - Stockage - Sol - Plancher			
<b>Description ITGA :</b> Revêtement souple noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
<b>* Revêtement souple noir</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
<b>* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY			
<b>Réf échantillon client :</b> P017 - Enduit mural - RDC - Stockage - Murs - Cloisons			
<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
<b>* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY			
<b>Réf échantillon client :</b> P018 - Enduit mural - RDC - CFE - Murs - Cloisons			
<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
<b>* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY			
<b>Réf échantillon client :</b> P019 - Enduit mural - RDC - Guichet 4 - Murs - Murs			
<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
<b>* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable</b>	META (A) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/12

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17081	
<b>Réf échantillon client :</b> P020 - Colle de carrelage + Ragrée - RDC - Circulation - Sol - Plancher		<b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Ragrée gris	
<b>Carrelage</b>		Non analysé	
<b>* Colle grise non séparable + Ragrée gris non séparable</b>	META (A) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMG (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17082	
<b>Réf échantillon client :</b> P021 - Colle de plinthes - RDC - Circulation - Murs - Plinthes		<b>Description ITGA :</b> Colle grise	
<b>* Colle grise</b>	META (A) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17083	
<b>Réf échantillon client :</b> P022 - Panneaux de faux-plafond - RDC - Rège - Plafond - Faux-plafond		<b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
<b>* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières</b>	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17084	
<b>Réf échantillon client :</b> P023 - Enduit plafond - RDC - T.g.b.t. - Plafond - Plafond		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit compact gris	
<b>* Peinture non séparable + Enduit compact gris</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17085	
<b>Réf échantillon client :</b> P024 - Joint de parpaing - RDC - T.g.b.t. - Murs - Murs		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau gris en vrac	
<b>* Peinture non séparable + Matériau gris en vrac</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/12



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17086	
<b>Réf échantillon client :</b> P025 - Ragraéage - RDC - T.g.b.t. - Sol - Plancher		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Ragraéage gris	
Peinture non séparable + Ragraéage gris	META (A) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMG (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17087	
<b>Réf échantillon client :</b> P026 - Enduit poutre - RDC - Local - Plafond - Poutre		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17088	
<b>Réf échantillon client :</b> P027 - Colle de carrelage + Ragraéage - 2ème - Terrasse - Sol - Plancher		<b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Ragraéage gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Ragraéage gris non séparable	META (A) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SMG (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17089	
<b>Réf échantillon client :</b> P028 - Colle de plinthes - 2ème - Terrasse - Murs - Plinthes		<b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17090	
<b>Réf échantillon client :</b> P029 - Enduit mural - 2ème - Terrasse - Murs - Murs		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/12

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P030 - Revêtement bitumineux - 2ème - Terrasse - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17091 <b>Description ITGA :</b> Matériau bitumineux noir	
<b>Matériau bitumineux noir</b>	META (B) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P031 - Bordure béton - 2ème - Jardin - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17092 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
<b>Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P032 - Enduit pierre - 2ème - Terrasse - Murs - Poteaux		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17093 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit compact gris	
<b>Peinture non séparable + Enduit compact gris</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P033 - Flocage - Sème - Circulation - Murs - Conduit de fluide		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17094 <b>Description ITGA :</b> Matériau cotonneux blanc avec poussières	
<b>Matériau cotonneux blanc avec poussières</b>	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY <b>Réf échantillon client :</b> P034 - Joint d'étanchéité - Sème - Circulation - Murs - Verrière		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17095 <b>Description ITGA :</b> Matériau souple noir	
<b>Matériau souple noir</b>	META (B) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		Réf échantillon ITGA : IT022410-17096	
Réf échantillon client : P035 - Isolant fibreux - Sème - Circulation - Murs - Murs		Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières	
* Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC
Réf dossier client : CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		Réf échantillon ITGA : IT022410-17097	
Réf échantillon client : P036 - Enduit mural - Sème - Circulation - Murs - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (3)
Réf dossier client : CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		Réf échantillon ITGA : IT022410-17098	
Réf échantillon client : P037 - Joint vitrier - Extérieur - Toiture terrasse - Murs - Verrière		Description ITGA : Matériau souple noir	
* Matériau souple noir	META (B) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM
Réf dossier client : CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		Réf échantillon ITGA : IT022410-17099	
Réf échantillon client : P038 - Joint d'étanchéité - Extérieur - Toiture terrasse - Murs - Verrière		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc avec poussières	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (4)
Réf dossier client : CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		Réf échantillon ITGA : IT022410-17100	
Réf échantillon client : P039 - Joint d'étanchéité - Extérieur - Toiture terrasse - Murs - Verrière		Description ITGA : Matériau souple noir	
* Matériau souple noir	META (B) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/12

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17101	
<b>Réf échantillon client :</b> P040 - Joint vitrier - Extérieur - Toiture terrasse - Murs - Verrière		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau souple noir avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FCA (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17102	
<b>Réf échantillon client :</b> P041 - Revêtement de sol + Colle + Ragréage - 4ème - Bureau 415 - Sol - Plancher		<b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17103	
<b>Réf échantillon client :</b> P042 - Enduit mural - 4ème - Bureau 415 - Murs - Cloisons		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17104	
<b>Réf échantillon client :</b> P043 - Isolant - 4ème - Bureau 415 - Murs - Cloisons		<b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux jaune avec poussières	
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 10/12



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P044 - Enduit mural - 4ème - Bureau 415 - Murs - Murs		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17105  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
<b>Peinture non séparable + Enduit gris en vrac</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P045 - Panneaux de faux-plafond - 4ème - Bureau 415 - Plafond - Faux-plafond		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17106  <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
<b>Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières</b>	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P046 - Enduit plafond - 4ème - Bureau 415 - Plafond dans le plénum - Plafond		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17107  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
<b>Peinture non séparable + Enduit gris en vrac</b>	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P047 - Enduit plafond - 4ème - Bureau 416 - Plafond - Faux-plafond		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17108  <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
<b>Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières</b>	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P048 - Enduit plafond - 4ème - Circulation - Plafond - Plafond		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17109  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit compact gris	
<b>Peinture non séparable + Enduit compact gris</b>	META (A) le 22/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 11/12

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17325 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P049 - Enduit poteau - 4ème - Bureau 416 - A - Poteau		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17110  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau gris en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P050 - Enduit mural - 4ème - Archives 410 - Murs - Murs		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17111  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).  
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Brandon Boreau Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 12/12

S.3293188.0



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av  
de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17326 EN DATE DU 23/10/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - LISSES 6 Rue de la Closerie 91090 Lisses	Réf. Commande ITGA : IT0624-17326 Réf. Commande Client : 82065-163689-187326-265951-160630-172512227
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/10/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique.  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY Réf échantillon client : P051 - Panneaux de faux-plafond - 4ème - Archives 410 - Plafond - Faux-plafond		Réf échantillon ITGA : IT022410-17112 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/3

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17326 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P052 - Revêtement de sol + Colle + Ragréage - 4ème - Circulation - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17113  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P053 - Revêtement de sol + Colle + Ragréage - 4ème - Bureau 406 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17114  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P054 - Enduit mural - 4ème - Bureau 406 - Murs - Cloisons		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17115  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSEIGNEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P055 - Enduit poteau - 4ème - Bureau 406 - Murs - Poteau		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17116  <b>Description ITGA :</b> Papier peint / Peinture en vrac / Enduit compact beige en vrac	
▸ Papier peint non séparable + Peinture en vrac non séparable + Enduit compact beige en vrac non séparable	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/3



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0624-17326 EN DATE DU 23/10/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P056 - Enduit plafond - 4ème - Bureau 406 - Plafond - Faux-plafond		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17117  <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLF + META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
<b>Réf dossier client :</b> CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE ESSONNE + - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE - 2 CRS MONSIEUR ROMERO - 91000 - EVRY  <b>Réf échantillon client :</b> P057 - Revêtement de sol + Colle + Ragréage - 4ème - Circulation - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT022410-17118  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 23/10/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/3

**ANNEXE** TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

SANS OBJET

## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



### Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI4736 Version 012

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur BRIANTO Dany**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/03/2020 - Date d'expiration : 01/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/03/2020 - Date d'expiration : 01/03/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 30/01/2023 - Date d'expiration : 29/01/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 23/04/2023 - Date d'expiration : 22/04/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DIFR 11 rev19



## ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

### Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**



### COURTIER

**VERLINGUE  
(Agence d'Ilizach)  
12 Rue de Kerogan CS 44012  
29335 QUIMPER CEDEX**

**APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE**

**ATTESTATION**

AXA France IARD, atteste que :

### Vos références :

**Contrat n° 10800807204**

**APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française **APAVE INFRASTRUCTURES  
CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### **Activités assurées :**

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### **A l'exclusion :**

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

**Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).**

**AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.**

**Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.**



Contrat : 10800807204

**TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2024

 Pour la société  
**Mathieu GODART**  
 Directeur Général Délégué



## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets




### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

## A CHAQUE DECHET SA FILIERE

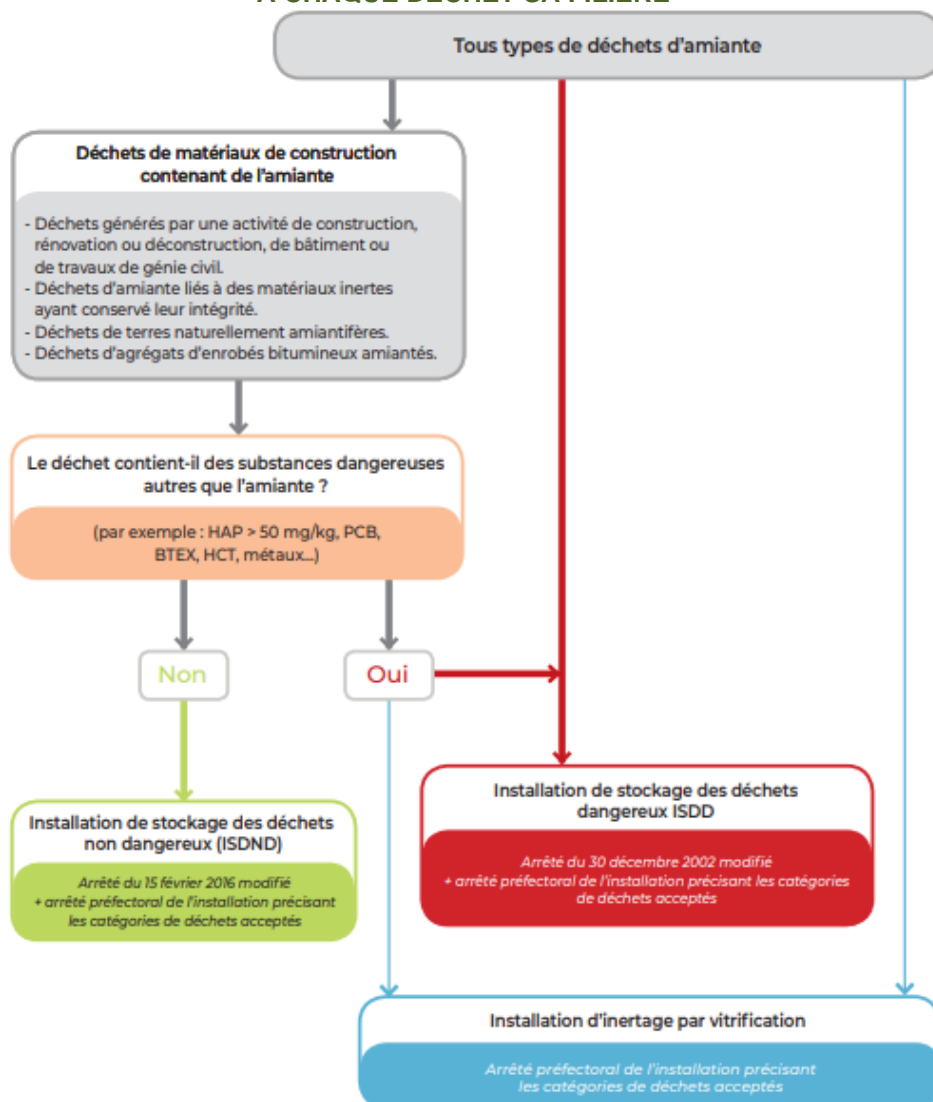

Document INRS

### Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

### Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>