




HOPITAUX DE TOULOUSE  
2 rue Viguerie

31059 TOULOUSE  
*A l'attention de Mme Charlotte DESCAZAUX*

**REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS  
CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT  
TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI**

Code prestation : CDAM0160-3

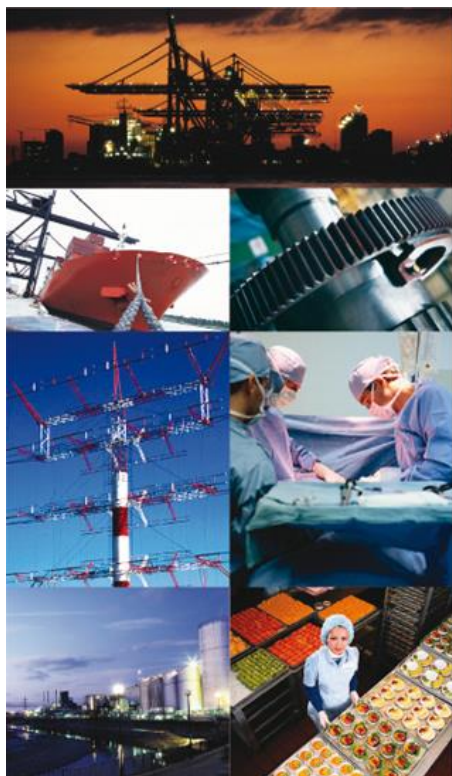

RAPPORT N°:  
**A5-32975433\_R-11028038-001-1\_CHU-  
Rangueil-H1-RH17X3---RH17Q5**

Lieu d'intervention :  
**CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5  
1 avenue J POUILHES**

**31403 TOULOUSE**

**N° D'AFFAIRE :A5-32975433 / R-11028038-001-1**  
RAPPORT ETABLI LE : 06/08/2019



Agence de Montauban  
1500, Avenue de Fonneuve  
Z.I. Nord  
82000 MONTAUBAN  
N° SIRET : 51872092500339  
Tél : 05 63 66 46 00 - Fax : 05 63 20 17 97

Agence de Montauban  
1500, Avenue de Fonneuve  
Z.I. Nord  
82000 MONTAUBAN

Tél. : 05 63 66 46 00  
Fax : 05 63 20 17 97  
SIRET : 51872092500339

CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5  
1 avenue J POUILHES

31403 TOULOUSE

Date d'intervention : 26/07/2019

## **REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI**



**Adresse d'expédition : HOPITAUX DE TOULOUSE**  
**2 rue Viguerie**  
**31059 TOULOUSE**

**A l'attention de Mme Charlotte DESCAZAUX**

**Intervenant :**  
M Mathieu Gros

**Accompagné par :**  
Mme Charlotte DESCAZAUX

**Signature :**



**Ce rapport comprend 22 pages.**  
Il est remis contre accusé de réception.

**Avertissement : Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité**

**Pièces jointes :**

- **FO ACTI 005-2**
- **Plan**



**REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE  
L'AMIANTE AVANT TRAVAUX  
DANS UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A5-32975433  
Rap. N° : A5-32975433\_R-11028038-001-1\_CHU-  
Rangueil-H1-RH17X3---RH17Q5  
Date : 06/08/2019  
Page : 3/22

---

---

## SOMMAIRE

1. SYNTHESE DES RESULTATS	5
1.1. Conclusions	5
1.2. Synthèse du repérage	5
1.3. Investigations non réalisées	5
1.4. Préconisations	6
2. GENERALITES	7
2.1. Objectif de la prestation	7
2.2. Références réglementaires	7
2.3. Compétence de l'opérateur	7
2.4. Analyse des échantillons	7
2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation	7
2.6. Rapport(s) précédent(s)	7
3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS	12
3.1. Donneur d'ordre	12
3.2. Périmètre de la prestation	12
3.3. périmètre des travaux	12
4. SCHEMA DE LOCALISATION	14
5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX	16
6. CERTIFICAT DE COMPETENCE	18
7. ATTESTATION D'ASSURANCE	19
8. ALBUM PHOTO	21

## 1. SYNTHESE DES RESULTATS

### 1.1. Conclusions

➤ **Nous n'avons pas recensé de matériaux et produits contenant de l'amiante** selon le programme de repérage figurant dans le tableau A1 de la norme NF X 46 020, dans le périmètre des travaux défini au paragraphe 3.2 et **pour ce qui concerne les parties de l'immeuble rendues accessibles lors de notre intervention.**

### 1.2. Synthèse du repérage

#### a) MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE :

ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
7° étage RH17X3	Colle toile de verre rose, béton Porte - Mur	Analyse prélèvement Réf PV : 13078718 - version 1_1
7° étage RH17X3	Colle de sol souple gris, râgréage Porte - Sol	Analyse prélèvement Réf PV : 13078718 - version 1_2
7° étage RH17X3	Bande à joint de placo, toile de verre rose Salle de bain - Mur	Analyse prélèvement Réf PV : 13078718 - version 1_3
7° étage RH17Q5	Colle jaune de plinthe, mastic gris Porte - Mur	Analyse prélèvement Réf PV : 13078718 - version 1_4
7° étage RH17Q5	Colle de sol souple marron, râgréage Porte - Sol	Analyse prélèvement Réf PV : 13078718 - version 1_5

### 1.3. Investigations non réalisées

#### a) Locaux et zones nécessitant des investigations complémentaires

Certaines parties de l'immeuble bâti concerné par le repérage n'ont pas pu être visitées :

Locaux non visités Parties de l'immeuble non accessibles Prélèvement non réalisé	Motifs
7° étage RH17X3 / Étanchéité Sous WC - Sol	Prélèvement destructif

L'opération de repérage devra être étendue aux locaux fermés ou non visités, aux parties de l'immeuble non accessibles, où peuvent toujours se trouver des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

**b) Composants de la construction nécessitant des investigations approfondies**

La localisation des investigations approfondies à réaliser avec le nombre et les caractéristiques des sondages pour chaque composant de la construction est précisée dans le tableau ci-dessous.

LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	PARTIE DU COMPOSANT A SONDER	NOMBRE ET CARACTERISTIQUES DES SONDAGES A REALISER
Sous WC - Sol	Étanchéité sous WC	Investigations complémentaires éventuelles avant démarrage des travaux

**Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété,**

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées

L'opération de repérage doit être étendue aux locaux fermés ou non visités.

Nous proposons d'effectuer une visite complémentaire selon les conditions de notre contrat pour réaliser les investigations complémentaires entre les différentes étapes de réalisation des travaux.

#### **1.4. Préconisations**

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

## 2. GENERALITES

### 2.1. Objectif de la prestation

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le donneur d'ordre doit disposer avant réalisation de travaux dans un immeuble.

### 2.2. Références réglementaires

- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
- Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
- Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Articles L 4412-2, 4531-1, L4121-3 et R4412-97 du Code du travail
- Tableau A1 de la Norme NF X 46 020 d'Août 2017.

### 2.3. Compétence de l'opérateur

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  
APAVE

### 2.4. Analyse des échantillons

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Nom et Adresse du laboratoire :  
SYNLAB : 99-101 avenue Louis Roche - 92230 Gennevilliers  
Numéro Accréditation : L 028

### 2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les principaux éléments de la construction et dans le cadre des travaux réalisés dans l'immeuble cité en page de garde.

Ces informations sont nécessaires pour la définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage (les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables) car elles correspondent à la base de nos investigations.

Les résultats d'analyses des prélèvements effectués sont alors, par hypothèse, généralisés sur l'ensemble des composants, types de matériaux et produits ayant les mêmes caractéristiques.

**En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur ou de modifications du périmètre de repérage des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.**

### 2.6. Rapport(s) précédent(s)

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

REFERENCE DU RAPPORT	ORGANISME EMETTEUR	DATE	TYPE DE REPERAGE	CONCLUSIONS
482594-9	APAVE	04/01/2001	Rapport de repérage faux plafond	Absence d'amiante
3075432	APAVE	25/10/2007	Rapport de repérage flocage / calorifugeage et faux plafond	Absence d'amiante

A531957733_9445962-001-2_CHU-RANGUEIL-BAT-H1	APAVE	02/10/2017 version119/12/2018 version2	Rapport de repérage des matériaux de l'annexe 13.9 du code de la santé publique (avec les éléments extérieurs - postérieurs au 01/02/2012)	Présence d'amiante
1175059_DTA-RANGUEIL_H1-1er étage_20.11.2002	APAVE	20/11/2002	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
1261340_DTA-RANGUEIL_H1-sas-principaux-et-secondaires_étages 1 à 7_11.04.2003	APAVE	11/04/2003	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
2307129_DTA-RANGUEIL_H1-7ième étage_05.12.2005	APAVE	22/12/2005	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
1898032/MS	BUREAU VERITAS	01/08/2008	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
+19_1525_daat_Pole_CVM	GEODEM	25/11/2011	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
22_1525_daat_bat_H1	GEODEM	29/02/2012	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
+25_1525_daat_bat_H1_REV01 R	GEODEM	01/06/2012	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
+28_1525_daat-H1-2_TGBT	GEODEM	16/08/2012	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
+20140613RAPAMTVX-hopRangueilH1-BOH1	BUREAU VERITAS	13/06/2014	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
5FM15-019 - CHU RANGUEIL - H1 À TOULOUSE (31)	ATDIAG	20/03/2015	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
5FM15-066 - CHU RANGUEIL - H1 - R+3 À TOULOUSE (31)	ATDIAG	03/07/2015	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
3538-CHU_RANGUEIL – Avenant au relevé amiante avant travaux ultérieur (1)	ALLIANCE SUD EXPERTISE	07/09/2015	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
5ALQ16-3-RANGUEILH1-2EME ETAGE	ATDIAG	15/01/2016	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
3732-RANGUEIL Rapport Amiante avant travaux Ultérieurs H1 CVM	ALLIANCE SUD EXPERTISE	18/01/2016	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A542906052_R9024138-001-1_Bât- H1slash2nd-etageslashService-Dialyse	APAVE	18/05/2016	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A532179221_9817536-001-1_CHU-RANGUEIL-ASCENSEUR-R8-R9-R10	APAVE	04/07/2017	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32173748_R9817628-001-1_SCANNERS-3- ET-4-2EME-SOUS-SOL-CHU-RANGUEIL	APAVE	12/07/2017	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A32205359_9874576-001-1_CHU-RANGUEIL-DAAT-H1-SS3	APAVE	08/08/2017	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32258488_R9969421-001-1_ACCUEIL-IAO-URGENCES-H1-RANGUEIL	APAVE	03/11/2017	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532305996_10078016-001-1_DAAAT-CHU-RANGUEIL-BAT-H1-RH1AF4	APAVE	12/12/2017	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532319008_10103708-001-1_DAAAT-RANGUEIL-BAT-H1-R+5-COULOPIR-DE-CIRCULATION	APAVE	08/01/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532319004_10103722-001-1_CHU-RANGUEIL-URGENCE-R-1-COULOIR-DE-CIRCULATION	APAVE	23/02/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante



A532364428_10203636_DAAT-CHU-RANGUEIL-COULOIR-H1-H2	APAVE	19/02/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A532375343_10218957-001-1_CHU-Rangueil-H1-Relais-H-Cafe	APAVE	28/02/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5323370828_10216758-001-1_CHU-Rangueil- H1	APAVE	19/03/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532406301_10264195-001-1_CHU-Rangueil- H1	APAVE	19/03/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A532406310_10264200-001-1_CHU-Rangueil- H1	APAVE	19/03/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32471089_R10365535-001-1_CHU-RANGUEIL--H1-1er-SS-SOL---URGENCES---INSTALLATION-LOGICIEL-ORBIS	APAVE	31/05/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32483867_R-10392668-001-1_CHU-Rangueil-H1-R+2-Medecine-vasculaire	APAVE	20/06/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32483850_R-10392724-001-1_CHURangueil-H1-R+4-Amenagement-cloisons	APAVE	29/06/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32481003_R-10383191-001-1_CHURangueil-H1-R+5-UF1	APAVE	29/06/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32483875_R-10408397-001-1_CHU-Rangueil-H1-Baies-Vitrees	APAVE	05/07/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32508625_R-10418523-001-1_CHURangueil-H1-Blocs-3°-R1823	APAVE	31/07/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32515295_R-10428614-001-1_CHURangueil-H1-Adaptation-SAU-R1830	APAVE	28/08/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32536117_R-10471513-001-1_CHURangueil-H1-R+6-Rythmologie-R1747	APAVE	28/08/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32562989_R-10509134-001-1_CHU-Rangueil-H1-Chambre-704	APAVE	03/09/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32562007_R-10507822-001-1_CHURangueil-H1-5°-Pose-Store	APAVE	07/09/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32604088_R10582102-001-1_CHURANGUEIL---H1-R+7--LOCAL-RH1slash7slashBMFIXATION-D'UN-LAVABO	APAVE	23/10/2018	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32603973_R-10568852-001_Bâtiment-H1	APAVE	31/10/2018	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32694915_R-10710002-001-1_CHU-Rangueil-H1-5°-PORTE-REA-CCV-54_K161-3_2019_01	APAVE	11/01/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32703542_R-10724583-001-1_CHU-Rangueil-H1-3°-sous-sol-canalisation-Sud_K161-3_2019_01	APAVE	31/01/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32717936_R-10737244-001-1_CHU-Rangueil-H1-Faux-plafond-5°-Circulation-UF1_K161-3_2019_01	APAVE	04/02/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante

A5-32729579_R-10752501-001-1_CHU-Rangueil-H1-Routine-Peinture-2°-sous-sol_K161-3_2019_01	APAVE	15/02/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32745358_R-10771834-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1768_K161-3_2019_01	APAVE	06/03/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32751765_R-10779236-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1AB2-RH1AE9-Clim_K161-3_2019_01	APAVE	06/03/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32749618_R-10777230-001-1_CHU-Rangueil-H1-Hall-Prises_K161-3_2019_01	APAVE	11/03/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32770331_R-10801151-001-1_CHU-Rangueil-H1-2°-sous-sol-Service-Louis-Bugnard_K161-3_2019_02	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32770333_R-10801153-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH14T2-Prises-RJ45_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32770333_R-10820063-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH14B6-Prises-RJ45_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32778728_R-10811720-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1559_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32778903_R-10811808-001-1_CHU-Rangueil-H1-5°-Pose-de-Prises_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32804857_R-10838458-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1727-Prises_K161-3_2019_01	APAVE	04/04/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32809091_R10845685-001-1_H1-R+5-Remplacement-luminaires-couloir+douches-chambres-514-a-517_K161-3_2019_01	APAVE	10/04/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5---32809091_R10845685-001-1_Rplct-luminaires-couloir-central+douches-ch514-a-517-et-501-a-504_K161-3_2019_01	APAVE	25/04/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32821324_R-10855960-001-1_CHU-Rangueil-H1-R+1-Bloc-Operatoire_K161-3_2019_01	APAVE	03/05/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32821324_R-10855960-001-1_CHU-Rangueil-H1-R+1-Bloc-Operatoire_K161-3_2019_02	APAVE	06/05/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32852405_R-10890776-001-1_CHU-Rangueil-H1-RH1223-Faïence---RH13S3-sol_K161-3_2019_01	APAVE	21/05/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32830806_R-10869094-001-1_CHURangueil-H1-R1859---ADAP-H1	APAVE	26/06/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
A5-32915236_R10959849-001-1_CHURANGUEIL-BATIMENT-H1-TOITURE-Acroteres	APAVE	02/07/2019	Rapport avant travaux	Absence d'amiante
A5-32958840_R11006393-001-1_CHURANGUEIL-BATIMENT-H1-Niv--3-CTA-4A-et-CTA-4B	APAVE	22/07/2019	Rapport avant travaux	Présence d'amiante
FM11-048-CHU-RANGUEIL-TOULOUSE-31	ADIAG	05/05/2011	Rapport avant démolition	Présence d'amiante



**REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE  
L'AMIANTE AVANT TRAVAUX  
DANS UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A5-32975433  
Rap. N° : A5-32975433\_R-11028038-001-1\_CHU-  
Rangueil-H1-RH17X3---RH17Q5  
Date : 06/08/2019  
Page : 11/22

A5-32402228_R10275183-001-1	APAVE	30/03/2018	Prélèvements + analyse d'échantillons de matériaux amianté	Présence d'amiante
A5-32402228_R10317614-001-1	APAVE	30/04/2018	Prélèvements + analyse d'échantillons de matériaux amianté	Présence d'amiante
FM13-073-HOPITAUX-DE-TOULOUSE-31	ADIAG	12/09/2013	Rapport d'évaluation périodique	/
A5-31761668_R9126153-001-1_Bâtiment-H1---RANGUEIL	ADIAG	22/04/2016	Rapport d'évaluation périodique	/

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état.

### 3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS

Bâtiment sur 7 niveaux, avec toit terrasse

#### 3.1. Donneur d'ordre

Nom ou raison sociale : HOPITAUX DE TOULOUSE  
Adresse : 2 rue Viguerie  
Code postal : 31059  
Ville : TOULOUSE

#### 3.2. Périmètre de la prestation

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

##### a) Liste des locaux visités

L'objet du présent rapport concerne la ou les partie(s) d'immeubles bâtis décrite(s) dans le tableau suivant :

PARTIE D'IMMEUBLE	LOCAUX
7° étage	RH17X3
7° étage	RH17Q5

Le donneur d'ordre nous a communiqué les documents et informations suivants :

- Fonction principale du bâtiment : Etablissements sanitaires: Hôpitaux et Cliniques
- Le périmètre de repérage : Local RH17X3 et RH17Q5
- Les plans des immeubles : Oui
- La date de délivrance du permis de construire ou années de construction et de réhabilitation : <01/07/1997
- Les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : Néant
- Le programme détaillé des travaux : oui

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur, des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

##### b) Liste des locaux non visités, des parties d'immeuble non accessibles

Les locaux qui n'ont pas pu être visités et/ou les parties non accessibles sont récapitulés avec les motifs dans le tableau figurant au paragraphe 1.3.

**Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée.** Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

#### 3.3. périmètre des travaux

##### a. Programme de travaux

Le programme des travaux (en pièces jointes) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence FO ACTI 005-2 rédigé par Mme Descazaux Charlotte le 22/07/2019

##### b. Nature et la localisation des travaux antérieurs de rénovation ou de réaménagement



**REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE  
L'AMIANTE AVANT TRAVAUX  
DANS UN IMMEUBLE BATI**


Contrat N° : A5-32975433  
Rap. N° : A5-32975433\_R-11028038-001-1\_CHU-  
Rangueil-H1-RH17X3---RH17Q5  
Date : 06/08/2019  
Page : 13/22


---

Absence de travaux antérieurs signalés par l'accompagnateur représentant désigné par l'exploitant et/ou le maître d'ouvrage et/ou le donneur d'ordre.

#### 4. SCHEMA DE LOCALISATION

Localisation

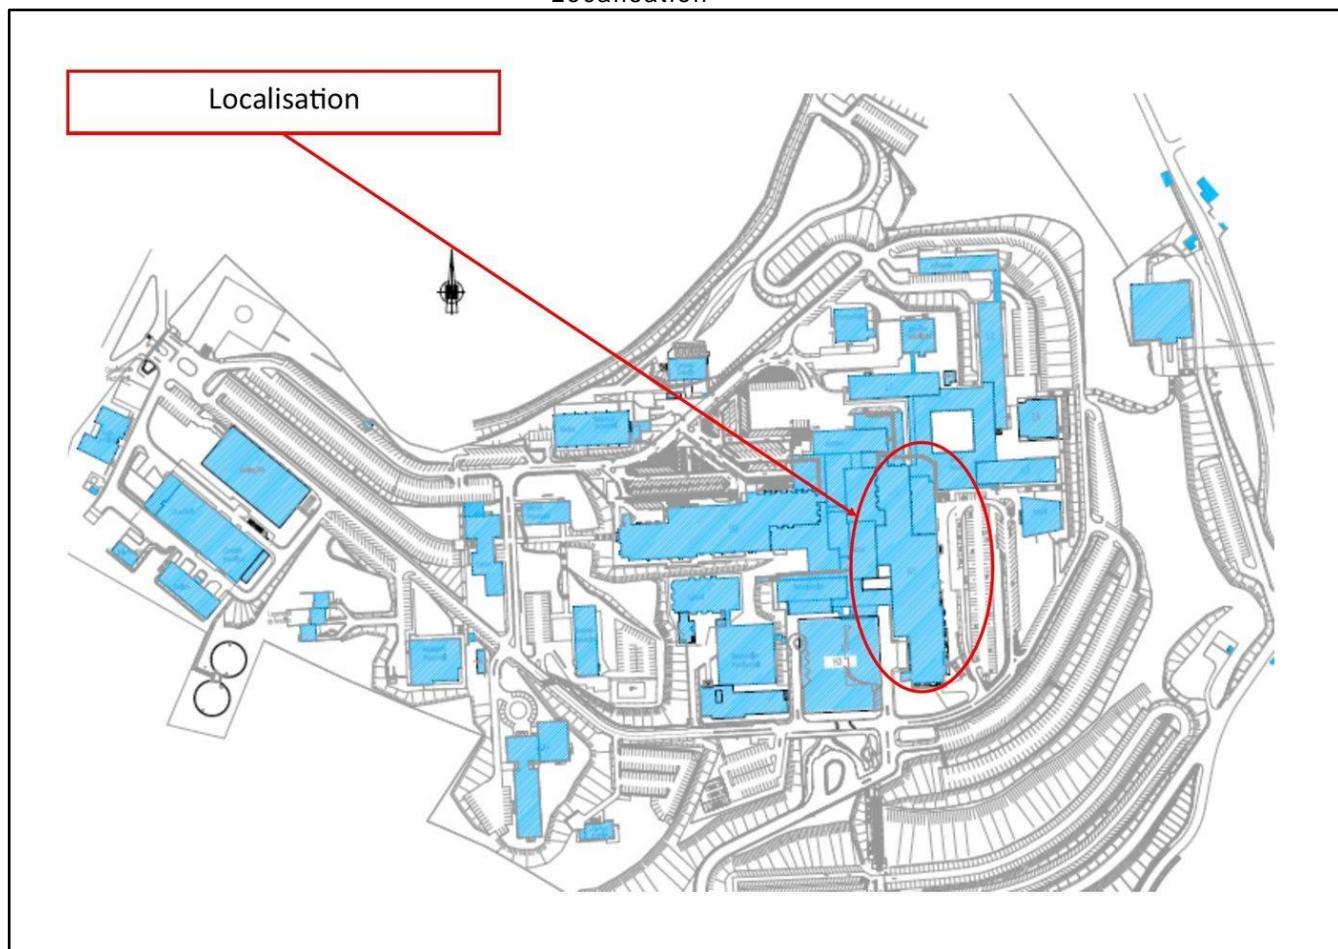

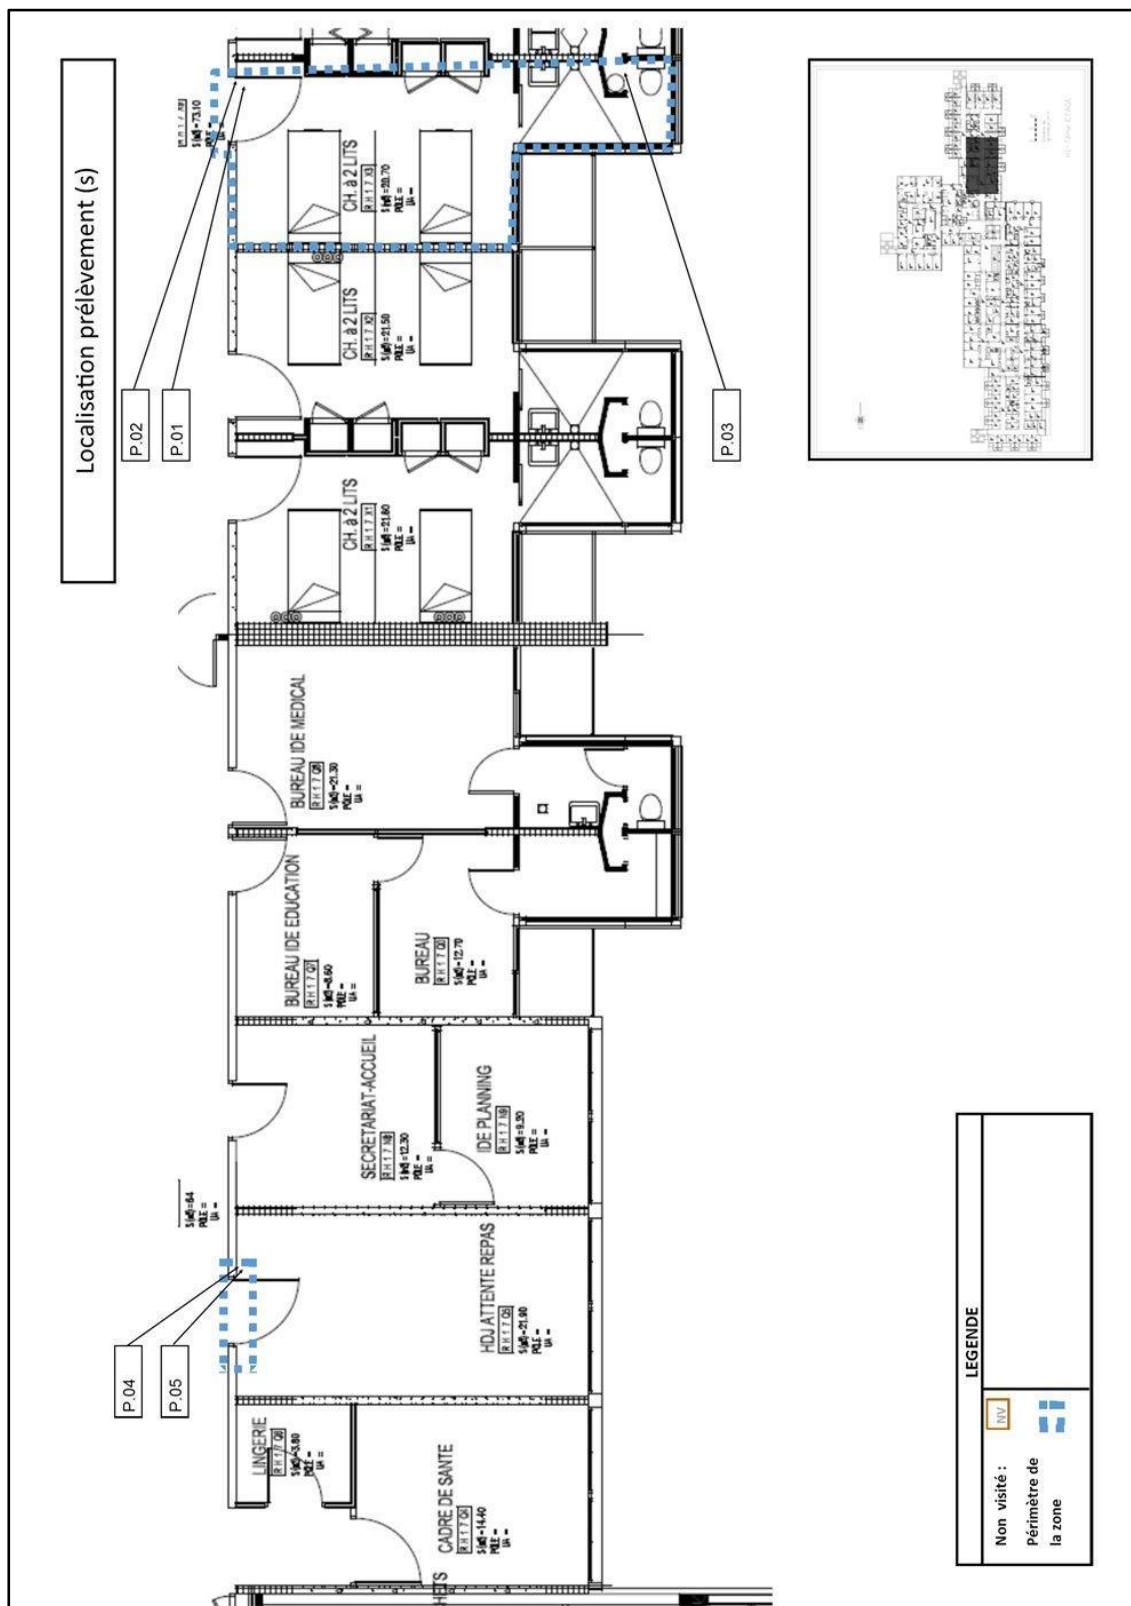



## 5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX

13078718 - version 1



SYNLAB Analytics & Services B.V.  
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers  
Tel.: 01.55.90.52.50 · Fax: 01.55.90.52.50  
www.synlab.fr

### Rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux

APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban  
Mathieu GROS  
27 rue Alphonse Daudet  
82000 MONTAUBAN

Page 1 sur 2

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet ci-dessous.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.  
Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée.

Projet	Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	29-07-2019
	Réf. client	A5-32975433_R-11028038-001-1	Date de début	29-07-2019
	Réf. SYNLAB	13078718 - version 1	Rapport du	01-08-2019

Échantillon description client		A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_1 [Colle toile de verre rose, béton] 7° étage-RH17X3-Porte - Mur		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13078718-001		Code barres	AC0119823
Date de réception	29-07-2019		Date de prél.	26-07-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (13078718-001)	Description	matériau, souple, fibreux, beige; matériau, souple, blanc(he); matériau de type "peinture", rose (préparation(s) inséparables)	
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META			

Échantillon description client		A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_2 [Colle de sol souple gris, ragréage] 7° étage-RH17X3-Porte - Sol		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code SYNLAB	13078718-002		Code barres	AC0175853
Date de réception	29-07-2019		Date de prél.	26-07-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (13078718-002)	Description	Dalle, souple, gris	
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META			

Préparation		2 (13078718-002)	Description	Colle, souple, blanc(he); matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

  
Jaap-Willem Hutter  
Technical Director



SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.  
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



**APAVE SUD EUROPE SAS - Amiante Montauban**

GROS Mathieu

Nom du projet

Repérage Liste C

Projet

A5-32975433\_R-11028038-001-1

Réf. SYNLAB

13078718 - 1

SYNLAB Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

29-07-2019

Date de début

29-07-2019

Rapport du

01-08-2019

Premier rapport

01-08-2019

Échantillon description client	A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_3 [Bande à joint de placo, toile de verre rose] 7° étage-RH17X3-Salle de bain - Mur		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code SYNLAB	13078718-003	Code barres	AC0175852
Date de réception	29-07-2019	Date de prél.	26-07-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (13078718-003)	Description	matériau, souple, fibreux, rose; matériau, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_4 [Colle jaune de plinthe, mastic gris] 7° étage-RH17Q5-Porte - Mur		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code SYNLAB	13078718-004	Code barres	AC0175851
Date de réception	29-07-2019	Date de prél.	26-07-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (13078718-004)	Description	matériau, souple, fibreux, gris; matériau de type "peinture", jaune (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Préparation	2 (13078718-004)	Description	Mastic, souple, gris; Enduit, friable, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client	A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_5 [Colle de sol souple marron, ragréage] 7° étage-RH17Q5-Porte - Sol		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code SYNLAB	13078718-005	Code barres	AC0119822
Date de réception	29-07-2019	Date de prél.	26-07-2019
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (13078718-005)	Description	Dalle, souple, rose
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Préparation	2 (13078718-005)	Description	Colle, souple, blanc(he); matériau, friable, gris; matériau, dur, gris (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:



## 6. CERTIFICAT DE COMPETENCE



### CERTIFICAT DE COMPÉTENCES N°A/17-716

Apave Certification certifie que :

Monsieur GROS Mathieu

Possède les compétences techniques nécessaires à la certification suivant le référentiel :

Apave Certification AC-PRO-001-11

Conforme aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Pour l'activité suivante :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER – AMIANTE

Sans mention ☐

Avec mention ☒

Emis le :

10 février 2017

Ce certificat est valable jusqu'au :

09 février 2022

Directeur d'Apave Certification



JM VIONNET

AC-IMP-012-15



## 7. ATTESTATION D'ASSURANCE



Contrat RC n° 5271124804 1/2

AXA France IARD  
DIRECTION ENTREPRISES  
Production R.C. – Grands Comptes  
Télécopie 01.57 65 07 90

### ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apéríteur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré

**APAVE**  
191 rue Vaugirard  
75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE SUDEUROPE SAS et de ses filiales :**

- APAVE MONACO
- APAVE NOUVELLE CALEDONIE (succursale)
- APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
- AQUALIS
- GIE ESQS
- GIE IQSE
- ISIA
- PRORAD

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

#### Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

#### A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.



Contrat RC n° 5271124804 2/2

**TABLEAU DE GARANTIES**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
<b>Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle</b>	
<b>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus</b> <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

**\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précitées ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2019 au 31/12/2019** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.




Fait à PARIS le 06/12/0218  
Pour servir et valoir ce que de droit.

**POUR L'ASSUREUR :**

**VERLINGUE**  
COURTIER EN ASSURANCES  
Adresse postale :  
12, rue de Kerogan - CS 44012  
29335 QUIMPER cedex  
Tél. 0 820 280 260 D.118 E.TICHEL Fax 0 820 209 211  
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr



## 8. ALBUM PHOTO

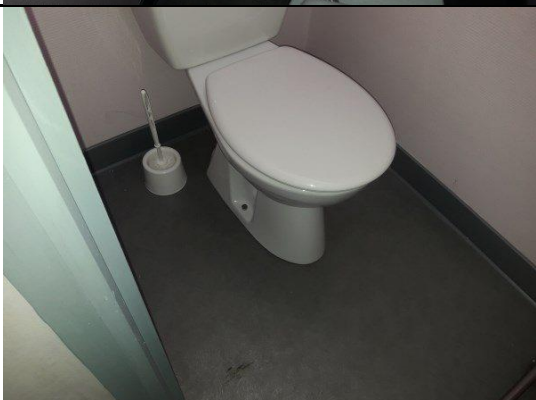LOCALISATION	MATERIAUX ET/OU PRODUITS OBJET DES PRELEVEMENT
<p>Echantillon n° : A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_1 7° étage RH17X3 Colle toile de verre rose, béton Porte - Mur</p> <p>N° PV d'analyse : 13078718 - version 1 P01</p> <p><b>RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	
<p>Echantillon n° : A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_2 7° étage RH17X3 Colle de sol souple gris, ragréage Porte - Sol</p> <p>N° PV d'analyse : 13078718 - version 1 P02</p> <p><b>RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	
<p>Echantillon n° : A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_3 7° étage RH17X3 Bande à joint de placo, toile de verre rose Salle de bain - Mur</p> <p>N° PV d'analyse : 13078718 - version 1 P03</p> <p><b>RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	
<p>7° étage RH17X3 Matériau : Étanchéité Sous WC - Sol</p> <p><b>IMPOSSIBILITE PRELEVEMENT</b></p>	



<p>Echantillon n° : A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_4 7° étage RH17Q5 Colle jaune de plinthe, mastic gris Porte - Mur</p> <p>N° PV d'analyse : 13078718 - version 1 P04</p> <p><b>RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	
<p>Echantillon n° : A5-32975433_CHU Rangueil H1 RH17X3 - RH17Q5_5 7° étage RH17Q5 Colle de sol souple marron, ragréage Porte - Sol</p> <p>N° PV d'analyse : 13078718 - version 1 P05</p> <p><b>RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE</b></p>	

## ANNEXE : AUTRES PIECES JOINTES

<b>FORMULAIRE</b> <b>Patrimoine Immobilier et Services Techniques</b>	Page n°1 sur 1
<b>DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE</b> avant intervention/travaux	<b>Indexation : FO ACTI 005-2</b> Version : 1 Date d'application : 28/09/2018

En lien avec la procédure [Conduite à tenir en cas d'intervention dans un bâtiment soumis à la réglementation amiante](#), ce formulaire est à compléter pour fournir tous les éléments nécessaires au chiffrage du devis de repérage de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont le DTA est consulté et n'apporte pas d'information sur le caractère amianté des matériaux, équipements et matériels.

### **1 – Compléter les éléments ci-dessous :**

Identification précise du local/lieu à vérifier	[ Site : RANGUEIL - Bâtiment : H1 - Etage/aile : R+7 - N° pièce ou lieu : RH17X3 et RH17Q5 ]
N° bon GMAO (si possible)	[ ]
Surface (en m <sup>2</sup> ) impactée par l'intervention	[ 42 m <sup>2</sup> ]
Périmètre et programme des travaux <b>précis</b>	Remplacement des blocs porte CF Dépose des sanitaires Dépose des têtes de gaz médicaux  <input type="checkbox"/> À cocher dans le cas d'une demande de repérage exhaustive de l'enveloppe ( <i>Parois verticales intérieures et enduits / Plafonds et faux plafonds / Revêtements de sol et de murs / Conduits, canalisations et équipements</i> )
Contact ; nom, prénom + N° de téléphone à 10 chiffres	Donneur d'ordre : Charlotte DESCAZAUX Tel : 07 75 11 81 04 Accompagnateur : Charlotte DESCAZAUX Tel : 07 75 11 81 04 ]
Pièces à fournir	[ Ce formulaire dûment complété - Plan de masse - Plan de situation - Photos ]

### **2 – Envoyer la demande de devis par mail à :**

- M. VIVIEN [bertrand.vivien@apave.com](mailto:bertrand.vivien@apave.com)
- M. GROS [mathieu.gros@apave.com](mailto:mathieu.gros@apave.com)

### **3 - A la réception de l'offre/devis, passer la demande de bon de commande (DBC) sur CASPER**





H1-7ème ETAGE