

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Lavoir

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	80848-161317 A
Propriétaire	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Donneur d'ordre	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Adresse de l'immeuble	Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Provins
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	08/08/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	14/08/2024
Date d'émission du rapport de repérage	02/09/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Référence non communiquée – Voir en page 4 §2 du présent rapport

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
10, place Fulgence Bienvenüe
77600 BUSSY-ST-GEORGES
Tél. : 33 (0)1 82 83 68 82
bussy@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00080

Opérateur de repérage :
GONCALVES Jocelyn
Apave Diagnostics
Le 02/09/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.


Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Commentaires :

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

Le repérage a été effectué en présence d'une végétation très envahissante tout autour du lavoir.

➤ Liste des locaux non visités concernées par les travaux :

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
	Comble	Prévoir un moyen sécurisé pour accéder à ce volume.	Volume avec risque d'effondrement.

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies. « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	9
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	10
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	11
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	19
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	24
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	26
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	32
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	33

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **80848-161317**

Référence du donneur d'ordre : **Lavoir**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE**

Adresse du propriétaire : **45 Rue Le Peletier 75009 Paris**

Représenté par : **Monsieur LEGROS Jonathan**

Donneur d'ordre : **DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE**

Accompagnateur : **Monsieur LEGROS Jonathan**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur GONCALVES Jocelyn**

N° de certification de l'opérateur : **DTI3776**

Organisme : **Dekra Certification**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES**

N° de Siret : **48333631900080**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Couvent des Cordelières de Provins**

Adresse complète : **15 rue André-François Poncet - 77160 Provins**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieure au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **Lavoir**

Etage : **Sans objet**

Escalier : **Sans objet**

Porte : **Sans objet**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot : **Parcelle 175**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Restauration du lavoir et des 2 bassins à proximité immédiate.

Le périmètre des travaux est limité aux locaux listés dans le chapitre 5.1 "Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention)"

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder		
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)		Peintures décoratives
	Plaques en matériaux bitumineux	Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Revêtements anti-condensation sous bac acier		Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment		Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
	Ardoises en fibro ciment	3 - Parois verticales intérieures	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	Murs et cloisons maçonnés	Flocages
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Conduits d'eaux pluviales		Enduits de ragréage, débouillage, lissage
	Garnissage des joints de dilatation		Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Joints de dilatation		Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Couvre-joints	Poteaux	Flocages
	Tresses d'étanchéité à l'air		Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)
	Jonctions bitumineuses		Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Solins en fibre ciment		Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
	Colle des solins en fibre ciment	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Isolants fibreux en sous toiture		Flocages
	Flocages, enduits projetés		Plots de colle fixant les cloisons au mur
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur		Bandes calicot
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés		Sous couches des tissus muraux
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)		Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature		Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Ardoises composites hors fibro ciment		Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Ardoises en fibro ciment		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses		Bandes calicot
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Peintures des bardages métalliques		Panneaux (fibres-ciment, ...)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Carton-amiante		Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs		Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Revêtements plastiques épais (RPE)		Isolants intérieurs des portes
	Peintures sur béton	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Enduits pelliculaires de lissage/débouillage		Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants		Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire		Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Garnissage des joints de dilatation		Revêtements bitumineux
	Joints de dilatation		Peintures intumescentes
	Couvre-joints	4 - Plafonds et faux plafonds	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Plafonds	Flocages
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure		Panneaux collés vissés ou cloués
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)		Bandes calicot

Rapport n° : 80848-161317 A / Référence du donneur d'ordre : Lavoir

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
14/08/2024	Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant


5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Lavoir	RDC
Façades	Extérieur
Bassin n°1	Extérieur
Bassin n°2	Extérieur
Toiture	Extérieur
Auvent	Extérieur

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
	Comble	Volume avec risque d'effondrement.

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Lavoir	RDC	Sol - Terre, pierre	Joint d'assemblage - Non peint	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	/
		Murs n°1	Ciment, enduit - Non peint	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	/
		Murs n°2	Pierres, colle, plâtre, enduit - Non peint	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	/
		Murs n°3	Brique, colle, enduit - Non peint	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	/
		Appuis de fenêtre	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	/
		Fenêtre - Mastic	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	/
		Plafond	Lattis plâtré - Non peint	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	/
Façades	Extérieur	Murs n°1	Pierres, ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	/
		Murs n°2	Pierres, colle, plâtre, enduit - Non peint	Résultat d'analyse (P009)	Z003	Non	/
		Poteaux	Pierres, colle - Non peint	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	/
		Porte - Dépôt inerte	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	/
Bassin n°1	Extérieur	Sol	Béton, enduit - Non peint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	/
Bassin n°2	Extérieur	Sol	Béton, enduit - Non peint	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	/
Toiture	Extérieur	Toiture	Tuile - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Tuile)		Non	/
Auvent	Extérieur	Poutres	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	/
		Ensemble des solives	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	/
		Contre-fiches	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	/

Commentaires :

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

Le repérage a été effectué en présence d'une végétation très envahissante tout autour du lavoir.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


ELEMENT : Toiture		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Toiture - Extérieur
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /14/08/2024	Partie de composant Tuile - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Poutres		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Auvent - Poutres - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Ensemble des solives		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Auvent - Ensemble des solives - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Contre-fiches		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Auvent - Contre-fiches - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P001			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant RDC - Lavoir - Sol - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Joint d'assemblage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint d'assemblage / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant RDC - Lavoir - Murs n°1 - , Murs	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Ciment, enduit - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ciment, enduit / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P003			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant RDC - Lavoir - Murs n°2 - Murs	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Pierres, colle, plâtre, enduit - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Pierres, colle, plâtre, enduit / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant RDC - Lavoir - Murs n°3 - Murs	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Brique, colle, enduit - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Brique, colle, enduit / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur (granulaire) (cémenteux) (gris) ; matériau (poudreux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant RDC - Lavoir - Appuis de fenêtre - Murs	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Enduit ciment - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant RDC - Lavoir - Fenêtre - Murs	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Joint de vitrage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de vitrage / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant RDC - Lavoir - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Lattis plâtré - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Lattis plâtré / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Murs n°1 - Murs	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Pierres, ciment - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Pierres, ciment / Non peint Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Bassin n°1 - Sol - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Béton, enduit - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton, enduit / Non peint Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P010			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Bassin n°2 - Sol - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Béton, enduit - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton, enduit / Non peint Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Poteaux - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Pierres, colle - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Pierres, colle / Non peint Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161317 Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Seine et Marne	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Porte - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Joint de vitrage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de vitrage / Non peint Planche de croquis n° : 4			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis


Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/4	N° dossier : 80848-161317	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES	Version : 1	Adresse : Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Provins	
Intervenant : GONCALVES Jocelyn	Date : 14/08/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire : Néant	Localisation : Lavoir	Lieu / Zone : RDC	

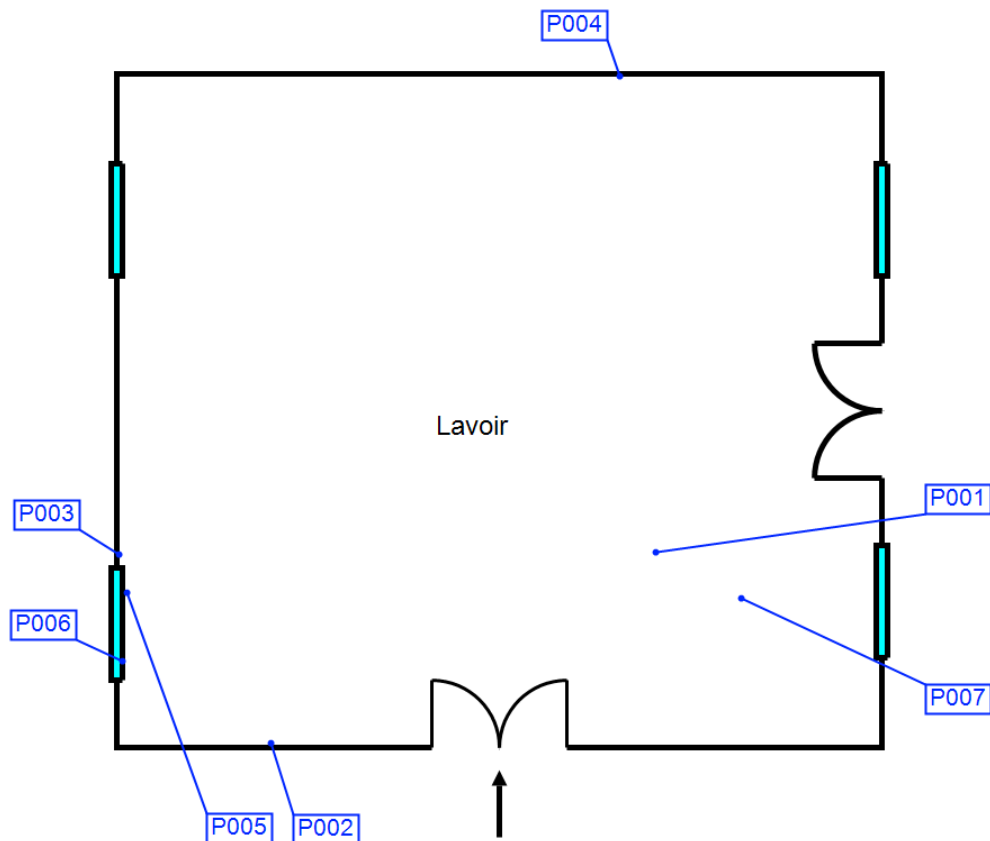

Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/4	N° dossier : 80848-161317	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES	Version : 1	Adresse : Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Provins	
Intervenant : GONCALVES Jocelyn	Date : 14/08/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire : Néant	Localisation : Lavoir	Lieu / Zone : Comble	



Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/4	N° dossier : 80848-161317	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES	Version : 1	Adresse : Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Provins	
Intervenant : GONCALVES Jocelyn	Date : 14/08/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire : Néant	Localisation : Lavoir	Lieu / Zone : Extérieur	

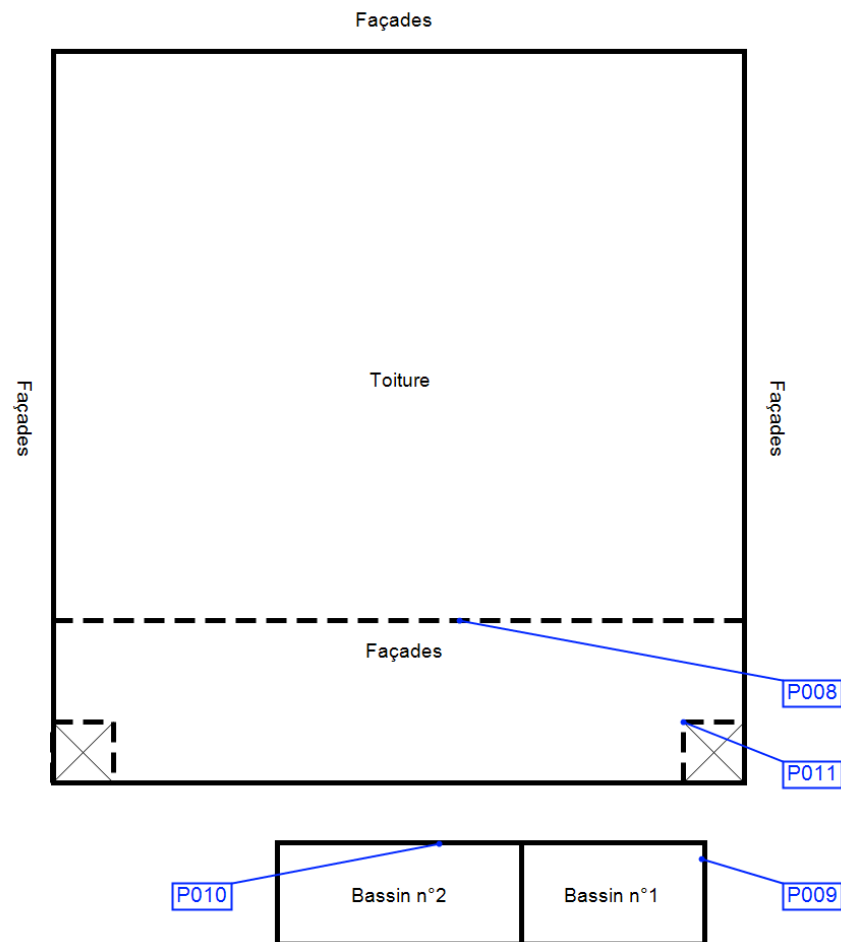

Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/4	N° dossier : 80848-161317	Type : Planche de repérage usuel en
Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES	Version : 1	Adresse : Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160 Provins	
Intervenant : GONCALVES Jocelyn	Date : 14/08/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire : Néant	Localisation : Lavoir	Lieu / Zone : Extérieur	



P012

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Sol Terre, pierre Joint d'assemblage Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Lavoir	RDC	Sol - Terre, pierre	Joint d'assemblage - Non peint		P001	Non	

Z002 : Murs Ciment, enduit Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Lavoir	RDC	Murs n°1	Ciment, enduit - Non peint		P002	Non	

Z003 : Murs Pierres, colle, plâtre, enduit Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Lavoir	RDC	Murs n°2	Pierres, colle, plâtre, enduit - Non peint		P003	Non	
Façades	Extérieur	Murs n°2	Pierres, colle, plâtre, enduit - Non peint			Non	

Z004 : Murs Brique, colle, enduit Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Lavoir	RDC	Murs n°3	Brique, colle, enduit - Non peint		P004	Non	

Z005 : Appuis de fenêtre Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Lavoir	RDC	Appuis de fenêtre	Enduit ciment - Non peint		P005	Non	

Z006 : Fenêtre Mastic Joint de vitrage Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Lavoir	RDC	Fenêtre - Mastic	Joint de vitrage - Non peint		P006	Non	

Z007 : Plafond Lattis plâtré Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Lavoir	RDC	Plafond	Lattis plâtré - Non peint		P007	Non	

Z008 : Murs Pierres, ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades	Extérieur	Murs n°1	Pierres, ciment - Non peint		P008	Non	

Z009 : Sol Béton, enduit Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bassin n°1	Extérieur	Sol	Béton, enduit - Non peint		P009	Non	

Z010 : Sol Béton, enduit Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bassin n°2	Extérieur	Sol	Béton, enduit - Non peint		P010	Non	

Z011 : Poteaux Pierres, colle Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades	Extérieur	Poteaux	Pierres, colle - Non peint		P011	Non	

Z012 : Porte Dépôt inerte Joint de vitrage Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades	Extérieur	Porte - Dépôt inerte	Joint de vitrage - Non peint		P012	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720240801375545



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Jocelyn GONCALVES
Chez Apave - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Notre référence : AR-24-HB-137805-01

Numéro de dossier : 24N033962

Référence de dossier :

80848-161317 A - Couvent des Cordelières de Provins
15 rue André-François Poncet 77160 Provins - DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N033962-001 - Référence *P001-RDC - Lavoir - Sol - Sol - Joint d'assemblage - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-002 - Référence *P002-RDC - Lavoir - , Murs - Murs n°1 - Ciment, enduit - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-003 - Référence *P003-RDC - Lavoir - Murs - Murs n°2 - Pierres, colle, plâtre, enduit - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-004 - Référence *P004-RDC - Lavoir - Murs - Murs n°3 - Brique, colle, enduit - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-005 - Référence *P005-RDC - Lavoir - Murs - Appuis de fenêtre - Enduit ciment - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-006 - Référence *P006-RDC - Lavoir - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N033962-007 - Référence P007-RDC - Lavoir - Plafond - Plafond - Lattis plâtré - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-008 - Référence P008-Extérieur - Façades - Murs - Murs n°1 - Pierres, ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-009 - Référence P009-Extérieur - Bassin n°1 - Sol - Sol - Béton, enduit - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-010 - Référence P010-Extérieur - Bassin n°2 - Sol - Sol - Béton, enduit - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-011 - Référence P011-Extérieur - Façades - Sol - Poteaux - Pierres, colle - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24N033962-012 - Référence P012-Extérieur - Façades - Sol - Porte - Joint de vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-044390-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2024 1:31 Page 1/4
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE022291 Référence de suivi du dossier N° : 24N033962
Reçu au laboratoire le : 19/08/2024 Date de réception : 16/08/2024
Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:80848-161317 A - Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160
Provins - DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N033962-001 - P001-RDC - Lavoir - Sol - Sol - Joint d'assemblage - Non peint	Matériau semi-dur (marron)	MET / RDV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (cémenteux) (gris)	MET / RDV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N033962-002 - P002-RDC - Lavoir - Murs - Murs n°1 - Ciment, enduit - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RDV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N033962-003 - P003-RDC - Lavoir - Murs - Murs n°2 - Pierres, colle, plâtre, enduit - Non peint	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / RDV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-044390-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2024 1:31 Page2/4
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE022291 Référence de suivi du dossier N° : 24N033962
Reçu au laboratoire le : 19/08/2024 Date de réception : 16/08/2024
Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:80848-161317 A - Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160
Provins - DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24N033962-004 - P004-RDC - Lavoir - Murs - Murs n°3 - Brique, colle, enduit - Non peint	Matériau dur (granulaire) (cémenteux) (gris) ; matériau (poudreux) (gris)	MET / RDV8 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	24N033962-005 - P005-RDC - Lavoir - Murs - Appuis de fenêtre - Enduit ciment - Non peint	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / RDV8 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24N033962-006 - P006-RDC - Lavoir - Murs - Fenêtre - Joint de vitrage - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / RDV8 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	24N033962-007 - P007-RDC - Lavoir - Plafond - Plafond - Lattis plâtré - Non peint	Matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RDV8 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	24N033962-008 - P008-Extérieur - Façades - Murs - Murs n°1 - Pierres, ciment - Non peint	Matériau semi-dur (cémenteux) (gris)	MET / RDV8 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	24N033962-009 - P009-Extérieur - Bassin n°1 - Sol - Sol - Béton, enduit - Non peint	Matériau semi-dur (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET / RDV8 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-044390-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2024 1:31 Page3/4
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE022291 Référence de suivi du dossier N° : 24N033962
Reçu au laboratoire le : 19/08/2024 Date de réception : 16/08/2024
Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:80848-161317 A - Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160
Provins - DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24N033962-010 - P010-Extérieur - Bassin n°2 - Sol - Béton, enduit - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	24N033962-011 - P011-Extérieur - Façades - Sol - Poteaux - Pierres, colle - Non peint	Matériau semi-dur (beige)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	24N033962-012 - P012-Extérieur - Façades - Sol - Porte - Joint de vitrage - Non peint	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-044390-01 Date d'émission de rapport : 22/08/2024 1:31 Page4/4
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE022291 Référence de suivi du dossier N° : 24N033962
Reçu au laboratoire le : 19/08/2024 Date de réception : 16/08/2024
Date d'analyse : 19/08/2024
Référence dossier Client:80848-161317 A - Couvent des Cordelières de Provins 15 rue André-François Poncet 77160
Provins - DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Sabrina Chehbouni
Cheffe de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence



CERTIFICAT

D E C O M P E T E N C E S

Diagnosticteur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Jocelyn GONCALVES

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3776 pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 03/06/2021 au 02/06/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic amiante sans mention du 11/06/2021 au 10/06/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic amiante avec mention du 17/08/2021 au 10/06/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) du 03/06/2021 au 02/06/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic de performance énergétique du 03/06/2021 au 02/06/2028
Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure de gaz du 03/06/2021 au 02/06/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Etat de l'installation intérieure d'électricité du 03/06/2021 au 02/06/2028
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L271-4 et suivants, R271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.



Yvan MAINGUY
Directeur Général Le Plessis-Robinson, le 08/07/2024





Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport