

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Bâtiment du logement gardien et des ateliers

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	80848-161318 A
Propriétaire	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Donneur d'ordre	DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Adresse de l'immeuble	Couvent des Cordelières de Provins Parcelle 175 77160 Provins
Type de bien	Bâtiment du logement gardien et des ateliers
Date de la commande	08/08/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	13/08/2024 et 14/08/2024
Date d'émission du rapport de repérage	04/09/2024
Référence du programme de travaux / démolition	Référence non communiquée – Voir en page 17 §2 du présent rapport

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
10, place Fulgence Bienvenüe
77600 BUSSY-ST-GEORGES
Tél. : 33 (0)1 82 83 68 82
bussy@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00080

Opérateur de repérage :

GONCALVES Jocelyn
Apave Diagnostics
Le 04/09/2024

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

Les panneaux de parement intérieur/extérieur contenant des fibres d'amiante sont disposés sur les façades, en allège et en imposte des fenêtres et des 3 bloc-portes extérieurs. Ces panneaux sont aussi existants et apparents dans le volume du plenum (voir les photos des murs n°1 des locaux 2 et 5 par exemple dans le bâtiment ateliers en pages 57 et 66 du présent rapport).

Il existe un risque de contamination et de pollution des plaques ondulées vers la laine minérale en sous face de la toiture et au dessus des plafonds (prélèvement de laine minérale n°24) , cette donnée est à prendre en compte dans le cadre du désamiantage.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Logement / Circulation 1	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire - Non peint	Résultat d'analyse (P002)	Z002
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Logement / Séjour	RDC	Murs	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Logement / Circulation 2	RDC	Sol n°1	Colle noire - Revêtement souple type linoleum	Document consulté (M021-P21 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Ragréage, colle noire - Non peint	Résultat d'analyse	Z002
		Sol n°3	Béton, ragréage, colle - Revêtement souple type linoleum imitation parquet	Résultat d'analyse (P007)	Z007
Logement / Chambre 1	RDC	Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°3	Ragréage, colle noire - Non peint	Document consulté (M003-P03 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Dalles de sol	Document consulté (M002-P2 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Logement / Salle de bains	RDC	Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Conduit de ventilation n°5	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P029)	Z029
Logement / WC	RDC	Conduit de ventilation n°4	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P028)	Z028
Logement / Chambre 2	RDC	Sol n°3	Ragréage, colle noire - Non peint	Document consulté (M003-P03 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Dalles de sol	Document consulté (M002-P2 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Logement / Chambre 3	RDC	Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Document consulté (M020-P20 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Logement / Buanderie	RDC	Sol n°2	Colle noire - Revêtement souple type linoleum	Document consulté (M021-P21 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°4	Ragréage, colle noire - Non peint	Résultat d'analyse	Z002
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°3	Colle - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P014)	Z014

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Logement / Cuisine	RDC	Sol n°1	Dalles de sol	Document consulté (M023-P23 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M024-P24 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Murs n°2	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Atelier / Dégagement 1	RDC	Sol n°1	Dalles de sol bleu	Document consulté (M033-P33 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Sol n°3	Dalles de sol noire	Document consulté (M034-P34 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Dalles de sol blanche	Document consulté (M035-P35 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°5	Colle noire	Document consulté (M036-P36 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Atelier / Local 1	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
Atelier / Dégagement 2	RDC	Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Conduit de ventilation n°1	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P020)	Z020
Atelier / Sanitaires	RDC	Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Conduit de ventilation n°2	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P021)	Z021
		Conduit de ventilation n°3	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P022)	Z022
		Murs	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (Rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Atelier / Local 2	RDC	Murs n°1	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
		Murs n°2 - Paillasse	Colle - Faïence	Document consulté (M032-P32 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
Atelier / Local 3	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P023)	Z023
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Atelier / Dégagement 3	RDC	Sol n°5	Colle noire	Document consulté (M036-P36 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°3	Dalles de sol noire	Document consulté (M034-P34 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Dalles de sol blanche	Document consulté (M035-P35 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol bleu	Document consulté (M033-P33 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
Atelier / Local 4	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
Atelier / Local 5	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
		Mur n°1	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	Z024
		Murs n°2 - Paillasse	Colle - Faïence	Document consulté (M041-P41 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOM)	
Atelier / Local 6	RDC	Sol n°1	Dalles de sol bleu foncé	Document consulté (M042-P42 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Sol n°2	Dalles de sol vert	Document consulté (M043-P43 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°3	Colle noire - Non peint	Document consulté (M044-P44 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Atelier / Local 7	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
Atelier / Local 8A	RDC	Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
Atelier / Local 8B	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
Atelier / Local 9	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Sol n°3	Colle noire - Non peint	Document consulté (M044-P44 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Dalles de sol vert	Document consulté (M043-P43 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol bleu foncé	Document consulté (M042-P42 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Atelier / Local 10	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
Atelier / Local 11	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
Atelier / Local 12	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Atelier / Local 13	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Sol n°3	Colle noire - Non peint	Document consulté (M044-P44 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Dalles de sol vert	Document consulté (M043-P43 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol bleu foncé	Document consulté (M042-P42 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Atelier / Dégagement 4	RDC	Sol n°5	Colle noire	Document consulté (M036-P36 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°3	Dalles de sol noire	Document consulté (M034-P34 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°2	Dalles de sol blanche	Document consulté (M035-P35 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Sol n°1	Dalles de sol bleu	Document consulté (M033-P33 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Matériaux inertes	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	Z027
Atelier / Local 14	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
Atelier / Local 15	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Murs n°1	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Atelier / Local 16	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023
		Murs	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Sol n°1	Colle jaune - Revêtement souple type linoléum	Résultat d'analyse (P025)	Z025
		Sol n°2	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P026)	Z026
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024
		Sol n°3	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Façades	Extérieur	Murs de façade - Murs, allèges et impostes	Plaques fibreuses - Peinture	Document consulté (M050-P50 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Murs de façade - Soubassement	Enduit - Non peint	Document consulté (M053-P53 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
Toiture	Extérieur	Conduit de ventilation n°1	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z020
		Conduit de ventilation n°2	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021
		Conduit de ventilation n°3	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z022
		Conduit de ventilation n°4	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z028
		Conduit de ventilation n°5	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z029
		Toiture n°1	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M051-P51 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Toiture n°2	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Extérieur	Extérieur	Matériaux inertes n°1	Fibres-ciment - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (M048-P48 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	
		Matériaux inertes n°2	Fibres-ciment - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (M049-P49 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)	

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	17
OBJET DE LA MISSION :	17
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	17
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE :	17
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	17
PERIMETRE DE LA DEMOLITION	17
PROGRAMME DE REPERAGE	18
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	18
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION	19
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	19
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	19
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	19
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	20
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	52
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	95
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	100
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....	115
ANNEXE : ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	168
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	169
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	170

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **80848-161318**

Référence du donneur d'ordre : **Bâtiment du gardien**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE**

Adresse du propriétaire : **45 Rue Le Peletier 75009 Paris**

Représenté par : **Monsieur LEGROS Jonathan**

Donneur d'ordre : **DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE**

Accompagnateur : **Monsieur LEGROS Jonathan**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur GONCALVES Jocelyn**

N° de certification de l'opérateur : **DTI3776** Organisme : **Dekra Certification**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES**

N° de Siret : **48333631900080**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :

Dénomination : **Couvent des Cordelières de Provins**

Adresse complète : **Parcelle 175
77160 Provins**

Bâtiment : **Bâtiment du logement gardien et des ateliers**

Escalier : **Sans objet**

Etage : **Sans objet**

Porte : **Sans objet**

N° de lot : **175**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de Construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment du logement gardien et des ateliers**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Périmètre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :

Démolition d'un bâtiment divisé en 2. La première partie comprend un logement gardien et la seconde partie abrite des locaux repérés comme ateliers.

3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) : Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition :

Néant

Documents remis :

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux référence DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS du 02/06/2016

Le repérage a été réalisé le(s) : **13/08/2024 et 14/08/2024**

4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

4.2 Analyse Documentaire :

Néant

4.3 Rapports précédemment réalisés

Société	Référence	Date	Objet	Conclusions
Expert Home	DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES- PROVINS	02/06/2016	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	Dans le cadre de la mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire.

5 Résultats détaillés du repérage

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Logement / Circulation 1	RDC
Logement / Séjour	RDC
Logement / Circulation 2	RDC
Logement / Chambre 1	RDC
Logement / Salle de bains	RDC
Logement / WC	RDC

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Logement / Chambre 2	RDC
Logement / Chambre 3	RDC
Logement / Buanderie	RDC
Logement / Cuisine	RDC
Atelier / Dégagement 1	RDC
Atelier / Local 1	RDC
Atelier / Dégagement 2	RDC
Atelier / Sanitaires	RDC
Atelier / Local 2	RDC
Atelier / Local 3	RDC
Atelier / Dégagement 3	RDC
Atelier / Local 4	RDC
Atelier / Local 5	RDC
Atelier / Local 6	RDC
Atelier / Local 7	RDC
Atelier / Local 8A	RDC
Atelier / Local 8B	RDC
Atelier / Local 9	RDC
Atelier / Local 10	RDC
Atelier / Local 11	RDC
Atelier / Local 12	RDC
Atelier / Local 13	RDC
Atelier / Dégagement 4	RDC
Atelier / Local 14	RDC
Atelier / Local 15	RDC
Atelier / Local 16	RDC
Façades	Extérieur
Toiture	Extérieur
Extérieur	Extérieur

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Logement / Circulation 1	RDC	Sol n°1	Colle noire - Revêtement souple type linoleum	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	/
		Sol n°2	Ragréage, colle noire - Non peint	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Oui	20 m² / 0.42 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Cloisons n°1	Plâtre - Papier peint	Document consulté (M004-P4 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°2	Isolant - Non peint	Document consulté (M005-P5 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M008-P08 et M011-P11 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	/
		Porte entrée - Ouvrant extérieur	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	/
Logement / Séjour	RDC	Cloisons n°2	Isolant - Non peint	Document consulté (M005-P5 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre - Papier peint	Document consulté (M004-P4 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M008-P08 et M011-P11 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

21/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				HOME)			
		Plafond n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M009-P09 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°1	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	/
		Sol n°2	Ragréage, chape - Non peint	Document consulté (M022-P22 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	/
		Plafond n°4	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	/
		Plafond n°5	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	/
		Plafond n°3	Joint entre panneaux ou plaques - Peinture	Document consulté (M010-P10 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Murs	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	36 m² / 0.61 T
Logement / Circulation 2	RDC	Cloisons n°2	Isolant - Non peint	Document consulté (M005-P5 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre - Papier peint	Document consulté (M004-P4 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M008-P08 et M011-P11)		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

22/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Plafond n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z003	Non	/
		Sol n°1	Colle noire - Revêtement souple type linoleum	Document consulté (M021-P21 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	25 m ² / 0.03 T
		Sol n°2	Ragréage, colle noire - Non peint	Résultat d'analyse	Z002	Oui	25 m ² / 0.52 T
		Sol n°3	Béton, ragréage, colle - Revêtement souple type linoleum imitation parquet	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Oui	25 m ² / 0.52 T
		Plafond n°3	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	/
		Plafond n°4	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	/
Logement / Chambre 1	RDC	Plafond n°3	Joint entre panneaux ou plaques - Peinture	Document consulté (M010-P10 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°2	Isolant - Non peint	Document consulté (M005-P5 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre - Papier peint	Document consulté (M004-P4 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z006	Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	8 m ² / 0.16 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

23/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M008-P8 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M009-P9 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°4	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	/
		Plafond n°5	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	/
		Sol n°1	Colle - Moquette	Document consulté (M001-P1 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°3	Ragréage, colle noire - Non peint	Document consulté (M003-P03 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	15 m² / 0.31 T
		Sol n°2	Dalles de sol	Document consulté (M002-P2 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	15 m² / 0.05 T
Logement / Salle de bains	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M017-P17 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°1	Colle - Revêtement souple type linoleum	Document consulté (M014-P14 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

24/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Sol n°3	Colle, Chappe - Non peint	Document consulté (M013-P13 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°2	Colle - Faïence	Document consulté (M016-P16 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M018-P18 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°2	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09 T
		Conduit de ventilation n°5	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Oui	2 ml / 0.03 T
		Tablier baignoire	Colle - Faïence	Document consulté (M015-P15 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°2	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	/
Logement / WC	RDC	Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M018-P18 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Sol n°3	Colle, Chappe - Non peint	Document consulté (M013-P13 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Conduit de ventilation n°4	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Oui	2 ml / 0.03 T
		Sol n°1	Colle - Revêtement souple type linoleum	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	/
		Sol n°2	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z010	Non	/
		Cloisons	Plâtre, enduit - Papier peint	Document consulté (M017-P17 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Logement / Chambre 2	RDC	Cloisons n°2	Isolant - Non peint	Document consulté (M005-P5 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint			Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M008-P8 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°3	Ragréage, colle noire - Non peint	Document consulté (M003-P03 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	20 m² / 0.31 T
		Sol n°1	Colle - Moquette	Document consulté (M001-P1 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre - Papier peint	Document consulté (M004-P4 du rapport DAAD-LOG		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

26/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Sol n°2	Dalles de sol	Document consulté (M002-P2 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	20 m² / 0.05 T
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.17 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	/
		Plafond n°3	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	/
Logement / Chambre 3	RDC	Cloisons n°2	Isolant - Non peint	Document consulté (M005-P5 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre - Papier peint	Document consulté (M004-P4 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M008-P8 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09 T

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plafond n°2	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	/
		Plafond n°3	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	/
		Sol n°1	Colle - Moquette	Résultat d'analyse	Z005	Non	/
		Sol n°2	Ragréage, colle noire - Non peint	Document consulté (M019-P19 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Document consulté (M020-P20 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	25 ml / 0.012 T
Logement / Buanderie	RDC	Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M008-P08 et M011-P11 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M009-P09 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°3	Joint entre panneaux ou plaques - Peinture	Document consulté (M010-P10 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°4	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	/
		Plafond n°5	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	/
		Sol n°2	Colle noire - Revêtement souple type linoleum	Document consulté (M021-P21 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	11 m² / 0.01 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

28/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Sol n°4	Ragréage, colle noire - Non peint	Résultat d'analyse	Z002	Oui	11 m² / 0.23 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z006	Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09 T
		Sol n°1	Colle - Revêtement souple type linoleum	Document consulté (M028-P28 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°3	Colle - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Oui	11 m² / 0.044 T
		Cloisons	Plâtre - Peinture	Document consulté (M004-P4 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Logement / Cuisine	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012	Non	/
		Sol n°1	Dalles de sol	Document consulté (M023-P23 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.04 T
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M024-P24 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.25 T
		Murs n°1	Colle - Faïence	Document consulté (M025-P25 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Murs n°2	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG		Oui	20 m² / 0.34 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

29/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Mur n°3	Plâtre, enduit - Papier peint	Document consulté (M026-P26 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°3	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z010	Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M027-P27 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°2	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	/
Atelier / Dégagement 1	RDC	Sol n°1	Dalles de sol bleu	Document consulté (M033-P33 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	13 m² / 0.04 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	39 m² / 0.04 T
		Sol n°3	Dalles de sol noire	Document consulté (M034-P34 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	13 m² / 0.04 T
		Sol n°2	Dalles de sol blanche	Document consulté (M035-P35 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	13 m² / 0.04 T
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Toile de verre peinte	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Sol n°5	Colle noire	Document consulté (M036-P36 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	39 m² / 0.04 T
		Sol n°4	Béton, ragréage	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	/
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09/ T
Atelier / Local 1	RDC	Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.2 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	20 m² / 0.02 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	/
		Sol n°2	Ragréage - Non peint	Document consulté (M040-P40 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

31/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				HOME)			
		Sol n°1	Colle, chappe - Non peint	Document consulté (M013-P13 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Atelier / Dégagement 2	RDC	Sol n°1	Colle, Chappe - Non peint	Document consulté (M013-P13 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	4 m² / 0.004 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	/
		Conduit de ventilation n°1	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Oui	2 ml / 0.03 T
		Sol n°2	Béton, ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit, isolant type laine laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	/
Atelier / Sanitaires	RDC	Sol	Colle, Chappe - Non peint	Document consulté (M013-P13 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012	Non	/
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	6 m² / 0.006 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Conduit de ventilation n°2	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Oui	2 ml / 0.03 T
		Conduit de ventilation n°3	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Oui	2 ml / 0.03 T
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M029-P29 du rapport DAAD-LOG GARDIEN		Non	/

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Cloisons n°2 - Séparation WC	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M031-P31 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Murs	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (Rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	8 m² / 0.14 T
Atelier / Local 2	RDC	Sol n°1	Colle, Chappe - Non peint	Document consulté (M013-P13 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°2	Béton, ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	/
		Murs n°1	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
		Murs n°2 - Paillasse	Colle - Faïence	Document consulté (M032-P32 du rapport DAAD-LOG GARDIEN		Oui	4 m² / 0.01 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

33/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z016	Non	/
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	12 /m² / 0.012 T
Atelier / Local 3	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	12 m² / 0.012 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.04 T
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS		Oui	12 m² / 0.25 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

34/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				d'EXPERT-HOME)			
Atelier / Dégagement 3	RDC	Sol n°5	Colle noire	Document consulté (M036-P36 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	45 m² / 0.05 T
		Sol n°4	Béton, ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	/
		Sol n°3	Dalles de sol noire	Document consulté (M034-P34 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	15 m² / 0.05 T
		Sol n°2	Dalles de sol blanche	Document consulté (M035-P35 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	15 m² / 0.05 T
		Sol n°1	Dalles de sol bleu	Document consulté (M033-P33 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	15 m² / 0.05 T
		Cloisons	Plâtre, enduit - Toile de verre peinte	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	45 m² / 0.045 T
Atelier / Local 4	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport		Oui	12 m² / 0.25 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

35/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- PROVINS d'EXPERT- HOME)			
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.04 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	12 m² / 0.012 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Atelier / Local 5	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	12 ml / 0.006 T
		Mur n°1	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-		Oui	8.5 m² / 0.15 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

36/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				HOME)			
		Cloisons	Plâtre, enduit - Toile de verre peinte	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°1	Colle, Chappe - Non peint	Document consulté (M013-P13 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Oui	12 m² / 0.012 T
		Murs n°2 - Paillasse	Colle - Faïence	Document consulté (M041-P41 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOM)		Oui	5 m² / 0.01 T
		Sol n°2	Béton, ragréage - Non peint	Résultat d'analyse	Z015	Non	/
Atelier / Local 6	RDC	Sol n°1	Dalles de sol bleu foncé	Document consulté (M042-P42 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	9 m² / 0.03 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS		Oui	12 m² / 0.2 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

37/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				d'EXPERT-HOME)			
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	18 m² / 0.02 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°2	Dalles de sol vert	Document consulté (M043-P43 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	9 m² / 0.03 T
		Sol n°3	Colle noire - Non peint	Document consulté (M044-P44 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	18 m² / 0.02 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
Atelier / Local 7	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	12 ml / 0.006 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	7 m² / 0.12 T
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport		Oui	10 m² / 0.2 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

38/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- PROVINS d'EXPERT- HOME)			
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.03 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	10 m² / 0.01 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Atelier / Local 8A	RDC	Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	7 m² / 0.12 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.2 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	10 m² / 0.01 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

39/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.03 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	12 ml / 0.006 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Atelier / Local 8B	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.2 T
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.03 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	10 m² / 0.01 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	7 m² / 0.12 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	12 ml / 0.006 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

40/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Atelier / Local 9	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	50 ml / 0.025 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	20 m² / 0.34 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	32 m² / 0.032 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°3	Colle noire - Non peint	Document consulté (M044-P44 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	32 m² / 0.03 T
		Sol n°2	Dalles de sol vert	Document consulté (M043-P43 du rapport		Oui	16 m² / 0.05 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES- PROVINS d'EXPERT- HOME)			
		Sol n°1	Dalles de sol bleu foncé	Document consulté (M042-P42 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	16 m² / 0.05 T
Atelier / Local 10	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.25 T
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.04 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	12 m² / 0.012 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	7 m² / 0.12 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

42/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Atelier / Local 11	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.25 T
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.04 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	0.12 m² / 0.012 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	7 m² / 0.12 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS)		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

43/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				d'EXPERT-HOME)			
Atelier / Local 12	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.25 T
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	12 m² / 0.04 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	12 m² / 0.012 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	7 m² / 0.12 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Document consulté (M047-P47 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				d'EXPERT-HOME)			
Atelier / Local 13	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	14 m² / 0.24 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	20 m² / 0.02 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°3	Colle noire - Non peint	Document consulté (M044-P44 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	20 m² / 0.02 T
		Sol n°2	Dalles de sol vert	Document consulté (M043-P43 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.03 T
		Sol n°1	Dalles de sol bleu foncé	Document consulté (M042-P42 du rapport DAAD-LOG GARDIEN		Oui	10 m² / 0.03 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
Atelier / Dégagement 4	RDC	Sol n°5	Colle noire	Document consulté (M036-P36 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.01 T
		Sol n°4	Béton, ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	/
		Sol n°3	Dalles de sol noire	Document consulté (M034-P34 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	3.3 m² / 0.01 T
		Sol n°2	Dalles de sol blanche	Document consulté (M035-P35 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	3.3 m² / 0.01 T
		Sol n°1	Dalles de sol bleu	Document consulté (M033-P33 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	3.3 m² / 0.01 T
		Cloisons	Plâtre, enduit - Toile de verre peinte	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons	Isolant type laine minérale - Non peint	Résultat d'analyse	Z016	Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	5 m² / 0.09 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

46/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	10 m² / 0.01 T
		Matériaux inertes	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Oui	12 m² / 0.2 T
Atelier / Local 14	RDC	Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.2 T
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.03 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	10 m² / 0.01 T
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Mur	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	7 m² / 0.1 T
		Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	12 ml / 0.006 T
		Cloisons n°2	Isolant type laine minérale - Non peint	Document consulté (M005-P05 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

47/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				PROVINS d'EXPERT-HOME)			
Atelier / Local 15	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z012	Non	/
		Murs n°2	Colle - Faïence	Document consulté (M055-P55 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Plafond n°1	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Cloisons	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°2	Ragréage, colle noire	Document consulté (M039-P39 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.2 T
		Sol n°1	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	10 m² / 0.03 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	10 m² / 0.01 T
		Murs n°1	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	21 m² / 0.36 T
Atelier / Local 16	RDC	Fenêtre	Joint de vitrage - Non peint	Résultat d'analyse	Z023	Oui	25 ml / 0.012 T
		Cloisons	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M037-		Non	/

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				P37 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Murs	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M006-P6 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	28 m² / 0.48 T
		Plafond	Plâtre, enduit - Peinture	Document consulté (M030-P30 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Sol n°1	Colle jaune - Revêtement souple type linoleum	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Oui	20 m² / 0.02 T
		Sol n°2	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Oui	20 m² / 0.08 T
		Plafond n°2	Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Oui	20 m² / 0.02 T
		Sol n°3	Dalles de sol marbré	Document consulté (M038-P38 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	20 m² / 0.06 T
Façades	Extérieur	Murs de façade - Murs, allèges et impostes	Plaques fibreuses - Peinture	Document consulté (M050-P50 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	306 m² / 5.1 T
		Murs de façade - Chute verticale E.P.	Zinc - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Zinc)		Non	/
		Murs de façade - Pied de chute E.P.	Fonte - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Fonte)		Non	/
		Murs de façade	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	/
		Murs de façade - Soubassement	Enduit - Non peint	Document consulté (M053-P53 du rapport		Oui	30 m² / 0.42 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Murs de façade - Côté logement gardien	Isolant - Non peint	Document consulté (M052-P52 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
		Murs de façade	Pare-vapeur - Non peint	Document consulté (M054-P54 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Non	/
Toiture	Extérieur	Chapeau pare pluie n°1	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	/
		Chapeau pare pluie n°2	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	/
		Chapeau pare pluie n°3	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	/
		Chapeau pare pluie n°4	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	/
		Chapeau pare pluie n°5	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	/
		Conduit de ventilation n°1	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z020	Oui	1 ml / 0.015 T
		Conduit de ventilation n°2	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z021	Oui	1 ml / 0.015 T
		Conduit de ventilation n°3	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z022	Oui	1 ml / 0.015 T
		Conduit de ventilation n°4	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z028	Oui	1 ml / 0.015 T
		Conduit de ventilation n°5	Fibres-ciment - Non peint	Résultat d'analyse	Z029	Oui	1 ml / 0.015 T
		Toiture n°1	Fibres-ciment - Non peint	Document consulté (M051-P51 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-		Oui	300 m² / 5.1 T

Rapport n° : 80848-161318 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment du gardien

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

50/171

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				PROVINS d'EXPERT-HOME)			
		Toiture n°2	Fibres-ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Oui	240 m² / 4.08 T
Extérieur	Extérieur	Matériaux inertes n°1	Fibres-ciment - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (M048-P48 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	6 m² / 0.1 T
		Matériaux inertes n°2	Fibres-ciment - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (M049-P49 du rapport DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS d'EXPERT-HOME)		Oui	6 m² / 0.1 T
		Sol n°1	Béton, ragréage - Non peint	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	/
		Sol n°2	Béton, ragréage - Non peint	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	/


Commentaires :


Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.


Les panneaux de parement intérieur/extérieur contenant des fibres d'amiante sont disposés sur les façades, en allège et en imposte des fenêtres et des 3 bloc-portes extérieurs. Ces panneaux sont aussi existants et apparents dans le volume du plenum (voir les photos des murs n°1 des locaux 2 et 5 par exemple dans le bâtiment ateliers en pages 57 et 66 du présent rapport).


Il existe un risque de contamination et de pollution des plaques ondulées vers la laine minérale en sous face de la toiture et au dessus des plafonds (prélèvement de laine minérale n°24) , cette donnée est à prendre en compte dans le cadre du désamiantage.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


ELEMENT : Sol n°3		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 6 - Sol n°3 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Colle noire - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 12 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Ragréage, colle noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 11 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 11 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Ragréage, colle noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Murs n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 15 - Murs n°1 - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 15 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Ragréage, colle noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 15 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 3 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 10 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 4 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Mur n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 5 - Mur n°1 - Mur
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Murs n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 5 - Murs n°2 - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 10 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Ragréage, colle noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 6 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol bleu foncé
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 6 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol vert
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 9 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol bleu foncé
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 7 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Ragréage, colle noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

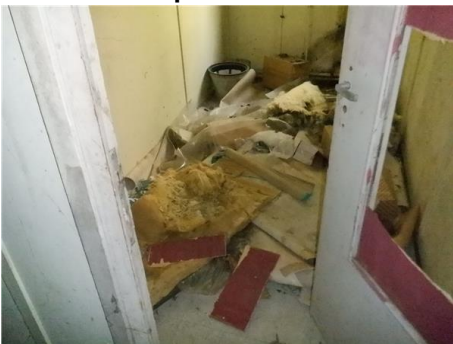
ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 7 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

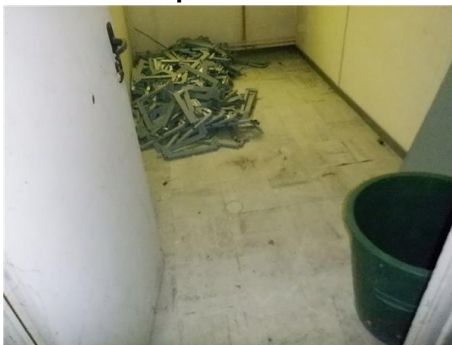
ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 8A - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Ragréage, colle noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

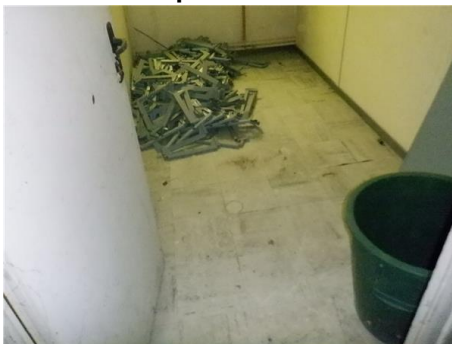
ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 8A - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 8B - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Ragréage, colle noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 8B - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 12 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Plafond n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 12 - Plafond n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 14 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Ragréage, colle noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 14 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol marbré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Matériaux inertes n°2		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Extérieur - Matériaux inertes n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Fibres-ciment - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Matériaux inertes n°1		
Emplacement : 		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Extérieur - Matériaux inertes n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Toiture n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Toiture n°1 - Toiture
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		
Commentaires		
Il existe des perforations dans les plaques ondulées		


ELEMENT : Murs n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 2 - Murs n°1 - Mur
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Murs n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 2 - Murs n°2 - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Chapeau pare pluie n°5		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Chapeau pare pluie n°5 - Toiture
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

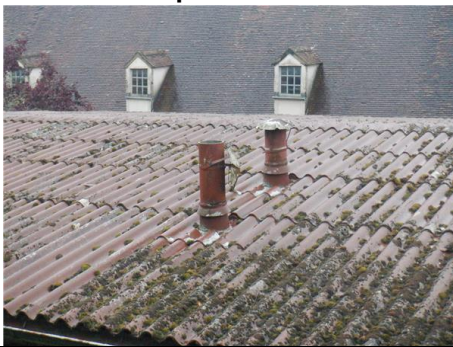
ELEMENT : Chapeau pare pluie n°4		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Chapeau pare pluie n°4 - Toiture
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Chapeau pare pluie n°3		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Chapeau pare pluie n°3 - Toiture
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Chapeau pare pluie n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Chapeau pare pluie n°2 - Toiture
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Chapeau pare pluie n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Chapeau pare pluie n°1 - Toiture
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Sol n°3		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 9 - Sol n°3 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Colle noire - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Murs de façade		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Murs de façade - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Enduit - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Murs de façade		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Murs de façade - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Zinc - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Murs de façade		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Murs de façade - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Plaques fibreuses - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 13 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol bleu foncé
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 13 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol vert
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Sol n°3		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 13 - Sol n°3 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Colle noire - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

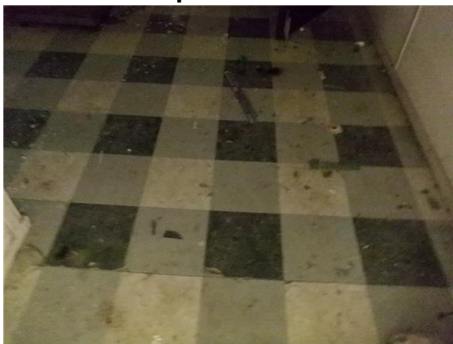
ELEMENT : Sol n°1		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol bleu
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

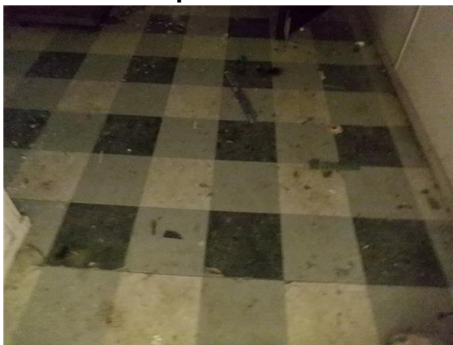
ELEMENT : Sol n°3		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol n°3 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol noire
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

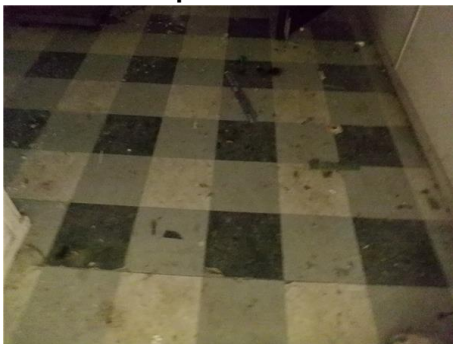
ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol blanche
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Mur		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 14 - Mur - Mur
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Plafond n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 14 - Plafond n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Murs de façade		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Murs de façade - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Fonte - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Sol n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 9 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement /	Partie de composant Dalles de sol vert
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

PRELEVEMENT : P001			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Circulation 1 - Sol n°1 - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Colle noire - Revêtement souple type linoleum	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle noire / Revêtement souple type linoleum Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Circulation 1 - Sol n°2 - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Ragréage, colle noire - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage, colle noire / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P003			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	
		Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Circulation 1 - Plafond n°2 - Plafond	
		Partie de composant Isolant type laine minérale - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Isolant type laine minérale / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	
		Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Circulation 1 - Porte entrée - Mur	
		Partie de composant Joint de vitrage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de vitrage / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Séjour - Sol n°1 - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Colle - Moquette	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Moquette Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Séjour - Fenêtre - Mur	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Joint de vitrage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de vitrage / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Circulation 2 - Sol n°3 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Béton, ragréage, colle - Revêtement souple type linoleum imitation parquet
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton, ragréage, colle / Revêtement souple type linoleum imitation parquet Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P008			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Chambre 1 - Plafond n°4 - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Plâtre, enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre, enduit / Peinture Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Chambre 1 - Plafond n°5 - Plafond	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Isolant type laine minérale - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Isolant type laine minérale / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (bitumineux) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Salle de bains - Sol n°2 - Sol	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P011			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Salle de bains - Plafond n°2 - Plafond	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Plâtre, enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre, enduit / Peinture Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P012			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Salle de bains - Fenêtre - Mur	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Joint de vitrage - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de vitrage / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P013			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	
		Pièce ou local – Composant RDC - Logement / WC - Sol n°1 - Sol	
		Partie de composant Colle - Revêtement souple type linoleum	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple type linoleum Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P014			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	
		Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Buanderie - Sol n°3 - Sol	
		Partie de composant Colle - Dalles de sol	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Dalles de sol Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P015			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol n°4 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Béton, ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton, ragréage Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P016			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 1 - Cloisons n°2 - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Isolant type laine minérale - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Isolant type laine minérale / Non peint Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreuse de type isolant (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 1 - Cloisons n°1 - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Plâtre, enduit - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre, enduit / Toile de verre peinte Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 2 - Cloisons n°1 - Murs
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Plâtre, enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre, enduit / Peinture Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P019			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 2 - Plafond n°1 - Plafond	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Plâtre, enduit, isolant type laine laine minérale - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre, enduit, isolant type laine laine minérale / Peinture Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P020			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 2 - Conduit de ventilation n°1 - Plafond	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment / Non peint Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)


PRELEVEMENT : P021			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Sanitaires - Conduit de ventilation n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment / Non peint Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P022			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Sanitaires - Conduit de ventilation n°3 - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment / Non peint Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P023			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 3 - Fenêtre - Mur
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Joint de vitrage - Non peint
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de vitrage / Non peint Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (friable)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 5 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre, enduit, isolant type laine minérale / Peinture Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
004-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 16 - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Colle jaune - Revêtement souple type linoleum
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle jaune / Revêtement souple type linoleum Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Local 16 - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Colle noire - Dalles de sol
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle noire / Dalles de sol Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
003-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P027
Emplacement :


Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Atelier / Dégagement 4 - Matériaux inertes - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Fibres-ciment - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Fibres-ciment / Peinture Planche de croquis n° : 2	
--	---

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P028			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / WC - Conduit de ventilation n°4 - Plafond	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P029			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant RDC - Logement / Salle de bains - Conduit de ventilation n°5 - Plafond	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Fibres-ciment - Non peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment / Non peint Planche de croquis n° : 1			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P030			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Extérieur - Sol n°1 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Béton, ragréage - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton, ragréage / Non peint Planche de croquis n° : 4			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE		Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Extérieur - Sol n°2 - Sol
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn		Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Béton, ragréage - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton, ragréage / Non peint Planche de croquis n° : 4			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Murs de façade - Murs	
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° : 4			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement :


Nom du client DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE- FRANCE	Numéro de dossier 80848-161318	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Toiture n°2 - Toiture
Nom de l'opérateur GONCALVES Jocelyn	Date de prélèvement 13/08/2024	Partie de composant Fibres-ciment - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Fibres-ciment / Peinture Planche de croquis n° : 4	
--	---


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

ANNEXE : Plans / Croquis





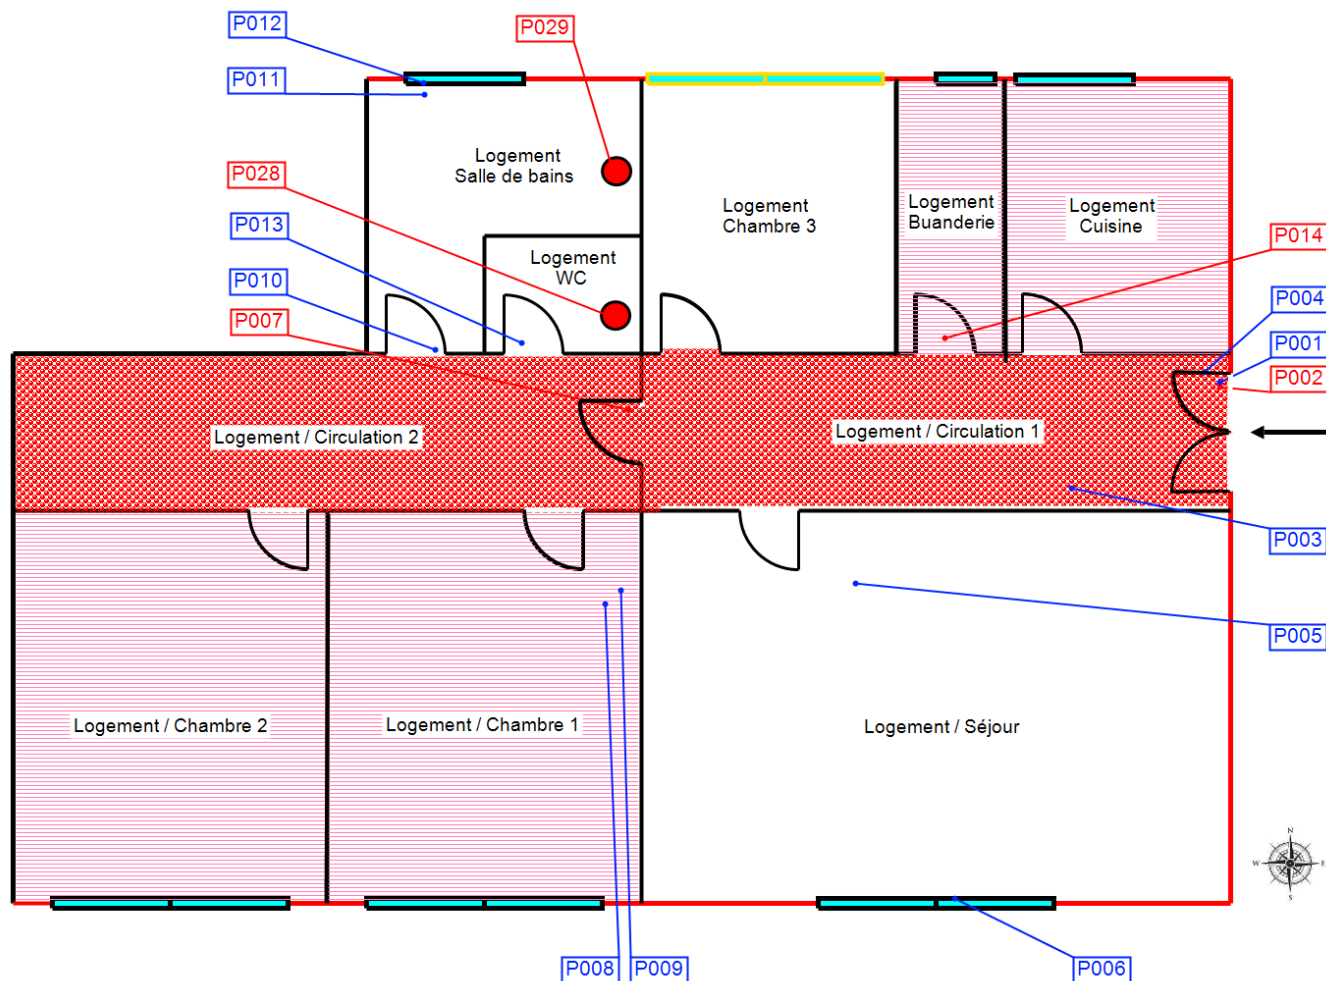



- Plaques planes en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
- Conduit en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
- Ragrée et colles (sol) contenant des fibres d'amiante
- Revêtements de sols (colles + ragréage + dalles de sol) contenant des fibres d'amiante
- Joint de vitrage contenant des fibres d'amiante


Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/4	N° dossier : 80848-161318	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Version : 1	Adresse : Couvent des Cordelières de Provins Parcelle 175 77160 Provins	
Intervenant : GONCALVES Jocelyn	Date : 17/08/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur		Localisation : Logement gardien	Lieu / Zone : RDC
Commentaire : Néant			






Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/4	N° dossier : 80848-161318	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Version : 1	Adresse : Couvent des Cordelières de Provins Parcelle 175 77160 Provins	
Intervenant : GONCALVES Jocelyn	Date : 17/08/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire : Néant	Localisation : Ateliers	Lieu / Zone : RDC	


Légende :

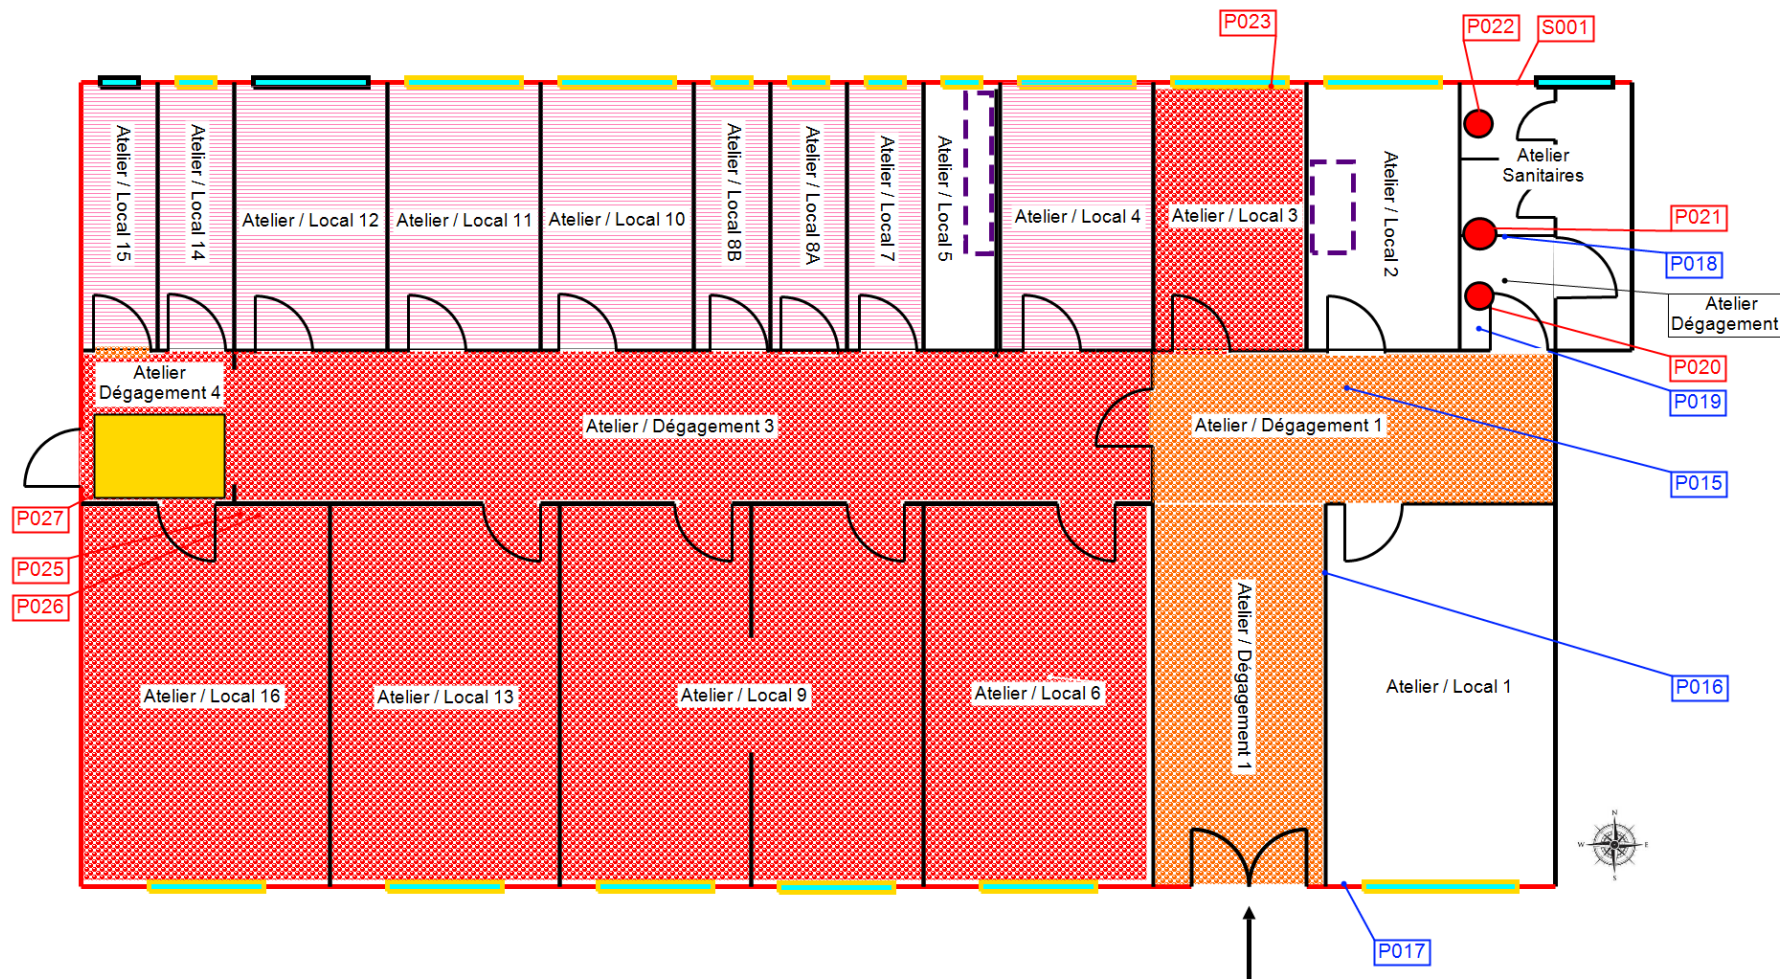




-  Dalles de sol contenant des fibres d'amiante
-  Plaques planes en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
-  Conduit en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
-  Colle de faïence contenant des fibres d'amiante
-  Joints de vitrage contenant des fibres d'amiante
-  Colles et dalles de sols contenant des fibres d'amiante
-  Revêtements de sols (colles + ragréage + dalles de sol) contenant des fibres d'amiante
-  Matériaux inertes au sol en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante

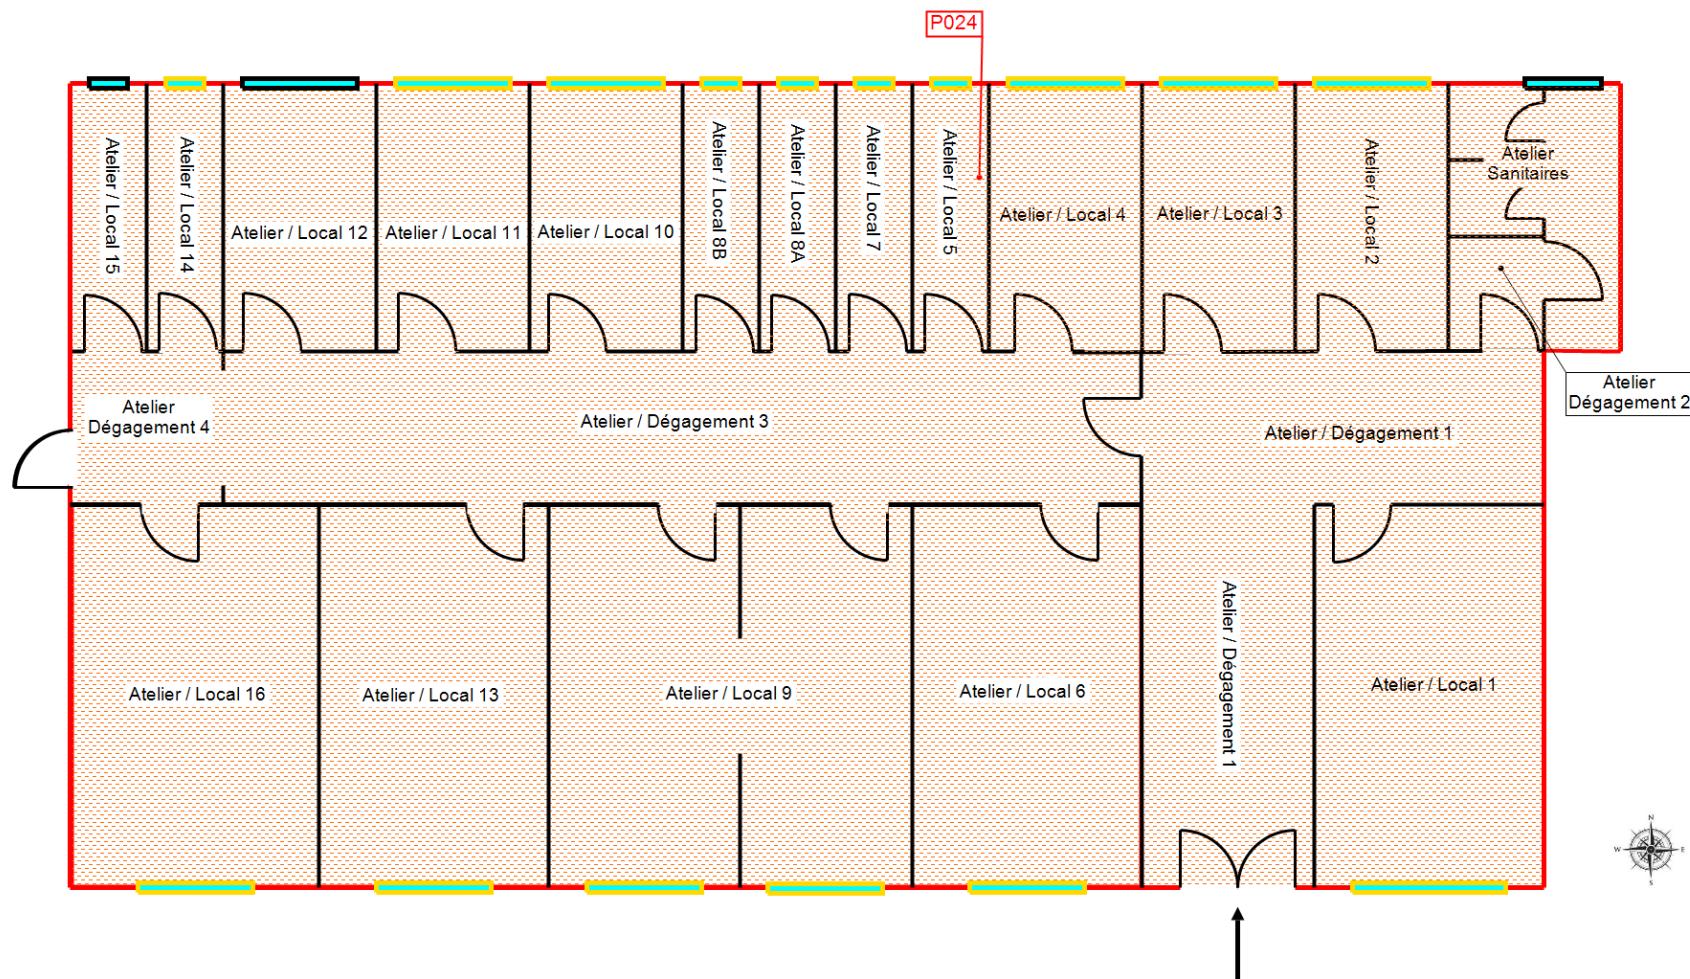


-  Joints de vitrage contenant des fibres d'amiante
-  Plafond contenant des fibres d'amiante
-  Plaques planes en fibres-ciment contenant des fibres

Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/4	N° dossier : 80848-161318	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Version : 1	Adresse : Couvent des Cordelières de Provins Parcelle 175 77160 Provins	
Intervenant : GONCALVES Jocelyn	Date : 17/08/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire : Voir commentaires en page 2	Localisation : Ateliers	Lieu / Zone : RDC	



-  Plaques planes en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
-  Plaques planes en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
-  Matériaux inertes au sol en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
-  Conduit en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante
-  Plaques ondulées en fibres-ciment contenant des fibres d'amiante

Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/4	N° dossier : 80848-161318	Type : Planche de repérage usuel en plan et en élévation
Client : DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE	Version : 1	Adresse : Couvent des Cordelières de Provins Parcelle 175 77160 Provins	
Intervenant : GONCALVES Jocelyn	Date : 17/08/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur			
Commentaire : Néant		Localisation : Bâtiment du logement gardien et Ateliers	Lieu / Zone : Extérieur

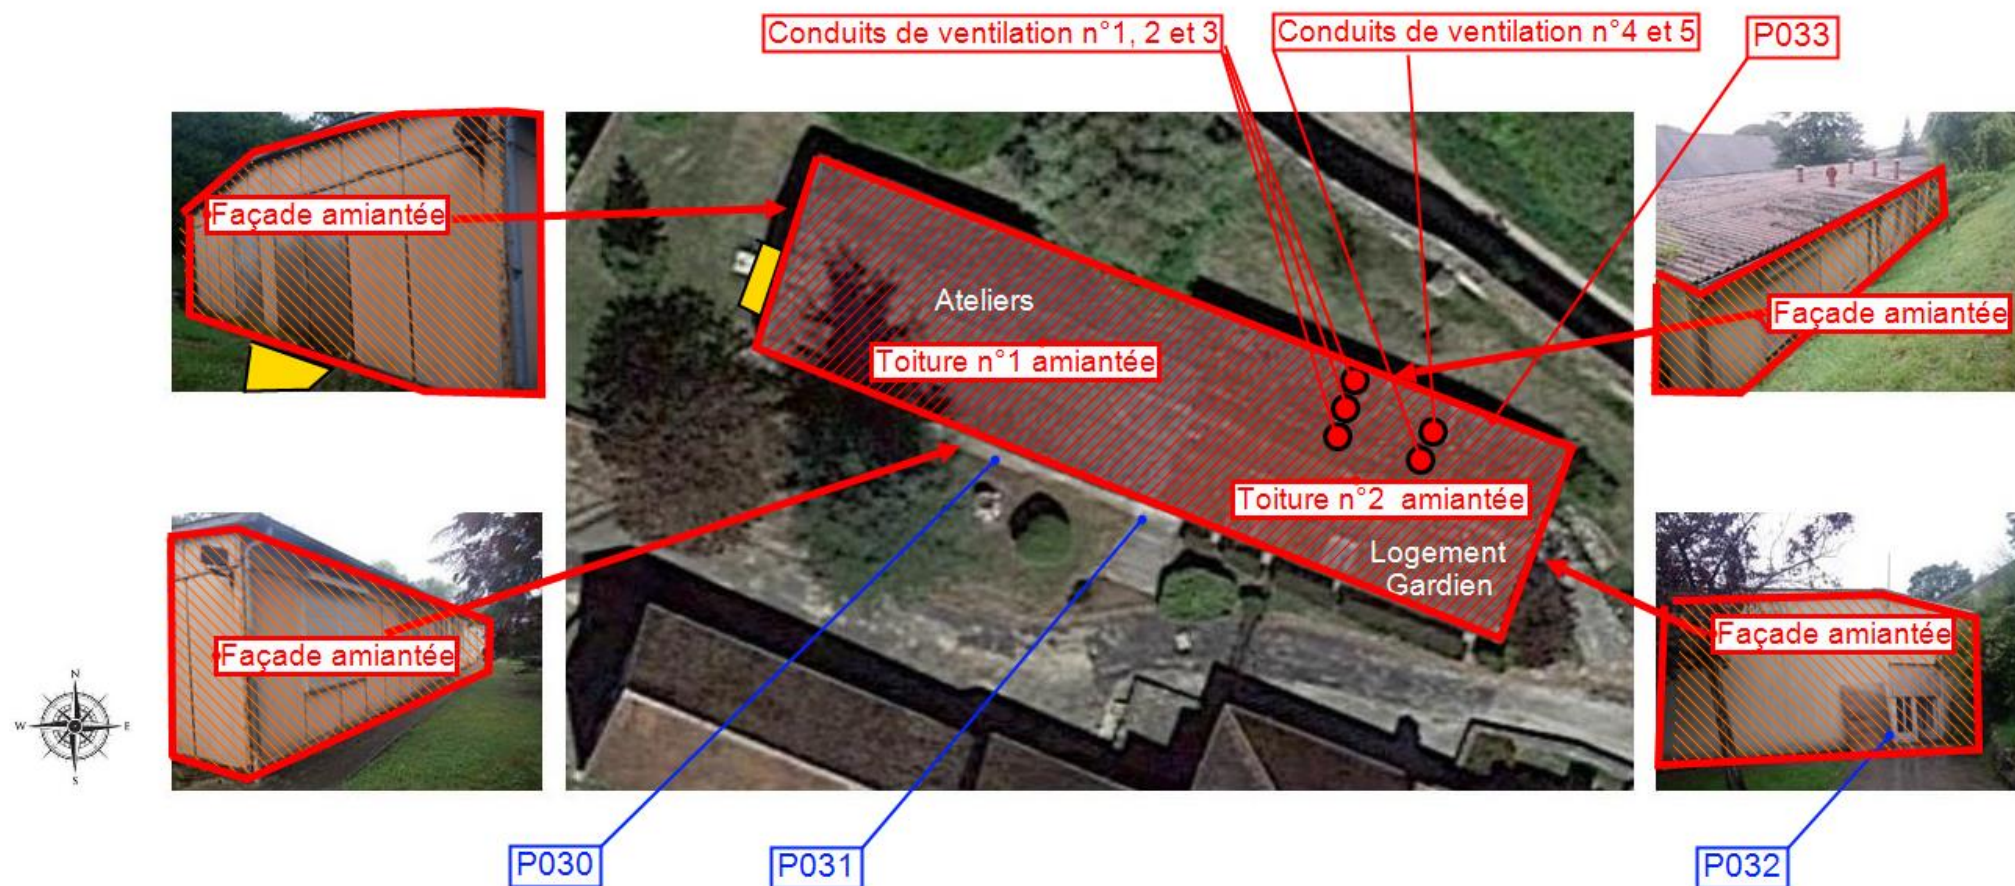

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720240801376008



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Jocelyn GONCALVES
Chez Apave - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Notre référence : AR-24-HB-138441-01

Numéro de dossier : 24N034208

Référence de dossier :

80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins

parcelle 175

77160 Provins - DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES
ILE-DE-FRANCE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N034208-001 - Référence P001-RDC - Logement / Circulation 1 - Sol - Sol n°1 - Colle noire - Revêtement souple type linoleum, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-002 - Référence P002-RDC - Logement / Circulation 1 - Sol - Sol n°2 - Ragréage, colle noire - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-003 - Référence P003-RDC - Logement / Circulation 1 - Plafond - Plafond n°2 - Isolant type laine minérale - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-004 - Référence P004-RDC - Logement / Circulation 1 - Mur - Porte entrée - Joint de vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-005 - Référence P005-RDC - Logement / Séjour - Sol - Sol n°1 - Colle - Moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-006 - Référence P006-RDC - Logement / Séjour - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N034208-007 - Référence P007-RDC - Logement / Circulation 2 - Sol - Sol n°3 - Béton, ragréage, colle - Revêtement souple type linoleum imitation parquet, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-008 - Référence P008-RDC - Logement / Chambre 1 - Plafond - Plafond n°4 - Plâtre, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-009 - Référence P009-RDC - Logement / Chambre 1 - Plafond - Plafond n°5 - Isolant type laine minérale - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-010 - Référence P010-RDC - Logement / Salle de bains - Sol - Sol n°2 - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-011 - Référence P011-RDC - Logement / Salle de bains - Plafond - Plafond n°2 - Plâtre, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-012 - Référence P012-RDC - Logement / Salle de bains - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-013 - Référence P013-RDC - Logement / WC - Sol - Sol n°1 - Colle - Revêtement souple type linoleum, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-014 - Référence P014-RDC - Logement / Buanderie - Sol - Sol n°3 - Colle - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-015 - Référence P015-RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol - Sol n°4 - Béton, ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-016 - Référence P016-RDC - Atelier / Dégagement 1 - Murs - Cloisons n°2 - Isolant type laine minérale - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-017 - Référence P017-RDC - Atelier / Local 1 - Murs - Cloisons n°1 - Plâtre, enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N034208-018 - Référence P018-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Murs - Cloisons n°1 - Plâtre, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-019 - Référence P019-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Plafond - Plafond - Plâtre, enduit, isolant type laine laine minérale - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-020 - Référence P020-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Plafond - Conduit de ventilation n°1 - Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-021 - Référence P021-RDC - Atelier / Sanitaires - Plafond - Conduit de ventilation n°2 - Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-022 - Référence P022-RDC - Atelier / Sanitaires - Plafond - Conduit de ventilation n°3 - Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-023 - Référence P023-RDC - Atelier / Local 3 - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-024 - Référence P024-RDC - Atelier / Local 5 - Plafond - Plafond - Plâtre, enduit, isolant type laine minérale - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-025 - Référence P025-RDC - Atelier / Local 16 - Sol - Sol n°1 - Colle jaune - Revêtement souple type linoleum, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-026 - Référence P026-RDC - Atelier / Local 16 - Sol - Sol n°2 - Colle noire - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

- N° 24N034208-027 - Référence P027-RDC - Atelier / Dégagement 4 - Sol - Matériaux inertes - Fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N034208-028 - Référence P028-RDC - Logement / WC - Plafond - Conduit de ventilation n°4 - Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
- N° 24N034208-029 - Référence P029-RDC - Logement / Salle de bains - Plafond - Conduit de ventilation n°5 - Fibres-ciment - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
- N° 24N034208-030 - Référence P030-Extérieur - Extérieur - Sol - Sol n°1 - Béton, ragréage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
- N° 24N034208-031 - Référence P031-Extérieur - Extérieur - Sol - Sol n°2 - Béton, ragréage - Non peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
- N° 24N034208-032 - Référence P032-Extérieur - Façades - Murs - Murs de façade - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
- N° 24N034208-033 - Référence P033-Extérieur - Toiture - Toiture - Toiture n°2 - Fibres-ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page1/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N034208-001 - P001-RDC - Logement / Circulation 1 - Sol - Sol n°1 - Colle noire - Revêtement souple type linoleum		MET * / E6YE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	24N034208-002 - P002-RDC - Logement / Circulation 1 - Sol - Sol n°2 - Ragréage, colle noire - Non peint	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003 (2)	24N034208-003 - P003-RDC - Logement / Circulation 1 - Plafond - Plafond n°2 - Isolant type laine minérale - Non peint	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
004	24N034208-004 - P004-RDC - Logement / Circulation 1 - Mur - Porte entrée - Joint de vitrage - Non peint	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (plâtreux) (blanc)	MET * / E6YE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	24N034208-005 - P005-RDC - Logement / Séjour - Sol - Sol n°1 - Colle - Moquette					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page2/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24N034208-006 - P006-RDC - Logement / Séjour - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage - Non peint	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)(i)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (3)	24N034208-007 - P007-RDC - Logement / Circulation 2 - Sol - Sol n°3 - Béton, ragréage, colle - Revêtement souple type linoleum imitation parquet	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) (clair)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MOLP / PQ9H *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	24N034208-008 - P008-RDC - Logement / Chambre 1 - Plafond - Plafond n°4 - Plâtre, enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / PQ9H *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page3/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24N034208-009 - P009-RDC - Logement / Chambre 1 - Plafond - Plafond n°5 - Isolant type laine minérale - Non peint	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / PQ9H *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
010	24N034208-010 - P010-RDC - Logement / Salle de bains - Sol - Sol n°2 - Colle - Carrelage	Matériau (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	24N034208-011 - P011-RDC - Logement / Salle de bains - Plafond - Plafond n°2 - Plâtre, enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / PQ9H *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page4/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24N034208-012 - P012-RDC - Logement / Salle de bains - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage - Non peint	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	24N034208-013 - P013-RDC - Logement / WC - Sol - Sol n°1 - Colle - Revêtement souple type linoleum	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) (clair)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	24N034208-014 - P014-RDC - Logement / Buanderie - Sol - Sol n°3 - Colle - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / PQ9H *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	24N034208-015 - P015-RDC - Atelier / Dégagement 1 - Sol - Sol n°4 - Béton, ragréage	Matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	24N034208-016 - P016-RDC - Atelier / Dégagement 1 - Murs - Cloisons n°2 - Isolant type laine minérale - Non peint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (marron)(ii)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (marron)	MOLP / FS4F *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page5/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	24N034208-017 - P017-RDC - Atelier / Local 1 - Murs - Cloisons n°1 - Plâtre, enduit - Toile de verre peinte	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	24N034208-018 - P018-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Murs - Cloisons n°1 - Plâtre, enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FS4F *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	24N034208-019 - P019-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Plafond - Plafond - Plâtre, enduit, isolant type laine laine minérale - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FS4F *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page6/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / FS4F *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
020 (4)	24N034208-020 - P020-RDC - Atelier / Dégagement 2 - Plafond - Conduit de ventilation n°1 - Fibres-ciment - Non peint	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / FS4F *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
021	24N034208-021 - P021-RDC - Atelier / Sanitaires - Plafond - Conduit de ventilation r °2 - Fibres-ciment - Non peint	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / FS4F *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
022	24N034208-022 - P022-RDC - Atelier / Sanitaires - Plafond - Conduit de ventilation r °3 - Fibres-ciment - Non peint	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / FS4F *	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
023	24N034208-023 - P023-RDC - Atelier / Local 3 - Mur - Fenêtre - Joint de vitrage - Non peint	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (friable)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page 7/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client: 80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	24N034208-024 - P024-RDC - Atelier / Local 5 - Plafond - Plafond - Plâtre, enduit isolant type laine minérale - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FS4F *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / FS4F *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (pulvérulent) (marron)(iii)	MET / BRZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
025 (5)	24N034208-025 - P025-RDC - Atelier / Local 16 - Sol - Sol n°1 - Colle jaune - Revêtement souple type linoleum	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (beige)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page8/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24N034208-026 - P026-RDC - Atelier / Local 16 - Sol - Sol n°2 - Colle noire - Dalles de sol	Matériau de type colle (jaune)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / FS4F *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E6YE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (6)	24N034208-027 - P027-RDC - Atelier / Dégagement 4 - Sol - Matériaux inertes - Fibres-ciment - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / PQ9H *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	24N034208-028 - P028-RDC - Logement / WC - Plafond - Conduit de ventilation r °4 - Fibres-ciment - Non peint	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / PQ9H *	3 / 3 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page9/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
 Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
 Date d'analyse : 21/08/2024
 Référence dossier Client:80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
 DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	24N034208-029 - P029-RDC - Logement / Salle de bains - Plafond - Conduit de ventilation n°5 - Fibres-ciment - Non peint	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / PQ9H	3 / 3 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
030	24N034208-030 - P030-Extérieur - Extérieur - Sol - Sol n°1 - Béton, ragréage - Non peint	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / E6YE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	24N034208-031 - P031-Extérieur - Extérieur - Sol - Sol n°2 - Béton, ragréage - Non peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / E6YE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	24N034208-032 - P032-Extérieur - Façades - Murs - Murs de façade - Enduit - Peinture	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET * / E6YE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033 (7)	24N034208-033 - P033-Extérieur - Toiture - Toiture n°2 - Fibres-ciment - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
 2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
 F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1591
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45

Page 10/11

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184

Référence de suivi du dossier N° : 24N034208

Reçu au laboratoire le : 21/08/2024

Date de réception : 20/08/2024

Date d'analyse : 21/08/2024

Référence dossier Client: 80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau Ile bitumineuse noir ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Un matériau de type pulvérulent blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineuse noir ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) Un matériau de type poussières est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibre-ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (7) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibre-ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr


RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SG-045634-01 Date d'émission de rapport : 26/08/2024 20:45 Page 11/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24Y024184 Référence de suivi du dossier N° : 24N034208
Reçu au laboratoire le : 21/08/2024 Date de réception : 20/08/2024
Date d'analyse : 21/08/2024
Référence dossier Client: 80848-161318 A - Couvent des Cordelières de Provins parcelle 175 77160 Provins -
DIRECTION REGIONALE AFFAIRES CULTURELLES ILE-DE-FRANCE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Sylvain Mallet
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton, CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Autres documents

Document : DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS DE LA SOCIETE EXPERT HOME DU 02/06/2016



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS
Date du repérage : 02/06/2016


Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire
Localisation du ou des bâtiments : Département : 77160 Commune : PROVINS Adresse : LOGEMENT GARDIEN COUVENT DES CORDELIERES Désignation et situation du ou des lots de copropriété : LOGEMENT GARDIEN COUVENT DES CORDELIERES Périmètre de repérage : ENSEMBLE DU BATIMENT	Désignation du client : Nom et prénom: UNIVERSITE DEPARTEMENTALE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE SEINE ET MARNE Adresse : CHATEAU DE FONTAINEBLEAU PAVILLON SULLY 77300 FONTAINEBLEAU

Retrouvez nous sur www.expert-home.fr

N° Indigo 0 820 200 612



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition (listes C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERS-PROVINS
Date du repérage : 02/06/2016

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l'habitation et aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : LOGEMENT GARDIEN ANCIEN COUVENT DES CORDELIERS RUE ANDRE FRANCOIS PONCET Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Code postal, ville : 77160 PROVINS
Périmètre de repérage : ENSEMBLE DU BATIMENT
Type de logement : LOGEMENT ET PROFESSIONNEL
Fonction principale du bâtiment : HABITATION ET PROFESSIONNEL
Date de construction : NC

Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de Seine et Marne Adresse : Château de Fontainebleau Pavillon Sully 77300 FONTAINEBLEAU
Le commanditaire	Nom et prénom : ... Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de Seine et Marne Adresse : Château de Fontainebleau Pavillon Sully 77300 FONTAINEBLEAU

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	TALLEC Jean-Pierre	Opérateur de repérage	ABCIDIA CERTIFICATION 4 route de la Noue 91190 GIF SUR YVETTE	Obtention : 02/10/2015 Échéance : 01/10/2020 N° de certification : 15-608
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				
Raison sociale de l'entreprise : SARL DPP EXPERT-HOME (Numéro SIRET : 533 007 142 00011) Adresse : 75 BLD HAUSSMANN, 75008 PARIS Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE Numéro de police et date de validité : 80810333 / 30/09/2014				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 29/05/2016, remis au propriétaire le 29/05/2016
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 53 pages

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :
- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

Linoléum + colle noire (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
 Linoléum + colle noire (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
 Dalles de sol (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Ragréage + colle noire (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Dalles de sol (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Ragréage + colle noire (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)
 Joints mastic vitrage (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
 Linoléum + colle noire (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
 Ragréage + colle noire (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
 Dalles de sol (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - CUISINE)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - CUISINE)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - CUISINE)
 Dalles de sol bleu (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
 Dalles de sol noir (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
 Dalles de sol blanche (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
 Colle noire (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
 Colle noire (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
 Dalles de sol noir (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
 Dalles de sol blanche (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
 Dalles de sol bleu (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
 Colle noire (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
 Dalles de sol blanche (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
 Dalles de sol noir (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
 Dalles de sol bleu (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
 Colle de faïence (RDC / ATELIER - LOCAL 1)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 1)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 2)
 Ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 2)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
 Dalles de sol (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 5)
 Colle de faïence (RDC / ATELIER - LOCAL 5)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
 Dalles de sol bleu clair (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
 Dalles de sol vert foncé (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
 Dalles de sol vert foncé (RDC / ATELIER - LOCAL 9)

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


Dalles de sol bleu clair (RDC / ATELIER - LOCAL 9)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 9)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
 Joints mastic vitrage (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
 Dalles de sol bleu clair (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
 Dalles de sol vert foncé (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - LOCAL 14)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - LOCAL 14)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - LOCAL 14)
 Plaques en fibres-ciment (R+1 / LOGEMENT + ATELIER - TOITURE)
 Panneaux de cloisons extérieures (RDC / ATELIER - CANTINE)
 Colle noire + ragréage (RDC / ATELIER - CANTINE)
 Dalles de sol marbré (RDC / ATELIER - CANTINE)
 Dépôts plaques fibres-ciment (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)
 Dépôts plaques fibres-ciment (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)
 Cloison plaque fibres-ciment (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)
 Enduits Sous-bassement (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
 Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
 Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
 Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2)
 Colle de moquette (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Isolant de faux plafond (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Joints entre panneaux ou plaques (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Isolant (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1)
 Colle de moquette (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Joints mastic vitrage (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2)
 Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)
 Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)
 Ragréage + colle (RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3)
 Colle chappée (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)
 Revêtement de lino + colle (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)
 Tablier Baignoire (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)
 Colle de faïence (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)
 Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - WC)
 Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - WC)
 Colle chappée (RDC / LOGEMENT - WC)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
 Linoléum (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
 Isolant (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
 Joints entre panneaux ou plaques (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
 Isolant de faux plafond (RDC / LOGEMENT - BUANDERIE)
 Colle de faïence (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
 Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - CUISINE)
 Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Isolant (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Joints entre panneaux ou plaques (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Isolant de faux plafond (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Isolant intérieur (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Panneaux de cloisons (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Ragréage + Chappe (RDC / LOGEMENT - SEJOUR)
 Colle chappée (RDC / ATELIER - WC)
 Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - WC)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - WC)
 Panneaux de cloisons séparation wc (RDC / ATELIER - WC)
 Colle de faïence (RDC / ATELIER - CUISINE)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - CUISINE)
 Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - CUISINE)
 Colle chappée (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 1)
 Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2)
 Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)
 Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3)

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
 ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

6/53
 Rapport du :
 29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4)
Colle chappée (RDC / ATELIER - LOCAL 1)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 1)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 1)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 3)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 4)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 5)
Colle chappée (RDC / ATELIER - LOCAL 5)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 6)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 7)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 8)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 9)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 9)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 9)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 10)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 11)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 12)
Joints mastic vitrage (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 13)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 14)

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

7/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - LOCAL 14)
Isolant intérieur (RDC / ATELIER - LOCAL 14)
Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - CANTINE)
Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (RDC / ATELIER - CANTINE)
Isolant coté logement (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)
Pare-vapeur (LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... FLASHLAB

Adresse : 38 RUE DE L'INDUSTRIE 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5765

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble à démolir.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique et l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008

Extrait de l'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
	1. Toiture et étanchéité
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites
	Ardoises fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée
	Conduits de ventilation
	Conduits d'évacuation d'eau
Revêtements bitumineux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte
	Bardeaux bitume ("shingle")
	Pare-vapeur
	Revêtements
	Colles
Accessoires de toitures	Rivets
	Faîtages
	Closoirs
	2. Façades
Panneaux sandwichs	Plaques
	Joint d'assemblage
	Tresses
Bardages	Plaques fibres-ciment
	Bacs fibres-ciment
	Ardoises fibres-ciment
	Isolants sous bardages

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


Appuis de fenêtres	Eléments fibres-ciment
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages
	Enduits projetés
	Revêtements durs (plaques planes fibres-ciment)
	Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages
	Enduits projetés
	Joints de dilatation
	Entourage de poteaux (carton)
	Entourage de poteaux (fibres-ciment)
	Entourage de poteaux (matériau sandwich)
	Entourage de poteaux (carton+plâtre)
Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures intumescentes
	Panneaux de cloisons
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (tresses)
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (carton)
Gainages et coffres verticaux	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (fibres-ciment)
	Flocages
	Enduits projetés coupe-feu
	Enduits lissés coupe-feu
Portes coupe-feu, portes pare-flammes	Enduits talochés coupe-feu
	Panneaux
	Vantaux
4. Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Joints
	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
	Coffrages perdus (carton-amiante)
	Coffrages perdus (fibres-ciment)
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Coffrages perdus (composites)
	Flocages
	Enduits projetés
	Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies
	Jonctions avec la façade
	Cailloutements
	Joints de dilatation
Gainages et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits projetés
	Panneaux
	Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux
	Plaques
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques
	Colles bitumineuses
	Revêtement plastique avec sous-couche
	Chape maigre
	Calfeutrement des passages de conduits
	Revêtement bitumineux des fondations
Revêtements de murs	Sous-couche des tissus muraux
	Revêtements durs (plaques de menuiseries)
	Revêtements durs (fibres-ciment)
	Colles des carrelages
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides)	Calorifugeages
	Enveloppes de calorifuges
	Conduits fibres-ciment
	Conduits fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Joints entre éléments
	Mastics
	Tresses
	Manchons
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Vide-ordures	Conduit fibres-ciment
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes et cloisons palières	Portes palières
	Cloisons palières
Trémie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher
	Joints mousse
Machinerie	Flocages
	Bourres
	Jonction murs / plancher

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

10/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



	Joint mousse
	8. Equipements divers
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes.....	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes internes
	Plaques isolantes externes
	Tissu amiante
	9. Installations industrielles
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres
	Tresses
	Joints
	Calorifugeages
	Peintures anti-condensation
	Plaques isolantes
	Tissu amiante
	Freins
	Embrayages
	10. Coffrages perdus
Coffrages et fonds de coffrages perdus	Eléments fibres-ciment

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité	Plaques ondulées et planes
	Ardoises
	Eléments ponctuels
	Eléments de sous-toiture
	Bardeaux bitumé (type Shingle)
	Complexe d'étanchéité pour toiture
2-Parois verticales extérieures	Panneaux sandwichs
	Bardages
	Bardages métalliques à simple ou double peau
	Isolants sous bardage
	Mur et cloisons «en dur»
3-Parois verticales intérieures	Mur et cloisons «en dur»
	Poteaux (périphériques et intérieurs)
	Cloisons légères ou préfabriquées
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu / pare-flamme
	Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme
4-Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs)
	Interfaces entre structures
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux-plafonds
	Suspentes et contrevents
5-Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol
	Planchers
6-Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)
	Conduits de vapeur, fumée, échappement
	Câbles électriques
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7-Ascenseurs et monte-charges	Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage
	Machinerie
	Trémie et Machinerie
8-Equipements divers et accessoires	Chaudières
	Tuyauteries
	Etuves
	Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs
	Aérothermes
	Installations autres
9-Installations industrielles	Fours
	Etuves Industrielles
	Tuyauteries Industrielles
	Racks
	Autres Industrielles

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

11/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


10-Voies et Réseaux divers	Conduits
	Revêtement routier

3.2.5 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Etendu de la démolition :

Néant

Liste des pièces visitées

RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1,	RDC / ATELIER - LOCAL 1,
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2,	RDC / ATELIER - LOCAL 2,
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1,	RDC / ATELIER - LOCAL 3,
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2,	RDC / ATELIER - LOCAL 4,
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3,	RDC / ATELIER - LOCAL 5,
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN,	RDC / ATELIER - LOCAL 6,
RDC / LOGEMENT - WC,	RDC / ATELIER - LOCAL 7,
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE,	RDC / ATELIER - LOCAL 8,
RDC / LOGEMENT - CUISINE,	RDC / ATELIER - LOCAL 9,
RDC / LOGEMENT - SEJOUR,	RDC / ATELIER - LOCAL 10,
RDC / ATELIER - WC,	RDC / ATELIER - LOCAL 11,
RDC / ATELIER - CUISINE,	RDC / ATELIER - LOCAL 12,
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 1,	RDC / ATELIER - LOCAL 13,
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2,	RDC / ATELIER - LOCAL 14,
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3,	R+1 / LOGEMENT + ATELIER - TOITURE,
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4,	RDC / ATELIER - CANTINE,
	LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES

4. - Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : -

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 02/06/2016

Heure d'arrivée : 09 h 00

Durée du repérage : 02 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : MME VENET

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible		X	
Combles ou toiture accessibles et visitables		X	

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	Identifiant: M021-P21 Description: Linoléum + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M021-P21 Description: Linoléum + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP; C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M002-P2 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP; C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M003-P3 Description: Ragrée + colle noire Liste selon annexe.13-9 du CSP; C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP; C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP; C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: M002-P2 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: M003-P3 Description: Ragréage + colle noire Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3	Identifiant: M020-P20 Description: Joints mastic vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	Identifiant: M021-P21 Description: Linoléum + colle noire	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CUISINE	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / LOGEMENT - CUISINE	Identifiant: M024-P24 Description: Ragrée + colle noire Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - CUISINE	Identifiant: M023-P23 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - CUISINE	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - CUISINE	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - CUISINE	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M033-P33 Description: Dalles de sol bleu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M034-P34 Description: Dalles de sol noir Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-
PROVINS


RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M035-P35 Description: Dalles de sol blanche Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M036-P36 Description: Colle noire Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3	Identifiant: M036-P36 Description: Colle noire Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3	Identifiant: M034-P34 Description: Dalles de sol noir Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3	Identifiant: M035-P35 Description: Dalles de sol blanche Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3	Identifiant: M033-P33 Description: Dalles de sol bleu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4	Identifiant: M036-P36 Description: Colle noire Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4	Identifiant: M035-P35 Description: Dalles de sol blanche Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4	Identifiant: M034-P34 Description: Dalles de sol noir Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4	Identifiant: M033-P33 Description: Dalles de sol bleu Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 1	Identifiant: M032-P32 Description: Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 1	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 2	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 2	Identifiant: M040-P40 Description: Ragréege Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 3	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 3	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréege Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / ATELIER - LOCAL 3	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 4	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 4	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 4	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 5	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 5	Identifiant: M041-P41 Description: Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 6	Identifiant: M044-P44 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / ATELIER - LOCAL 6	Identifiant: M042-P42 Description: Dalles de sol bleu clair Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 6	Identifiant: M043-P43 Description: Dalles de sol vert foncé Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 6	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 7	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 7	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 7	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 8	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 8	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

19/53
Rapport du :
29/05/2016




Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / ATELIER - LOCAL 8	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 9	Identifiant: M043-P43 Description: Dalles de sol vert foncé Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 9	Identifiant: M042-P42 Description: Dalles de sol bleu clair Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 9	Identifiant: M044-P44 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 10	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 10	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 10	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 11	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / ATELIER - LOCAL 11	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 11	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 12	Identifiant: M047-P47 Description: Joints mastic vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 12	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 12	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 12	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 13	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 13	Identifiant: M044-P44 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / ATELIER - LOCAL 13	Identifiant: M042-P42 Description: Dalles de sol bleu clair Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 13	Identifiant: M043-P43 Description: Dalles de sol vert foncé Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 14	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 14	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - LOCAL 14	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
R+1 / LOGEMENT + ATELIER - TOITURE	Identifiant: M051-P51 Description: Plaques en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - CANTINE	Identifiant: M006-P6 Description: Panneaux de cloisons extérieures Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
RDC / ATELIER - CANTINE	Identifiant: M039-P39 Description: Colle noire + ragréage Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


RDC / ATELIER - CANTINE	Identifiant: M038-P38 Description: Dalles de sol marbré Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	Identifiant: M048-P48 Description: Dépôts plaques fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	Identifiant: M049-P49 Description: Dépôts plaques fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	Identifiant: M050-P50 Description: Cloison plaque fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: C	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	Identifiant: M053-P53 Description: Enduits Sous-bassement	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	Identifiant: M004-P4 Description: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	Identifiant: M008-P8 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	Identifiant: M011-P11 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M011-P11 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP: C

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS


RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M008-P8 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M004-P4 Description: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M001-P1 Description: Colle de moquette Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M004-P4 Description: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M008-P8 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M009-P9 Description: Isolant de faux plafond Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M010-P10 Description: Joints entre panneaux ou plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M011-P11 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	Identifiant: M012-P12 Description: Isolant
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: M001-P1 Description: Colle de moquette Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: M004-P4 Description: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: V001 Description: Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: M007-P7 Description: Joints mastic vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2	Identifiant: M008-P8 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3	Identifiant: M004-P4 Description: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3	Identifiant: M008-P8 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3	Identifiant: M019-P19 Description: Ragréage + colle Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	Identifiant: M013-P13 Description: Colle chappée Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	Identifiant: M014-P14 Description: Revêtement de lino + colle Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	Identifiant: M015-P15 Description: Tablier Baignoire
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	Identifiant: M016-P16 Description: Colle de faïence
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	Identifiant: M017-P17 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	Identifiant: M018-P18 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - WC	Identifiant: M018-P18 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

24/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



RDC / LOGEMENT - WC	Identifiant: M017-P17 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - WC	Identifiant: M013-P13 Description: Colle chappée Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	Identifiant: M008-P8 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	Identifiant: M028-P28 Description: Linoléum Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	Identifiant: M012-P12 Description: Isolant
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	Identifiant: M011-P11 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	Identifiant: M010-P10 Description: Joints entre panneaux ou plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	Identifiant: M009-P9 Description: Isolant de faux plafond Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CUISINE	Identifiant: M025-P25 Description: Colle de faïence
RDC / LOGEMENT - CUISINE	Identifiant: M026-P26 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - CUISINE	Identifiant: M027-P27 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M012-P12 Description: Isolant
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M011-P11 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M010-P10 Description: Joints entre panneaux ou plaques Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M009-P9 Description: Isolant de faux plafond Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M008-P8 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M004-P4 Description: Panneaux de cloisons Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / LOGEMENT - SEJOUR	Identifiant: M022-P22 Description: Ragréage + Chappe Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - WC	Identifiant: M013-P13 Description: Colle chappée Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - WC	Identifiant: M029-P29 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - WC	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - WC	Identifiant: M031-P31 Description: Panneaux de cloisons séparation wc Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - CUISINE	Identifiant: M055-P55 Description: Colle de faïence
RDC / ATELIER - CUISINE	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - CUISINE	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 1	Identifiant: M013-P13 Description: Colle chappée Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

25/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 1	Identifiant: M013-P13 Description: Colle chappée Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 1	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 1	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 3	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 3	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 3	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 4	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 4	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 4	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 5	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 5	Identifiant: M013-P13 Description: Colle chappée Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 6	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 6	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 6	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 7	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 7	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 7	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 8	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 8	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 8	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 9	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 9	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

26/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS


RDC / ATELIER - LOCAL 9	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 10	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 10	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 10	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 11	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 11	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 11	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 12	Identifiant: M046-P46 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 12	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 12	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 13	Identifiant: M047-P47 Description: Joints mastic vitrage Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 13	Identifiant: M005-P5 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 13	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 14	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 14	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - LOCAL 14	Identifiant: M046-P46 Description: Isolant intérieur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - CANTINE	Identifiant: M037-P37 Description: Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
RDC / ATELIER - CANTINE	Identifiant: M030-P30 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	Identifiant: M052-P52 Description: Isolant coté logement Liste selon annexe.13-9 du CSP; C
LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	Identifiant: M054-P54 Description: Pare-vapeur Liste selon annexe.13-9 du CSP; C

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
RDC / LOGEMENT + ATELIER - ENSEMBLE CLOISONS INTERIEURES	Identifiant: V001 Description: Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment Justificatif : Absence joint résilient
RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	Identifiant: V002 Description: Conduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)
RDC / ATELIER - WC	Identifiant: V004 Description: Conduit Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)
RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2- DEGAGEMENT 3- DEGAGEMENT 4	Identifiant: V005 Description: Vantaux et joints Liste selon annexe.13-9 du CSP: C Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION** 4 route de la Noue 91190 GIF SUR YVETTE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait à **PROVINS**, le **02/06/2016**

Par : **TALLEC Jean-Pierre**

Signature du représentant :



Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS


ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.


Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

- 7.1 Schéma de repérage**
- 7.2 Rapports d'essais**
- 7.3 Recommandations générales de sécurité**
- 7.4 Documents annexés au présent rapport**


Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-PROVINS


7.1 - Annexe - Schéma de repérage

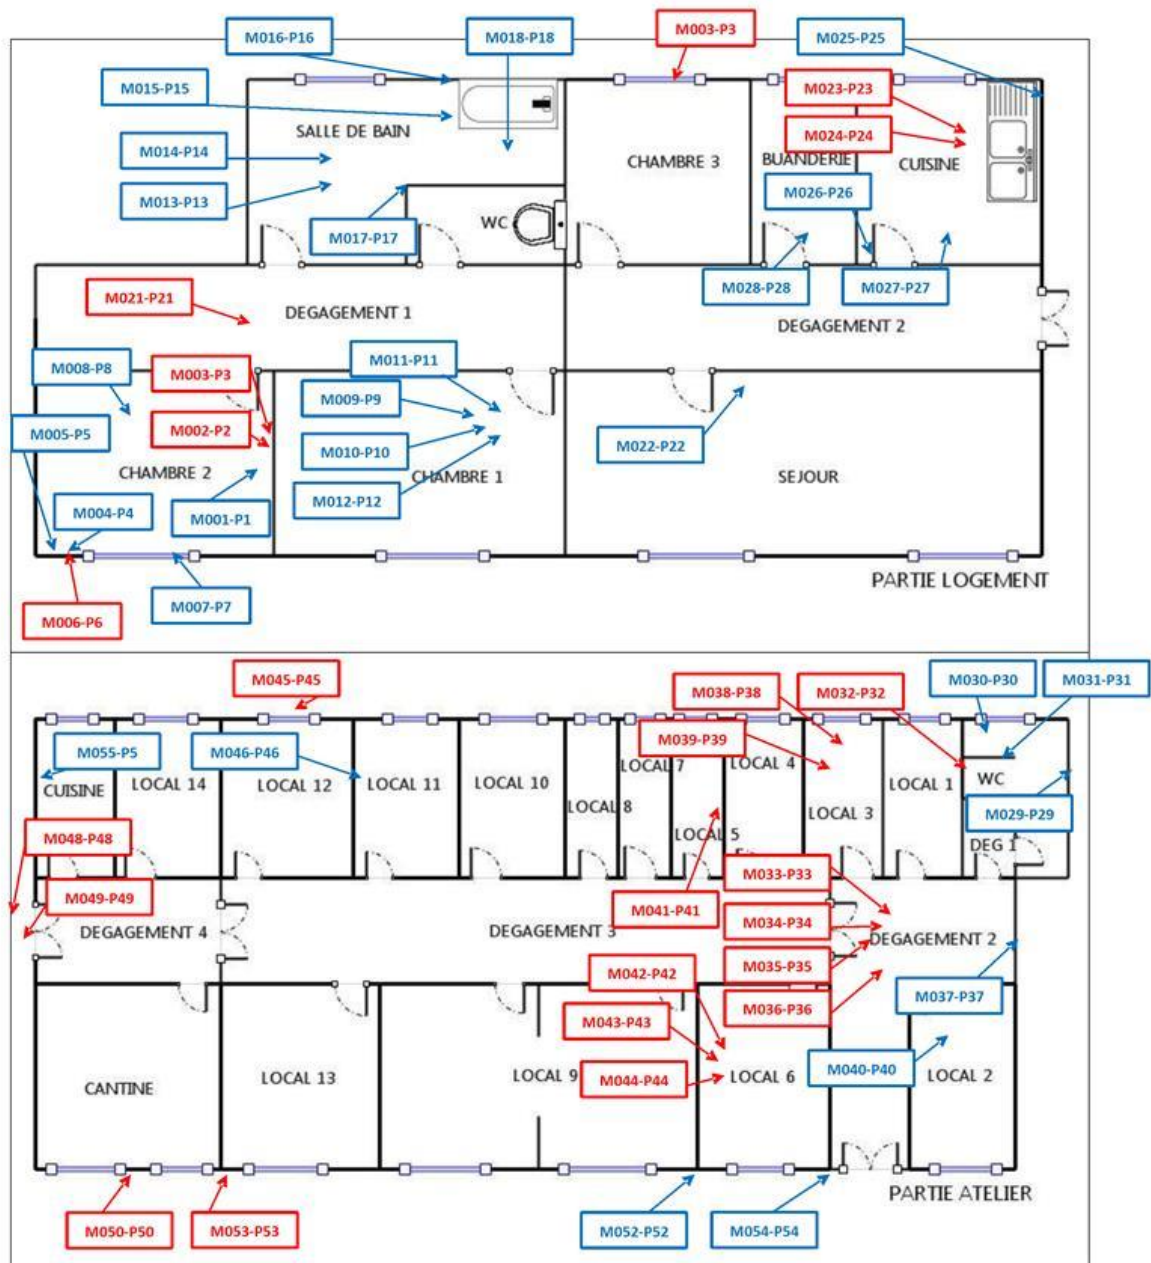

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333


30/53
Rapport du :
29/05/2016

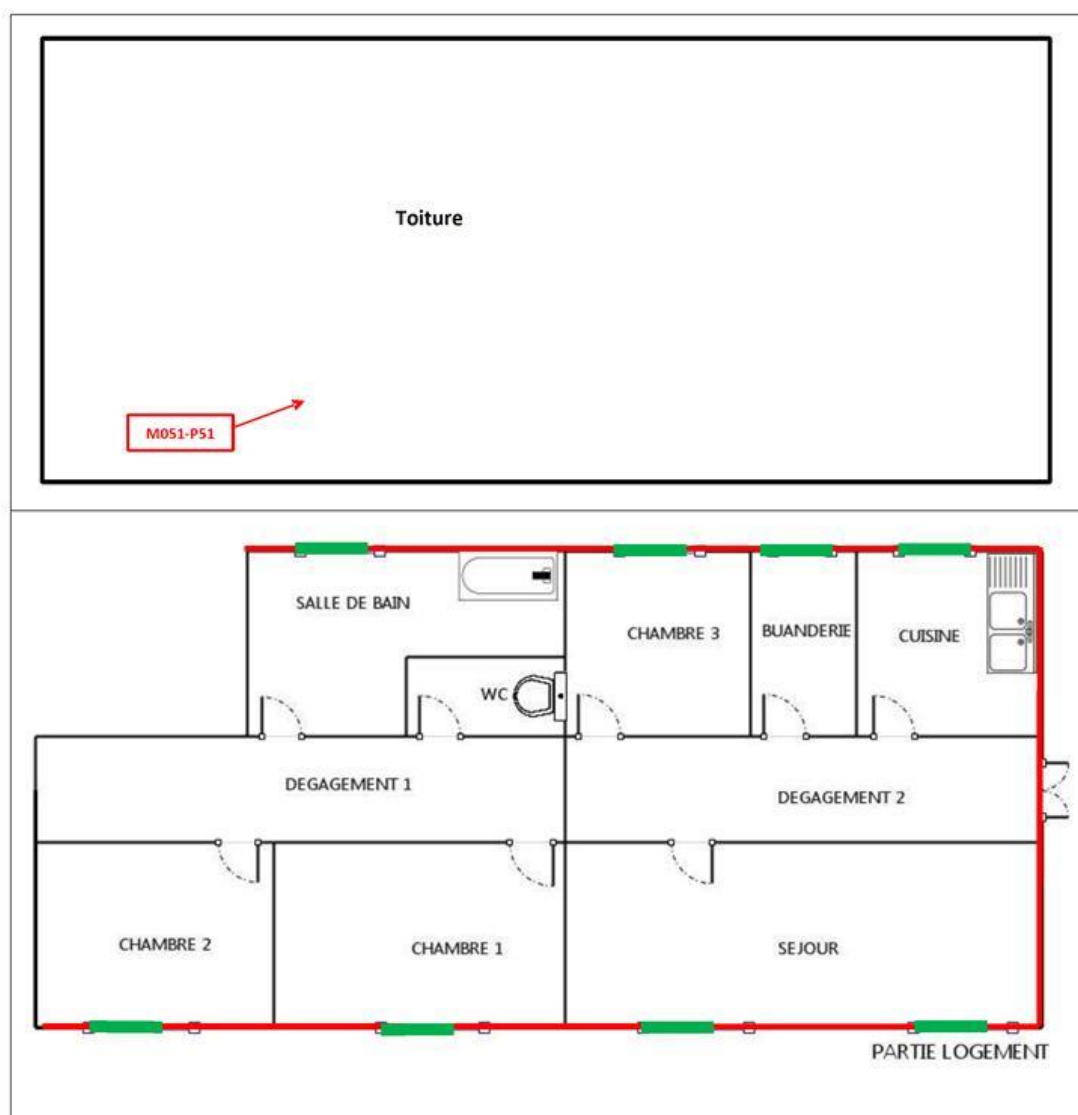Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-
PROVINS


SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

31/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-
PROVINS

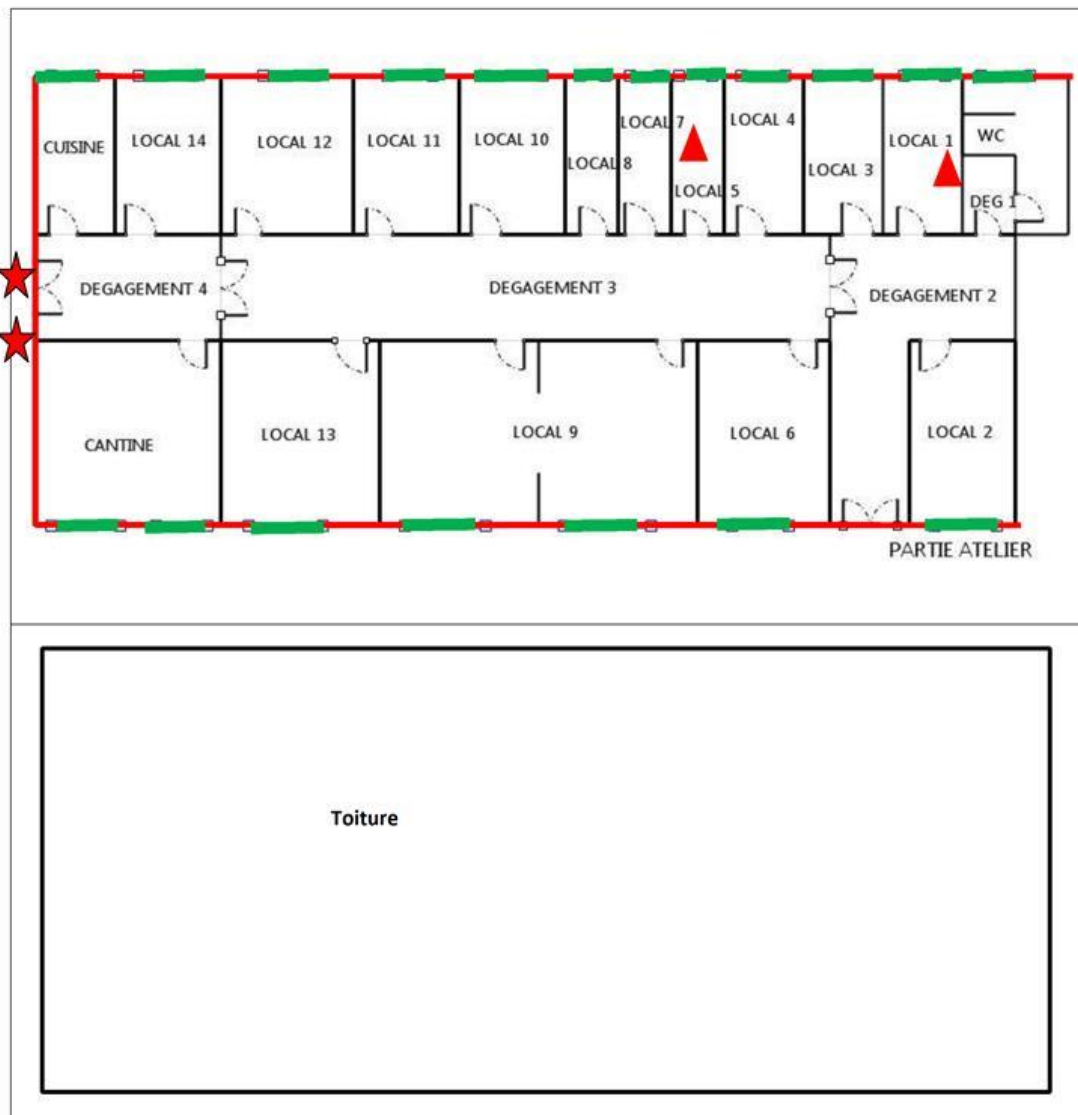













SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

32/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIERES-
PROVINS

Légende

	Colle faïence paillasse amiantée		Revêtement de sol amianté
	Joint mastic fenêtre amianté		Carrelage
	Murs extérieurs et sous-bassement amiantés		Colle de revêtement
	Dépôt plaques ondulées amiantées		Dalles de faux-plafond
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en amiante-ciment
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites

Nom du propriétaire :
**Unité Départementale de
l'Architecture et du Patrimoine de
Seine et Marne**
Adresse du bien :
**LOGEMENT GARDIEN ANCIEN
COUVENT DES CORDELIERS
RUE ANDRE FRANCOIS PONCET
77160
PROVINS**

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS







Photos

	<p>Photo n° A001 Localisation : RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Planchers Partie d'ouvrage : Ragréage + colle noire Description : Ragréage + colle noire Localisation sur croquis : P3</p>
	<p>Photo n° A002 Localisation : RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol Localisation sur croquis : P2</p>
	<p>Photo n° A003 Localisation : RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2 Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures - Cloisons légères ou préfabriquées Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons Description : Panneaux de cloisons extérieures Localisation sur croquis : P6</p>
	<p>Photo n° A004 Localisation : RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3 Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu / pare-flamme Partie d'ouvrage : Vantaux et joints Description : Joints mastic vitrage Localisation sur croquis : P20</p>
	<p>Photo n° A005 Localisation : RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Planchers Partie d'ouvrage : Linoléum + colle noire Description : Linoléum + colle noire Localisation sur croquis : P21</p>

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



	<p>Photo n° A006 Localisation : RDC / LOGEMENT - CUISINE Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol Localisation sur croquis : P23</p>
	<p>Photo n° A007 Localisation : RDC / LOGEMENT - CUISINE Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Planchers Partie d'ouvrage : Ragréage + colle noire Description : Ragréage + colle noire Localisation sur croquis : P24</p>
	<p>Photo n° A008 Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 1 Ouvrage : 8. Équipements divers et accessoires - Chaudières Partie d'ouvrage : Faïence de paillasse Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : P32</p>
	<p>Photo n° A009 Localisation : RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles de sol bleu Description : Dalles de sol bleu Localisation sur croquis : P33</p>
	<p>Photo n° A010 Localisation : RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles de sol noir Description : Dalles de sol noir Localisation sur croquis : P34</p>

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



	<p>Photo n° A011 Localisation : RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles de sol blanche Description : Dalles de sol blanche Localisation sur croquis : P35</p>
	<p>Photo n° A012 Localisation : RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Colle noire Description : Colle noire Localisation sur croquis : P36</p>
	<p>Photo n° A013 Localisation : RDC / ATELIER - CUISINE Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol marbré Localisation sur croquis : P38</p>
	<p>Photo n° A014 Localisation : RDC / ATELIER - CUISINE Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Colle noire + ragréage Description : Colle noire + ragréage Localisation sur croquis : P39</p>
	<p>Photo n° A015 Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 5 Ouvrage : 11. Elements hors liste - Divers absent de la liste Partie d'ouvrage : Faïence paillasse Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : P41</p>

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



	<p>Photo n° A016 Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 6 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol bleu clair Localisation sur croquis : P42</p>
	<p>Photo n° A017 Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 6 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol vert foncé Localisation sur croquis : P43</p>
	<p>Photo n° A018 Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 6 Ouvrage : 5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Colle noire + ragréage Description : Colle noire + ragréage Localisation sur croquis : P44</p>
	<p>Photo n° A019 Localisation : RDC / ATELIER - LOCAL 12 Ouvrage : 3. Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu / pare-flamme Partie d'ouvrage : Vantaux et joints Description : Joints mastic vitrage Localisation sur croquis : P47</p>
	<p>Photo n° A020 Localisation : LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES Ouvrage : 11. Elements hors liste - Divers absent de la liste Partie d'ouvrage : Dépôt plaques fibres-ciment Description : Dépôts plaques fibres-ciment Localisation sur croquis : P48</p>

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-
PROVINS


Photo n° A021
Localisation : LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES
Ouvrage : 11. Elements hors liste - Divers absent de la liste
Partie d'ouvrage : Dépôt plaques fibres-ciment
Description : Dépôts plaques fibres-ciment
Localisation sur croquis : P49



Photo n° A022
Localisation : LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES
Ouvrage : 2. Parois verticales extérieures - Bardages
Partie d'ouvrage : Cloison plaque fibres-ciment
Description : Cloison plaque fibre-ciment
Localisation sur croquis : P50



Photo n° A024
Localisation : R+1 / LOGEMENT + ATELIER - TOITURE
Ouvrage : 1. Toiture, terrasse et étanchéité - Plaques ondulées et planes
Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment
Description : Plaques en fibres-ciment
Localisation sur croquis : P51



Photo n° A025
Localisation : LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES
Ouvrage : 2. Parois verticales extérieures - Mur et cloisons «en dur»
Partie d'ouvrage : Enduits Sous-bassement
Description : Enduits Sous-bassement
Localisation sur croquis : P53

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS


7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
M001-P1	RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Colle de moquette	Colle de moquette Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2 Ref Laboratoire: 001 Analyse à réaliser: 1 couche
M010-P10	RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	4. Plafonds et faux plafonds - Faux-plafonds	Joint entre panneaux ou plaques	Joint entre panneaux ou plaques Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT - SEJOUR Ref Laboratoire: 010 Analyse à réaliser: 1 couche
M011-P11	RDC / LOGEMENT - DÉGAGEMENT 1	4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - DÉGAGEMENT 1, RDC / LOGEMENT - DÉGAGEMENT 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT - SEJOUR Ref Laboratoire: 011 Analyse à réaliser: 1 couche
M012-P12	RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Isolant	Isolant Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT - SEJOUR Ref Laboratoire: 012 Analyse à réaliser: 1 couche
M013-P13	RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Colle chappée	Colle chappée Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN, RDC / LOGEMENT - WC, RDC / ATELIER - WC, RDC / ATELIER - DÉGAGEMENT 1, RDC / ATELIER - LOCAL 1, RDC / ATELIER - LOCAL 5 Ref Laboratoire: 013 Analyse à réaliser: 1 couche
M014-P14	RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Revêtement de lino + colle	Revêtement de lino + colle Ref Laboratoire: 014 Analyse à réaliser: 1 couche
M015-P15	RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	8. Équipements divers et accessoires - Chaudières	Baignoire	Tablier Baignoire Ref Laboratoire: 015 Analyse à réaliser: 1 couche
M016-P16	RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»	Colle de faïence	Colle de faïence Ref Laboratoire: 016 Analyse à réaliser: 1 couche
M017-P17	RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN, RDC / LOGEMENT - WC Ref Laboratoire: 017 Analyse à réaliser: 1 couche
M018-P18	RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN	4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN, RDC / LOGEMENT - WC Ref Laboratoire: 018 Analyse à réaliser: 1 couche
M019-P19	RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3	5. Planchers et planchers techniques - Planchers	Ragréage + colle	Ragréage + colle Ref Laboratoire: 019 Analyse à réaliser: 1 couche
M002-P2	RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Dalles de sol	Dalles de sol Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2 Ref Laboratoire: 002 Analyse à réaliser: 1 couche
M020-P20	RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3	3. Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu / pare-flamme	Vantaux et joints	Joints mastic vitrage Ref Laboratoire: 020 Analyse à réaliser: 1 couche

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOUVERTAGE n° 80810333

39/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
M021-P21	RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	5. Planchers et planchers techniques - Planchers	Linoléum + colle noire	Linoléum + colle noire Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1, RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE Ref Laboratoire: 021 Analyse à réaliser: 1 couche
M022-P22	RDC / LOGEMENT - SEJOUR	5. Planchers et planchers techniques - Planchers	Ragréage + Chappe	Ragréage + Chappe Ref Laboratoire: 022 Analyse à réaliser: 1 couche
M023-P23	RDC / LOGEMENT - CUISINE	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Dalles de sol	Dalles de sol Ref Laboratoire: 023 Analyse à réaliser: 1 couche
M024-P24	RDC / LOGEMENT - CUISINE	5. Planchers et planchers techniques - Planchers	Ragréage + colle noire	Ragréage + colle noire Ref Laboratoire: 024 Analyse à réaliser: 1 couche
M025-P25	RDC / LOGEMENT - CUISINE	3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»	Colle de faïence	Colle de faïence Ref Laboratoire: 025 Analyse à réaliser: 1 couche
M026-P26	RDC / LOGEMENT - CUISINE	3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Ref Laboratoire: 026 Analyse à réaliser: 1 couche
M027-P27	RDC / LOGEMENT - CUISINE	4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Ref Laboratoire: 027 Analyse à réaliser: 1 couche
M028-P28	RDC / LOGEMENT - BUANDERIE	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Linoléum	Linoléum Ref Laboratoire: 028 Analyse à réaliser: 1 couche
M029-P29	RDC / ATELIER - WC	3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Ref Laboratoire: 029 Analyse à réaliser: 1 couche
M003-P3	RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	5. Planchers et planchers techniques - Planchers	Ragréage + colle noire	Ragréage + colle noire Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2 Ref Laboratoire: 003 Analyse à réaliser: 1 couche
M030-P30	RDC / ATELIER - WC	4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - WC, RDC / ATELIER - CUISINE, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4, RDC / ATELIER - LOCAL 1, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC / ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 13, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC / ATELIER - CANTINE Ref Laboratoire: 030 Analyse à réaliser: 1 couche
M031-P31	RDC / ATELIER - WC	3. Parois verticales intérieures - Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	Panneaux de cloisons séparation wc Ref Laboratoire: 031 Analyse à réaliser: 1 couche
M032-P32	RDC / ATELIER - LOCAL 1	8. Équipements divers et accessoires - Chaudières	Faïence de paillasse	Colle de faïence Ref Laboratoire: 032 Analyse à réaliser: 1 couche
M033-P33	RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Dalles de sol bleu	Dalles de sol bleu Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4 Ref Laboratoire: 033 Analyse à réaliser: 1 couche
M034-P34	RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de	Dalles de sol noir	Dalles de sol noir Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC /

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

40/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
		sol		ATELIER - DEGAGEMENT 4 Ref Laboratoire: 034 Analyse à réaliser: 1 couche Dalles de sol blanche
M035-P35	RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Dalles de sol blanche	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4 Ref Laboratoire: 035 Analyse à réaliser: 1 couche Colle noire
M036-P36	RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Colle noire	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4 Ref Laboratoire: 036 Analyse à réaliser: 1 couche
M037-P37	RDC / ATELIER - CUISINE	3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - CUISINE, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 2, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 3, RDC / ATELIER - DEGAGEMENT 4, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC / ATELIER - LOCAL 5, RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC / ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC / ATELIER - CANTINE Ref Laboratoire: 037 Analyse à réaliser: 1 couche Dalles de sol marbré
M038-P38	RDC / ATELIER - CUISINE	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Dalles de sol	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - CUISINE, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC / ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC / ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC / ATELIER - CANTINE Ref Laboratoire: 038 Analyse à réaliser: 1 couche Colle noire + ragréage
M039-P39	RDC / ATELIER - CUISINE	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Colle noire + ragréage	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - CUISINE, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC / ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC / ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC / ATELIER - CANTINE Ref Laboratoire: 039 Analyse à réaliser: 1 couche Panneaux de cloisons
M004-P4	RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	3. Parois verticales intérieures - Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1, RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3, RDC / LOGEMENT - SEJOUR Ref Laboratoire: 004 Analyse à réaliser: 1 couche Ragréage
M040-P40	RDC / ATELIER - LOCAL 2	5. Planchers et planchers techniques - Planchers	Ragréage	Ref Laboratoire: 040 Analyse à réaliser: 1 couche Colle de faïence
M041-P41	RDC / ATELIER - LOCAL 5	11. Elements hors liste - Divers absent de la liste	Faïence paillasse	Ref Laboratoire: 041 Analyse à réaliser: 1 couche Dalles de sol bleu clair
M042-P42	RDC / ATELIER - LOCAL 6	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Dalles de sol	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 13 Ref Laboratoire: 042 Analyse à réaliser: 1 couche Dalles de sol vert foncé
M043-P43	RDC / ATELIER - LOCAL 6	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Dalles de sol	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 13 Ref Laboratoire: 043 Analyse à réaliser: 1 couche Colle noire + ragréage
M044-P44	RDC / ATELIER - LOCAL 6	5. Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Colle noire + ragréage	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 13 Ref Laboratoire: 044 Analyse à réaliser: 1 couche Isolant intérieur
M046-P46	RDC / ATELIER - LOCAL 12	3. Parois verticales intérieures - Cloisons légères	Isolant intérieur	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 14

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

41/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
		ou préfabriquées		Ref Laboratoire: 046 Analyse à réaliser: 1 couche Joints mastic vitrage
M047-P47	RDC / ATELIER - LOCAL 12	3. Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu / pare-flamme	Vantaux et joints	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 13 Ref Laboratoire: 047 Analyse à réaliser: 1 couche Joints mastic vitrage
M047-P47	RDC / ATELIER - LOCAL 12	3. Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu / pare-flamme	Vantaux et joints	Matériau présent dans les pièces: RDC / ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 13 Ref Laboratoire: 047 Analyse à réaliser: 1 couche Joints mastic vitrage
M048-P48	LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	11. Elements hors liste - Divers absent de la liste	Dépôt plaques fibres-ciment	Dépôts plaques fibres-ciment Ref Laboratoire: 048 Analyse à réaliser: 1 couche
M048-P48	LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	11. Elements hors liste - Divers absent de la liste	Dépôt plaques fibres-ciment	Dépôts plaques fibres-ciment Ref Laboratoire: 048 Analyse à réaliser: 1 couche
M049-P49	LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	11. Elements hors liste - Divers absent de la liste	Dépôt plaques fibres-ciment	Dépôts plaques fibres-ciment Ref Laboratoire: 049 Analyse à réaliser: 1 couche
M005-P5	RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	3. Parois verticales intérieures - Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	Isolant intérieur Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1, RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3, RDC / LOGEMENT - SEJOUR, RDC / ATELIER - LOCAL 1, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 9, RDC / ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC / ATELIER - LOCAL 13 Ref Laboratoire: 005 Analyse à réaliser: 1 couche
M050-P50	LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	2. Parois verticales extérieures - Bardages	Cloison plaque fibres-ciment	Cloison plaque fibres-ciment Ref Laboratoire: 050 Analyse à réaliser: 1 couche
M051-P51	R+1 / LOGEMENT + ATELIER - TOITURE	1. Toiture, terrasse et étanchéité - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	Plaques en fibres-ciment Ref Laboratoire: 051 Analyse à réaliser: 1 couche
M052-P52	LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	2. Parois verticales extérieures - Isolants sous bardage	Isolant coté logement	Isolant coté logement Ref Laboratoire: 052 Analyse à réaliser: 1 couche
M053-P53	LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	2. Parois verticales extérieures - Mur et cloisons «en dur»	Enduits Sous-bassement	Enduits Sous-bassement Ref Laboratoire: 053 Analyse à réaliser: 1 couche
M054-P54	LOG GARDIEN + ATELIER - PARTIES EXTERIEURES	2. Parois verticales extérieures - Mur et cloisons «en dur»	Pare-vapeur	Pare-vapeur Ref Laboratoire: 054 Analyse à réaliser: 1 couche
M055-P55	RDC / ATELIER - CUISINE	3. Parois verticales intérieures - Mur et cloisons «en dur»	Colle de Faïence	Colle de faïence Ref Laboratoire: 055 Analyse à réaliser: 1 couche
M006-P6	RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2	3. Parois verticales intérieures - Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	Panneaux de cloisons extérieures Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3, RDC / LOGEMENT - SALLE DE BAIN, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT - CUISINE, RDC / LOGEMENT - SEJOUR, RDC / ATELIER - CUISINE, RDC / ATELIER - LOCAL 1, RDC / ATELIER - LOCAL 2, RDC / ATELIER - LOCAL 3, RDC / ATELIER - LOCAL 4, RDC / ATELIER - LOCAL 5, RDC / ATELIER - LOCAL 6, RDC / ATELIER - LOCAL 7, RDC / ATELIER - LOCAL 8, RDC / ATELIER - LOCAL 10, RDC / ATELIER - LOCAL 11, RDC / ATELIER - LOCAL 12, RDC / ATELIER - LOCAL 13, RDC / ATELIER - LOCAL 14, RDC / ATELIER - CANTINE Ref Laboratoire: 006 Analyse à réaliser: 1 couche
M007-P7	RDC / LOGEMENT	3. Parois	Vantaux et joints	Joints mastic vitrage

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

42/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
	- CHAMBRE 2	verticales intérieures - Portes coupe-feu / pare-flamme		Ref Laboratoire: 007 Analyse à réaliser: 1 couche
M008-P8	RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1	4. Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 1, RDC / LOGEMENT - DEGAGEMENT 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 2, RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 3, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT - SEJOUR Ref Laboratoire: 008 Analyse à réaliser: 1 couche
M009-P9	RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1	4. Plafonds et faux plafonds - Faux-plafonds	Isolant de faux plafond	Isolant de faux plafond Matériau présent dans les pièces: RDC / LOGEMENT - CHAMBRE 1, RDC / LOGEMENT - BUANDERIE, RDC / LOGEMENT - SEJOUR Ref Laboratoire: 009 Analyse à réaliser: 1 couche

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Copie des rapports d'essais :



Site d'Analyse - Cordeliers
35, rue de l'Industrie
97400 ALLUPOIN CHAMPAGNE
Tél : 03 86 67 21 04
www.cordeliers.com




RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : DPP-EXPERT HOME Xavier DARTOIS 79 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DEMOLIS Référence FlashLab : 15P017501 Adresse du chantier : COUVRENT DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 25/05/2016 Date d'analyse : 25/05/2016 Date d'édition : 30/05/2016			
Phase analyse	Méthode	Description macroscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Tratament	
Référence échantillon FlashLab : 001 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Coffre, Meuble, indéterminé	Référence échantillon client : P1 - COFFRE MOQUETTE	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Plaque dure, Verre(s)	Référence échantillon client : P2 - ODS	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 003 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : La notice de l'échantillon a été utilisée Coffre vitre et rangement indéterminé	Référence échantillon client : P3 - CHAÎNE MAÎTRE	# META	N/A	1	Chloroforme Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 004 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Papier Plaque	Référence échantillon client : P4 - CLOISURE INTERMÉDIAIRE	# MCLP # META	Matière granuleuse, Fibres de papier N/A	2 1	N/A Acide chlorhydrique Absence de fibres d'amiante Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Bois	Référence échantillon client : P5 - REMPLISSAGE CLOISURE	# MCLP	Matière granuleuse, Fibres de bois	2	N/A Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 006 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Méta : absence Plaque dure flexueuse	Référence échantillon client : P6 - MANTE DE VITRAGE	# MCLP	Matière granuleuse	2	N/A Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La reproduction de ce document est autorisée sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne constitue pas un avis juridique. Le client s'engage à fournir les données nécessaires à la réalisation de l'analyse et à garantir l'exactitude des informations fournies. Le client s'engage à garantir l'exactitude des informations fournies. Le client s'engage à garantir l'exactitude des informations fournies.



Site d'Analyse - Cordeliers
35, rue de l'Industrie
97400 ALLUPOIN CHAMPAGNE
Tél : 03 86 67 21 04
www.cordeliers.com



Client : DPP-EXPERT HOME Xavier DARTOIS 79 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DEMOLIS Référence FlashLab : 15P017501 Adresse du chantier : COUVRENT DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 25/05/2016 Date d'analyse : 25/05/2016 Date d'édition : 30/05/2016				
Phase analyse	Méthode	Description macroscopique	Préparation		Résultat	
			Nb	Tratament		
Référence échantillon FlashLab : 007 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Enduit et peinture : absence Méta : peinture, indéterminé	Référence échantillon client : P7 - PENTURE - ENDUIT PLACARD	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Méta : absence Enduit, Peinture	Référence échantillon client : P8 - MANTE DE VITRAGE	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Laine de verre Peinture	Référence échantillon client : P9 - ISOLANT	# MCLP # META	Matière synthétique, Fibres de verre N/A	2 1	N/A Chloroforme	Absence de fibres d'amiante Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Papier Plaque, peinture	Référence échantillon client : P10 - CALCOOT - ENDUIT	# MCLP # META	Matière granuleuse, Fibres de papier N/A	2 1	N/A Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Papier Plaque, peinture	Référence échantillon client : P11 - PLATRE - ENDUIT ET PENTURE	# MCLP # META	Matière granuleuse, Fibres de papier N/A	2 1	N/A Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 012 Localisation : LOG-CHQ Observation(s) : Laine de verre Papier bitumineux	Référence échantillon client : P12 - PARE VAPEUR ISOLANT	# MCLP # META	Matière synthétique, Fibres de verre N/A	2 1	N/A Chloroforme	Absence de fibres d'amiante Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document est autorisée sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne constitue pas un avis juridique. Le client s'engage à fournir les données nécessaires à la réalisation de l'analyse et à garantir l'exactitude des informations fournies. Le client s'engage à garantir l'exactitude des informations fournies. Le client s'engage à garantir l'exactitude des informations fournies.

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance :
ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

44/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Sis d'Beach-Gaillardstrasse
36, rue de Frodo
STADT LUXEMBOURG
Tél : 03 55 57 01 04
www.flashlab.fr




Client : DPP EXPERT HOME Xavier DARTOIS 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DEMOLIS Référence FlashLab : 18P01751 Adresse du chantier : COUVRE DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 29/05/2016 Date d'analyse : 26/05/2016 Date d'émission : 30/05/2016
--	---	--

Phase analytique	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 513 Localisation : LOG-SDB - Matériau de	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 514 Localisation : LOG-SDB - Plaque acide, rose	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 515 Localisation : LOG-SDB - Colle de l'encastrement, Plâtes, intacoacées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 516 Localisation : LOG-SDB - Colle de l'encastrement	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 517 Localisation : LOG-SDB - Plâtes, Plâtes	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 518 Localisation : LOG-SDB - Plâtes	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 519 Localisation : LOG-SDB - Ragnage, Colle jeune, intacoacées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 520 Localisation : LOG-SDB - Miroir, Plâtes, intacoacées	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite. Le présent rapport est destiné à l'usage interne du client. Le présent rapport ne constitue pas une garantie de la qualité des résultats. Le présent rapport ne constitue pas une garantie de la qualité des résultats. Le présent rapport ne constitue pas une garantie de la qualité des résultats. Le présent rapport ne constitue pas une garantie de la qualité des résultats.



Sis d'Beach-Gaillardstrasse
36, rue de Frodo
STADT LUXEMBOURG
Tél : 03 55 57 01 04
www.flashlab.fr



Client : DPP EXPERT HOME Xavier DARTOIS 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DEMOLIS Référence FlashLab : 18P01751 Adresse du chantier : COUVRE DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 29/05/2016 Date d'analyse : 26/05/2016 Date d'émission : 30/05/2016
--	---	--

Phase analytique	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 521 Localisation : LOG-DGT - Colle rose et ragnage intacoacées, Colle jeune	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 522 Localisation : LOG-SDB - Plaque acide, Orange	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 523 Localisation : LOG-CUS-NE - Ragnage, Colle jeune, intacoacées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 524 Localisation : LOG-CUS-NE - Plaque rose, Orange	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 525 Localisation : LOG-CUS-NE - Colle rose et ragnage intacoacées	# META	N/A	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 526 Localisation : LOG-CUS-NE - Colle de l'encastrement, Plâtes, intacoacées	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 527 Localisation : LOG-CUS-NE - Plâtes	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite. Le présent rapport est destiné à l'usage interne du client. Le présent rapport ne constitue pas une garantie de la qualité des résultats. Le présent rapport ne constitue pas une garantie de la qualité des résultats. Le présent rapport ne constitue pas une garantie de la qualité des résultats. Le présent rapport ne constitue pas une garantie de la qualité des résultats.

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

45/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Sie d'Analyse-Garanties
36, rue de Froloigne
STADT LUKKICH DRAFFENSTADEN
Tél : 03 88 57 01 04
severin@flashlab.fr




Client : DPP EXPERT HOME Xavier DARTIGIS 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DEMOLIS Référence FlashLab : 18PFD1754 Adresse du chantier : COUVRE DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 25/05/2016 Date d'analyse : 26/05/2016 Date d'émission : 30/05/2016
--	--	--

Phase analytique	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 028 Localisation : LOG - DÉBARAS - Plaque acide, Orange	# META	NA	1	Télésynthèse	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 029 Localisation : AT-RC Observation(s) : La tôle de l'échafaudage a été utilisée, émail, abrasion.	# META	NA	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 030 Localisation : AT-RC - Plâtre, peinture	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 031 Localisation : AT-RC Observation(s) : Plâtre, abrasion.	# MCP	Matériau granuleux, fibres de plâtre	2	NA	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 032 Localisation : AT-LOCALITE - Colle de l'échafaudage	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 033 Localisation : AT-DG2 - Plaque dure, Gris	# META	NA	1	Télésynthèse	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 034 Localisation : AT-DG2 - Plaque dure, Noire	# META	NA	1	Télésynthèse	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite de FlashLab. Le présent rapport ne concerne que les échantillons analysés. Le laboratoire ne peut être tenu responsable de l'interprétation et du traitement des échantillons, qui relèvent uniquement de l'expertise du client. Les données présentées sont à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans le conseil de l'expert.



Sie d'Analyse-Garanties
36, rue de Froloigne
STADT LUKKICH DRAFFENSTADEN
Tél : 03 88 57 01 04
severin@flashlab.fr



Client : DPP EXPERT HOME Xavier DARTIGIS 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DEMOLIS Référence FlashLab : 18PFD1754 Adresse du chantier : COUVRE DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 25/05/2016 Date d'analyse : 26/05/2016 Date d'émission : 30/05/2016
--	--	--

Phase analytique	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 035 Localisation : AT-DG2 - Plaque dure, Gris	# META	NA	1	Télésynthèse	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 036 Localisation : AT-DG2 - Colle rose et vantage inférieure	# META	NA	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 037 Localisation : AT-DG2 Observation(s) : Plâtre, abrasion.	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 038 Localisation : AT-DG2 - Plaque dure, Gris	# META	NA	1	Télésynthèse	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 039 Localisation : AT-DG2 - Colle rose et vantage inférieure	# META	NA	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 040 Localisation : AT-LOCALITE - Ragnage, Colle dure, inférieure	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 041 Localisation : AT-LOCALITE - Colle de l'échafaudage	# META	NA	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 042 Localisation : AT-LOCALITE - Plaque dure, Bleu	# META	NA	1	Télésynthèse	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La reproduction de ce document est interdite sans autorisation écrite de FlashLab. Le présent rapport ne concerne que les échantillons analysés. Le laboratoire ne peut être tenu responsable de l'interprétation et du traitement des échantillons, qui relèvent uniquement de l'expertise du client. Les données présentées sont à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans le conseil de l'expert.


SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

46/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Site d'Analyse-Gardiennet
35, rue de l'Industrie
57430 ALLERON (DAUPHINÉ)
Tél. : 03 88 67 51 54
sav@flashlab.fr



Client : DPP-EXPERT HOME Xavier DARTOIS 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DÉMOLIS Référence FlashLab : 15FP017501 Adresse du chantier : COURANT DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 23/05/2016 Date d'analyse : 26/05/2016 Date d'édition : 30/05/2016
--	--	---

Phase analyse	Méthode	Description macroscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 043 Localisation : AT LOCAL 9 - Plaque dure (Verre)	# META	VERRE	1	Totahydrofluorure	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 044 Localisation : AT LOCAL 9 - Colle noire et revêtement adhésifs	# META	VERRE	1	Chloroforme	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 045 Localisation : AT LOCAL 12 - Mastic, Pouture, isolant	# META	VERRE	1	Totahydrofluorure	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 046 Localisation : AT LOCAL 12 - Enduit	# MCLP	Matière granuleuse, Fibres de verre	2	NA	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 047 Localisation : AT LOCAL 12 - Mastic, Pouture, isolant	# META	VERRE	1	Totahydrofluorure	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 048 Localisation : EXTERIEUR - Plaque dure (Verre)	# MCLP	Matière granuleuse	2	NA	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 049 Localisation : EXTERIEUR - Plaque dure (Verre)	# MCLP	Matière granuleuse	2	NA	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 050 Localisation : EXTERIEUR - Plaque dure (Verre)	# MCLP	Matière granuleuse	2	NA	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les résultats obtenus à l'essai. Le laboratoire n'assume aucune responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation des échantillons, qui restent entièrement la responsabilité des personnes qui les ont soumis à l'analyse. Les résultats sont fournis sous réserve de la validité des échantillons.



Site d'Analyse-Gardiennet
35, rue de l'Industrie
57430 ALLERON (DAUPHINÉ)
Tél. : 03 88 67 51 54
sav@flashlab.fr



Client : DPP-EXPERT HOME Xavier DARTOIS 75 BD HAUSSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DÉMOLIS Référence FlashLab : 15FP017501 Adresse du chantier : COURANT DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 23/05/2016 Date d'analyse : 26/05/2016 Date d'édition : 30/05/2016
--	--	---

Phase analyse	Méthode	Description macroscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 051 Localisation : TOITURE - Plaque dure (Verre)	# MCLP	Matière granuleuse	2	NA	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 052 Localisation : EXTERIEUR - Tapis, Polystyrène	# MCLP	Matière synthétique, Fibres de verre	2	NA	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 053 Localisation : EXTERIEUR - Enduit	# META	VERRE	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile ou de fibres de verre
Référence échantillon FlashLab : 054 Localisation : EXTERIEUR - Papier	# MCLP	Matière granuleuse, Fibres de verre	2	NA	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 055 Localisation : AT CUISINE - Colle de l'amiante/ciment	# META	VERRE	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les résultats obtenus à l'essai. Le laboratoire n'assume aucune responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation des échantillons, qui restent entièrement la responsabilité des personnes qui les ont soumis à l'analyse. Les résultats sont fournis sous réserve de la validité des échantillons.

SARL DPP-EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

47/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



Site d'Analyse : GARDIEN
25, rue de l'Industrie
57400 LUXYCH CHAPPELSTADEN
Tél : 03 88 07 01 04
www.flashlab.fr



Client : DPP-EXPERT HOME Xavier DARTOIS 75 BD HAUSMANN 75008 PARIS	Référence client : PROVINS DEMOL. 16 Référence FlashLab : 15P017501 Adresse du chantier : COUVANT DES CORDELIÈRES-PROVINS	Date d'acceptation : 23/05/2016 Date d'analyse : 26/05/2016 Date d'édition : 30/05/2016
---	---	---

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :
MCP (Microscopie Cathodique à Lumière Polarisée) : adaptée du Guide ISO 248 - Appendice 2 et méthode interne
META (Microscopie Électronique à Transmission Analytique) : selon la norme NF X 43-050 (parties pertinentes) et méthode interne

Validé par : Sophie COSTA
Chef d'équipe



La reproduction de ce document est autorisée qu'elle ne soit pas intégrale. Le présent rapport ne constitue qu'un avis et ne doit pas être considéré comme une garantie. La responsabilité de l'interprétation et du traitement des données, qui constituent le présent rapport, appartient au client. Les données sont fournies sous réserve de leur exactitude.

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

48/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



7.3 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES- PROVINS



4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



7.4 - Annexe - Autres documents



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 1 rue Daumier – 13008 Marseille, attestons par la présente que la Société :

DPP EXPERT HOME
75 BD HAUSSMANN
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, 7 place du Dôme TSA 21017 La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 80810333.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:

Assainissement autonome - collectif	DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb
Contrôle périodique amiante	Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Diagnostic Accessibilité	Etat des lieux
Diagnostic amiante avant travaux / démolition	Etat parasitaire
Diagnostic amiante avant vente	Evaluation valeur vénale et locative
Diagnostic de performance énergétique	Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic gaz	Loi Boutin
Diagnostic légionellose	Loi Carrez
Diagnostic monoxyde de carbone	Milièmes
Diagnostic radon	Prêt conventionné : normes d'habitabilité
Diagnostic sécurité piscine	Recherche de métaux lourds
Diagnostic Technique SRU	Recherche de plomb avant travaux
Diagnostic termites	Risques naturels et technologiques
Dossier technique amiante	

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2015 au 30/09/2016

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillelet d'adhésion 80810333), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

1 rue Daumier 13008 Marseille | 75 bd Haussmann 75008 Paris
09 72 36 9000 | contact@cabinetcondorcet.com | www.cabinetcondorcet.com

SARL au capital de 50 000 € (RCS Marseille 094 250 982) | Informations BRAS-OT 026 A27 | Sous le contrôle de l'ASOP | Autorité de contrôle Prudential | 41 Rue Sedaine 75009 Paris

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

51/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS




TABEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Faute inexcusable :	300 000 € par victime 1 500 000 € par année d'assurance
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 € par sinistre avec un maximum de 500 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense - Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2015

POUR LE CABINET CONDORCET

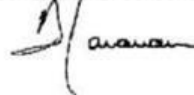

1 rue Daumier 13008 Marseille | 75 bd Haussmann 75008 Paris
09 72 36 9300 | contact@cabinetcondorcet.com | www.cabinetcondorcet.com

SAS au capital de 10 000 € RCS Marseille 474 702 963 | immatriculation ORIAS N° 026 437 | www.orias.fr | Sous le contrôle de l'INSP (Autorité de contrôle Préfectoral) 141 Rue Talhaud 75009 Paris

SARL DPP EXPERT-HOME | 75 BLD HAUSSMANN 75008 PARIS | Tél. : 01.42.68.50.87 | N°SIREN : 533 007 142 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810333

52/53
Rapport du :
29/05/2016

Repérage Amiante - Démolition DAAD-LOG GARDIEN CORDELIÈRES-PROVINS



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

TALLEC Jean-Pierre
sous le numéro 15-608

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante | Prise d'effet : 02/10/2015 | Validité : 01/10/2020 |
| | <small>Arrêté du 21 novembre 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 06/11/2015 | Validité : 05/11/2020 |
| | <small>Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 06/11/2015 | Validité : 05/11/2020 |
| | <small>Arrêté du 5 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 02/10/2015 | Validité : 01/10/2020 |
| | <small>Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011</small> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 06/11/2015 | Validité : 05/11/2020 |
| | <small>Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009</small> | | |



ANNEXE : Etat de conservation des matériaux et produits

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A**EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B**

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

« Évaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- A)** Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B)** Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- A)** Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- B)** Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- C)** Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- D)** Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- A)** Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- B)** Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- C)** Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- D)** Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

ANNEXE : Certificat de compétence



CERTIFICAT

D E C O M P E T E N C E S

Diagnosticteur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Jocelyn GONCALVES

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3776 pour :

- Constat de risque d'exposition au plomb du 03/06/2021 au 02/06/2028**
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Diagnostic amiante sans mention du 11/06/2021 au 10/06/2028**
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Diagnostic amiante avec mention du 17/08/2021 au 10/06/2028**
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) du 03/06/2021 au 02/06/2028**
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Diagnostic de performance énergétique du 03/06/2021 au 02/06/2028**
Arrêté du 2 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
- Etat de l'installation intérieure de gaz du 03/06/2021 au 02/06/2028**
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Etat de l'installation intérieure d'électricité du 03/06/2021 au 02/06/2028**
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.



Yvan MAINGUY
Directeur Général Le Plessis-Robinson, le 08/07/2024





Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson - France

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64

📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

* Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport