

RAPPORT DE VERIFICATION DE SSI - TYPE 4



EIFFAGE

ÉNERGIE SYSTÈMES

22 AVENUE LEONARD DE VINCI 33600 PESSAC
05.57.26.12.90



CFA - SSI - Rapport de Vérification de SSI - Type 4

Nom : 0157-Pessac

Prénom : Technicien CFA CFO

Date de réponse : 22/05/2023 09:04:51

Numéro de BP : 97250

Début d'Intervention : 22/05/2023 07:40

Client : UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE

Nom du Bâtiment : MSHA

Adresse du Bâtiment **Adresse :** 10 esplanade des Antilles

Code postal : 33600

Ville : Pessac

Géolocalisation du Site : [Latitude : 44.7942919, Longitude : -0.6186221](#)

Information sur le Site :

Photo du Site :



Catégorie du Site (ERP) : 4

Type du Site (ERP) : R

Photo du Registre Catégorie et type de Site :



Dossier SSI

Présence Dossier SSI ou DOE : NON

Présence Plan(s) de Zonage(s) : Non

Présence Plan(s) Implantation(s) : Non

Plans d'implantation des Matériels

Plans :

Niveau : Rdc

Plan(s) :



Niveau : R+1

Plan(s) :



Centrale Incendie

Localisation de la Centrale : Bureau accueil concierge

Marque : LEGRAND

Modèle / Référence : TYPE4-2 BOUCLES/ 40562

Année de Mise en Service : 2012

Nombre de Zone de Détection Manuel Disponible : : 2

Nombre de Zone de Détection Manuel Utilisé : : 1

Obsolescence Matériel : Toujours Disponible

Présence de Clef de Réarmement DM : NON

Etat du Système

Photo de la Centrale à Notre Arrivée :



Système en Veille : Oui

Système en Alarme : Non

Système en Déangement : Non

Système en Hors service : Non

Alimentation de la Centrale

Type d'Alimentation : SECOURU

Localisation du Départ électrique : Local SSI/local courrier disjoncteur Q42


Tension Batterie (Vdc) : 12

Capacité Batterie (Ah) : 0,8

Marque Batterie : Legrand

Année Mise en Service des Batteries : 2015

Photo de la batterie :

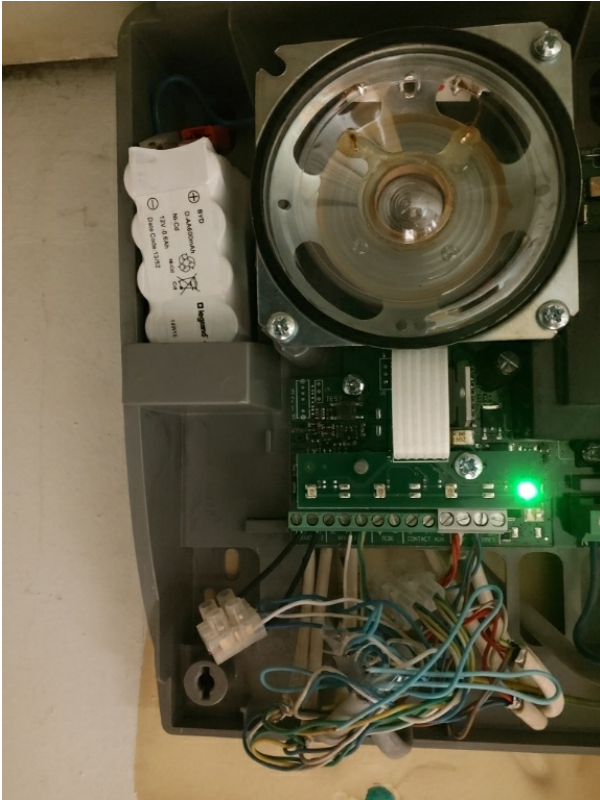

Mesure de la Batterie (Vdc)

Mesure en Charge Tension (Vdc : 14,2

Mesure de Tension Fin de Visite (Vdc) : 12,5

Temps de Coupure en Heure (H) : 1

Alimentation externe

Présence : NON

Relevé du materiel sur site

Liste des Points et Zones :

Zone : 1

Repérage : 1 - hall RDC

Localisation du DM : hall RDC

Niveau : 0

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Photo du DM :



Observation :

Zone : 1

Repérage : 2 - circulation face bureau MICA EA4426 RDC

Localisation du DM : circulation face bureau MICA EA4426 RDC

Niveau : 0

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 3 - circulation côté WC RDC

Localisation du DM : circulation côté WC RDC

Niveau : 0

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 4 - circulation face bureau 11 MoLoNA RDC

Localisation du DM : circulation face bureau 11 MoLoNA RDC

Niveau : 0

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 5 - hall R+1

Localisation du DM : hall R+1

Niveau : 1

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 6 - circulation face bureau 32 CECAES R+1

Localisation du DM : circulation face bureau 32 CECAES R+1

Niveau : 1

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 7 - circulation côté WC R+1

Localisation du DM : circulation côté WC R+1

Niveau : 1

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 8 - circulation face bureau 50 R+1

Localisation du DM : circulation face bureau 50 R+1

Niveau : 1

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 9 - IS salle Borde RDC

Localisation du DM : IS salle Borde RDC

Niveau : 0

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 10 - IS salle Borde RDC

Localisation du DM : IS salle Borde RDC

Niveau : 0

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Zone : 1

Repérage : 11 - bureau 26 secretariat général R+1

Localisation du DM : bureau 26 secretariat général R+1

Niveau : 1

Vérifié : Oui

Etat du DM : Bon fonctionnement

Observation :

Liste diffuseurs Sonore et Lumineux :

Sortie EVAC de la centrale : 1

Repérage : 2

Niveau : 1

Localisation : hall R+1

Type : Diffuseur sonore

Marque : legrand

Modèle :

Classe dB : B 90dB

Fonctionnement : Bon fonctionnement

Photo :



Observation :

Sortie EVAC de la centrale : 1

Repérage : 1

Niveau : 0

Localisation : hall RDC

Type : Diffuseur sonore

Marque : legrand

Modèle :

Classe dB : B 90dB

Fonctionnement : Bon fonctionnement

Photo :



Observation :

Présence asservissement(s) : Non

Tests réalisés

Essai d'évacuation 5 min réalisé ? : OUI

Audibilité en tous points du Bâtiment ? : NON

Essais des asservissements ? : Sans Objet

Observation de fin de visite

Observation(s) : Les observations suivantes ont été relevées :

- Pas de dossier technique
- Pas de plan d'intervention
- Pas de plan d'implantation
- Pas de plan de zoning
- Prévoir de rajouter des DM et des diffuseurs sonores (voir plan)
- Les câbles pour les DM et les diffuseurs sonores sont en multibrins (non respect des préconisations constructeurs d'installation).

Intensité de la batterie en veille 0,25A et en alarme 0,60A

Devis à transmettre au client : Oui

Etat du système a notre départ : En Veille

Registre Signé ? : Oui

Photo du Registre Signé :

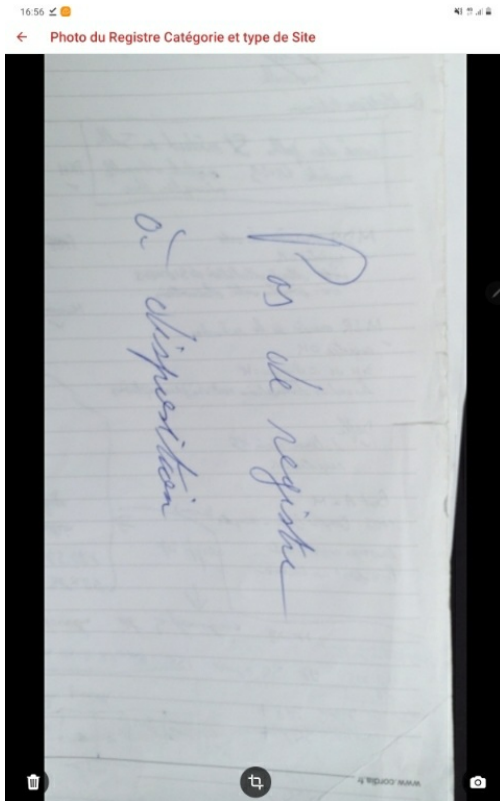


Photo au départ du technicien :



Fin d'intervention

Date et Heure fin de visite : 22/05/2023 09:10

Client Absent : Oui

Technicien Eiffage : Mathieu Lavigne

Signature Technicien Eiffage :