

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Bat 002  
Quartier Lyautey  
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

## Propriétaire

MINISTERE DES ARMEES  
Etablissement du service d'infrastructure de la Defense de  
Rennes  
Quartier Marguerite -BP 14  
35998 RENNES Cedex 9

## Demandeur

MINISTERE DES ARMEES  
Etablissement du service d'infrastructure de la Defense de  
Rennes  
Quartier Marguerite -BP 14  
35998 RENNES Cedex 9

## SYNTHESE DU RAPPORT :

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

- Conduits
- Joints de vitrage
- Panneaux
- Nez de marche

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 24/01/2022

**Date de visite :** 15/12/2021

**Nombre de pages :** 62

**Fait à :** RENNES CEDEX 7

**Référence du dossier :**  
2111CBRREBCI018504

**Nombre de prélèvements :** 62

**Le présent rapport est établi par**  
Maele DUVAL

dont les compétences sont certifiées par  
: I.Cert

sur la durée de validité du 02/07/2019 au  
01/07/2024

**Certificat de compétence :**  
n° CPDI 5276

**Contrat d'assurance :**  
AXA /  
n° 37503519275087 / échéance  
31/12/2022

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.*

## Sommaire

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE .....</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
<b>II. CONCLUSIONS .....</b>	<b>3</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION.....</b>	<b>5</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	5
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>	<b>7</b>
1. PRESTATIONS REALISEES .....	7
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	7
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....	7
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	8
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	8
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>9</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....	9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE .....	16
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF .....	19
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES .....	19
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT .....</b>	<b>20</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION .....</b>	<b>21</b>
<b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>	<b>37</b>
<b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>	<b>44</b>
<b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>58</b>
<b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>	<b>59</b>
<b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>61</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réhabilitation du bâtiment.

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Ensemble des locaux

# II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Rez de chaussée	Cirulation 037; Rez de chaussée - Escalier 001; Rez de chaussée - Salle TELE 023; Rez de chaussée - Salle repos 025; Rez de chaussée - Chambre 027; Rez de chaussée - Chambre 028; Rez de chaussée - Chambre 030; Rez de chaussée - Chambre 031; Rez de chaussée - Chambre 032; Rez de chaussée - Chambre 033; Rez de chaussée - Chambre 034; Rez de chaussée - Chambre 035; Rez de chaussée - Chambre 036; Rez de chaussée - Chambre 013; Rez de chaussée - Chambre 014; Rez de chaussée - Chambre 015; Rez de chaussée - Chambre 016; Rez de chaussée - Chambre 017; Rez de chaussée - Chambre 018; Rez de chaussée - Chambre 019; Rez de chaussée - Chambre 020; 1er étage - Chambre 013; 1er étage - Chambre 014; 1er étage - Chambre 015; 1er étage - Chambre 016; 1er étage - Chambre 017; 1er étage - Chambre 018; 1er étage - Chambre 019; 1er étage - Chambre 020; 1er étage - Chambre 021; 1er étage - Chambre 022; 1er étage - Chambre 023; 1er étage - Chambre 024; 1er étage - Chambre 025; 1er étage - Chambre 026; 1er étage - Chambre 027; 1er étage - Chambre 028; 1er étage - Chambre 029; 1er étage - Chambre 030; 1er étage - Chambre 031; 1er étage - Chambre 032; 1er étage - Chambre 033; 1er étage - Chambre 034; 1er étage - Chambre 035; 1er étage - Chambre 036; 1er étage - Circulation 037	Joint de mastic de vitrage
	Chambre 017	Joint de mastic de vitrage

	Circulation 037; Rez de chaussée - Escalier 001; Rez de chaussée - Salle TELE 023; Rez de chaussée - Salle repos 025; Rez de chaussée - Chambre 027; Rez de chaussée - Chambre 028; Rez de chaussée - Chambre 030; Rez de chaussée - Chambre 031; Rez de chaussée - Chambre 032; Rez de chaussée - Chambre 033; Rez de chaussée - Chambre 034; Rez de chaussée - Chambre 035; Rez de chaussée - Chambre 036; Rez de chaussée - Chambre 013; Rez de chaussée - Chambre 014; Rez de chaussée - Chambre 015; Rez de chaussée - Chambre 016; Rez de chaussée - Chambre 017; Rez de chaussée - Chambre 018; Rez de chaussée - Chambre 019; Rez de chaussée - Chambre 020; Vide sanitaire; 1er étage - Chambre 013; 1er étage - Chambre 014; 1er étage - Chambre 015; 1er étage - Chambre 016; 1er étage - Chambre 017; 1er étage - Chambre 018; 1er étage - Chambre 019; 1er étage - Chambre 020; 1er étage - Chambre 021; 1er étage - Chambre 022; 1er étage - Chambre 023; 1er étage - Chambre 024; 1er étage - Chambre 025; 1er étage - Chambre 026; 1er étage - Chambre 027; 1er étage - Chambre 028; 1er étage - Chambre 029; 1er étage - Chambre 030; 1er étage - Chambre 031; 1er étage - Chambre 032; 1er étage - Chambre 033; 1er étage - Chambre 034; 1er étage - Chambre 035; 1er étage - Chambre 036; 1er étage - Circulation 037; Toiture; Parties extérieures	Panneaux (fibres-ciment, ...)
Vide sanitaire	Vide sanitaire	Conduit en fibres-ciment
Toiture	Toiture	Conduit de ventilation
Rez de chaussée	Escalier 001	Nez de marche

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire :*

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	Cirulation 037
Rez de chaussée	Escalier 001
Rez de chaussée	Salle TELE 023
Rez de chaussée	Salle repos 025
Rez de chaussée	Chambre 027
Rez de chaussée	Chambre 028
Rez de chaussée	Chambre 030
Rez de chaussée	Chambre 031
Rez de chaussée	Chambre 032
Rez de chaussée	Chambre 033
Rez de chaussée	Chambre 034
Rez de chaussée	Chambre 035
Rez de chaussée	Chambre 036

Rez de chaussée	Chambre 013
Rez de chaussée	Chambre 014
Rez de chaussée	Bagagerie 012
Rez de chaussée	Lingerie 011
Rez de chaussée	Sanitaire 010
Rez de chaussée	Chambre 015
Rez de chaussée	Chambre 016
Rez de chaussée	Chambre 017
Rez de chaussée	Chambre 018
Rez de chaussée	Chambre 019
Rez de chaussée	Chambre 020
Vide sanitaire	
1er étage	Sanitaires 010
1er étage	Lingerie 011
1er étage	Bagagerie 012
1er étage	Chambre 013
1er étage	Chambre 014
1er étage	Chambre 015
1er étage	Chambre 016
1er étage	Chambre 017
1er étage	Chambre 018
1er étage	Chambre 019
1er étage	Chambre 020
1er étage	Chambre 021
1er étage	Chambre 022
1er étage	Chambre 023
1er étage	Chambre 024
1er étage	Chambre 025
1er étage	Chambre 026
1er étage	Chambre 027
1er étage	Chambre 028
1er étage	Chambre 029
1er étage	Chambre 030
1er étage	Chambre 031
1er étage	Chambre 032
1er étage	Chambre 033
1er étage	Chambre 034
1er étage	Chambre 035
1er étage	Chambre 036
1er étage	Circulation 037
Toiture	

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** (Cofrac : )
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Sans accompagnateur

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	
Vide sanitaire accessible	X		
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

#### Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

#### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

#### 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

**Néant**

#### 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Plan RDC	Plan RDC
Plan 1er	Plan 1er
Plan toiture	Plan toiture



## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



**SOCOTEC**

N° Matériau	Localisation	Composant	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
-------------	--------------	-----------	-------------------	-------------------------------	--------------------	-----------

ZPSO-004	Rez de chaussée - Cirulation 037; Rez de chaussée - Escalier 001; Rez de chaussée - Salle TELE 023; Rez de chaussée - Salle repos 025; Rez de chaussée - Chambre 027; Rez de chaussée - Chambre 028; Rez de chaussée - Chambre 030; Rez de chaussée - Chambre 031; Rez de chaussée - Chambre 032; Rez de chaussée - Chambre 033; Rez de chaussée - Chambre 034; Rez de chaussée - Chambre 035; Rez de chaussée - Chambre 036; Rez de chaussée - Chambre 013; Rez de chaussée - Chambre 014; Rez de chaussée - Chambre 015; Rez de chaussée - Chambre 016; Rez de chaussée - Chambre 017; Rez de chaussée - Chambre 018; Rez de chaussée - Chambre 019; Rez de chaussée - Chambre 020; 1er étage -	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P004	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Grattage	600ml
----------	---	----------------------------	----------------------------	------	--	----------	-------

Chambre 013; 1er étage - Chambre 014; 1er étage - Chambre 015; 1er étage - Chambre 016; 1er étage - Chambre 017; 1er étage - Chambre 018; 1er étage - Chambre 019; 1er étage - Chambre 020; 1er étage - Chambre 021; 1er étage - Chambre 022; 1er étage - Chambre 023; 1er étage - Chambre 024; 1er étage - Chambre 025; 1er étage - Chambre 026; 1er étage - Chambre 027; 1er étage - Chambre 028; 1er étage - Chambre 029; 1er étage - Chambre 030; 1er étage - Chambre 031; 1er étage - Chambre 032; 1er étage - Chambre 033; 1er étage - Chambre 034; 1er						
---	--	--	--	--	--	--

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
	étage - Chambre 035; 1er étage - Chambre 036; 1er étage - Circulation 037						
	Rez de chaussée - Chambre 017	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P016	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

ZPSO-005	Rez de chaussée - Circulation 037; Rez de chaussée - Escalier 001; Rez de chaussée - Salle TELE 023; Rez de chaussée - Salle repos 025; Rez de chaussée - Chambre 027; Rez de chaussée - Chambre 028; Rez de chaussée - Chambre 030; Rez de chaussée - Chambre 031; Rez de chaussée - Chambre 032; Rez de chaussée - Chambre 033; Rez de chaussée - Chambre 034; Rez de chaussée - Chambre 035; Rez de chaussée - Chambre 036; Rez de chaussée - Chambre 013; Rez de chaussée - Chambre 014; Rez de chaussée - Chambre 015; Rez de chaussée - Chambre 016; Rez de chaussée - Chambre 017; Rez de chaussée - Chambre 018; Rez de chaussée - Chambre 019; Rez de chaussée - Chambre 020; Vide sanitaire; 1er	Panneaux (fibres-ciment, ...)	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P005	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Chocs	108m²
----------	--	-------------------------------	-------------------------------	------	---	-------	-------

	étage - Chambre 013; 1er étage - Chambre 014; 1er étage - Chambre 015; 1er étage - Chambre 016; 1er étage - Chambre 017; 1er étage - Chambre 018; 1er étage - Chambre 019; 1er étage - Chambre 020; 1er étage - Chambre 021; 1er étage - Chambre 022; 1er étage - Chambre 023; 1er étage - Chambre 024; 1er étage - Chambre 025; 1er étage - Chambre 026; 1er étage - Chambre 027; 1er étage - Chambre 028; 1er étage - Chambre 029; 1er étage - Chambre 030; 1er étage - Chambre 031; 1er étage - Chambre 032; 1er étage - Chambre 033; 1er étage - Chambre						
--	--	--	--	--	--	--	--

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
	034; 1er étage - Chambre 035; 1er étage - Chambre 036; 1er étage - Circulation 037; Toiture; Parties extérieures						
ZPSO-012	Vide sanitaire	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P012	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Chocs	2U
ZPSO-031	Toiture	Conduit de ventilation	Conduit de ventilation	P031	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Chocs	12U
ZPSO-057	Rez de chaussée - Escalier 001	Nez de marche	Nez de marche	P057	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Chocs	20U

\* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée - Salle TELE 023	Dalle de sol +colle + ragréage	Dalle de sol +colle + ragréage	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - Salle TELE 023	Plot de colle fixant les cloisons au mur	Plot de colle fixant les cloisons au mur	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée - Salle TELE 023	Peinture Mur	Peinture Mur	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rez de chaussée - Salle TELE 023	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de chaussée - Salle TELE 023	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Rez de chaussée - Salle TELE 023	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - Salle TELE 023	Ragréage	Ragréage	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Vide sanitaire	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Vide sanitaire	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-013	Rez de chaussée - Chambre 017	Lès plastique + colle + ragréage	Lès plastique + colle + ragréage	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de chaussée - Chambre 017	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Rez de chaussée - Chambre 017	Peinture enduit Plafond	Peinture enduit Plafond	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Rez de chaussée - Chambre 017	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Rez de chaussée - Chambre 017	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Rez de chaussée - Chambre 017	Joint entre éléments	Joint entre éléments	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Rez de chaussée - Chambre 017	Ragréage	Ragréage	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Rez de chaussée - Chambre 017	Colle de faïence	Colle de faïence	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Rez de chaussée - Chambre 017	Colle de faïence	Colle de faïence	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Rez de chaussée - Chambre 017	Colle de plinthe	Colle de plinthe	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Rez de chaussée - Circulation 037	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	Rez de chaussée - Circulation 037	Peintur enduit Mur	Peintur enduit Mur	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Rez de chaussée - Circulation 037	Lés plastique + colle + ragréage	Lés plastique + colle + ragréage	P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Rez de chaussée - Circulation 037	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Toiture	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Toiture	Partie plane : Isolant	Partie plane : Isolant	P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Toiture	Partie plane : pare vapeur	Partie plane : pare vapeur	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Toiture	joints	joints	P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Toiture	acrotère	acrotère	P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-034	Rez de chaussée - Escalier 001	Ragréage	Ragréage	P034	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Rez de chaussée - Chambre 020	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	Rez de chaussée - Chambre 020	Peinture enduit Plafond	Peinture enduit Plafond	P036	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	Rez de chaussée - Sanitaire 010	Lés plastique + colle + ragréage	Lés plastique + colle + ragréage	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	Rez de chaussée - Sanitaire 010	Colle de faïence	Colle de faïence	P038	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Rez de chaussée - Sanitaire 010	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	Rez de chaussée - Sanitaire 010	Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	Rez de chaussée - Lingerie 011	Colle de faïence	Colle de faïence	P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	Rez de chaussée - Lingerie 011	Lés plastique + colle + ragréage	Lés plastique + colle + ragréage	P042	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	Rez de chaussée - Chambre 034	Lés plastique + colle + ragréage	Lés plastique + colle + ragréage	P043	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	Rez de chaussée - Chambre 034	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P044	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	Rez de chaussée - Chambre 034	Colle de faïence	Colle de faïence	P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	Rez de chaussée - Chambre 034	Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P046	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	1er étage - Chambre 021	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P047	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	1er étage - Chambre 021	Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P048	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	1er étage - Chambre 021	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P049	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	1er étage - Bagagerie 012	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P050	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	1er étage - Bagagerie 012	Peinture enduit plafond	Peinture enduit plafond	P051	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	1er étage - Chambre 013	Lés plastique + colle + ragréage	Lés plastique + colle + ragréage	P052	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-053	1er étage - Chambre 013	Peinture enduit Mur	Peinture enduit Mur	P053	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	1er étage - Chambre 013	Peinture enduit Plafond	Peinture enduit Plafond	P054	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	1er étage - Chambre 013	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P055	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	1er étage - Chambre 013	Colle de faïence	Colle de faïence	P056	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	Parties extérieures	Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité	P058	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	Parties extérieures	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P059	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	Parties extérieures	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P060	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	Parties extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P061	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	Parties extérieures	Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité	P062	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

### 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

### 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## **ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION**



Matériaux : ZPSO-001  
Prélèvement : P001  
Description : Dalle de sol + colle + ragréage  
Localisation : Rez de chaussée - Salle TELE 023  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-002  
Prélèvement : P002  
Description : Plot de colle fixant les cloisons au mur  
Localisation : Rez de chaussée - Salle TELE 023  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-003  
Prélèvement : P003  
Description : Peinture Mur  
Localisation : Rez de chaussée - Salle TELE 023  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-004  
Prélèvement : P004

Description : Joint de mastic de vitrage  
Localisation : Rez de chaussée - Circulation 037; Rez de chaussée - Escalier 001; Rez de chaussée - Salle TELE 023; Rez de chaussée - Salle repos 025; Rez de chaussée - Chambre 027; Rez de chaussée - Chambre 028; Rez de chaussée - Chambre 030; Rez de chaussée - Chambre 031; Rez de chaussée - Chambre 032; Rez de chaussée - Chambre 033; Rez de chaussée - Chambre 034; Rez de chaussée - Chambre 035; Rez de chaussée - Chambre 036; Rez de chaussée - Chambre 013; Rez de chaussée - Chambre 014; Rez de chaussée - Chambre 015; Rez de chaussée - Chambre 016; Rez de chaussée - Chambre 017; Rez de chaussée - Chambre 018; Rez de chaussée - Chambre 019; Rez de chaussée - Chambre 020; 1er étage - Chambre 013; 1er étage - Chambre 014; 1er étage - Chambre 015; 1er étage - Chambre 016; 1er étage - Chambre 017; 1er étage - Chambre 018; 1er étage - Chambre 019; 1er étage - Chambre 020; 1er étage - Chambre 021; 1er étage - Chambre 022; 1er étage - Chambre 023; 1er étage - Chambre 024; 1er étage - Chambre 025; 1er étage - Chambre 026; 1er étage - Chambre 027; 1er étage - Chambre 028; 1er étage - Chambre 029; 1er étage - Chambre 030; 1er étage - Chambre 031; 1er étage - Chambre 032; 1er étage - Chambre 033; 1er étage - Chambre 034; 1er étage - Chambre 035; 1er étage - Chambre 036; 1er étage - Circulation 037  
Résultat : Présence d'amiante  
Quantité :



**Matériaux : ZPSO-005**

**Prélèvement : P005**

**Description : Panneaux (fibres-ciment, ...)**

**Localisation : Rez de chaussée - Circulation 037; Rez de chaussée - Escalier 001; Rez de chaussée - Salle TELE 023; Rez de chaussée - Salle repos 025; Rez de chaussée - Chambre 027; Rez de chaussée - Chambre 028; Rez de chaussée - Chambre 030; Rez de chaussée - Chambre 031; Rez de chaussée - Chambre 032; Rez de chaussée - Chambre 033; Rez de chaussée - Chambre 034; Rez de chaussée - Chambre 035; Rez de chaussée - Chambre 036; Rez de chaussée - Chambre 013; Rez de chaussée - Chambre 014; Rez de chaussée - Chambre 015; Rez de chaussée - Chambre 016; Rez de chaussée - Chambre 017; Rez de chaussée - Chambre 018; Rez de chaussée - Chambre 019; Rez de chaussée - Chambre 020; Vide sanitaire; 1er étage - Chambre 013; 1er étage - Chambre 014; 1er étage - Chambre 015; 1er étage - Chambre 016; 1er étage - Chambre 017; 1er étage - Chambre 018; 1er étage - Chambre 019; 1er étage - Chambre 020; 1er étage - Chambre 021; 1er étage - Chambre 022; 1er étage - Chambre 023; 1er étage - Chambre 024; 1er étage - Chambre 025; 1er étage - Chambre 026; 1er étage - Chambre 027; 1er étage - Chambre 028; 1er étage - Chambre 029; 1er étage - Chambre 030; 1er étage - Chambre 031; 1er étage - Chambre 032; 1er étage - Chambre 033; 1er étage - Chambre 034; 1er étage - Chambre 035; 1er étage - Chambre 036; 1er étage - Circulation 037; Toiture; Parties extérieures**  
**Résultat : Présence d'amiante**  
**Quantité :**



**Matériaux : ZPSO-006**

**Prélèvement : P006**


**Description : Enduit à base de plâtre projeté**

**Localisation : Rez de chaussée - Salle TELE 023**

**Résultat : Absence d'amiante**

**Quantité :**



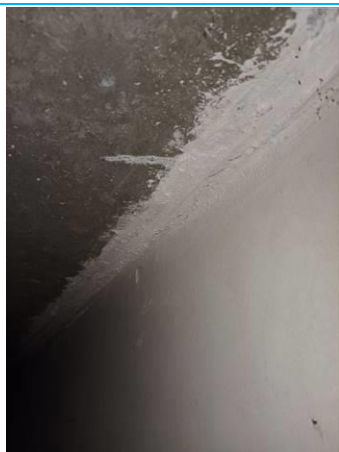

Matériaux : ZPSO-007  
Prélèvement : P007  
Description : Enduit à base de plâtre projeté  
Localisation : Rez de chaussée - Salle TELE 023  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-008  
Prélèvement : P008  
Description : Panneaux et plaques  
Localisation : Rez de chaussée - Salle TELE 023  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-009  
Prélèvement : P009  
Description : Ragréage  
Localisation : Rez de chaussée - Salle TELE 023  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-010  
Prélèvement : P010  
Description : Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre  
Localisation : Vide sanitaire  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P011

Description : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Localisation : Vide sanitaire

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



**Matériaux : ZPSO-012**

**Prélèvement : P012**

**Description : Conduit en fibres-ciment**

**Localisation : Vide sanitaire**

**Résultat : Présence d'amiante**

**Quantité :**



Matériaux : ZPSO-013


Prélèvement : P013

Description : Lès plastique + colle + ragréage

Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :

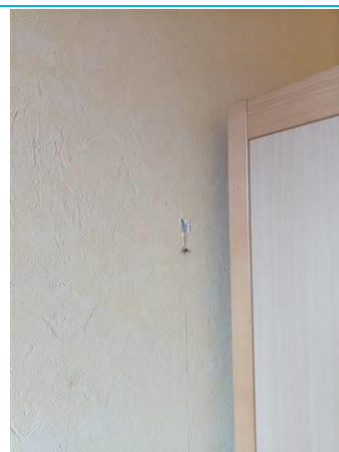

Matériaux : ZPSO-014

Prélèvement : P014

Description : Peinture enduit Mur

Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017

Résultat : Absence d'amiante

Quantité :



**Matériaux : ZPSO-004**

**Prélèvement : P016**

**Description : Joint de mastic de vitrage**

**Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017**

**Résultat : Présence d'amiante**

**Quantité :**



**Matériaux : ZPSO-017**

**Prélèvement : P017**

**Description : Peinture enduit Mur**

**Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017**

**Résultat : Absence d'amiante**

**Quantité :**



**Matériaux : ZPSO-018**

**Prélèvement : P018**

**Description : Enduit à base de plâtre projeté**

**Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017**

**Résultat : Absence d'amiante**

**Quantité :**



Matériaux : ZPSO-019  
 Prélèvement : P019  
 Description : Joint entre éléments  
 Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-020  
 Prélèvement : P020  
 Description : Ragraage  
 Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-021  
 Prélèvement : P021  
 Description : Colle de faïence  
 Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-022  
 Prélèvement : P022  
 Description : Colle de faïence  
 Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-023  
 Prélèvement : P023  
 Description : Colle de plinthe  
 Localisation : Rez de chaussée - Chambre 017  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-024  
 Prélèvement : P024  
 Description : Enduit à base de plâtre projeté  
 Localisation : Rez de chaussée - Circulation 037  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-025  
 Prélèvement : P025  
 Description : Peintur enduit Mur  
 Localisation : Rez de chaussée - Circulation 037  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-026  
 Prélèvement : P026  
 Description : Lés plastique + colle + ragréage  
 Localisation : Rez de chaussée - Circulation 037  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :





Matériaux : ZPSO-027  
Prélèvement : P027  
Description : Peinture enduit Mur  
Localisation : Rez de chaussée - Circulation 037  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-028  
Prélèvement : P028  
Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)  
Localisation : Toiture  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-029  
Prélèvement : P029  
Description : Partie plane : Isolant  
Localisation : Toiture  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :




Matériaux : ZPSO-030  
Prélèvement : P030  
Description : Partie plane : pare vapeur  
Localisation : Toiture  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-031  
Prélèvement : P031  
Description : Conduit de ventilation  
Localisation : Toiture  
Résultat : Présence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-033  
Prélèvement : P033  
Description : acrotère  
Localisation : Toiture  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :

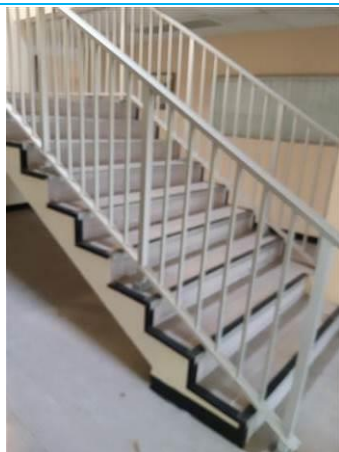

Matériaux : ZPSO-034  
Prélèvement : P034  
Description : Ragréage  
Localisation : Rez de chaussée - Escalier 001  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-037  
Prélèvement : P037  
Description : Lés plastique + colle + ragréage  
Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire 010  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-038  
Prélèvement : P038  
Description : Colle de faïence  
Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire 010  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-039  
Prélèvement : P039  
Description : Peinture enduit Mur  
Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire 010  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :




Matériaux : ZPSO-040  
Prélèvement : P040  
Description : Peinture enduit plafond  
Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire 010  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-041  
Prélèvement : P041  
Description : Colle de faïence  
Localisation : Rez de chaussée - Lingerie 011  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-042  
Prélèvement : P042  
Description : Lés plastique + colle + ragréage  
Localisation : Rez de chaussée - Lingerie 011  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :

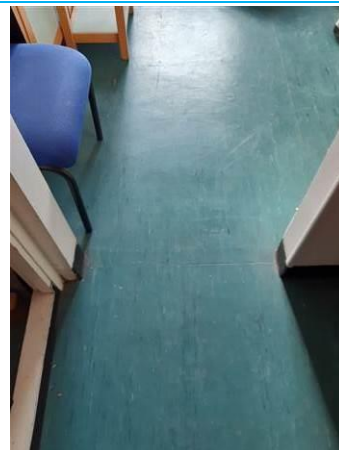

Matériaux : ZPSO-043  
Prélèvement : P043  
Description : Lés plastique + colle + ragréage  
Localisation : Rez de chaussée - Chambre 034  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :





Matériaux : ZPSO-044  
Prélèvement : P044  
Description : Peinture enduit Mur  
Localisation : Rez de chaussée - Chambre 034  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-045  
Prélèvement : P045  
Description : Colle de faïence  
Localisation : Rez de chaussée - Chambre 034  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-046  
Prélèvement : P046  
Description : Peinture enduit plafond  
Localisation : Rez de chaussée - Chambre 034  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :




Matériaux : ZPSO-047  
Prélèvement : P047  
Description : Peinture enduit Mur  
Localisation : 1er étage - Chambre 021  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-048  
Prélèvement : P048  
Description : Peinture enduit plafond  
Localisation : 1er étage - Chambre 021  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-049  
Prélèvement : P049  
Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  
Localisation : 1er étage - Chambre 021  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :

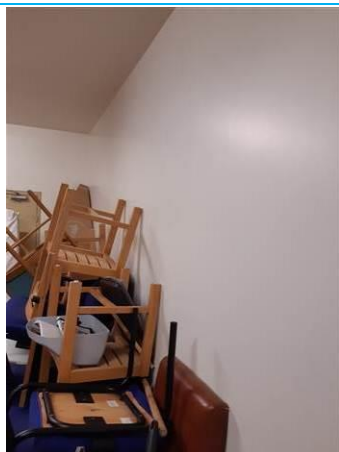


Matériaux : ZPSO-050  
Prélèvement : P050  
Description : Peinture enduit Mur  
Localisation : 1er étage - Bagagerie 012  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :




Matériaux : ZPSO-051  
Prélèvement : P051  
Description : Peinture enduit plafond  
Localisation : 1er étage - Bagagerie 012  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-052  
Prélèvement : P052  
Description : Lés plastique + colle + ragréage  
Localisation : 1er étage - Chambre 013  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :

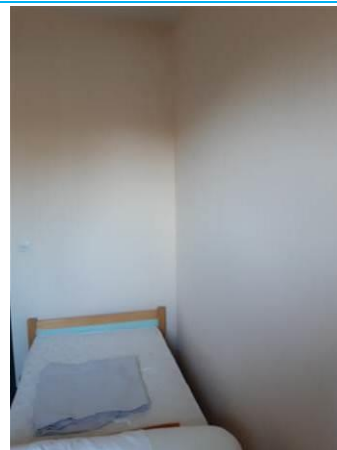

Matériaux : ZPSO-053  
Prélèvement : P053  
Description : Peinture enduit Mur  
Localisation : 1er étage - Chambre 013  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :

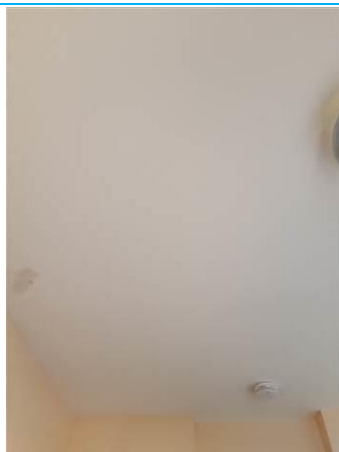

Matériaux : ZPSO-054  
Prélèvement : P054  
Description : Peinture enduit Plafond  
Localisation : 1er étage - Chambre 013  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-055  
Prélèvement : P055  
Description : Colle de carrelage  
Localisation : 1er étage - Chambre 013  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :



Matériaux : ZPSO-056  
Prélèvement : P056  
Description : Colle de faïence  
Localisation : 1er étage - Chambre 013  
Résultat : Absence d'amiante  
Quantité :




**Matériaux : ZPSO-057**  
**Prélèvement : P057**  
**Description : Nez de marche**  
**Localisation : Rez de chaussée - Escalier 001;**  
**Résultat : Présence d'amiante**  
**Quantité :**



Matériaux : ZPSO-058  
 Prélèvement : P058  
 Description : Joint d'étanchéité  
 Localisation : Parties extérieures  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :



Matériaux : ZPSO-059  
 Prélèvement : P059  
 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
 Localisation : Parties extérieures  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :

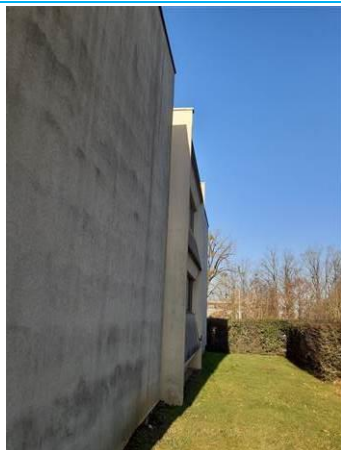

Matériaux : ZPSO-060  
 Prélèvement : P060  
 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
 Localisation : Parties extérieures  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :




Matériaux : ZPSO-061  
 Prélèvement : P061  
 Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure  
 Localisation : Parties extérieures  
 Résultat : Absence d'amiante  
 Quantité :

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS






**Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Maelle DUVAL**  
**Dossier n° 2111CBRREBCI018504 du 15/12/2021**  
**Adresse du bien : Bat 002**  
**Quartier Lyautey (Non communiqué) 35136 ST JACQUES DE LA LANDE**

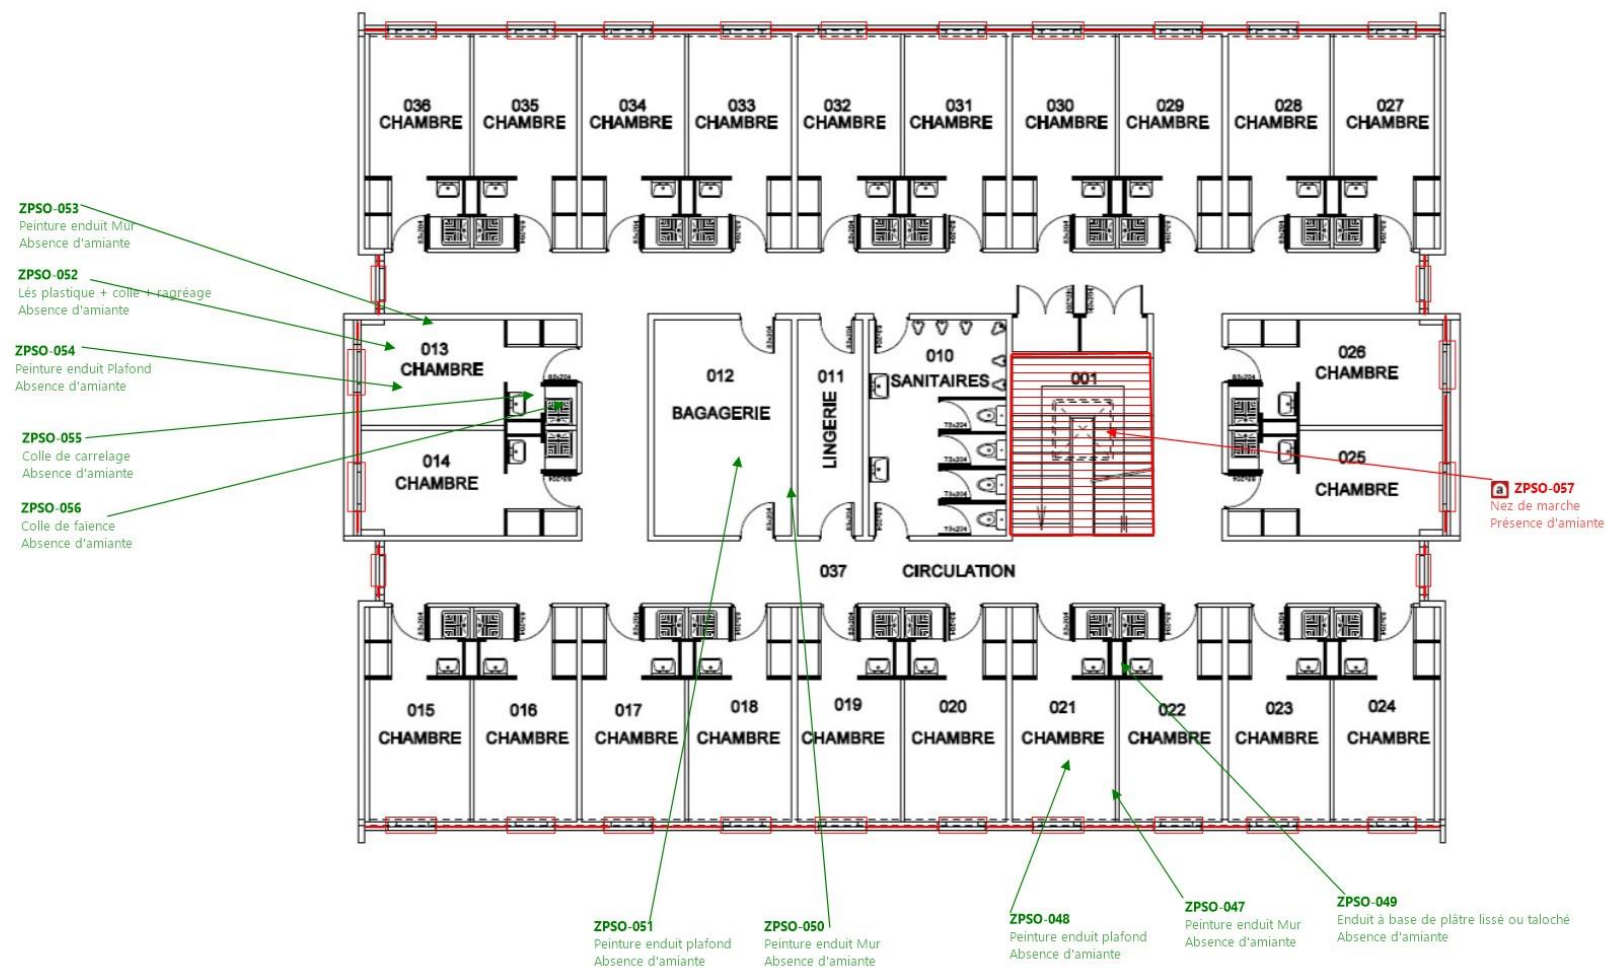



**Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Maelle DUVAL**  
**Dossier n° 2111CBRREBCI018504 du 15/12/2021**  
**Adresse du bien : Bat 002**  
**Quartier Lyautey (Non communiqué) 35136 ST JACQUES DE LA LANDE**

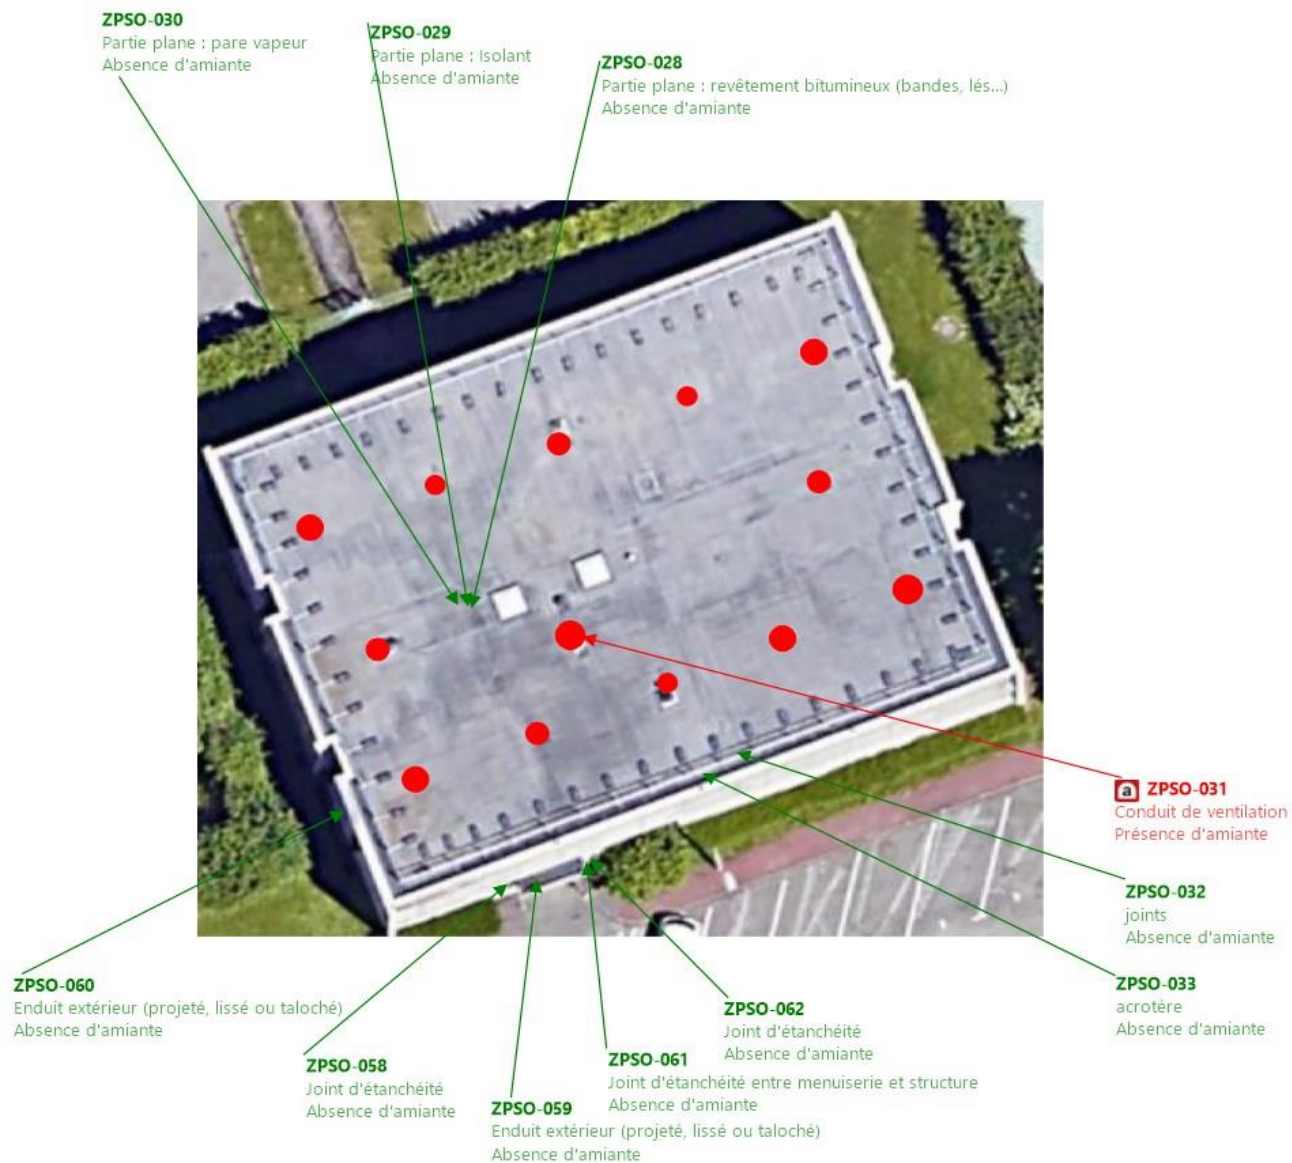

**Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Maelle DUVAL**  
**Dossier n° 2111CBRREBCI018504 du 15/12/2021**  
**Adresse du bien : Bat 002**  
**Quartier Lyautey (Non communiqué) 35136 ST JACQUES DE LA LANDE**

## ANNEXE 3 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-85264 EN DATE DU 20/12/2021

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC RENNES (CBRRE) 318 Route de Fougères - Immeuble Le Noven CS60642 35706 RENNES CEDEX 7	Réf. Commande ITGA : IT0721-85264 Réf. Commande Client : 2111CBRREBCI018504_2021_12_15_1728_5775
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/12/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P001 - Dalle de sol+colle + ragréage - Rez de chaussée - Salle TELE 023		Réf échantillon ITGA : IT072112-26069 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P002 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Rez de chaussée - Salle TELE 023		Réf échantillon ITGA : IT072112-26070 Description ITGA : Matériau fibreux vert / Matériau plâtreux blanc	
▶ Matériau fibreux vert	MOLP le 17/12/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RNN
▶ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-85264 EN DATE DU 20/12/2021**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26071		
Réf échantillon client : P003 - Peinture Mur - Rez de chaussée - Salle TELE 023	Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile		
Peintures multiples en vrac avec couche en toile	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26072		
Réf échantillon client : P004 - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - Salle TELE 023	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26073		
Réf échantillon client : P005 - Panneaux (fibres-ciment, ) - Rez de chaussée - Salle TELE 023	Description ITGA : Peinture / Fibrociment blanc avec fibres visibles		
Peinture non séparable + Fibrociment blanc avec fibres visibles	MOLP le 17/12/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26074		
Réf échantillon client : P006 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Salle TELE 023	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26075		
Réf échantillon client : P007 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Salle TELE 023	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26076		
Réf échantillon client : P008 - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Salle TELE 023	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Matériau fibreux beige	MOLP le 17/12/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-85264 EN DATE DU 20/12/2021**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26077		
Réf échantillon client : P009 - Ragraeage - Rez de chaussée - Salle TELE 023	Description ITGA : Ragraeage gris en vrac		
▀ Ragraeage gris en vrac	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26078		
Réf échantillon client : P010 - Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre - Vide sanitaire	Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Bois en lamelles avec liant		
▀ Enduit compact gris hétérogène + Bois en lamelles avec liant non séparable	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26079		
Réf échantillon client : P011 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Vide sanitaire	Description ITGA : Carton bitumé / Matériau fibreux orange		
▀ Carton bitumé	META (B) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL
▀ Matériau fibreux orange	MOLP le 17/12/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RNN
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26080		
Réf échantillon client : P012 - Conduit en fibres-ciment - Vide sanitaire	Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles		
▀ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/12/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : RNN
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26081		
Réf échantillon client : P013 - Les plastique + colle + ragraeage - Rez de chaussée - Chambre 017	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragraeage gris		
▀ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragraeage gris non séparable	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE	Réf échantillon ITGA : IT072112-26082		
Réf échantillon client : P014 - Peinture enduit Mur - Rez de chaussée - Chambre 017	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier		
▀ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-85264 EN DATE DU 20/12/2021**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P015 - Peinture enduit Plafond - Rez de chaussée - Chambre 017		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072112-26083 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P016 - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - Chambre 017		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072112-26084 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P017 - Peinture enduit Mur - Rez de chaussée - Chambre 017		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072112-26085 <b>Description ITGA :</b> Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P018 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Chambre 017		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072112-26086 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P019 - Joint entre éléments - Rez de chaussée - Chambre 017		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072112-26087 <b>Description ITGA :</b> Matériau souple noir	
▶ Matériau souple noir	META (B) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P020 - Ragréage - Rez de chaussée - Chambre 017		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072112-26088 <b>Description ITGA :</b> Ragréage gris hétérogène	
▶ Ragréage gris hétérogène	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P021 - Colle de faïence - Rez de chaussée - Chambre 017		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072112-26089 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 4/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0721-85264 EN DATE DU 20/12/2021**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT072112-26090	
Réf échantillon client : P022 - Colle de faïence - Rez de chaussée - Chambre 017		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
► Colle beige + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT072112-26091	
Réf échantillon client : P023 - Colle de plinthe - Rez de chaussée - Chambre 017		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
► Peinture non séparable + Colle beige + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT072112-26092	
Réf échantillon client : P024 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Circulation 037		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 20/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT072112-26093	
Réf échantillon client : P025 - Peinture enduit Mur - Rez de chaussée - Circulation 037		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
► Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/12/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Delphine HAREL Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 5/5



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-615 EN DATE DU 18/01/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC RENNES (CBRRE) 318 Route de Fougères - Immeuble Le Noven CS60642 35706 RENNES CEDEX 7	Réf. Commande ITGA : IT1422-615 Réf. Commande Client : 2111CBRREBCI018504_2022_01_13_1507_5325
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/01/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P026 - Les plastique + colle + ragréage - Rez de chaussée - Circulation 037		Réf échantillon ITGA : IT142201-8381 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
➤ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P027 - Peinture enduit Mur - Rez de chaussée - Circulation 037		Réf échantillon ITGA : IT142201-8382 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
➤ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 1/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-615 EN DATE DU 18/01/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIEL(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P028 - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Toiture	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8383 <b>Description ITGA :</b> Matériau bitumineux noir avec gravillons avec fibres		
<b>Matériau bitumineux noir avec gravillons avec fibres</b>	<b>META (B) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YRC
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P029 - Partie plane : Isolant - Toiture	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8384 <b>Description ITGA :</b> Matériau bitumineux noir / Matériau fibreux jaune		
<b>Matériau bitumineux noir + Matériau fibreux jaune non séparable</b>	<b>MOLP + META (B) le 17/01/2022</b> Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DAH (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P030 - Partie plane : pare vapeur - Toiture	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8385 <b>Description ITGA :</b> Matériau bitumineux noir / Matériau fibreux jaune		
<b>Matériau bitumineux noir + Matériau fibreux jaune non séparable</b>	<b>MOLP + META (B) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste(s) : MYF / BRC (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P031 - Conduit de ventilation - Toiture	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8386 <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris avec fibres visibles		
<b>Matériau compact gris avec fibres visibles</b>	<b>MOLP le 17/01/2022</b> Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : NLG
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P032 - joints - Toiture	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8387 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau souple incolore		
<b>Peinture non séparable + Matériau souple incolore</b>	<b>META (B) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKE (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P033 - aérotere - Toiture	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8388 <b>Description ITGA :</b> Poussières / Matériau compact blanc		
<b>Poussières non séparable + Matériau compact blanc</b>	<b>META (A) le 17/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P034 - Ragréage - Rez de chaussée - Escalier 001	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8389 <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune / Ragréage gris		
<b>Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris</b>	<b>META (A) le 17/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/8



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-615 EN DATE DU 18/01/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P035 - Peinture enduit Mur - Rez de chaussée - Chambre 020	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8390 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P036 - Peinture enduit Plafond - Rez de chaussée - Chambre 020	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8391 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux beige		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : YRC (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P037 - Les plastiques + colle + ragréage - Rez de chaussée - Sanitaire 010	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8392 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité		
▶ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YRC (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P038 - Colle de faïence - Rez de chaussée - Sanitaire 010	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8393 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Peinture en faible quantité / Colle grise hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Peinture en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BRC (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P039 - Peinture enduit Mur - Rez de chaussée - Sanitaire 010	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8394 <b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac		
▶ Peinture en vrac	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P040 - Peinture enduit plafond - Rez de chaussée - Sanitaire 010	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8395 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-615 EN DATE DU 18/01/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P041 - Colle de faïence - Rez de chaussée - Lingerie 011		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8396 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Carrelage + Couche plâtreuse blanche non séparable	---	Non analysé	
▶ Colle grise	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P042 - Les plastique + colle + ragréage - Rez de chaussée - Lingerie 011		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8397 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple marron avec fibres / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
▶ Revêtement souple marron avec fibres + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P043 - Les plastique + colle + ragréage - Rez de chaussée - Chambre 034		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8398 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
▶ Revêtement souple vert + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YRC (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P044 - Peinture enduit Mur - Rez de chaussée - Chambre 034		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8399 <b>Description ITGA :</b> Papier peint / Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▶ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : YRC (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE <b>Réf échantillon client :</b> P045 - Colle de faïence - Rez de chaussée - Chambre 034		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142201-8400 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peintures multiples en faible quantité + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	<b>META (A) le 18/01/2022</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : YRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 4/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-615 EN DATE DU 18/01/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8401	
Réf échantillon client : P046 - Peinture enduit plafond - Rez de chaussée - Chambre 034		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YRC (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8402	
Réf échantillon client : P047 - Peinture enduit Mur - 1er étage - Chambre 021		Description ITGA : <b>Papier peint</b> / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : YRC (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8403	
Réf échantillon client : P048 - Peinture enduit plafond - 1er étage - Chambre 021		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : YRC (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8404	
Réf échantillon client : P049 - Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Chambre 021		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : YRC (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8405	
Réf échantillon client : P050 - Peinture enduit Mur - 1er étage - Bagagerie 012		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YRC (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8406	
Réf échantillon client : P051 - Peinture enduit plafond - 1er étage - Bagagerie 012		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 5/8



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-615 EN DATE DU 18/01/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8407	
Réf échantillon client : P052 - Les plastique + colle + ragréage - 1er etage - Chambre 013		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
➤ Revêtement souple vert + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyse : BRC (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8408	
Réf échantillon client : P053 - Peinture enduit Mur - 1er etage - Chambre 013		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Enduit beige	
➤ Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Enduit beige	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyse : YRC (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8409	
Réf échantillon client : P054 - Peinture enduit Plafond - 1er etage - Chambre 013		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
➤ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : YRC (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8410	
Réf échantillon client : P055 - Colle de carrelage - 1er etage - Chambre 013		Description ITGA : Peintures multiples / Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige / Matériau bitumineux noir	
➤ Peintures multiples non séparable + Joint cassant gris non séparable + Colle beige	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : YRC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
➤ Matériau bitumineux noir	MOLP + META (B) le 17/01/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : MYF
Réf dossier client : 2111CBRREBC018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE		Réf échantillon ITGA : IT142201-8411	
Réf échantillon client : P056 - Colle de faïence - 1er etage - Chambre 013		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Joint cassant beige / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
➤ Joint cassant beige non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyse : YRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 6/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-615 EN DATE DU 18/01/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P057 - Nez de marche - Rez de chaussée - Escalier 001		Réf échantillon ITGA : IT142201-8412 Description ITGA : Matériau noir en vrac avec fibres visibles	
Matériau noir en vrac avec fibres visibles	MOLP le 17/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLG (3)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P058 - Joint d'étanchéité - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT142201-8413 Description ITGA : Poussières / Matériau souple blanc	
Poussières	---	Non analysé	
Matériau souple blanc	META (B) le 17/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P059 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT142201-8414 Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en faible quantité / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P060 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT142201-8415 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en faible quantité non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YRC (4)
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P061 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT142201-8416 Description ITGA : Matériau souple blanc	
Matériau souple blanc	META (B) le 17/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF
Réf dossier client : 2111CBRREBCI018504 - Bat 002 Quartier Lyautey 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Réf échantillon client : P062 - Joint d'étanchéité - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT142201-8417 Description ITGA : Poussières / Matériau souple blanc en faible quantité	
Poussières non séparable + Matériau souple blanc en faible quantité	META (B) le 17/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 7/8



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-615 EN DATE DU 18/01/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A: Analyse EDX).


(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire, alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Naouel Kamel EL MANAA Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 8/8

## **ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS**

## **ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES**



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5276 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

## Madame DUVAL Maëlle

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 23/01/2020 - Date d'expiration : 22/01/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 23/01/2020 - Date d'expiration : 22/01/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 02/07/2019 - Date d'expiration : 01/07/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 09/07/2019 - Date d'expiration : 08/07/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 08/01/2020 - Date d'expiration : 07/01/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 08/01/2020 - Date d'expiration : 07/01/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 24/01/2020.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N°4-ES2  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev14

## ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE



Assurance et Banque

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

**Votre contrat**

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

**Vos références**

Contrat : **37503519275087**  
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**ATTESTATION D'ASSURANCE**

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 20/12/2021  
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.