


457418 – LYON (69) – Quartier SABATIER – Réfection du mur d'enceinte côté SNCF
Détail des travaux

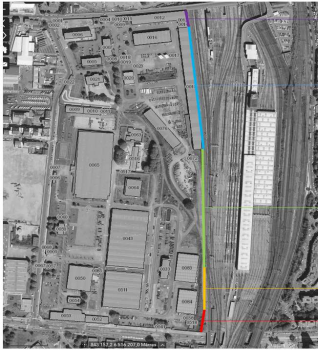

- 3 – A - Secteur des pignons des bâtiments 12, 13 et 14
40 m
- 5 – B - Secteur des pignons du bâtiment 15
300 m - 14 travées
- 2 – C - Secteur de mur au Nord de l'embranchement
300 m
- 1 – D - Secteur de mur au Sud de l'embranchement
100 m
- 4 – E - Secteur Sud de l'appentis SNCF
60 m

Légende :
Côté Minarm Intervention sur le côté du mur donnant sur le terrain militaire
Côté SNCF Intervention sur le côté du mur donnant sur les voies ferrées
Mur Intervention sur les deux côtés du mur et dans sa globalité

Longueur (m)	
Portion A	40
Portion B	300
Portion C	300
Portion D	100
Portion E	60

TRAVAUX	LOCALISATION DES TRAVAUX				
	Portion A	Portion B	Portion C	Portion D	Portion E
DÉSAMIANTAGE					
Panneaux de fibro ciment de l'appenti				Côté SNCF	
Piquage des enduits des pignons	Mur	Mur			
DÉMOLITION					
Mur Sud					Mur
Structure métallique de l'appenti					Côté SNCF
Suppression définitive de la végétation envahissante					Côté Minarm
Retrait des empâtements métalliques ponctuels	Mur	Mur	(Mur)	(Mur)	(Mur)
GROS ŒUVRE - FACADE					
Installation de chantier	Côté Minarm	Côté Minarm	Côté Minarm	Côté Minarm	Côté Minarm
Modules de base-vie (toilettes chimiques, vestiaires, douches, coin repas)	Côté Minarm	Côté Minarm	Côté Minarm	Côté Minarm	Côté Minarm
Location d'échafaudage	Côté SNCF	Côté SNCF			Côté SNCF
Location de nacelle araignée			Mur	Mur	
Débroussaillage					Côté Minarm
Piste d'accès					Côté Minarm
Retrait des empâtements métalliques ponctuels	Côté SNCF	Côté SNCF			
Retrait de sparties sommitales du mur en mâchefer endommagé	Côté SNCF	Côté SNCF			
Comblement du mâchefer retiré en bloc de béton	Côté SNCF	Côté SNCF			
Rénovation des rives de toiture en bois + capotage en tôle pliée RAL 8017 (marron bois brûlé, dito existant)	Côté SNCF	Côté SNCF			
Piquage et reprise des joints : finition beurrés	Côté SNCF	Côté SNCF			
Brossage mécanique des tableaux de fenêtres en brique	Côté SNCF	Côté SNCF			
Traitement chimique anti-mousse anti-fongique anti-pollution des tableaux de fenêtre en brique	Côté SNCF	Côté SNCF			
Peinture anti-rouille des menuiseries et métalleries extérieures conservées - couleur dito PVC existants	Côté SNCF	Côté SNCF			
Traitement anti-rouille des clefs de tirant	Côté SNCF	Côté SNCF			
Reprise des joints d'étanchéité			Mur	Mur	
Reprise ponctuelle des gouttes en PVC			Mur	Mur	
Curage des fissures			Mur	Mur	
Reprise ponctuelle des enduits			Mur	Mur	
Rehaussement de tampon 30x30 pour protection mécanique des câbles			Mur		
Tampon maçonné			Mur		
Peinture anti-rouille des pâtes métalliques support de barbelés			Mur	Mur	
Clôture SECPRO temporaire Heras pleine + concertinas					Côté SNCF
Ouverture de la fouille en pleine masse					Mur
Béton de propreté					Mur
Semelle filante en L					Mur
Mur maçonné en agglo à bancher de 30 cm type Stepoc					Mur
Mur agglo creux					Mur
Couvertine maçonnée jointée					Mur
Concertina SECPRO compris profil acier et scellement de fixation, neuf					Mur
SÉCURITÉ SNCF					
Annonce des circulations				Côté SNCF	Côté SNCF
ITC+CC	Côté SNCF	Côté SNCF	Côté SNCF		