

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

BATIMENT IFSI

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	80717-161357 A
Propriétaire	CHU AMIENS PICARDIE
Donneur d'ordre	CHU AMIENS PICARDIE
Adresse de l'immeuble	1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL
	80000 AMIENS
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	01/08/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	27/08/2024
Date d'émission du rapport de repérage	04/09/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa




Opérateur de repérage :
DRON Sebastien
Apave Diagnostics
Le 04/09/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Visite effectuée avec les plans fournis et noté : SANITAIRES :
Absence de diagnostique RAT (Plan pro N° 3/7/8 non concerné)

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 02	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 02	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P014)	Z014
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Plafond dans le plénum	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
PROGRAMME DE REPERAGE	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	8
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	8
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	9
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	9
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	10
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	12
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	13
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	52
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	59
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	66
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	83
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	84

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **80717-161357**

Référence du donneur d'ordre : **BATIMENT IFSI**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU AMIENS PICARDIE**

Adresse du propriétaire : **2 Place Victor Pauchet 80080 AMIENS**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHU AMIENS PICARDIE**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur DRON Sebastien**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI6050**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 AMIENS**

N° de Siret : **48333631900056**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Bâtiment**

Adresse complète : **1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL
- 80000 AMIENS**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Dans les sanitaires :

Remplacements des sols,

Remise en peinture des murs et plafonds

Retrait des dalles de faux plafonds (si présence)

Prélèvement de la colle de faïence (si présence)

Remplacement ou retrait des sanitaires

Rapport n° : 80717-161357 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT IFSI

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chêneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes

	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chêneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,

Rapport n° : 80717-161357 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT IFSI

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

	composite)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescents
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescents
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescents
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides

	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
27/08/2024	1ERE VISITE

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Date	Objet
CHU AMIENS PICARDIE	Programme de travaux	27/08/2024	Voire descriptif travaux

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	N° Lot
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01
Bloc sanitaires	PLAN PRO 02
Bloc sanitaires	PLAN PRO 02
Bloc sanitaires	PLAN PRO 04
Bloc sanitaires	PLAN PRO 04
Bloc sanitaires	PLAN PRO 04
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05
Bloc sanitaires	PLAN PRO 06
Bloc sanitaires	PLAN PRO 06

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014	Oui	10 m²
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
Bloc sanitaires	PLAN PRO 02	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014	Oui	10 m²
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z009	Non	
Bloc sanitaires	PLAN PRO 02	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Plafond - 10	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Oui	10 m²
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
Bloc sanitaires	PLAN PRO 04	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-	Résultat d'analyse	Z020	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond	(P020)			
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014	Oui	10 m²
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Calicot + plâtre	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
Bloc sanitaires	PLAN PRO 04	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	Calicot + plâtre	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014	Oui	10 m²
Bloc sanitaires	PLAN PRO 04	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014	Oui	10 m²
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z016	Non	
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014	Oui	10 m²
		Revêtement de	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z024	Non	

Rapport n° : 80717-161357 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT IFSI

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		mur		(P024)			
Bloc sanitaires	PLAN PRO 06	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014	Oui	10 m²
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Bloc sanitaires	PLAN PRO 06	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z014	Oui	10 m²
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	

Commentaires :

Visite effectuée avec les plans fournis et noté : SANITAIRES :
Absence de diagnostic RAT (Plan pro N° 3/7/8 non concerné)

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

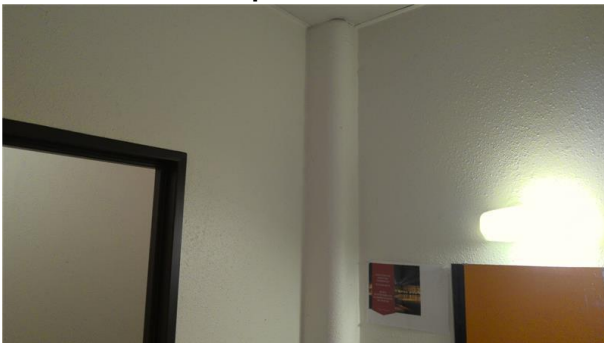
ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Conduit de fluide - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Conduit de fluide - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°2 - Conduit de fluide - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°3 - Conduit de fluide - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Conduit de fluide - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Conduit de fluide - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle plinthes	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle plinthes		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle faïences	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle faïences		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Ensemble des murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

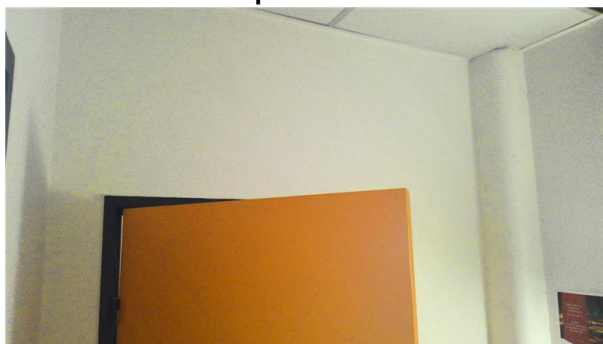PRELEVEMENT : P005
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Cloisons - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357		Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Faux-plafond - Plafond
	Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80		
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024		Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plaque de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle plinthes	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle plinthes		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle faïences	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle faïences		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P011			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Ensemble des murs - Murs	
	80000 80		
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357		Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Faux-plafond - Plafond
	Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80		
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024		Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plaque de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°2	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°1	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°1 ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°2	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (noir) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P015			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle plinthes	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle plinthes		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle faïences

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n° :
Colle faïences	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°1	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°2	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°1	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°2	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357		Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum
	Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80		
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Mur donnant sur l'extérieur - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Calicot + plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Calicot + plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P023			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Plancher - Sol
	Nom de l'opérateur DRON Sebastien		Date de prélèvement 27/08/2024
Partie de composant Carrelage, colle et ragréage			
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P024			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle plinthes	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle plinthes		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement :



Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Revêtement de mur - Mur	
	Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle faïences
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle faïences			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Ensemble des murs - Murs	
	80000 80		
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

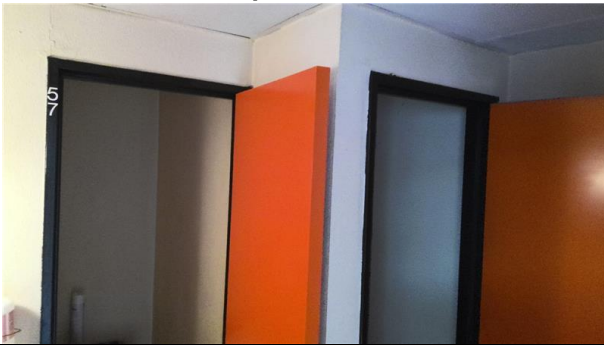PRELEVEMENT : P027			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Faux-plafond - Plafond
	Nom de l'opérateur DRON Sebastien		Date de prélèvement 27/08/2024
Partie de composant Plaque de faux-plafond			
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

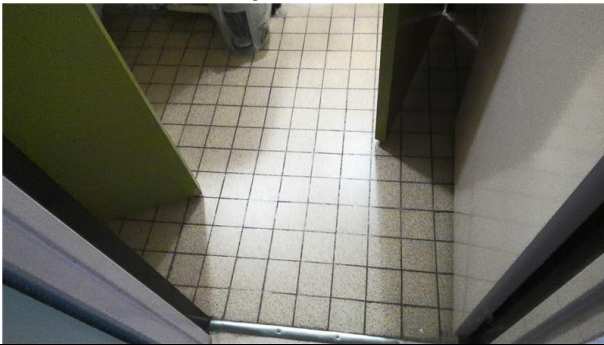PRELEVEMENT : P030			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Plancher - Sol
	Nom de l'opérateur DRON Sebastien		Date de prélèvement 27/08/2024
Partie de composant Carrelage, colle et ragréage			
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Revêtement de mur - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle plinthes
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Colle faïences


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n° :
Colle faïences	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P036			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80717-161357 Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 27/08/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis



Titre : Croquis N°6	N° planche : 1/6	N° dossier : 80717-161357	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL	
Intervenant : DRON Sebastien	Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		80000 AMIENS	
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : PLAN DE MASSE






Titre : Croquis N°1		N° planche : 2/6	N° dossier : 80717-161357	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE		Version : 0	Adresse : Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL	
Intervenant : DRON Sebastien		Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			80000 AMIENS	
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : PLAN 01

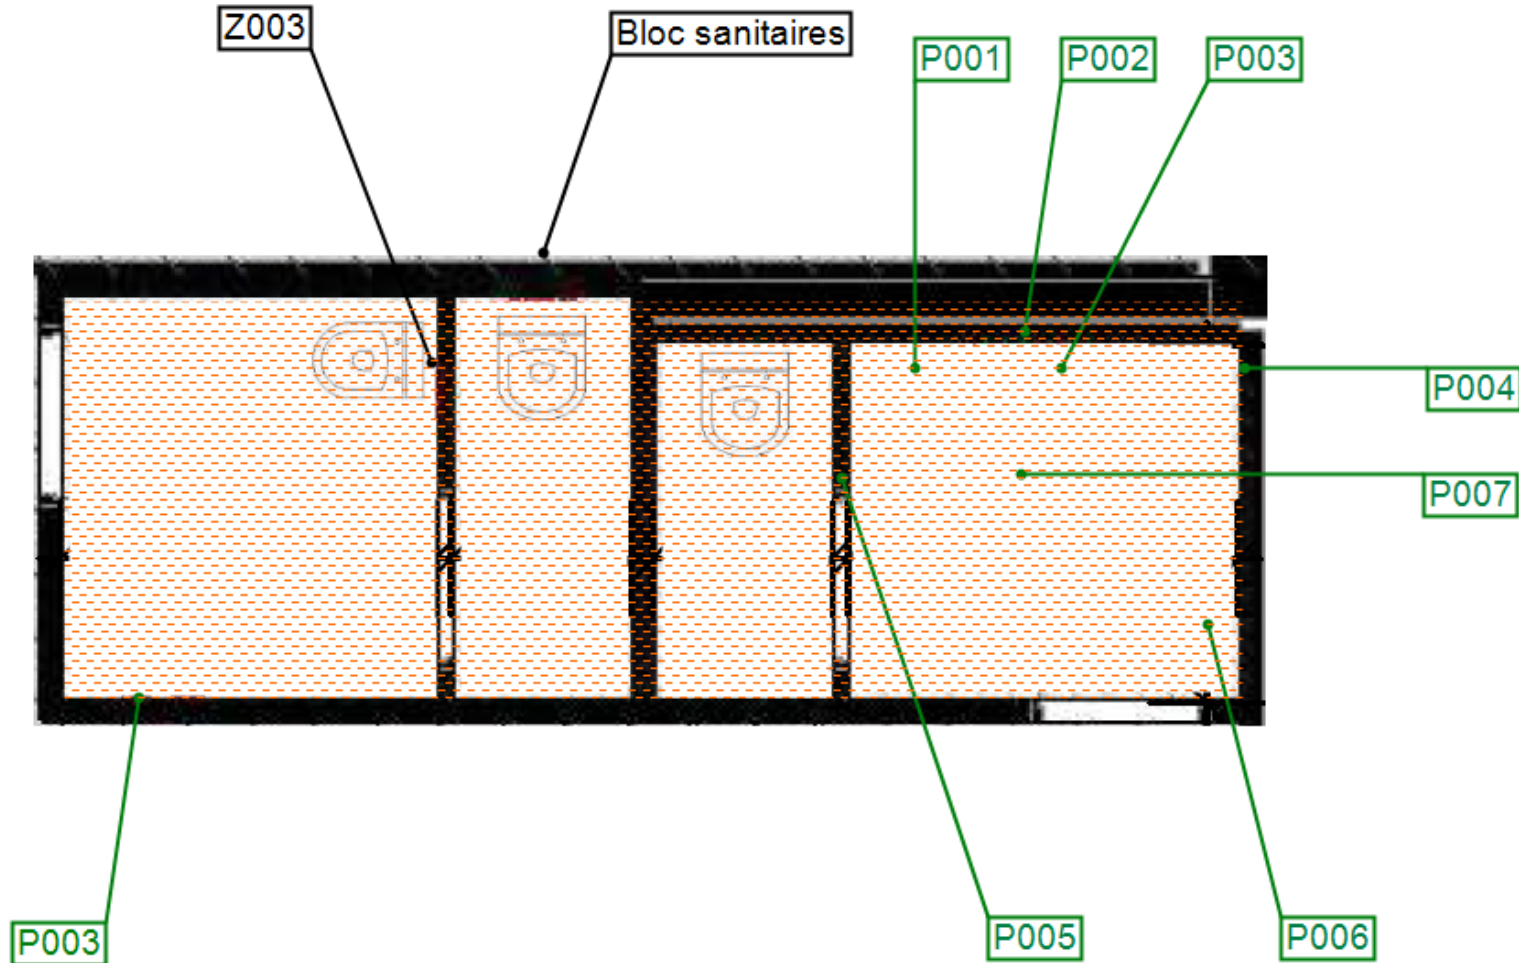


Titre : Croquis N°2		N° planche : 3/6	N° dossier : 80717-161357	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE		Version : 0	Adresse : Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL	
Intervenant : DRON Sebastien		Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			80000 AMIENS	
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : PLAN 02

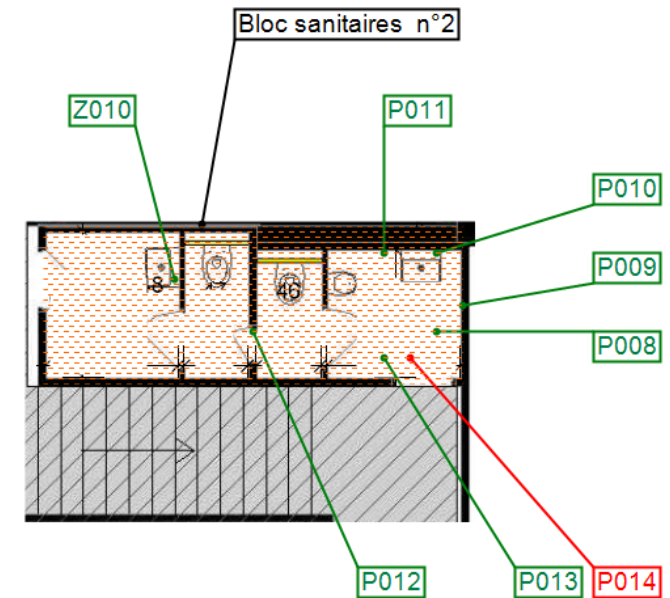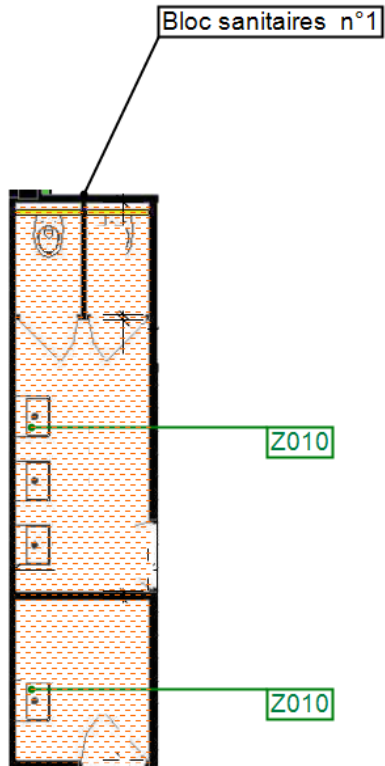



Titre : Croquis N°3		N° planche : 4/6	N° dossier : 80717-161357	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE		Version : 0	Adresse : Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL	
Intervenant : DRON Sebastien		Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			80000 AMIENS	
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : PLAN 04

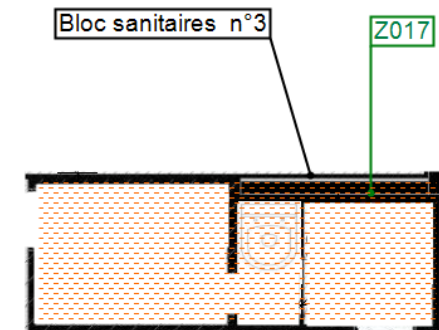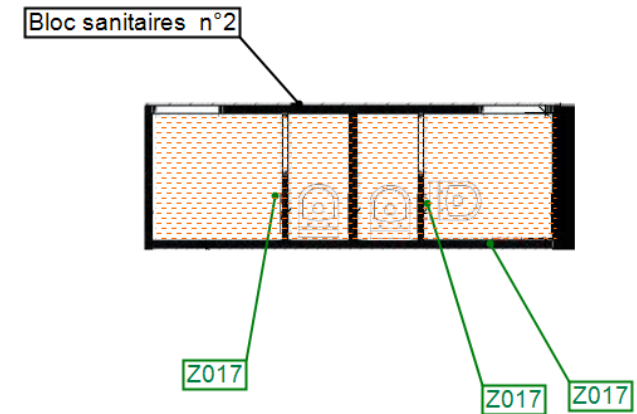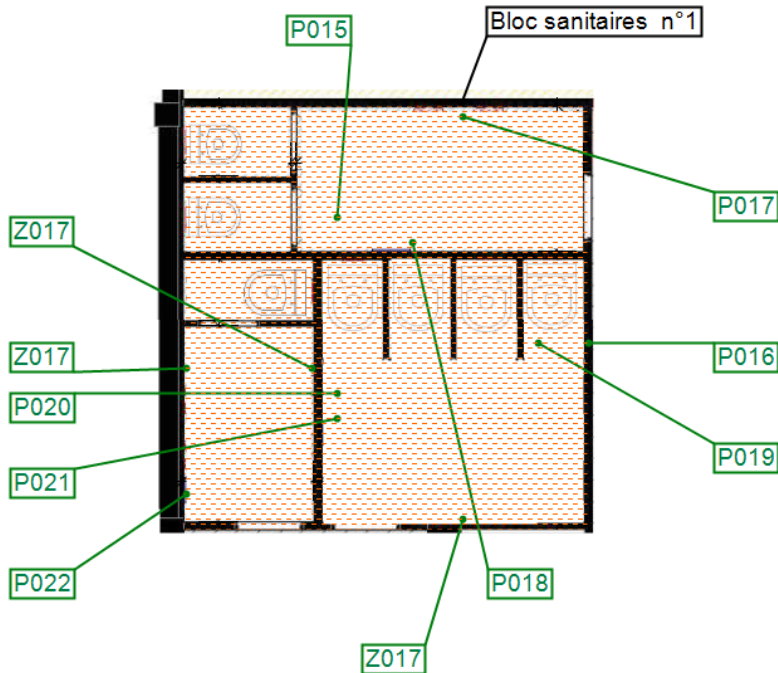

Titre : Croquis N°4	N° planche : 5/6	N° dossier : 80717-161357	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL	
Intervenant : DRON Sebastien	Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		80000 AMIENS	
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : PLAN 05

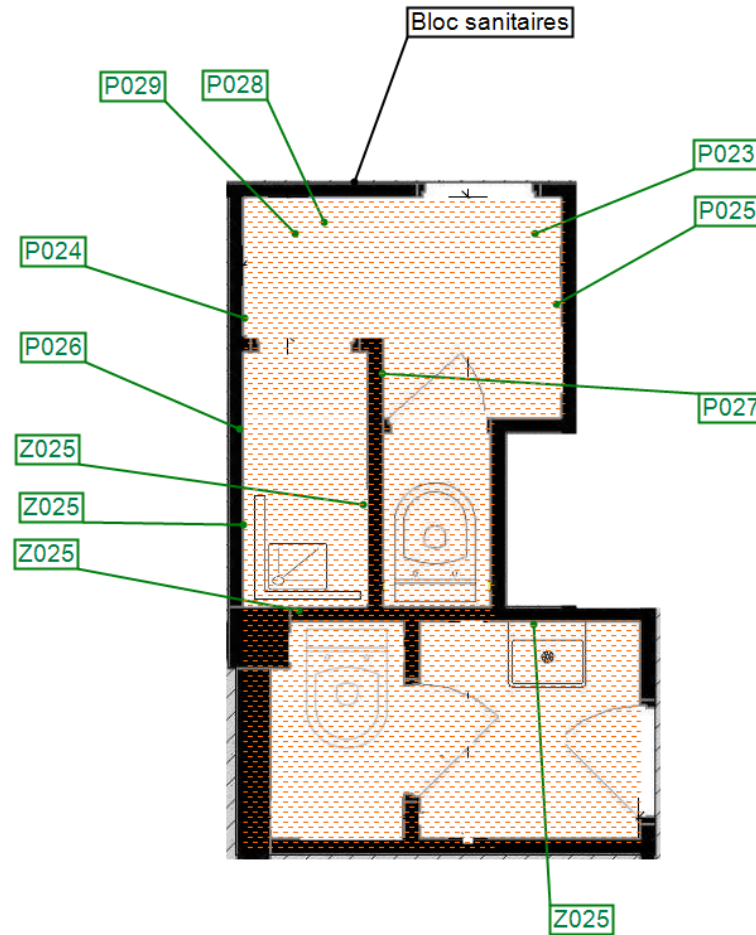

Titre : Croquis N°5		N° planche : 6/6	N° dossier : 80717-161357	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE		Version : 0	Adresse : Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL	
Intervenant : DRON Sebastien		Date : 04/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			80000 AMIENS	
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : PLAN 06

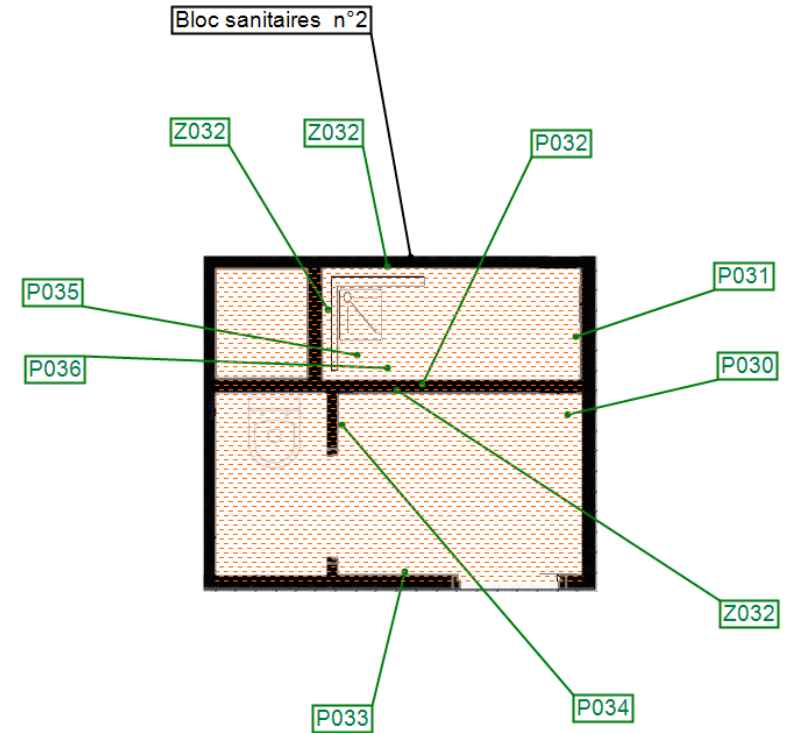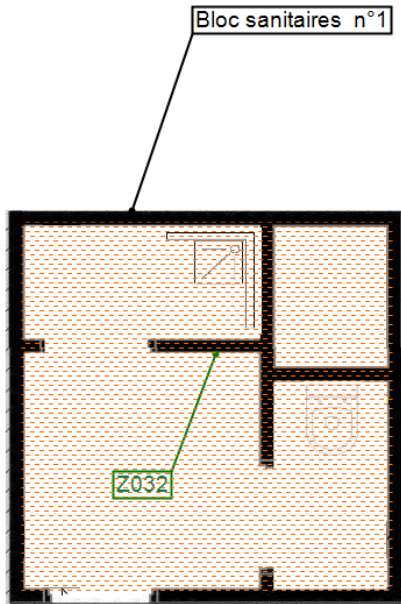

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Plancher Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Plancher	Carrelage, colle et ragréage		P001	Non	

Z002 : Revêtement de mur Colle plinthes (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Revêtement de mur	Colle plinthes		P002	Non	

Z003 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Revêtement de mur	Colle faïences		P003	Non	

Z004 : Ensemble des murs Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Ensemble des murs	Plâtre		P004	Non	

Z005 : Cloisons Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Cloisons	Plâtre		P005	Non	

Z006 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P006	Non	

Z007 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Plafond	Enduit ciment		P007	Non	

Z008 : Plancher Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 02	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 02	Plancher	Carrelage, colle et ragréage		P008	Non	

Z009 : Revêtement de mur Colle plinthes (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 02	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 02	Revêtement de mur	Colle plinthes		P009	Non	

Z010 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 02	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 02	Revêtement de mur	Colle faïences		P010	Non	

Z011 : Ensemble des murs Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 02	Ensemble des murs	Plâtre			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 02	Ensemble des murs	Plâtre		P011	Non	

Z012 : Cloisons Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 02	Cloisons	Plâtre			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 02	Cloisons	Plâtre		P012	Non	

Z013 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 02	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 02	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P013	Non	

Z014 : Plafond 10 Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 01	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 02	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 02	Plafond - 10	Enduit ciment		P014	Oui	10 m²
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²

Z015 : Plancher Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Plancher	Carrelage, colle et ragréage		P015	Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	

Z016 : Revêtement de mur Colle plinthes (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Revêtement de mur	Colle plinthes		P016	Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	

Z017 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Revêtement de mur	Colle faïences		P017	Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	

Z018 : Ensemble des murs Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Ensemble des murs	Plâtre		P018	Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Ensemble des murs	Plâtre			Non	
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Ensemble des murs	Plâtre			Non	

Z019 : Cloisons Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Cloisons	Plâtre		P019	Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Cloisons	Plâtre			Non	
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Cloisons	Plâtre			Non	

Z020 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P020	Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	

Z021 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Plafond	Enduit ciment		P021	Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Plafond	Enduit ciment			Non	
Bloc sanitaires n°3	PLAN PRO 04	Plafond	Enduit ciment			Non	

Z022 : Mur donnant sur l'extérieur Calicot + plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 04	Mur donnant sur l'extérieur	Calicot + plâtre		P022	Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 04	Mur donnant sur l'extérieur	Calicot + plâtre			Non	

Z023 : Plancher Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Plancher	Carrelage, colle et ragréage		P023	Non	

Z024 : Revêtement de mur Colle plinthes (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Revêtement de mur	Colle plinthes		P024	Non	

Z025 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Revêtement de mur	Colle faïences		P025	Non	

Z026 : Ensemble des murs Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Ensemble des murs	Plâtre		P026	Non	

Z027 : Cloisons Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Cloisons	Plâtre		P027	Non	

Z028 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P028	Non	

Z029 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires	PLAN PRO 05	Plafond	Enduit ciment		P029	Non	

Z030 : Plancher Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Plancher	Carrelage, colle et ragréage		P030	Non	

Z031 : Revêtement de mur Colle plinthes (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Revêtement de mur	Colle plinthes		P031	Non	

Z032 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Revêtement de mur	Colle faïences		P032	Non	

Z033 : Ensemble des murs Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Ensemble des murs	Plâtre			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Ensemble des murs	Plâtre		P033	Non	

Z034 : Cloisons Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Cloisons	Plâtre			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Cloisons	Plâtre		P034	Non	

Z035 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P035	Non	

Z036 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bloc sanitaires n°1	PLAN PRO 06	Plafond	Enduit ciment			Non	
Bloc sanitaires n°2	PLAN PRO 06	Plafond	Enduit ciment		P036	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720240801380828



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Sebastien DRON
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

Notre référence : AR-24-HB-140355-01

Numéro de dossier : 24N035275

Référence de dossier :

80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL
80000 AMIENS - CHU AMIENS PICARDIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N035275-001 - Référence P001-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-002 - Référence P002-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-003 - Référence P003-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-004 - Référence P004-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Murs - Ensemble des murs - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-005 - Référence P005-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Murs - Cloisons - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N035275-006 - Référence P006-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-007 - Référence P007-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-008 - Référence P008-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-009 - Référence P009-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-010 - Référence P010-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-011 - Référence P011-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Murs - Ensemble des murs - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-012 - Référence P012-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Murs - Cloisons - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-013 - Référence P013-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-014 - Référence P014-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-015 - Référence P015-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N035275-016 - Référence P016-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-017 - Référence P017-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-018 - Référence P018-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Murs - Ensemble des murs - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-019 - Référence P019-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Murs - Cloisons - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-020 - Référence P020-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-021 - Référence P021-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-022 - Référence P022-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Calicot + plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-023 - Référence P023-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-024 - Référence P024-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-025 - Référence P025-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N035275-026 - Référence P026-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Murs - Ensemble des murs - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-027 - Référence P027-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Murs - Cloisons - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-028 - Référence P028-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-029 - Référence P029-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-030 - Référence P030-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-031 - Référence P031-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-032 - Référence P032-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-033 - Référence P033-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Murs - Ensemble des murs - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-034 - Référence P034-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Murs - Cloisons - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 24N035275-035 - Référence P035-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N035275-036 - Référence P036-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page1/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N035275-001 - P001-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	24N035275-002 - P002-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / YUZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	24N035275-003 - P003-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / YUZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page2/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24N035275-004 - P004-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Murs - Ensemble des murs - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	24N035275-005 - P005-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Murs - Cloisons - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / YUZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / YUZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24N035275-006 - P006-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page3/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24N035275-007 - P007-Lot n° PLAN PRO 01 - Bloc sanitaires - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET / YUZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	24N035275-008 - P008-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	24N035275-009 - P009-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / YUZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	24N035275-010 - P010-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / YUZ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	24N035275-011 - P011-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Murs - Ensemble des murs - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page4/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24N035275-012 - P012-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Murs - Cloisons - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	24N035275-013 - P013-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°1 ; matériau semi-dur de type plâtre en traces (blanc)(i)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°1	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°2	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°2	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014	24N035275-014 - P014-Lot n° PLAN PRO 02 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau (noir) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél : +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page5/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24N035275-015 - P015-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	24N035275-016 - P016-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	24N035275-017 - P017-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page6/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24N035275-018 - P018-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Murs - Ensemble des murs - Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	24N035275-019 - P019-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Murs - Cloisons - Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	24N035275-020 - P020-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°1	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°1	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°2	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) n°2	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél : +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page 7/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client: 80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	24N035275-021 - P021-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1)	24N035275-022 - P022-Lot n° PLAN PRO 04 - Bloc sanitaires n°1 - Murs - Mur donnant sur l'extérieur - Calicot + plâtre	Matériau de type peinture en traces (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
023	24N035275-023 - P023-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	24N035275-024 - P024-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page8/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	24N035275-025 - P025-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	24N035275-026 - P026-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Murs - Ensemble des murs - Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / A3PY *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	24N035275-027 - P027-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Murs - Cloisons - Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél : +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page9/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	24N035275-028 - P028-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
029	24N035275-029 - P029-Lot n° PLAN PRO 05 - Bloc sanitaires - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	24N035275-030 - P030-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau (blanc) en traces	MET * / YUZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	24N035275-031 - P031-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes	Matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél : +33 3 88 91 65 31 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page 10/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client: 80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24N035275-032 - P032-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / QK8U *	1 / 2 *	- (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
033	24N035275-033 - P033-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Murs - Ensemble des murs - Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
034	24N035275-034 - P034-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Murs - Cloisons - Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QK8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / MAG4 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page11/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	24N035275-035 - P035-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit en traces (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / MAG4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
036	24N035275-036 - P036-Lot n° PLAN PRO 06 - Bloc sanitaires n°2 - Plafond dans le plénium - Plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (blanc)	MET * / YUZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-058989-01 Date d'émission de rapport : 02/09/2024 13:58 Page12/12
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24NM032186 Référence de suivi du dossier N° : 24N035275
Reçu au laboratoire le : 29/08/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 29/08/2024
Référence dossier Client:80717-161357 A - Bâtiment 1 rue DU PROFESSEUR CHRISTIAN CABROL 80000 AMIENS -
CHU AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jordan Masquelier
Responsable Dptmt Laboratoire
CFR113-SFRDU01

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI6050 Version 002

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DRON Sébastien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2) Date d'effet : 27/11/2020 - Date d'expiration : 26/11/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.



(1) Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles b1b1s.
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport