

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Code du travail: Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante - Décret 2017-899 du 09/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. - Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis- Décret N°2012-639 du 04/05/2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante NFX 46-020 - Août 2017



Numéro de rapport	ESID-IDF 126207 06.11.24 A
Propriétaire	ESID-IDF
Donneur d'ordre	ESID-IDF
Adresse de l'immeuble	Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de permis de construire	Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997
Date de construction	Non communiquée - Antérieur au 01/01/1997
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	08/11/2024
Date d'émission du rapport de repérage	27/11/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Voir paragraphe 2

### Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

**SARL FMDC DIAGNOSTICS - EX'IM**  
 20 Avenue Christian Doppler - CS 70792 BAILLY  
 77704 MARNE LA VALLÉE CEDEX 4  
 Tél. : 01 64 63 02 03  
 SIRET : 500 109 491 00042

**CORIDON Stéphane**  
**FMDC DIAGNOSTICS**  
 Le 27/11/2024

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

## Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S395	Dalle de sol beige	Dalle de sol	1	201 Cage d'escalier	2ème	Z038
S396	Dalle de sol beige	Colle noire				Z037
S039	Plinthes carrelages	Colle	3	203 Sanitaires	2ème	Z042
S652	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	4	204 Chambre	2ème	Z057
S653	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S664	Dalle de sol grise	Dalle de sol	5	205 Chambre	2ème	Z056
S665	Dalle de sol grise	Colle noire				Z055
S672	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	7	207 Chambre	2ème	Z060
S673	Dalle de sol rouge	Colle noire				Z059
S684	Dalle de sol beige	Dalle de sol	8	208 Chambre	2ème	Z061
S685	Dalle de sol beige	Colle noire				Z062
S411	Plinthes carrelages	Colle	9	209 Sanitaires	2ème	Z042
S654	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	10	210 Chambre	2ème	Z057
S655	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S686	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	11	211 Chambre	2ème	Z063
S687	Dalle de sol jaune	Colle noire				Z064
S656	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	12	212 Chambre	2ème	Z057
S657	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S666	Dalle de sol grise	Dalle de sol	13	213 Chambre	2ème	Z056
S667	Dalle de sol grise	Colle noire				Z055
S674	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	14	214 Chambre	2ème	Z060
S675	Dalle de sol rouge	Colle noire				Z059
S180	Conduit vertical	Fibres-ciment	15	215 Sanitaires	2ème	
S412	Plinthes carrelages	Colle				Z042
S415	Faïence	Colle				Z044
S668	Dalle de sol grise	Dalle de sol	16	216 Chambre	2ème	Z056
S669	Dalle de sol grise	Colle noire				Z055
S658	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	17	217 Chambre	2ème	Z057
S659	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S676	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	19	219 Chambre	2ème	Z060
S677	Dalle de sol rouge	Colle noire				Z059
S640	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	20	220 Couloir	2ème	
S641	Dalle de sol bleue	Colle noire				
S660	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	21	221 Chambre	2ème	Z057
S661	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S042	Dalle de sol verte	Dalle de sol	22	222 Chambre	2ème	Z054
S051	Joint entre bâti et maçonnerie	Mastic marron				
S050	Joint entre bâti et maçonnerie	Mastic marron				

Amiante



Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S043	Dalle de sol verte	Colle noire				Z053
S409	Plinthes carrelages	Colle	24	224 Sanitaires	2ème	Z042
S044	Dalle de sol beige	Dalle de sol	25	225 Cage d'escalier	2ème	Z038
S045	Dalle de sol beige	Colle noire				Z037
S008	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	26	226 Chambre	2ème	Z057
S009	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S014	Dalle de sol grise	Dalle de sol	27	227 Chambre	2ème	Z056
S015	Dalle de sol grise	Colle noire				Z055
S016	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	29	229 Chambre	2ème	Z060
S017	Dalle de sol rouge	Colle noire				Z059
S018	Dalle de sol beige	Dalle de sol	30	230 Chambre	2ème	Z061
S019	Dalle de sol beige	Colle noire				Z062
S002	Plinthes carrelages	Colle	31	231 Vestiaires	2ème	
S414	Faïence	Colle				Z044
S644	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	32	232 Chambre	2ème	Z057
S645	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S023	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	33	233 Chambre	2ème	Z063
S024	Dalle de sol jaune	Colle noire				Z064
S646	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	34	234 Chambre	2ème	Z057
S647	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S662	Dalle de sol grise	Dalle de sol	35	235 Chambre	2ème	Z056
S663	Dalle de sol grise	Colle noire				Z055
S670	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	36	236 Chambre	2ème	Z060
S671	Dalle de sol rouge	Colle noire				Z059
S025	Faïence	Colle	37	237 Sanitaires	2ème	Z044
S410	Plinthes carrelages	Colle				Z042
S678	Dalle de sol beige	Dalle de sol	38	238 Chambre	2ème	Z061
S679	Dalle de sol beige	Colle noire				Z062
S648	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	39	239 Chambre	2ème	Z057
S649	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S680	Dalle de sol beige	Dalle de sol	41	241 Chambre	2ème	Z061
S681	Dalle de sol beige	Colle noire				Z062
S688	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	42	242 Couloir	2ème	Z057
S689	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S650	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	43	243 Chambre	2ème	Z057
S651	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z058
S682	Dalle de sol beige	Dalle de sol	44	244 Chambre	2ème	Z061
S683	Dalle de sol beige	Colle noire				Z062
S385	Dalle de sol beige	Dalle de sol	46	101 Cage d'escalier	1er	Z020
S386	Dalle de sol beige	Colle noire				Z019
S405	Plinthes carrelages	Colle	48	103 Sanitaires	1er	Z042
S581	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	49	104 Chambre	1er	Z017

Amiante

Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S601	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S591	Dalle de sol grise	Dalle de sol	50	105 Chambre	1er	Z051
S602	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S079	Mastic vitrier ext	Mastic de vitrage	52	107 Chambre	1er	Z030
S594	Dalle de sol rouge	Dalle de sol				Z052
S603	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S090	Dalle de sol verte	Dalle de sol	53	108 Chambre	1er	Z015
S604	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S582	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	55	110 Chambre	1er	Z017
S605	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S597	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	56	111 Chambre	1er	
S606	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S583	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	57	112 Chambre	1er	Z017
S607	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S592	Dalle de sol grise	Dalle de sol	58	113 Chambre	1er	Z051
S608	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S595	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	59	114 Chambre	1er	Z052
S609	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S091	Faïence	Colle	60	115 Sanitaires	1er	Z043
S579	Dalle de sol verte	Dalle de sol	61	116 Chambre	1er	Z015
S610	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S584	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	62	117 Chambre	1er	Z017
S611	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S092	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	64	119 Chambre	1er	Z018
S612	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S630	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	65	120 Couloir	1er	Z017
S631	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S585	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	66	121 Chambre	1er	Z017
S613	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S413	Faïence	Colle	67	122 Chambre	1er	Z043
S580	Dalle de sol verte	Dalle de sol				Z015
S586	Dalle de sol bleue	Dalle de sol				Z017
S614	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S406	Plinthes carrelages	Colle	68	123 Sanitaires	1er	Z042
S095	Dalle de sol beige	Dalle de sol	69	124 Cage d'escalier	1er	Z020
S096	Dalle de sol beige	Colle noire				Z019
S058	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	70	125 Chambre	1er	Z017
S059	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S064	Dalle de sol grise	Dalle de sol	71	126 Chambre	1er	Z051
S615	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S066	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	73	128 Chambre	1er	Z052
S616	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016

Amiante

Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S071	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	74	129 Chambre	1er	
S617	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S407	Plinthes carrelages	Colle	75	130 Vestiaires	1er	Z042
S587	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	76	131 Chambre	1er	Z017
S618	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S598	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	77	132 Chambre	1er	
S619	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S588	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	78	133 Chambre	1er	Z017
S620	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S593	Dalle de sol grise	Dalle de sol	79	134 Chambre	1er	Z051
S621	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S596	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	80	135 Chambre	1er	Z052
S622	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S073	Faïence	Colle	81	136 Sanitaires	1er	
S408	Plinthes carrelages	Colle				Z042
S599	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	82	137 Chambre	1er	
S623	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S589	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	83	138 Chambre	1er	Z017
S624	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S075	Joint entre bâti et maçonnerie	Mastic marron	85	140 Chambre	1er	Z031
S600	Dalle de sol bleue	Dalle de sol				
S625	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S628	Dalle de sol bleue	Colle noire	86	141 Couloir	1er	Z016
S629	Dalle de sol marron	Dalle de sol				
S590	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	87	142 Chambre	1er	Z017
S626	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S076	Dalle de sol marron	Dalle de sol	88	143 Chambre	1er	
S627	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S172	Plinthes carrelages	Colle	89	Hall d'entrée 1	RDC	Z014
S323	Dalle de sol beige	Dalle de sol	93	Cage d'escalier 1	RDC	Z020
S324	Dalle de sol beige	Colle noire				Z019
S296	Plinthes carrelages	Colle	94	Hall d'entrée 2	RDC	Z014
S319	Dalle de sol beige	Dalle de sol	95	Entrée 1	RDC	Z020
S320	Dalle de sol beige	Colle noire				Z019
S315	Dalle de sol beige	Dalle de sol	96	Salle de cours 1	RDC	Z020
S316	Dalle de sol beige	Colle noire				Z019
S317	Dalle de sol beige	Dalle de sol	97	Bureau 1	RDC	Z020
S318	Dalle de sol beige	Colle noire				Z019
S321	Dalle de sol beige	Dalle de sol	98	Salle de cours 2	RDC	Z020
S322	Dalle de sol beige	Colle noire				Z019
S313	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	99	Salle de cours 3	RDC	Z018

Amiante

Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S327	Dalle de sol	Colle noire				Z019
S314	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	100	Entrée 2	RDC	Z018
S328	Dalle de sol	Colle noire				Z019
S311	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	101	Salle de cours 4	RDC	Z018
S329	Dalle de sol	Colle noire				Z019
S312	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	102	Bureau 2	RDC	Z018
S330	Dalle de sol	Colle noire				Z019
S141	Dalle de sol	Dalle de sol	103	Bureau 3	RDC	
S331	Dalle de sol	Colle noire				Z019
S115	Dalle de sol	Dalle de sol	104	Bureau 4	RDC	
S116	Dalle de sol	Colle noire				
S117	Colle sous plot	Colle grise				
S298	Dalle de sol verte	Dalle de sol	105	Entrée 3	RDC	Z015
S339	Dalle de sol verte	Colle noire				Z023
S333	Dalle de sol grise	Dalle de sol	106	Coiffeur	RDC	Z022
S335	Dalle de sol	Colle noire				Z019
S336	Dalle de sol beige	Dalle de sol	107	Cage d'escalier 2	RDC	Z020
S337	Dalle de sol beige	Colle noire				Z019
S297	Plinthes carrelages	Colle	110	Circulation	RDC	Z014
S309	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	111	Vestiaires 1	RDC	Z017
S310	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S307	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	112	Salle de cours 5	RDC	Z017
S308	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S301	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	113	SAS	RDC	Z017
S302	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S303	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	114	Bureau 5	RDC	Z017
S304	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S305	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	115	Salle de cours 6	RDC	Z017
S306	Dalle de sol bleue	Colle noire				Z016
S300	Dalle de sol verte	Dalle de sol	116	Salle de cours 7	RDC	Z015
S338	Dalle de sol verte	Colle noire				Z023
S332	Dalle de sol grise	Dalle de sol	117	Entrée 3	RDC	Z022
S334	Dalle de sol	Colle noire				Z019
S299	Dalle de sol verte	Dalle de sol	118	Bureau 6	RDC	Z015
S340	Dalle de sol verte	Colle noire				Z023
S167	Dalle de sol verte	Dalle de sol	119	Salle de cours 8	RDC	
S168	Dalle de sol verte	Colle noire				Z023
S210	Joints entre mosaïques et poteaux	Mastic	120	Extérieurs	RDC	
S211	Joints entre mosaïques et poteaux	Mastic				
S383	Mastic vitrier ext	Mastic de vitrage				Z030
S384	Joint entre bâti et	Mastic marron				Z031

Amiante

Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	maçonnerie					
S148	Joint de bride	Joint dur	127	Sous-station	1er sous- sol	
S150	Joint de bride	Joint dur				
S151	Joint de bride	Joint dur				
S126	Faïence	Colle	132	Sanitaires hommes	1er sous- sol	Z003
S222	Faïence	Colle	133	Sanitaires femmes	1er sous- sol	
S109	Dalle de sol grise	Dalle de sol	135	Couloir 2	1er sous- sol	Z022
S134	Linoléum	Colle noire	140	Bureau 7	1er sous- sol	Z004
S221	Dalle de sol marron	Dalle de sol	141	Bureau 8	1er sous- sol	Z002
S223	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S220	Dalle de sol marron	Dalle de sol	142	Bureau 9	1er sous- sol	Z002
S224	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S219	Dalle de sol marron	Dalle de sol	143	Bureau 10	1er sous- sol	Z002
S225	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S218	Dalle de sol marron	Dalle de sol	144	Bureau 11	1er sous- sol	Z002
S226	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S217	Dalle de sol marron	Dalle de sol	145	Bureau 12	1er sous- sol	Z002
S227	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S216	Dalle de sol marron	Dalle de sol	146	Bureau 13	1er sous- sol	Z002
S228	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S215	Dalle de sol marron	Dalle de sol	147	Bureau 14	1er sous- sol	Z002
S229	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S108	Dalle de sol marron	Dalle de sol	148	Bureau 15	1er sous- sol	Z002
S230	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S100	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	149	Salle de dours 10	1er sous- sol	
S101	Dalle de sol jaune	Colle noire				
S214	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	151	Salle de cours 11	1er sous- sol	Z001
S231	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S129	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	152	Salle de cours 12	1er sous- sol	Z001
S232	Revêtement de sol	Colle noire				Z004
S120	Dalle de sol verte	Dalle de sol	153	Salle de cours 13	1er sous- sol	
S233	Revêtement de sol	Colle noire				Z004

Amiante



Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S196	Joint de dialatation	Pax aluminium	154	Toiture n°1	3ème	
S204	Etanchéité	Joint noir	156	Toiture n°2	1er	

Exclusions

Aucune

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>10</b>
OBJET DE LA MISSION :.....	10
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :.....	10
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : .....	10
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : .....	10
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>11</b>
<b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>	<b>12</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :.....	12
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES .....	12
PROGRAMME DE REPERAGE .....	16
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	20
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>20</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	20
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	20
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....	20
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	20
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>49</b>
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	49
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	50
COMMENTAIRE SUR LA MISSION.....	78
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	78
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>	<b>79</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS .....</b>	<b>293</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE .....</b>	<b>306</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>	<b>372</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>373</b>

<b>1</b>	<b>Description de la mission</b>	
<b>1.1</b>	<b>Objet de la mission :</b>	
Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.		
Références de l'ordre de mission : <b>ESID-IDF 126207 06.11.24</b>		
<b>1.2</b>	<b>Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :</b>	
Propriétaire de l'immeuble :		<b>ESID-IDF</b>
Demeurant :		<b>8 Av du Pdt J Fitzgerald Kennedy 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>
Représenté par :		
Commanditaire du repérage :		<b>ESID-IDF</b>
Opérateur ayant réalisé le repérage :		<b>Monsieur CORIDON Stéphane</b>
Nom et adresse de l'entreprise :		<b>FMDIC DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler – CS 70792 Bailly 77704 Marne-la-Vallée - Cedex 4</b>
N° de Siret :		<b>50010949100042</b>
RCP-compagnie-n° de police :		<b>AXA France IARD -10583929904</b>
<b>1.3</b>	<b>Identification complète du bâtiment concerné :</b>	
Dénomination :		<b>Lycée Militaire Saint-Cyr</b>
Adresse complète :		<b>2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE</b>
Référence Cadastre :		<b>AR - 14</b>
<b>1.4</b>	<b>Identification du bien concerné :</b>	
Date du PC ou date de construction :		Permis de Construire : <b>Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997</b> Construction : <b>Non communiquée - Antérieur au 01/01/1997</b>
Type et Fonction principale du bien :		<b>Bâtiment</b> <b>Tertiaire</b>
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :		<b>Aucun</b>

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Intitulé

Rénovation entière du bâtiment y a compris les façades et la toiture :

Rénovation de la toiture :

- La reprise totale de l'étanchéité de la toiture terrasse
- Le remplacement des évacuations et descentes d'eaux pluviales

Second œuvre :

- Dépose complète de l'ensemble des menuiseries extérieures □ Possibilité de réaliser des sondages destructifs au R+1 et R+2 (vu avec le client)
- Remplacement des menuiseries intérieures et portes d'accès
- Remplacement des revêtements de sols des différents espaces du bâtiment (sanitaires/vestiaires, salles de cours, bureaux, escaliers, circulations, patio, etc.)
- Remise en état des revêtements muraux
- Pose de faux plafonds et/ou de plafonds adaptés

Electricité :

- Pose de l'éclairage LED
- Réfection complète du réseau électrique (dépose des luminaires, dépose des appareillage, dépose du câblage,...)
- Installation du SSI (système de sécurité incendie)


Plomberie – Chauffage – VMC :

- Dépose et installation des nouveaux équipements sanitaires
- Réfection du local sous station du bâtiment donc remplacement des réseaux EF et ECS au sein du local
- Réfection complète du réseau de chauffage
- Réfection complète du réseau d'eau
- Rénovation complète de la VMC
- Isoler et mettre en sécurité les réseaux du R+1 et R+2

### 3 Cadre de la mission de repérage

#### 3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux	
201 Cage d'escalier	2ème	Concernée	
202 Ascenseur	2ème	Non concernée	
203 Sanitaires	2ème	Concernée	
204 Chambre	2ème	Concernée	
205 Chambre	2ème	Concernée	
206 Placard	2ème	Concernée	
207 Chambre	2ème	Concernée	
208 Chambre	2ème	Concernée	
209 Sanitaires	2ème	Concernée	
210 Chambre	2ème	Concernée	
211 Chambre	2ème	Concernée	
212 Chambre	2ème	Concernée	
213 Chambre	2ème	Concernée	
214 Chambre	2ème	Concernée	
215 Sanitaires	2ème	Concernée	
			
216 Chambre	2ème	Concernée	
217 Chambre	2ème	Concernée	

Amiante



Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
218 Placard	2ème	Concernée
219 Chambre	2ème	Concernée
220 Couloir	2ème	Concernée
221 Chambre	2ème	Concernée
222 Chambre	2ème	Concernée
223 Couloir	2ème	Concernée
224 Sanitaires	2ème	Concernée
225 Cage d'escalier	2ème	Concernée
226 Chambre	2ème	Concernée
227 Chambre	2ème	Concernée
228 Placard	2ème	Concernée
229 Chambre	2ème	Concernée
230 Chambre	2ème	Concernée
231 Vestiaires	2ème	Concernée
232 Chambre	2ème	Concernée
233 Chambre	2ème	Concernée
234 Chambre	2ème	Concernée
235 Chambre	2ème	Concernée
236 Chambre	2ème	Concernée
237 Sanitaires	2ème	Concernée
238 Chambre	2ème	Concernée
239 Chambre	2ème	Concernée
240 Placard	2ème	Concernée
241 Chambre	2ème	Concernée
242 Couloir	2ème	Concernée
243 Chambre	2ème	Concernée
244 Chambre	2ème	Concernée
245 Couloir	2ème	Concernée
101 Cage d'escalier	1er	Concernée
102 Ascenseur	1er	Non concernée
103 Sanitaires	1er	Concernée
104 Chambre	1er	Concernée
105 Chambre	1er	Concernée
106 Placard	1er	Concernée
107 Chambre	1er	Concernée
108 Chambre	1er	Concernée
109 Sanitaires	1er	Concernée
110 Chambre	1er	Concernée
111 Chambre	1er	Concernée
112 Chambre	1er	Concernée
113 Chambre	1er	Concernée
114 Chambre	1er	Concernée

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
115 Sanitaires	1er	Concernée
116 Chambre	1er	Concernée
117 Chambre	1er	Concernée
118 Placard	1er	Concernée
119 Chambre	1er	Concernée
120 Couloir	1er	Concernée
121 Chambre	1er	Concernée
122 Chambre	1er	Concernée
123 Sanitaires	1er	Concernée
124 Cage d'escalier	1er	Concernée
125 Chambre	1er	Concernée
126 Chambre	1er	Concernée
127 Placard	1er	Concernée
128 Chambre	1er	Concernée
129 Chambre	1er	Concernée
130 Vestiaires	1er	Concernée
131 Chambre	1er	Concernée
132 Chambre	1er	Concernée
133 Chambre	1er	Concernée
134 Chambre	1er	Concernée
135 Chambre	1er	Concernée
136 Sanitaires	1er	Concernée
137 Chambre	1er	Concernée
138 Chambre	1er	Concernée
139 Placard	1er	Concernée
140 Chambre	1er	Concernée
141 Couloir	1er	Concernée
142 Chambre	1er	Concernée
143 Chambre	1er	Concernée
Hall d'entrée 1	RDC	Concernée
Chambre	RDC	Concernée
Magasin 1	RDC	Concernée
Ascenseur	RDC	Non concernée
Cage d'escalier 1	RDC	Concernée
Hall d'entrée 2	RDC	Concernée
Entrée 1	RDC	Concernée
Salle de cours 1	RDC	Concernée
Bureau 1	RDC	Concernée
Salle de cours 2	RDC	Concernée
Salle de cours 3	RDC	Concernée
Entrée 2	RDC	Concernée
Salle de cours 4	RDC	Concernée

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Bureau 2	RDC	Concernée
Bureau 3	RDC	Concernée
Bureau 4	RDC	Concernée
Entrée 3	RDC	Concernée
Coiffeur	RDC	Concernée
Cage d'escalier 2	RDC	Concernée
Magasin 2	RDC	Concernée
Magasin 3	RDC	Concernée
Circulation	RDC	Concernée
Vestiaires 1	RDC	Concernée
Salle de cours 5	RDC	Concernée
SAS	RDC	Concernée
Bureau 5	RDC	Concernée
Salle de cours 6	RDC	Concernée
Salle de cours 7	RDC	Concernée
Entrée 3	RDC	Concernée
Bureau 6	RDC	Concernée
Salle de cours 8	RDC	Concernée
Extérieurs	RDC	Concernée
Hall	1er sous-sol	Concernée
Circulation	1er sous-sol	Concernée
Magasin 4	1er sous-sol	Concernée
Poste de transformation	1er sous-sol	Concernée
Magasin 5	1er sous-sol	Concernée
Sas entrée	1er sous-sol	Concernée
Sous-station	1er sous-sol	Concernée
Couloir 1	1er sous-sol	Concernée
Salle TV	1er sous-sol	Concernée
Audiovisuel	1er sous-sol	Concernée
Salle de cours 9	1er sous-sol	Concernée
Sanitaires hommes	1er sous-sol	Concernée
Sanitaires femmes	1er sous-sol	Concernée
Vestiaires 2	1er sous-sol	Concernée
Couloir 2	1er sous-sol	Concernée
Magasin 7	1er sous-sol	Concernée
Magasin 8	1er sous-sol	Concernée
Magasin 9	1er sous-sol	Concernée
Sas	1er sous-sol	Concernée
Bureau 7	1er sous-sol	Concernée
Bureau 8	1er sous-sol	Concernée
Bureau 9	1er sous-sol	Concernée
Bureau 10	1er sous-sol	Concernée

Amiante

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Bureau 11	1er sous-sol	Concernée
Bureau 12	1er sous-sol	Concernée
Bureau 13	1er sous-sol	Concernée
Bureau 14	1er sous-sol	Concernée
Bureau 15	1er sous-sol	Concernée
Salle de dours 10	1er sous-sol	Concernée
Magasin 6	1er sous-sol	Concernée
Salle de cours 11	1er sous-sol	Concernée
Salle de cours 12	1er sous-sol	Concernée
Salle de cours 13	1er sous-sol	Concernée
Toiture n°1	3ème	Concernée
Toiture édicule	4ème	Concernée
Toiture n°2	1er	Concernée

### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chêneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
	Colles, produits d'accrochage	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	

	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	

### 3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	

Amiante



	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	

#### 4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Résines	M	
Poutres et charpentes	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
Gainages et coffres horizontaux	Jonctions avec la façade, calfeutres, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
Faux plafonds	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
	Panneaux et plaques	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
Suspentes et contrevents	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
	Flocages	M	

Amiante

	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescents	M	
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M	
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Matelas	P	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Rubans adhésifs	P	
	Mastics	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P	
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P	
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	
	Joints d'étanchéité des trappes	M	
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>			
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P	
	Isolants	P	
	Colles	M	
	Joints	P	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P	
	Tresses	P	
	Joints plats	P	
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>			
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à	Flocages	M	
	Bourres	M	
	Tresses	M	

charbon, Groupes électrogènes	Calorifugeages	M	
	Joint d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M	
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P	
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	
	Tresses des diffuseurs	M	
Fusibles à broche	Carton, tresse	P	
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P	
Coffres-forts	Portes et parois	P	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P	
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P	

3.2

Rapports précédemment réalisés

Néant

4

Conditions de réalisation du repérage

4.1

Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
06/11/2024	Avant-travaux
07/11/2024	Avant-travaux

4.2

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Néant

4.3

Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4

Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

2001 - Dalle de sol bleue Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : 200 m²							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Salle de cours 11	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S214	P129	Oui
1er sous-sol	Salle de cours 12	Dalle de sol bleue	X	Dalle de sol	S129	P129	Oui

2002 - Dalle de sol marron Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>190 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Bureau 8	Dalle de sol marron		Dalle de sol	S221	P108	Oui
1er sous-sol	Bureau 9	Dalle de sol marron		Dalle de sol	S220	P108	Oui
1er sous-sol	Bureau 10	Dalle de sol marron		Dalle de sol	S219	P108	Oui
1er sous-sol	Bureau 11	Dalle de sol marron		Dalle de sol	S218	P108	Oui
1er sous-sol	Bureau 12	Dalle de sol marron		Dalle de sol	S217	P108	Oui
1er sous-sol	Bureau 13	Dalle de sol marron		Dalle de sol	S216	P108	Oui
1er sous-sol	Bureau 14	Dalle de sol marron		Dalle de sol	S215	P108	Oui
1er sous-sol	Bureau 15	Dalle de sol marron	X	Dalle de sol	S108	P108	Oui

2003 - Faïence Colle							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>2 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Sanitaires hommes	Faïence	X	Colle	S126	P126	Oui

2004 - Linoléum Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>2723 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Bureau 7	Linoléum	X	Colle noire	S134	P134	Oui
1er sous-sol	Bureau 8	Revêtement de sol		Colle noire	S223	P134	Oui
1er sous-sol	Bureau 9	Revêtement de sol		Colle noire	S224	P134	Oui
1er sous-sol	Bureau 10	Revêtement de sol		Colle noire	S225	P134	Oui
1er sous-sol	Bureau 11	Revêtement de sol		Colle noire	S226	P134	Oui
1er sous-sol	Bureau 12	Revêtement de sol		Colle noire	S227	P134	Oui
1er sous-sol	Bureau 13	Revêtement de sol		Colle noire	S228	P134	Oui
1er sous-sol	Bureau 14	Revêtement de sol		Colle noire	S229	P134	Oui
1er sous-sol	Bureau 15	Revêtement de sol		Colle noire	S230	P134	Oui
1er sous-sol	Salle de cours 11	Revêtement de sol		Colle noire	S231	P134	Oui
1er sous-sol	Salle de cours 12	Revêtement de sol		Colle noire	S232	P134	Oui
1er sous-sol	Salle de cours 13	Revêtement de sol		Colle noire	S233	P134	Oui

2014 - Plinthes carrelages Colle							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>160 ml</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Hall d'entrée 1	Plinthes carrelages	X	Colle	S172	P172	Oui
RDC	Hall d'entrée 2	Plinthes carrelages		Colle	S296	P172	Oui
RDC	Circulation	Plinthes carrelages		Colle	S297	P172	Oui



2015 - Dalle de sol verte Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>227 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	108 Chambre	Dalle de sol verte	X	Dalle de sol	S090	P088	Oui
1er	116 Chambre	Dalle de sol verte		Dalle de sol	S579	P088	Oui
1er	122 Chambre	Dalle de sol verte		Dalle de sol	S580	P088	Oui
RDC	Entrée 3	Dalle de sol verte		Dalle de sol	S298	P088	Oui
RDC	Salle de cours 7	Dalle de sol verte		Dalle de sol	S300	P088	Oui
RDC	Bureau 6	Dalle de sol verte		Dalle de sol	S299	P088	Oui

2016 - Dalle de sol bleue Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>1375 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	104 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S601	P059	Oui
1er	105 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S602	P059	Oui
1er	107 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S603	P059	Oui
1er	108 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S604	P059	Oui
1er	110 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S605	P059	Oui
1er	111 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S606	P059	Oui
1er	112 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S607	P059	Oui
1er	113 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S608	P059	Oui
1er	114 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S609	P059	Oui
1er	116 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S610	P059	Oui
1er	117 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S611	P059	Oui
1er	119 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S612	P059	Oui
1er	120 Couloir	Dalle de sol bleue		Colle noire	S631	P059	Oui
1er	121 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S613	P059	Oui
1er	122 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S614	P059	Oui
1er	125 Chambre	Dalle de sol bleue	X	Colle noire	S059	P059	Oui
1er	126 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S615	P059	Oui
1er	128 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S616	P059	Oui
1er	129 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S617	P059	Oui
1er	131 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S618	P059	Oui
1er	132 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S619	P059	Oui
1er	133 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S620	P059	Oui
1er	134 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S621	P059	Oui
1er	135 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S622	P059	Oui
1er	137 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S623	P059	Oui
1er	138 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S624	P059	Oui
1er	140 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S625	P059	Oui
1er	141 Couloir	Dalle de sol bleue		Colle noire	S628	P059	Oui
1er	142 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S626	P059	Oui
1er	143 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S627	P059	Oui
RDC	Vestiaires 1	Dalle de sol bleue		Colle noire	S310	P059	Oui
RDC	Salle de cours 5	Dalle de sol bleue		Colle noire	S308	P059	Oui
RDC	SAS	Dalle de sol bleue		Colle noire	S302	P059	Oui
RDC	Bureau 5	Dalle de sol bleue		Colle noire	S304	P059	Oui
RDC	Salle de cours 6	Dalle de sol bleue		Colle noire	S306	P059	Oui

2017 - Dalle de sol bleue Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>655 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	104 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S581	P058	Oui
1er	110 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S582	P058	Oui
1er	112 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S583	P058	Oui
1er	117 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S584	P058	Oui
1er	120 Couloir	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S630	P058	Oui
1er	121 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S585	P058	Oui
1er	122 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S586	P058	Oui
1er	125 Chambre	Dalle de sol bleue	X	Dalle de sol	S058	P058	Oui
1er	131 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S587	P058	Oui
1er	133 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S588	P058	Oui
1er	138 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S589	P058	Oui
1er	142 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S590	P058	Oui
RDC	Vestiaires 1	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S309	P058	Oui
RDC	Salle de cours 5	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S307	P058	Oui
RDC	SAS	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S301	P058	Oui
RDC	Bureau 5	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S303	P058	Oui
RDC	Salle de cours 6	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S305	P058	Oui

2018 - Dalle de sol jaune Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>215 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	119 Chambre	Dalle de sol jaune	X	Dalle de sol	S092	P092	Oui
RDC	Salle de cours 3	Dalle de sol jaune		Dalle de sol	S313	P092	Oui
RDC	Entrée 2	Dalle de sol jaune		Dalle de sol	S314	P092	Oui
RDC	Salle de cours 4	Dalle de sol jaune		Dalle de sol	S311	P092	Oui
RDC	Bureau 2	Dalle de sol jaune		Dalle de sol	S312	P092	Oui

2019 - Dalle de sol beige Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>454 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	101 Cage d'escalier	Dalle de sol beige		Colle noire	S386	P094	Oui
1er	124 Cage d'escalier	Dalle de sol beige	X	Colle noire	S096	P094	Oui
RDC	Cage d'escalier 1	Dalle de sol beige		Colle noire	S324	P094	Oui
RDC	Entrée 1	Dalle de sol beige		Colle noire	S320	P094	Oui
RDC	Salle de cours 1	Dalle de sol beige		Colle noire	S316	P094	Oui
RDC	Bureau 1	Dalle de sol beige		Colle noire	S318	P094	Oui
RDC	Salle de cours 2	Dalle de sol beige		Colle noire	S322	P094	Oui
RDC	Salle de cours 3	Dalle de sol		Colle noire	S327	P094	Oui
RDC	Entrée 2	Dalle de sol		Colle noire	S328	P094	Oui
RDC	Salle de cours 4	Dalle de sol		Colle noire	S329	P094	Oui
RDC	Bureau 2	Dalle de sol		Colle noire	S330	P094	Oui
RDC	Bureau 3	Dalle de sol		Colle noire	S331	P094	Oui
RDC	Coiffeur	Dalle de sol		Colle noire	S335	P094	Oui
RDC	Cage d'escalier 2	Dalle de sol beige		Colle noire	S337	P094	Oui
RDC	Entrée 3	Dalle de sol		Colle noire	S334	P094	Oui

2020 - Dalle de sol beige Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>251 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	101 Cage d'escalier	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S385	P093	Oui
1er	124 Cage d'escalier	Dalle de sol beige	X	Dalle de sol	S095	P093	Oui
RDC	Cage d'escalier 1	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S323	P093	Oui
RDC	Entrée 1	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S319	P093	Oui
RDC	Salle de cours 1	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S315	P093	Oui
RDC	Bureau 1	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S317	P093	Oui
RDC	Salle de cours 2	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S321	P093	Oui
RDC	Cage d'escalier 2	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S336	P093	Oui

2022 - Dalle de sol grise Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>69 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Coiffeur	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S333	P109	Oui
RDC	Entrée 3	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S332	P109	Oui
1er sous-sol	Couloir 2	Dalle de sol grise	X	Dalle de sol	S109	P109	Oui

2023 - Dalle de sol verte Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>175 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Entrée 3	Dalle de sol verte		Colle noire	S339	P168	Oui
RDC	Salle de cours 7	Dalle de sol verte		Colle noire	S338	P168	Oui
RDC	Bureau 6	Dalle de sol verte		Colle noire	S340	P168	Oui
RDC	Salle de cours 8	Dalle de sol verte	X	Colle noire	S168	P168	Oui

2030 - Mastic vitrier ext Mastic de vitrage							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>960 ml</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	107 Chambre	Mastic vitrier ext	X	Mastic de vitrage	S079	P079	Oui
RDC	Extérieurs	Mastic vitrier ext		Mastic de vitrage	S383	P079	Oui

2031 - Joint entre bâti et maçonnerie Mastic marron							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>665 ml</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	140 Chambre	Joint entre bâti et maçonnerie	X	Mastic marron	S075	P075	Oui
RDC	Extérieurs	Joint entre bâti et maçonnerie		Mastic marron	S384	P075	Oui

Z037 - Dalle de sol beige Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>60 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	201 Cage d'escalier	Dalle de sol beige		Colle noire	S396	P045	Oui
2ème	225 Cage d'escalier	Dalle de sol beige	X	Colle noire	S045	P045	Oui

Z038 - Dalle de sol beige Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>60 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	201 Cage d'escalier	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S395	P044	Oui
2ème	225 Cage d'escalier	Dalle de sol beige	X	Dalle de sol	S044	P044	Oui

Z042 - Plinthes carrelages Colle							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>416 ml</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	203 Sanitaires	Plinthes carrelages	X	Colle	S039	P037	Oui
2ème	209 Sanitaires	Plinthes carrelages		Colle	S411	P037	Oui
2ème	215 Sanitaires	Plinthes carrelages		Colle	S412	P037	Oui
2ème	224 Sanitaires	Plinthes carrelages		Colle	S409	P037	Oui
2ème	237 Sanitaires	Plinthes carrelages		Colle	S410	P037	Oui
1er	103 Sanitaires	Plinthes carrelages		Colle	S405	P037	Oui
1er	123 Sanitaires	Plinthes carrelages		Colle	S406	P037	Oui
1er	130 Vestiaires	Plinthes carrelages		Colle	S407	P037	Oui
1er	136 Sanitaires	Plinthes carrelages		Colle	S408	P037	Oui

Z043 - Faïence Colle							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>5 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	115 Sanitaires	Faïence	X	Colle	S091	P091	Oui
1er	122 Chambre	Faïence		Colle	S413	P091	Oui

Amiante

Z044 - Faïence Colle							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>8 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	215 Sanitaires	Faïence		Colle	S415	P025	Oui
2ème	231 Vestiaires	Faïence		Colle	S414	P025	Oui
2ème	237 Sanitaires	Faïence	X	Colle	S025	P025	Oui

Z051 - Dalle de sol grise Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>160 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	105 Chambre	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S591	P064	Oui
1er	113 Chambre	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S592	P064	Oui
1er	126 Chambre	Dalle de sol grise	X	Dalle de sol	S064	P064	Oui
1er	134 Chambre	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S593	P064	Oui

Z052 - Dalle de sol rouge Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>160 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	107 Chambre	Dalle de sol rouge		Dalle de sol	S594	P066	Oui
1er	114 Chambre	Dalle de sol rouge		Dalle de sol	S595	P066	Oui
1er	128 Chambre	Dalle de sol rouge	X	Dalle de sol	S066	P066	Oui
1er	135 Chambre	Dalle de sol rouge		Dalle de sol	S596	P066	Oui

Z053 - Dalle de sol verte Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>40 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	222 Chambre	Dalle de sol verte	X	Colle noire	S043	P043	Oui

Z054 - Dalle de sol verte Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>40 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	222 Chambre	Dalle de sol verte	X	Dalle de sol	S042	P042	Oui

Z055 - Dalle de sol grise Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>200 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	205 Chambre	Dalle de sol grise		Colle noire	S665	P015	Oui
2ème	213 Chambre	Dalle de sol grise		Colle noire	S667	P015	Oui
2ème	216 Chambre	Dalle de sol grise		Colle noire	S669	P015	Oui
2ème	227 Chambre	Dalle de sol grise	X	Colle noire	S015	P015	Oui
2ème	235 Chambre	Dalle de sol grise		Colle noire	S663	P015	Oui

Z056 - Dalle de sol grise Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>200 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	205 Chambre	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S664	P014	Oui
2ème	213 Chambre	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S666	P014	Oui
2ème	216 Chambre	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S668	P014	Oui
2ème	227 Chambre	Dalle de sol grise	X	Dalle de sol	S014	P014	Oui
2ème	235 Chambre	Dalle de sol grise		Dalle de sol	S662	P014	Oui



Z057 - Dalle de sol bleue Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : 440 m²							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	204 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S652	P008	Oui
2ème	210 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S654	P008	Oui
2ème	212 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S656	P008	Oui
2ème	217 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S658	P008	Oui
2ème	221 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S660	P008	Oui
2ème	226 Chambre	Dalle de sol bleue	X	Dalle de sol	S008	P008	Oui
2ème	232 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S644	P008	Oui
2ème	234 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S646	P008	Oui
2ème	239 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S648	P008	Oui
2ème	242 Couloir	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S688	P008	Oui
2ème	243 Chambre	Dalle de sol bleue		Dalle de sol	S650	P008	Oui

Z058 - Dalle de sol bleue Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : 440 m²							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	204 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S653	P009	Oui
2ème	210 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S655	P009	Oui
2ème	212 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S657	P009	Oui
2ème	217 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S659	P009	Oui
2ème	221 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S661	P009	Oui
2ème	226 Chambre	Dalle de sol bleue	X	Colle noire	S009	P009	Oui
2ème	232 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S645	P009	Oui
2ème	234 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S647	P009	Oui
2ème	239 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S649	P009	Oui
2ème	242 Couloir	Dalle de sol bleue		Colle noire	S689	P009	Oui
2ème	243 Chambre	Dalle de sol bleue		Colle noire	S651	P009	Oui

Z059 - Dalle de sol rouge Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>200 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	207 Chambre	Dalle de sol rouge		Colle noire	S673	P017	Oui
2ème	214 Chambre	Dalle de sol rouge		Colle noire	S675	P017	Oui
2ème	219 Chambre	Dalle de sol rouge		Colle noire	S677	P017	Oui
2ème	229 Chambre	Dalle de sol rouge	X	Colle noire	S017	P017	Oui
2ème	236 Chambre	Dalle de sol rouge		Colle noire	S671	P017	Oui

Z060 - Dalle de sol rouge Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>200 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	207 Chambre	Dalle de sol rouge		Dalle de sol	S672	P016	Oui
2ème	214 Chambre	Dalle de sol rouge		Dalle de sol	S674	P016	Oui
2ème	219 Chambre	Dalle de sol rouge		Dalle de sol	S676	P016	Oui
2ème	229 Chambre	Dalle de sol rouge	X	Dalle de sol	S016	P016	Oui
2ème	236 Chambre	Dalle de sol rouge		Dalle de sol	S670	P016	Oui

Z061 - Dalle de sol beige Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>200 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	208 Chambre	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S684	P018	Oui
2ème	230 Chambre	Dalle de sol beige	X	Dalle de sol	S018	P018	Oui
2ème	238 Chambre	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S678	P018	Oui
2ème	241 Chambre	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S680	P018	Oui
2ème	244 Chambre	Dalle de sol beige		Dalle de sol	S682	P018	Oui

Z062 - Dalle de sol beige Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>200 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	208 Chambre	Dalle de sol beige		Colle noire	S685	P019	Oui
2ème	230 Chambre	Dalle de sol beige	X	Colle noire	S019	P019	Oui
2ème	238 Chambre	Dalle de sol beige		Colle noire	S679	P019	Oui
2ème	241 Chambre	Dalle de sol beige		Colle noire	S681	P019	Oui
2ème	244 Chambre	Dalle de sol beige		Colle noire	S683	P019	Oui

Z063 - Dalle de sol jaune Dalle de sol							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>80 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	211 Chambre	Dalle de sol jaune		Dalle de sol	S686	P023	Oui
2ème	233 Chambre	Dalle de sol jaune	X	Dalle de sol	S023	P023	Oui

Z064 - Dalle de sol jaune Colle noire							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : <b>80 m²</b>							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	211 Chambre	Dalle de sol jaune		Colle noire	S687	P024	Oui
2ème	233 Chambre	Dalle de sol jaune	X	Colle noire	S024	P024	Oui



2005 - Revêtement de plafond Flocage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Entrée 1	Revêtement de plafond		Flocage	S279	P132	Non
RDC	Salle de cours 1	Revêtement de plafond		Flocage	S280	P132	Non
RDC	Bureau 1	Revêtement de plafond		Flocage	S281	P132	Non
RDC	Salle de cours 2	Revêtement de plafond		Flocage	S282	P132	Non
RDC	Salle de cours 3	Revêtement de plafond		Flocage	S283	P132	Non
RDC	Entrée 2	Revêtement de plafond		Flocage	S284	P132	Non
RDC	Salle de cours 4	Revêtement de plafond		Flocage	S285	P132	Non
RDC	Bureau 2	Revêtement de plafond		Flocage	S286	P132	Non
RDC	Entrée 3	Revêtement de plafond		Flocage	S287	P132	Non
RDC	Salle de cours 5	Revêtement de plafond		Flocage	S288	P132	Non
RDC	SAS	Revêtement de plafond		Flocage	S289	P132	Non
RDC	Bureau 5	Revêtement de plafond		Flocage	S290	P132	Non
RDC	Salle de cours 6	Revêtement de plafond		Flocage	S291	P132	Non
RDC	Salle de cours 7	Revêtement de plafond		Flocage	S292	P132	Non
RDC	Entrée 3	Revêtement de plafond		Flocage	S293	P132	Non
RDC	Bureau 6	Revêtement de plafond		Flocage	S294	P132	Non
RDC	Salle de cours 8	Revêtement de plafond		Flocage	S295	P132	Non
1er sous-sol	Salle de cours 11	Revêtement de plafond		Flocage	S239	P132	Non
1er sous-sol	Salle de cours 12	Revêtement de plafond	X	Flocage	S132	P132	Non
1er sous-sol	Salle de cours 13	Revêtement de plafond		Flocage	S236	P132	Non

2006 - Revêtement de poutre Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Salle de cours 11	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S238	P131	Non
1er sous-sol	Salle de cours 12	Revêtement de poutre	X	Enduit + peinture	S131	P131	Non
1er sous-sol	Salle de cours 13	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S235	P131	Non

2007 - Revêtement de poteau Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Salle de cours 11	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S237	P130	Non
1er sous-sol	Salle de cours 12	Revêtement de poteau	X	Enduit + peinture	S130	P130	Non
1er sous-sol	Salle de cours 13	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S234	P130	Non

2008 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Bureau 13	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S246	P107	Non
1er sous-sol	Bureau 14	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S243	P107	Non
1er sous-sol	Bureau 15	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S240	P107	Non
1er sous-sol	Salle de dours 10	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S107	P107	Non

2009 - Revêtement de poteau Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Bureau 13	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S247	P105	Non
1er sous-sol	Bureau 14	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S244	P105	Non
1er sous-sol	Bureau 15	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S241	P105	Non
1er sous-sol	Salle de dours 10	Revêtement de poteau	X	Enduit + peinture	S105	P105	Non

2010 - Revêtement de poutre Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Bureau 13	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S248	P106	Non
1er sous-sol	Bureau 14	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S245	P106	Non
1er sous-sol	Bureau 15	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S242	P106	Non
1er sous-sol	Salle de dours 10	Revêtement de poutre	X	Enduit + peinture	S106	P106	Non

2011 - Revêtement de poteau Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Bureau 7	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S256	P111	Non
1er sous-sol	Bureau 8	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S254	P111	Non
1er sous-sol	Bureau 9	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S252	P111	Non
1er sous-sol	Bureau 11	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S250	P111	Non
1er sous-sol	Bureau 12	Revêtement de poteau	X	Enduit + peinture	S111	P111	Non

2012 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Bureau 7	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S255	P110	Non
1er sous-sol	Bureau 8	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S253	P110	Non
1er sous-sol	Bureau 9	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S251	P110	Non
1er sous-sol	Bureau 11	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S249	P110	Non
1er sous-sol	Bureau 12	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S110	P110	Non

Amiante

2013 - Revêtement de plafond Fibralth							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er sous-sol	Hall	Revêtement de plafond	X	Fibralth	S123	P123	Non
1er sous-sol	Salle TV	Revêtement de plafond		Fibralth	S278	P123	Non
1er sous-sol	Audiovisuel	Revêtement de plafond		Fibralth	S277	P123	Non
1er sous-sol	Salle de cours 9	Revêtement de plafond		Fibralth	S276	P123	Non
1er sous-sol	Sanitaires hommes	Revêtement de plafond		Fibralth	S274	P123	Non
1er sous-sol	Sanitaires femmes	Revêtement de plafond		Fibralth	S273	P123	Non
1er sous-sol	Vestiaires 2	Revêtement de plafond		Fibralth	S275	P123	Non
1er sous-sol	Couloir 2	Revêtement de plafond		Fibralth	S272	P123	Non
1er sous-sol	Magasin 8	Revêtement de plafond		Fibralth	S271	P123	Non
1er sous-sol	Magasin 9	Revêtement de plafond		Fibralth	S270	P123	Non
1er sous-sol	Sas	Revêtement de plafond		Fibralth	S269	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 7	Revêtement de plafond		Fibralth	S268	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 8	Revêtement de plafond		Fibralth	S267	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 9	Revêtement de plafond		Fibralth	S266	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 10	Revêtement de plafond		Fibralth	S265	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 11	Revêtement de plafond		Fibralth	S264	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 12	Revêtement de plafond		Fibralth	S263	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 13	Revêtement de plafond		Fibralth	S262	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 14	Revêtement de plafond		Fibralth	S261	P123	Non
1er sous-sol	Bureau 15	Revêtement de plafond		Fibralth	S260	P123	Non
1er sous-sol	Salle de cours 11	Revêtement de plafond		Fibralth	S259	P123	Non

Amiante



Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
-sol							
1er sous-sol	Salle de cours 12	Revêtement de plafond		Fibralith	S258	P123	Non
1er sous-sol	Salle de cours 13	Revêtement de plafond		Fibralith	S257	P123	Non

Z021 - Carrelage Ragréege + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Hall d'entrée 1	Carrelage		Ragréege + colle	S325	P173	Non
RDC	Hall d'entrée 2	Carrelage		Ragréege + colle	S326	P173	Non
RDC	Circulation	Carrelage	X	Ragréege + colle	S173	P173	Non

Z024 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Entrée 1	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S341	P177	Non
RDC	Salle de cours 1	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S347	P177	Non
RDC	Bureau 1	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S344	P177	Non
RDC	Salle de cours 2	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S177	P177	Non
RDC	Salle de cours 3	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S350	P177	Non
RDC	Entrée 2	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S353	P177	Non
RDC	Salle de cours 4	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S356	P177	Non
RDC	Bureau 2	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S359	P177	Non

Z025 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Entrée 1	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S342	P179	Non
RDC	Salle de cours 1	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S348	P179	Non
RDC	Bureau 1	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S345	P179	Non
RDC	Salle de cours 2	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S179	P179	Non
RDC	Salle de cours 3	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S351	P179	Non
RDC	Entrée 2	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S354	P179	Non
RDC	Salle de cours 4	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S357	P179	Non
RDC	Bureau 2	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S360	P179	Non

Amiante

2026 - Revêtement de poteau Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Entrée 1	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S343	P178	Non
RDC	Salle de cours 1	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S349	P178	Non
RDC	Bureau 1	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S346	P178	Non
RDC	Salle de cours 2	Revêtement de poteau	X	Enduit + peinture	S178	P178	Non
RDC	Salle de cours 3	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S352	P178	Non
RDC	Entrée 2	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S355	P178	Non
RDC	Salle de cours 4	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S358	P178	Non
RDC	Bureau 2	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S361	P178	Non

2027 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Entrée 3	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S365	P171	Non
RDC	Salle de cours 5	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S380	P171	Non
RDC	SAS	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S377	P171	Non
RDC	Bureau 5	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S374	P171	Non
RDC	Salle de cours 6	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S371	P171	Non
RDC	Salle de cours 7	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S368	P171	Non
RDC	Bureau 6	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S362	P171	Non
RDC	Salle de cours 8	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S171	P171	Non

2028 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Entrée 3	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S366	P169	Non
RDC	Salle de cours 5	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S381	P169	Non
RDC	SAS	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S378	P169	Non
RDC	Bureau 5	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S375	P169	Non
RDC	Salle de cours 6	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S372	P169	Non
RDC	Salle de cours 7	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S369	P169	Non
RDC	Bureau 6	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S363	P169	Non
RDC	Salle de cours 8	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S169	P169	Non

2029 - Revêtement de poteau Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Entrée 3	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S367	P170	Non
RDC	Salle de cours 5	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S382	P170	Non
RDC	SAS	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S379	P170	Non
RDC	Bureau 5	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S376	P170	Non
RDC	Salle de cours 6	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S373	P170	Non
RDC	Salle de cours 7	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S370	P170	Non
RDC	Bureau 6	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S364	P170	Non
RDC	Salle de cours 8	Revêtement de poteau	X	Enduit + peinture	S170	P170	Non

2032 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	101 Cage d'escalier	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S387	P095	Non
1er	124 Cage d'escalier	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S093	P095	Non

2033 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	101 Cage d'escalier	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S388	P096	Non
1er	124 Cage d'escalier	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S094	P096	Non

2034 - Revêtement de plafond Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	201 Cage d'escalier	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S397	P099	Non
2ème	225 Cage d'escalier	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S400	P099	Non
1er	101 Cage d'escalier	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S389	P099	Non
1er	124 Cage d'escalier	Revêtement de plafond	X	Enduit + peinture	S099	P099	Non

Z035 - Revêtement de poutre Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	201 Cage d'escalier	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S398	P098	Non
2ème	225 Cage d'escalier	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S401	P098	Non
1er	101 Cage d'escalier	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S390	P098	Non
1er	124 Cage d'escalier	Revêtement de poutre	X	Enduit + peinture	S098	P098	Non

Z036 - Revêtement de sous-face Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	201 Cage d'escalier	Revêtement de sous-face		Enduit + peinture	S399	P097	Non
2ème	225 Cage d'escalier	Revêtement de sous-face		Enduit + peinture	S402	P097	Non
1er	101 Cage d'escalier	Revêtement de sous-face		Enduit + peinture	S391	P097	Non
1er	124 Cage d'escalier	Revêtement de sous-face	X	Enduit + peinture	S097	P097	Non

Z039 - Colle sous nez de marches Colle marron							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	201 Cage d'escalier	Colle sous nez de marches		Colle marron	S394	P052	Non
2ème	225 Cage d'escalier	Colle sous nez de marches	X	Colle marron	S052	P052	Non
1er	101 Cage d'escalier	Colle sous nez de marches		Colle marron	S404	P052	Non
1er	124 Cage d'escalier	Colle sous nez de marches		Colle marron	S403	P052	Non

Z040 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	201 Cage d'escalier	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S393	P047	Non
2ème	225 Cage d'escalier	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S047	P047	Non

Z041 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	201 Cage d'escalier	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S392	P046	Non
2ème	225 Cage d'escalier	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S046	P046	Non

Amiante

2045 - Revêtement de poteau Rebouchage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	104 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S416	P080	Non
1er	105 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S417	P080	Non
1er	107 Chambre	Revêtement de poteau	X	Rebouchage	S080	P080	Non
1er	108 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S418	P080	Non
1er	110 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S419	P080	Non
1er	111 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S420	P080	Non
1er	112 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S421	P080	Non
1er	113 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S422	P080	Non
1er	114 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S423	P080	Non
1er	116 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S424	P080	Non
1er	117 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S425	P080	Non
1er	119 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S426	P080	Non
1er	121 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S427	P080	Non
1er	122 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S428	P080	Non
1er	125 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S444	P080	Non
1er	126 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S446	P080	Non
1er	128 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S448	P080	Non
1er	129 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S450	P080	Non
1er	131 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S452	P080	Non
1er	132 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S454	P080	Non
1er	133 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S456	P080	Non
1er	134 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S458	P080	Non
1er	135 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S460	P080	Non
1er	137 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S462	P080	Non
1er	138 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S464	P080	Non
1er	140 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S466	P080	Non
1er	142 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S468	P080	Non
1er	143 Chambre	Revêtement de poteau		Rebouchage	S470	P080	Non

2046 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	104 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S429	P062	Non
1er	105 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S430	P062	Non
1er	107 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S431	P062	Non
1er	108 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S432	P062	Non
1er	110 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S433	P062	Non
1er	111 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S434	P062	Non
1er	112 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S435	P062	Non
1er	113 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S436	P062	Non
1er	114 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S437	P062	Non
1er	116 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S438	P062	Non
1er	117 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S439	P062	Non
1er	119 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S440	P062	Non
1er	121 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S441	P062	Non
1er	122 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S442	P062	Non
1er	125 Chambre	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S060	P062	Non
		Revêtement de mur		Enduit + peinture	S443	P062	Non
1er	126 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S445	P062	Non
1er	128 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S447	P062	Non
1er	129 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S449	P062	Non
1er	131 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S451	P062	Non
1er	132 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S453	P062	Non
1er	133 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S455	P062	Non
1er	134 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S457	P062	Non
1er	135 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S459	P062	Non
1er	137 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S461	P062	Non
1er	138 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S463	P062	Non
1er	140 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S465	P062	Non
1er	142 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S467	P062	Non
1er	143 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S469	P062	Non

2047 - Revêtement de mur Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	204 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S475	P030	Non
2ème	205 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S471	P030	Non
2ème	207 Chambre	Revêtement de mur	X	Enduit + peinture	S030	P030	Non
2ème	208 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S479	P030	Non
2ème	210 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S483	P030	Non
2ème	211 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S487	P030	Non
2ème	212 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S491	P030	Non
2ème	213 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S495	P030	Non
2ème	214 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S499	P030	Non
2ème	216 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S503	P030	Non
2ème	217 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S507	P030	Non
2ème	219 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S511	P030	Non
2ème	221 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S515	P030	Non
2ème	222 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S519	P030	Non
2ème	226 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S523	P030	Non
2ème	227 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S527	P030	Non
2ème	229 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S531	P030	Non
2ème	230 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S535	P030	Non
2ème	232 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S539	P030	Non
2ème	233 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S543	P030	Non
2ème	234 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S547	P030	Non
2ème	235 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S551	P030	Non
2ème	236 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S555	P030	Non
2ème	238 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S559	P030	Non
2ème	239 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S563	P030	Non
2ème	241 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S567	P030	Non
2ème	243 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S571	P030	Non
2ème	244 Chambre	Revêtement de mur		Enduit + peinture	S575	P030	Non

2048 - Revêtement de poteau Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	204 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S476	P031	Non
2ème	205 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S472	P031	Non
2ème	207 Chambre	Revêtement de poteau	X	Enduit + peinture	S031	P031	Non
2ème	208 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S480	P031	Non
2ème	210 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S484	P031	Non
2ème	211 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S488	P031	Non
2ème	212 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S492	P031	Non
2ème	213 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S496	P031	Non
2ème	214 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S500	P031	Non
2ème	216 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S504	P031	Non
2ème	217 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S508	P031	Non
2ème	219 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S512	P031	Non
2ème	221 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S516	P031	Non
2ème	222 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S520	P031	Non
2ème	226 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S524	P031	Non
2ème	227 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S528	P031	Non
2ème	229 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S532	P031	Non
2ème	230 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S536	P031	Non
2ème	232 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S540	P031	Non
2ème	233 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S544	P031	Non
2ème	234 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S548	P031	Non
2ème	235 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S552	P031	Non
2ème	236 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S556	P031	Non
2ème	238 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S560	P031	Non
2ème	239 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S564	P031	Non
2ème	241 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S568	P031	Non
2ème	243 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S572	P031	Non
2ème	244 Chambre	Revêtement de poteau		Enduit + peinture	S576	P031	Non



2049 - Revêtement de plafond Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	204 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S477	P033	Non
2ème	205 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S473	P033	Non
2ème	207 Chambre	Revêtement de plafond	X	Enduit + peinture	S032	P033	Non
2ème	208 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S481	P033	Non
2ème	210 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S485	P033	Non
2ème	211 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S489	P033	Non
2ème	212 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S493	P033	Non
2ème	213 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S497	P033	Non
2ème	214 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S501	P033	Non
2ème	216 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S505	P033	Non
2ème	217 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S509	P033	Non
2ème	219 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S513	P033	Non
2ème	221 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S517	P033	Non
2ème	222 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S521	P033	Non
2ème	226 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S525	P033	Non
2ème	227 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S529	P033	Non
2ème	229 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S533	P033	Non
2ème	230 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S537	P033	Non
2ème	232 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S541	P033	Non
2ème	233 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S545	P033	Non
2ème	234 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S549	P033	Non
2ème	235 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S553	P033	Non
2ème	236 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S557	P033	Non
2ème	238 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S561	P033	Non
2ème	239 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S565	P033	Non
2ème	241 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S569	P033	Non
2ème	243 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S573	P033	Non
2ème	244 Chambre	Revêtement de plafond		Enduit + peinture	S577	P033	Non

Z050 - Revêtement de poutre Enduit + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
2ème	204 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S478	P032	Non
2ème	205 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S474	P032	Non
2ème	207 Chambre	Revêtement de poutre	X	Enduit + peinture	S033	P032	Non
2ème	208 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S482	P032	Non
2ème	210 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S486	P032	Non
2ème	211 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S490	P032	Non
2ème	212 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S494	P032	Non
2ème	213 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S498	P032	Non
2ème	214 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S502	P032	Non
2ème	216 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S506	P032	Non
2ème	217 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S510	P032	Non
2ème	219 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S514	P032	Non
2ème	221 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S518	P032	Non
2ème	222 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S522	P032	Non
2ème	226 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S526	P032	Non
2ème	227 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S530	P032	Non
2ème	229 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S534	P032	Non
2ème	230 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S538	P032	Non
2ème	232 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S542	P032	Non
2ème	233 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S546	P032	Non
2ème	234 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S550	P032	Non
2ème	235 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S554	P032	Non
2ème	236 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S558	P032	Non
2ème	238 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S562	P032	Non
2ème	239 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S566	P032	Non
2ème	241 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S570	P032	Non
2ème	243 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S574	P032	Non
2ème	244 Chambre	Revêtement de poutre		Enduit + peinture	S578	P032	Non

5	Résultats du repérage
---	-----------------------

5.1	Résultats de l'Analyse Documentaire :
-----	---------------------------------------

Titre	
Programme de travaux	

Amiante

<b>5.2</b>	<b>Liste des matériaux et produits repérés</b>
------------	--

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
201 Cage d'escalier	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P046)	Non	
		Plancher	Colle sous nez de marches	Colle marron	Résultat d'analyse (P052)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P044)	Oui	30 m²
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P099)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P098)	Non	
		Plafond	Revêtement de sous-face	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P097)	Non	
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P047)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P045)	Oui	30 m²
203 Sanitaires	2ème	Conduit EP	Enduit de rebouchage	Enduit	Résultat d'analyse (P034)	Non	
		Conduit EP	Rebouchage plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P035)	Non	
		Murs	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P039)	Non	
		Plancher	Mosaïque	Colle	Résultat d'analyse (P038)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P037)	Oui	80 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
		Mur	Joint entre plaques de plâtres	Enduit sur bande à joint	Résultat d'analyse (P041)	Non	
		Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P036)	Non	
204 Chambre	2ème	Mur	Revêtement de mur extérieur	Enduit gris	Résultat d'analyse (P029)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier int	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P028)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier ext	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P049)	Non	
		Doublage	Plot de colle	Colle plâtreuse	Résultat d'analyse (P048)	Non	
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
205 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P014)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol grise	Colle noire	Résultat d'analyse (P015)	Oui	40 m²
207 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P016)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol rouge	Colle noire	Résultat d'analyse (P017)	Oui	40 m²
208 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P018)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P019)	Oui	40 m²
209 Sanitaires	2ème	Murs	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P040)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P037)	Oui	30 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
							produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
210 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
211 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P023)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol jaune	Colle noire	Résultat d'analyse (P024)	Oui	40 m²
212 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
213 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P014)	Oui	40 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plancher	Dalle de sol grise	Colle noire	Résultat d'analyse (P015)	Oui	40 m²
214 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P016)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol rouge	Colle noire	Résultat d'analyse (P017)	Oui	40 m²
215 Sanitaires	2ème	Placard	Conduit vertical	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P180)	Oui	4 ml
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P037)	Oui	15 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
		Mur	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P025)	Oui	3 m²
216 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P014)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol grise	Colle noire	Résultat d'analyse (P015)	Oui	40 m²
217 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
219 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P016)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol rouge	Colle noire	Résultat d'analyse (P017)	Oui	40 m²
220 Couloir	2ème	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol		Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire		Oui	40 m²
221 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
222 Chambre	2ème	Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P042)	Oui	40 m²
		Fenêtre	Joint entre bâti et maçonnerie	Mastic marron	Résultat d'analyse (P051)	Oui	3,5 ml
		Fenêtre	Joint entre bâti et maçonnerie	Mastic marron	Résultat d'analyse (P050)	Oui	3,5 ml
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol verte	Colle noire	Résultat d'analyse (P043)	Oui	40 m²
224 Sanitaires	2ème	Conduit EP	Enduit de rebouchage	Enduit	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Plancher	Mosaïque	Colle	Résultat d'analyse (P020)	Non	
		Murs	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Conduit EP	Rebouchage plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse	Oui	80 ml / Les valeurs

Amiante



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P037)		données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
225 Cage d'escalier	2ème	Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P044)	Oui	30 m²
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P046)	Non	
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P047)	Non	
		Plancher	Colle sous nez de marches	Colle marron	Résultat d'analyse (P052)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P099)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P098)	Non	
		Plafond	Revêtement de sous-face	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P097)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P045)	Oui	30 m²
226 Chambre	2ème	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P011)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier int	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P012)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier ext	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P013)	Non	
227 Chambre	2ème	Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P014)	Oui	40 m²
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de	Enduit + peinture	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			poteau		(P031)		
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Colle noire	Résultat d'analyse (P015)	Oui	40 m²
229 Chambre	2ème	Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P016)	Oui	40 m²
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge	Colle noire	Résultat d'analyse (P017)	Oui	40 m²
230 Chambre	2ème	Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P018)	Oui	40 m²
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P019)	Oui	40 m²
231 Vestiaires	2ème	Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P002)	Oui	21 ml
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	
		Mur	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P025)	Oui	2 m²
		Fenêtre	Mastic vitrier	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P006)	Non	
232 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
233 Chambre	2ème	Plancher	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P023)	Oui	40 m²
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol jaune	Colle noire	Résultat d'analyse (P024)	Oui	40 m²
234 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
235 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P014)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol grise	Colle noire	Résultat d'analyse (P015)	Oui	40 m²
236 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P016)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol rouge	Colle noire	Résultat d'analyse (P017)	Oui	40 m²
237 Sanitaires	2ème	Mur	Faïence	Colle	Résultat d'analyse	Oui	3 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P025)		
		Placard	Revêtement de mur	Enduit gris	Résultat d'analyse (P027)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P037)	Oui	15 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
238 Chambre	2ème	Porte	Joint sur ouvrant	Joint fibreux	Résultat d'analyse (P026)	Non	
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P018)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P019)	Oui	40 m²
239 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
241 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P018)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse	Oui	40 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P019)		
242 Couloir	2ème	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
243 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P008)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P009)	Oui	40 m²
244 Chambre	2ème	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P018)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P019)	Oui	40 m²
101 Cage d'escalier	1er	Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P093)	Oui	30 m²
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P095)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P099)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P098)	Non	
		Plafond	Revêtement de sous-face	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P097)	Non	
		Plancher	Colle sous nez de marches	Colle marron	Résultat d'analyse (P052)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	30 m²
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P096)	Non	
103 Sanitaires	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P083)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P082)	Non	
		Plancher	Mosaïque	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P089)	Non	
		Murs	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P090)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P081)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P084)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P037)	Oui	80 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
104 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
105 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P064)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
107 Chambre	1er	Fenêtre	Mastic vitrier int	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P078)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier ext	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P079)	Oui	10 ml
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P066)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
108 Chambre	1er	Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P088)	Oui	40 m²
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
109 Sanitaires	1er	Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P086)	Non	
		Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P085)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P087)	Non	
110 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
111 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol		Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
112 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
113 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P064)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
114 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P066)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
115 Sanitaires	1er	Mur	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P091)	Oui	3 m²
116 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P088)	Oui	40 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
117 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
119 Chambre	1er	Plancher	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P092)	Oui	40 m²
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
120 Couloir	1er	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
121 Chambre	1er	Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
122 Chambre	1er	Mur	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P091)	Oui	2 m²
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P088)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
123 Sanitaires	1er	Conduit EP	Rebouchage plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P057)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P054)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P055)	Non	
		Conduit EP	Enduit de rebouchage	Enduit	Résultat d'analyse (P056)	Non	
		Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P053)	Non	
		Murs	Faïence	Colle	Résultat d'analyse	Non	

Amiante



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P069)		
		Plancher	Joint de dilatation	Joint	Résultat d'analyse (P070)	Non	
		Mur	Joint entre plaques de plâtres	Enduit sur bande à joint	Résultat d'analyse (P072)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P037)	Oui	80 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
		Plancher	Mosaïque	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P068)	Non	
124 Cage d'escalier	1er	Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P095)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P093)	Oui	30 m²
		Plafond	Revêtement de sous-face	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P097)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P098)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P099)	Non	
		Plancher	Colle sous nez de marches	Colle marron	Résultat d'analyse (P052)	Non	
		Murs	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P096)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	30 m²
125 Chambre	1er	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier int	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P060)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier ext	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P061)	Non	
		Porte	Joint sur ouvrant	Joint fibreux	Résultat d'analyse (P063)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
126 Chambre	1er	Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse	Oui	40 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P064)		
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P065)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
128 Chambre	1er	Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P066)	Oui	40 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
129 Chambre	1er	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P071)	Oui	40 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
130 Vestiaires	1er	Fenêtre	Mastic vitrier	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P067)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P037)	Oui	21 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
131 Chambre	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
132 Chambre	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol		Oui	40 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
133 Chambre	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
134 Chambre	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P064)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
135 Chambre	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P066)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
136 Sanitaires	1er	Mur	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P073)	Oui	3 m²
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P037)	Oui	15 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
137 Chambre	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol		Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
138 Chambre	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse	Oui	40 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P058)		
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
139 Placard	1er	Doublage	Plot de colle	Colle plâtreuse	Résultat d'analyse (P074)	Non	
140 Chambre	1er	Fenêtre	Joint entre bâti et maçonnerie	Mastic marron	Résultat d'analyse (P075)	Oui	7 ml
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol		Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
141 Couloir	1er	Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol		Oui	40 m²
142 Chambre	1er	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	40 m²
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
143 Chambre	1er	Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P076)	Oui	40 m²
		Mur	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P077)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Non	
		Poteau	Revêtement de poteau	Rebouchage	Résultat d'analyse (P080)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	40 m²
Hall d'entrée 1	RDC	Mur	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P172)	Oui	130 ml
		Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P173)	Non	
		Plafond	Réseaux	Fonte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Réseaux	Fonte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Cage d'escalier 1	RDC	Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P093)	Oui	8 m²
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	8 m²
Hall d'entrée 2	RDC	Mur	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P172)	Oui	15 ml
		Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P173)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Entrée 1	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P093)	Oui	11 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P177)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P178)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	11 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P179)	Non	
Salle de cours 1	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P093)	Oui	68 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P177)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P178)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	68 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P179)	Non	
Bureau 1	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P093)	Oui	21 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P177)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P178)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	21 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P179)	Non	
Salle de cours 2	RDC	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P177)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P178)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P179)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P093)	Oui	75 m²
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	75 m²
Salle de cours 3	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P092)	Oui	75 m²
		Plancher	Dalle de sol	Colle noire	Résultat d'analyse	Oui	75 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P094)		
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P177)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P178)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P179)	Non	
Entrée 2	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P092)	Oui	11 m²
		Plancher	Dalle de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	11 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P177)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P178)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P179)	Non	
Salle de cours 4	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P092)	Oui	68 m²
		Plancher	Dalle de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	68 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P177)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P178)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P179)	Non	
Bureau 2	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P092)	Oui	21 m²
		Plancher	Dalle de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	21 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P177)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P178)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P179)	Non	
Bureau 3	RDC	Plancher	Dalle de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P140)	Oui	12 m²
		Plancher	Dalle de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	12 m²
Bureau 4	RDC	Plancher	Dalle de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P115)	Oui	12 m²
		Plancher	Dalle de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P116)	Oui	12 m²
		Plancher technique	Colle sous plot	Colle grise	Résultat d'analyse (P117)	Oui	12 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P118)	Non	
		Fenêtre	Mastic ext	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P119)	Non	
Entrée 3	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P088)	Oui	11 m²
		Plancher	Dalle de sol verte	Colle noire	Résultat d'analyse (P168)	Oui	11 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P171)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P170)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P169)	Non	
Coiffeur	RDC	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P175)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P176)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P109)	Oui	10 m²
		Plancher	Dalle de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	10 m²
Cage d'escalier 2	RDC	Plancher	Dalle de sol beige	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P093)	Oui	8 m²
		Plancher	Dalle de sol beige	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	8 m²
Magasin 2	RDC	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P139)	Non	
Magasin 3	RDC	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P174)	Non	
Circulation	RDC	Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P173)	Non	
		Mur	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P172)	Oui	15 ml
Vestiaires 1	RDC	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	
Salle de cours 5	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	68 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P171)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P170)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	68 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P169)	Non	
SAS	RDC	Plafond	Revêtement de	Flocage	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			plafond		(P132)		
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	11 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P171)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P170)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	11 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P169)	Non	
Bureau 5	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	21 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P171)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P170)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	21 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P169)	Non	
Salle de cours 6	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P058)	Oui	75 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P171)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P170)	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleue	Colle noire	Résultat d'analyse (P059)	Oui	75 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P169)	Non	
Salle de cours 7	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P088)	Oui	75 m²
		Plancher	Dalle de sol verte	Colle noire	Résultat d'analyse (P168)	Oui	75 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P171)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P170)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P169)	Non	
Entrée 3	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P109)	Oui	6 m²
		Plancher	Dalle de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P094)	Oui	6 m²

Amiante



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Bureau 6	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P088)	Oui	21 m²
		Plancher	Dalle de sol verte	Colle noire	Résultat d'analyse (P168)	Oui	21 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P171)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P170)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P169)	Non	
Salle de cours 8	RDC	Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P167)	Oui	68 m²
		Plancher	Dalle de sol verte	Colle noire	Résultat d'analyse (P168)	Oui	68 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P171)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P169)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P170)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
Extérieurs	RDC	Façade	Mosaïque déco	Colle	Résultat d'analyse (P181)	Non	
		Façade	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P182)	Non	
		Façade	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P184)	Non	
		Façade	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P187)	Non	
		Façade	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P189)	Non	
		Façade	Revêtement de mur	Enduit gris	Résultat d'analyse (P183)	Non	
		Façade	Revêtement de mur	Enduit gris	Résultat d'analyse (P186)	Non	
		Façade	Revêtement de mur	Enduit gris	Résultat d'analyse (P188)	Non	
		Façade	Joint de dilatation	Joint	Résultat d'analyse (P185)	Non	
		Façade	Revêtement de mur	Enduit gris	Résultat d'analyse (P190)	Non	
		Façade	Revêtement de mur	Enduit gris	Résultat d'analyse (P191)	Non	
		Façade	Mosaïque	Colle	Résultat d'analyse (P206)	Non	
		Façade	Mosaïque	Colle	Résultat d'analyse (P207)	Non	
		Façade	Parement	Joint	Résultat d'analyse (P208)	Non	
		Façade	Poteau	Enduit gris	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P209)		
		Façades	Joints entre mosaïques et poteaux	Mastic	Résultat d'analyse (P210)	Oui	500 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
		Façade	Poteau	Enduit gris	Résultat d'analyse (P212)	Non	
		Façades	Joints entre mosaïques et poteaux	Mastic	Résultat d'analyse (P211)	Oui	500 ml / Les valeurs données sont à titres indicatives, elles ne prennent en compte la masse volumique des matériaux et produits repérés. En cas de besoin il est recommandé de faire procéder à un relevé exhaustif par un maître d'oeuvre amiante ou par l'intermédiaire d'un diagnostic déchets.
		Façade	Parement	Colle	Résultat d'analyse (P213)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier ext	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P079)	Oui	950 ml
		Fenêtre	Joint entre bâti et maçonnerie	Mastic marron	Résultat d'analyse (P075)	Oui	658 ml
Hall	1er sous-sol	Plancher	Carrelage	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P121)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P122)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P128)	Non	
Circulation	1er sous-sol	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P158)	Non	
		Plafond	Enveloppe de calorifuge	Enveloppe plâtre + laine	Résultat d'analyse (P159)	Non	
		Plancher	Revêtement de sol	Chape	Résultat d'analyse (P160)	Non	
		Plancher	Résidus de colle	Colle noire	Résultat d'analyse (P162)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P163)	Non	
		Plafond	Gaine	Peinture	Résultat d'analyse (P161)	Non	
Magasin 5	1er sous-sol	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P164)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P165)	Non	
		Mur	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P166)	Non	
Sous-station	1er sous-sol	Plafond	Soufflet	Tissu	Résultat d'analyse (P143)	Non	
		Mur	Enveloppe de calorifuge	Enveloppe plâtre + polystyrène	Résultat d'analyse (P144)	Non	
		Mur	Enveloppe de calorifuge	Enveloppe plâtre + polystyrène	Résultat d'analyse (P145)	Non	
		Mur	Joint de bride	Joint dur	Résultat d'analyse (P146)	Non	
		Mur	Joint de bride	Joint dur	Résultat d'analyse (P148)	Oui	3 u
		Mur	Joint de bride	Joint dur	Résultat d'analyse (P149)	Non	
		Mur	Joint de bride	Joint dur	Résultat d'analyse (P150)	Oui	3 u
		Mur	Joint de bride	Joint dur	Résultat d'analyse (P151)	Oui	3 u
		Cuve	Joint de cuve	Joint mou	Résultat d'analyse (P156)	Non	
		Mur	Joint de bride	Joint dur	Résultat d'analyse (P157)	Non	
		Mur	Enveloppe de calorifuge	Enveloppe plâtre + laine	Résultat d'analyse (P147)	Non	
		Mur	Enveloppe de calorifuge	Enveloppe plâtre + laine	Résultat d'analyse (P152)	Non	
		Mur	Enveloppe de calorifuge	Enveloppe plâtre + laine	Résultat d'analyse (P153)	Non	
		Mur	Enveloppe de calorifuge	Enveloppe plâtre + laine	Résultat d'analyse (P154)	Non	
		Mur	Enveloppe de calorifuge	Enveloppe noire bitumineuse + laine	Résultat d'analyse (P155)	Non	
Salle TV	1er sous-sol	Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Audiovisuel	1er sous-sol	Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Salle de cours 9	1er sous-sol	Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Sanitaires hommes	1er sous-sol	Plancher	Mosaïque	Colle	Résultat d'analyse (P124)	Non	
		Murs	Plinthes carrelages	Colle	Résultat d'analyse (P125)	Non	
		Murs	Faïence	Colle	Résultat d'analyse	Oui	2 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P126)		
		Plafond	Revêtement de gaine	Mastic	Résultat d'analyse (P127)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Sanitaires femmes	1er sous-sol	Plancher	Carrelage rouge	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P133)	Non	
		Murs	Faïence	Colle		Oui	50 m²
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Vestiaires 2	1er sous-sol	Plafond	Réseau EC	Enveloppe de calorifuge plâtre + laine	Résultat d'analyse (P135)	Non	
		Plafond	Réseau EC	Enveloppe de calorifuge plâtre + laine	Résultat d'analyse (P136)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
		Plafond	Souflet	Tissu	Résultat d'analyse (P137)	Non	
		Plafond	Souflet	Tissu	Résultat d'analyse (P138)	Non	
Couloir 2	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol grise	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P109)	Oui	53 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P142)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Magasin 8	1er sous-sol	Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Magasin 9	1er sous-sol	Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Sas	1er sous-sol	Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Bureau 7	1er sous-sol	Plancher	Linoléum	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	21 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P110)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P111)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Bureau 8	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P108)	Oui	19 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	19 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P110)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P111)	Non	
		Plafond	Revêtement de	Fibralith	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			plafond		(P123)		
Bureau 9	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P108)	Oui	21 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	21 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P110)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P111)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Bureau 10	1er sous-sol	Mur	Joint entre bâti et mur	Mastic marron	Résultat d'analyse (P112)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P113)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P114)	Non	
		Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P108)	Oui	22 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	22 m²
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Bureau 11	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P108)	Oui	22 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	22 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P110)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P111)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Bureau 12	1er sous-sol	Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P110)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P111)	Non	
		Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P108)	Oui	22 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	22 m²
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Bureau 13	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P108)	Oui	22 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	22 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P107)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P105)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P106)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Bureau 14	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P108)	Oui	20 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	22 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P107)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P105)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P106)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Bureau 15	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol marron	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P108)	Oui	42 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	42 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P107)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P105)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P106)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Salle de dours 10	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol jaune	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P100)	Oui	130 m²
		Plancher	Dalle de sol jaune	Colle noire	Résultat d'analyse (P101)	Oui	130 m²
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P102)	Non	
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P105)	Non	
		Plafond	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P106)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P107)	Non	
		Plafond	Revêtement de gaine	Peinture	Résultat d'analyse (P103)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P104)	Non	
Salle de cours 11	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P129)	Oui	95 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	2295 m²
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P130)	Non	
		Mur	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P131)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plafond	Revêtement de	Fibralith	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			plafond		(P123)		
Salle de cours 12	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol bleue	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P129)	Oui	105 m²
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P130)	Non	
		Mur	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P131)	Non	
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	105 m²
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
Salle de cours 13	1er sous-sol	Plancher	Dalle de sol verte	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P120)	Oui	110 m²
		Plancher	Revêtement de sol	Colle noire	Résultat d'analyse (P134)	Oui	110 m²
		Mur	Revêtement de poteau	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P130)	Non	
		Mur	Revêtement de poutre	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P131)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P132)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P123)	Non	
Toiture n°1	3ème	Plancher	Etanchéité	Matériau plastique	Résultat d'analyse (P192)	Non	
		Plancher	Etanchéité	Isolant	Résultat d'analyse (P193)	Non	
		Plancher	Etanchéité	Pare-vapeur	Résultat d'analyse (P194)	Non	
		Plancher	Joint de dilatation	Pax aluminium	Résultat d'analyse (P196)	Oui	60 ml
		Edicule	Solin	Mastic	Résultat d'analyse (P197)	Non	
Toiture édicule	4ème	Plancher	Etanchéité	Pare-vapeur	Résultat d'analyse (P195)	Non	
Toiture n°2	1er	Plancher	Etanchéité	Matériau plastique	Résultat d'analyse (P198)	Non	
		Mur	Solin	Mastic	Résultat d'analyse (P201)	Non	
		Fenêtre	Mastic vitrier	Mastic	Résultat d'analyse (P202)	Non	
		Mur	Revêtement de mur	Enduit gris	Résultat d'analyse (P203)	Non	
		Mur	Etanchéité	Joint noir	Résultat d'analyse (P204)	Oui	15 ml
		Mur	Etanchéité	Pax aluminium	Résultat d'analyse (P205)	Non	
		Plancher	Etanchéité	Isolant	Résultat d'analyse (P199)	Non	
		Plancher	Etanchéité	Pare-vapeur	Résultat d'analyse (P200)	Non	

<b>5.3</b>	<b>Commentaire sur la mission</b>
Néant	

<b>5.4</b>	<b>Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage</b>
------------	---

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

### ELEMENT : Réseaux

#### Emplacement



**Nom du client**

ESID-IDF

**Numéro de dossier**

ESID-IDF 126207 06.11.24

**Localisation**

RDC - Hall d'entrée 1  
Réseaux - Plafond

**Nom de l'opérateur**

CORIDON Stéphane


**Date de prélèvement**


**Matériau**


Fonte


#### Résultat Amiante


Absence d'amiante


ELEMENT : Réseaux		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Hall d'entrée 1 Réseaux - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		Fonte
Résultat Amiante		
Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P001			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 231 Vestiaires Carrelage - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Ragréage + colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 231 Vestiaires Plinthes carrelages - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P003			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 231 Vestiaires Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 231 Vestiaires Revêtement de poteau - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 231 Vestiaires Revêtement de plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 231 Vestiaires Mastic vitrier - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau (beige) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P007			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 224 Sanitaires Enduit de rebouchage - Conduit EP
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 226 Chambre Dalle de sol bleue - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P009			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 226 Chambre Dalle de sol bleue - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P010			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 226 Chambre Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (bleu)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P011			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 226 Chambre Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P012			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 226 Chambre Mastic vitrier int - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P013			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 226 Chambre Mastic vitrier ext - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P014			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 227 Chambre Dalle de sol grise - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile





PRELEVEMENT : P015			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 227 Chambre Dalle de sol grise - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P016			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 229 Chambre Dalle de sol rouge - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Dalle de sol
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple de type dalle de sol (orange)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P017			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 229 Chambre Dalle de sol rouge - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 230 Chambre Dalle de sol beige - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P019			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 230 Chambre Dalle de sol beige - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P020			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 224 Sanitaires Mosaïque - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (jaune) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P021			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 224 Sanitaires Faïence - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P022			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 224 Sanitaires Rebouchage plafond - Conduit EP
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P023			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 233 Chambre Dalle de sol jaune - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Dalle de sol
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P024			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 233 Chambre Dalle de sol jaune - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P025			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 237 Sanitaires Faïence - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P026			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 238 Chambre Joint sur ouvrant - Porte
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Joint fibreux
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P027			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 237 Sanitaires Revêtement de mur - Placard	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit gris	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P028			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 204 Chambre Mastic vitrier int - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (marron) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P029			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 204 Chambre Revêtement de mur extérieur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit gris	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P030			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 207 Chambre Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P031			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 207 Chambre Revêtement de poteau - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P032			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 207 Chambre Revêtement de poutre - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P033			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 207 Chambre Revêtement de plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 203 Sanitaires Enduit de rebouchage - Conduit EP
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (marron) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P035			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 203 Sanitaires Rebouchage plafond - Conduit EP
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P036			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 203 Sanitaires Carrelage - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Ragréage + colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P037			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 203 Sanitaires Plinthes carrelages - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P038			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 203 Sanitaires Mosaïque - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P039			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 203 Sanitaires Faïence - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (marron)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P040			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 209 Sanitaires Faïence - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P041			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 203 Sanitaires Joint entre plaques de plâtres - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit sur bande à joint	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit sur bande à joint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 222 Chambre Dalle de sol verte - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Dalle de sol
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	Fibres d'amiante de type chrysotile

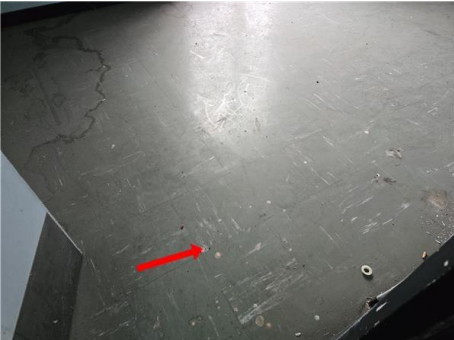
PRELEVEMENT : P043			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 222 Chambre Dalle de sol verte - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P044			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 225 Cage d'escalier Dalle de sol beige - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P045			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 225 Cage d'escalier Dalle de sol beige - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P046			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 225 Cage d'escalier Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P047			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 225 Cage d'escalier Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P048			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 204 Chambre Plot de colle - Doublage
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle plâtreuse
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle plâtreuse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P049			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 204 Chambre Mastic vitrier ext - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 222 Chambre Joint entre bâti et maçonnerie - Fenêtre
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Mastic marron
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple de type mastic (collant) (marron)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P051			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 222 Chambre Joint entre bâti et maçonnerie - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic marron	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple de type mastic (collant) (marron)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P052			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 225 Cage d'escalier Colle sous nez de marches - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle marron	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P053			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Carrelage - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Ragréage + colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P054			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Plinthes carrelages - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P055			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P056			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Enduit de rebouchage - Conduit EP
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P057			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Rebouchage plafond - Conduit EP	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 125 Chambre Dalle de sol bleue - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P059			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 125 Chambre Dalle de sol bleue - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P060			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 125 Chambre Mastic vitrier int - Fenêtre
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Mastic de vitrage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P061			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 125 Chambre Mastic vitrier ext - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P062			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 125 Chambre Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P063			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 125 Chambre Joint sur ouvrant - Porte
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Joint fibreux
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint fibreux			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P064			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 126 Chambre Dalle de sol grise - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P065			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 126 Chambre Revêtement de poteau - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 128 Chambre Dalle de sol rouge - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P067			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 130 Vestiaires Mastic vitrier - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P068			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Mosaïque - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Ragréage + colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P069			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Faïence - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P070			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Joint de dilatation - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Joint
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type joint (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P071			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 129 Chambre Dalle de sol bleue - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P072			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 123 Sanitaires Joint entre plaques de plâtres - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit sur bande à joint	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit sur bande à joint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P073			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 136 Sanitaires Faïence - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P074			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 139 Placard Plot de colle - Doublage
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle plâtreuse
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle plâtreuse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P075			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 140 Chambre Joint entre bâti et maçonnerie - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic marron	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple de type mastic (collant) (marron)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P076			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 143 Chambre Dalle de sol marron - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P077			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 143 Chambre Faïence - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P078			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 107 Chambre Mastic vitrier int - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P079			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 107 Chambre Mastic vitrier ext - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P080			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 107 Chambre Revêtement de poteau - Poteau	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Rebouchage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Rebouchage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur (fibreux) (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P081			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 103 Sanitaires Carrelage - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Ragréage + colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 103 Sanitaires Plinthes carrelages - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P083			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 103 Sanitaires Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P084			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 103 Sanitaires Revêtement de plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P085			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 109 Sanitaires Carrelage - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Ragréage + colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P086			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 109 Sanitaires Plinthes carrelages - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P087			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 109 Sanitaires Revêtement de poutre - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P088			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 108 Chambre Dalle de sol verte - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P089			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 103 Sanitaires Mosaïque - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Ragréage + colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 103 Sanitaires Faïence - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P091			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 115 Sanitaires Faïence - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P092			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 119 Chambre Dalle de sol jaune - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P093			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 124 Cage d'escalier Dalle de sol beige - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Dalle de sol
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P094			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 124 Cage d'escalier Dalle de sol beige - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle noire
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile



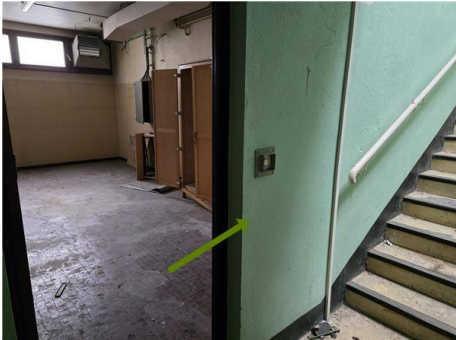

PRELEVEMENT : P095			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 124 Cage d'escalier Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P096			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 124 Cage d'escalier Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P097			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 124 Cage d'escalier Revêtement de sous-face - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 124 Cage d'escalier Revêtement de poutre - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P099			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - 124 Cage d'escalier Revêtement de plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de dours 10 Dalle de sol jaune - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P101			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de dours 10 Dalle de sol jaune - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P102			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de dours 10 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P103			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de dours 10 Revêtement de gaine - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


Amiante


PRELEVEMENT : P104			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de dours 10 Revêtement de plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Flocage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Flocage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P105			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de dours 10 Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de dours 10 Revêtement de poutre - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P107			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de dours 10 Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P108			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Bureau 15 Dalle de sol marron - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P109			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Couloir 2 Dalle de sol grise - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P110			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Bureau 12 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P111			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Bureau 12 Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P112			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Bureau 10 Joint entre bâti et mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic marron	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P113			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Bureau 10 Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Bureau 10 Revêtement de poutre - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P115			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Bureau 4 Dalle de sol - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P116			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Bureau 4 Dalle de sol - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P117			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Bureau 4 Colle sous plot - Plancher technique	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle grise	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle grise			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P118			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Bureau 4 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées




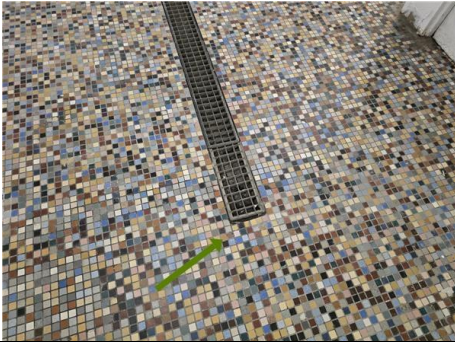
PRELEVEMENT : P119			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Bureau 4 Mastic ext - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P120			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de cours 13 Dalle de sol verte - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P121			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Hall Carrelage - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Ragréage + colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P122			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Hall Plinthes carrelages - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P123			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Hall Revêtement de plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Fibralith	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Fibralith			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau semi-dur (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P124			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sanitaires hommes Mosaïque - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P125			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sanitaires hommes Plinthes carrelages - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P126			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sanitaires hommes Faïence - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (bleu) (foncé) en traces	Fibres d'amiante de type chrysotile





PRELEVEMENT : P127			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sanitaires hommes Revêtement de gaine - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P128			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Hall Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P129			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de cours 12 Dalle de sol bleue - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P130			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de cours 12 Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P131			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de cours 12 Revêtement de poutre - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P132			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Salle de cours 12 Revêtement de plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Flocage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Flocage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P133			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sanitaires femmes Carrelage rouge - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Ragréage + colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P134			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Bureau 7 Linoléum - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile





PRELEVEMENT : P135			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Vestiaires 2 Réseau EC - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enveloppe de calorifuge plâtre + laine
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe de calorifuge plâtre + laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P136			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Vestiaires 2 Réseau EC - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enveloppe de calorifuge plâtre + laine	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe de calorifuge plâtre + laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P137			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Vestiaires 2 Soufflet - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Tissu	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Tissu			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (marron)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P138			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Vestiaires 2 Souflet - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Tissu
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Tissu			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (fibreux) (marron)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P139			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Magasin 2 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P140			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Bureau 3 Dalle de sol - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile

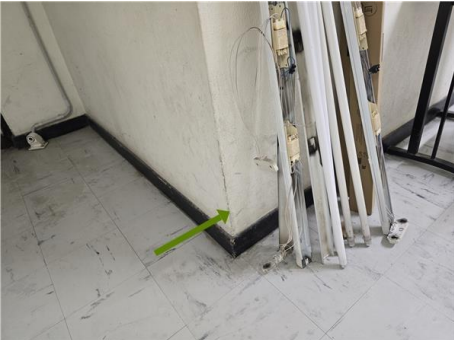
PRELEVEMENT : P142			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Couloir 2 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P143			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Soufflet - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Tissu
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Tissu			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P144			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Enveloppe de calorifuge - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enveloppe plâtre + polystyrène	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe plâtre + polystyrène			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P145			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Enveloppe de calorifuge - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enveloppe plâtre + polystyrène	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe plâtre + polystyrène			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P146			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Joint de bride - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Joint dur	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint dur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (orange) + (beige) ; matériau semi-dur (noir)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P147			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Enveloppe de calorifuge - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enveloppe plâtre + laine	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe plâtre + laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type plâtre (fibveux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type isolant (beige)	Fibres d'amiante non détectées

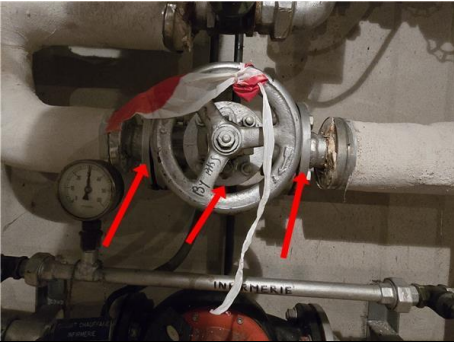
PRELEVEMENT : P148			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Joint de bride - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Joint dur	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint dur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau semi-dur (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P149			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Joint de bride - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Joint dur
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint dur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (bleu) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur (noir) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P150			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Joint de bride - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Joint dur	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint dur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple de type joint (fibreux) (marron) + (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P151			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Joint de bride - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Joint dur	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint dur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type mastic (marron) + (rose)	Fibres d'amiante de type chrysotile





PRELEVEMENT : P152			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Enveloppe de calorifuge - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enveloppe plâtre + laine
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe plâtre + laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
002-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P153			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Enveloppe de calorifuge - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enveloppe plâtre + laine	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe plâtre + laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P154			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Enveloppe de calorifuge - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enveloppe plâtre + laine
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe plâtre + laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P155			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Enveloppe de calorifuge - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enveloppe noire bitumineuse + laine
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe noire bitumineuse + laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P156			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Joint de cuve - Cuve	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Joint mou	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint mou			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P157			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Sous-station Joint de bride - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Joint dur	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint dur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (rose)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P158			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Circulation Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P159			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Circulation Enveloppe de calorifuge - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enveloppe plâtre + laine	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe plâtre + laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P160			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Circulation Revêtement de sol - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Chape
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Chape			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P161			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Circulation Gaine - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	Fibres d'amiante non détectées

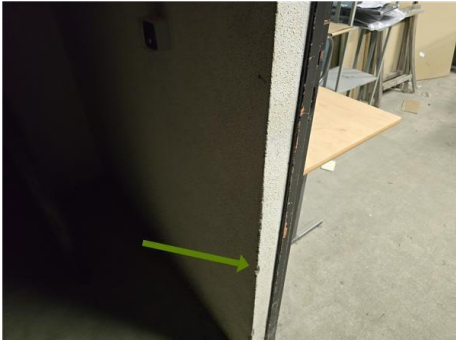
PRELEVEMENT : P162			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Circulation Résidus de colle - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle noire
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (noir)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P163			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Circulation Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P164			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Magasin 5 Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P165			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Magasin 5 Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P166			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er sous-sol - Magasin 5 Revêtement de poutre - Mur
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P167			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Salle de cours 8 Dalle de sol verte - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	Fibres d'amiante de type chrysotile





PRELEVEMENT : P168			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Salle de cours 8 Dalle de sol verte - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P169			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Salle de cours 8 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P170			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Salle de cours 8 Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P171			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Salle de cours 8 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P172			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Hall d'entrée 1 Plinthes carrelages - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P173			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Circulation Carrelage - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Ragréage + colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P174			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Magasin 3 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

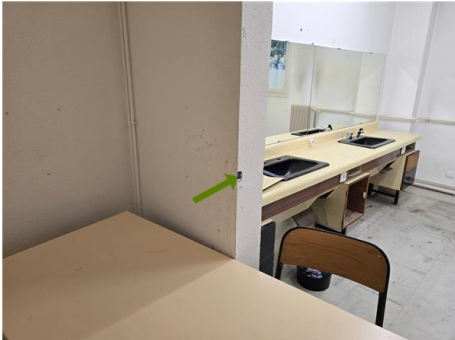
PRELEVEMENT : P175			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Coiffeur Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées







PRELEVEMENT : P176			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Coiffeur Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P177			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Salle de cours 2 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P178			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Salle de cours 2 Revêtement de poteau - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P179			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Salle de cours 2 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P180			
Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	2ème - 215 Sanitaires Conduit vertical - Placard	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Fibres-ciment	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Fibres-ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P181			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Mosaïque déco - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P182			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de poteau - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P183			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de mur - Façade
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit gris
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P184			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de poteau - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P185			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Joint de dilatation - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Joint	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P186			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de mur - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit gris	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P187			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de poteau - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P188			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de mur - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit gris	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P189			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de poteau - Façade
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P190			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de mur - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit gris	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P191			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Revêtement de mur - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit gris	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P192			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	3ème - Toiture n°1 Etanchéité - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Matériau plastique
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Matériau plastique			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P193			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	3ème - Toiture n°1 Etanchéité - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Isolant	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Isolant			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type isolant (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P194			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	3ème - Toiture n°1 Etanchéité - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Pare-vapeur	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Pare-vapeur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P195			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	4ème - Toiture édicule Etanchéité - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Pare-vapeur	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Pare-vapeur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type polystyrène (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P196			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	3ème - Toiture n°1 Joint de dilatation - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Pax aluminium	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Pax aluminium			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P197			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	3ème - Toiture n°1 Solin - Edicule	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau (noir) en traces ; matériau souple de type mastic (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P198			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - Toiture n°2 Etanchéité - Plancher
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Matériau plastique
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Matériau plastique			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (noir)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (marron)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P199			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - Toiture n°2 Etanchéité - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Isolant	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Isolant			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P200			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - Toiture n°2 Etanchéité - Plancher	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Pare-vapeur	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Pare-vapeur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P201			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - Toiture n°2 Solin - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P202			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - Toiture n°2 Mastic vitrier - Fenêtre	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Mastic	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P203			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - Toiture n°2 Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Enduit gris	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P204			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - Toiture n°2 Etanchéité - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Joint noir	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint noir			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P205			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
ESID-IDF	ESID-IDF 126207 06.11.24	1er - Toiture n°2 Etanchéité - Mur	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CORIDON Stéphane	08/11/2024	Pax aluminium	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Pax aluminium			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-055808-01	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P206			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Mosaïque - Façade
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057280-01	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P207			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Mosaïque - Façade
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057280-01	Matériau (noir) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P208			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Parement - Façade
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Joint
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057280-01	Matériau (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type joint (cémenteux) (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P209			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Poteau - Façade
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit gris
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057280-01	Matériau (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type joint (cémenteux) (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P210			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	
Localisation			
RDC - Extérieurs		Joints entre mosaïques et poteaux - Façades	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
CORIDON Stéphane		08/11/2024	
Matériau			
Mastic			
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057280-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P211			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	
Localisation			
RDC - Extérieurs		Joints entre mosaïques et poteaux - Façades	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
CORIDON Stéphane		08/11/2024	
Matériau			
Mastic			
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Joint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057280-01	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P212			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Poteau - Façade
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Enduit gris
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057280-01	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau souple (gris) (clair)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P213			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
ESID-IDF		ESID-IDF 126207 06.11.24	RDC - Extérieurs Parement - Façade
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CORIDON Stéphane		08/11/2024	Colle
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-057280-01	Matériau dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Fibres d'amiante non détectées

## ANNEXE : Plans et/ou Croquis

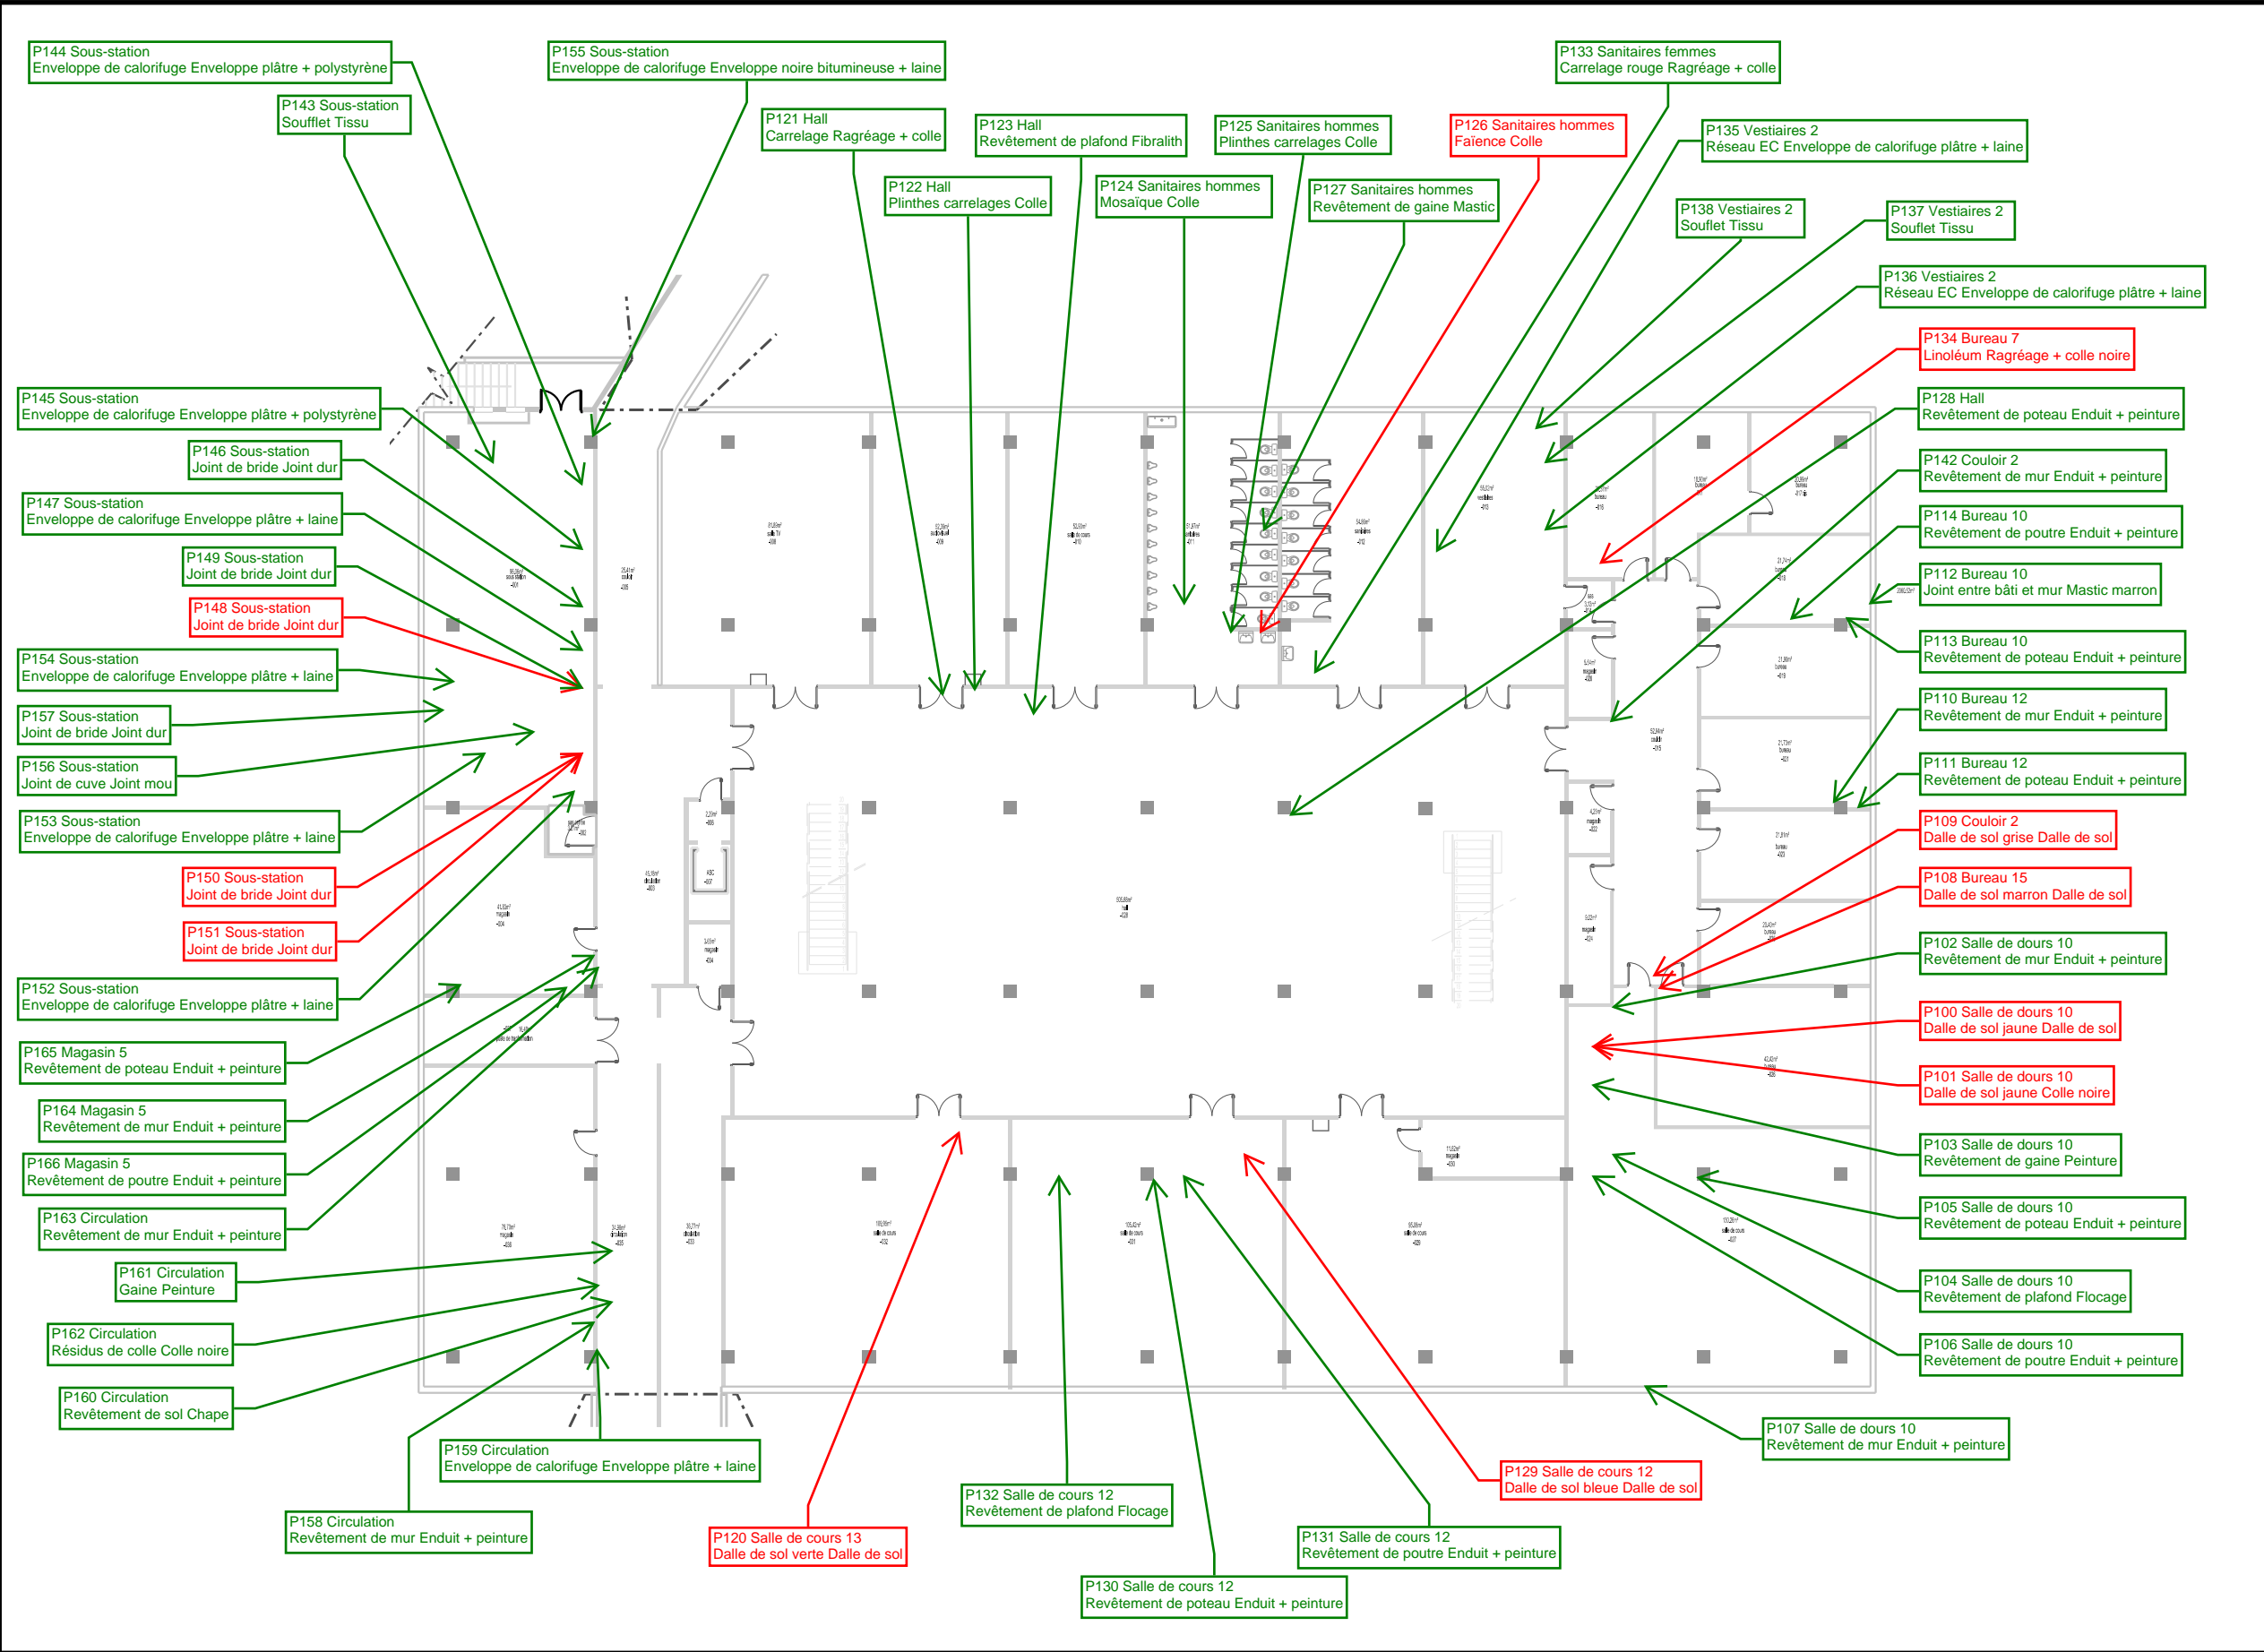

MAITRISE D'OUVRAGE

ESiD

ENTREPRISE

ex'im

EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

LEGENDES

Prélèvements non-amiantés

Prélèvements amiantés

MASSE

Numéro du dossier	126207	LOCALISATION		Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école		
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des prélèvements et sondages		Etage	1er Sous-sol		
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE		Zone			
		TECHNIQUE	X USUEL	Type	PLAN		

PLANCHE N°


1

12

INDICE N°

001



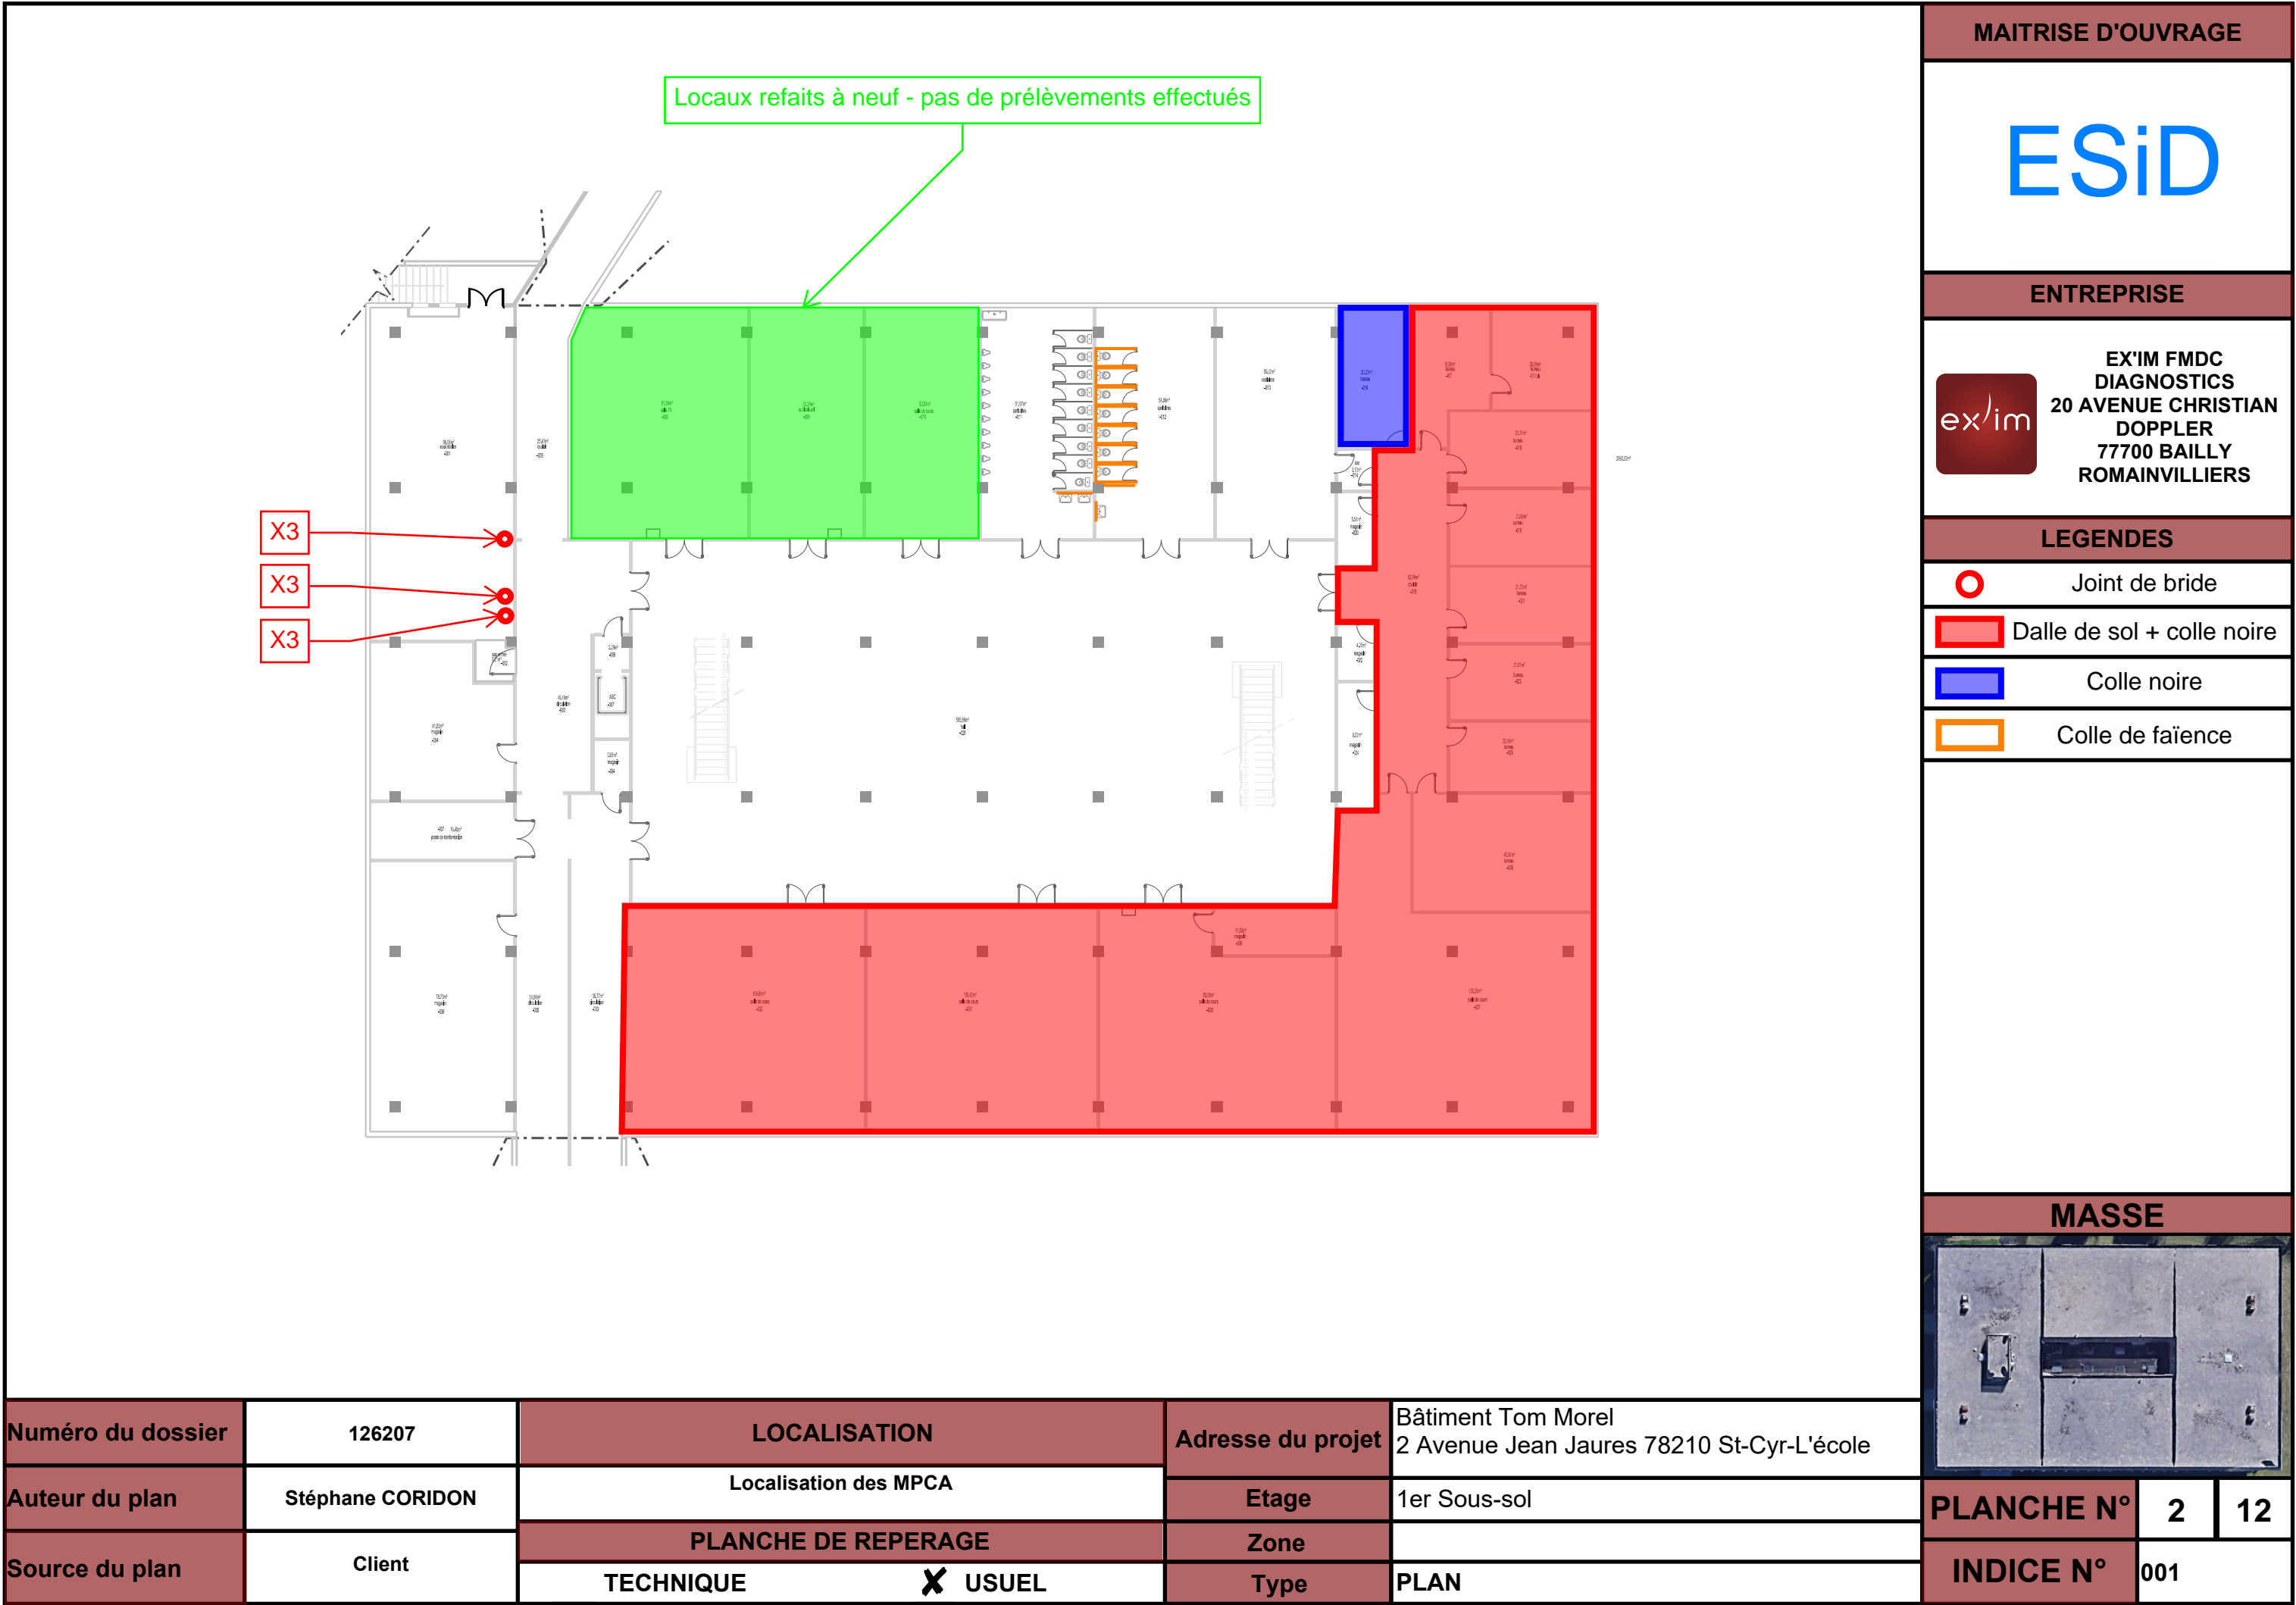



EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

Prélèvements non-amiantés

Prélèvements amiantés



Numéro du dossier	126207	LOCALISATION		Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des prélèvements et sondages		Etage	RDC
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE		Zone	
		TECHNIQUE	USUEL	Type	PLAN

**MAITRISE D'OUVRAGE**


# ESiD


## ENTREPRISE




**EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS**


## LEGENDES




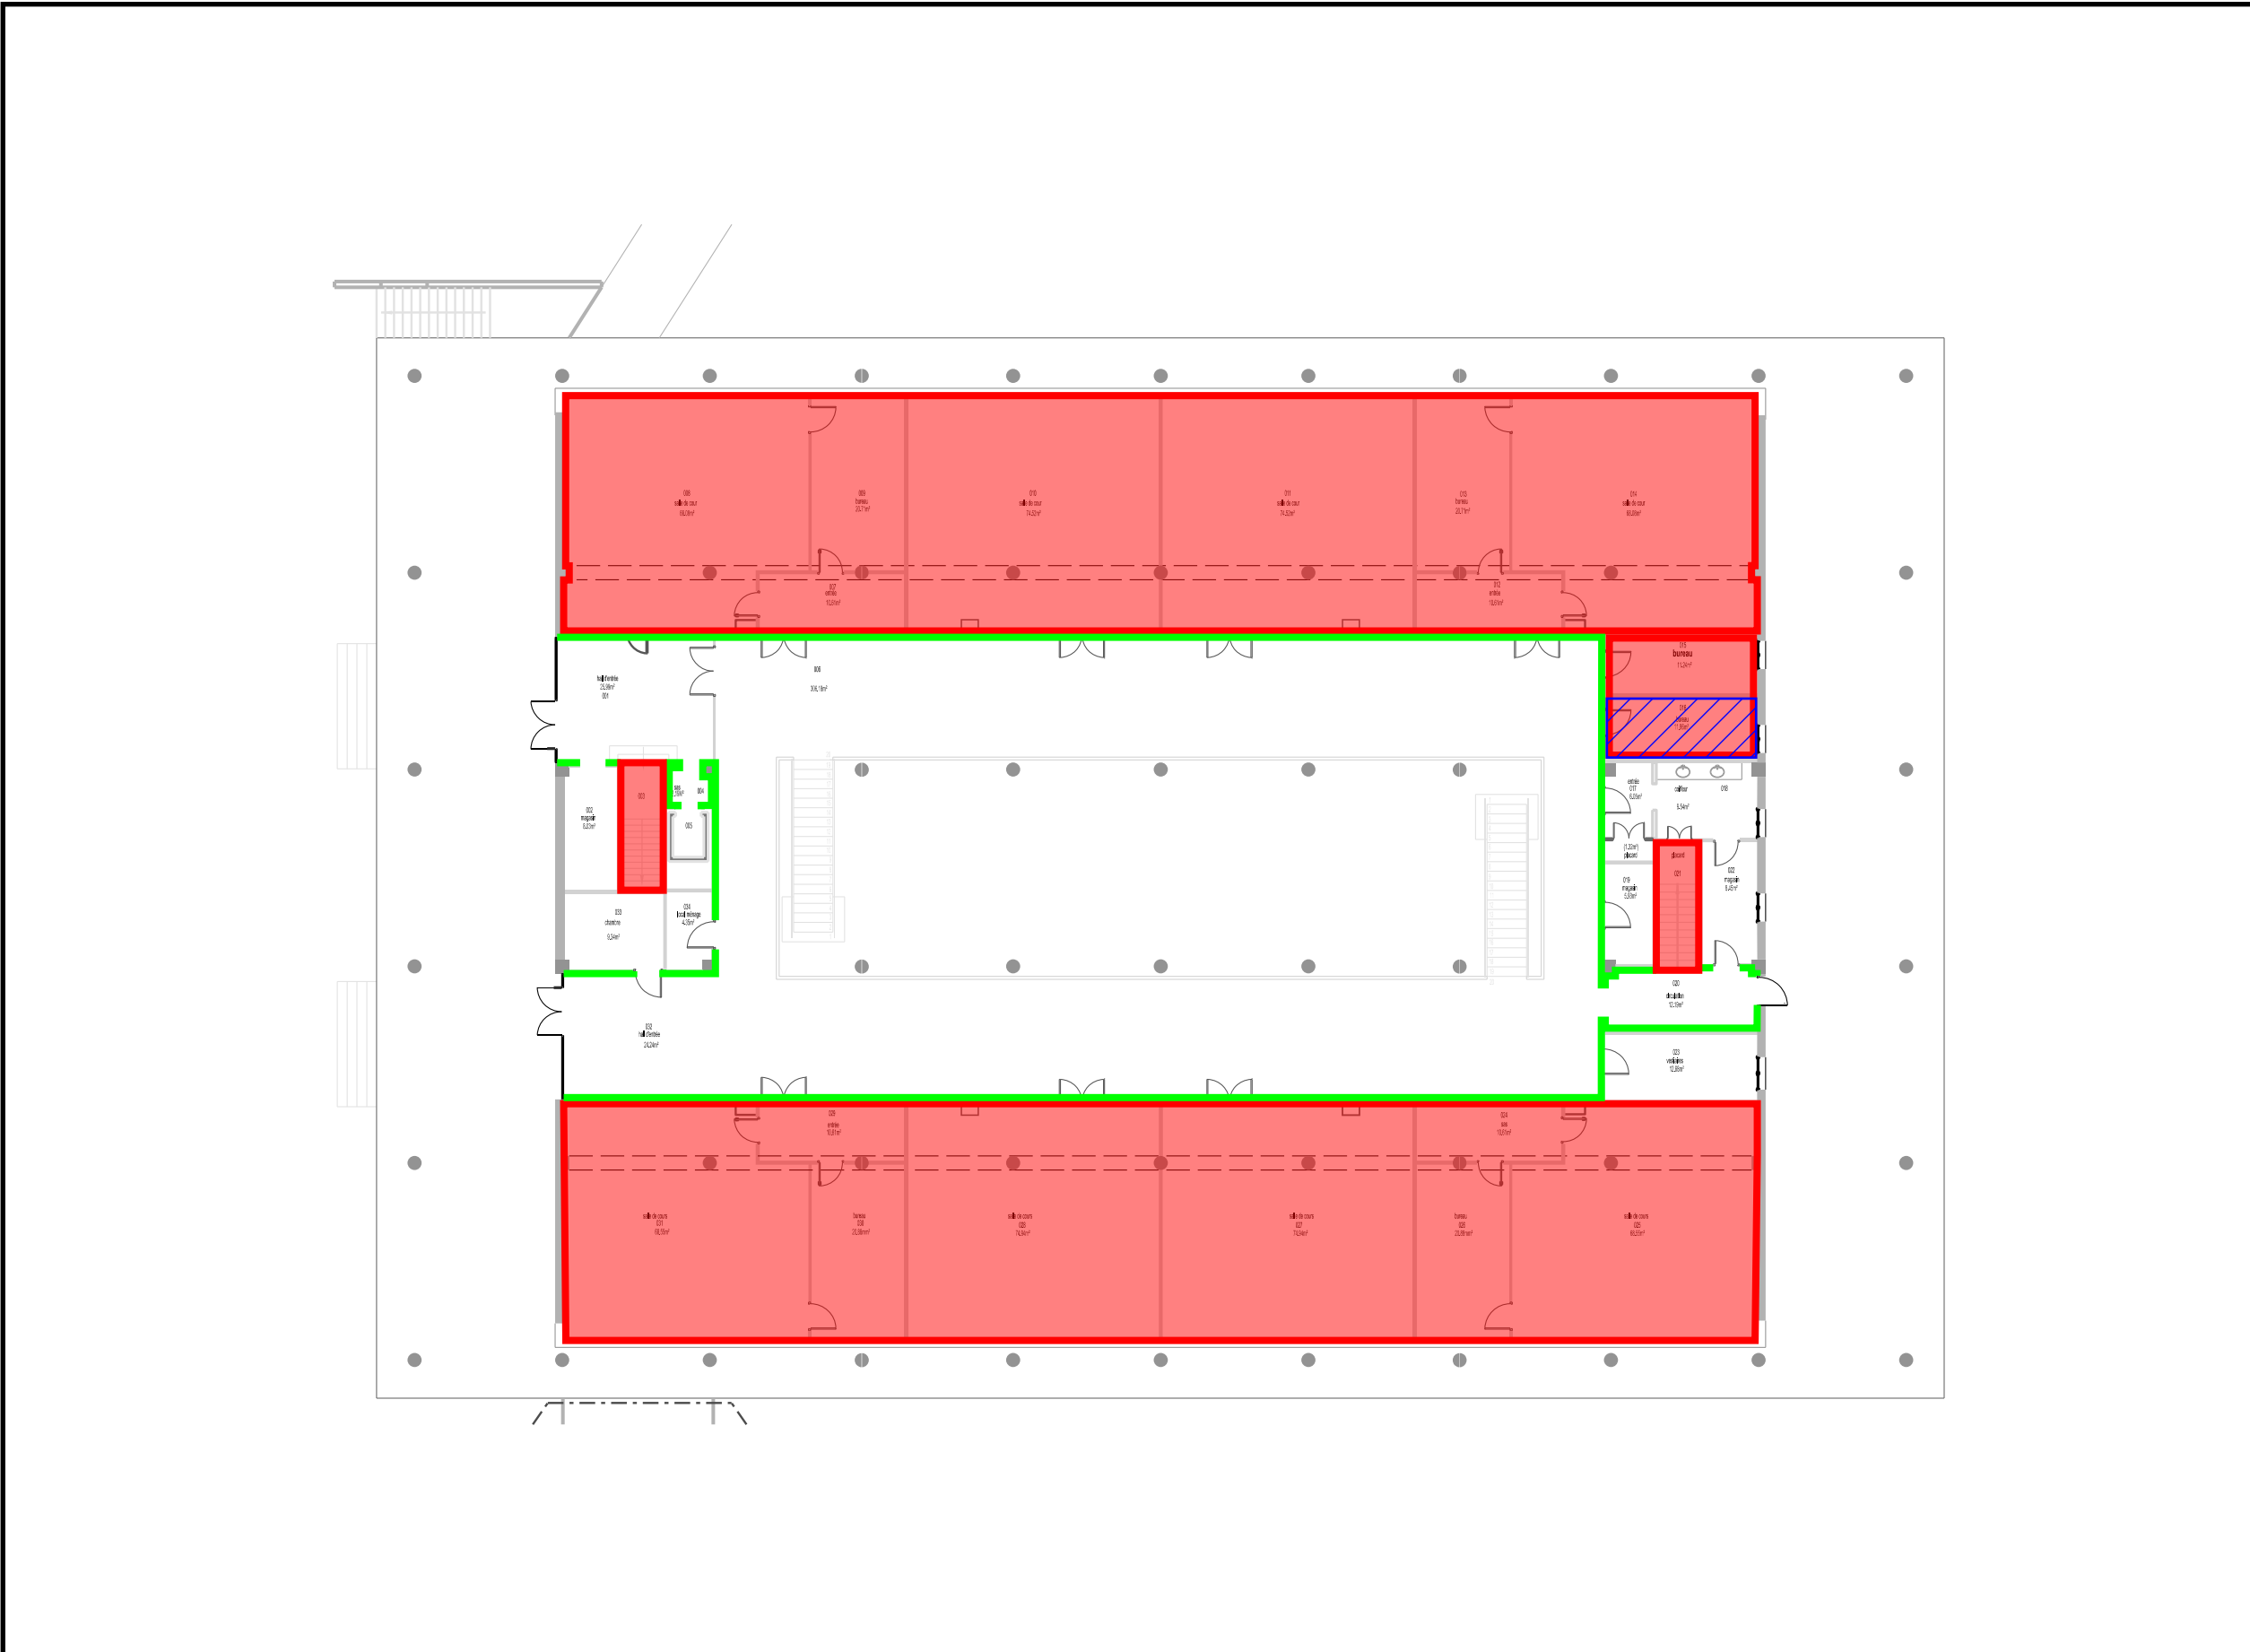
 Dalle de sol + colle noire



 Colle de plinthes carrelages




 Colle sous plot de plancher technique



## MASSE




Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école			
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des MPCA	Etage	RDC	PLANCHE N°	4	12
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone				
		TECHNIQUE <input checked="" type="checkbox"/> USUEL	Type	PLAN	INDICE N°	001	



EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

Prélèvements non-amiantés

Prélèvements amiantés

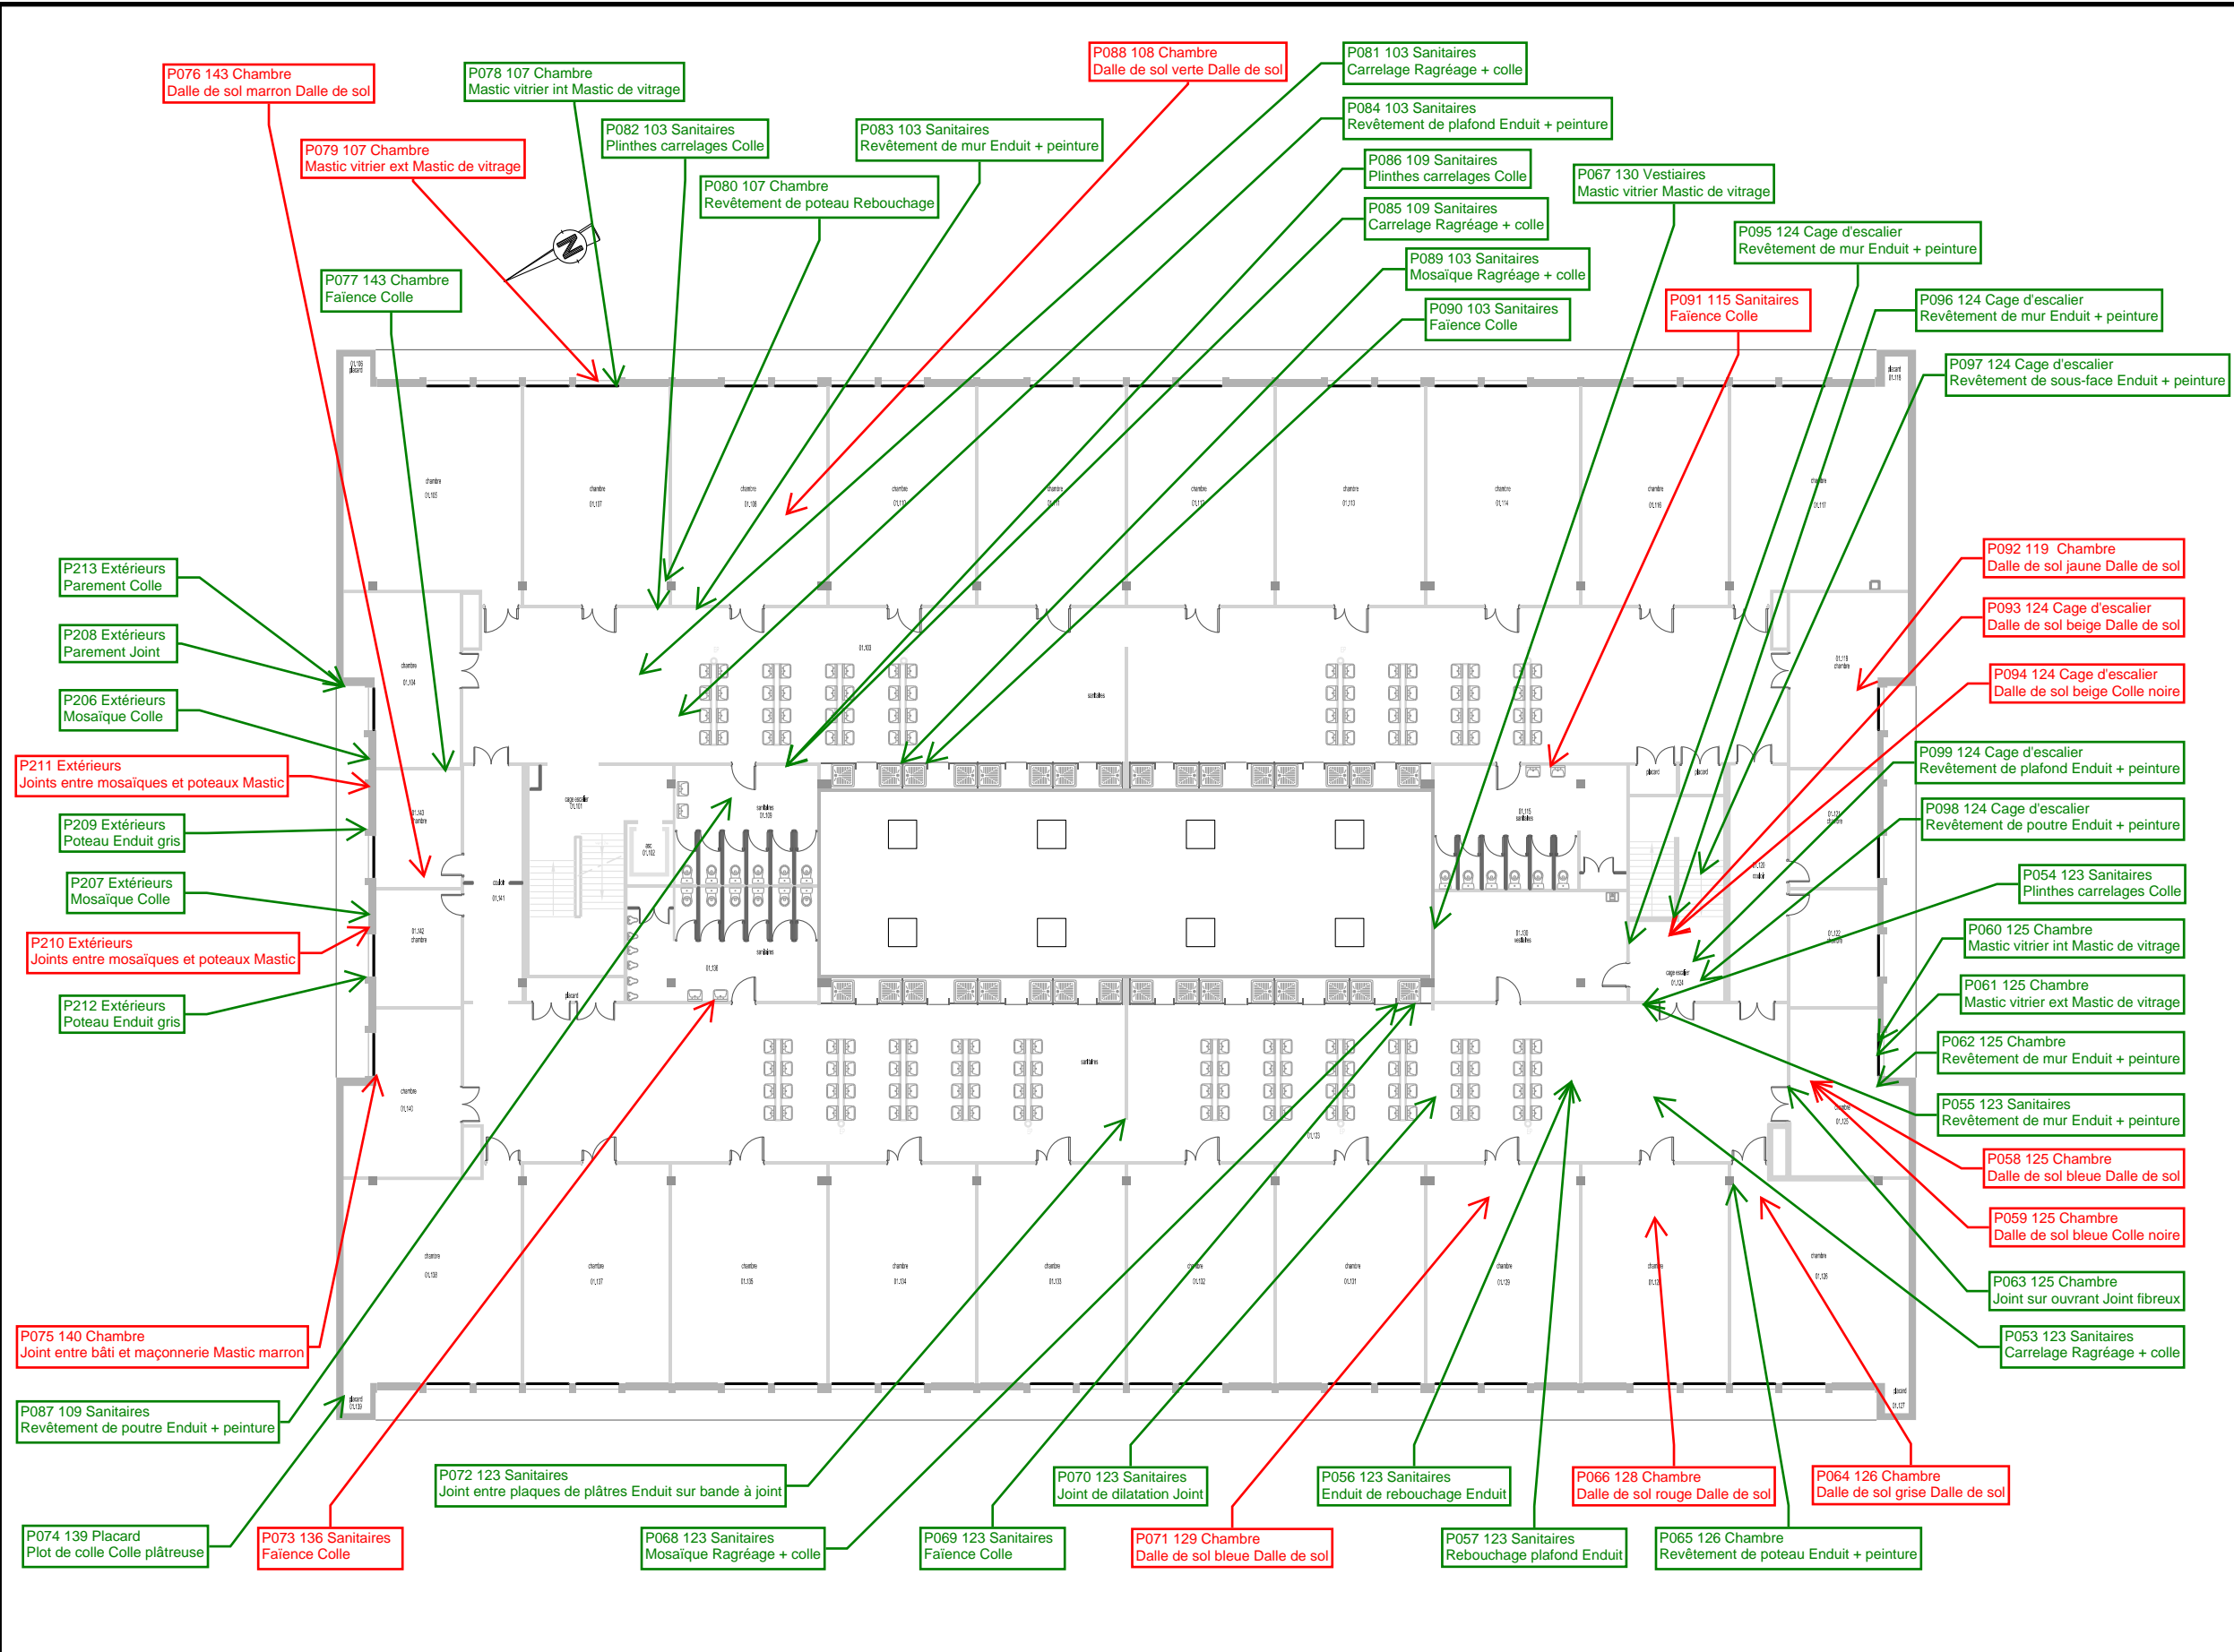

Numéro du dossier	126207	LOCALISATION		Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des prélèvements et sondages		Etage	1er
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE		Zone	
		TECHNIQUE X USUEL		Type	PLAN



**MAITRISE D'OUVRAGE**


# ESiD

## ENTREPRISE



 **EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS**


## LEGENDES




 Dalle de sol + colle noire




 Mastic vitrier




 Colle de faïence



☐ Joint entre bâti et maçonnerie




 Colle de plinthes carrelages

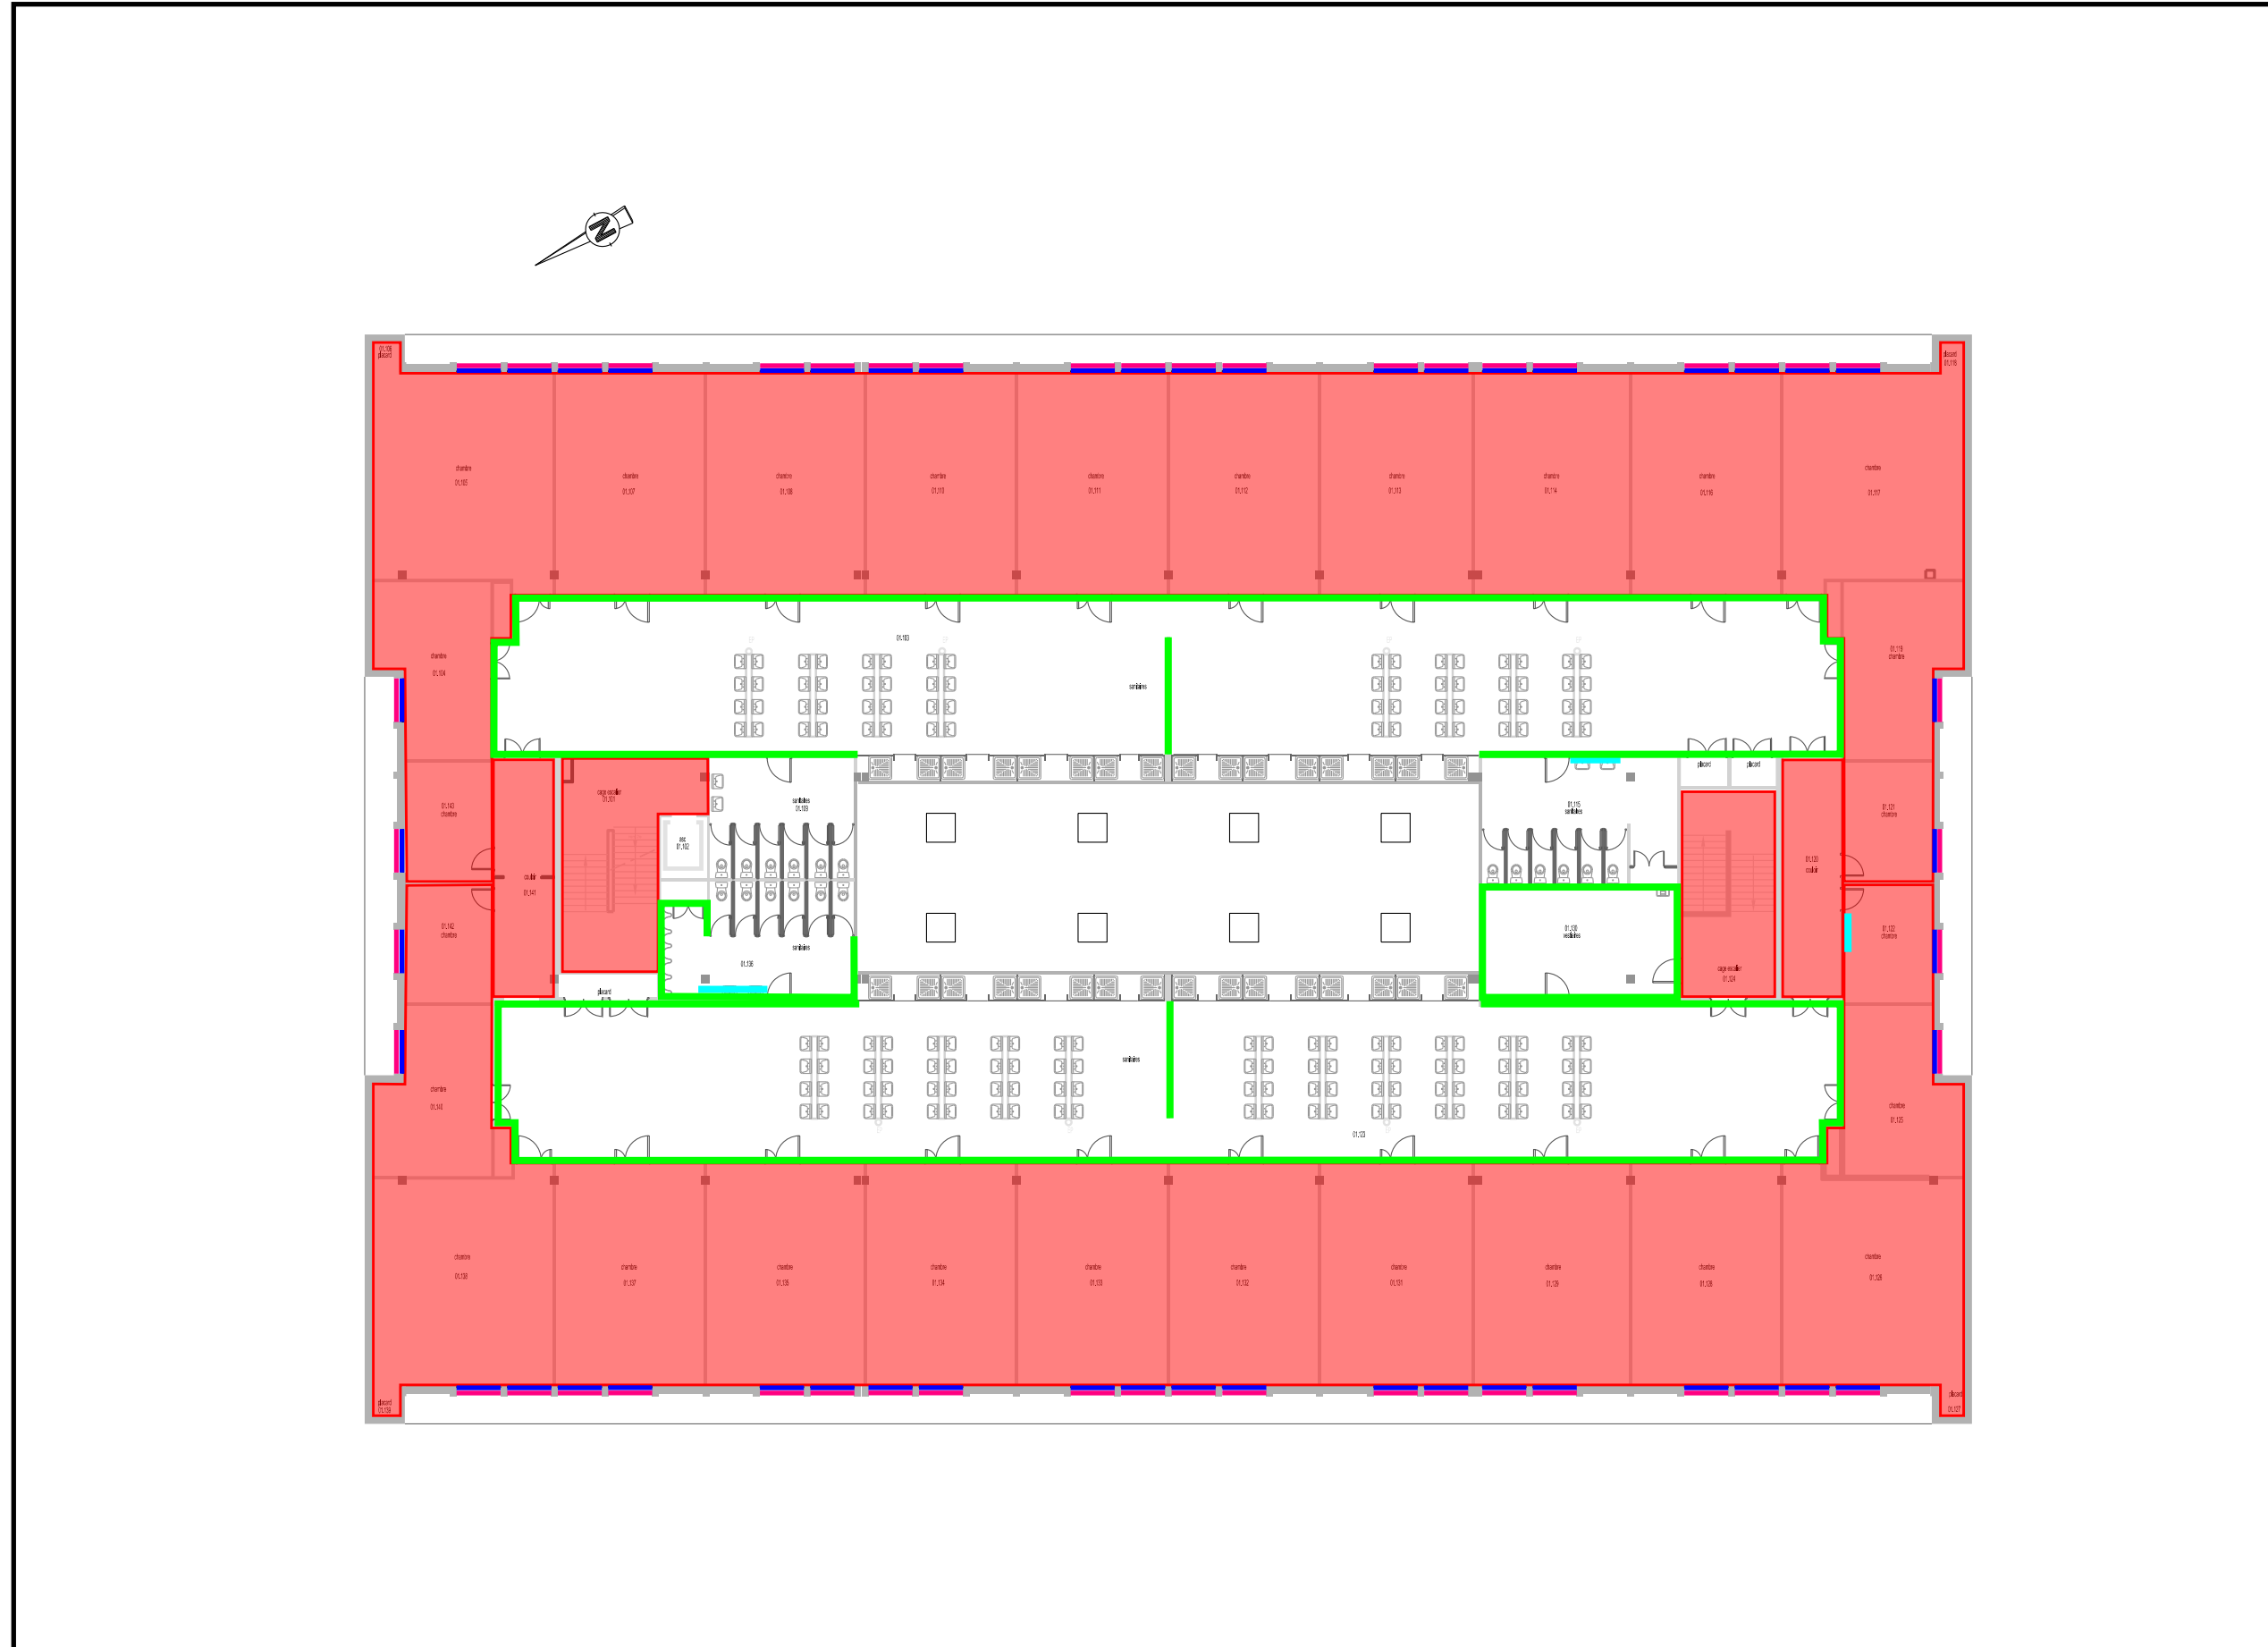

## MASSE



Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des MPCA	Etage	1er 1/2
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUE  USUEL	Type	PLAN

<div><div></div><div></div></div>					MAITRISE D'OUVRAGE	
<div><div></div><div></div></div>					ESiD	
<div><div></div><div></div></div>					ENTREPRISE	
<div><div></div><div></div></div>					EX'IM FMD DIAGNOSTICS 20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS	
<div><div></div><div></div></div>					LEGENDES	
<div><div></div><div></div></div>					Mastic entre poteaux et mosaïques en façades	
<div><div></div><div></div></div>					MASSE	
<div><div></div><div></div></div>					<div><div></div><div></div></div>	
Numéro du dossier	126207	LOCALISATION		Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école	
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des MPCA		Etage	1er 2/2	
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE		Zone		
		TECHNIQUE <div></div> USUEL		Type	PLAN	
					PLANCHE N°	712
					INDICE N°	001





EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

Prélèvements non-amiantés

Prélèvements amiantés



Numéro du dossier	126207	LOCALISATION		Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des prélèvements et sondages		Etage	2ème
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE		Zone	
		TECHNIQUE	USUEL	Type	PLAN

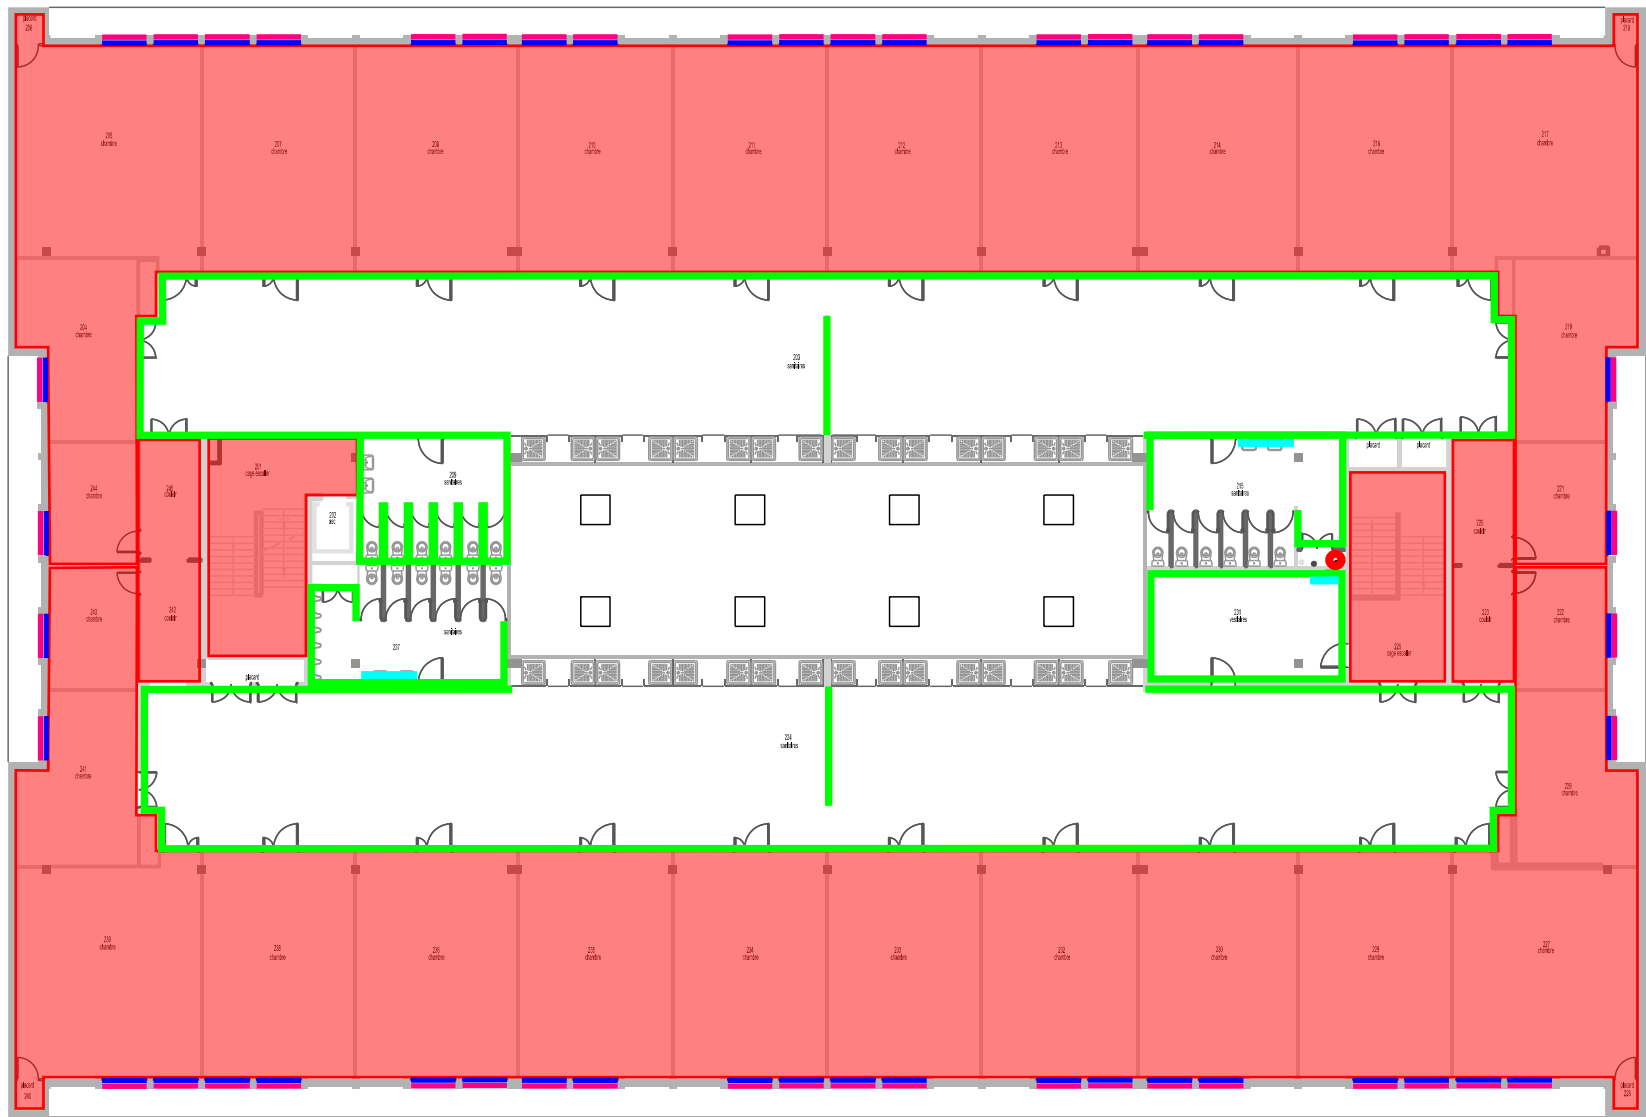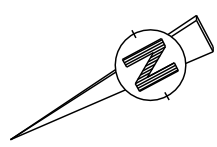

MAITRISE D'OUVRAGE

ESiD

ENTREPRISE



EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

LEGENDES

- Dalle de sol + colle noire
- Mastic vitrier
- Colle de faïence
- Joint entre bâti et maçonnerie
- Colle de plinthes carrelages
- Conduit fibres-ciment



MASSE



Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des MPCA	Etage	2ème 1/2
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUE <input checked="" type="checkbox"/> USUEL	Type	PLAN

PLANCHE N°	9	12
INDICE N°	001	



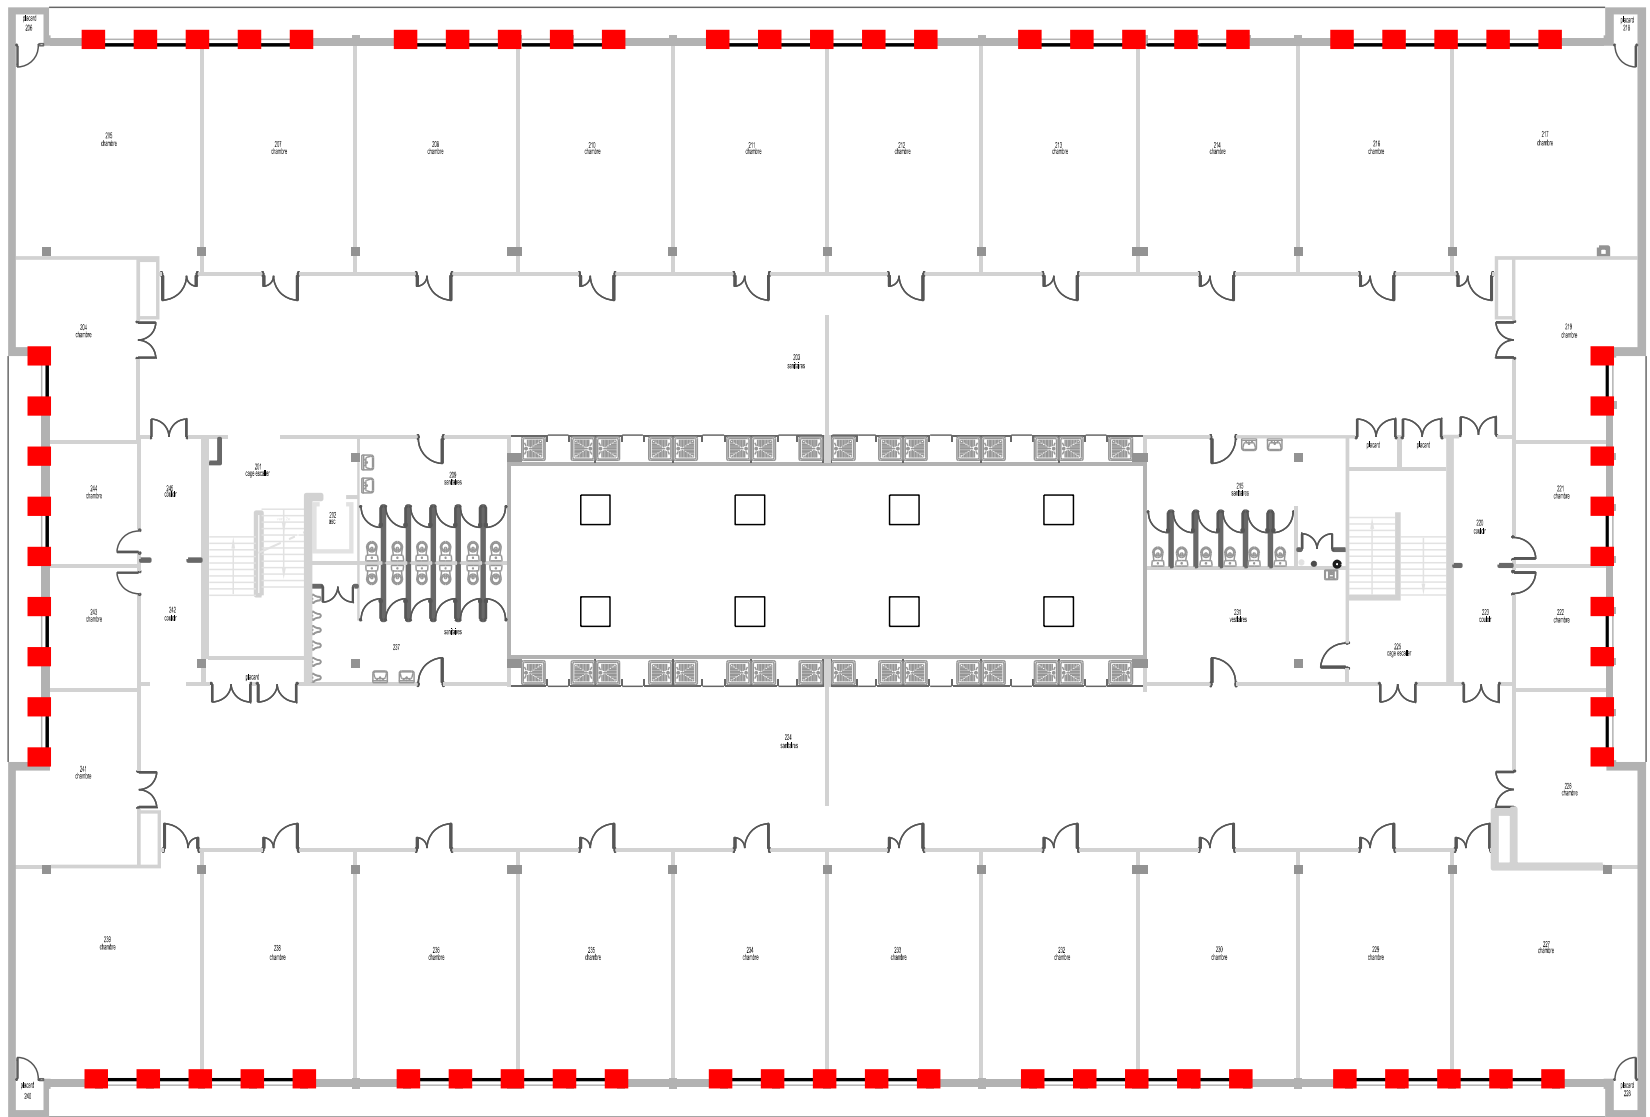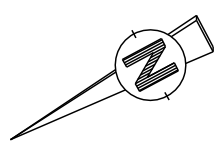

MAITRISE D'OUVRAGE

ESiD

ENTREPRISE




EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

LEGENDES



Mastic entre poteaux et  
mosaïques en façades

MASSE

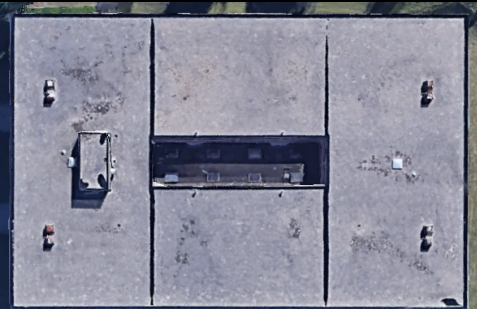

Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des MPCA	Etage	2ème 2/2
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUE X USUEL	Type	PLAN

PLANCHE N°	10	12
INDICE N°	001	

## MAITRISE D'OUVRAGE

# ESiD

## ENTREPRISE

 **EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS**

## LEGENDES

Prélèvements non-amiantes →


Prélèvements amiantés →


## MASSE



PLANCHE N°	12	12
------------	----	----

INDICE N°	001
-----------	-----

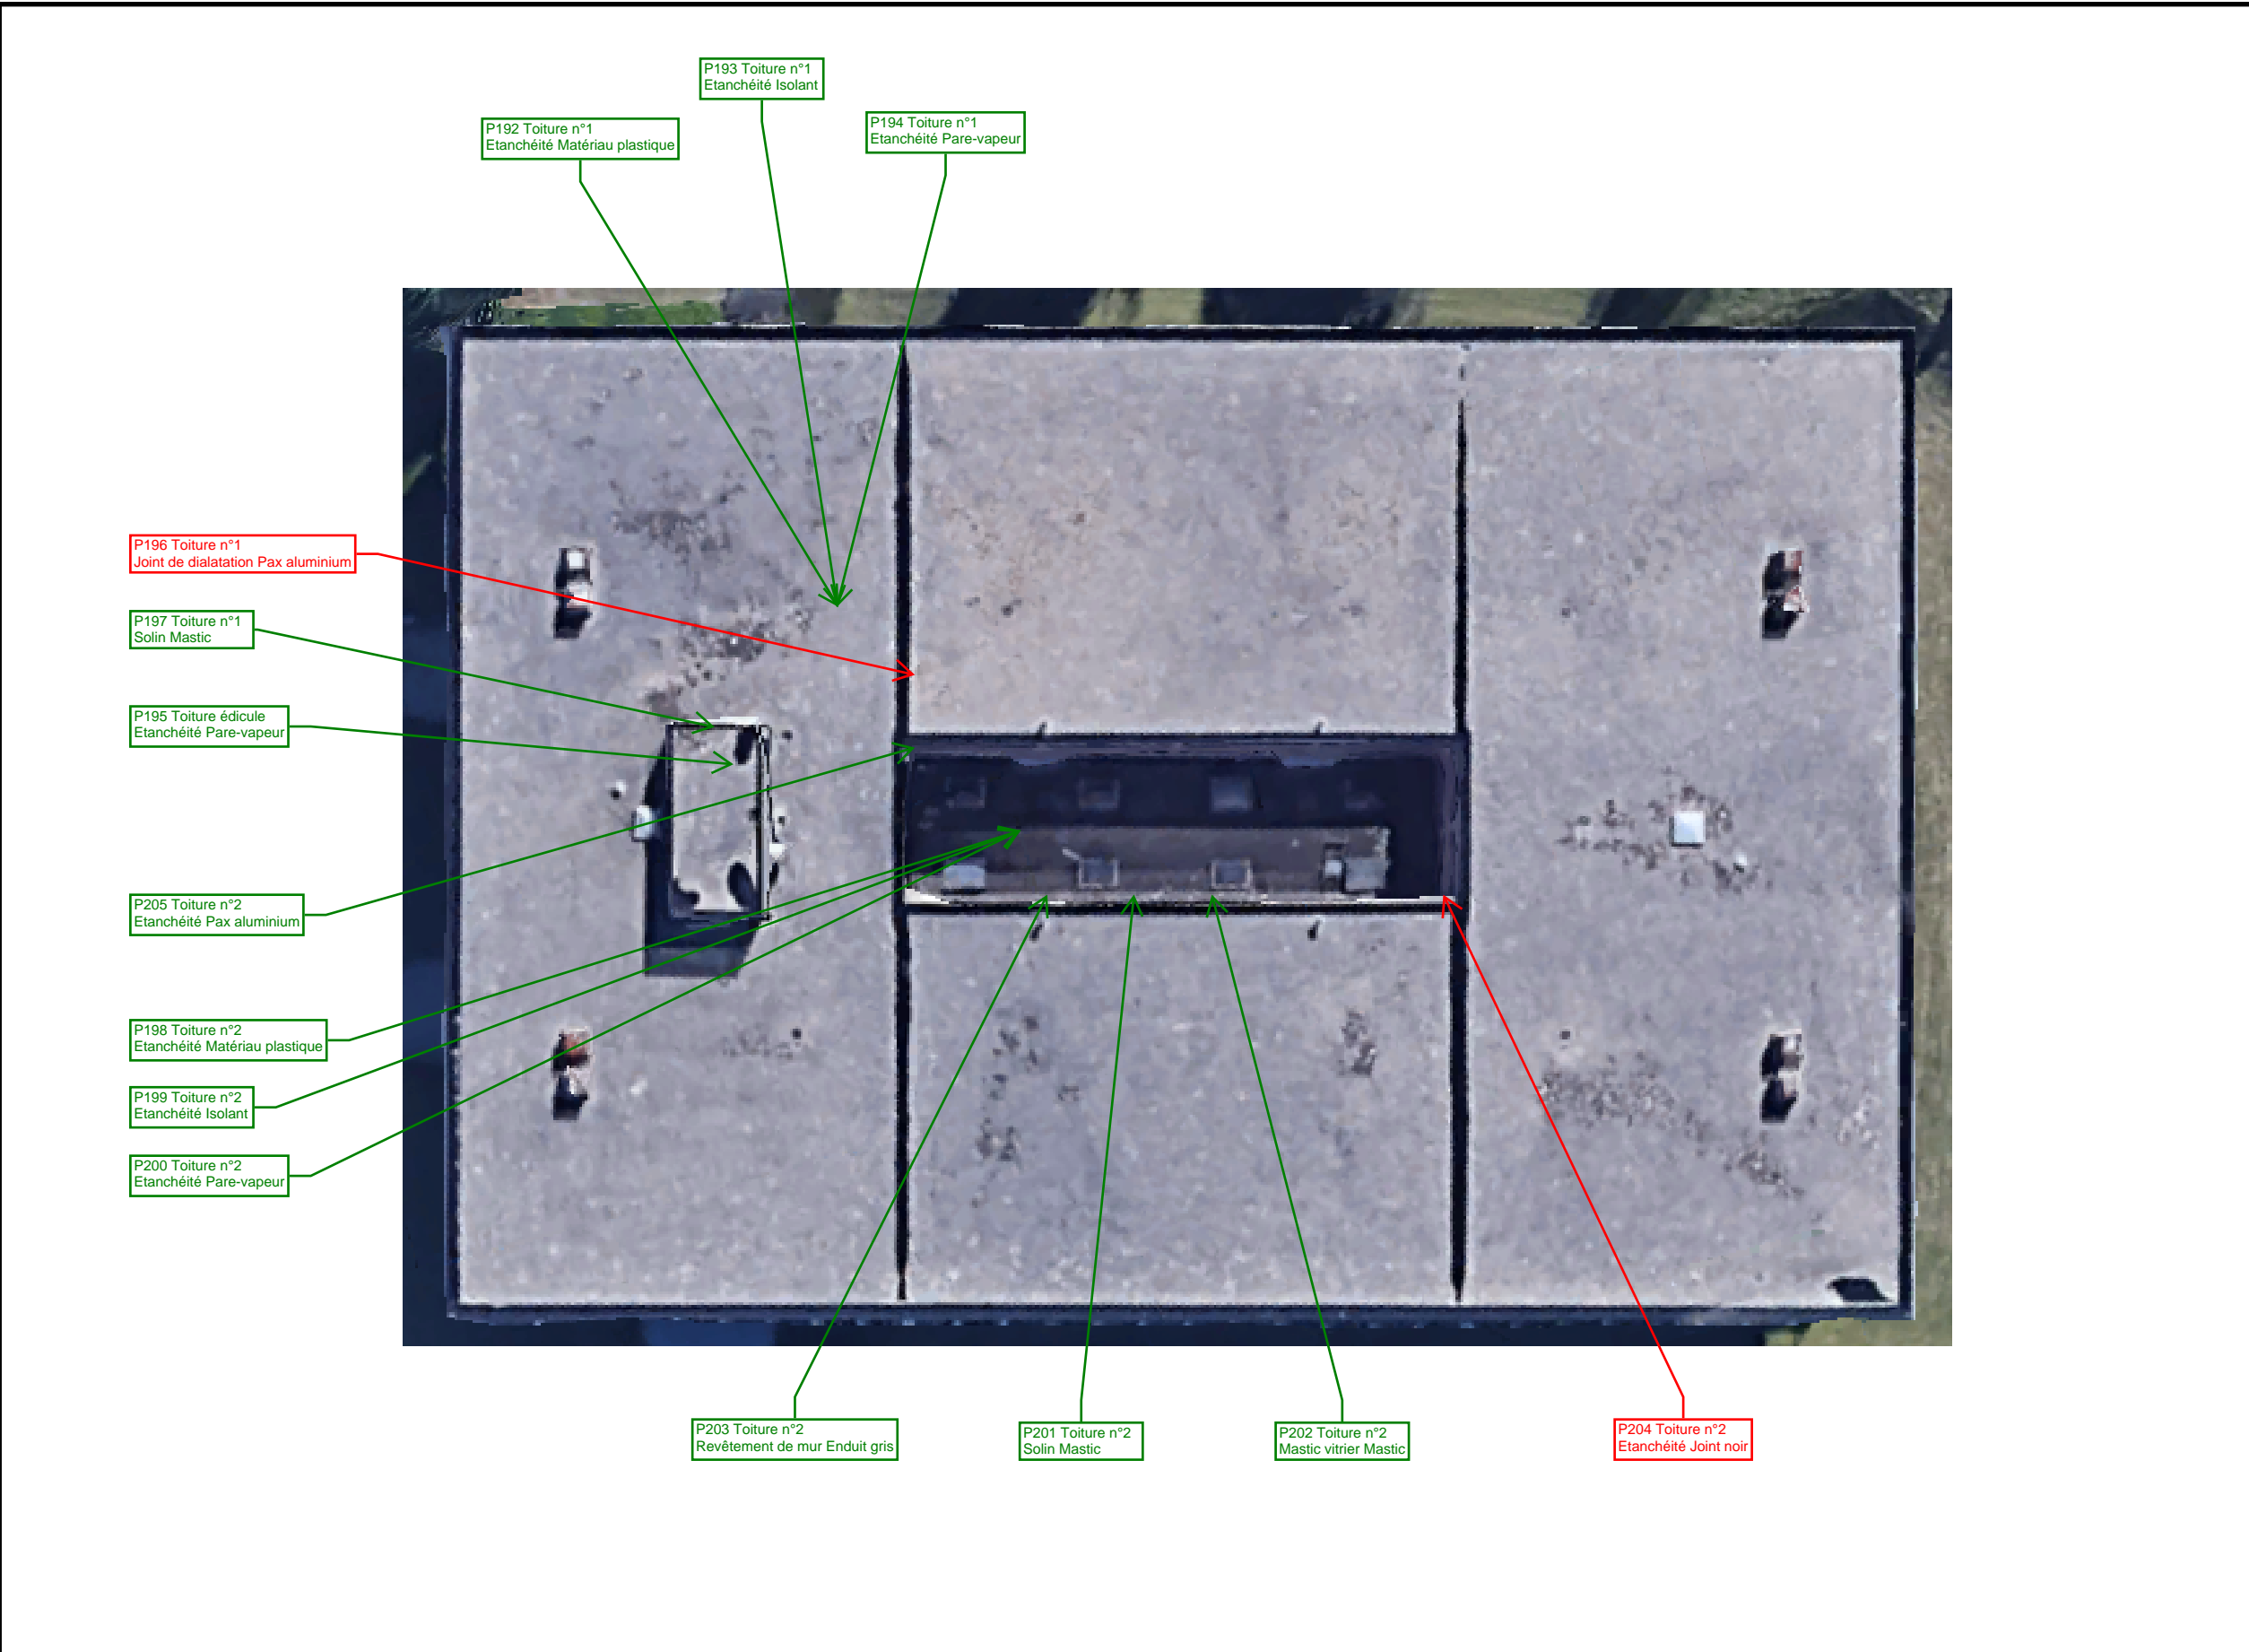

Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des prélèvements et sondages	Etage	Toitures
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUE  USUEL	Type	PLAN



EX'IM FMD  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS



Pax aluminium sur joint de dilatation



Joint noir sur joint de dilatation



Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Localisation des prélèvements et sondages	Etage	Toitures
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUE X USUEL	Type	PLAN

PLANCHE N°	12	12
INDICE N°	001	



Analyses pour le Bâtiment

FMDC DIAGNOSTICS  
Monsieur Stéphane CORIDON  
20 avenue Christian Doppler - CS 70792 BAILLY  
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

Notre référence : AR-24-LH-055808-01

Numéro de dossier : 24H027939

Référence de dossier :

ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24H027939-001 - Référence P001-2ème - 231 Vestiaires - Plancher - Carrelage - Ragraéage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-002 - Référence P002-2ème - 231 Vestiaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-003 - Référence P003-2ème - 231 Vestiaires - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-004 - Référence P004-2ème - 231 Vestiaires - Murs - Revêtement de poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-005 - Référence P005-2ème - 231 Vestiaires - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-006 - Référence P006-2ème - 231 Vestiaires - Fenêtre - Mastic vitrier - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-007 - Référence P007-2ème - 224 Sanitaires - Conduit EP - Enduit de rebouchage - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers  
92220 Bagneux  
Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

Amiante



- N° 24H027939-008 - Référence *P008-2ème* - 226 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-009 - Référence *P009-2ème* - 226 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-010 - Référence *P010-2ème* - 226 Chambre - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-011 - Référence *P011-2ème* - 226 Chambre - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-012 - Référence *P012-2ème* - 226 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier int - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-013 - Référence *P013-2ème* - 226 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier ext - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-014 - Référence *P014-2ème* - 227 Chambre - Plancher - Dalle de sol grise - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-015 - Référence *P015-2ème* - 227 Chambre - Plancher - Dalle de sol grise - Colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-016 - Référence *P016-2ème* - 229 Chambre - Plancher - Dalle de sol rouge - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-017 - Référence *P017-2ème* - 229 Chambre - Plancher - Dalle de sol rouge - Colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-018 - Référence *P018-2ème* - 230 Chambre - Plancher - Dalle de sol beige - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-019 - Référence *P019-2ème* - 230 Chambre - Plancher - Dalle de sol beige - Colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-020 - Référence P020-2ème - 224 Sanitaires - Plancher - Mosaïque - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-021 - Référence P021-2ème - 224 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-022 - Référence P022-2ème - 224 Sanitaires - Conduit EP - Rebouchage plafond - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-023 - Référence P023-2ème - 233 Chambre - Plancher - Dalle de sol jaune - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-024 - Référence P024-2ème - 233 Chambre - Plancher - Dalle de sol jaune - Colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-025 - Référence P025-2ème - 237 Sanitaires - Mur - Faïence - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-026 - Référence P026-2ème - 238 Chambre - Porte - Joint sur ouvrant - Joint fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-027 - Référence P027-2ème - 237 Sanitaires - Placard - Revêtement de mur - Enduit gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-028 - Référence P028-2ème - 204 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier int - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-029 - Référence P029-2ème - 204 Chambre - Mur - Revêtement de mur extérieur - Enduit gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-030 - Référence P030-2ème - 207 Chambre - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-031 - Référence P031-2ème - 207 Chambre - Murs - Revêtement de poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers  
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

- N° 24H027939-032 - Référence *P032-2ème - 207 Chambre - Plafond - Revêtement de poutre - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-033 - Référence *P033-2ème - 207 Chambre - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-034 - Référence *P034-2ème - 203 Sanitaires - Conduit EP - Enduit de rebouchage - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-035 - Référence *P035-2ème - 203 Sanitaires - Conduit EP - Rebouchage plafond - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-036 - Référence *P036-2ème - 203 Sanitaires - Plancher - Carrelage - Ragréage + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-037 - Référence *P037-2ème - 203 Sanitaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-038 - Référence *P038-2ème - 203 Sanitaires - Plancher - Mosaïque - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-039 - Référence *P039-2ème - 203 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-040 - Référence *P040-2ème - 209 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-041 - Référence *P041-2ème - 203 Sanitaires - Mur - Joint entre plaques de plâtres - Enduit sur bande à joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-042 - Référence *P042-2ème - 222 Chambre - Plancher - Dalle de sol verte - Dalle de sol* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-043 - Référence *P043-2ème - 222 Chambre - Plancher - Dalle de sol verte - Colle noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal



- N° 24H027939-044 - Référence *P044-2ème - 225 Cage d'escalier - Plancher - Dalle de sol beige - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-045 - Référence *P045-2ème - 225 Cage d'escalier - Plancher - Dalle de sol beige - Colle noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-046 - Référence *P046-2ème - 225 Cage d'escalier - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-047 - Référence *P047-2ème - 225 Cage d'escalier - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-048 - Référence *P048-2ème - 204 Chambre - Doublage - Plot de colle - Colle plâtreuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-049 - Référence *P049-2ème - 204 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier ext - Mastic de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-050 - Référence *P050-2ème - 222 Chambre - Fenêtre - Joint entre bâti et maçonnerie - Mastic marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-051 - Référence *P051-2ème - 222 Chambre - Fenêtre - Joint entre bâti et maçonnerie - Mastic marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-052 - Référence *P052-2ème - 225 Cage d'escalier - Plancher - Colle sous nez de marches - Colle marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-053 - Référence *P053-1er - 123 Sanitaires - Plancher - Carrelage - Ragréage + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-054 - Référence *P054-1er - 123 Sanitaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-055 - Référence *P055-1er - 123 Sanitaires - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal



- N° 24H027939-056 - Référence P056-1er - 123 Sanitaires - Conduit EP - Enduit de rebouchage - Enduit prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-057 - Référence P057-1er - 123 Sanitaires - Conduit EP - Rebouchage plafond - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-058 - Référence P058-1er - 125 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-059 - Référence P059-1er - 125 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-060 - Référence P060-1er - 125 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier int - Mastic de vitrage prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-061 - Référence P061-1er - 125 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier ext - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-062 - Référence P062-1er - 125 Chambre - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-063 - Référence P063-1er - 125 Chambre - Porte - Joint sur ouvrant - Joint fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-064 - Référence P064-1er - 126 Chambre - Plancher - Dalle de sol grise - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-065 - Référence P065-1er - 126 Chambre - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-066 - Référence P066-1er - 128 Chambre - Plancher - Dalle de sol rouge - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-067 - Référence P067-1er - 130 Vestiaires - Fenêtre - Mastic vitrier - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-068 - Référence P068-1er - 123 Sanitaires - Plancher - Mosaïque - Ragréage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-069 - Référence P069-1er - 123 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-070 - Référence P070-1er - 123 Sanitaires - Plancher - Joint de dilatation - Joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-071 - Référence P071-1er - 129 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-072 - Référence P072-1er - 123 Sanitaires - Mur - Joint entre plaques de plâtres - Enduit sur bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-073 - Référence P073-1er - 136 Sanitaires - Mur - Faïence - Colle, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-074 - Référence P074-1er - 139 Placard - Doublage - Plot de colle - Colle plâtreuse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-075 - Référence P075-1er - 140 Chambre - Fenêtre - Joint entre bâti et maçonnerie - Mastic marron, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-076 - Référence P076-1er - 143 Chambre - Plancher - Dalle de sol marron - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-077 - Référence P077-1er - 143 Chambre - Mur - Faïence - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-078 - Référence P078-1er - 107 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier int - Mastic de vitrage prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-079 - Référence P079-1er - 107 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier ext - Mastic de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-080 - Référence P080-1er - 107 Chambre - Poteau - Revêtement de poteau - Rebouchage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-081 - Référence P081-1er - 103 Sanitaires - Plancher - Carrelage - Ragréage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-082 - Référence P082-1er - 103 Sanitaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-083 - Référence P083-1er - 103 Sanitaires - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-084 - Référence P084-1er - 103 Sanitaires - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-085 - Référence P085-1er - 109 Sanitaires - Plancher - Carrelage - Ragréage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-086 - Référence P086-1er - 109 Sanitaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-087 - Référence P087-1er - 109 Sanitaires - Plafond - Revêtement de poutre - Enduit + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-088 - Référence P088-1er - 108 Chambre - Plancher - Dalle de sol verte - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-089 - Référence P089-1er - 103 Sanitaires - Plancher - Mosaïque - Ragréage + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-090 - Référence P090-1er - 103 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-091 - Référence P091-1er - 115 Sanitaires - Mur - Faïence - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal



- N° 24H027939-092 - Référence *P092-1er* - 119 *Chambre - Plancher - Dalle de sol jaune - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-093 - Référence *P093-1er* - 124 *Cage d'escalier - Plancher - Dalle de sol beige - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-094 - Référence *P094-1er* - 124 *Cage d'escalier - Plancher - Dalle de sol beige - Colle noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-095 - Référence *P095-1er* - 124 *Cage d'escalier - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-096 - Référence *P096-1er* - 124 *Cage d'escalier - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-097 - Référence *P097-1er* - 124 *Cage d'escalier - Plafond - Revêtement de sous-face - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-098 - Référence *P098-1er* - 124 *Cage d'escalier - Plafond - Revêtement de poutre - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-099 - Référence *P099-1er* - 124 *Cage d'escalier - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-100 - Référence *P100-1er sous-sol* - Salle de dours 10 - *Plancher - Dalle de sol jaune - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-101 - Référence *P101-1er sous-sol* - Salle de dours 10 - *Plancher - Dalle de sol jaune - Colle noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-102 - Référence *P102-1er sous-sol* - Salle de dours 10 - *Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-103 - Référence *P103-1er sous-sol* - Salle de dours 10 - *Plafond - Revêtement de gaine - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-104 - Référence *P104-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Plafond - Revêtement de plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-105 - Référence *P105-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-106 - Référence *P106-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Plafond - Revêtement de poutre - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-107 - Référence *P107-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-108 - Référence *P108-1er sous-sol - Bureau 15 - Plancher - Dalle de sol marron - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-109 - Référence *P109-1er sous-sol - Couloir 2 - Plancher - Dalle de sol grise - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-110 - Référence *P110-1er sous-sol - Bureau 12 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-111 - Référence *P111-1er sous-sol - Bureau 12 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-112 - Référence *P112-1er sous-sol - Bureau 10 - Mur - Joint entre bâti et mur - Mastic marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-113 - Référence *P113-1er sous-sol - Bureau 10 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-114 - Référence *P114-1er sous-sol - Bureau 10 - Plafond - Revêtement de poutre - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-115 - Référence *P115-RDC - Bureau 4 - Plancher - Dalle de sol - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers  
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

- N° 24H027939-116 - Référence *P116-RDC - Bureau 4 - Plancher - Dalle de sol - Colle noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-117 - Référence *P117-RDC - Bureau 4 - Plancher technique - Colle sous plot - Colle grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-118 - Référence *P118-RDC - Bureau 4 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-119 - Référence *P119-RDC - Bureau 4 - Fenêtre - Mastic ext - Mastic de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-120 - Référence *P120-1er sous-sol - Salle de cours 13 - Plancher - Dalle de sol verte - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-121 - Référence *P121-1er sous-sol - Hall - Plancher - Carrelage - Ragréage + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-122 - Référence *P122-1er sous-sol - Hall - Murs - Plinthes carrelages - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-123 - Référence *P123-1er sous-sol - Hall - Plafond - Revêtement de plafond - Fibralth*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-124 - Référence *P124-1er sous-sol - Sanitaires hommes - Plancher - Mosaïque - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-125 - Référence *P125-1er sous-sol - Sanitaires hommes - Murs - Plinthes carrelages - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-126 - Référence *P126-1er sous-sol - Sanitaires hommes - Murs - Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-127 - Référence *P127-1er sous-sol - Sanitaires hommes - Plafond - Revêtement de gaine - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers  
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



- N° 24H027939-128 - Référence *P128-1er sous-sol - Hall - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-129 - Référence *P129-1er sous-sol - Salle de cours 12 - Plancher - Dalle de sol bleue - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-130 - Référence *P130-1er sous-sol - Salle de cours 12 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-131 - Référence *P131-1er sous-sol - Salle de cours 12 - Mur - Revêtement de poutre - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-132 - Référence *P132-1er sous-sol - Salle de cours 12 - Plafond - Revêtement de plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-133 - Référence *P133-1er sous-sol - Sanitaires femmes - Plancher - Carrelage rouge - Ragréage + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-134 - Référence *P134-1er sous-sol - Bureau 7 - Plancher - Linoléum - Ragréage + colle noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-135 - Référence *P135-1er sous-sol - Vestiaires 2 - Plafond - Réseau EC - Enveloppe de calorifuge plâtre + laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-136 - Référence *P136-1er sous-sol - Vestiaires 2 - Plafond - Réseau EC - Enveloppe de calorifuge plâtre + laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-137 - Référence *P137-1er sous-sol - Vestiaires 2 - Plafond - Soufflet - Tissu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-138 - Référence *P138-1er sous-sol - Vestiaires 2 - Plafond - Soufflet - Tissu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-139 - Référence *P139-RDC - Magasin 2 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers  
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

- N° 24H027939-140 - Référence *P140-RDC - Bureau 3 - Plancher - Dalle de sol - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-141 - Référence *P141-RDC - Bureau 3 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-142 - Référence *P142-1er sous-sol - Couloir 2 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-143 - Référence *P143-1er sous-sol - Sous-station - Plafond - Soufflet - Tissu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-144 - Référence *P144-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifuge - Enveloppe plâtre + polystyrène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-145 - Référence *P145-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifuge - Enveloppe plâtre + polystyrène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-146 - Référence *P146-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-147 - Référence *P147-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifuge - Enveloppe plâtre + laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-148 - Référence *P148-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-149 - Référence *P149-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-150 - Référence *P150-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal



- N° 24H027939-151 - Référence *P151-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-152 - Référence *P152-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifuge - Enveloppe plâtre + laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-153 - Référence *P153-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifuge - Enveloppe plâtre + laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-154 - Référence *P154-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifuge - Enveloppe plâtre + laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-155 - Référence *P155-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifuge - Enveloppe noire bitumineuse + laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-156 - Référence *P156-1er sous-sol - Sous-station - Cuve - Joint de cuve - Joint mou*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-157 - Référence *P157-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-158 - Référence *P158-1er sous-sol - Circulation - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-159 - Référence *P159-1er sous-sol - Circulation - Plafond - Enveloppe de calorifuge - Enveloppe plâtre + laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-160 - Référence *P160-1er sous-sol - Circulation - Plancher - Revêtement de sol - Chape*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-161 - Référence *P161-1er sous-sol - Circulation - Plafond - Gaine - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-162 - Référence *P162-1er sous-sol - Circulation - Plancher - Résidu de colle - Colle noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers  
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

- N° 24H027939-163 - Référence *P163-1er sous-sol - Circulation - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-164 - Référence *P164-1er sous-sol - Magasin 5 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-165 - Référence *P165-1er sous-sol - Magasin 5 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-166 - Référence *P166-1er sous-sol - Magasin 5 - Mur - Revêtement de poutre - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-167 - Référence *P167-RDC - Salle de cours 8 - Plancher - Dalle de sol verte - Dalle de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-168 - Référence *P168-RDC - Salle de cours 8 - Plancher - Dalle de sol verte - Colle noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-169 - Référence *P169-RDC - Salle de cours 8 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-170 - Référence *P170-RDC - Salle de cours 8 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-171 - Référence *P171-RDC - Salle de cours 8 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-172 - Référence *P172-RDC - Hall d'entrée 1 - Mur - Plinthes carrelages - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-173 - Référence *P173-RDC - Circulation - Plancher - Carrelage - Ragréage + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-174 - Référence *P174-RDC - Magasin 3 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-175 - Référence *P175-RDC - Coiffeur - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-176 - Référence *P176-RDC - Coiffeur - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-177 - Référence *P177-RDC - Salle de cours 2 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-178 - Référence *P178-RDC - Salle de cours 2 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-179 - Référence *P179-RDC - Salle de cours 2 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-180 - Référence *P180-2ème - 215 Sanitaires - Placard - Conduit vertical - Fibres-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-181 - Référence *P181-RDC - Extérieurs - Façade - Mosaïque déco - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-182 - Référence *P182-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-183 - Référence *P183-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-184 - Référence *P184-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-185 - Référence *P185-RDC - Extérieurs - Façade - Joint de dilatation - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-186 - Référence *P186-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal



- N° 24H027939-187 - Référence *P187-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-188 - Référence *P188-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-189 - Référence *P189-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de poteau - Enduit + peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-190 - Référence *P190-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-191 - Référence *P191-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-192 - Référence *P192-3ème - Toiture n°1 - Plancher - Etanchéité - Matériau plastique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-193 - Référence *P193-3ème - Toiture n°1 - Plancher - Etanchéité - Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-194 - Référence *P194-3ème - Toiture n°1 - Plancher - Etanchéité - Pare-vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-195 - Référence *P195-4ème - Toiture édicule - Plancher - Etanchéité - Pare-vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-196 - Référence *P196-3ème - Toiture n°1 - Plancher - Joint de dilatation - Pax aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-197 - Référence *P197-3ème - Toiture n°1 - Edicule - Solin - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24H027939-198 - Référence *P198-1er - Toiture n°2 - Plancher - Etanchéité - Matériau plastique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24H027939-199 - Référence *P199-1er* - *Toiture n°2* - *Plancher* - *Etanchéité* - *Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24H027939-200 - Référence *P200-1er* - *Toiture n°2* - *Plancher* - *Etanchéité* - *Pare-vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24H027939-201 - Référence *P201-1er* - *Toiture n°2* - *Mur* - *Solin* - *Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24H027939-202 - Référence *P202-1er* - *Toiture n°2* - *Fenêtre* - *Mastic vitrier* - *Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24H027939-203 - Référence *P203-1er* - *Toiture n°2* - *Mur* - *Revêtement de mur* - *Enduit gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24H027939-204 - Référence *P204-1er* - *Toiture n°2* - *Mur* - *Etanchéité* - *Joint noir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24H027939-205 - Référence *P205-1er* - *Toiture n°2* - *Mur* - *Etanchéité* - *Pax aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers  
92220 Bagneux  
Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page1/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24H027939-001 - P001-2ème - 231 Vestiaires - Plancher - Carrelage - Ragréage - colle	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24H027939-002 - P002-2ème - 231 Vestiaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris)	MOLP / W6PU	3 / 3	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	24H027939-003 - P003-2ème - 231 Vestiaires - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24H027939-004 - P004-2ème - 231 Vestiaires - Murs - Revêtement de poteau - Enduit + peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page 2/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24H027939-005 - P005-2ème - 231 Vestiaires - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24H027939-006 - P006-2ème - 231 Vestiaires - Fenêtre - Mastic vitrier - Mastic de vitrage	Matériau (beige) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24H027939-007 - P007-2ème - 224 Sanitaires - Conduit EF - Enduit de rebouchage - Enduit	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24H027939-008 - P008-2ème - 226 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page3/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (2)	24H027939-009 - P009-2ème - 226 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	24H027939-010 - P010-2ème - 226 Chambre - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (bleu)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24H027939-011 - P011-2ème - 226 Chambre - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24H027939-012 - P012-2ème - 226 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier int - Mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24H027939-013 - P013-2ème - 226 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier ext - Mastic de vitrage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page4/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	24H027939-014 - P014-2ème - 227 Chambre - Plancher - Dalle de sol grise - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	<b>MET / ZYS7</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP / B8ZQ</b>	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
015 (2)	24H027939-015 - P015-2ème - 227 Chambre - Plancher - Dalle de sol grise - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	<b>MOLP / B8ZQ</b>	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
016	24H027939-016 - P016-2ème - 229 Chambre - Plancher - Dalle de sol rouge - Dalle de sol	Matériau souple de type dalle de sol (orange)	<b>MET / ZYS7</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP / B8ZQ</b>	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
017 (2)	24H027939-017 - P017-2ème - 229 Chambre - Plancher - Dalle de sol rouge - Colle noire	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MOLP / B8ZQ</b>	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	24H027939-018 - P018-2ème - 230 Chambre - Plancher - Dalle de sol beige - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	<b>MET / ZYS7</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024 Page5/45
---	---

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / B8ZQ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
019 (2)	24H027939-019 - P019-2ème - 230 Chambre - Plancher - Dalle de sol beige - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MOLP / B8ZQ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	24H027939-020 - P020-2ème - 224 Sanitaires - Plancher - Mosaïque - Colle	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (jaune) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYST	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24H027939-021 - P021-2ème - 224 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24H027939-022 - P022-2ème - 224 Sanitaires - Conduit EF - Rebouchage plafond Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024 Page6/45
---	---

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	24H027939-023 - P023-2ème - 233 Chambre - Plancher - Dalle de sol jaune - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / BJ7K	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
024 (2)	24H027939-024 - P024-2ème - 233 Chambre - Plancher - Dalle de sol jaune - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MOLP / BJ7K	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
025	24H027939-025 - P025-2ème - 237 Sanitaires - Mur - Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
026	24H027939-026 - P026-2ème - 238 Chambre - Porte - Joint sur ouvrant - Joint fibreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24H027939-027 - P027-2ème - 237 Sanitaires - Placard - Revêtement de mur - Enduit gris	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page 7/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	24H027939-028 - P028-2ème - 204 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier int - Mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (marron) en traces	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24H027939-029 - P029-2ème - 204 Chambre - Mur - Revêtement de mur extérieur - Enduit gris	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24H027939-030 - P030-2ème - 207 Chambre - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24H027939-031 - P031-2ème - 207 Chambre - Murs - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24H027939-032 - P032-2ème - 207 Chambre - Plafond - Revêtement de poutre Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24H027939-033 - P033-2ème - 207 Chambre - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page 8/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	24H027939-034 - P034-2ème - 203 Sanitaires - Conduit EF - Enduit de rebouchage - Enduit	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (marron) en traces	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24H027939-035 - P035-2ème - 203 Sanitaires - Conduit EF - Rebouchage plafond - Enduit	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24H027939-036 - P036-2ème - 203 Sanitaires - Plancher - Carrelage - Ragréage - colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24H027939-037 - P037-2ème - 203 Sanitaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
038	24H027939-038 - P038-2ème - 203 Sanitaires - Plancher - Mosaïque - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24H027939-039 - P039-2ème - 203 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alén, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page9/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (marron)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24H027939-040 - P040-2ème - 209 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24H027939-041 - P041-2ème - 203 Sanitaires - Mur - Joint entre plaques de plâtres - Enduit sur bande à joint	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24H027939-042 - P042-2ème - 222 Chambre - Plancher - Dalle de sol verte - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043 (2)	24H027939-043 - P043-2ème - 222 Chambre - Plancher - Dalle de sol verte - Colle noire	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page 10/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	24H027939-044 - P044-2ème - 225 Cage d'escalier - Plancher - Dalle de sol beige - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
045 (2)	24H027939-045 - P045-2ème - 225 Cage d'escalier - Plancher - Dalle de sol beige - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
046	24H027939-046 - P046-2ème - 225 Cage d'escalier - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24H027939-047 - P047-2ème - 225 Cage d'escalier - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24H027939-048 - P048-2ème - 204 Chambre - Doublage - Plot de colle - Colle plâtruse	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Page11/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date de réception :13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	24H027939-049 - P049-2ème - 204 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier ext - Mastic de vitrage	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24H027939-050 - P050-2ème - 222 Chambre - Fenêtre - Joint entre bâti et maçonnerie - Mastic marron	Matériau souple de type mastic (collant) (marron)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
051	24H027939-051 - P051-2ème - 222 Chambre - Fenêtre - Joint entre bâti et maçonnerie - Mastic marron	Matériau souple de type mastic (collant) (marron)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
052	24H027939-052 - P052-2ème - 225 Cage d'escalier - Plancher - Colle sous nez de marches - Colle marron	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	24H027939-053 - P053-1er - 123 Sanitaires - Plancher - Carrelage - Ragréage - colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	24H027939-054 - P054-1er - 123 Sanitaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page 12/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055 (3)	24H027939-055 - P055-1er - 123 Sanitaires - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24H027939-056 - P056-1er - 123 Sanitaires - Conduit EF - Enduit de rebouchage - Enduit	Matériau dur (beige)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24H027939-057 - P057-1er - 123 Sanitaires - Conduit EF - Rebouchage plafond - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	24H027939-058 - P058-1er - 125 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
059 (2)	24H027939-059 - P059-1er - 125 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
060	24H027939-060 - P060-1er - 125 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier int - Mastic de vitrage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page13/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24H027939-061 - P061-1er - 125 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier ext - Mastic de vitrage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24H027939-062 - P062-1er - 125 Chambre - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (marron)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24H027939-063 - P063-1er - 125 Chambre - Porte - Joint sur ouvrant - Joint fibreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24H027939-064 - P064-1er - 126 Chambre - Plancher - Dalle de sol grise - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page14/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
065	24H027939-065 - P065-1er - 126 Chambre - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24H027939-066 - P066-1er - 128 Chambre - Plancher - Dalle de sol rouge - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
067 (4)	24H027939-067 - P067-1er - 130 Vestiaires - Fenêtre - Mastic vitrier - Mastic de vitrage	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24H027939-068 - P068-1er - 123 Sanitaires - Plancher - Mosaïque - Ragréege - colle	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page15/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	24H027939-069 - P069-1er - 123 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24H027939-070 - P070-1er - 123 Sanitaires - Plancher - Joint de dilatation - Joint	Matériau semi-dur de type joint (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24H027939-071 - P071-1er - 129 Chambre - Plancher - Dalle de sol bleue - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
072	24H027939-072 - P072-1er - 123 Sanitaires - Mur - Joint entre plaques de plâtres - Enduit sur bande à joint	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	24H027939-073 - P073-1er - 136 Sanitaires - Mur - Faïence - Colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page16/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
074	24H027939-074 - P074-1er - 139 Placard - Doublage - Plot de colle - Colle plâtreuse	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24H027939-075 - P075-1er - 140 Chambre - Fenêtre - Joint entre bâti et maçonnerie - Mastic marron	Matériau souple de type mastic (collant) (marron)	<b>MOLP / RVD2</b>	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
076	24H027939-076 - P076-1er - 143 Chambre - Plancher - Dalle de sol marron - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
077	24H027939-077 - P077-1er - 143 Chambre - Mur - Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	24H027939-078 - P078-1er - 107 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier int - Mastic de vitrage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page17/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079 (5)	24H027939-079 - P079-1er - 107 Chambre - Fenêtre - Mastic vitrier ext - Mastic de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET / ZYS7</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
080	24H027939-080 - P080-1er - 107 Chambre - Poteau - Revêtement de poteau - Rebouchage	Matériau dur (fibreux) (gris)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	24H027939-081 - P081-1er - 103 Sanitaires - Plancher - Carrelage - Ragraéage - colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	<b>MET / C9AC</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	24H027939-082 - P082-1er - 103 Sanitaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	<b>MET / C9AC</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24H027939-083 - P083-1er - 103 Sanitaires - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET / C9AC</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	24H027939-084 - P084-1er - 103 Sanitaires - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET / C9AC</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page18/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	24H027939-085 - P085-1er - 109 Sanitaires - Plancher - Carrelage - Ragréage - colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	24H027939-086 - P086-1er - 109 Sanitaires - Murs - Plinthes carrelages - Colle	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	24H027939-087 - P087-1er - 109 Sanitaires - Plafond - Revêtement de poutre Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	24H027939-088 - P088-1er - 108 Chambre - Plancher - Dalle de sol verte - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
089 (6)	24H027939-089 - P089-1er - 103 Sanitaires - Plancher - Mosaique - Ragréage - colle	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	24H027939-090 - P090-1er - 103 Sanitaires - Murs - Faïence - Colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024 Page19/45
---	--

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	24H027939-091 - P091-1er - 115 Sanitaires - Mur - Faïence - Colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
092	24H027939-092 - P092-1er - 119 Chambre - Plancher - Dalle de sol jaune - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
093	24H027939-093 - P093-1er - 124 Cage d'escalier - Plancher - Dalle de sol beige - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
094 (2)	24H027939-094 - P094-1er - 124 Cage d'escalier - Plancher - Dalle de sol beige - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01  
Référence laboratoire N° : 24EK058775  
Reçu au laboratoire le : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26  
Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
Date de réception :13/11/2024

Page20/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	24H027939-095 - P095-1er - 124 Cage d'escalier - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	24H027939-096 - P096-1er - 124 Cage d'escalier - Murs - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	24H027939-097 - P097-1er - 124 Cage d'escalier - Plafond - Revêtement de sous-face - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page21/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098	24H027939-098 - P098-1er - 124 Cage d'escalier - Plafond - Revêtement de poutre Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	24H027939-099 - P099-1er - 124 Cage d'escalier - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	24H027939-100 - P100-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Plancher - Dalle de sol jaune - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
101 <sup>(2)</sup>	24H027939-101 - P101-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Plancher - Dalle de sol jaune - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
102	24H027939-102 - P102-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page22/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103	24H027939-103 - P103-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Plafond - Revêtement de gaine - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	24H027939-104 - P104-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Plafond - Revêtement de plafond - Flocage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	24H027939-105 - P105-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	24H027939-106 - P106-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Plafond - Revêtement de poutre - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	24H027939-107 - P107-1er sous-sol - Salle de dours 10 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page23/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108 (7)	24H027939-108 - P108-1er sous-sol - Bureau 15 - Plancher - Dalle de sol marron - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
109	24H027939-109 - P109-1er sous-sol - Couloir 2 - Plancher - Dalle de sol grise - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP / RVD2</b>	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
110	24H027939-110 - P110-1er sous-sol - Bureau 12 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET / TJ4R</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	24H027939-111 - P111-1er sous-sol - Bureau 12 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET / TJ4R</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET / TJ4R</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page 24/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
112	24H027939-112 - P112-1er sous-sol - Bureau 10 - Mur - Joint entre bâti et mur - Mastic marron	Matériau souple (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	24H027939-113 - P113-1er sous-sol - Bureau 10 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114	24H027939-114 - P114-1er sous-sol - Bureau 10 - Plafond - Revêtement de poutre Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115 (2)	24H027939-115 - P115-RDC - Bureau 4 - Plancher - Dalle de sol - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
116 (2)	24H027939-116 - P116-RDC - Bureau 4 - Plancher - Dalle de sol - Colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	<b>MOLP</b> / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
117	24H027939-117 - P117-RDC - Bureau 4 - Plancher technique - Colle sous plot - Colle grise	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	<b>MET</b> / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page25/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
118	24H027939-118 - P118-RDC - Bureau 4 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	24H027939-119 - P119-RDC - Bureau 4 - Fenêtre - Mastic ext - Mastic de vitrage	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	24H027939-120 - P120-1er sous-sol - Salle de cours 13 - Plancher - Dalle de sol verte - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) (i)	<b>MOLP</b> / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
121	24H027939-121 - P121-1er sous-sol - Hall - Plancher - Carrelage - Ragréage - colle	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	24H027939-122 - P122-1er sous-sol - Hall - Murs - Plinthes carrelages - Colle	Matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page26/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	24H027939-123 - P123-1er sous-sol - Hall - Plafond - Revêtement de plafond - Fibralth	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	24H027939-124 - P124-1er sous-sol - Sanitaires hommes - Plancher - Mosaïque - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	24H027939-125 - P125-1er sous-sol - Sanitaires hommes - Murs - Plinthes carrelages - Colle	Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) en traces	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page27/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
126	24H027939-126 - P126-1er sous-sol - Sanitaires hommes - Murs - Faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (bleu) (foncé) en traces	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
127	24H027939-127 - P127-1er sous-sol - Sanitaires hommes - Plafond - Revêtement de gaine - Mastic	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128	24H027939-128 - P128-1er sous-sol - Hall - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	24H027939-129 - P129-1er sous-sol - Salle de cours 12 - Plancher - Dalle de sol bleue - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	<b>MET</b> / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
130	24H027939-130 - P130-1er sous-sol - Salle de cours 12 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page28/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
131	24H027939-131 - P131-1er sous-sol - Salle de cours 12 - Mur - Revêtement de poutre - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	24H027939-132 - P132-1er sous-sol - Salle de cours 12 - Plafond - Revêtement de plafond - Flocage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133	24H027939-133 - P133-1er sous-sol - Sanitaires femmes - Plancher - Carrelage rouge - Ragréage + colle	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	24H027939-134 - P134-1er sous-sol - Bureau 7 - Plancher - Linoléum - Ragréage + colle noire	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
135	24H027939-135 - P135-1er sous-sol - Vestiaires 2 - Plafond - Réseau EC - Enveloppe de calorifug plâtre + laine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page29/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
136	24H027939-136 - P136-1er sous-sol - Vestiaires 2 - Plafond - Réseau EC - Enveloppe de calorifug plâtre + laine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
137	24H027939-137 - P137-1er sous-sol - Vestiaires 2 - Plafond - Soufflet - Tissu	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (marron)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024 Page30/45
---	--

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
138	24H027939-138 - P138-1er sous-sol - Vestiaires 2 - Plafond - Soufflet - Tissu	Matériau souple (fibreuse) (marron)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
139	24H027939-139 - P139-RDC - Magasin 2 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	24H027939-140 - P140-RDC - Bureau 3 - Plancher - Dalle de sol - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	<b>MOLP</b> / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
141	24H027939-141 - P141-RDC - Bureau 3 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	24H027939-142 - P142-1er sous-sol - Couloir 2 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page31/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
143	24H027939-143 - P143-1er sous-sol - Sous-station - Plafond Soufflet - Tissu	Matériau souple (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
144	24H027939-144 - P144-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifug - Enveloppe plâtre + polystyrène	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145	24H027939-145 - P145-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifug - Enveloppe plâtre + polystyrène	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146 <sup>(8)</sup>	24H027939-146 - P146-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (orange) + (beige) ; matériau semi-dur (noir)	<b>MET</b> / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147	24H027939-147 - P147-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifug - Enveloppe plâtre + laine	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page32/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	<b>MOLP</b> / V2ZK	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
148 (4) (5)	24H027939-148 - P148-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau semi-dur (noir)	<b>MET</b> / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
149	24H027939-149 - P149-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (bleu) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur (noir) en traces	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
150	24H027939-150 - P150-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur	Matériau souple de type joint (fibreux) (marron) + (noir)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
151	24H027939-151 - P151-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur	Matériau semi-dur de type mastic (marron) + (rose)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
152	24H027939-152 - P152-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifug - Enveloppe plâtre + laine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024 Page33/45
---	--

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
153	24H027939-153 - P153-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifug - Enveloppe plâtre + laine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
154 (3)	24H027939-154 - P154-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifug - Enveloppe plâtre + laine	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155	24H027939-155 - P155-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Enveloppe de calorifug - Enveloppe noire bitumineuse + laine	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
156	24H027939-156 - P156-1er sous-sol - Sous-station - Cuve - Joint de cuve - Joint mou	Matériau souple de type joint (fibreux) (noir)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page34/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
157	24H027939-157 - P157-1er sous-sol - Sous-station - Mur - Joint de bride - Joint dur	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (rose)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
158	24H027939-158 - P158-1er sous-sol - Circulation - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
159	24H027939-159 - P159-1er sous-sol - Circulation - Plafond - Enveloppe de calorifug - Enveloppe plâtre + laine	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
160	24H027939-160 - P160-1er sous-sol - Circulation - Plancher - Revêtement de sol - Chape	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
161	24H027939-161 - P161-1er sous-sol - Circulation - Plafond - Gaine - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	<b>MET</b> / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page 35/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
162	24H027939-162 - P162-1er sous-sol - Circulation - Plancher - Résidus de colle - Colle noire	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (noir)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
163	24H027939-163 - P163-1er sous-sol - Circulation - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
164	24H027939-164 - P164-1er sous-sol - Magasin 5 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
165	24H027939-165 - P165-1er sous-sol - Magasin 5 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024 Page36/45
---	--

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
166	24H027939-166 - P166-1er sous-sol - Magasin 5 - Mur - Revêtement de poutre Enduit + peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
167 (9)	24H027939-167 - P167-RDC - Salle de cours 8 - Plancher - Dalle de sol verte - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
168	24H027939-168 - P168-RDC - Salle de cours 8 - Plancher - Dalle de sol verte - Colle noire	Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
169	24H027939-169 - P169-RDC - Salle de cours 8 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024 Page37/45
---	--

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
170	24H027939-170 - P170-RDC - Salle de cours 8 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
171	24H027939-171 - P171-RDC - Salle de cours 8 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
172 (10)	24H027939-172 - P172-RDC - Hall d'entrée 1 - Mur - Plinthes carrelages - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
173	24H027939-173 - P173-RDC - Circulation - Plancher - Carrelage - Ragrafé + colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
174	24H027939-174 - P174-RDC - Magasin 3 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page38/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
175	24H027939-175 - P175-RDC - Coiffeur - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
176	24H027939-176 - P176-RDC - Coiffeur - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
177	24H027939-177 - P177-RDC - Salle de cours 2 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
178	24H027939-178 - P178-RDC - Salle de cours 2 - Mur - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
179	24H027939-179 - P179-RDC - Salle de cours 2 - Mur - Revêtement de mur - Enduit + peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L"ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page39/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET / GK3E</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
180 (11)	24H027939-180 - P180-2ème - 215 Sanitaires - Placard - Conduit vertical - Fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (noir)	<b>MOLP / V2ZK</b>	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
181	24H027939-181 - P181-RDC - Extérieurs - Façade - Mosaïque déco - Colle	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	<b>MET / TJ4R</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
182	24H027939-182 - P182-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET / TJ4R</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
183	24H027939-183 - P183-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET / TJ4R</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
184	24H027939-184 - P184-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET / TJ4R</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024 Page40/45
---	--

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
185	24H027939-185 - P185-RDC - Extérieurs - Façade - Joint de dilatation - Joint	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
186	24H027939-186 - P186-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
187	24H027939-187 - P187-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
188	24H027939-188 - P188-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
189	24H027939-189 - P189-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de poteau - Enduit + peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26      Page 41/45  
 Référence laboratoire N° : 24EK058775      Référence de suivi du dossier N° : 24H027939  
 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024      Date de réception : 13/11/2024  
 Date d'analyse : 18/11/2024  
 Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
190	24H027939-190 - P190-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
191	24H027939-191 - P191-RDC - Extérieurs - Façade - Revêtement de mur - Enduit gris	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
192	24H027939-192 - P192-3ème - Toiture n°1 - Plancher - Etanchéité - Matériau plastique	Matériau souple (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
193 (12)	24H027939-193 - P193-3ème - Toiture n°1 - Plancher - Etanchéité - Isolant	Matériau fibreux de type isolant (beige)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
194	24H027939-194 - P194-3ème - Toiture n°1 - Plancher - Etanchéité - Pare-vapeur	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
195	24H027939-195 - P195-4ème - Toiture édicule - Plancher - Etanchéité - Pare-vapeur	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau de type polystyrène (blanc)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L"ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
196 (13) (5)	24H027939-196 - P196-3ème - Toiture n°1 - Plancher - Joint de dilatation - Pax aluminium	Matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	<b>MET</b> / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
197	24H027939-197 - P197-3ème - Toiture n°1 - Edicule - Solin - Mastic	Matériau (noir) en traces ; matériau souple de type mastic (gris)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
198	24H027939-198 - P198-1er - Toiture n°2 - Plancher - Etanchéité - Matériau plastique	Matériau souple (noir)	<b>MET</b> / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (marron)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
199 (14)	24H027939-199 - P199-1er - Toiture n°2 - Plancher - Etanchéité - Isolant	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	<b>MOLP</b> / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
200	24H027939-200 - P200-1er - Toiture n°2 - Plancher - Etanchéité - Pare-vapeur	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
201	24H027939-201 - P201-1er - Toiture n°2 - Mur - Solin - Mastic					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01 Référence laboratoire N° : 24EK058775 Reçu au laboratoire le : 15/11/2024 Date d'analyse : 18/11/2024 Référence dossier Client:24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26 Référence de suivi du dossier N° : 24H027939 Date de réception :13/11/2024
---	---

Page43/45

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
202	24H027939-202 - P202-1er - Toiture n°2 . Fenêtre - Mastic vitrier - Mastic	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
203	24H027939-203 - P203-1er - Toiture n°2 . Mur - Revêtement de mur - Enduit gris	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
204	24H027939-204 - P204-1er - Toiture n°2 . Mur - Etanchéité - Joint noir	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type <b>chrysotile</b>
205 <sup>(13)</sup>	24H027939-205 - P205-1er - Toiture n°2 . Mur - Etanchéité - Pax aluminium	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Alem, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Amiante



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01

Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26

Page 44/45

Référence laboratoire N° : 24EK058775

Référence de suivi du dossier N° : 24H027939

Reçu au laboratoire le : 15/11/2024

Date de réception : 13/11/2024

Date d'analyse : 18/11/2024

Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures  
78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF**Observation(s) échantillon(s)**

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (10) Un matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (11) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (12) Un matériau (noir); matériau de type polystyrène (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (13) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (14) Un matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Un matériau semi-dur (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (5) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (6) Un matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (7) Un matériau de type colle bitumineux (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (8) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (9) Un matériau (transparent) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

**Observation(s) couche(s)**

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :****MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058070-01	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 8:26	Page 45/45
Référence laboratoire N° : 24EK058775	Référence de suivi du dossier N° : 24H027939	
Reçu au laboratoire le : 15/11/2024	Date de réception : 13/11/2024	
Date d'analyse : 18/11/2024		
Référence dossier Client: 24H027939 - ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Pedro Silva  
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





FMDC DIAGNOSTICS  
Monsieur Stéphane CORIDON  
20 avenue Christian Doppler - CS 70792  
BAILLY  
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-057280-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 14:42 Page1/3  
Dossier N° : 24H029067 Date de réception : 25/11/2024 Date d'analyse : 26/11/2024  
Référence dossier Client:  
ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P206-RDC - Extérieurs - Façade - Mosaïque - Colle	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	P207-RDC - Extérieurs - Façade - Mosaïque - Colle	Matériau (noir) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	P208-RDC - Extérieurs - Façade - Joint entre mosaïque et poteau - Mastic	Matériau (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type joint (cimenteux) (gris)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	P209-RDC - Extérieurs - Façade - Joint entre mosaïque et poteau - Mastic	Matériau (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type joint (cimenteux) (gris)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P210-RDC - Extérieurs - Façade - Poteau - Enduit gris	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (gris)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	P211-RDC - Extérieurs - Façade - Parement - Joint	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (gris)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).  
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1  
92220 Bagneux, FRANCE  
Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1592  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-057280-01 Date d'émission de rapport : 27/11/2024 14:42 Page2/3  
Dossier N° : 24H029067 Date de réception : 25/11/2024 Date d'analyse : 26/11/2024  
Référence dossier Client:  
ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P212-RDC - Extérieurs - Façade - Poteau - Enduit gris	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau souple (gris) (clair)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	P213-RDC - Extérieurs - Façade - Parement - Colle	Matériau dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / T5HM	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

### Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1  
92220 Bagneux, FRANCE  
Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1592  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-057280-01

Date d'émission de rapport : 27/11/2024 14:42

Page3/3

Dossier N° : 24H029067

Date de réception : 25/11/2024

Date d'analyse : 26/11/2024

Référence dossier Client:

ESID-IDF 126207 06.11.24 A - Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE - ESID-IDF



Fatiha Ait Messaoud  
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).  
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1592  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## ANNEXE : Certificat de compétence



### Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI3544 Version 010

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur CORIDON Stéphane**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/06/2022 - Date d'expiration : 04/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/06/2022 - Date d'expiration : 04/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 02/03/2021 - Date d'expiration : 01/03/2028
Termes	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 29/03/2023 - Date d'expiration : 28/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

## ANNEXE : Attestation d'assurance



### ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle  
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

**FMDC DIAGNOSTICS**  
**20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER**  
**77700 BAILLY ROMAINVILLIERS**  
**Adhérent n°A058**

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances**, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°**10583929904A058**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- ☐ Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

Amiante

- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- ☐ Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- ☐ Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
- ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- ☐ Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
- ☐ Diagnostic Eco Prêt
- ☐ Diagnostic Pollution des sols
- ☐ Diagnostic Radon
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- ☐ Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.
- Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.**
- ☐ Mission de coordination SPS
- ☐ RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- ☐ Audit énergétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- ☐ Audit énergétique pour copropriété (F)
- ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- ☐ Audit sécurité piscine
- ☐ Evaluation immobilière
- ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- ☐ Diagnostic légionnelle
- ☐ Diagnostic incendie
- ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millièmes de copropriété)
- ☐ Diagnostic de décence du logement
- ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
- ☐ Expertise extra juridictionnelle
- ☐ Contrôle des combles

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- ☐ Etat des lieux des biens neuf
- ☐ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- ☐ Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- ☐ Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)
- ☐ Le carnet d'information du logement (CIL)
- ☐ Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

**2 000 000€ par sinistre et 3 000 000€ par année d'assurance.**

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.**

Fait à NANTERRE le 12 décembre 2023

Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :

**LSN Assurances**  
**39 rue Mstislav Rostropovitch**  
**CS 40020 - 75017 PARIS**  
**RCS Paris 386 123 089 - N°ORIAS 07 000 473**

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance