

## FICHE D'EXAMEN DES REPERAGES AMIANTE

- ☐ RDTA (Repérage Amiante pour Intégration au DTA)  
☒ **RAAT** (Repérage Amiante avant Travaux)  
☐ **RAD** (Repérage Amiante avant Démolition)

Organisme - Auteur du rapport	SOCOTEC	Référence du rapport	002035 17/10/2022
Site - bâtiment concerné	11-13 rue Jean-Baptiste Clement – Charleville Mézières	Maitre d'Ouvrage (Donneur d'Ordre)	HABITAT 08
Date du rapport	07/10/2022	Société Intervenante	

Désignation	Conforme	Non conforme
<b>INFORMATIONS GENERALES</b>		
Titre (définition) du <b>rapport</b> / <del>pré-rapport</del>	X	
Date de rédaction du <b>rapport</b> / <del>pré-rapport</del>	X	
Sommaire du <b>rapport</b> / <del>pré-rapport</del>	X	
Conclusion du <b>rapport</b> / <del>pré-rapport</del>	X	
Commande de la mission de repérage	X	
Programme général des travaux	X	
Programme détaillé des travaux		<b>NC1</b>
Programme / Périmètre de repérage		<b>NC2</b>
Conditions de réalisation du repérage	X	
Résultat du repérage détaillé	R3 / R4	
<b>ANNEXES AU RAPPORT</b>		
✓ Mode opératoire / plan de prévention (SS4) :	<i>Non fourni</i>	
✓ Attestation de formation en SS 4 de l'opérateur de repérage		
✓ Métrologie opérationnelle adaptée		
✓ Cotation de l'état de conservation des MPCA (diagnostic Amiante et DTA)	<b>Sans objet</b>	
✓ Liste des points vérifiés (annexe 13-9 et A.1, norme NF X 46-020_ 2017, arrêté 16/07/19), dont identification et cohérence des ZPSO	X	
✓ Plans et croquis :	R5	
Légende des plans ou croquis	X	
Cartographie des matériaux et produits amiantés	X	
Cartographie des sondages et prélèvements réalisés	X	
✓ L'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante (arrêté du 16 juillet 2019)		<b>NC6</b>
✓ Photos des sondages et prélèvements réalisés	X	
✓ Rapports d'analyses de laboratoire accrédité COFRAC	X	
✓ Etat de conservation des matériaux et produits (DTA)	<b>Sans objet</b>	
✓ Consignes générales de sécurité		
✓ Mesures conservatoires		
✓ Préconisations et Recommandations de l'ORA		
✓ Anciens rapports amiante (version intégrale)		<b>NC7</b>
✓ Contrat d'assurance RC de l'organisme	X	
✓ Certificat de compétence de l'opérateur	X	

Tous les rapports de repérage doivent être mis à jour depuis le 1er janvier 2013 (liste A & B) et juin 2013 (liste C).



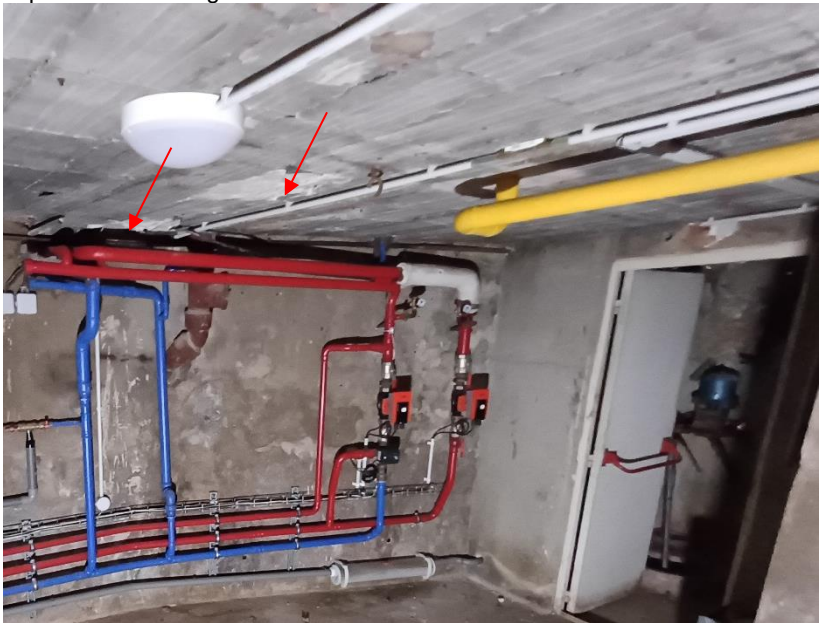
R : Remarque

NC : Non-conformité

NF : Non fourni

**Détails des remarques et non-conformités :**

N°	Détails
NC1	Le programme détaillé des travaux ne figure pas dans le rapport.
NC2	Le programme / périmètre de repérage n'a pas été indiqué (page4). Seule la liste des locaux visités a été fournie (page 9)
R3	Le tableau des résultats comporte une colonne « Commentaire » avec une codification - DAB04, DAB06, DAC 03, etc – non explicitée.
R4	<p>Des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas été investigués :  <b>RC – Local 6</b> : de la dalle de sol a été identifiée sous le plancher technique</p>  <p><b>R+1 – Zone 1 Loggia</b> : joints vitriers de la verrière  <b>RDC – Salle de spectacle / Local 5</b> : joints vitriers des sheds</p>   <p><b>Toute zone : Menuiseries extérieures</b> : Il n'a pas été procédé à d'investigation sur un éventuel joint compribande entre les menuiseries et la maçonnerie. Seuls les joints vitriers ont été investigués.</p> <p><b>R+1 Zone 2 Cuisine / séjour</b> : Colle de la faïence</p> 

N°	Détails
R4	<p>Dans les conclusions, il est indiqué que le sol du local 2 RC est amianté par similitude avec le local 1. Mais en soulevant le lino, aucune dalle de sol n'apparaît dans le local 2 : A confirmer</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <p><i>Dalle de sol amianté dans local 1-RC</i></p> <p><i>Sol sous le lino dans le local 2</i></p> </div>
R4	<p>Cave 1 – R-1</p> <p>Un calorifuge amianté en bande de plâtre a été identifié.</p> <p>Un prélèvement sur le plâtre ayant servi de rebouchage en plafond serait opportun pour s'assurer qu'il n'a pas été réalisé avec du plâtre de calorifuge amianté.</p> 
R5	Le plan RC est en basse résolution rendant illisible les noms des locaux et n° de prélèvement : fournir un plan avec une meilleur résolution.
NC6	Quantitatif non fourni.
NC7	Fournir le rapport DIAGAMTER de 2018, mentionné dans le rapport

**CONCLUSION :** Les documents en l'état ne permettent pas le démarrage des travaux

**SUITES A DONNER :**

Des compléments de repérage doivent être réalisés sur site et des compléments d'information doivent être apportés au rapport.

Date : 22/05/2024

Signature:

