

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## Bien concerné

13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT  
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

## Propriétaire

HABITAT 08  
22-24 avenue des Martyrs de la Résistance  
08008 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX

## Donneur d'ordre

HABITAT 08  
22-24 avenue des Martyrs de la Résistance  
08008 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX

## CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**Date du rapport :** 07/10/2022

**Date de visite :** 12/09/2022

**Fait à :** BEZANNES

**Référence du dossier :** 2216519

**Référence du rapport :**

002035 17/10/2022 - 08:55

**Nombre de prélèvements :** 65

**Auteur du rapport :** Guillaume  
MARTINAGE

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence : n°**  
DTI/2007-001

**Délivré par :** SOCOTEC Certification  
France

**Contrat d'assurance :**  
AXA France  
313 Terrasses de l'Arche  
92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent

# SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE	4
<b>II. CONCLUSIONS</b>	<b>4</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION</b>	<b>8</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	8
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	8
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b>	<b>10</b>
1. PRESTATIONS REALISEES	10
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	11
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	11
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>	<b>12</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	12
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	16
<b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE</b>	<b>30</b>
1. Conservation et transmission de ce rapport	30
2. Obligations consecutives aux travaux de retrait ou de confinement	30
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b>	<b>31</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b>	<b>50</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b>	<b>66</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b>	<b>67</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b>	<b>68</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS</b>	<b>69</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Diagnostic BT - Amiante avant Travaux + DAPP Liste A

**HABITAT**

**08**

Exemplaire destiné AU FOURNISSEUR

**Bons de travaux d'entretien Ref: 2216519**

TEC4 - DEVELOPPEMENT TECHNIQUE

[habitat08.fr](http://habitat08.fr)

EST: 002035

SIEGE HABITAT 08  
22 AV ET 24 DES MARTYRS DE LA RESISTANCE  
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

**Le fournisseur**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC (EXPERT HABITAT)

21 RTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
0633745914  
Téléphone : 0633745914 - Fax : 0321739479

Charleville-Mézières, le 12/08/2022

Est invité à honorer la commande suivante entre le 16/08/2022 et le 15/09/2022

**Adresse d'exécution :**  
SIEGE HABITAT 08  
22 AV ET 24 DES MARTYRS DE LA RESISTANCE  
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Code	Prestation	Quantité	Unité
Localisation : LOGEMENT			
RA0004	Réalisation d'un repérage AMIAN avant travaux ou avant démolition selon CCTP	1	U
RA0007	Analyse en laboratoire d'un échantillon selon CCTP. Méthode META	30	U

**Objet :**  
Dans le cadre d'une future acquisition d'un Bâtiment situé  
13, rue Jean Baptiste Clément à CHARLEVILLE MEZIERES,  
Réaliser un diagnostic amiante (30 prélèvements),  
précision sur les futurs travaux: Démolition de la salle et réfection des logements et de la couverture.  
Les clés sont disponibles au siège.  
Prendre contact avec M. CHEVRON au 06/28/46/37/09 ou M. MARINONI au 06/74/65/62/60.

**Pour tout renseignement s'adresser à :**

Julien DERVIN  
DEVELOPPEMENT TECHNIQUE

169 AV CHARLES DE GAULLE  
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES  
06 22 62 58 65



**HABITAT 08**  
Le Directeur Général

Le Directeur Général,  
Laurent DROULEZ

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
NEANT				

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Local 8 - NC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits	Conduits en fibres-ciment	P001	Document consulté: Rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB04
Local 8 - NC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits	Conduits en fibres-ciment	P002	Document consulté: rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB04
Local 8 - R+2 - ZONE 2	Ardoises, bardeaux bitumineux	Plafond	Ardoises	P004	Document consulté: rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB06
Palier - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC03
Palier - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC03
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
Débarras - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
Débarras - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
Salle d'eau - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle d'eau - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
WC - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
WC - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Faïence 1	P008 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Faïence 1	P008 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A1, Mur D	Faïence 1	P008 (Fr2)	ZPSO	DAC04
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A1, Mur D	Faïence 1	P008 (Fr4)	ZPSO	DAC04
Combles - R+2 - ZONE 1	Ardoises, bardeaux bitumineux	Plafond	Ardoises	P025	Document consulté: rapport 2018 de DIAGAMTER	DAB06
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	faïence 4	P040 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Sanitaires 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	faïence 4	P040 (Fr2)	ZPSO	DAC04
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	faïence 4	P040 (Fr2)	ZPSO	DAC04
Local 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P043 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Local 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P043 (Fr4)	ZPSO	DAC10
Placard 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P044	RESULTAT ANALYSE	DAB03

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle spectacle - RC	Plaques ondulées et planes	Plafond	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles)	P047	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Local 5 - RC	Plaques ondulées et planes	Plafond	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles)	P047	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Dégagement - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P052	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Local 8 - NC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits	Conduits en fibres-ciment	P067	Document consulté:rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB04
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Débarras - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Palier - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur C1, Mur C2, Mur D, Mur E, Mur F	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Salle d'eau - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur C, Mur E, Mur F	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
WC - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 3 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P072	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
WC 1 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P072	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
WC 2 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P072	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
WC 3 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P073	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
WC 2 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P073	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Cave 1 - R-1	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Plafond	Calorifugeages	P081	RESULTAT ANALYSE	DAA02
Salle spectacle - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Sol	Conduit	P084	Document consulté:rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB04

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

*Rappel réglementaire :*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

*Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.*

*Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)*

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Local 2	Concerné
RC	WC 3	Concerné

Niveau	Local	Concernée
RC	WC 1	Concerné
RC	WC 2	Concerné
RC	Sanitaires 1	Concerné
RC	Sanitaires	Concerné
RC	WC	Concerné
RC	Entrée 3	Concerné
RC	Accueil	Concerné
RC	Local 5	Concerné
RC	Local 4	Concerné
RC	Dégagement	Concerné
RC	Local 6	Concerné
RC	Entrée 2	Concerné
RC	Sortie secour 2	Concerné
RC	Cave 1	Concerné
RC	Entrée 1	Concerné
RC	Local 1	Concerné
RC	Placard 1	Concerné
R-1	Cave 2	Concerné
R-1	Cave 3	Concerné
R-1	Cave 1	Concerné
R-1	Débarras	Concerné
R+1 - ZONE 1	Salle de bains	Concerné
R+1 - ZONE 1	Placard 1	Concerné
R+1 - ZONE 1	WC	Concerné
R+1 - ZONE 1	Séjour	Concerné
R+1 - ZONE 1	Placard 2	Concerné
R+1 - ZONE 1	Chambre 1	Concerné
R+1 - ZONE 1	Dégagement	Concerné
R+1 - ZONE 1	Cuisine	Concerné
R+1 - ZONE 1	Loggia	Concerné
R+2- ZONE 1	Chambre 1	Concerné
R+2- ZONE 1	Salle D'eau / WC	Concerné
R+2- ZONE 1	Chambre 2	Concerné
R+2- ZONE 1	Dégagement	Concerné
R+2- ZONE 1	Combles	Concerné
R+2- ZONE 1	Local 1	Concerné
R+2- ZONE 1	Chambre 3	Concerné
R+2- ZONE 1	Palier	Concerné
R+1 - ZONE 2	Salle d'eau	Concerné
R+1 - ZONE 2	Chambre 1	Concerné
R+1 - ZONE 2	Palier	Concerné
R+1 - ZONE 2	Débarras	Concerné
R+1 - ZONE 2	WC	Concerné
R+1 - ZONE 2	Séjour/Cuisine	Concerné
R+2- ZONE 2	Local 8	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.


L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.


La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulière et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :

Pour les croquis réalisés après le 15/02/2020

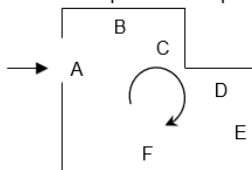

Pour les croquis réalisés avant le 15/02/2020

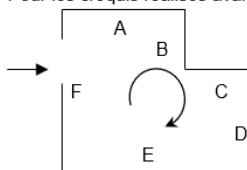

### 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

#### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

#### Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

#### Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

#### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

la présence de joint de compribande n'a pas été vérifié. (vérification par destruction matériaux)

Occupation des locaux :

**RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NEANT
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	NEANT
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	NEANT

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),

> Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Local 8 - NC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits	Conduits en fibres-ciment	P001	Document consulté:Rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB04
Local 8 - NC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits	Conduits en fibres-ciment	P002	Document consulté:rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB04
Local 8 - R+2 - ZONE 2	Ardoises, bardeaux bitumineux	Plafond	Ardoises	P004	Document consulté:rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB06
Palier - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC03
Palier - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC03
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
Débarras - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
Débarras - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
Salle d'eau - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
Salle d'eau - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
WC - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr2)	ZPSO	DAC03
WC - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P005 (Fr3)	ZPSO	DAC03
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Faïence 1	P008 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Faïence 1	P008 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A1, Mur D	Faïence 1	P008 (Fr2)	ZPSO	DAC04
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A1, Mur D	Faïence 1	P008 (Fr4)	ZPSO	DAC04
Combles - R+2 - ZONE 1	Ardoises, bardeaux bitumineux	Plafond	Ardoises	P025	Document consulté: rapport 2018 de DIAGAMTER	DAB06
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	faïence 4	P040 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Sanitaires 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	faïence 4	P040 (Fr2)	ZPSO	DAC04
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	faïence 4	P040 (Fr2)	ZPSO	DAC04
Local 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P043 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Local 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P043 (Fr4)	ZPSO	DAC10
Placard 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P044	RESULTAT ANALYSE	DAB03
Salle spectacle - RC	Plaques ondulées et planes	Plafond	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles)	P047	Document consulté: rapport 2018 de DIAGAMTER	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Local 5 - RC	Plaques ondulées et planes	Plafond	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles)	P047	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Dégagement - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P052	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Local 8 - NC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits	Conduits en fibres-ciment	P067	Document consulté:rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB04
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Débarras - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Palier - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur C1, Mur C2, Mur D, Mur E, Mur F	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Salle d'eau - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur C, Mur E, Mur F	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
WC - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P068 (Fr2)	ZPSO	DAC07
WC 3 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P072	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 1 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P072	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
WC 2 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P072	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
WC 3 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P073	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
WC 2 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Plafond	Conduits en fibres-ciment	P073	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Cave 1 - R-1	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Plafond	Calorifugeages	P081	RESULTAT ANALYSE	DAA02
Salle spectacle - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Sol	Conduit	P084	Document consulté:rapport de 2018 par DIAGAMTER	DAB04

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

Identification	Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Quantité
P047	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles)	
P052	Revêtements de sols	Dalles de sol	
P044	Revêtements de sols	Dalles de sol	
P005	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage	
P005	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage	
P073	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment	
P072	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment	
P067	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment	
P002	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment	
P001	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment	
P081	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Calorifugeages	
P025	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises	
P004	Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises	
P084	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit	
P068	Murs et cloisons maçonnés	Colle plinthe	
P040	Murs et cloisons maçonnés	faïence 4	
P008	Murs et cloisons maçonnés	Faïence 1	
P008	Murs et cloisons maçonnés	Faïence 1	
P043	Revêtements de sols	Revêtement de sols	

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Local 8 - R+2 - ZONE 2	Plafonds	Plafond	Isolant	P003 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	DAB04
Local 8 - R+2 - ZONE 2	Plafonds	Plafond	Isolant	P003 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAB04

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur H	Colle plinthe	P006 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
Débarras - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Colle plinthe	P006 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur G	Colle plinthe	P006 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Séjour/Cuisine - NC	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Sous évier	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P007	RESULTAT ANALYSE	DAC05
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Faïence 1	P008 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A1, Mur D	Faïence 1	P008 (Fr3)	ZPSO	DAC04
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit brique plâtrière	P009	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1	Enduit brique plâtrière	P009	ZPSO	DAC08
Débarras - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D	Enduit brique plâtrière	P009	ZPSO	DAC08
Palier - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur C1, Mur C2, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit brique plâtrière	P009	ZPSO	DAC08
Local 8 - R+2 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur I, Mur J, Mur K, Mur M, Mur N, Mur O	Enduit brique plâtrière	P009	ZPSO	DAC08
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P010	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P010	ZPSO	DAC08
Débarras - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P010	ZPSO	DAC08

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P010	ZPSO	DAC08
Local 8 - R+2 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur G, Mur H, Mur L, Mur P, Mur Q	Enduit béton	P010	ZPSO	DAC08
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P011	RESULTAT ANALYSE	DAB02
Débarras - R+1 - ZONE 2	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P011	ZPSO	DAB02
Palier - R+1 - ZONE 2	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P011	ZPSO	DAB02
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit brique plâtrière	P012	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Salle d'eau - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit brique plâtrière	P012	ZPSO	DAC08
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur C, Mur G, Mur H	Enduit brique plâtrière	P012	ZPSO	DAC08
WC - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit brique plâtrière	P012	ZPSO	DAC08
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduit béton	P013	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P013	ZPSO	DAC08
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P014	RESULTAT ANALYSE	DAB02
Salle d'eau - R+1 - ZONE 2	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P014	ZPSO	DAB02
WC - R+1 - ZONE 2	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P014	ZPSO	DAB02
Chambre 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles non bitumineuses	P015	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Salle D'eau / WC - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P016	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P016	ZPSO	DAC10

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle D'eau / WC - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P017	RESULTAT ANALYSE	DAB03
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P017	ZPSO	DAB03
WC - R+1 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P017	ZPSO	DAB03
Chambre 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles non bitumineuses	P018	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Palier - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles non bitumineuses	P019	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Dégagement - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles non bitumineuses	P019	ZPSO	DAC10
Chambre 3 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles non bitumineuses	P020	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Combles - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Joints d'assemblage	P021	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Chambre 3 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit brique plâtrière	P022	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Chambre 1 - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur A2	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Dégagement - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur A2, Mur B, Mur C1, Mur C2, Mur D, Mur G	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Placard 1 - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Séjour - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Chambre 1 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Chambre 2 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Chambre 3 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1, Mur E	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Combles - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Dégagement - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Local 1 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Palier - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D, Mur E1	Enduit brique plâtrière	P022	ZPSO	DAC10
Chambre 3 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P023	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Chambre 1 - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P023	ZPSO	DAC08
Dégagement - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A3, Mur C, Mur F	Enduit béton	P023	ZPSO	DAC08
Séjour - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur F	Enduit béton	P023	ZPSO	DAC08
Chambre 1 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P023	ZPSO	DAC08
Chambre 2 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P023	ZPSO	DAC08
Dégagement - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P023	ZPSO	DAC08
Local 1 - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P023	ZPSO	DAC08
Palier - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E, Mur E2, Mur F, Mur G	Enduit béton	P023	ZPSO	DAC08
Chambre 3 - R+2 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024	RESULTAT ANALYSE	DAB02
Chambre 1 - R+2 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	DAB02
Chambre 2 - R+2 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	DAB02
Dégagement - R+2 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	DAB02

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Local 1 - R+2 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	DAB02
Salle D'eau / WC - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit brique plâtrière	P026	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit brique plâtrière	P026	ZPSO	DAC08
WC - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit brique plâtrière	P026	ZPSO	DAC08
Salle D'eau / WC - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduit brique plâtrière	P026	ZPSO	DAC08
Salle D'eau / WC - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P027	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P027	ZPSO	DAC08
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P027	ZPSO	DAC08
Salle D'eau / WC - R+2 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P028	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Salle D'eau / WC - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Faïence 1	P029 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Faïence 1	P029 (Fr2)	ZPSO	DAC04
Salle D'eau / WC - R+2 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Faïence 1	P029 (Fr2)	ZPSO	DAC04
Palier - NC	Revêtements de sols	Marches	Moquette	P030 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Palier - NC	Revêtements de sols	Marches	Moquette	P030 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Faïence 2	P032 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F, Mur G, Mur H	Faïence 2	P032 (Fr2)	ZPSO	DAC04

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Revêtement souple	P033 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Revêtement souple	P033 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Colle plinthe	P034 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A1, Mur B, Mur F	Colle plinthe	P034 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Dégagement - R+1 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P035	RESULTAT ANALYSE	DAB02
Chambre 1 - R+1 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P035	ZPSO	DAB02
Séjour - R+1 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P035	ZPSO	DAB02
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P036	RESULTAT ANALYSE	DAB02
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P036	ZPSO	DAB02
Entrée 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P038 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC03
Entrée 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P038 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC03
WC 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC03
WC 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC03
Sanitaires - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr3)	ZPSO	DAC03
Sanitaires - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr2)	ZPSO	DAC03
WC - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr2)	ZPSO	DAC03
WC - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr3)	ZPSO	DAC03
WC 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr3)	ZPSO	DAC03
WC 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr2)	ZPSO	DAC03
WC 3 - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr2)	ZPSO	DAC03
WC 3 - RC	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P039 (Fr3)	ZPSO	DAC03

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Colle plinthe	P041 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Colle plinthe	P041 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
Sanitaires - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr3)	ZPSO	DAC07
Sanitaires - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Sanitaires 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Sanitaires 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr3)	ZPSO	DAC07
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr2)	ZPSO	DAC07
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr3)	ZPSO	DAC07
WC 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr2)	ZPSO	DAC07
WC 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr3)	ZPSO	DAC07
WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr2)	ZPSO	DAC07
WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Colle plinthe	P041 (Fr3)	ZPSO	DAC07
Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur I1	Colle plinthe	P042 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur I1	Colle plinthe	P042 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur I, Mur I2	Colle plinthe	P042 (Fr2)	ZPSO	DAC07

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur I, Mur I2	Colle plinthe	P042 (Fr3)	ZPSO	DAC07
Local 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P043 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Local 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P043 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Local 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P043 (Fr1)	ZPSO	DAC10
Local 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P043 (Fr3)	ZPSO	DAC10
Local 1 - RC	Faux plafonds	Plafond	Panneaux et plaques	P045	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	DAA03
Local 2 - RC	Faux plafonds	Plafond	Panneaux et plaques	P045	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	DAA03
Salle spectacle - RC	Plafonds	Plafond	Isolant	P046	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Local 5 - RC	Plafonds	Plafond	Isolant	P046	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Salle spectacle - RC	Revêtements de sols	Sol	Moquette	P048	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Salle spectacle - RC	Revêtements de sols	Sol	Peintures de sol	P049 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Salle spectacle - RC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Poteau	Enduit béton	P051	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Entrée 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P053 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Entrée 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P053 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Local 6 - RC	Revêtements de sols	Sol	Revêtement de sols	P054	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Local 6 - RC	Revêtements de sols	Plafond	Revêtement de sols	P054	ZPSO	DAC10

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 2 - RC	Faux plafonds	Plafond	Panneaux et plaques	P055	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Local 6 - RC	Faux plafonds	Plafond	Panneaux et plaques	P055	Document consulté:rapport 2018 de DIAGAMTER	
Local 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Joints d'assemblage	P056	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Local 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Joints d'assemblage	P056	ZPSO	DAC08
Salle spectacle - RC	Revêtements de sols	Sol	Peintures de sol	P057	RESULTAT ANALYSE	DAC10
Local 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit brique plâtrière	P058	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Dégagement - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit brique plâtrière	P058	ZPSO	DAC08
Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F, Mur G, Mur H, Mur H1	Enduit brique plâtrière	P058	ZPSO	DAC08
Entrée 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur F	Enduit brique plâtrière	P058	ZPSO	DAC08
Local 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit brique plâtrière	P058	ZPSO	DAC08
Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1	Enduit brique plâtrière	P058	ZPSO	DAC08
Local 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P059	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Accueil - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Dégagement - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Entrée 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur E	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur B2, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Local 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Local 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Local 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Local 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Local 7 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I, Mur J, Mur K, Mur O	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Salle spectacle - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I, Mur J, Mur K, Mur L, Mur M, Mur N, Mur O, Mur O1, Mur O2, Mur O3, Mur P, Mur P1, Mur P2, Mur Q, Mur Q1	Enduit béton	P059	ZPSO	DAC08
Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P060	RESULTAT ANALYSE	DAB02
Sanitaires 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit brique plâtrière	P061	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Sanitaires 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C1	Enduit brique plâtrière	P061	ZPSO	DAC08
WC 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit brique plâtrière	P061	ZPSO	DAC08

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduit brique plâtrière	P061	ZPSO	DAC08
Sanitaires 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P062	RESULTAT ANALYSE	DAC08
Sanitaires - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	DAC08
Sanitaires 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	DAC08
WC - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	DAC08
WC 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	DAC08
WC 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	DAC08
WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P062	ZPSO	DAC08
Sanitaires 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduit béton	P063	RESULTAT ANALYSE	DAB02
Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P064	RESULTAT ANALYSE	DAB02
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Faïence 1	P069 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC04
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Faïence 1	P069 (Fr2)	ZPSO	DAC04
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Colle plinthe	P070 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DAC07
Salle de bains - R+1 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P070 (Fr2)	ZPSO	DAC07
Local 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P071	RESULTAT ANALYSE	DAC08

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - R+1 - ZONE 2	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P074	RESULTAT ANALYSE	DAB04
Séjour/Cuisine - R+1 - ZONE 2	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P074	ZPSO	DAB04
Local 8 - R+2 - ZONE 2	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P074	ZPSO	DAB04
Loggia - R+1 - ZONE 1	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P076	RESULTAT ANALYSE	DAB04
Loggia - R+1 - ZONE 1	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P076	ZPSO	DAB04
Séjour - R+1 - ZONE 1	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P077	RESULTAT ANALYSE	DAB04
Dégagement - R+1 - ZONE 1	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P077	ZPSO	DAB04
Séjour - R+1 - ZONE 1	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P077	ZPSO	DAB04

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - R+1 - ZONE 1	Menuiseries extérieures	Fenêtres aluminium	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P078	RESULTAT ANALYSE	DAB04
Séjour - R+1 - ZONE 1	Convecteurs et radiateurs électriques	Sol	Joint fibreux	P079	RESULTAT ANALYSE	DAB04
Cave 1 - NC	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Canalisations de chauffage	Tresses	P080	RESULTAT ANALYSE	DAB04
Local 1 - RC	Menuiseries extérieures	Fenêtres bois	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P082	RESULTAT ANALYSE	DAB04
Local 1 - RC	Convecteurs et radiateurs électriques	Sol	Joint fibreux	P083	RESULTAT ANALYSE	DAB04

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. Conservation et transmission de ce rapport

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. Obligations consecutives aux travaux de retrait ou de confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

**Identification : P001**

**Pièce et étage : Local 8 NC**

**Localisation : Conduits**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduits en fibres-ciment)**

**Descriptif Laboratoire :**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : Rapport de 2018 par DIAGAMTER)**



**Identification : P002**

**Pièce et étage : Local 8 NC**

**Localisation : Conduits**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduits en fibres-ciment)**

**Descriptif Laboratoire :**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport de 2018 par DIAGAMTER)**



**Identification : P003 (Fr1)**

**Pièce et étage : Local 8 R+2 - ZONE 2**

**Localisation : Plafond**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Isolant)**

**Descriptif Laboratoire : Papier bitumé avec couche cartonnée**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P003 (Fr2)**

**Pièce et étage : Local 8 R+2 - ZONE 2**

**Localisation : Plafond**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Isolant)**

**Descriptif Laboratoire : Matériau fibreux beige avec poussières**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P004**

**Pièce et étage : Local 8 R+2 - ZONE 2**

**Localisation : Plafond**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Ardoises, bardeaux bitumineux (Ardoises)**

**Descriptif Laboratoire :**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport de 2018 par DIAGAMTER)**



**Identification : P005 (Fr1)**

**Pièce et étage : Palier R+1 - ZONE 2**


**Localisation : Sol**


**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)**


**Descriptif Laboratoire : Carrelage**


**Résultat (justification) : Non Analysé**




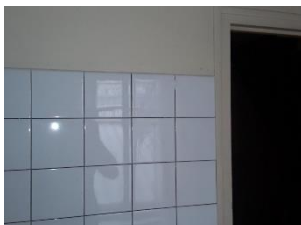
Identification : P005 (Fr2)
Pièce et étage : Palier R+1 - ZONE 2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Joint cassant gris
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


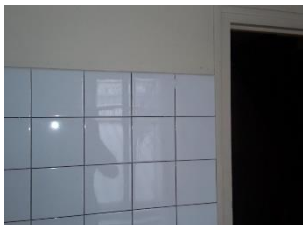
Identification : P005 (Fr3)
Pièce et étage : Palier R+1 - ZONE 2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise en faible quantité en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


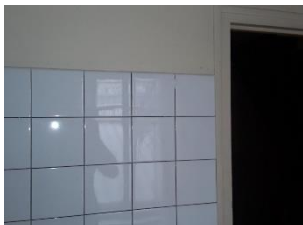
Identification : P006 (Fr1)
Pièce et étage : Séjour/Cuisine R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


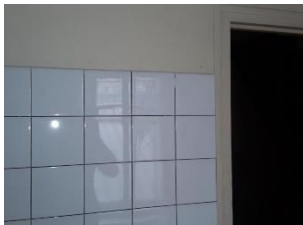
Identification : P006 (Fr2)
Pièce et étage : Séjour/Cuisine R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P007
Pièce et étage : Séjour/Cuisine NC
Localisation : Sous évier
Parties d'ouvrages ou de composants : Portes de placard, baignoires et éviers métalliques (Plaques souples bitumineuses antivibratiles)
Descriptif Laboratoire : Matériau bitumineux noir
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


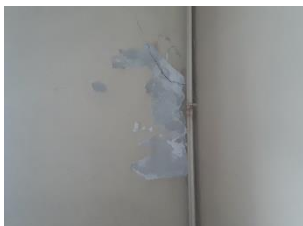
Identification : P008 (Fr1)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P008 (Fr2)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Colle beige
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P008 (Fr3)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Matériau compact gris hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P008 (Fr4)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Joint cassant gris
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P009
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit brique plâtrière)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P010
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


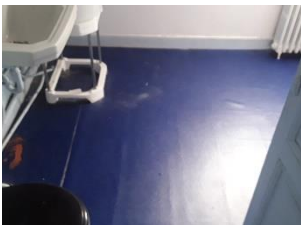
Identification : P011
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P012
Pièce et étage : Séjour/Cuisine R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit brique plâtrière)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P013
Pièce et étage : Séjour/Cuisine R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P014
Pièce et étage : Séjour/Cuisine R+1 - ZONE 2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P015
Pièce et étage : Chambre 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles non bitumineuses)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + colle grise en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P016
Pièce et étage : Salle D'eau / WC R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P017
Pièce et étage : Salle D'eau / WC R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


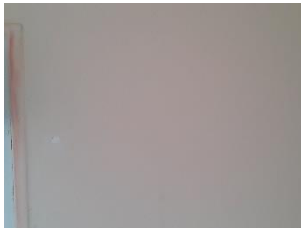
Identification : P018
Pièce et étage : Chambre 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles non bitumineuses)
Descriptif Laboratoire : Colle grise en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P019
Pièce et étage : Palier R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles non bitumineuses)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune en vrac avec couche fibreuse
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P020
Pièce et étage : Chambre 3 R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles non bitumineuses)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P021
Pièce et étage : Combles R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Joints d'assemblage)
Descriptif Laboratoire : Matériau gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P022
Pièce et étage : Chambre 3 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit brique plâtrière)
Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P023
Pièce et étage : Chambre 3 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


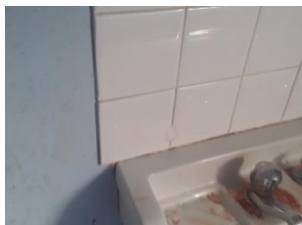
Identification : P024
Pièce et étage : Chambre 3 R+2 - ZONE 1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P025
Pièce et étage : Combles R+2 - ZONE 1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Ardoises, bardeaux bitumineux (Ardoises)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport 2018 de DIAGAMTER)



Identification : P026
Pièce et étage : Salle D'eau / WC R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit brique plâtrière)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P027
Pièce et étage : Salle D'eau / WC R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P028
Pièce et étage : Salle D'eau / WC R+2 - ZONE 1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P029 (Fr1)
Pièce et étage : Salle D'eau / WC R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Carrelage + peinture
Résultat (justification) : Non Analysé


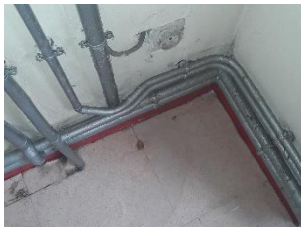
Identification : P029 (Fr2)
Pièce et étage : Salle D'eau / WC R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


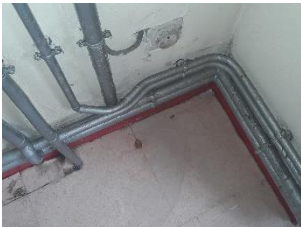
Identification : P030 (Fr1)
Pièce et étage : Palier NC
Localisation : Marches
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Moquette)
Descriptif Laboratoire : Moquette bleue avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


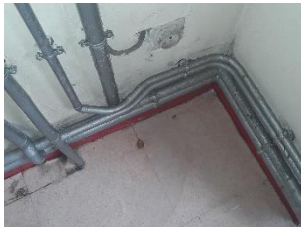
Identification : P030 (Fr2)
Pièce et étage : Palier NC
Localisation : Marches
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Moquette)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P032 (Fr1)
Pièce et étage : Salle de bains R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 2)
Descriptif Laboratoire : Carrelage en faible quantité en vrac
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P032 (Fr2)
Pièce et étage : Salle de bains R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 2)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


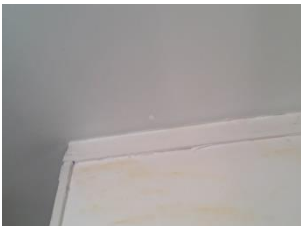
Identification : P033 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P033 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P033 (Fr3)
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P034 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Peinture + carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


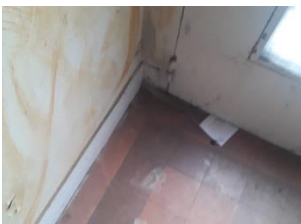
Identification : P034 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P035
Pièce et étage : Dégagement R+1 - ZONE 1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P036
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P038 (Fr1)
Pièce et étage : Entrée 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P038 (Fr2)
Pièce et étage : Entrée 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Joint cassant gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P038 (Fr3)
Pièce et étage : Entrée 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P039 (Fr1)
Pièce et étage : WC 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P039 (Fr2)
Pièce et étage : WC 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Joint cassant noir avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P039 (Fr3)
Pièce et étage : WC 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P040 (Fr1)
Pièce et étage : WC 1 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (faïence 4)
Descriptif Laboratoire : Carrelage + peinture
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P040 (Fr2)
Pièce et étage : WC 1 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (faïence 4)
Descriptif Laboratoire : Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P041 (Fr1)
Pièce et étage : WC 1 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


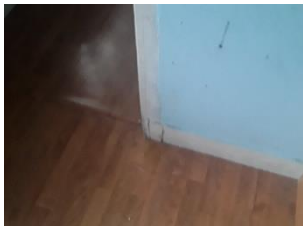
Identification : P041 (Fr2)
Pièce et étage : WC 1 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Joint cassant gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


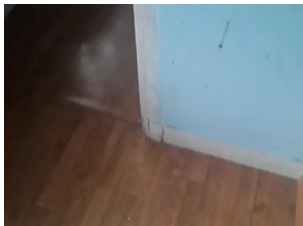
Identification : P041 (Fr3)
Pièce et étage : WC 1 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


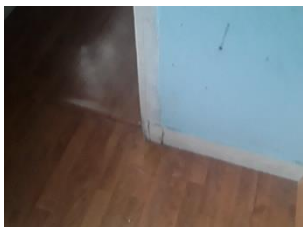
Identification : P042 (Fr1)
Pièce et étage : Entrée 1 RC
Localisation : Mur I
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


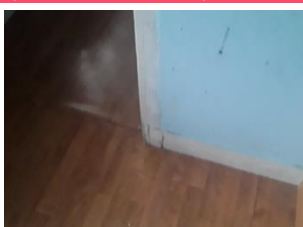
Identification : P042 (Fr2)
Pièce et étage : Entrée 1 RC
Localisation : Mur I
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Joint cassant gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P042 (Fr3)
Pièce et étage : Entrée 1 RC
Localisation : Mur I
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P043 (Fr1)
Pièce et étage : Local 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple gris avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P043 (Fr2)
Pièce et étage : Local 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P043 (Fr3)
Pièce et étage : Local 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Colle grise en faible quantité
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P043 (Fr4)
Pièce et étage : Local 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P044
Pièce et étage : Placard 1 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante grise + peinture en faible quantité non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P045
Pièce et étage : Local 1 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Faux plafonds (Panneaux et plaques)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante non détectée (Document consulté : rapport 2018 de DIAGAMTER)



Identification : P046
Pièce et étage : Salle spectacle RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Isolant)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante non détectée (Document consulté : rapport 2018 de DIAGAMTER)



Identification : P047
Pièce et étage : Salle spectacle RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plaques ondulées et planes (Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles))
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport 2018 de DIAGAMTER)



Identification : P048
Pièce et étage : Salle spectacle RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Moquette)
Descriptif Laboratoire : Moquette beige + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P049 (Fr1)
Pièce et étage : Salle spectacle RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Peintures de sol)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

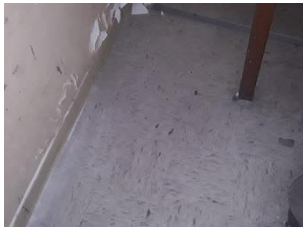

Identification : P049 (Fr2)
Pièce et étage : Salle spectacle RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Peintures de sol)
Descriptif Laboratoire : Bois massif en faible quantité
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P051
Pièce et étage : Salle spectacle RC
Localisation : Poteau
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P052
Pièce et étage : Dégagement RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport 2018 de DIAGAMTER)



Identification : P053 (Fr1)
Pièce et étage : Entrée 2 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple noir
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P053 (Fr2)
Pièce et étage : Entrée 2 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P054
Pièce et étage : Local 6 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P055
Pièce et étage : Entrée 2 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Faux plafonds (Panneaux et plaques)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante non détectée (Document consulté : rapport 2018 de DIAGAMTER)



Identification : P056
Pièce et étage : Local 5 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Joints d'assemblage)
Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P057
Pièce et étage : Salle spectacle RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Peintures de sol)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P058
Pièce et étage : Local 2 RC
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit brique plâtrière)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


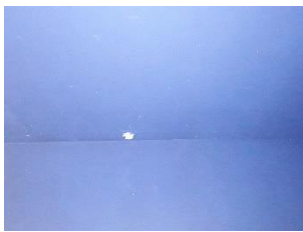
Identification : P059
Pièce et étage : Local 2 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P060
Pièce et étage : Entrée 1 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P061
Pièce et étage : Sanitaires 1 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit brique plâtrière)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P062
Pièce et étage : Sanitaires 1 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


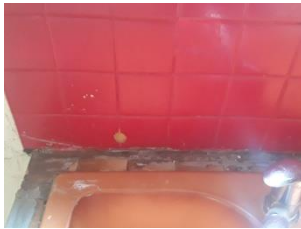
Identification : P063
Pièce et étage : Sanitaires 1 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Matériau fibreux marron en faible quantité
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


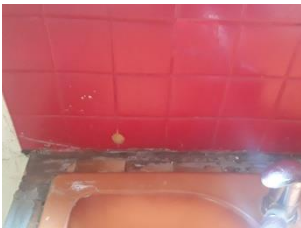
Identification : P064
Pièce et étage : Entrée 3 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P067
Pièce et étage : Local 8 NC
Localisation : Conduits
Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduits en fibres-ciment)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport de 2018 par DIAGAMTER)


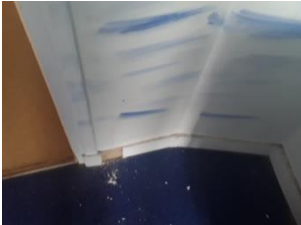
Identification : P068 (Fr1)
Pièce et étage : Séjour/Cuisine R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P068 (Fr2)
Pièce et étage : Séjour/Cuisine R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P069 (Fr1)
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Carrelage + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P069 (Fr2)
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Faïence 1)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P070 (Fr1)
Pièce et étage : Salle de bains R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac + carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P070 (Fr2)
Pièce et étage : Salle de bains R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise en faible quantité
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P071
Pièce et étage : Local 2 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P072
Pièce et étage : WC 3 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduits en fibres-ciment)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport 2018 de DIAGAMTER)



Identification : P073
Pièce et étage : WC 3 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduits en fibres-ciment)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport 2018 de DIAGAMTER)



Identification : P074
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Fenêtres bois
Parties d'ouvrages ou de composants : Menuiseries extérieures (Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium))
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau compact beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P075
Pièce et étage : Chambre 1 R+1 - ZONE 2
Localisation : Radiateurs
Parties d'ouvrages ou de composants : Convecteurs et radiateurs électriques (Joint fibreux)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P076
Pièce et étage : Loggia R+1 - ZONE 1
Localisation : Fenêtres bois
Parties d'ouvrages ou de composants : Menuiseries extérieures (Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium))
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau compact beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P077
Pièce et étage : Séjour R+1 - ZONE 1
Localisation : Fenêtres bois
Parties d'ouvrages ou de composants : Menuiseries extérieures (Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium))
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P078
Pièce et étage : Cuisine R+1 - ZONE 1
Localisation : Fenêtres aluminium
Parties d'ouvrages ou de composants : Menuiseries extérieures (Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium))
Descriptif Laboratoire : Matériau souple noir avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P079
Pièce et étage : Séjour R+1 - ZONE 1
Localisation : Radiateurs
Parties d'ouvrages ou de composants : Convecteurs et radiateurs électriques (Joint fibreux)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau fibreux marron avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P080
Pièce et étage : Cave 1 NC
Localisation : Canalisations de chauffage
Parties d'ouvrages ou de composants : Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes (Tresses)
Descriptif Laboratoire : Matériau fibreux marron avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P081
Pièce et étage : Cave 1 R-1
Localisation : Canalisations de chauffage
Parties d'ouvrages ou de composants : Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes (Calorifugeages)
Descriptif Laboratoire : Toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres visibles non séparable + matériau fibreux multicolore en faible quantité avec poussières non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P082
Pièce et étage : Local 1 RC
Localisation : Fenêtres bois
Parties d'ouvrages ou de composants : Menuiseries extérieures (Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium))
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau compact beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P083
Pièce et étage : Local 1 RC
Localisation : Radiateurs
Parties d'ouvrages ou de composants : Convecteurs et radiateurs électriques (Joint fibreux)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau fibreux marron avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant

Identification : P084
Pièce et étage : Salle spectacle RC
Localisation : Conduits
Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduit)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Amiante détecté (Document consulté : rapport de 2018 par DIAGAMTER)


## ANNEXE 2 - PV ANALYSES



44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tel : 04.77.79.52.80  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Cliant : SOCOTEC DIAGNOSTIC REIMS (CGERE) 8 rue Jules Meline 51430 BEZANNES	Réf. Commande ITGA : IT1122-19848 Réf. Commande Client : 002035-04
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/09/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logis 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P003 / / Local 8 Plafond Isolant		Réf échantillon ITGA : IT112209-15805 Description ITGA : Papier bitumé avec couche cartonnée / Matériau fibreux beige avec poussières	
* Papier bitumé avec couche cartonnée	META (B) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
* Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par D. (2) Analyste : AFR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15806	
Réf échantillon client : 002035P005 / / Palier Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
* Joint cassant gris	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR
* Colle grise en faible quantité en vrac	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15807	
Réf échantillon client : 002035P006 / / Séjour Cuisine Mur H Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15808	
Réf échantillon client : 002035P007 / / Séjour Cuisine Sous évier Plaques souples bitumineuses antivibratiles		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15809	
Réf échantillon client : 002035P008 / / Chambre 1 Mur A Faïence 1		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Joint cassant gris	META (A) le 01/10/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MZH
* Colle beige	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MZH
* Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15810	
Réf échantillon client : 002035P009 / / Chambre 1 Mur D Enduit brique plâtrière		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau rouge en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par D. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15811	
Réf échantillon client : 002035P010 / / Chambre 1 Mur C Enduit béton		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15812	
Réf échantillon client : 002035P011 / / Chambre 1 Plafond Enduit béton		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par D. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15813	
Réf échantillon client : 002035P012 / / Séjour Cuisine Mur D Enduit brique plâtrière		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15814	
Réf échantillon client : 002035P013 / / Séjour Cuisine Mur F Enduit béton		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en faible quantité en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFR (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15815	
Réf échantillon client : 002035P014 / / Séjour Cuisine Plafond Enduit béton		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15816	
Réf échantillon client : 002035P015 / / Chambre 1 Sol Colles non bitumineuses		Description ITGA : Peinture en vrac / Colle grise en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Colle grise en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15817	
Réf échantillon client : 002035P016 / / Salle D'eau WC Sol Revêtement de sols		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières	
* Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15818	
Réf échantillon client : 002035P017 / / Salle D'eau WC Sol Dalles de sol		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune	
* Revêtement cassant beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15819	
Réf échantillon client : 002035P018 / / Chambre 2 Sol Colles non bitumineuses		Description ITGA : Colle grise en vrac	
* Colle grise en vrac	META (A) le 01/10/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15820	
Réf échantillon client : 002035P019 / / Palier Sol Colles non bitumineuses		Description ITGA : Colle polymère jaune en vrac avec couche fibreuse	
* Colle polymère jaune en vrac avec couche fibreuse	META (B) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15821	
Réf échantillon client : 002035P020 / / Chambre 3 Sol Colles non bitumineuses		Description ITGA : Colle polymère jaune en vrac	
* Colle polymère jaune en vrac	META (B) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15822	
Réf échantillon client : 002035P021 / / Combles Mur F Joints d'assemblage		Description ITGA : Matériau gris en vrac	
* Matériau gris en vrac	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MDK (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15823	
Réf échantillon client : 002035P022 / / Chambre 3 Mur B Enduit brique plâtrière		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
* Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15824	
Réf échantillon client : 002035P023 / / Chambre 3 Mur C Enduit béton		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15825	
Réf échantillon client : 002035P024 / / Chambre 3 Plafond Enduit plaque de plâtre		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 01/10/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : EIB (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15826	
Réf échantillon client : 002035P026 / / Salle D'eau WC Mur B Enduit brique plâtrière		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau rouge en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15827	
Réf échantillon client : 002035P027 / / Salle D'eau WC Mur C Enduit béton		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15828	
Réf échantillon client : 002035P028 / / Salle D'eau WC Plafond Enduit plaque de plâtre		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15829	
Réf échantillon client : 002035P029 / / Salle D'eau WC Mur B Faïence 1		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Peinture	
Carrelage + Peinture	---	Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15830	
Réf échantillon client : 002035P030 / / Palier Marches Moquette		Description ITGA : Moquette bleue avec poussières / Colle polymère jaune	
* Moquette bleue avec poussières	META (B) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
* Colle polymère jaune	META (B) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15831	
Réf échantillon client : 002035P032 / / Salle de bains Mur D Faïence 2		Description ITGA : Carrelage en faible quantité en vrac / Colle blanche en vrac	
Carrelage en faible quantité en vrac	---	Non analysé	
* Colle blanche en vrac	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P033 / / Cuisine Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT112209-15832 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Carrelage / Colle grise	
* Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (5)
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P034 / / Cuisine Mur A Colle plinth		Réf échantillon ITGA : IT112209-15833 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MDK (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P035 / / Dégagement Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT112209-15834 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P036 / / Cuisine Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT112209-15835 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15836	
Réf échantillon client : 002035P038 / / Entrée 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Joint cassant gris	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
* Colle grise	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15837	
Réf échantillon client : 002035P039 / / WC 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant noir avec poussières / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Joint cassant noir avec poussières	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
* Colle grise	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15838	
Réf échantillon client : 002035P040 / / WC 1 Mur C faïence 4		Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage + Peinture	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BRM (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15839	
Réf échantillon client : 002035P041 / / WC 1 Mur C Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Joint cassant gris	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ
* Colle grise	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P042 / / Entrée 1 Mur 1 Colle plinthe			
		Réf échantillon ITGA : IT112209-15840	
		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Joint cassant gris	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ
* Colle grise	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P043 / / Local 1 Sol Revêtement de sols			
		Réf échantillon ITGA : IT112209-15841	
		Description ITGA : Revêtement souple gris avec poussières / Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Carrelage / Colle grise en faible quantité	
* Revêtement souple gris avec poussières	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR
* Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 01/10/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AFR (5)
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en faible quantité	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P044 / / Placard 1 Sol Dalles de sol			
		Réf échantillon ITGA : IT112209-15842	
		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Peinture en faible quantité	
* Dalle dure cassante grise + Peinture en faible quantité non séparable (3)	META (B) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BRM (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P048 / / Local 1 Salle spectacle Sol Moquette			
		Réf échantillon ITGA : IT112209-15843	
		Description ITGA : Moquette beige / Colle polymère jaune avec couche en toile	
* Moquette beige + Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	META (B) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15844	
Réf échantillon client : 002035P049 / / Local 1 Salle spectacle Sol Peintures de sol		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Bois massif en faible quantité	
* Peintures multiples en vrac	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MDK (4)
Bois massif en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15845	
Réf échantillon client : 002035P051 / / Local 1 Salle spectacle Poteau Enduit béton		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 01/10/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15846	
Réf échantillon client : 002035P053 / / Entrée 2 Sol Revêtement de sols		Description ITGA : Revêtement souple noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple noir	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MDK
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MDK (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15847	
Réf échantillon client : 002035P054 / / Local 6 Sol Revêtement de sols		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune	
* Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 01/10/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15848	
Réf échantillon client : 002035P056 / / Local 5 Mur B Joints d'assemblage		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : MZH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15849	
Réf échantillon client : 002035P057 / / Local 1 Salle spectacle Sol Peintures de sol		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15850	
Réf échantillon client : 002035P058 / / Local 2 Mur A Enduit brique plâtrière		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15851	
Réf échantillon client : 002035P059 / / Local 2 Mur C Enduit béton		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par D. (2) Analyste : AFR (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15852	
Réf échantillon client : 002035P060 / / Entrée 1 Plafond Enduit béton		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : MDK (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15853	
Réf échantillon client : 002035P061 / / Sanitaires 1 Mur C Enduit brique plâtrière		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit gris en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 01/10/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/12

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19848 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15854	
Réf échantillon client : 002035P062 / / Sanitaires 1 Mur B Enduit béton		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(3) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.  
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Sarah BOYER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 12/12



44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tel : 04.77.79.52.80  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19849 EN DATE DU 01/10/2022

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC REIMS (CGERE) 8 rue Jules Meline 51430 BEZANNES	Réf. Commande ITGA : IT1122-19849 Réf. Commande Client : 002035-04
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/09/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P063 / / Sanitaires 1 Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT112209-15863 Description ITGA : Matériau fibreux marron en faible quantité	
* Matériau fibreux marron en faible quantité	MOLP + META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Réf échantillon client : 002035P064 / / Entrée 3 Plafond Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT112209-15864 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19849 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15865	
Réf échantillon client : 002035P068 / / Séjour Cuisine Mur D Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BRM
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15866	
Réf échantillon client : 002035P069 / / Cuisine Mur E Falence 1		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / <b>Matériau plâtreux blanc</b>	
Carrelage + Matériau plâtreux blanc	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15867	
Réf échantillon client : 002035P070 / / Salle de bains Mur B Colle plinthe		Description ITGA : <b>Peintures multiples en vrac /</b> Carrelage / Colle grise en faible quantité	
Peintures multiples en vrac + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en faible quantité (3)	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRM (6)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15868	
Réf échantillon client : 002035P071 / / Local 2 Mur D Enduit plaque de plâtre		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15869	
Réf échantillon client : 002035P074 / / Chambre 1 Fenêtres bois Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
* Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19849 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15871	
Réf échantillon client : 002035P076 / / Loggia Fenêtres bois Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
* Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15872	
Réf échantillon client : 002035P077 / / Séjour Fenêtres bois Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15873	
Réf échantillon client : 002035P078 / / Cuisine Fenêtres aluminium Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
* Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 01/10/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : BRM / AFR
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15874	
Réf échantillon client : 002035P079 / / Séjour Radiateurs Joint fibreux		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux marron avec poussières	
* Peinture non séparable + Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15875	
Réf échantillon client : 002035P080 / / Cave 1 Canalisations de chauffage Tresses		Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières	
* Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-19849 EN DATE DU 01/10/2022**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15876	
Réf échantillon client : 002035P081 / / Cave 1 Canalisations de chauffage Calorifugeages		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux beige en vrac avec fibres visibles / Matériau fibreux multicolore en faible quantité avec poussières	
* Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac avec fibres visibles non séparable + Matériau fibreux multicolore en faible quantité avec poussières non séparable	MOLP le 29/09/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite	Analyste : MOE (4)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15877	
Réf échantillon client : 002035P082 / / Local 1 Fenêtres bois Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
* Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (5)
Réf dossier client : 002035-04 - 2216519-Logts 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES		Réf échantillon ITGA : IT112209-15878	
Réf échantillon client : 002035P083 / / Local 1 Radiateurs Joint fibreux		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreux marron avec poussières	
* Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 30/09/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(3) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.  
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
(6) L'analyse de la fraction est non réglementaire.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Sarah BOYER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/4

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

# ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



**CERTIFICAT**  
N° DTI / 2007-001

Certifie par la présente que :

**Guillaume MARTINAGE**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	17/07/2020	16/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail regroupant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens	17/07/2020	16/07/2027
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	08/12/2020	07/12/2027
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	09/03/2021	08/03/2028

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :  
- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique



ACCREDITATION N° 4-0095  
PORTÉE DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponibles sur le site Internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr).  
SOCOTEC Certification France - 13, cours Vainy 92877 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 695 841 335 - [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**

## ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00  
📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

### ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 20/12/2021

POUR LA SOCIÉTÉ :

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques directs. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 345 - Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Buitelle - SA au capital de 14 627 854,00 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 651 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 002035 - 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Zone :RC

Plan


Auteur :MARTINAGE Guillaume

N° de planche :1/6


### Légende type de mur :



-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

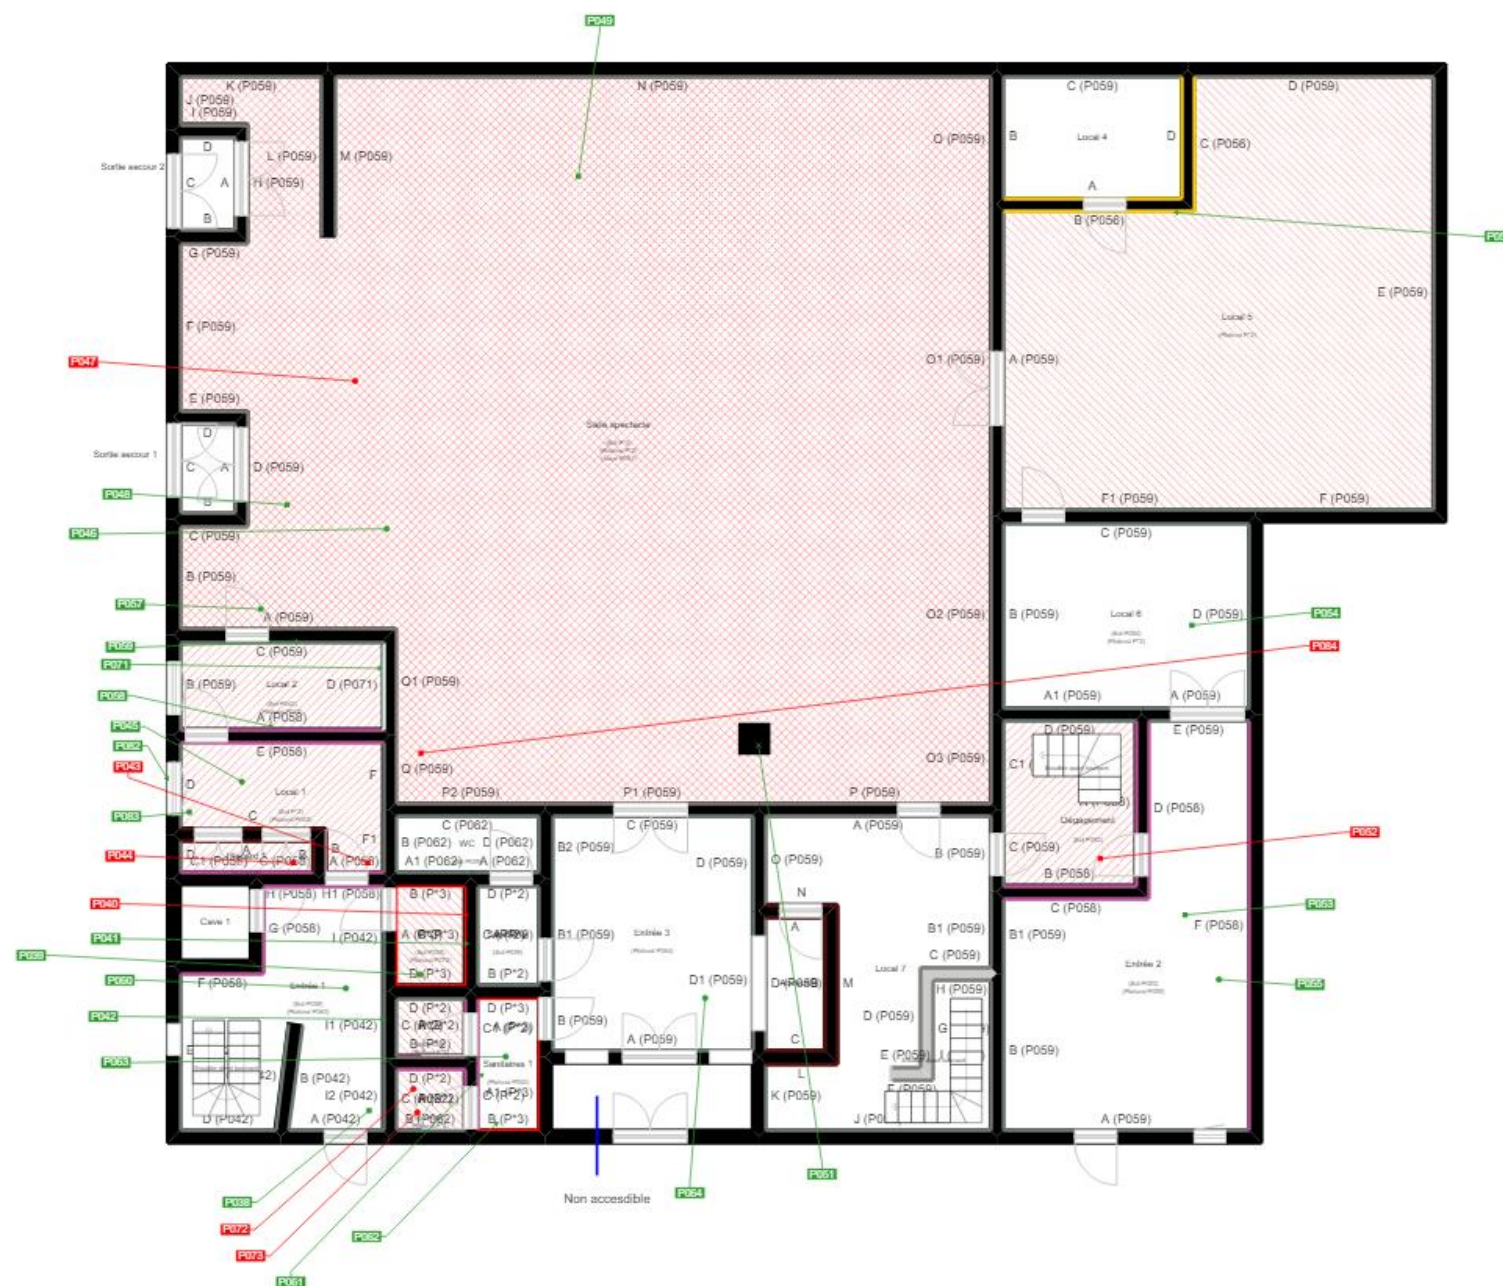

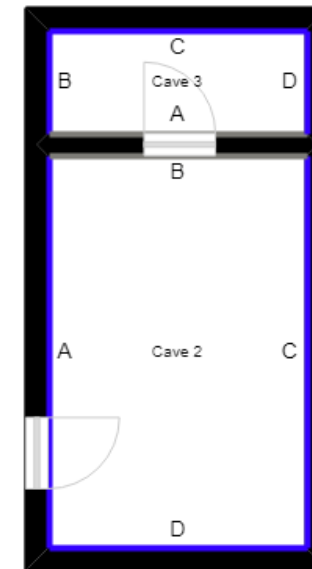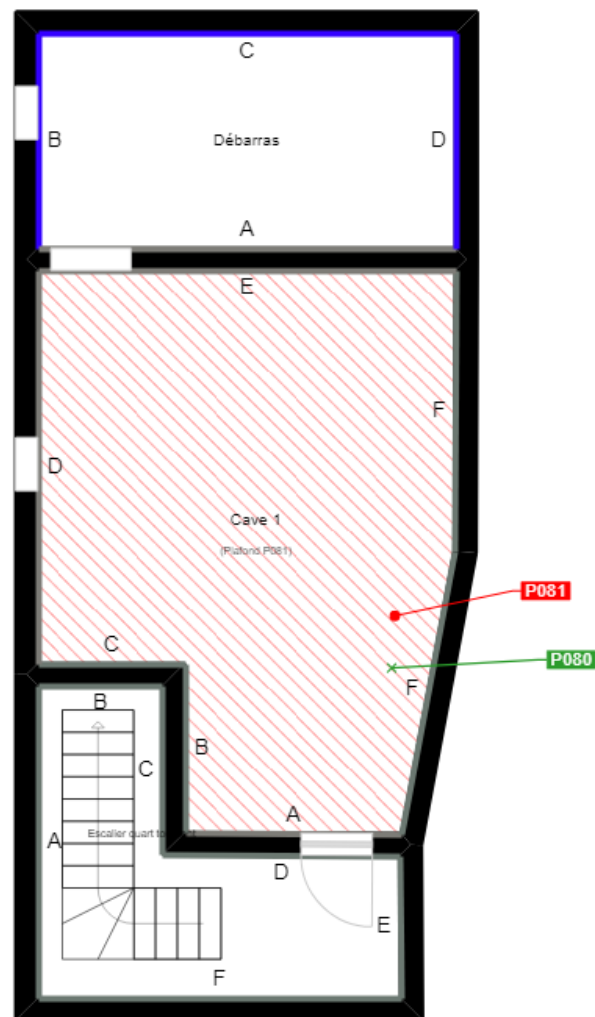

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 002035 - 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Zone :R-1

Plan

Auteur :MARTINAGE Guillaume

N° de planche :2/6


### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

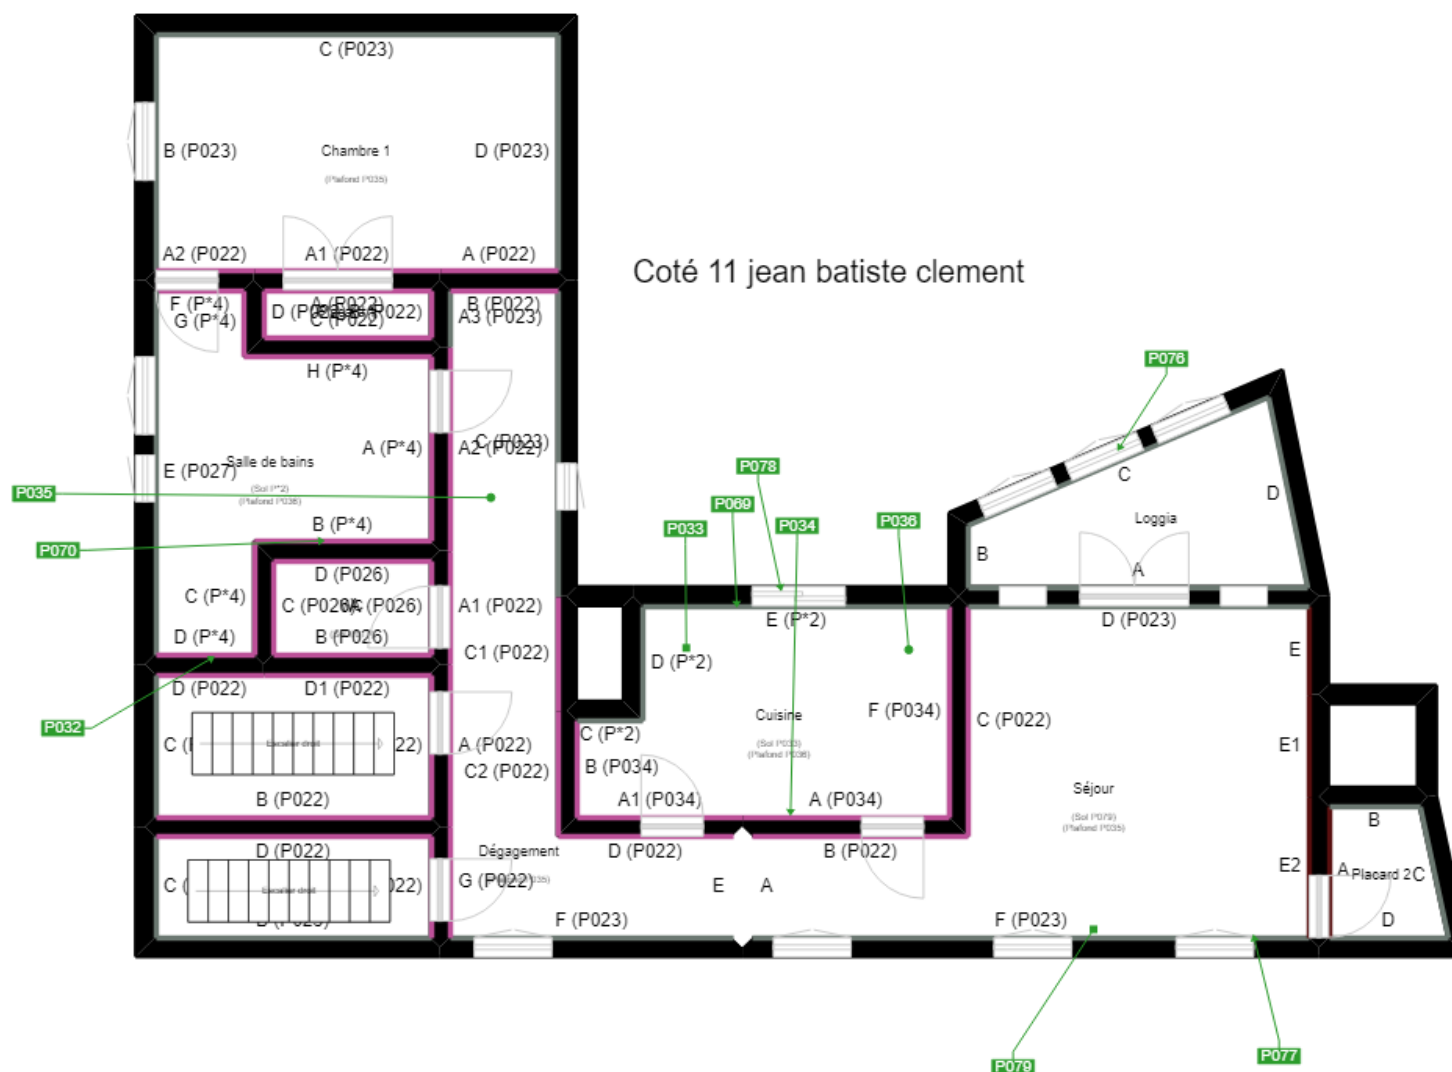

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 002035 - 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Zone :R+1 - ZONE 1

Plan

Auteur :MARTINAGE Guillaume

N° de planche :3/6


### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

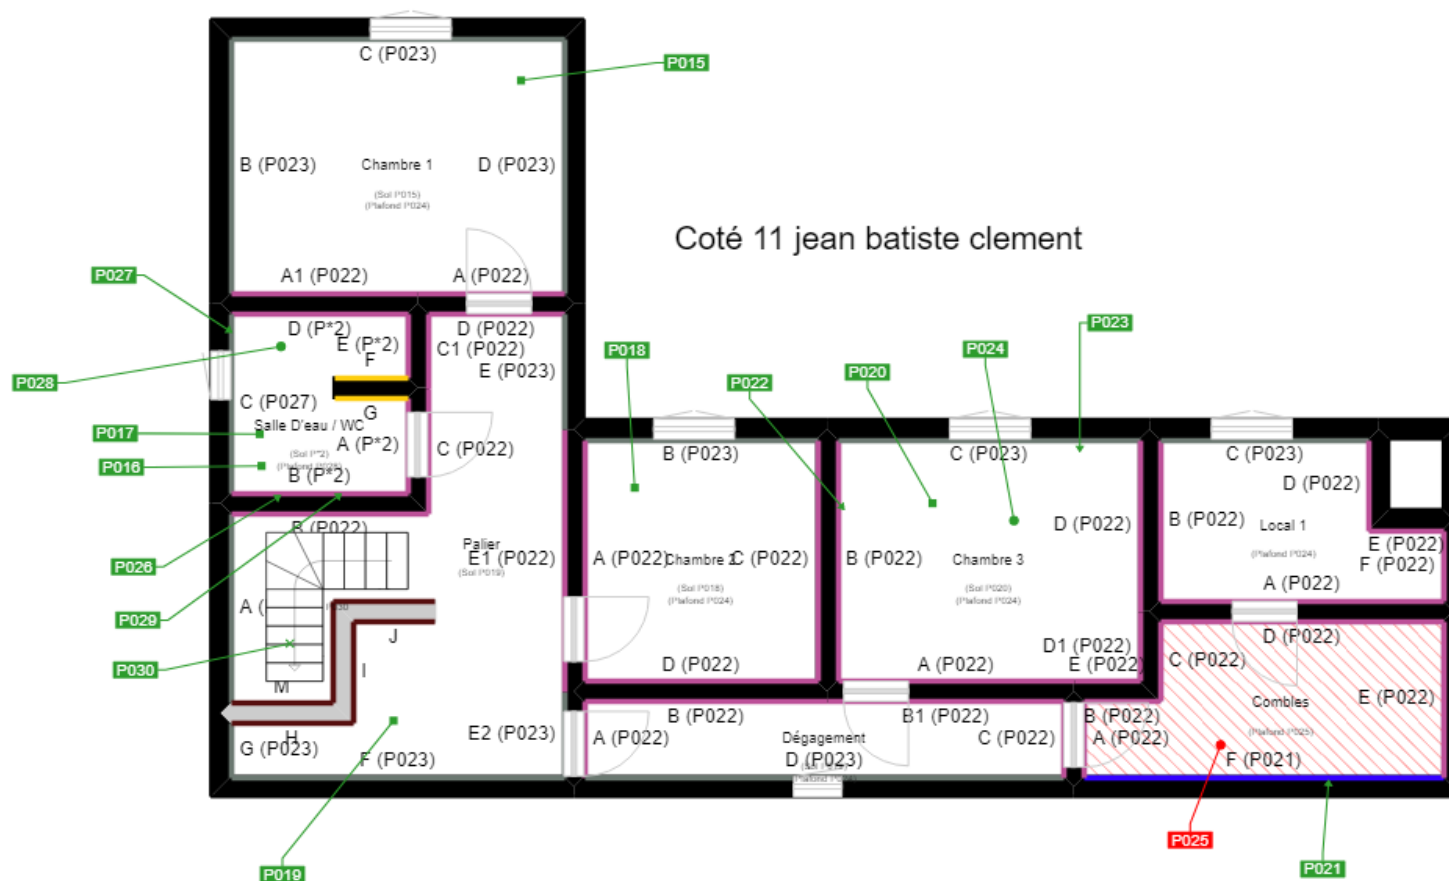

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 002035 - 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Zone :R+2 - ZONE 1

Plan

Auteur :MARTINAGE Guillaume

N° de planche :4/6


### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

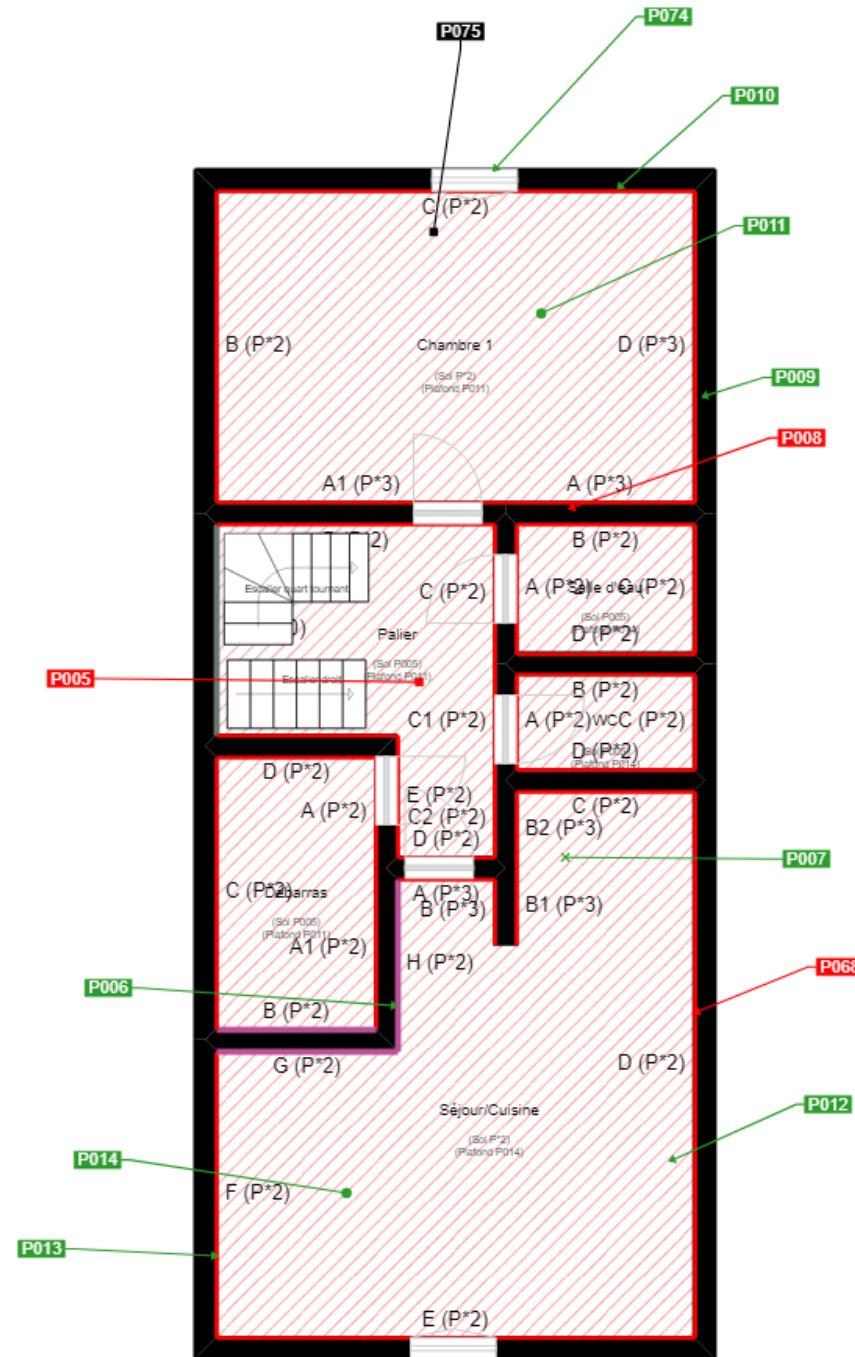

Coté 13 jean batiste clement

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 002035 - 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Zone :R+1 - ZONE 2

Plan

Auteur :MARTINAGE Guillaume

N° de planche :5/6


### Légende type de mur :

	Cloisons Plaque de plâtre
	Murs Bois
	Murs Briques
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaque de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Murs Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Mâchefer
	Murs Parpaing
	Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

	Prélèvement de sol amianté
	Prélèvement de sol non amianté
	Prélèvement de plafond amianté
	Prélèvement de plafond non amianté
	Prélèvement de mur amianté
	Prélèvement de mur non amianté
	Autre type de prélèvement amianté
	Autre type de prélèvement non amianté
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

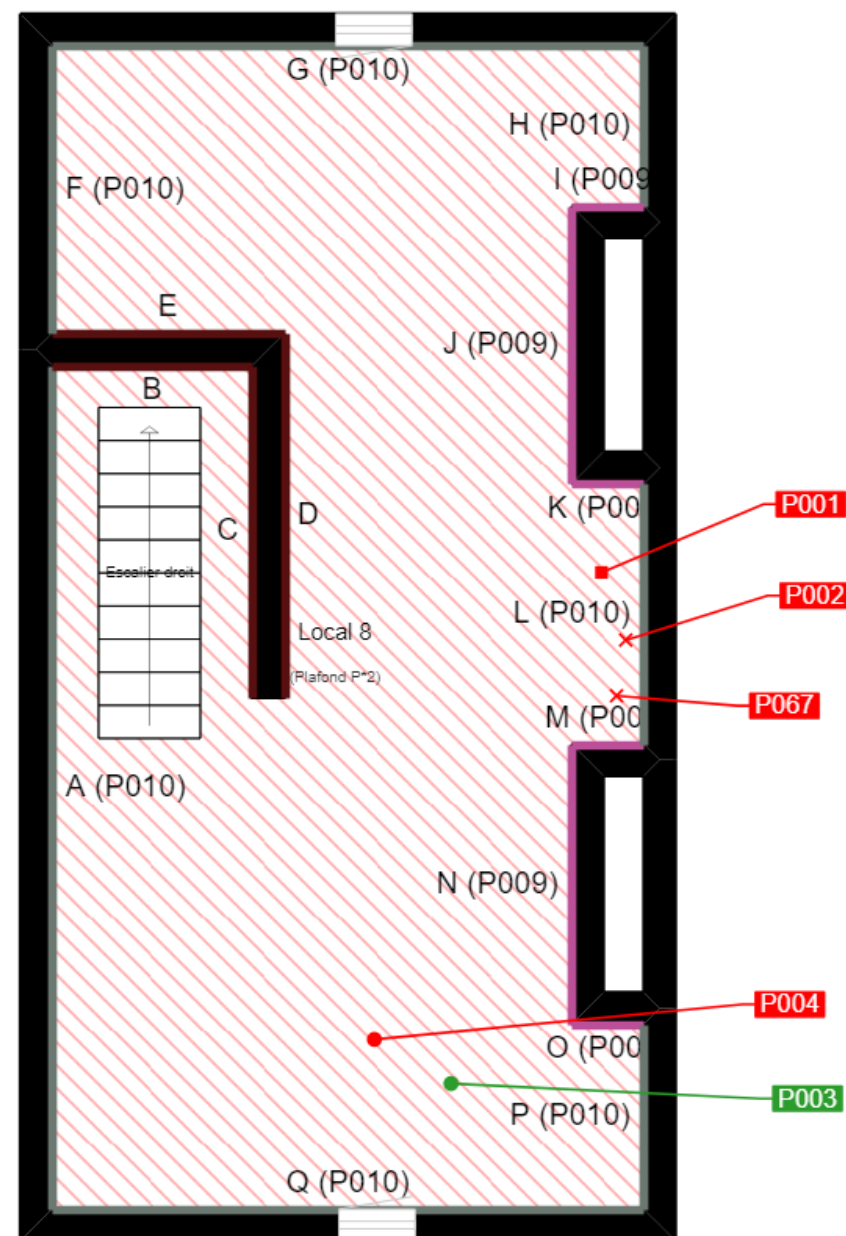

Coté 13 jean batiste clément

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 002035 - 13 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Zone :R+2 - ZONE 2

Plan

Auteur :MARTINAGE Guillaume

N° de planche :6/6

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

